


মেকানিক্যাল ড্রাফটিং উইথ ক্যাড-১

এসএসসি ও দাখিল (ভোকেশনাল)

নবম-দশম শ্রেণি

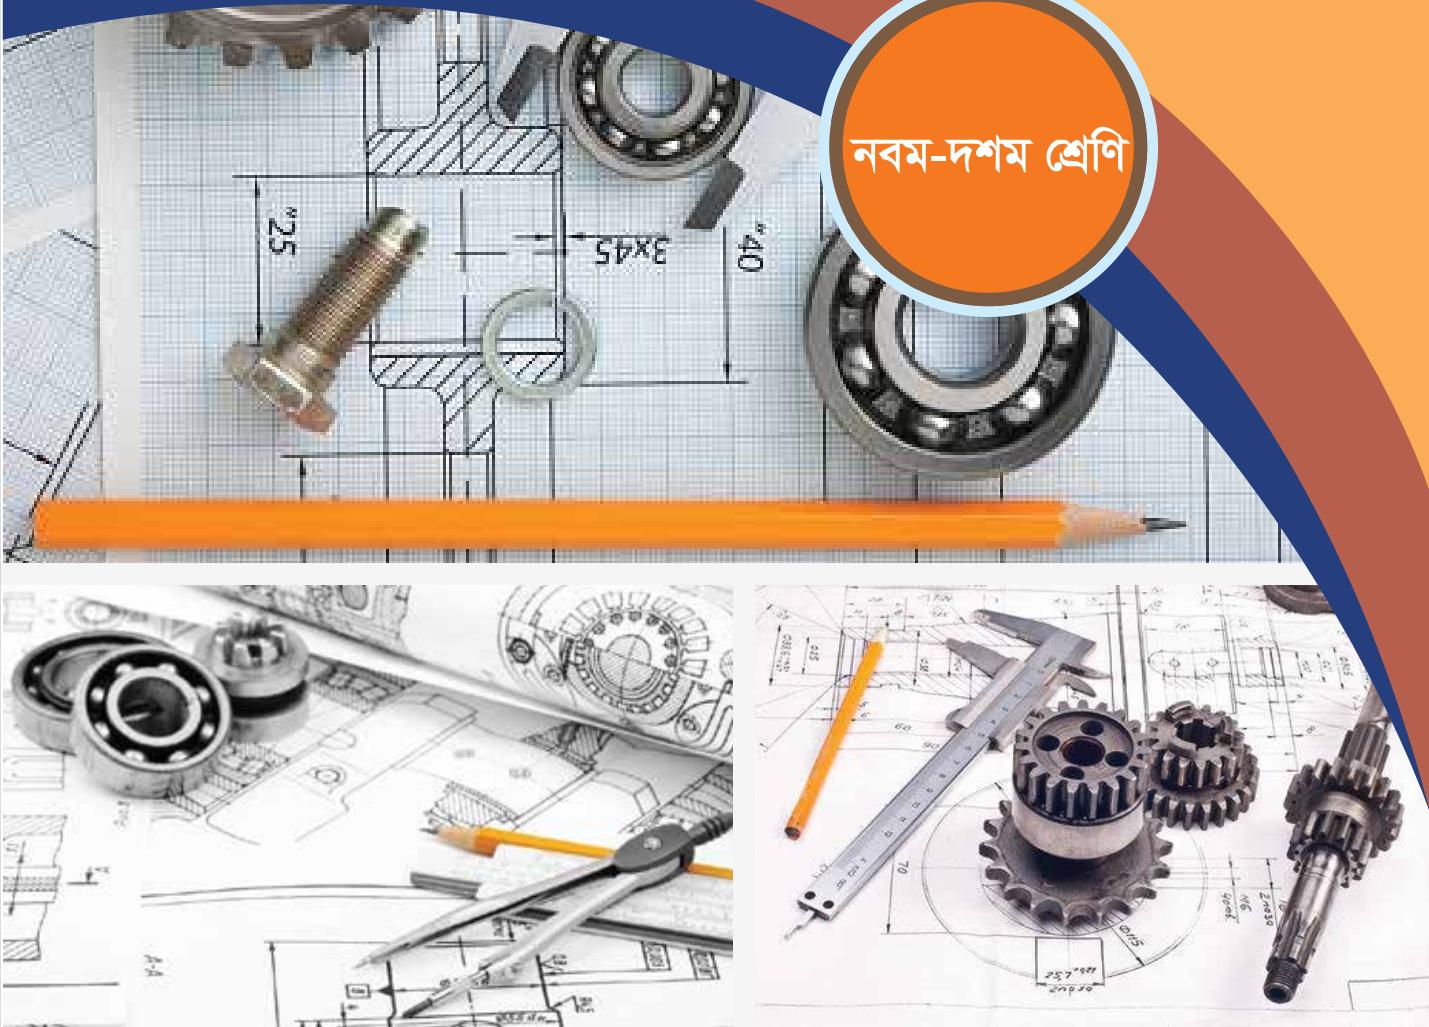

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ



১৯৭২ সালের ১০ই এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গণপরিষদে বক্তব্য রাখেন

১৯৭২ সালের ১১ই জানুয়ারি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান ‘বাংলাদেশের অস্থায়ী সংবিধান আদেশ, ১৯৭২’ জারি করেন। এই আদেশবলে বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায় অনুসারে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গৃহীত হয় এবং শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। পরে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী ১৯৭২ সালের ২৩শে মার্চ গণপরিষদ আদেশ জারি করেন এবং তা ১৯৭২ সালের ২৬শে মার্চ থেকে কার্যকরী বলে ঘোষিত হয়। এই আদেশবলে ৭ ও ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত ৪৬৯ জনের (জাতীয় পরিষদে ১৬৯ জন আর প্রাদেশিক পরিষদে ৩০০ জন) মধ্যে ৪০৩ জন সদস্য নিয়ে গণপরিষদ গঠিত হয়। ৪০৩ জনের মধ্যে ৪০০ জন সদস্য ছিলেন আওয়ামী লীগের, ১ জন ছিলেন ন্যাপের আর ২ জন ছিলেন নির্দলীয়।

১৯৭২ সালের ১০ই এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধান প্রণয়নের জন্য দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন। অধিবেশনের শুরুতে শাহ আব্দুল হামিদ স্পিকার এবং মুহমাদুল্লাহ ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন। অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে ড. কামাল হোসেন এর নেতৃত্বে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট (একজন নারী সদস্যসহ) “খসড়া সংবিধান- প্রণয়ন কমিটি” গঠিত হয়। এই কমিটির প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৭২ সালের ১৭ই এপ্রিল। ১৯৭২ সালের ১৯শে অক্টোবর থেকে ৪ঠা নভেম্বর পর্যন্ত গণপরিষদে সংবিধানের খসড়া পাঠ করা হয়। সদস্যদের পক্ষে বিপক্ষে মতামতের পর অবশেষে পরিমার্জিত হয়ে উক্ত সংবিধান ৪ঠা নভেম্বর ১৯৭২ সালে গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭২ সাল হতে বাংলাদেশের সংবিধান হিসেবে কার্যকর হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে গুরুত্বপূর্ণ ১৩১টি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে অনন্য দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার স্বাক্ষর রাখেন।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি
(ভোকেশনাল) এবং দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

মেকানিক্যাল ড্রাফটিং উইথ ক্যাড-১

Mechanical Drafting With CAD-1

প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র নবম ও দশম শ্রেণি

লেখক

জি এম রাকিবুল ইসলাম
প্রকৌ. মো: সিরাজুল ইসলাম
মো: আলী হোসেন
মো: নুরুন্নবী
আকতার হোসেন ভুইয়া
জাকারিয়া আকাসী (সমন্বয়কারী)

সম্পাদক

মো: হাফিজুর রহমান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিবিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

প্রথম প্রকাশ : , ২০২২

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বতোমুখী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত-দক্ষ মানবসম্পদ। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান এবং আত্মনির্ভরশীল হয়ে বেকার সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের কোনো বিকল্প নেই। তাই ক্রমপরিবর্তনশীল অর্থনৈতির সঙ্গে দেশে ও বিদেশে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ জনশক্তির চাহিদা দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) স্তরের শিক্ষাক্রম ইতোমধ্যে পরিমার্জন করে যুগোপযোগী করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিবর্তনশীল চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের যথাযথভাবে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ করে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং আত্মকর্মসংস্থানে উদ্যোগী হওয়াসহ উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হবে। ফলে রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী জাতিকে বিজ্ঞানমনক্ষ ও প্রশিক্ষিত করে ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে আমরা উজ্জীবিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ শিক্ষাবর্ষ হতে সকলস্তরের পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করার যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আরও আগ্রহী, কৌতুহলী ও মনোযোগী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্তর থেকে শুরু করে ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল ও এসএসসি ভোকেশনাল স্তরের পাঠ্যপুস্তকসমূহ চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয়, টেকসই ও বিনামূল্যে বিতরণ করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে; যা একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক রচিত ভোকেশনাল স্তরের ট্রেড পাঠ্যপুস্তকসমূহ সরকারি সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে সংশোধন ও পরিমার্জন করে মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। উন্নতমানের কাগজ ও চার রঙের প্রচ্ছদ ব্যবহার করে পাঠ্যপুস্তকটি প্রকাশ করা হলো।

বানানের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের জন্য অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানান রীতি। ২০১৮ সালে পাঠ্যপুস্তকটির তত্ত্ব ও তথ্যগত পরিমার্জন এবং চিত্র সংযোজন, বিয়োজন করে সংক্রান্ত করা হয়েছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ এ বর্ণিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কোশল হিসেবে প্রাথমিকভাবে এনটিভিকিউএফ -এর আলোকে চলমান শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়েছে। এই পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে ২০২২ শিক্ষাবর্ষে ২৯টি ট্রেডের মধ্যে ১৩টি ট্রেডের ২৬টি পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হয়েছে। অবশিষ্ট ১৬টি ট্রেডের ৩২টি পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে কারিগরি শিক্ষায় সকল সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই শিক্ষাক্রম চালু হতে যাচ্ছে। এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রবর্তিত পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা সনদের পাশাপাশি জাতীয় দক্ষতা সনদ অর্জনের সুবিধা প্রাপ্ত হবে। এর ফলে শ্রম বাজারে বাংলাদেশের দক্ষ জনশক্তি প্রবেশের দ্বার উন্মোচিত হবে।

পাঠ্যপুস্তকটির আরও উন্নয়নের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মত বই পৌছে দেওয়ার জন্য মুদ্রণের কাজ দ্রুত করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে বইটি আরও সুন্দর, প্রাঞ্জল ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করা হবে। যাঁরা বইটি রচনা, সম্পাদনা, প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীরা আনন্দের সঙ্গে পাঠ করবে এবং তাদের মেধা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করি।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

মেকানিক্যাল ড্রাফটিং উইথ ক্যাড-১

প্রথম পত্র নবম শ্রেণি

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	মেকানিক্যাল ড্রাফটিং কাজে স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ও সর্তর্কতা	১ - ৩১
দ্বিতীয়	ড্রাফটিং কাজে ব্যবহৃত টুলস, ইকুইপমেন্ট ও যন্ত্রপাতি	৩২ - ৫৭
তৃতীয়	পারফর্ম বেসিক জিওমেট্রিক্যাল ড্রইং	৫৮ - ১২৫
চতুর্থ	পারফর্ম প্রজেকশন ড্রইং অ্যান্ড ড্রাফটিং	১২৬ - ১৪৮

দ্বিতীয় পত্র দশম শ্রেণি

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	যন্ত্রাংশের সেকশন ও মাল্টিভিউ অঙ্কন	১৫১- ১৮১
দ্বিতীয়	যান্ত্রিক বকলী ও গিয়ার অঙ্কন	১৮২ - ২৩৭
তৃতীয়	ক্যাড অপারেশনে ২ডি কমান্ড ও ইন্টারফেস এর প্রয়োগ	২৩৮ - ২৭৩
চতুর্থ	ক্যাড-এ ২ডি ড্রইং	২৭৪ - ৩৩০

মেকানিক্যাল ড্রাফটিং উচ্চ ক্যাড-১

Mechanical Drafting With CAD-1

প্রথম পত্র
নবম শ্রেণি
বিষয় কোড: ৭০১৩

প্রথম অধ্যায়

মেকানিক্যাল ড্রাফটিং কাজে স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সতর্কতা

**Health, Safety and Prevention in Mechanical
Drafting**



স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। আচ্ছেদের সঙ্গে মনের নিষিদ্ধ সম্পর্ক রয়েছে। স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে কাজে অনিয়াহা, অবহেলা ও অসতর্কতার ভাব চলে আসে। কাজের সময় এবং অসতর্কতার ফলে প্রায়ই নানা রকম দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। একটি দুর্ঘটনা সাড়া ঝীৱনের কাহারা। দুর্ঘটনার পতিত গভৃতবরণকারী কর্মীটি পরিবারের বোৰা ও অবহেলার পোত্তু হয়ে বেঁচে থাকে। এক মুহূর্তের অসচেতনতাই এই দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। দুর্ঘটনার ফলে কর্মকর্ত কর্মীর মৃত্যু, অভ্যাসিন ব্যক্তিগতি ও সম্পদের শত্রুত কাণ্ডি হয়। এবং ক্ষয়ক্ষতি আদৌ কায় নয়। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে-'Prevention is better than cure' অর্থাৎ 'প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ অধিকতর শেষ'। কর্মক্ষেত্রে এবং দুর্ঘটনার হাত থেকে বীচতে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিধির মধ্যমে অনুশীলন ও প্রয়োগ করা অনন্যাকারী।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আশীর্বাদ-

- মেকানিক্যাল ড্রাফটিং কাজে OSH নীতি এবং পদক্ষেপ ব্যাখ্যা করতে পারবো।
- প্রতিপক্ষ সুরক্ষার অনুশীলন করার দক্ষতা অর্জন করতে পারবো।
- OSH এবং হাজার্ড সনাক্ত করতে শারীর এবং প্রতিবেদন তৈরী করতে পারবো।
- জরুরি প্রতিক্রিয়া পদক্ষেপ অনুসরণ করতে পারবো।
- কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসম্পর্ক নিরাপত্তার রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন করতে পারবো।

উল্লেখ্য পিছনফল অর্জনের লক্ষ্যে এই অধ্যায়ে আবরা তিনটি অবস্থা করবো। এ অব্যের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার সরঞ্জাম সনাক্তকরণপূর্বক তালিকা প্রস্তুত করার দক্ষতা অর্জন করবো। অবশ্যে সম্পূর্ণ করার পূর্বে প্রথমেই প্রয়োজনীয় ভাষ্টিক বিবরণসমূহ জানবো।

১.১ কর্মক্ষেত্রে সতর্কতামূলক ব্যবহাৰ (Safety Precaution in workplace)

আবাদের চারিপাশে ফ্লাকটিং স্ন্যাব, কম্পিউটার স্ন্যাব, ইলেক্ট্রিক্যাল শপ, অটো ওয়ার্কশপ, ওয়েভিং ওয়ার্কশপ ইত্যাদি কর্মক্ষেত্রে নানাবিধি কর্মকাণ্ড প্রতিনিয়ন্তৈ সেবাতে পাই। এ সকল কর্মক্ষেত্রে ফ্লাকটিং টুলস, হ্যান্ড টুলস, পাওয়ার টুলস, বৈদ্যুতিক যন্ত্রগতি, নানাবিধি সেইফটি টুলস এবং ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করে বিভিন্ন প্রকার ডিজাইন-ডাই, স্কাইপ তৈরী ও মেরামত কাজ করা হয়। এ সকল কাজে টুলস ইকুইপমেন্ট এর সঠিক ব্যবহার নিরাপদ কর্মসূরিবেশ উপর নির্ভীম। ওয়ার্কশপে প্রতিকূল অবহাৰ প্রতিক্রিয়ে মাধ্যমে নিরাপদ কর্ম-পরিবেশ তৈরী করার নামই অকুলেশনাল সেইফটি বা পেশাগত নিরাপত্তা। ওয়ার্কশপে সামগ্রিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যে সকল সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয় তাদেরকে সেইফটি ইকুপমেন্ট নামে অভিহিত করা হয়। যেমন-হ্যান্ড প্রোত্স, হেল্পেট ইত্যাদি। কর্মক্ষেত্রে একক সেইফটি ইকুইপমেন্ট ব্যবহারে সতর্কতামূলক বিধি ব্যবহাৰ প্রতিপালনের মাধ্যমে প্রতিকূল অবহাৰকে নিরাপদ পরিবেশে মুক্তাবস্থা করা হয়। এ লক্ষ্যে নিরাপদে কাজ কৰা ও নিরাপত্তা রক্ষাক্ষেত্রে এসব নিরাপত্তা সতর্কতাৰ সাথে বেনে ঢঙা উচিত।



চিত্ৰ কর্মক্ষেত্রে সতর্কতা

सकर्त्तामुळे युवराज हिसाबे युवदह सेइफटि इकूइपमेन्ट -

सेइफटि इकूइपमेन्ट(पिलिंग) यांचो- एवन खरानेर पोलाक, वस्त्रांकि वा वस्त्र या एकजन व्याक्तिके सूर्योदार काऱ्हपे कठिन संकायाना असेहा असून्ह युवराज त्रुकी थेके रक्षा करो।

ड्राफ्टिं काजे युक्तिशील असांगत्याके संकाय युवकांकि वा दूर्घटनार हात थेके रक्षाव युवदह सेइफटि इकूइपमेन्ट एव नांव निम्ने चित्रांह मेहेया यांचो-

	सेफटि ग्राह	सेफटि वेस्ट
एन्टिस्ट्राइक लिंग प्राप्त	एंट्रोन	इयर शाप
		
मास्क	सेइफटि गगास	कांट एहिड बक्स
		

चित्र : सेइफटि इकूइपमेन्ट

हविगुलो देखे तोमांदेर की मने हच्चे ? साधारान यांत्र टूल्स व सुरक्षा डिभाइस एव मध्ये पार्थक्य आहे की ? निश्चयी हवि देखेही बुकाते शाराह कीतावे सुरक्षा डिभाइस शनांककरनसह तालिका तैरी करा यावे।

সেইফটি ইকুইপমেন্টগুলির ব্যবহার (Uses of Safety Equipment)

সেইফটি ইকুইপমেন্ট এর ব্যবহার নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

<p>হাত প্রোভস/সেফটি গ্রাহক কর্মক্ষেত্রে হাতের সুরক্ষার জন্য হাত প্রোভস/সেফটি গ্রাহক ব্যবহার করতে হয়।</p>	
<p>সেবটি স্যু কর্মক্ষেত্রে ভারী বস্তুর আঘাত থেকে পা কে রক্ষা করার জন্য সেইফটি স্যু ব্যবহার করা হয়। এছাড়া যদি কোনো কর্মচারীর পা বৈদ্যুতিক বুঁকির মুখ্যসূরি হয় তবে তাকে রাবারের ছুতা পরা উচিত।</p>	
<p>হেলিমেট যে কর্মসূলে বুলবুল কোনো প্রকার বুঁকি থাকে বেধানে শার্কাকে কোনো বস্তুর আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য হেলিমেট ব্যবহার করতে হয়।</p>	
<p>এক্স্ট্রোন কর্মক্ষেত্রে কঙী খুলা-বালি ও বিভিন্ন প্রকার ধারালো অস্থানের আঘাত থেকে নিজের শরীরকে রক্ষা করার জন্য সাধারণত এক্স্ট্রোন পরিধান করা হয়।</p>	
<p>মাস্ক কাজের সময় নাক ও মুখ দিয়ে বিবাক রাসায়নিকের গুচ্ছ, খুলাবালি গ্রাহণশীর্বানু চোকা প্রতিরোধ করার জন্য মাস্ক ব্যবহার করা হয়।</p>	
<p>সেইফটি লেজনস চিপিং, প্লাইষ্টিৎ, কলাত, হাতুড়ি, বিদ্যুতের সম্পর্কে এবং অন্যান্য প্রতিপাদ্য বায়ু প্রতিরোধ করার জন্য পগলস ব্যবহার করতে হয়।</p>	
<p>সেফটি বেন্ট বুলবুল কাজে ব্যবহার করা হয়।</p>	

এয়ার প্লাগ

কর্মস্কেত্রে উচ্চ শব্দ প্রতিবেদকযন্তে কানকে সুরক্ষিত রাখার জন্য এয়ার প্লাগ ব্যবহার করা হয়।

**কাট এইচ বজ্র**

প্রাথমিক চিকিৎসা সংক্রান্ত সুরক্ষা সামগ্রী বজ্রে সংরক্ষিত থাকে। প্রাথমিক চিকিৎসা সংক্রান্ত চিকিৎসায় এই বজ্র ব্যবহার করা হয়।

**চিত্র ১.৪ সেইফটি ইকুইপমেন্ট****চিত্র ১.৫ সেইফটি এনভারিনমেন্ট**

ছবিগুলো দেখে তোমাদের কী মনে হচ্ছে? ওয়ার্কশপে নিরাপদে কাজ করার সহায়ক পরিবেশ আছে কি? যদি দেখে নিচলোই বুকতে পারহোড়িয়া ডিম্প পরিবেশে কাজ করার আগে ও পরে কীভাবে নিরাপদ রাখতে হবে।

লেশাগত আশ্চর্য ও নিরাপত্তা (Occupational Health and Safety)

আশ্চর্য ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন সংশোধনী-২০১৩) যথাযথ ভাবে মেনে চলা উচিত। নিরে শ্রম আইন এর সাধারণ নির্দেশাবলি ও সংশ্লিষ্ট ধারাগুলো উল্লেখ করা হলো-

**চিত্র ১.৬ শ্রম আইন মেনে চলুন**

খারা- ৫১ ও বিধি-৪০ কর্মক্ষেত্রের পরিকার পরিচয়ভা:

প্রশ্নেক প্রতিষ্ঠানকে পরিকার পরিচয় রাখতে হবে এবং কোন নর্মসা, পারম্পরানা বা অন্য কোনো জড়াল হতে সৃষ্টি দুর্বিত বাস্প হতে সৃষ্টি রাখতে হবে এবং বিশেষ করে-



চিত্র শ্রম আইন স্থিকার

(ক) প্রতিষ্ঠানের মেবে, কল, সিডি, বাতাসাতের পথ হতে প্রতিদিন ঝালু দিয়ে রয়েলা ও আবর্জনাতাকলা দেওয়া বাল্লে অগ্সারল করতে হবে, যাতে উক্ত আবর্জনা দুর্বক বা জীবাণু বিভার করতে না পারে; ধাতব পদার্থ, উৎকট গহ্যময় আবর্জনা, রাসায়নিক আবর্জনা ও স্রেডিকেল আবর্জনা তিনি তিনি বাল্লে প্রতিদিন নিয়ন্ত্রিত অগ্সারল করতে হবে।

(খ) প্রশ্নেক কর্মক্ষেত্রের মেবে সঞ্চাহে অন্তর্ভুক্ত একদিন কাজের প্রকৃতি ভেদে পানি দ্বারা খোত করতে হবে এবং প্রয়োজনে খোয়ার কাজে জীবানুনাশক ব্যবহার করতে হবে। অবস্থাদে জীবানুনাশক ব্যবহার করে ভিজা কাশড় দ্বারা মেবে ধূয়ে দিতে হবে।

(গ) যে ক্ষেত্রে উৎপাদন প্রক্রিয়ার কারণে কোনো মেবে এমনভাবে ভিজে যায় যে, এর জন্য পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে পানি নিষ্কাশনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। খারা ৫১(গ) বিধি ৪২ অনুযায়ী কর্মক্ষে ভিজে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে-

(১) উক্ত মেবে অবশ্যই অভেদ্য পদার্থ (Impervious Material) দ্বারা নির্মিত হতে হবে;

(২) উক্ত মেবের নির্মাণ কৌশল ঢালু বিশিষ্ট এবং উপযুক্ত নিষ্কাশন নালার মাধ্যমে কারখানার মূল নর্মসা ব্যবস্থা সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে, যাতে নিষ্কাশিত পানি অথবা কোন ভরল পদার্থ মেবেতে অথবা থাকতে না পারে।

(ঘ) প্রতিষ্ঠানের সকল আন্তরীণ দেওয়াল, পার্টিলন, ছাদ, সিডি, বাতাসাত পথ-

(১) রং অথবা বার্নিশ করা থাকলে প্রতি তিন বছরে অন্তর্ভুক্ত একবার পুনরায় রং অথবা বার্নিশ করতে হবে।

(২) রং অথবা বার্নিশ করা এবং বহির্ভাগ মসৃণ হলে, প্রতি চৌদ্দ মাসে অন্ততঃ একবার ধারা-৫১(ঘ) বিধি ৪৩ অনুযায়ী পানি, ব্রাশ ও ডিটারজেন্ট দ্বারা ঘষে পরিষ্কার করতে হবে।

(৩) অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতি চৌদ্দ মাসে অন্ততঃ একবার চুনকাম বা রং করতে হবে, এবং (ঙ)দফা (ঘ)তে উল্লিখিত কার্যাবলি সম্পন্ন করার তারিখ ধারা ৫১ (ঘ) বিধি-৪৪ অনুযায়ী ফরম-২০ ব্যবহার রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে।

ধারা-৫২ ও বিধি-৪৫ বায়ু চলাচল ও তাপমাত্রা:

(১) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্মকক্ষে নির্মল বায়ু প্রবাহের জন্য পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(২) উক্তরূপ প্রত্যেক কক্ষে তাপমাত্রা সহনীয় পর্যায়ে রাখতে হবে এবং প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্মকক্ষে নির্মল বায়ু প্রবাহের সুবিধার্থে পর্যাপ্ত সংখ্যক বিপরীতমুখী জানালার ব্যবস্থা থাকতে হবে ;

ধারা-৫৬। অতিরিক্ত ভীড়

(১) প্রতিষ্ঠানের কোনো কর্মকক্ষে কর্মরত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য হানি হয় এই প্রকার অতিরিক্ত ভীড় করা যাবে না।

(২) উপর্যুক্ত বিধানের হানি না করে,প্রত্যেক কর্মকক্ষে কর্মরত শ্রমিকের জন্য অন্ততঃ ৯.৫ কিউবিক মিটার পরিমাণ জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে।

ধারা-৫৭ ও বিধি-৪৯ আলোর ব্যবস্থা:

(১) কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক অংশে, যেখানে শ্রমিকগণ কাজ করে বা যাতায়াত করেন, যথেষ্ট স্বাভাবিক বা কৃত্রিম বা উভয়বিধি আলোর ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে কর্মক্ষেত্র আলোকিত করার জন্য ব্যবহৃত সকল কাঁচের জানালা এবং ছাদে বসানো জানালা সমূহের উভয় পার্শ্ব পরিষ্কার রাখতে হবে।

(৩) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে-

(ক) কোনো স্বচ্ছ পদার্থ বা বাতি হতে বিচ্ছুরিত বা প্রতিফলিত আলোকচ্ছটা, অথবা

(খ) কোনো শ্রমিকের চোখের উপর চাপ পড়তে পারে বা তার দুর্ঘটনার ঝুঁকি থাকতে পারে, এরূপ কোনো সৃষ্ট ছায়া প্রতিরোধ করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

২. স্বাস্থ্য সচেতনতা (Awareness about Health)

স্বাস্থ্য (Health) :

স্বাস্থ্যই সকল সুবেরের মূল। একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মীগণ শারীরিকভাবে সুস্থ না থাকলে তারা মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে পারে না। কলে কাজে তুল হওয়ার সম্ভাবনা থেকে এবং কাজে অনুপস্থিতির হার বেড়ে যায়। অসুস্থ্যতা কর্মনও বা দুর্ঘটনা ঘটার কারণও যট। কলে আলিক ও কঁচী উভয় পক্ষই অঙ্গস্থৰ হয়।

সুতরাং কর্মী, প্রশাসন এবং আলিকগুলোর সকলকেই স্বাস্থ্য সচেতন থাকা একান্ত প্রয়োজন।

**সুস্থ শ্রমিক
নিরাপদ জীবন
নিশ্চিত করে
টেকসই উন্নয়ন**

চিত্র: স্বাস্থ্য সচেতনতা

স্বাস্থ্যবিধি (Hygiene):

স্বাস্থ্যবিধি হলো এমন একটি বিজ্ঞান যাতে অসুস্থ্যতার পূর্বে তার প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্য সচেতনতা নিয়ে আলোকণ্ঠ করে। একজন মানুষের শারীরিক, মানসিক, পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক অবস্থার পূর্ণাঙ্গ সুস্থ জীবনই হলো ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা যেখন আমাদের নিরাপদ রাখে তেমনিভাবে আমাদেরকে অসুস্থ হওয়া থেকে নিরাপদ রাখে।

পেশাগত রোগসমূহ (Occupational Diseases):

কর্মক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এবং কাজের ধরনের উপর একজন কর্মরত কর্মী যে সকল ঝোঁ-ব্যাথিতে আক্রান্ত হয় বা হয়ে থাকে তাদেরকে পেশাগত রোগ বলা হয়।

পেশাগত রোগের কারণসমূহ (Cause of Occupational Diseases):

কর্মক্ষেত্রে একজন কর্মরত কর্মী সাধারণত তিনটি কারণে অসুস্থ্যতার তুল্যতে পারে-

(ক) কর্মসূলের পরিবেশ সংক্রান্ত:

উচ্চ শব্দ, বিশুল্বসা, উচ্চ তাপমাত্রা, পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলের অভাব, পর্যাপ্ত আলোর অভাব এবং ধূমা বাসির কারণে একজন কর্মী নানা রূপক ঝোঁ-ব্যাথ আক্রান্ত হতে পারে। যেমন- সৃষ্টিশক্তি করে থাওয়া, প্রবণশক্তি করে থাওয়া, কুসক্ষস সংক্রান্ত ঝোঁ-ব্যাথানি, ফক্স, বাসনালীর থেকাহ ইত্যাদি।

(খ) কর্মী সংক্রান্ত :

প্রযোজনীয় নিষেধিকা সংক্রান্ত জ্ঞানের অভাব, মস্কতার অভাব, বয়স ও দৈহিক সামর্থ্যের অভাবেও নানা রূপক অসুস্থ্যতা দেখা দিতে পারে। যেমন- হাত, পা, কোরড় ব্যাথা, মাথা ব্যাথা ইত্যাদি।

(গ) মানসিক অসুস্থিতা:

চাকুরিয়ে অনিচ্ছবতা, অভিযোগ কাজের চাপ, দীর্ঘ কর্মস্থল, কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা সহকর্মীদের আচার-আচরণ, বৈষম্য, অকারণে হয়রানি, নির্যাতন একজন কর্মীর উপর বিশুগ্ধ প্রভাব বিষ্টার করে যা তার কর্মক্ষেত্রের উৎসাহ ও উচ্ছিপনা করিয়ে দেয় এবং কাজের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে বাধার সৃষ্টি করে। ফলে ধীরে ধীরে একসময় সে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

পেশাগত নিরাপত্তা (Occupational Safety)

যে কোনো প্রকার প্রতিকূল অবস্থাকে প্রতিরোধের মাধ্যমে নিরাপদে কাজ করাকে অকৃপেশনাল সেফটি বা পেশাগত নিরাপত্তা বলে।

পেশাগত নিরাপত্তা তিন প্রকার-

- (১) ব্যক্তিগত নিরাপত্তা;
- (২) যত্নপাতি ও মেশিনের নিরাপত্তা;
- (৩) কারখানা নিরাপত্তা।



চিত্র : অকৃপেশনাল সেফটি

ব্যক্তিগত নিরাপত্তা

দুর্ঘটনার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার অন্য এক সকল সবধানতা বেসে চলা হয়, তাই ব্যক্তিগত নিরাপত্তা। শিল্প-কারখানার কর্মীগণ ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যবহার করে থাকে।

ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (Personal Protective Equipment-PPE)

কর্মসূলে কার্যবস্থার দুর্ঘটনার ঝুঁকি হতে কর্মীদের বীচানোর অন্য এক সমস্ত সাক্ষসরঞ্জাম ও পোশাক পরিচাহুন ব্যবহার করা হয়, সেগুলিকে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (পিপিই) বলা হয়। একজন ব্যক্তির কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংস্করণ কর্তৃ বা দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা করা হবে তার ওপর ভিত্তি করে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (পিপিই) নিয়ন্ত্রিত ভাবে ভাগ করা যায়-

চোখের সুরক্ষা সরঞ্জাম

বিশেষ উৎস-

ছিটকে আসা রাসায়নিক পদার্থ বা ধাতব বস্তু, খুলাবালি, কাটলিঙ্গ লাউভার, প্রোজেক্টাইল, গ্যাস, বাল্চ এবং রেডিওঅ্যান্টেনা।

চোখের অন্য পিপিই -

নিরাপদ চশমা, গল্পনস, ফেস শিল্প (চুম্বের ঢাকনা), ওরেস্টিং ঢাকনা ইত্যাদি।



চিত্র: ফেস শিল্প

চিত্র: গল্পনস

কানের সুরক্ষা উপাদান-

বিপদের উৎস- শব্দের মাত্রা ৮৫ ডিবি এর অধিক হলে শব্দ দূষন হয়।
পিপিই- এয়ারপ্লাগ, ইয়ার মাফ, কানটুপি ইত্যাদি।



চিত্র: ইয়ারপ্লাগ



চিত্র: ইয়ার মাফ

মাথার সুরক্ষা উপাদান-

বিপদের উৎস- উপর থেকে কোনো বস্তু পড়লে, শক্ত বস্তুর আঘাত, ঘূর্ণায়মান বস্তুতে চুল পেঁচিয়ে যাওয়া।
মাথার জন্য পিপিই - হেলমেট, মোটা বা স্কীত টুপি।

শাসমজ-এর সুরক্ষা উপাদান-
বিশেষ উৎস- খুলাবালি, ভাপ , আঞ্জিজেন এ ঘাটতি ইত্যাদি।
পিপিই-ফেস মাস্ক, শাসমজ ইত্যাদি।



চিত্র ১.১৬ ফেস মাস্ক

শরীর- এর অন্য সুরক্ষা উপাদান-

বিশেষ উৎস- অভিযন্ত ভাগমাত্রা, খারাপ আবহাওয়া, ছিটকে আসা
কোনো রাসায়নিক পদার্থ বা ধাতব বজ, ভরানক গতির বায়ু প্রবাহ,
সূচালো কোনো বস্তু শরীরে ঢুকে পড়া এবং খুলাবালি দ্বারা দূর্বল।

**শরীর- এর অন্য পিপিই - বকলার স্যুট, রাসায়নিক স্যুট, কেন্ট, অ্যাথেন,
গুরো শরীর ঢাকা স্যুট, অ্যাকেট ইত্যাদি।**



চিত্র ১.১৭ গুরো শরীর ঢাকা স্যুট

হাত এবং বাহ (আর্ম)-এর অন্য সুরক্ষা সরঞ্জাম-

বিশেষ উৎস - অধিক ভাগমাত্রা, সূচালো কোনো বস্তু, ভারী কোনো
পদার্থ, বৈদ্যুতিক শক, রাসায়নিক পদার্থ, চর্ম সংক্রামক বস্তু ইত্যাদি।

পিপিই- হাত গ্লোভস, আর্মলেট এবং মিটস্ (বাহর আবরণ বিশেষ)
ইত্যাদি।



চিত্র ১.১৮ হাত গ্লোভস

পায়ের সামগ্রী সুরক্ষা সরঞ্জাম-

বিশেষ উৎস- পিপিই মেরে, ডিজো মেরে, খারালো বস্তু, পড়ে থাকা বস্তু, রাসায়নিক স্পরস এবং আন্যান্য ভরল পদার্থ ইত্যাদি।

পিপিই- সেক্টি সূজ, সুরক্ষা বুট, পেশিসজ (মোটা কাশচের জৈরি পায়ের আঘাত), স্পটাট (পাতলা আঘাত), ইত্যাদি।

সেক্টিটি সূজ বা নিরাপদ ভূতা ওয়েক্টারক/কর্মীকে ভারী ধাতব উচ্চ পাণিত ধাতু, খারালো বস্তু উপর থেকে পড়ে আঘাত থেকে রক্ষা করে। এমনকি বৈদ্যুতিক শক থেকেও ওয়েক্টারক/কর্মীকে রক্ষা করে।



চিত্র: সেক্টি সূজ

পিপিই ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা

সাহ্য এবং নিরাপত্তা খারা ১৯৯৫, অনুসূচি সভাব্য কভিয় বা দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষার জন্য পিপিই ব্যবহার করতে হবে। দুধল কমানোর জন্য ব্যক্তিগত নিরাপত্তা উপাদান ব্যবহার করা ঠিক নয়। কারণ কোনো সর্তক বার্তা ছাড়াই এপুলো মাঝে সাথে প্রতিকদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়। বুকির উপযুক্ত নিরাপত্তা প্রদানে পিপিই এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে-

১. কখনও কাজের বার্তা বা বিশেষ ঘটায়
২. সাহ্য এবং নিরাপত্তা অন্যান্য বুকি সৃষ্টি করে
৩. ব্যবহারে আরামদাহারক নাও হতে পায়ে
৪. দীর্ঘ সময়ের জন্য ব্যবহার করে।

পিপিই নির্বাচন

ব্যক্তিগত নিরাপত্তা উপাদানগুলো (পিপিই) এরন ভাবে নির্বাচন করা হব যা প্রতিটি কাজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। পিপিই ব্যবহার ইওয়া উচিত-

১. ব্যবহারকারীকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা প্রদান করবে
২. কাজের ধরন অনুযায়ী উপযুক্ত হতে হবে এবং বিশেষ বুকির উপযুক্ত নিরাপত্তা প্রদান করবে।
৩. সাহ্য এবং নিরাপত্তা বিষয়ে অভিযর্থক বুকি সৃষ্টি করে না
৪. ব্যবহার অন্যান্য পিপিই এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সহজে ব্যবহার যোগ্য
৫. আরামদাহারক
৬. ব্যবহারকারীকে যে কোনো ধরনের মেডিকেল শর্তের বীথা বা বিশেষ ঘটাবে না
৭. বাহ্যিকদেশের আর্দ্ধশান অনুষ্ঠান প্রাসঙ্গিক হবে।

পিপিই নির্বাচনের সময় কর্মীদের সাথে আলাপ করে নিতে হবে। ব্যক্তিগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং স্টাইলকে বিবেচনা করতে হবে।

পিপিই এর সঠিক ব্যবহার

পিপিই ব্যবহারের পূর্বে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নিশ্চিত করতে হবে-

১. স্যানিটাইজার ব্যবহার করে হাত জীবানুমুক্ত করা।
২. পিপিই সঠিকভাবে ফিট হতে হবে।
৩. কীভাবে এটি ব্যবহৃত হয় তার নির্দেশনার জন্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া।
৪. উৎপাদনকারীর নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যক্তিগত নিরাপত্তা উপাদানগুলো (পিপিই)।
৫. যেখানে পিপিই পরিধান করতে হবে সেখানে অবশ্যই একটি চিহ্ন দিয়ে রাখা। যাতে করে কর্মীরা খুব সহজেই মনে করে ব্যবহার করতে পারে।

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পিপিই এর সঠিক ব্যবহার, সংরক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জানা উচিত।

যাদের বা যখন এটি জানতে হবে

১. যখন নতুন পিপিই পাওয়া যায়।
২. যখন নতুন শ্রমিক কাজ শুরু করে।
৩. মাঝে মাঝে কর্মীদের স্মরণ করে দিন।

ওয়ার্কশপে কাজ করার সময় যে কোন দূর্ঘটনা এড়ানোর জন্য অবশ্যই নিরাপদ পোশাক ও নিরাপদ সরঞ্জামাদি পরিধান করা দরকার। যেমন-

- অ্যাপ্রন পরিধান না করলে অসর্তর্কতাবশত টিলেটালা পোশাক কোথাও জড়িয়ে বা পেঁচিয়ে দূর্ঘটনা ঘটতে পারে।
- গ্রাইল্ডিং মেশিন এবং চিপিং করতে নিরাপদ চশমা পরিধান করলে ছিটকে যাওয়া চিপস এর আঘাত থেকে চোখকে রক্ষা করা যায়।
- লম্বা চুল বেঁধে হেলমেট না পড়লে ঘূর্ণয়মান কোন যন্ত্রাংশে জড়িয়ে মারাত্মক দূর্ঘটনা ঘটতে পারে।

২। যন্ত্রপাতি ও মেশিনের নিরাপত্তা:

যন্ত্রপাতির কোন প্রকার ক্ষতি সাধনা না করে কার্য সম্পন্ন করে যন্ত্রপাতিগুলিকে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করে রাখাকে যন্ত্রপাতির নিরাপত্তা বলে। যেমন-

- (ক) সঠিক নিয়ম-নীতি মেনে মেশিন চালু করা;
- (খ) কাজ শেষে মেশিন সঠিকভাবে বন্ধ করা;
- (গ) কাজের জায়গা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা;
- (ঘ) গোলযোগ দেখা দিলে সাথে সাথে মেশিন বন্ধ করা এবং দুর্ত মেরামতের ব্যবস্থা করা।
- (ঙ) বৈদ্যুতিক সংযোগসমূহ মাঝে মাঝে পরীক্ষা করা।

৩। কারখানার নিরাপত্তা (Factory Safety) :

একটি কারখানা বা ওয়ার্কশপ সুন্দর, সুস্থুভাবে নিরাপদে চলার জন্য যে সমস্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাকে কারখানা নিরাপত্তা বলে। কারখানার নিরাপত্তার জন্য দুটি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

- ক) সংরক্ষণ ব্যবস্থা
- খ) অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা

ক) সংরক্ষণ ব্যবস্থা :সংরক্ষণ ব্যবস্থা বলতে মিল কারখানায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, কাঁচা মাল হতে আরম্ভ করে উৎপাদিত দ্রব্য বা তৈরী জব ও পরিত্যক্ত অংশ প্রভৃতিকে সংযোগে সুনির্দিষ্ট জায়গায় যথাযথভাবে রাখাকে সংরক্ষণ ব্যবস্থা বুঝায়।

খ) অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা :অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা হিসাবে কারখানায় হাতের নাগালে অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম রাখতে হবে।

দুর্ঘটনার পরিণতি

- দুর্ঘটনার ফলে যে আহত হয় সে ব্যথা অনুভব করে তার অসুবিধা হয়।
- তার আর্থিক আয় কমে যায়।
- মারাতক দুর্ঘটনার ফলে কোন অঙ্গ চিরতরে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
- দুর্ঘটনায় জড়িত ব্যক্তির পরিবারে অন্য সদস্যদের আর্থিক কষ্ট ভোগ করতে হয়।
- দুর্ঘটনার ফলে কারখানায় উৎপাদন ব্যতীত হয়।
- কারখানায় মালিকেরও আর্থিক ক্ষতি হয়।

দুর্ঘটনার প্রতিকারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি

১. বিষাক্ত দ্রব্য ব্যবহার পরিহার
২. ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি ব্যবহার
৩. ব্যবহৃত যন্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান থাকা
৪. পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ
৫. ব্যক্তিগত সচেতনতা গড়ে তোলা
৬. সুশৃঙ্খল কর্মসূল ও পরিবেশ নিশ্চিত করা

সকল প্রকার দুর্ঘটনার হাতে ওয়ার্কশপকে রক্ষার জন্য করণীয়-

- (ক) দাহ্য পদার্থের পাশে ওয়েল্ডিং ও গ্রাইভিং না করা;
- (খ) প্রয়োজনীয় প্রটেক্টিভ ডিভাইসসমেত সকল বৈদ্যুতিক সংযোগ ইনসুলেটেড রাখা;
- (গ) কর্মসূলে আগুন নিভানোর উপকরণ, পানি, বালু ও অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের ব্যবস্থা রাখা;
- (ঘ) দৈবক্রমে আগুন লাগলে দ্রুত ফায়ার স্টেশনে খবর দেওয়া;
- (ঙ) কারখানার অভ্যন্তর ও বাহির সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা;
- (চ) মেশিন টুলস ও ইকুইপমেন্ট নির্দিষ্ট স্থানে সাজিয়ে রাখা।

অনুসর্কান্মূলক কাজ

তোমার প্রতিষ্ঠানের কাছাকাছি যে কোন একটি ড্রাফটিং ওয়ার্কশপ পরিদর্শন কর।
এর কর্মপরিবেশ ও স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বিষয়ে নিম্নোক্ত ছকে তোমার মতামত দাও

পরিদর্শনের ভারিখ	
পরিদর্শনকৃত ওয়ার্কশপের নাম	
চিকানা	
এখানে কি কি ধরনের কাজ করা হয়?	১.
কর্মী সংখ্যা কত?	
হ্যাণ্ড টুলস ও মেশিনসমূহের তালিকা কর	১.
ওয়ার্কশপে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা আছে?	
বাতাশ চলাচলে পর্যাপ্ত দরজা, আনাগা ও	
কর্মীদের কাজের সময় কি কি ব্যক্তিগত সুযোগ সরবারাম পরিধান করে কাজ করছিল তার একটি তালিকা প্রস্তুত করা।	১. ২.
তোমার পরিদর্শনকৃত ওয়ার্কশপটির সার্বিক কর্মপরিবেশ ও কর্মীদের সুযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে তোমার ব্যক্তিগত মন্তব্য সম্পর্কে ১০ (দশ) টি বাক্যে সিদ্ধ	
তোমার নাম	
প্রেনি	
ড্রেল নথর	
প্রতিষ্ঠানের নাম	
প্রেনি শিক্ষক/শিক্ষিকার নাম	
[বিষয়: এই ছক্তি প্রদর্শ করে তোমার প্রেনি শিক্ষক/শিক্ষিকার নিকট অথা দাও]	

৩ কর্মক্ষেত্রে সতর্কতা বিধি পালনের প্রয়োজনীয়তা (Necessity to Maintain the Rule of Safety Precaution in Workplace)

- ❖ নিচের জীবনের নিরাপত্তার জন্য
- ❖ যাথাকে রক্ষা করার জন্য
- ❖ হাত, পা রক্ষা করার জন্য
- ❖ ঢোকাকে রক্ষা করার জন্য
- ❖ নাকে ধূমের প্রবেশ এড়িয়ে আর্থাৎ রক্ষার জন্য
- ❖ টুলস ও ইকুইপমেন্ট এর নিরাপত্তার জন্য
- ❖ কৌচারালের অপচয় করিয়ে আনার জন্য



চিত্র: সতর্কতা বিধি

- ❖ সময়ের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য
- ❖ উচ্চ কর্ম পরিবেশ বজায় রেখে সুষ্ঠুভাবে কাজ পরিচালনার জন্য

৪ কর্মক্ষেত্রের নিরাপদ ও অনিরাপদ কার্যাল্যাস (Occupational Safety and Hazards in Workplace)

কর্মক্ষেত্রের নিরাপদ কার্যাল্যাস

কারখানায় কাজের সময় উপর্যুক্ত যন্ত্রগাতি ব্যবহার করলে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা কম থাকে। সেজন্য কাজ শুরুর শুরুর শুরুর নিয়মবর্ণিত বিশদযুক্ত অবস্থা সন্তোষকরণ করা উচিত-

কাজ শুরুর শুরুর নিয়মবর্ণিত ব্যবহার গ্রহণ করা উচিত-

- ✓ যন্ত্রগাতি ব্যবহারের পূর্বেই এর ব্যবহার বিধি জানা
- ✓ ব্যবহার করার পূর্বে যন্ত্রগাতি ঠিক আছে কীনা দেখতে হবে
- ✓ জোতা, ডাঙা, হাতলবিহীন বা ঢিলা হাতলযুক্ত যন্ত্রগাতি দিয়ে কাজ না করা
- ✓ জব ভাইস ফ্লাম্প দুচ্চাবে বেঁধে কাজ করা
- ✓ যন্ত্রের হাতলে যেন তৈলাক্ত দ্রব্য না লাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখা
- ✓ যন্ত্রগাতি কখনও এলোমেলোভাবে রেখে কাজ না করা
- ✓ যে যন্ত্রের ব্যবহার প্রশালী জানা নেই সে যন্ত্র ব্যবহার না করা
- ✓ ঢিলা পোষাক পরিধান করে এবং খালি পায়ে কাজ না করা
- ✓ কাজের সময় কখনও অবনোবোগী না হওয়া
- ✓ কম আলো বা অক্ষকারে কাজ করা উচিত নয়
- ✓ কাজের শেবে প্রতিটি মেশিন ও যন্ত্রগাতি সঠিকভাবে পরিকার করতে হবে
- ✓ মাথাকে রক্ষার জন্য শক্ত প্লাস্টিক হেলমেট ব্যবহার করতে হবে
- ✓ ঢোককে রক্ষার জন্য গগলস পরিধান করা উচিত
- ✓ কারখানায় কাজের জন্য যে মেশিন বা যন্ত্র উপর্যুক্ত সেই নির্দিষ্ট মেশিন বা যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে।
- ✓ ভুটিযুক্ত মেশিন বা যন্ত্রকে কার্যেপোর্টী করে ব্যবহার করতে হবে।
- ✓ বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্র বা মেশিন চালানার পূর্বে অবশ্যই বৈদ্যুতিক সাইন সঠিক আছে কীনা যাচাই করতে হবে এবং এর পরিচালনার সঠিক পদ্ধতিগুলো জানা আবশ্যিক।
- ✓ মুর্মায়নশীল যন্ত্রের সাথে টুলস বা সরঞ্জাম সংযুক্ত থাকলে উহা সরায়ে কাজ করতে হবে।

কর্মক্ষেত্রের অনিরাপদ কার্যাল্যাস

- ❖ সেফটি পার্টিকুলার মেশিন ব্যবহার
- ❖ জবের ধারালো প্রাপ্ত কাইসিং না করে খালি হাতে ধরা
- ❖ সেফটি পার্টিকুলার মেশিন ব্যবহার করা
- ❖ সেবেতে প্রতিত তেল, শ্রীজ, মিলিন বা পিছিল কারক পদার্থ সময়মত পরিকার না করা
- ❖ অ্যাপ্রোন, হ্যাক গ্রোভস ও গগলস পরিধান না করা
- ❖ মেশিন চালু অবস্থায় পরিমাণ করা।



ঢিপ. অনিরাপদ কার্যাল্যাস

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা (Cleanliness) : যখন কোনো প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ কর্ম পরিবেশ তৈরীর লক্ষ্যে কর্মসূল ঝাড়— দেয়া, খোয়া-মোছা করা, যন্ত্রপাতিকে বিধি অনুযায়ী সাজানো বা সংরক্ষণ করা, মেশিনগত্রের বিপদ্ধজ্ঞনক অবস্থাদি মেরামতসহ বৈদ্যুতিক ত্রুটি দূরীকরণ এবং পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা করার নামই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা (Cleanliness)। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য নিম্নরূপ ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা যায়।

- প্রতিদিন অন্ততঃ ১ একবার সমস্ত অফিস পরিষ্কার করা।
- টয়লেট নিয়মিত পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন রাখা।
- খাওয়ার আগে এবং পরে বা যে কোন কাজ শেষে সাবানের পরিবর্তে handwash ব্যবহার করা। এতে করে রোগ জীবাণু ছড়ানোর হার কম থাকে।
- টয়লেট (Washroom) এ টাওয়াল এর পরিবর্তে টিস্যু পেপার ব্যবহার করা। তানা হলে টাওয়াল ব্যবহারের ফলে নানা রোগ জীবাণু আরেক জনের কাছে ছড়াতে পারে। যা দেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।
- কর্মীর হাত-মুখ খোতকরনের পর্যাপ্ত সুব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- টয়লেট ও সাওয়ার এ পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা রাখা।
- টয়লেট থেকে কমপক্ষে ২০ ফুট দূরে সুপেয় পানি (Drinking Water)- এর ব্যবস্থা রাখা।

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

ড্রাফটিং ওয়ার্কশপে তোমরা নিরাপত্তাজনিত কোন কাজে সচরাচর ব্যবহার্য কী ধরনের সেফটি ইকুইপমেন্ট ব্যবহারে ব্যবস্থা নিবে তা ছকে লিখ (একটি কাজে ব্যবহৃত সেফটি ইকুইপমেন্ট এর নাম উল্লেখ করা হলো)-

টেবিল-১ শ্রেণির কাজ

ক্রমিক নং	কাজের নাম	ফিটিংস এর নাম
১.	চোখের নিরাপত্তা	গগলস, ফেসশিল্ড
২.		

৫ পেশাগত বিপত্তি(Occupational Hazzards)

যেকোন বাস্তব অবস্থা বা ঘটনা যার কারনে কোনো ব্যক্তির বা ধনসম্পদের বা পরিবেশের ক্ষতি বা হতাহত অথবা দীর্ঘস্থায়ী রোগ ব্যাধির বিভাবের মাধ্যমে উৎপাদন ব্যবস্থার বিপত্তি ঘটে তাকে পেশাগত বিপত্তি নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু তা এখনো ঘটেনি। বিপদের সর্বশেষ ফল হলো দুর্ঘটনা। সম্ভাব্য বিপদসমূহ পর্যবেক্ষন, সন্তোষকরণ এবং দূরীকরণ বা কমানোর ফলে দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব। দুর্ঘটনার কারণে ধারাবাহিক ক্ষতি যেমন- স্বাস্থ্য, জীবন, পরিবেশ এবং ধনসম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি হয়।

বুঁকি (Risk)

বুঁকি হলো যেকোন বাস্তব অবস্থা বা ঘটনা যার কারনে কোনো ব্যক্তির বা ধনসম্পদের বা পরিবেশের ক্ষতি বা উৎপাদন ব্যবস্থা বিপত্তি বা হতাহত অথবা দীর্ঘস্থায়ী রোগ-ব্যাধিজনিত কারনে অনাকাঙ্খিত ক্ষয়ক্ষতি।

ବିପଦ ବା ଝୁକିର ସରଥେ କଲ ହଲୋ ଦୁର୍ଘଟନା। ସଙ୍ଗାରୀ ବିପଦମୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷନ, ସନାତକରଣ ଏବଂ ଦୂରୀକରଣ ବା କମାନୋର ଫଳେ ଦୁର୍ଘଟନା ହାତ କଥା ଝୁକି ଏଡ଼ାନୋ ସମ୍ଭବ।

ଝୁକିର ଧରନ ଏବଂ ଶ୍ରେଣି ବିନ୍ୟାସ:

କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବିପଦ ବା ଝୁକି ନିମ୍ନୋମିତି ଭାବେ ଭାଗ କରା ଥାଏ-

- ଔତିକ (ଶାରୀରିକ) ଝୁକି
- ରାସାଯନିକ ଝୁକି
- ଜୈବିକ ଝୁକି
- ମନୋସାମାଜିକ ଝୁକି
- ବାନସିକ ଝୁକି



ଚିତ୍ର ୧.୨୨ ଔତିକ (ଶାରୀରିକ) ବିପଦ

ରାସାଯନିକ ଝୁକି:

କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭିନ୍ନ ଧରନେର ପଦାର୍ଥର କାରଣେ ଯେ ବିପଦେର ସୃତି ହସ୍ତ ଭାଇ ଔତିକ (ଶାରୀରିକ) ବିପଦ। ବିଭିନ୍ନ ଧରଣେର ଉପାଦାନ ସେବନ- ଯୁଗାନ୍ତି, ମେପିନ, ବିଦ୍ୟୁତ, ଅଭ୍ୟାସିକ ଭାଗ ବା ଟାଙ୍କା, ଆର୍ଦ୍ରତା, ଅତି ଶବ୍ଦ, କମ୍ପନ, ଚଲନ୍ତ ବନ୍ଦ, କାଜେର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଛାନ ଇତ୍ୟାଦି ଶ୍ରେଣିର ଝୁକି ଏ ପ୍ରେବିର ଅନୁରୂପ।

ରାସାଯନିକ ଝୁକି

କୌଚାମାଲସମୟ, ଡ୍ରାଇଵିଙ୍ ପନ୍ୟ, ବିକ୍ରିଆକାରୀ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି କଥନେ କଥନେ ଡରାବହ ଅବସ୍ଥାର ସୃତି କରେ। ସେବନ- ବିଲେକାରଣ, ବିକିରଣ, ବିଦ୍ୟୁତୀର୍ବାହ ଇତ୍ୟାଦି, ବିବରାଶ, ମରିତା ପଡ଼ା, ଛାଲାପୋଡ଼ା, କ୍ୟାଳ୍ୟାର ଇତ୍ୟାଦି। ରାସାଯନିକ ବିପଦେର ଅନ୍ୟ ମାରୀ ବିଭିନ୍ନ ଧରନେର ପଦାର୍ଥଶୁଲ୍କୋ ହଲୋ- ଏସିଜ, ଫାର୍ମ, ଡାଇସ, ଲେଇନ୍ଟ, କୁରାଶା, ହାବକ, କଟନ ଭାଟ୍, ଗ୍ୟାସ ବାଲ୍, ଓରେଟିଂ ଥୈର୍, ହାଇଜ୍ଞାଜେନ, କ୍ଲୋରିନ, କ୍ଲେବିରାମ, ଲେଜ ବା ସୀମା ଇତ୍ୟାଦି।



ଚିତ୍ର ୧.୨୩ ରାସାଯନିକ ବିପଦ

ଜୈବିକ ଝୁକି

କୁର୍ଦ୍ଦ-ଅନୁଭୀବ ଏବଂ ଭାଦେର ବିପାକୀୟ ପଦାର୍ଥର କାରଣେ ଜୈବିକ ଝୁକି ଦେଖା ଦେଇ।

(କେ) ନର୍ମାର ପାନିତେ ସାଧାରଣତ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣେର ଅନୁଭୀବ ଥାକେ।

ସାଲକାରୟୁକ୍ତ ମ୍ର୍ଯୟ (ସେବନ- ପ୍ରିଜ, ଡେଲ ଇତ୍ୟାଦି) ଆହାର କରିଲେ ଭାଦେର ଶରୀରେ ବିପାକୀୟ ଡ୍ରାଇଵିଙ୍ ହିସେବେ ହାଇଜ୍ଞାଜେନ ସାଲକାଇଚ ପ୍ରୟାସ ନିହଲରଣ ଘଟେ।



ଚିତ୍ର ୧.୨୪ ଜୈବିକ ବିପଦ

କିନ୍ତୁ ମାତ୍ରାର ହାଇଜ୍ଞାଜେନ ସାଲକାଇଚ ଶୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟୁତ। ଏସବେର କାରଣେ ମୁକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷନ ଏବଂ ଶରୀରୀୟ କୀଟ ହେଲୁଲୋ ଖୁଲ୍ଲା-ବାଲ୍‌ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଭେଦେ ବେଢାଇ, ଭାଦେର କାରଣେ ଆସନ୍ତର୍ମୁଖ ସମସ୍ୟା ହସ୍ତ। ଏହି ଏକ ଧରଣେର ଜୈବିକ ବିପଦ।

(খ) প্রাণী এবং প্রাণীর অঙ্গ প্রত্যক্ষ (চামড়া, পশম, চুল ইত্যাদি) থেকে তৈরি পণ্য জৈবিক বিশদের অন্তর্ভুক্ত। ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস, ফাংগাস বা পরজীবি কাট, আক্রান্ত পশু কোরো ব্যক্তি বা দুর্বিত জৈবিক ডারলের মাধ্যমে ছফ্টে পারো। যেমন- অ্যান্টিবায়োক্টেরিয়া (ব্যাকটেরিয়া), টিউবারকিউলোসিস (সাইকোব্যাকটেরিয়াম), এইচআইভি, হিপাটাইটিস বি (ভাইরাস), আসপারজিলাস (ফাংগি), বাইসিনোসিস (এনজেটিজিল), বার্জ মুস্কু (ভাইরাস), শ্যাত কাট, সোরাইন বু ইত্যাদি।

মনোসামাজিক ঝুঁকি

কর্মক্ষেত্রে কাজ সম্পর্কিত অথবা কাজের অবস্থানগত বিষয় যা কর্মীদের মানসিক চাপ বৃক্ষ করে। ফলে মনোসামাজিক বিশদ সৃষ্টি হয়। যেমন- মানসিক বিবাদ, কাজের প্রতি একধেয়েরী ভাব, অস্থির এবং আলাপোড়া ইত্যাদি।




চিত্র ১.২৫ মনোসামাজিক বিশদ

বিশদ বা ঝুঁকি নিরসন

কর্মক্ষেত্রে বিশদ নিরসন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। শিল্পকারখানার ডিজাইন করা থেকে শুরু করে উৎপাদনের সমস্ত এবং কারখানা বক করা এই পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া মেনে চলা হয়। এখন আমরা বিশদ নিরসনের মূল ও প্রাথমিক ধারণাগুলো বর্ণনা করছি। বর্তমান সময়ে প্রয়োজনীয় সুবিধা অনুবাধী বিভিন্ন ধরনের বিশেষাধিক ধারণা তৈরি করা হয়েছে। নিরো এসকল ধারণাগুলো বিবেচনা করে বিশদ নিরসনের পক্ষতির বর্ণনা দেওয়া হলো-

HIERARCHY OF CONTROLS

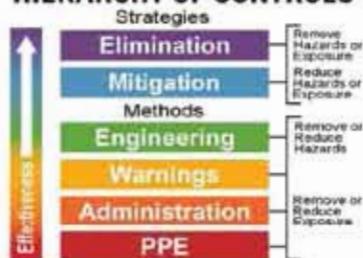

চিত্র ১.২৬ বিশদ বা ঝুঁকি নিরসন

বিশদ বা ঝুঁকি নিরসনের ধারণসমূহ

- বিশদ বা ঝুঁকি সমাজকরণ
- বিশদের ভালিকা তৈরি
- বিশদ র্যাইকিং করা বা প্রেরি নির্ধারণ করা
- বিশদের সম্ভাবনা পরিমাপ করা
- বিশদ দূরীকরণ বা কমানো বা নিরসন করা।



চিত্র ১.২৭ ঝুঁকি নিরসন ধারণসমূহ

কর্মক্ষেত্রে সৃষ্টি বিশদসমূহকে অভিজ্ঞতা সম্পর্ক লোক দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে টিক্রিত করে ভালিকা করতে হবে। এর পরবর্তী ধাপ হলো, সম্ভাব্য ক্রমক্রতির তীব্রতা অনুসারে বিশদকে র্যাইকিং করতে হবে। ধারণকৃত বিশদের ঝুঁকি দূর করার জন্য তিনি কোনো পক্ষতি ব্যবহার করা উচিত। যেটি অধিক ঝুঁকিগুরু বিশদে সুলভে

করবে অথবা বিশদকে দূর করবে। এটি সত্য যে, সকল বিশদ পুরোপুরি দূর করা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রস্তুতি এসবভাবে থাকা উচিত বেন সহজেই বিশদ নিয়ন্ত্রণ করা যাব।

বিশদ বা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের (অ্যাধিকার ডিভিটে) ক্রম বা পর্যায়

- কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকি সম্পূর্ণরূপে দূর করতে হবে। এটাই সবচেয়ে ভালো উপায়। উদাহরণস্বরূপ একটি শান্ত পরিবেশ থেকে একটি শব্দ সৃষ্টিকারী মেশিন সরিয়ে নিতে হবে।
- বিশদ সৃষ্টিকারী পদার্থের পরিবর্তে কম ক্ষতিকারক পদার্থ ব্যবহার করতে হবে। যেমন- অ্যাজমা বৃক্ষিকারক পদার্থ থাকবে না এমন পেইট ব্যবহার করতে হবে।



চিত্র ১.২৮ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ধাপসমূহ

- কর্মক্ষেত্রে থেকে বিশদ সরিয়ে কেলা বেবন- ভোগিক (শোরীগির) বিশদকে কর্মক্ষেত্র থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে অথবা যে স্থানে মেশিনটি ব্যবহৃত হচ্ছে এ স্থানকে দেখে রাখতে হবে।
- উৎস্য থেকে বিশদ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। বিশদের উৎস বক করার জন্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির ডিজাইন পুনরাবৃত্ত করতে হবে। গার্জ অথবা বায়ু চলাচলের ব্যবহার জন্য পুনরাবৃত্ত ডিজাইন করতে হবে।
- প্রশাসনিকভাবে নিয়ন্ত্রণ-এটি প্রশাসনিক কৌশল যা কর্মক্ষেত্রে কর্মীদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নিশ্চিত করে। প্রশাসনিকভাবে বিশদ নিয়ন্ত্রণের জন্য দুর্বিত জাঙ্গার প্রযুক্তিদের অর্থ সময়ব্যাপী কাজ করার ব্যবস্থা করতে হবে। এটি প্রযুক্তিদের সবচেয়ে ভাল করে দিয়ে অথবা অন্য কোনো নিরব প্রয়োগ করতে হবে।

ঝুঁকি অপসারণ

বেছানে কোনো বিশদ নেই সেখানে আঘাত পাওয়া বা অসুস্থ হওয়ার কোনো ঝুঁকি নেই। উদাহরণ অবৃপ্ত বলা যায়-


- এলোবেলো জঙ্গল দূর করে হোঁচ থেকে পড়ার মতো বিশদ দূর করতে হবে।
- অপ্রয়োজনীয় মাসারনিক পদার্থ বর্জন করতে হবে।
- ঝুঁকিপূর্ণ পদ্ধতি পরিষ্কার করতে হবে।
- ক্ষতিকর যন্ত্রপাতি অতি মুক্ত মেরামত করতে হবে।
- অতিরিক্ত ফটোকপি এবং বই বা পাত্রসিসির পরিবর্তে ই-সেইলের ব্যবহার বৃক্ষি করতে হবে।
- ব্যবহারকারীর কর্মযোগ্যতার সাথে নতুন যন্ত্রপাতির সময়সূচি নিশ্চিত করতে হবে।



চিত্র ১.২৯ ঝুঁকি অপসারণ

বুঁকি সৃষ্টিকারী মালামাল ও যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন
বিগদ দূর করা সম্ভব না হলে কম বুঁকি সম্পর্ক বিকল্প
কিছু ব্যবস্থা করতে হবে এটি এমনভাবে করতে হবে যেন
সঠোষজনকভাবে একই ধরনের কাজ সম্পাদন করা যায়।
যেমন-

- ❖ বিগদ সৃষ্টিকারী পদার্থের পরিবর্তে কম ক্ষতিকারক
দ্রব্য ব্যবহার করতে হবে।
- ❖ যেখানে সর্বদা টেলিফোন ব্যবহৃত হয় সেখানে
হ্যান্ডসেটের পরিবর্তে হেডসেট ব্যবহার করতে হবে
- ❖ বাস্তীয় বিগদ নিয়ন্ত্রের জন্য কম ক্ষতিকর দ্রব্য
ব্যবহার করতে হবে।

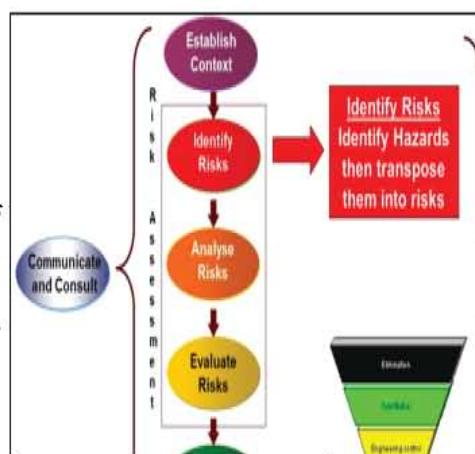

চিত্র ১.৩০ বুঁকি সৃষ্টিকারী মালামাল ও যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন

শ্রেণির ভাষ্টিক কাজ

ড্রাফটিং শঙ্গে নিরাপদে কাজ করতে তোমরা কোন কাজে কী ধরনের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিবে তা ছকে
লিখ (একটি কাজের নামসহ নিরাপত্তা ব্যবস্থা উল্লেখ করা হলো) -

টেবিল-১ শ্রেণির কাজ

ক্রমিক নং	কাজের নাম	নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা
১.	গেইন্টিং করা	হ্যান্ড গ্লাভস, এ্যাম্বুল, সেফটি স্যুজ, নিরাপদ চশমা, ইত্যাদি পরিধান করা।
২.		
৩.		
৪.		
৫.		

১.৯ প্রাথমিক চিকিৎসা (First Aid) :

হঠাতে কোনো দুর্ঘটনায় আহত বা অসুস্থ লোককে ডাঙ্কার অথবা হাসপাতালে নেওয়ার আগে ঘটনাস্থলে বা
নিকটবর্তী স্থানে ভাইক্ষণিকভাবে যে চিকিৎসা দেওয়া হয় তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা বা বলে। অনেক সময়
প্রাথমিক চিকিৎসার সাহায্যে একজন রোগীকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলাও সম্ভব হয়। তাছাড়া রোগীকে স্থান্ত
কেন্দ্রে নেওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত জীবিত বা সুস্থ রাখার জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা খুবই জরুরি।

প্রাথমিক চিকিৎসার উদ্দেশ্য

- ✓ জীবন রক্ষা করা : এখানে বলা যায় যে, দুর্ঘটনার জন্য হোক অথবা অসুস্থতার জন্যই হোক প্রথমে
মৃত্যুর হাত থেকে জীবন রক্ষার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।
- ✓ গুরুতর আঘাতের পর অবস্থা খারাপের দিকে যাওয়া থেকে বিরত রাখা : প্রাথমিক পর্যামে রোগীর
অবস্থা যেন খারাপের দিকে না যায়, সে ব্যবস্থা করতে হবে।

✓ অবস্থার উন্নতির সাহায্য করা : মোগীর বর্তবান অবস্থা থেকে উন্নত করার জন্য সাহায্য করতে হবে।

প্রাথমিক চিকিৎসকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

- সারিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা
- কোথায় আঘাত সেটা খুঁজে বের করা
- ভাঙ্কনিক কিছু চিকিৎসা প্রদান করা
- বিলম্ব না করে হাসপাতালে ইমার্জেন্সীতে মোগী প্রেরণ করা
- কি করা উচিত নয় সেটা জানতে হবে
- কি অবশ্যই করা উচিত সেটাও জানতে হবে

আগুনের উৎস এবং বিলম্ব সংকেত সম্পর্কে জানা : আগুন শাখানভ কিন তালে ভাগ করা যাব।

১. "এ" ক্লাশ ফায়ার

২. "বি" ক্লাশ ফায়ার

৩. "সি" ক্লাশ ফায়ার

"এ" ক্লাশ ফায়ার এর উৎস : কাঠ, কাপড়, কাগজ এবং প্যাকিং মেটারিয়াল।

"বি" ক্লাশ ফায়ার নিভানোর জন্য ব্যবহৃত একটিংগুইসার

- শুধু পানি দ্বারা নিভানো যাব
- ওয়াটার টাইপ একটিংগুইসার
- ফোম টাইপ একটিংগুইসার ও বালি

"বি" ক্লাশ ফায়ার এর উৎস :

পেট্রোল, কেরোসিন, শীঘ্ৰ,
রহিতেল, ফিনার, মোম ইত্যাদি।

"সি" ক্লাশ ফায়ার নিভানোর জন্য ব্যবহৃত একটিংগুইসার

- ড্রাই পাউডার কেমিক্যালস
- কার্বন ভাই অক্সাইড একটিংগুইসার
- ফোম টাইপ একটিংগুইসার



চিত্র ১.৩১ অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার বিধি

"সি" ক্লাশ ফায়ার এর উৎস : বৈদ্যুৎভিক যন্ত্রপাতি বেসন- যটর জেনারেটর, কেবল, ওয়ারিং সুইচ, সুইচ
বোর্ড ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি।

"সি" ক্লাশ আগুন নিভানোর জন্য ব্যবহৃত একটিংগুইসার

- ড্রাই পাউডার কেমিক্যালস।
- কার্বন ভাই অক্সাইড একটিংগুইসার।
- কার্বন টেক্ট্রোজেলাইজেন।

আগুন নিভানোর পদ্ধতি কিন ধরনের :

- ক) কুণিং পদ্ধতি :এ পদ্ধতিতে পানি দিয়ে ঠাণ্ডা করে ভাগ অগ্নসারনের মাধ্যমে আগুন নেভানো হয়।
- খ) সুড়ারিং পদ্ধতি :এ পদ্ধতিতে আগুন কে বাসন্ত করে নেভানো হয়।

গ) স্টার্টেশন পর্যবেক্ষণ : এ পদক্ষিণে দায় বস্তু অগ্নসামন করে আগুন কে প্রসারিত হওয়া থেকে বিরোধীর দিকে হয়।

আগুন লাগলে করণীয়

১. বিচলিত হয়ে উপরিত বৃক্ষ হারানো থাবে না; আগুন বলে চিহ্নিত করতে হবে এবং ফারার ফাইটিং চৰ্চার মাধ্যমে উপরে উপরিত অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার করবে।
২. ফারার সার্ভিস অফিসে ফোন করে জানাতে হবে।
৩. বৈদ্যুতিক আগুনের ক্ষেত্রে মুক্ত হেইম সুইচ ব্রক করবে।
৪. প্রজ্যোকে যার ঘার সুইচ ব্রক করবে।
৫. হাতের কাছে থেকে পানি পাওয়া থাকে সুচনাতেই আগুনের উপর ডা নিকেপ করবে।
৬. তৈল জারীয় ও বৈদ্যুতিক আগুনে পানি দিবে না এবং বৈদ্যুতিক আগুনে ফোম টাইপ এজাটিংগুইসার ব্যবহার করবে না। বাসি বা ভেজা মোটা কাপড় অথবা ভেজা কবল দিয়ে আগুন চাপা দিবে।
৭. পরনের কাপড়ে আগুন লাগলে সঙ্গে সঙ্গে গাঁটিতে গাঁপড়ি দিবে বা ভেজা কবল ছাঁড়িয়ে ধরবে। কুলেও দোঁড়াবে না, দোঁড়ালে আগুন বেড়ে যাবে।
৮. বিশ মৃহু "সি" ক্রাল আগুন নিভানোর জন্য পানি বা ফোম ব্যবহার করবে না।



চিত্র ১.৩২: আগুন লাগলে করণীয়

বিশদ সংকেত : আগুন লাগলে যেসব সর্বকভা মূলক বিশদ সংকেত ব্যবহৃত হয় সেগুলিকে ফারার হ্যাঙ্কার্ড নামে অভিহিত করা হয়। যেমন- এলার্ম বা ইন্ট স্যোক ডিটেকটর, লাল বাতি এবং সাইরেন ইত্যাদি। কোষাত আগুন লাগলে দ্ব্যবহুল বাহিনী ভাসের পাইকাতে ঘটা, লাল এলার্ম সাইট, সাইরেন বাজিয়ে থাকে। কল-কারুর্বানাম, অফিস আলালতে, বাসা বাড়িতে লাল এলার্ম সাইট লাগানো থাকে। আগুন লাগলে ঘটা বাজানো হয়। অথবা সুইচ অন করলে এলার্ম বেজে উঠে।

ওয়ার্কশপে আগুন লাগলে নিয়ন্ত্রিত কাজ পুলো ভাষ্টাভাষি করা উচিত :

১. আগুনের এলার্ম বাজাতে হবে বা চিহ্নিত করে সকলকে জানাতে হবে।
২. ফারার বিসেক্টকে আগুন ধরার সংবাদ দিতে হবে।
৩. আগুনের প্রেরী অনুযায়ী সঠিক ফারার এজাটিংগুইসার দিয়ে আগুন নিভানোর ব্যবহা করতে হবে।
৪. আগুন ব্যাপকভাবে জলতে শুরু করলে অথবা আগুন নিভাতে অসমর্থ হলে নিজের আচারকার জন্য ঐ স্থান ভ্যাল করতে হবে।

১.১০ কর্মক্ষেত্রের কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ (Protection of Computer & other Equipment in Workplace)

- কাজ শেষে টুলস নির্ধারিত স্থানে পরিষ্কার করে সাজিয়ে রাখতে হবে যাতে নষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।
- মেজারিং টুলসগুলো খুঁজে পাওয়ার সুবিধার্থে এক জায়গায় রাখতে হবে।
- এক ধরনের টুলস অন্য ধরনের টুলসের সাথে একত্রে রাখা যাবে না।
- দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ধাতব টুলস পরিষ্কার করে তেল বা শিল্প মেঝে রাখতে হবে যাতে টুলসে মরিচা না পড়ে এবং ধারালো অবস্থা বজায় থাকে।

কর্মক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ

কোনো ওয়ার্কশপ বা কারখানাকে সচল রাখতে যন্ত্রপাতির পরিকল্পিত রক্ষণাবেক্ষণ একান্ত অপরিহার্য। মেশিন বা যন্ত্রপাতির নষ্ট বা ক্ষয় হয়ে যাওয়ার প্রবণতা কমানোর জন্য এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য যন্ত্রপাতির পরিকল্পিত ও আদর্শ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার।

জব-১: অগ্নি নির্বাপন যন্ত্র ব্যবহার করে আগুন নেতানো এবং ধোঁয়া হতে ওয়ার্কশপের শিক্ষার্থীদের নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- কর্মক্ষেত্রের প্রকৃতি অনুসারে জরুরি পরিস্থিতি চিহ্নিত করা।
- কর্মক্ষেত্রের জরুরি প্রতিক্রিয়াগুলির যথাযথ এবং কর্মক্ষেত্রের পদ্ধতি অনুসারে অনুসরণ করা।
- দুর্ঘটনা, আগুন এবং জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় কর্মক্ষেত্রের পদ্ধতি অনুসরণ করা।
- জরুরী প্রতিক্রিয়া পরিকল্পনা এবং পদ্ধতিগুলি কার্যকরভাবে অনুশীলনের মাধ্যমে নিজের এবং অন্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্র.নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	অ্যাপ্রন	মাঝারি মাপের	০১টি
২.	সেফটি সুজ	শিক্ষার্থীর পা-এর মাপ অনুযায়ী	০১ জোড়া
৩.	হেলমেট	মাঝারি মাপের	০১টি
৪.	মাস্ক	তিন ভর বিশিষ্ট	০১টি
৫.	হ্যান্ড প্লাভস	মাঝারি মাপের	০১ জোড়া
৬.	এন্টি স্ট্যাটিক রিস্ট স্ট্রাপ	মাঝারি মাপের	০১ জোড়া

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

ক্র.নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	অগ্নি নির্বাপন যন্ত্র	ড্রাই কেমিক্যাল পাউডার (ABC ৪০%), পাঁচ কেজি	০১টি
২.	শিট মেটালের তৈরি ধাতব ট্রে/অর্ধ ড্রাম	২ ফুট ট ২ ফুট ট ১ ফুট	০১টি

(গ) প্রারম্ভনীয় বাসামাল (Raw Materials)

ক্র.নং	নাম	স্টেশনিকালকেন্দ্র	সংখ্যা
১.	বালি	মোটা বালি	১০ কেজি
২.	শুকনো জালানী কাঠ	আম গাছের কাঠ	১০ কেজি
৩.	জালানী তেল	কেরোসিন	০.৫ লিটার
৪.	দেয়াশলাই	সাধুজন	০১ বজা

(ঘ) কাঠের ধোরা

১. স্টেইন হতে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও আলামাল সংশ্লিষ্ট করা।
২. যথানির্ময়ে ভালিকা অনুসারে সুরক্ষা সরঞ্জামাদি পরিধান করা।
৩. শিট যেটালের তৈরি খাতব ট্রে-এর স্বত্ত্বে বালি ভর্তি করা।
৪. জালানী কাঠগুলোকে বালিভর্তি ট্রে-এর স্বত্ত্বে সাজিয়ে নাও।
৫. জালানী কাঠের স্বত্ত্বে কেরোসিন বিশিষ্টে কিছুক্ষণ পর দেয়াশলাই দিয়ে আগুন থরিয়ে দাও।



৬. আগুন পূর্ণমাত্রায় জ্বলে উঠার সাথে অঙ্গ নির্বাচক এবং লিনটি চিএল নির্দেশনা অনুসারী খুলে দাও।
৭. ভাঙ্কশিক ভাবে ভান হাতে সিভার ও বাম হাতে আউটলেট পাইপটি ধরে আগুনের দিকে একান্তভাবে সাথে নিশানা টিক কর।



৮. ভান হাতে সিভার ঢেঁকে ধর এবং বাম হাতে অবিশিখার স্বত্ত্বে নির্গত গ্যাস ভানে বায়ে ঝুরিয়ে ছড়িয়ে দাও যাতে আগুন সম্পূর্ণ নিষেক ঘৰ।

৯. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে মুত ওয়ার্কশপের পিছনের দরজা পর্যন্ত পৌছাবে এবং অত মুত সতর্ক দরজা খুলে দোড়িরে সবাইকে নিয়ে বের হবে আসবে।



কাজের সতর্কতা :

- সঠিক নিরামে সকল প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সরঞ্জাম পরিধান করা আবশ্যিক।
- অগ্নিনির্বাপক ব্যাপাত ঘটায় সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।
- যেদিক থেকে বাতাস আসছে সেই পার্শ্বে দৌড়াতে হবে।

আগ্নিনির্বাপক:

অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র দিয়ে আগুন মেজানো ও আগুনসৃষ্টি খোঝা হতে ওয়ার্কশপের শিক্ষার্থীদের নিরাপদ স্থানে আপর প্রথম করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

অব-২: অভিযন্ত্র কম্পিউটার পরিচালনায় চোখকে নিরাপদ রাখার কৌশল

গোদর্শিতার মানদণ্ড

- কর্মক্ষেত্রের থকুতি অনুসারে অরুরি পরিস্থিতি চিহ্নিত করা
- কর্মক্ষেত্রের অরুরি প্রতিক্রিয়াগুলির ঘটায় এবং কর্মক্ষেত্রের পরামর্শ অনুসরণ করা
- দুর্ঘটনা এবং অরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় কর্মক্ষেত্রের পরামর্শ অনুসরণ করা
- অরুরী প্রতিক্রিয়া পরিকল্পনা এবং পরামর্শগুলি কার্যকরভাবে অনুশীলনের মাধ্যমে নিয়ে এবং অন্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্র.নং	নাম	স্কোরিংকেশন	সংখ্যা
১.	গোলস	মার্কারি মাপের	০১টি
২.	সেকটি স্যুজ	শিক্ষার্থীর পা-এর মাল অনুযায়ী	০১ জোড়া
৩.	অ্যাশ্টন	মার্কারি মাপের	০১টি
৪.	বাক	তিন ভর বিশিষ্ট	০১টি
৫.	এন্টি স্ট্যাটিক রিন্ট স্ট্যাপ	মার্কারি মাপের	০১ জোড়া

(৪) প্রযোজনীয় যত্নপাতি (চুক্স, ইন্ডেক্টর ও গ্লেচির)

ক্র.নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	কম্পিউটার	২১ ইঞ্জি ডেকটর	০১টি
২.	ক্লিন এন্টেক্টিং শ্লাস	কম্পিউটার এবং মাথ অনুযায়ী	০১টি

(৫) প্রযোজনীয় মালামাল (Raw Materials)

ক্র.নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	কটন ফেভিলিস	১০০% কটন	১০ কেজি
২.	শ্লাস ক্লিনিং সলিউশন	শিকুইড	২৫০ মিলি লিটার

(৬) কাজের ধোঁড়া

- প্রথমে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামসমূহ, প্রযোজনীয় যত্নপাতি ও মালামাল টোর হতে সংগ্রহ করো।
- ভাসিকা অনুসরে সুরক্ষা সরঞ্জামাদি যথানিয়মে পরিধান করো।



- পগলস্টি শ্লাস ক্লিনিং সলিউশনে ছুবিয়ে নাও।
- পগলস্টি সলিউশন থেকে ভুলে নরম ফেভিল দিয়ে মুছে নাও।



- কম্পিউটারের স্ক্রীনে এন্টেক্টিং শ্লাস পঢ়িয়ে নাও।
- পগলস্টি চোখে পরিধান কর এবং কম্পিউটার চালু করে প্রযোজনীয় কাজ সম্পাদন করো।

কাজের সর্তকতা :

- সঠিক নিয়মে সকল প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সরঞ্জাম পরিধান করা আবশ্যিক ।
- গগলস ও গ্লাস যথাযথ সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।

আত্ম প্রতিফলন:

গগলস ও গ্লাস দিয়ে হতে ওয়ার্কশপের শিক্ষার্থীদের ঢোকাকে নিরাপদ রাখার কোশল/দক্ষতা অর্জিত হয়েছে।

জব-৩: মেকানিক্যাল কাজে ব্যবহৃত কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতিসমূহের নিরাপদ ব্যবহার ও সতর্কতা**পারদর্শিতার মানদণ্ড**

- কর্মক্ষেত্রের প্রকৃতি অনুসারে জরুরি পরিস্থিতি চিহ্নিত করা
- কর্মক্ষেত্রের জরুরি প্রত্রিয়াগুলির যথাযথ এবং কর্মক্ষেত্রের পক্ষতি অনুসারে অনুসরণ করা
- দুর্ঘটনা এবং জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় কর্মক্ষেত্রের পক্ষতি অনুসরণ করা
- জরুরী প্রত্রিয়া পরিকল্পনা এবং পক্ষতিগুলি কার্যকরভাবে অনুশীলনের মাধ্যমে নিজের এবং অন্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্র.নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	হেলমেট	মাঝারি মাপের	০১টি
২.	সেফটি সুজ	শিক্ষার্থীর পা-এর মাপ অনুযায়ী	০১ জোড়া
৩.	এ্যাপ্রোন	মাঝারি মাপের	০১টি
৪.	মাস্ক	তিন ভর বিশিষ্ট	০১টি
৫.	হ্যান্ড গ্লাভস	মাঝারি মাপের	০১ জোড়া

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

ক্র.নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	কম্পিউটার	২১ ইঞ্জিন ডেক্সটপ	০১টি
২.	স্ক্রিন প্রটেকটিং গ্লাস	কম্পিউটার এর মাপ অনুযায়ী	০১টি

(গ) প্রয়োজনীয় মালামাল (Raw Materials)

ক্র.নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	কটন ফেরিকস	১০০% কটন	১০ কেজি
২.	গ্লাস ক্লিনিং সলিউশন	পেন্ট	২৫০ মিলি লিটার

(৬) কাজের ধোঁৱা

- প্রথমে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সজ্ঞামসমূহ, প্রয়োজনীয় যন্ত্রণাত্তি ও মালামাল স্টোর হতে সংগ্রহ কর।
- তালিকা অনুসারে সুরক্ষা সজ্ঞামাদি ব্যবনিয়নে পরিখান কর।
- কম্পিউটার অফিস থ্রেটকটির প্লাস বুলে পরিষ্কার কর।
- আগুন প্রতিরোধী ওয়াল তৈরী কর।
- এন্টিভাইরাস এবং স্পাইওয়্যার সফটওয়্যার ব্যবহার কর।
- অপারেটিং সিস্টেম এর আপডেট ভার্সন ব্যবহার কর।
-



কাজের সর্তকভা :

- সঠিক নিয়মে সকল প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সজ্ঞাম পরিখান করা আবশ্যিক।
- এন্টিভাইরাস এবং স্পাইওয়্যার সফটওয়্যার ব্যবহার সর্তকভাৰ সাথে ব্যবহার কৰতে হবে।

আপ্য প্রতিক্রিয়া:

এন্টিভাইরাস এবং স্পাইওয়্যার সফটওয়্যার দিয়ে ওয়ার্কশপের শিকার্দীদের কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রণাত্তি নিরাপদ রাখার কৌশল/দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয়ে নাই/আবার অনুশীলন কৰতে হবে।

প্রশ্নমালা-১

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সতর্কতা কী?
২. নিরাপত্তা বিধি কী?
৩. চোখকে রক্ষার জন্য কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত?
৪. মাথাকে রক্ষার জন্য কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত?
৫. যত্নপাতি ব্যবহারে পূর্বে কী বিষয় জানা প্রয়োজন?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সতর্কতা বলতে কী বোঝায়?
২. নিরাপত্তা বলতে কী বোঝায়?
৩. নিরাপত্তা বিধি কী?
৪. কী কী কারণে ওয়ার্কশপে দুর্ঘটনা ঘটে ?
৫. দুর্ঘটনার সম্ভাব্য ক্ষতিগুলো কী কী ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করো।
২. ওয়ার্কশপে কাজ করার সময় গৃহীত নিরাপত্তা ব্যবস্থা বর্ণনা করো।
৩. কী কী সতর্কতা অবলম্বন করলে দুর্ঘটনা থেকে রেহাই পাওয়া যায়?
৪. কারখানার বিপদমুক্ত অবস্থাদি শনাক্ত করো।
৫. কম্পিউটারের নিরাপত্তা কৌশল ব্যাখ্যা করো।

ବିଭିନ୍ନ ଅଧ୍ୟାୟ

ଡାକ୍ଟଟିଂ କାଜେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଟୁଲସ, ଇକୁଇପମେଣ୍ଟ ଓ ସଞ୍ଚାରିତା Drafting Tools, Equipment & Instrument



୧ ସୂଚନା(Introduction)

ଡାକ୍ଟଟିଂ ହଲୋ କୋଣୋ ଏକଟି ବ୍ୟବହାର କାଗଜରେ ଉପର ନିର୍ମାଣକାରୀ ବୈଷ୍ଣଵିକ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟରେ ଉପର୍ଯ୍ୟାପନ କରାର କୌଶଳ। ପ୍ରକୋଶଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମେ ସୋଖାବୋଲେଗର ମାଧ୍ୟମ ହିସାବେ ଡାକ୍ଟଟିଂ ବା ନକ୍ଶାର ସ୍ୱର୍ଗତ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ। ତାହିଁ ଡାକ୍ଟଟିଂ ଶିକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷାକ୍ରମେ ଏକଟି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହିସେବେ ବିବେଚିତ ହୁଏ ଆମହେ। ପ୍ରତିଲିପି ପରିଚିତ ଡାକ୍ଟଟିଂ କାଜେ ଟି-କ୍ରେଟର (T-Square), ସେଟ କ୍ରେଟର (Set square), କମ୍ପ୍ସ (Compass), ଇରେଜାର (Eraser) ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ୱର୍ଗତ କରେ ନକ୍ଶା ଅଂକନ କରା ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନେ ଡାକ୍ଟଟିଂ ନକ୍ଶା ଅଂକନର କ୍ଷେତ୍ରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟଟାର ଥିଲୋଗେର ଫଳେ ଉଚ୍ଚ ସଞ୍ଚାରିତା ସ୍ୱର୍ଗତ ନାହିଁ ବଲ୍ଲେଇ ଛଲେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟଟାରେ ସାହାଯ୍ୟେ ନକ୍ଶା ଅଂକନ ଓ ଡିଜାଇନ କରାର ପରିଚିତିକେ କମ୍ପ୍ୟୁଟଟାର ଏଫେଟ ଡିଜାଇନ ବା କ୍ୟାପ (CAD) ନାମେ ଅଭିହିତ କରା ହୁଏ। ସାତ୍ୟବେ କ୍ୟାପ ହଲୋ ଅଂକନ ଓ ଡିଜାଇନ କରାର ଏକଟି ଆଧୁନିକ ସାରଙ୍କରିତ ପକ୍ଷତି ଥାଏତେ କମ୍ପ୍ୟୁଟଟାର ଛାଡ଼ାଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ୍ୟାନ୍ୟିକ ସଞ୍ଚାରିତା ଓ ସରଜାଆଦିର ପ୍ରତ୍ୟୋଜନ ହୁଏ।

ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ ଶେବେ ଆମରା-

- ମେକାନିକାଲ ଡାକ୍ଟଟିଂ କାଜେ OSH ନୀତି ଅନୁସରଣ କରାତେ ପାଇବୋ
- ଡାକ୍ଟଟିଂ କାଜେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଟୁଲସ, ଇକୁଇପମେଣ୍ଟ ଓ ସଞ୍ଚାରିତା ଓ ସନାତ୍ତ କରାତେ ପାଇବୋ
- ଡାକ୍ଟଟିଂ କାଜେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଟୁଲସ, ଇକୁଇପମେଣ୍ଟ ଓ ସଞ୍ଚାରିତା ସ୍ୱର୍ଗତ କରାତେ ପାଇବୋ
- ସ୍ୱର୍ଗତ ଟୁଲସ, ଇକୁଇପମେଣ୍ଟ ଓ ସଞ୍ଚାରିତା ପରିକାର ଓ ସ୍ଟୋର କରାତେ ପାଇବୋ

ଉପର୍ଯ୍ୟାମ ଶିଖନକୁ ଅର୍ଜନେର ଲାଭେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟେ ଆମରା ଚାରାଟି ଅଧ୍ୟାୟ କରିବା। ଏ ଅଧ୍ୟାୟେ ବିଭିନ୍ନ ଧରନେର ଡାକ୍ଟଟିଂ କାଜେ OSH ନୀତି ଅନୁସରଣ ପୂର୍ବକ ଡାକ୍ଟଟିଂ ଟୁଲସ, ଇକୁଇପମେଣ୍ଟ ଓ ସଞ୍ଚାରିତା ସନାତ୍ତକରଣ ଏବଂ

সংরক্ষণ করার দক্ষতা অর্জন করব। কভগুলো সম্পর্ক করার পূর্বে প্রথমেই প্রয়োজনীয় ভাষিক বিষয়সমূহ আনব।

ড্রাই ও ড্রাফ্টিং (Drawing and Drafting):

ড্রাই (Drawing)

ড্রাই একটি সার্বজনীন শীকৃত ভাষা যা মানব সভ্যতার শুরু থেকে ব্যবহার হয়ে আসছে। কভগুলো রেখাকে সূর্যজ্যোতির্বিদ্যার ব্যবহার করে কোনো বস্তুকে কাগজে বা অন্য কোনো তলে উপস্থাপন করার কৌশলকে ড্রাই নামে অভিহিত করা হয়। বাস্তব বস্তুকে চিত্রে উপস্থাপন করা, পরিকল্পনা করা অথবা বস্তুর সংরক্ষণ অংকনের সাহায্যে সম্ভব হয়।

ড্রাই বা অংকনকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

১। শৈল্পিক ড্রাই (Artistic Drawing) যা শিল্পীর মন,
হাত, রেখা ভূমির সাহায্যে উৎসাহিত এবং


২। প্রকৌশল ড্রাই (Engineering
Drawing) প্রকৌশলী বা প্রযুক্তিবিদ কর্তৃক উৎসাহিত ড্রাই।



চিত্র: শৈল্পিক ড্রাই

শৈল্পিক ড্রাই(Artistic Drawing): শিল্পীর মন, হাত, ভূমি, রেখা সাহায্যে জীবন শিল্পকর্মকে শৈল্পিক ড্রাই বলে। যেমন- শিল্পীর জীবন হীন।

প্রকৌশল ড্রাই(Engineering Drawing): কভগুলো রেখাকে সূর্যজ্যোতির্বিদ্যার ব্যবহার করে বিভিন্ন রকম ইঞ্জিনিয়ারিং বস্তু যেমন- বিক্রি, মোড, বিক্রি, বেশির ইত্যাদিকে কাগজে উপস্থাপনের কৌশল হলো প্রকৌশল ড্রাই। প্রকৌশল ড্রাই করার কাজে সব সব ড্রাই ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহার করা হয়। একটি বস্তুর পঠনে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার তথ্য ও মানচিত্র কেবল সহজে ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রাই করা হয়ে থাকে।

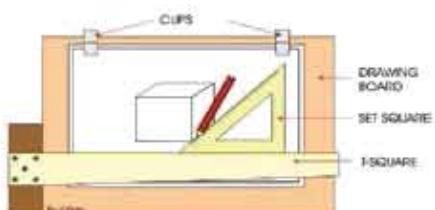

চিত্র : প্রকৌশল ড্রাই

ইঞ্জিনিয়ারিং দৃষ্টি কোণ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রাই বিশ্লেষিক মূলত কঠোর ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

(১) জ্যোমেট্রিক্যাল (Geometrical) ড্রাই (২) মেকানিক্যাল (Mechanical) ড্রাই

(৩) সিভিল (Civil) ড্রাই (৪) ইলেক্ট্রিক্যাল (Electrical) ড্রাই

(৫) অ্যারোনটিক্যাল (Aeronautical) ড্রাই (৬) আর্কিটেকচারাল (Architectural) ড্রাফটিং

(৭) প্রোসেস পাইপিং (Process Piping) বা পাইপ লাইন ড্রাফটিং ইত্যাদি।

জিওমেট্রিক্যাল (Geometrical) ছাই

জ্যামিতিক বস্তু যেমন- ত্রিভুজ, আয়তক্ষেত্র, বর্গক্ষেত্র, কোণ, সিরামিড, শিখম ইত্যাদি বস্তুকে কাগজে উপস্থাপন করার কোশলই জিওমেট্রিক্যাল। জিওমেট্রিক্যাল ছাই আবার দুই ভাগে বিভক্ত। যথা-

(১) প্রেইন জিওমেট্রিক্যাল ছাই (Plain Geometrical Drawing)

(২) সলিড জিওমেট্রিক্যাল ছাই (Solid Geometrical Drawing)

(১) প্রেইন জিওমেট্রিক্যাল ছাই (Plain Geometrical Drawing)

গ্রিমাত্রিক বস্তু যেমন- ত্রিভুজ, আয়তক্ষেত্র, বর্গক্ষেত্র ইত্যাদি জ্যামিতিক বস্তুর কাগজে অংকন প্রক্রিয়াকে প্রেইন জিওমেট্রিক্যাল ছাই বলে।

(২) সলিড জিওমেট্রিক্যাল ছাই (Solid Geometrical Drawing)


গ্রিমাত্রিক বস্তু যেমন- কোণ, সিলিন্ডার, শিখম, সিরামিড, কিউব আভীন জ্যামিতিক বস্তুর কাগজে অংকন প্রক্রিয়াকে সলিড জিওমেট্রিক্যাল ছাই বলে।

২. ছাকটিৎ (Drafting): টেকনিক্যাল বা ইঞ্জিনিয়ারিং অবজেক্টকে ছাই করার প্রক্রিয়াকে ছাকটিৎ বলে।
ছাকটিৎ কাজে নিরোধিত ব্যক্তিদের ছাকটিম্যান বলে।

ছাকটিৎ দুই ভাগে বিভক্ত। যথা-

১) হস্তকৃত (Manual) ছাকটিৎ এবং

২) কম্পিউটারের সাহায্যে ছাকটিৎ।

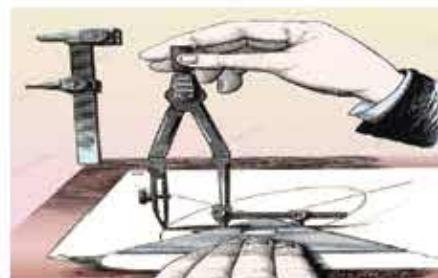

চিত্র: মেনুয়াল ছাকটিৎ

হস্তকৃত বা মেনুয়াল (Manual) ছাকটিৎ:

হস্তকৃত ছাকটিৎ-এ ছাকটিম্যান অংকনের প্রচলিত ব্যবসাতি যেমন- ডিভাইডার, টী ফসার, সেট ফসার, কম্পাস, রাবার, পেনসিল ইত্যাদি ব্যবহার করে ছাই করে থাকে।

কম্পিউটারের সাহায্যে ছাকটিৎ :

কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করে কোনো অবজেক্ট এর ডিজাইন ও ছাকটিৎ করার কোশলকে কম্পিউটারের সাহায্যে ছাকটিৎ বোরাম। ডিজাইন কাজে ব্যবহৃত কম্পিউটার প্রযুক্তিকে কম্পিউটার এজেড ডিজাইন (Computer Aided Design) বা সংকেতে ক্যাড (CAD) বলে।



চিত্র: কম্পিউটার এজেড ডিজাইন

ড্রাই করার যন্ত্রপাতি (Drawing Instrument):

হস্তকৃত বা ম্যানুয়াল ড্রাফটিং-এ যে সমস্ত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি প্রয়োজন তার একটি ভালিকা নিচে দেয়া হলো-

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ১. ড্রাই টেবিল (Drawing Table) | ২. বোর্ড পিন/কিপ/সেলো টপ (Board Pin) |
| ৩. ড্রাই বোর্ড (Drawing Board) | ৪. টি-করার (Tea-Square) |
| ৫. সেট ক্ষয়ার (Set Square) | ৬. স্কেলস (Scale) |
| ৭. ডিভাইভার (কোটা কম্পাস)- (Divider) | ৮. প্রটেক্টর (Protactor) |
| ৯. পেনসিল (Pencil) | ১০. শেপিং শার্পেনার (Sharpeiner) |
| ১১. পিরিষ কাপড় (Glass Paper) | ১২. হান্দকেরচার্ফ (Handkerchief) |
| ১৩. গ্রাবার বা ইরেজার (Erasar) | ১৪. ফেন্স কার্ড (French Card) |
| ১৫. ইরেজিং শিল্ড (Ereasing Shield) | ১৬. ড্রাই বক্স (Drawing Box) |
| ১৭. ড্রাই পেপার (Drawing Paper) | ১৮. ট্র্যাসিং পেপার (Tracing Paper) |
| ১৯. আগ্রামনাল স্কেল | ২০. বো পেনসিল |
| ২১. পেনসিল কম্পাস বা বো পেনসিল (Pencil Compass or Bow Pencil) | |



চিত্র : ড্রাই বোর্ড, টি-করার এবং সেট ক্ষয়ার

৩ ড্রাফটিং যন্ত্রপাতির ব্যবহার (Uses of Drawing Tools & Instrument):

ড্রাফটিং কাজে যেসকল যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয় তাদের বিবরণসহ ব্যবহার নিচে উল্লেখ করা হলো-

ড্রাই টেবিল (Drawing Table)

ড্রাই টেবিলের উপর ড্রাই বোর্ড খেতে অংকন করার কাজে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত এ খরাপের টেবিল এর উচ্চতা ৩ ফুট এবং টেবিলের উপরিভাস সাথেন্দ্র সিকে ১৫ থেকে ২০ জিন্নী কেজ ঢালু থাকে।



চিত্র : ড্রাই বোর্ড

বোর্ড পিন/ক্লিপ/সেলো টেপ (Board Pin):

বোর্ডে ফাইর শীট আটকানোর অন্য বোর্ড পিন ব্যবহার করা হয়। এটি বৃত্তাকুলির চাল দিয়ে বোর্ডের উপর আটকানো হয়। এছাড়া টি কয়ার এবং সেট কয়ার এর নড়াচড়া বোর্ড পিন বা ক্লিপ দ্বারা বাধাপ্রস্ত হতে পারে। এ সকল ক্ষেত্রে কচ টেপ ব্যবহার করা যেতে পারে।



চিত্র : বোর্ড পিন, ক্লিপ, কচ টেপ

ফাইর বোর্ড (Drawing Board)

ফাইর বোর্ডের উপর ফাইর শীটকে আটকে রাখে অবকনজনিত কাজ করা হয়। নির্ধারিত ফাইর বোর্ডের প্রেনিবিশ্যাস-এর আলিকা টেবিলের মাধ্যমে দেয়া হলো-

ক্রমিক নং	নাম	সাইজ, বিমি, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গুরুত্ব	বে সাইজে সেপার আটকানো যাবে।
১	D১	১৫০০x১০০০x২৫	A০
২	D২	১০০০x ৭০০x ২৫	A১
৩	D৩	৭০০x ৫০০x ১৫	A২
৪	D৪	৫০০x ৩৫০x ১৫	A৩

ফাইর বোর্ড দুই ক্ষেত্রে ব্যবহা-

১) ফ্লাট ফাইর বোর্ড (Flat Drawing Board) এবং

২) অ্যাজেন্টেবল বা সমন্বয়যোগ্য ফাইর বোর্ড (Adjustable Drawing Board)

১) ফ্লাট ফাইর বোর্ড:

এই বোর্ডের উপরিভাগ সর্বভাল ও সম্পূর্ণভাবে তৈরি। ক্লিপ বা বোর্ড পিন অথবা সেলো টেপ দিয়ে ফাইর সেপার বোর্ডের উপরিভালে আটকানো হয়। ফাইর বোর্ড সাধারণত নয়ন কাঠ যেবন-পাইন, ওক ইত্যাদি কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়। টি কয়ারের ক্রমাগত ঘর্ষনে বোর্ডের পার্শ্বটি বিকৃত বা ক্ষতিপ্রদ থেকে রক্ষার্থ বোর্ডের বাই দিকে পুরুষের মাঝ বরাবর এবোনাইটের একটি স্থিল চুকানো থাকে যাত্র উপর দিয়ে টি-কয়ারের প্রক্রিয়া সহজে বাতায়াত করতে পারে।



চিত্র : ফাইর বোর্ড

२) अ्याउडिओट्रावल वा समाव्यवोर्क्स फँइर बोर्ड: ए खरानेर वोर्क्स आधारानक नरम एवं हालका काठ दिये तेऱि हळे थाके। वर्तमाने फँइर बोर्ड तेऱिते ग्लास्टिकेर घुबडूत लक करा याचे। एकटि अ्याउडिओट्रावल फँसेन उपर फँइर बोर्डचे कसानो थाके। प्रयोगाने फँसेन उचता कम वेशी करा याचे एवं सुविधावतो कोणे वेषी फँइर करा याचे। बोर्डेर सावे फँइर शीट आटकानोर अन्य क्लिप वा सेलो टीप घुबडूत करा हया।



चित्र : अ्याउडिओट्रावल फँइर बोर्ड

टि-क्लार (T-Square): टि क्लारके संकेले टि वले। अंकनेर कांजे समाव्याल आनुभुविक सोजा लाईन टानार अन्य घुबडूत हय। इहा उद्कृष्ट मानेर काठ दिये तेऱि। दैर्घ्य साखारणत २४ थेके ३५ इक्कि पर्यंत हळे थाके। लाईन टानार अन्य घुबडूत किनाराते शंख काठ वा एवोनाइट वसानो थाके। वर्तमाने ग्लास्टिकेर तेऱि टी वा पाऊरा याच। टी-एवर दुइ अंश आचे।
येवन- १) टिक एवं रेत (चित्र नं- २.११)




चित्र: टि क्लार

सेट क्लार (Set Square)


बांलाय एके त्रिकोनी वले। दुइटि त्रिकोनी निमे एकटि सेट हय। एर एकटि ३००-६०० एवं अपराटि ४५०-४५० कोन विशिष्ट। टि क्लार एवं सेट-क्लार सहयोगे विजिल थंकार उपर रेवा, समाव्याल जेवा अंति सहजे एवं कम समये टाना याच।



चित्र : सेट-क्लार

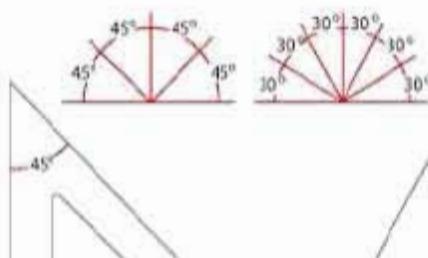

सेट-क्लार व टि क्लार एर साहाय्ये विजिल कोने लाईन टानार उपाय निचेर चित्रे मेखानो हलो-

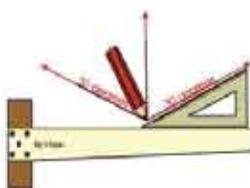

চিত্র : সেট-ফলারের সাহায্যে সেট করা বিভিন্ন কোণ

ক্ষেত্র (Scale):

ইহা কাঠ, স্টীল, প্লাস্টিক, কার্ড বোর্ড ইত্যাদি হাতে তৈরি। দৈর্ঘ্য ৬ থেকে ১২ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়ে থাকে। ক্ষেত্রের অংকন ইঞ্জিনিয়ার বা প্রিলিভিটার বা উভয় এককে হাতে পারে। মৈত্রিক মাপ করার কাজে ক্ষেত্র ব্যবহার করা হয়।



চিত্র : সাধারণ ক্ষেত্র

ডিভাইডার (কৌটা কম্পাস)-(Divider)

বাংলার একে কৌটা কম্পাস বলে। এর দুইটি বাহী সূচালো। এই সূচালো বাহুর প্রান্ত দিয়ে বকুর মাপ নিয়ে কাগজে বসানো যায়। আবার ছাঁই পেলার থেকে সাপ নিয়ে ক্ষেত্রে গড়া যায়। ডিভাইডার- এর গঠন দুই প্রকার। যেসব-


- ১) সরল ডিভাইডার
- ২) স্প্রিং ডিভাইডার।



চৌদা বা প্রটেক্টর (Protactor)

চিত্র : ডিভাইডার

চৌদা সাধারণত আছ প্লাস্টিক জাতীয় বস্তু হাতে তৈরি করা হয়। যাতে সরল রেখা ও বিন্দুর সাথে মিলিয়ে দাপ দিতে সুবিধা হয়। চার্টেটি ০ থেকে ১৮০ তে অঙ্কন করা থাকে। নির্দিষ্ট কোণে সরলরেখা টানতে অথবা নির্দিষ্ট মাপের কোন অংকনের অন্ত চৌদা ব্যবহার করা হয়। নিচের চিত্রে চৌদা দিয়ে কোন আপার শক্তি দেখানো হয়েছে।

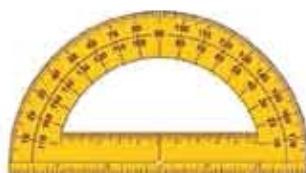


চিত্র: চৌদা

পেনসিল (Pencil)

ডাইং শৈট অস্থায়ী রেখা, সাইন টানা বা জ্যায়িতিক অংকনের অন্য পেনসিল ব্যবহার করা হয়। পেনসিল সীস (Lead) এর গুণ অনুসারে পেনসিলকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন-

- ক) শক্ত পেনসিল (Hard Pencil, Grade H-6H), বিভিন্ন গ্রেড বা মানের শক্ত পেনসিল
বাজারে পাওয়া যায়। সবচেয়ে শক্ত পেনসিল হলো 6H।
- খ) মধ্যম পেনসিল (Medium Pencil, Grade HB), মধ্যম পেনসিলের একটি সাধা গ্রেড
আছে, আর তাহলো HB।
- গ) নরম পেনসিল (Soft Pencil, Grade B -6B), 6B হলো সবচেয়ে নরম পেনসিল।

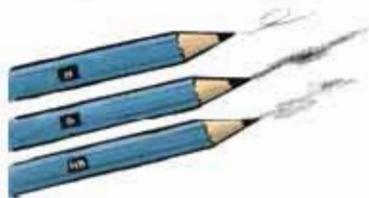

চিত্র: পেনসিল

জ্যায়িতিক বা ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইং-এ যে সব রেখা টানা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

- ১) সীমান্তের বা বর্ণালির সাইন,
- ২) কেন্দ্র রেখা বা সেটার সাইন ও
- ৩) ছেদ রেখা বা সেকশন সাইন।

ঐ ধরনের রেখা টানতে 2H পেনসিল ব্যবহার করা হলো।



চিত্র: পেনসিল মূল্য

অপরাদিক মাপাঙ্করেখা বা ফাইলেনসন সাইন, খালি হাতে নকশা করা, বৃত্ত, বৃত্তচাপ, বর্ষক রেখা বা এজেন্টেনসন সাইন, জীব মূল্য বা অ্যাঙ্গো হেক্স তৈরির অন্য সাধারণত 2H পেনসিল ব্যবহার করা হয়।

পেনসিল মূল্য তৈরিকরণ: পেনসিল-এর মূল্য সুই ভাবে তৈরি করা হয়। যেমন-

- ১) কোনাকৃতি (Conepointed)
- ২) চিসেলকৃতি (Chisel Pointed)

পেনসিল শার্পনার (Pencil Sharpener):

পেনসিলের অগ্রভাগ বা মুখ সূচলো ও তীক্ষ্ণ করার জন্য পেনসিল শার্পনার ব্যবহার করা হয়।



চিত্র: শার্পনার

শিরিয় কাগজ (Emery Cloth):

পেনসিলের মুখ সূচলো করতে “০”সাইজের শিরিয় কাগজ ব্যবহৃত হয়।



চিত্র: শিরিয় কাগজ

বুমাল (Handkerchief):

ফ্লাই শীটের উপর যে কোনো যতলা অথবা রাবার দিয়ে বোঝার পর বাঢ়িতি যতলা খেড়ে ফেলার জন্য বুমাল ব্যবহার করা হয়।



চিত্র: বুমাল

ইরেজার (Eraser):

এটি নরম রাবার দিয়ে তৈরি। কাগজ থেকে পেনসিলের দাগ বোঝার জন্য ইরেজার বা রাবার ব্যবহার করা হয়।



চিত্র: ইরেজার

ফ্রেঞ্চ কার্ড: (French Curve)


জটিল ও অসম বক্ররেখা সহজে টানার জন্য ফ্রেঞ্চ কার্ড ব্যবহার করা হয়। এগুলো সাধারণত কাঠ বা প্লাস্টিকের তৈরি। নিচের ছবিতে ফ্রেঞ্চ কার্ড দেখানো হলো।



চিত্র : ফ্রেঞ্চ কার্ড

ইআরিং: (Erasing Shield)

এটি বিভিন্ন আকার ও আকৃতির খোকর বিশিষ্ট স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি পাতলা পাত বিশেষ। ইআরিং শীল্প ব্যবহার করে ড্রাইং-এর ঘটনাকু মোছা দরকার ঘটনাকু মোছা যায়।

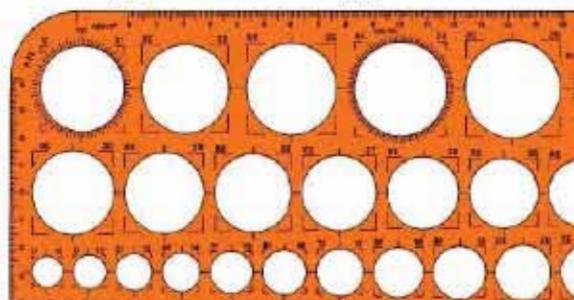

চিত্র : ইআরিং শীল্প

ড্রাইং বক্স (Drawing Box)

ড্রাইং বক্সে ড্রাইং কার্জে ব্যবহৃত সজ্ঞাপ্তি সংরক্ষণ করা হয়।



চিত্র: ড্রাইং বক্স

ড্রাই পেপার (Drawing Paper)

ড্রাই কাজে ড্রাই পেপার ব্যবহৃত হয়।



চিত্র: ড্রাই পেপার

ট্রেসিং পেপার (Tracing Paper)

ট্রেসিং কাজে ড্রাই ট্রেসিং পেপার ব্যবহৃত হয়।



চিত্র: ড্রাই ট্রেসিং

ডায়াগনাল স্কেল (Diagonal Scale)

সুক মাপ নেওয়ার কাজে ডায়াগনাল স্কেল ব্যবহার করা হয়। এ স্কেলে এক ইঞ্চি সমূর্খ দিকে কর্ত স্কেল এবং পশ্চাত ভাগে এর একপো তিন ভাগ পর্যন্ত মাপ নেওয়া উপযোগী ডায়াগনাল নীতিতে বিভাগ রেখা দেওয়া থাকে। খৌড়া মিকের বিস্তৃতুলো থেকে সমান্তরাল রেখা টানলে একটি ডায়াগনাল স্কেল তৈরি হবে। চিত্রে ডায়াগনাল স্কেল দেখানো হলো।



চিত্র: ডায়াগনাল স্কেল

বো পেনসিল (Bow pencil)

বো পেনসিল এর অপর নাম কম্পাস। এর একটি পা সরু ও অপর পারে পেনসিল খারনের ব্যবহা আছে। পা রয়ের অপর পাতলুলো একসাথে রিঙেট বা স্ট্রিং দ্বারা সংযুক্ত। বৃত্ত বা বৃত্তচাপ অঙ্কনের কাজে বো পেনসিল ব্যবহার হয়ে থাকে। নিচের চিত্রে একটি পেনসিল কম্পাস দেখানো হলো।



চিত্র: বো পেনসিল

শীড পেনসিল (Lead Pencil)

বিকীল সীস ব্যবহার করা যায় এবন কলমকে স্টাইলাস বলে।
কলমের মাঝাম অবস্থিত বোতামে ঢাপ দিলে সীস বের হয়ে আসে।
এই সীসের ব্যাস অপেক্ষাকৃত কম থাকে ফলে সাধারণ পেনসিলের
অতো বালবার মুখ ডীক করার প্রয়োজন হয় না।



চিত্র: স্টাইলাস

স্টেনসিল (Stencil):

ইংরেজী ছোট বড় অর এবং সংখ্যার অতো বীক বিশিষ্ট
প্লাস্টিকের ছীচকে স্টেনসিল বলে। পেটারিং করার কাজে
স্টেনসিল ব্যবহার করা হয়।

**টেমপ্লেট (Tamplate):**

চিত্র: স্টেনসিল

গাত্মা প্লাস্টিক কেটে তৈরী বিভিন্ন ঘাণের বৃত্ত, ও বহুভুজের পাঠ বিশেষ। এ দিঘে অতি সহজে বৃত্ত, উপবৃত্ত
ইত্যাদি অংকন করা যায়।




চিত্র: টেমপ্লেট

৪ ড্রাফটিং যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির সংরক্ষণ (Preservation of Drafting Tools & Equipment):

ড্রাইং বাজ ব্যবহার করে সংবেদনশীল কিছু কিছু ড্রাইং যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হয়। সঠিকভাবে সংরক্ষণ না করলে যন্ত্রপাতিগুলো অটিভেই নষ্ট হয়ে যাবে নরতো হারিয়ে যেতে পারে। অংকনের অন্ত একটি ড্রাইং বাজে বে সব যন্ত্রপাতি থাকে তা নিচে দেওয়া হলো-

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| ১. ফেল | ৭. সেট করার |
| ২. ডিভাইডার (কাটা কম্পাস) | ৮. চৌদা |
| ৩. ইরেজার | ৯. পেনসিল শার্পনার |
| ৪. পেনসিল কম্পাস | ১০. ইরেজিং সিল্ড |
| ৫. কেফ কার্ড | ১১. পেনসিল |
| ৬. টুকরা কাগজ | |

ড্রাফটিং কাজে সাধারণত যন্ত্রপাতি ছাড়া ও বর্তমানে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার অধিক পরিমাণে ব্যবহার হচ্ছে। কম্পিউটার একটি সংবেদনশীল ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র বিধায় খুলা-বালি সুজ পরিবেশ বজায় রেখে কাজ করতে হবে। শীতকাল নিয়ন্ত্রিত রূপে রেখে কাজ করা উচ্চম।

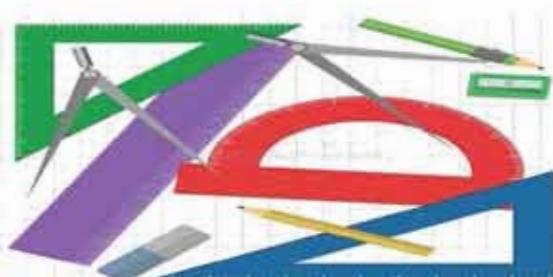


চিত্র ৩.৩৩: বিভিন্ন ধরনের পরিমাপক টুলস

ছবিগুলো দেখে কোথাসের কী ঘনে হচ্ছে? কোনটি ড্রাফটিং টুলস এবং ইলেক্ট্রোমেট চিহ্নিতকরণসহ এর পার্শ্বক্য করা যাবে? ছবি গুলো দেখে নিচয়েই বুঝতে পারছ ড্রাফটিং কাজে ব্যবহৃত ড্রাইং টুলস এবং ইলেক্ট্রোমেট কীভাবে চিহ্নিত করা যাব।

ড্রাফটিং বজ্জ্বাতি ও সরঞ্জামাদি ব্যবহারের ক্ষেত্র (Field of Uses of Drafting Tools & Equipments):


ড্রাফটিং বজ্জ্বাতি ও সরঞ্জামাদি ব্যবহারের ক্ষেত্র নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

ড্রাই পীট: ড্রাই পীট ড্রাই করার কাজে ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ এই পীট ব্যবহার করে ড্রাই করা হয়। নম্বরাল সিট এর চেয়ে ড্রাই পীট একটু আলাদা হয়।

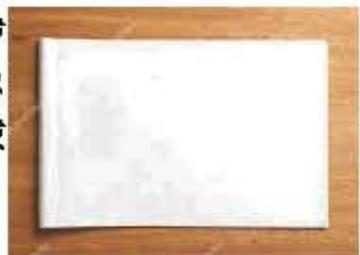

চিত্র অ.৩৪: ড্রাই পীট

সেট ক্লিয়ার: কোন লাইন সমান ভাবে দেওয়ার অন্য সেট ক্লিয়ার ব্যবহার করা হয়। নিচে P ও Q দুইটি বিন্দু। এই বিন্দু দুইটিকে একই সরল রেখায় ঢানার অন্য সেট ক্লিয়ার ব্যবহার করা হয়।

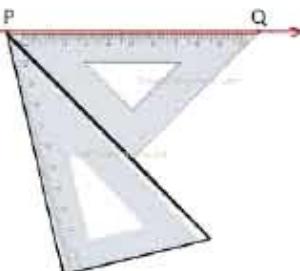

চিত্র: সেট ক্লিয়ার

ড্রাই টেবিল: ড্রাই টেবিল হলো ড্রাই করার অন্য ব্যবহার করা টেবিল। এই টেবিলে ড্রাই সিট আটকিয়ে ড্রাই করা হয়।




চিত্র অ.৩৫: ড্রাই টেবিল

অ্যারিটি বক্স: ড্রাই করার বজ্জ্বাতি বে বক্স থাকে ভার নাম অ্যারেতি বক্স। অর্থাৎ এই বক্সের ভিত্তিতে একটো অনেক বজ্জ্বাতি থাকে যা কাজের অন্য সুবিধা বহন করে।



চিত্র: অ্যারিটি বক্স

ট্রাই এলেমেল: ত্রিভুজ আকারের কোন বিন্দু আকা অথবা আপার অন্য ট্রাইএলেমেল ব্যবহার করা হয়।

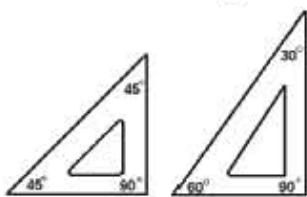

চিত্র: ট্রাইএলেমেল

রুমাল:

ড্রাই করার পর ড্রাই পিট এর উপর সমস্ত থাকলে তা মুছার অন্য রুমাল ব্যবহার করা হয়।



চিত্র: রুমাল

ইরেজাৰ:

ডাইং ক্ৰাঁৰ সময় ডাইং পেশায়ে অভিযোগ দাগ মুছাৰ অন্য ইৱেজাৰ ব্যবহাৰ কৰা হয়।



চিত্ৰ: ইৱেজাৰ

পেনসিল:

ডাইং ক্ৰাঁৰ অন্য অৰ্থাৎ ডাইং পেশায়ে কোন কিছু আকাৰ অন্য এই পেনসিল ব্যবহাৰ কৰা হয়। পেনসিল ব্যবহাৰৰে সুবিধা হলো এটাৰ দাগগুলো সহজে মুছে ফেলা যায়।



চিত্ৰ: পেনসিল

প্ৰেপিৰ ভাষ্টিক কাজ

ফ্লাফটিৎ ল্যাবে ভোদৱা কোন কাজে কী খৱনৈৰ ডাইং টুলস ব্যবহাৰ কৰাৰ ব্যবহাৰ নিবে তা হকে লিখ (একটি কাজে ব্যবহৃত ডাইং টুলস এৰ নাম উল্লেখ কৰা হলো)-

টেক্সিঃ-১ প্ৰেপিৰ কাজ

ক্রমিক নং	কাজেৰ নাম	ডাইং টুলসৰ নাম
১	নৃত অংকন	পেনসিল, ডিজাইডাৰ, শিক্ষ ইত্যাদি
২		
৩		
৪		
৫		

ফ্লাফটিৎ ল্যাবেৰ নিৱাপনতা

ফ্লাফটিৎ ল্যাবেৰ নিৱাপনতায় নিয়মিতি বিষয় জানা ও পালন কৰা অজ্ঞাবশ্যক। যেমন-

১. ব্যাক্তিগত নিৱাপনতা পোশাক পৰিধান কৰা। আপনাৰ নিৱাপনতা পোশাক দুষ্টনাৰ বিৰুদ্ধে আপনাৰ সেৱা কৰেৰ সুৱাচ্ছা
২. ফ্লাফটিৎ ল্যাবে কাজেৰ সময় বাণিজ্য বা পানাহাৰ কৰা অনুচিত।
৩. কাজেৰ সময় সূচালো টুলসগুলো সতৰ্কতাৰ সাথে ব্যবহাৰ কৰা উচিত।
৪. সূচালো টুলসগুলো নিজ হাতে পৱন না কৰা।
৫. পেশাগত সুৱাচ্ছা ও বাহ্যিকি অনুসৰণ কৰা।
৬. অনিবাপন ও বৃত্তিবৃক্ষ সমজামাদি ব্যবহাৰ পৰিহাৰ কৰা।
৭. ডাইং যাঁচারিয়েলস যথোদ্দেশ স্থানে সংৰক্ষণ কৰা।

৮. ডিজাইন ও ড্রাফটিং উভয় কাজের জন্য কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করা।
৯. কার্যস্থল পরিষ্কার রাখা।

জব নং- ১ মেকানিক্যাল ড্রাফটিং ল্যাবে ব্যবহৃত টুলস ও সরঞ্জামাদি সনাক্ত করার দক্ষতা অর্জন।

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- কর্মক্ষেত্রের প্রকৃতি অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম চিহ্নিত করা
- ড্রাফটিং কাজে ব্যবহৃত টুলস, ইকুইপমেন্ট ও যন্ত্রপাতি সনাক্ত করা
- ড্রাফটিং কাজের জন্য টুলস, ইকুইপমেন্ট ও যন্ত্রপাতিসমূহ প্রস্তুত/উপযোগী করা

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম:

ক্রম	নাম	স্পেশিফিকেশন	সংখ্যা
১	অ্যাপ্রন	মাঝারি মাপের	০১টি
২	সেফটি স্যুজ	শিক্ষার্থীর পা-এর মাপ অনুযায়ী	০১ জোড়া
৩	মাস্ক	তিন ষ্টুর বিশিষ্ট	০১টি
৪	হ্যান্ড প্লাভস	মাঝারি মাপের	০১ জোড়া
৫	গগলস	শিক্ষার্থীর চোখের মাপ অনুযায়ী	০১ সেট

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

ক্রম	নাম	স্পেশিফিকেশন	সংখ্যা
১	ড্রাইং টেবিল (Drawing Table)	উচ্চতা ০.৩ মিটার বা ৩ ফুট এবং টেবিলের উপরিতল সামনের দিকে ১৫ থেকে ২০ ডিগ্রী কেন্দ্র ঢালু	০১টি
২	ড্রাইং বোর্ড (Drawing Board)	২.৫ ফুট × ২ ফুট	০১টি
৩	টি-স্ক্যার (T-Square)	সাধারণ	০১টি
৪	সেট স্ক্যার (Set Square)	সাধারণ	০১টি

(গ) প্রয়োজনীয় মালামাল (Raw Materials)


ক্রম	নাম	স্পেশিফিকেশন	সংখ্যা
১	ড্রাইং পেপার (Drawing Paper)	২ ফুট × ২ ফুট	০১টি
২	শিরিষ কাগজ (Glass Paper)	সাধারণ	০১টি
৩	হাতুরাল (Handkerchief)	সাধারণ	০১টি
৪	ইরেজার (Ereasar)	সাধারণ	০১টি

(ঘ) কাজের ধারা:

১. স্টোর হতে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল সংগ্রহ কর।
২. যথানিয়মে তালিকা অনুসারে সুরক্ষা সরঞ্জামাদি পরিধান কর।



୩. ଫ୍ଲାଫଟିଂ କାଜେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଟୁଲସ, ଇକୁଇପମେଣ୍ଟ ଓ ସମ୍ପାଦି ଏବଂ ସାଥେ ପରିଚିତ ହେବା

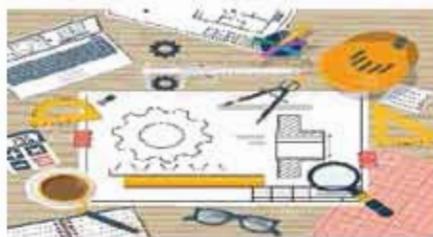

୪. ଫ୍ଲାଫଟିଂ କାଜେର ଅନ୍ୟ ଟୁଲସ, ଇକୁଇପମେଣ୍ଟ ଓ ସମ୍ପାଦିତିଶ୍ଵେତ ସନ୍ତୋଷ କରା



କାଜେର ସର୍ତ୍ତକତା :

- ସତିକ ନିଯମେ ସକଳ ପ୍ରାଣୋଦ୍ଧରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସରଜାମ ପରିଧାନ କରା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ଫ୍ଲାଫଟିଂ ସମ୍ପାଦି ଯଥୀୟରେ ସର୍ତ୍ତକତାର ସାଥେ ସ୍ୱର୍ଗତ କରାତେ ହେବେ ।

ଆୟତ୍ତିଷ୍ଠନ:

ମେକାନିକ୍ୟାଲ ଫ୍ଲାଫଟିଂ କ୍ୟାପେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଟୁଲସ ଓ ସରଜାମାଦି ସନ୍ତୋଷ କରାର ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜିତ ହରେଛେହର ନାହିଁ/ଆବାର ଅନୁଶୀଳନ କରାତେ ହେବେ ।

জব-২: মেকানিক্যাল ড্রাফটিং ল্যাবে ব্যবহৃত টুলস ও সরঞ্জামাদি সঠিক ব্যবহার করার দক্ষতা অর্জন।

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- ড্রাফটিং কর্মক্ষেত্রে কাজের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে টুলস, ইকুইপমেন্ট ও যন্ত্রপাতি নির্বাচন করা
- ড্রাফটিং কাজে ব্যবহৃত টুলস, ইকুইপমেন্ট ও যন্ত্রপাতি নির্দিষ্ট ক্রমে ব্যবহার করা
- কর্মক্ষেত্রের প্রকৃতি অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম কাজের আগে কাজের সময় ও কাজের পর ব্যবহার নিশ্চিত করা
- অনিরাগদ বা ব্রুটিযুক্ত সরঞ্জামগুলো মেরামতের আগে পরিহার করা
- ড্রাফটিং কাজের জন্য টুলস, ইকুইপমেন্ট ও যন্ত্রপাতিসমূহ অপারেশনাল রক্ষণাবেক্ষণ করে প্রস্তুত/উপযোগী রাখা

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম:

ক্রম	নাম	স্পেশিফিকেশন	সংখ্যা
১	অ্যাপ্রন	মাঝারি মাপের	০১টি
২	সেফটি স্যুজ	শিক্ষার্থীর পা-এর মাপ অনুযায়ী	০১ জোড়া
৩	মাস্ক	তিন তর বিশিষ্ট	০১টি
৪	হ্যান্ড গ্লাভস	মাঝারি মাপের	০১ জোড়া
৫	গগলস	শিক্ষার্থীর চোখের মাপ অনুযায়ী	০১ সেট

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন):

ক্রম	নাম	স্পেশিফিকেশন	সংখ্যা
১	ড্রাইং টেবিল (Drawing Table)	উচ্চতা ০.৩ মিটার বা ৩ ফুট এবং টেবিলের উপরিতল সামনের দিকে ১৫ থেকে ২০ ডিগ্রী কেন্দ্র ঢালু	০১টি
	ড্রাইং বোর্ড (Drawing Board)	২.৫ ফুট × ২ ফুট	০১টি
২	টি-স্ক্যার (T-Square)	সাধারণ	০১টি
৩	সেট স্ক্যার (Set Square)	সাধারণ	০১টি
৪	স্কেল (Scale)	সাধারণ	০১টি

(গ) প্রয়োজনীয় মালামাল (Raw Materials)

ক্রম	নাম	স্পেচিফিকেশন	সংখ্যা
১	ড্রাই পেপার (Drawing Paper)	২ ফুট × ২ ফুট	০১ টি
২	শিলিং কাগজ (Glass Paper)	সাধারণ	০১ টি
৩	হান্দকেচিফ (Handkerchief)	সাধারণ	০১ টি
৪	ম্যাচার বা ইরেসার (Erasar)	সাধারণ	০১ টি
৫	ট্রেসিং পেপার (Tracing Paper)	সাধারণ	০১ টি

(ঘ) কাজের ধারা:

- স্টোর হতে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল সংগ্রহ করবো।
- ব্যবহারিত ভাসিকা অনুসারে সুরক্ষামাদি পরিধীন করবো।



- ড্রাফটিং কাজে ব্যবহৃত টুলস, ইকুইপমেন্ট ও যন্ত্রপাতি এবং সাধে পরিচিত হবো।
- ড্রাফটিং কাজের জন্য টুলস, ইকুইপমেন্ট ও যন্ত্রপাতিসমূহ সনাত্ত করবো।
- ড্রাফটিং কাজের জন্য টুলস, ইকুইপমেন্ট ও যন্ত্রপাতিসমূহ অপারেশনাল রক্ষণাবেক্ষণ করে থেকুন/উপরোক্ষী রাখবো।





কাজের সর্তকভা:

- সঠিক নিয়মে সকল প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সরঞ্জাম পরিধান করা আবশ্যিক ।
- ড্রাফটিং যন্ত্রপাতি অধীয়ে সর্তকভাৰ সাথে ব্যবহার কৰতে হবে ।

আঞ্চলিকজন:

যেকানিক্যাল ড্রাফটিং স্যাবে ব্যবহৃত টুলস ও সরঞ্জামাদি সঠিক ব্যবহার কৰার দক্ষতা অর্জিত হোৱে/হয় নাই/আবার অনুশীলন কৰতে হবে ।

জব-৩: মেকানিক্যাল ড্রাফটিং ক্যাড ল্যাবে ব্যবহৃত টুলস ও সরঞ্জামাদি সনাত্ত করার দক্ষতা অর্জন।

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- ড্রাফটিং ক্যাড ল্যাবে প্রকৃতি অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম চিহ্নিত করা
- ড্রাফটিং ক্যাড ল্যাবে ব্যবহৃত টুলস, ইকুইপমেন্ট ও যন্ত্রপাতির সাথে পরিচিত হওয়া
- ড্রাফটিং ক্যাড ল্যাবের জন্য টুলস, ইকুইপমেন্ট ও যন্ত্রপাতিসমূহ প্রস্তুত/উপযোগী করা

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম:

ক্রম	নাম	স্পেশিফিকেশন	সংখ্যা
১	অ্যাপ্রন	মাঝারি মাপের	০১টি
২	সেফটি স্যুজ	শিক্ষার্থীর পা-এর মাপ অনুযায়ী	০১ জোড়া
৩	মাস্ক	তিন ভর বিশিষ্ট	০১টি
৪	হ্যান্ড প্লাভস	মাঝারি মাপের	০১ জোড়া
৫	গগলস	শিক্ষার্থীর চেঁথের মাপ অনুযায়ী	০১ সেট

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

ক্রম	নাম	স্পেশিফিকেশন	সংখ্যা
১	কম্পিউটার	কোর আই ৭, ১০ জেনারেশন	০১ টি
২	কী বোর্ড	সাধারণ	০১ টি
৩	মাউস	সাধারণ	০১ টি
৪	সিপিউ	সাধারণ	০১ টি
৫	প্রিন্টার	সাধারণ	০১ টি
৬	মনিটর	১৮ ইঞ্জিন	০১ টি

(গ) প্রয়োজনীয় মালামাল (Raw Materials):

ক্রম	নাম	স্পেশিফিকেশন	সংখ্যা
১	ড্রাইং পেপার (Drawing Paper)	A4 সাইজ অফসেট পেপার	০১ টি
২	ট্রেসিং পেপার (Tracing Paper)	সাধারণ	০১ টি
৩	প্রিন্টার কালি	সাধারণ	০১ টি

(৪) কাজের ধারা:

- স্টোর হতে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, প্রয়োজনীয় সরঞ্জামি ও নালামাল সংগ্রহ করা।
- ব্যবানিয়মে ভাসিকা অনুসারে সুরক্ষা সরঞ্জামাদি পরিধান করা।



- ড্রাফটিং ক্যাট কাজে ব্যবহৃত টুলস, ইকুইপমেন্ট ও সরঞ্জামি এর সাথে পরিচিত হওয়া।



কাজের সর্তকভা:

- সঠিক নিরমে সকল প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সরঞ্জাম পরিধান করা আবশ্যিক।
- ড্রাফটিং ক্যাট শ্যাবের সরঞ্জামি যথাযথ সর্তকভাৰ সাথে ব্যবহার কৰতে হবে।

আচার্যতিকলন:

মেকানিক্যাল ড্রাফটিং ক্যাট শ্যাবে ব্যবহৃত টুলস ও সরঞ্জামাদি সন্মত কৰার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে হৰ নাই/আবার অনুশীলন কৰতে হবে।

জব-৪: মেকানিক্যাল ড্রাফটিং ক্যাড ল্যাবে ব্যবহৃত টুলস ও সরঞ্জামাদি সঠিক ব্যবহার করার দক্ষতা অর্জন।

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- ড্রাফটিং ক্যাড ল্যাবে কাজের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে টুলস, ইকুইপমেন্ট ও যন্ত্রপাতি নির্বাচন করা
- ড্রাফটিং ক্যাড ল্যাবে ব্যবহৃত টুলস, ইকুইপমেন্ট ও যন্ত্রপাতি নির্দিষ্ট ক্রমে ব্যবহার করা
- কর্মক্ষেত্রের প্রকৃতি অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম কাজের আগে কাজের সময় ও কাজের পর ব্যবহার নিশ্চিত করা
- অনিরাপদ বা গ্রুটিযুক্ত সরঞ্জামগুলো মেরামতের আগে পরিহার করা
- ড্রাফটিং ক্যাড ল্যাবে কাজের জন্য টুলস, ইকুইপমেন্ট ও যন্ত্রপাতিসমূহ অপারেশনাল রক্ষণাবেক্ষণ করে প্রস্তুত/উপযোগী রাখা

ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম:

ক্রম	নাম	স্পেশিফিকেশন	সংখ্যা
১	অ্যাপ্রন	মাঝারি মাপের	০১টি
২	সেফটি সুজ	শিক্ষার্থীর পা-এর মাপ অনুযায়ী	০১ জোড়া
৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
৪	হ্যান্ড গ্লাভস	মাঝারি মাপের	০১ জোড়া
৫	গগলস	শিক্ষার্থীর চোখের মাপ অনুযায়ী	০১ সেট

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন):

ক্রম	নাম	স্পেশিফিকেশন	সংখ্যা
১	কম্পিউটার	কোর আই ৭, ১০ জেনারেশন	০১ টি
২	কী বোর্ড	সাধারণ	০১ টি
৩	মাউস	সাধারণ	০১ টি
৪	সিপিউ	সাধারণ	০১ টি
৫	প্রিন্টর	সাধারণ	০১ টি
৬	মনিটর	১৮ ইঞ্জিন	০১ টি

(গ) প্রয়োজনীয় মালামাল (Raw Materials):

ক্রম	নাম	স্পেশিফিকেশন	সংখ্যা
১	ড্রাইং পেপার (Drawing Paper)	এ ৪ সাইজ অফসেট পেপার	০১ টি
২	ট্রেসিং পেপার (Tracing Paper)	সাধারণ	০১ টি
৩	প্রিন্টার কালি	সাধারণ	০১ টি

(ঘ) কাজের ধোরা:

- স্টোর হতে বাতিলগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, প্রয়োজনীয় সজ্ঞাপতি ও মালামাল সংগ্রহ করবো।
- যথানিয়মে ভাসিকা অনুসারে সুরক্ষা সরঞ্জামাদি পরিধান করবো।



- ড্রাফটিং ক্যাড কাজে ব্যবহৃত টুলস, ইকুইপমেন্ট ও সজ্ঞাপতি এর সাথে পরিচিত হবো।



- ড্রাফটিং ক্যাড কাজে ব্যবহৃত টুলস, ইকুইপমেন্ট ও সজ্ঞাপতি এর সাথে পরিচিত হবো।



- ড্রাফটিং ক্যাড ল্যাবের অন্য টুলস, ইকুইপমেন্ট ও সজ্ঞাপতিসমূহ অপারেশনাল অক্ষাবেক্ষণ করে প্রস্তুত/উপরোক্ত আবরো।



কাজের সতর্কতা:

সঠিক নিরয়ে সকল প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সরঞ্জাম পরিধান করা আবশ্যিক।

ড্রাফটিং ক্যাড ল্যাবের ঘৰণাত্তি যথাযথ সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।

আস্ত্রাভিকলন:

সেকানিক্যাল ফ্লাফটিং ক্যাড ল্যাবে ব্যবহৃত টুলস ও সরঞ্জামাদি সনাক্ত করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

প্রশ্নমালা ২

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ড্রাফটিং কী?
২. ড্রইং কাকে বলে?
৩. কম্পিউটার কী?
৪. সংবেদনশীল যন্ত্রপাতি কোথায় সংরক্ষণ করা হয়?
৫. স্টেনসিল কী?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ড্রাফটিং কাকে বলে?
২. ড্রাফটিং কয় প্রকার ও কি কি?
৩. টেকনিক্যাল ড্রইং-এ ড্রাফটিং এর গুরুত্ব বর্ণনা করো।
৪. মেকানিক্যাল ড্রাফটিং কাকে বলে?
৫. মেকানিক্যাল ড্রাফটিং ও সিভিল ড্রাফটিং এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।


রচনামূলক প্রশ্ন

১. ড্রইং করার যন্ত্রপাতিগুলোর তালিকা তৈরি করো।
২. ড্রইং বাক্সে কি কি যন্ত্রপাতি থাকে তার নাম লেখ।
৩. টী ক্ষেয়ার ব্যবহার সম্পর্কে লেখ।
৪. সেট-ক্ষয়ার এর প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করো।
৫. পেনসিলের বিভিন্ন গ্রেড উল্লেখ করো।
৬. টেমপ্লেট কোন কাজে লাগে ?
৭. বো পেনসিল কি কাজে লাগে ?
৮. বিভিন্ন গ্রেডের পেনসিলের ব্যবহার উল্লেখ করো।

ভূতীয় অধ্যায়

পারফর্ম বেসিক জিওমেট্রিক্যাল ড্রাইং

(Perform Basic Geometrical Drawing)

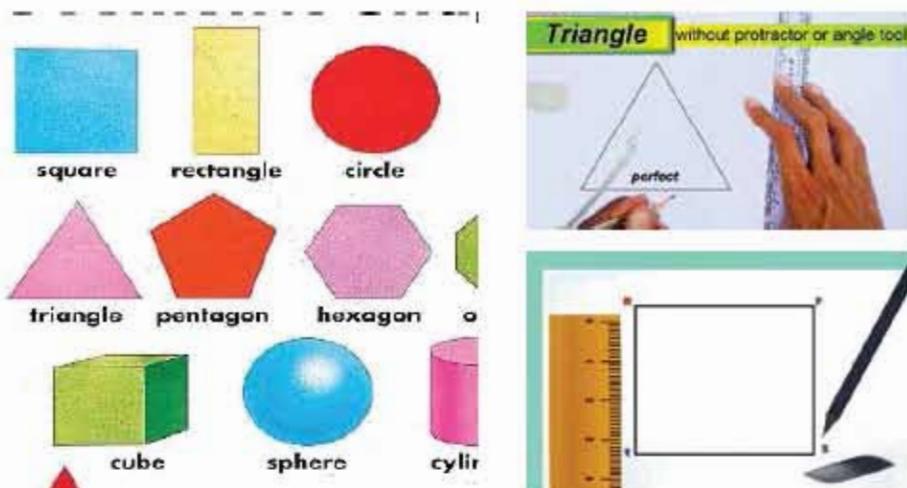

৩.০ সূচনা(Introduction)

যেকোনো বস্তু বা ধীরণাকে সরাসরি দেখে বা নিজের কল্পনায় নিয়ে এসে ফাইর শীট, ট্রাসির পেপার, কাগজ, বোর্ড ইত্যাদিতে উপস্থাপন করার কোশিশই ড্রাইং নামে অভিহিত। বিভিন্ন প্রকার রেখা, কোণ, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃক্ষ, বৃক্ষাশপথ ও অন্যান্য জ্যামিতিক প্রতীক বা চিত্রের সমষ্টিয়ে ও কাঞ্চিত সাপে বসিয়ে যে ড্রাইং অংকিত করা হয় তাকে জিওমেট্রিক্যাল ড্রাইং বলে। জিওমেট্রিক্যাল ড্রাইং মূলত রেখাগতিক ড্রাইং। রেখাগতিক চিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— সরলরেখা, বক্ররেখা, সমান্তরাল রেখা, লম্ব, সরকোথ, সূক্ষকোথ, ছলকোথ, বিভিন্ন প্রকার ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ এবং বৃক্ষ অন্যতর।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আবরণ—

১. (OSH) অনুসরণ করতে পারব।
২. একালকারেটস অব লাইনস, অক্ষর ও সংখ্যা ড্রাইং করতে পারব।
৩. জ্যামিতিক ড্রাইং করতে পারব।
৪. প্রতীক, পরিসামু, সরকেস ফিনিস ও ফ্রি হ্যান্ড ছেচ করতে পারব।
৫. টুলস ও সরঞ্জামাদি পরিকার এবং যথাস্থানে সংরক্ষণ করতে পারব।

উপর্যুক্ত শিখনকল অর্জনের লক্ষ্যে এই অধ্যায়ে আবরণ হয়েছে অব সম্পর্ক করব। এ অবের শাখায়ে বিভিন্ন ধরনের ড্রাইং কাজে OSH-নীতি অনুসরণ পূর্বক রেখা, কোণ, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ এবং বৃহস্পতি বৃক্ষ এবং

উল্লম্বভাবে ডিওয়েট্রিক্যাল ফাই অংকনে দক্ষতা অর্জন করবো। অবগুলো সম্পর্ক করার পূর্বে প্রথমেই প্রয়োজনীয় ভার্জিন বিষয়সমূহ জানবো।


১ ফাই শীটের লে-আউট(Drawing Paper Layout)

ফাই শীটের লে-আউট বলতে বুায় কলকাতালো সুসামজস্য লাইনেজ বিল্যাস বা সাজানো। একটি ফাই শীট সুস্থ, সুব্যব ও পরিষ্কৃত লে-আউটের উপর ইঞ্জিনিয়ারিং ফাই-এর সৌন্দর্য ও সার্কুলেশন নির্ভর করে। আনন্দসই কেবল ফাই শীট বিভিন্ন ভিত্তিগুলো

সুসামজস্যকারে স্ট্যাপল করতে হবে।

বর্তোর লাইন, মার্জিন, টাইটেল ব্রক, পার্টস লিঙ্ক, রিভিশন প্টানেল, ফেল, ফাই নম্বর, পীট নম্বর, কোষ্টিং মার্ক ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো
সুবিন্যুত করে লে-আউট এর কাজ
শেষ করতে হবে। লে-আউট সমাপ্ত
পর মূল ফাই এ হাত দিতে হবে।

ফাই শীটে লে-আউটের পূর্বে লে-
আউট সম্পর্কিত কিছু তথ্য বেমন-
মার্জিন, টাইটেল ব্রক, পার্টস লিঙ্ক,
রিভিশন প্টানেল, ফেল, ফাই নম্বর,
পীট নম্বর, কোষ্টিং মার্ক সহজে আনা সহকার।

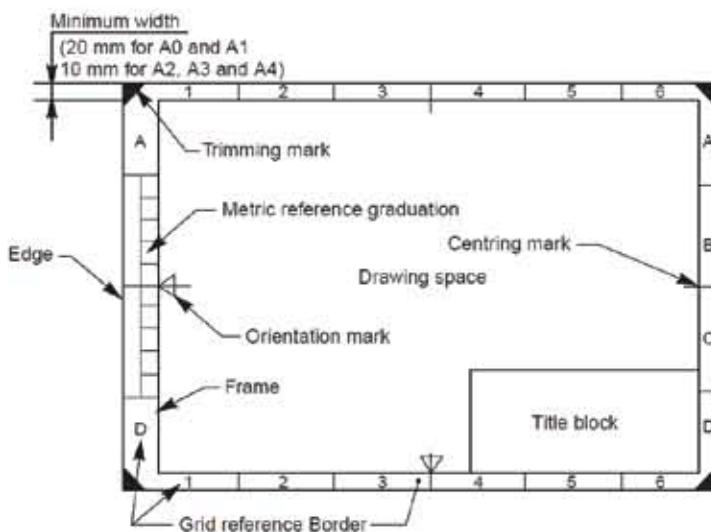


চিত্র নং-৩.২. ফাই শীটে লে-আউট

মার্জিন (Margin)

ফাই শীটকে নির্দিষ্ট সাইজে রাখার জন্য চতুর্দিকে যে জায়গা ছেড়ে অংকন করা হয় তাকে মার্জিন বলে। কাইলে পীথার জন্য অন্য তিনি দিক অঙ্গেক বাম দিকে বেশি জায়গা ছাড়া হয়। বিভিন্ন শীটের ক্ষেত্রে মার্জিন ছাড়ার নিয়ম নিচে দেওয়া হলো-

- A0 বামে ও ডানে ২৮ মিমি, এবং উপরে-নিচে ২০ মিমি,
- A1 বামে ও ডানে ২০ মিমি, এবং উপরে-নিচে ১৪ মিমি,
- A2 বামে ও ডানে ১৪ মিমি, এবং উপরে-নিচে ১০ মিমি,
- A3 বামে ও ডানে ১০ মিমি, এবং উপরে-নিচে ৭ মিমি,
- এবং A8 বামে ও ডানে ৭ মিমি, এবং উপরে-নিচে ৫ মিমি।

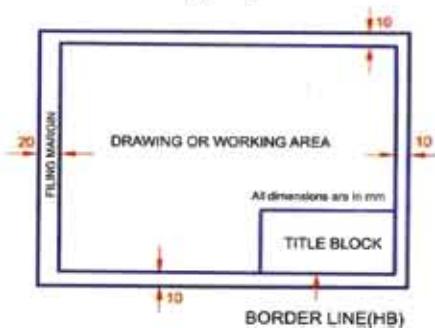

চিত্র নং-৩.৩. মার্জিন

ফোল্ডিং মার্ক (Folding Mark)

ড্রইং পেপারকে ফাইলে রাখার সুবিধার্থে শীটের চারপাশে সম দূরত্বে ভাঁজ চিহ্ন দেওয়া হয়। একে ফোল্ডিং মার্ক বলে। এই ভাঁজ চিহ্ন অনুসরণ পূর্বক পরবর্তীতে শীট ভাঁজ করে ফাইলে রাখা সহজ হয়। A₀-A₃ থেকে সাইজের শীটের ভাঁজ দুই পদ্ধতিতে করা হয়।

নিচে টেবিলে ভাঁজের মাপগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে।

Folding Marks: Method-I			
Sheet size	Horizontal dimension from left	Vertical dimension from Bottom	No. of Folds ×
A ₀	১৩০+১০৯+১০৯×৫	২৯৭×২+২৪৭	৯
A ₁	১৪৬+১২৫+১৯০×৩	২৯৭+২৯৭	৬
A ₂	১১৬+৯৬×৩+১৯০	২৯৭+১২৩	৩
A ₃	১২৫+১০৫+১৯০	২৯৭	১

Folding Marks: Method-II			
Sheet size	Horizontal dimension from left	Vertical dimension from Bottom	No. of Folds ×
A ₀	১৩৯+২১০×৫	২৯৭+২৯৭+২৪৭	৭
A ₁	২১১+২১০×৩	২৯৭+২৯৭	৪
A ₂	১৭৪+২১০×২	২৯৭+১২৩	৩
A ₃	২১০+২১০	২৯৭	১

টেবিল নং-৩.১ ফোল্ডিং মার্ক

ড্রইং শীটের বিভিন্ন প্রকার সাইজ


জ্যামিতিক অংকনের প্রয়োজনীয় উপকরণগুলোর মধ্যে ড্রইং শীট অন্যতম। গুণগত বিচারে বেশ কয়েক ধরনের ড্রইং শীট বাজারে পাওয়া যায়। এগুলোর নির্দিষ্ট মাপ ও মান আছে। সুন্দর অংকনের জন্য ব্যক্তিকে, সাদা, মোটা অথচ মসৃণ কাগজ ব্যবহার করা যায়। অপরদিকে খসড়া বা রাফ ড্রইং এর জন্য অপেক্ষাকৃত নিম্ন মানের কাগজ ব্যবহার করা যেতে পারে। ট্রেসিং বা কপি করার জন্য আধা স্বচ্ছ ও আলোকভেদী পাতলা ট্রেসিং পেপার ব্যবহার করা হয়। এগুলো রোল হিসেবে বাজারে পাওয়া যায়। এগুলো চওড়ায় ৪০ ইঞ্চি এবং লম্বায় ২০ গজ পর্যন্ত হয়ে থাকে।

ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর স্ট্যান্ডার্ডস (ISO) কর্তৃক নির্ধারিত বিভিন্ন সাইজের ড্রইং পেপার-এর একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো-

সাইজ	আণ
A ₀	৮৪১ মি.মি চ ১১৬৯ মি.মি
A ₁	৫৯৪ মি.মি চ ৮৪১ মি.মি
A ₂	৪২০ মি.মি চ ৫৯৪ মি.মি
A ₃	২৯৭ মি.মি চ ৪২০ মি.মি
A ₄	২১০ মি.মি চ ২৯৭ মি.মি
A ₅	১৪৮ মি.মি চ ২১০ মি.মি

টেবিল নং-৩.২ প্লাই শীটের সাইজ

উপরের তালিকায় A₀ থেকে A₅ সাইজের পেগার দেখানো হয়েছে। পরের পৃষ্ঠায় সিরিজ পেগারের নম্বা দেখানো হলো।

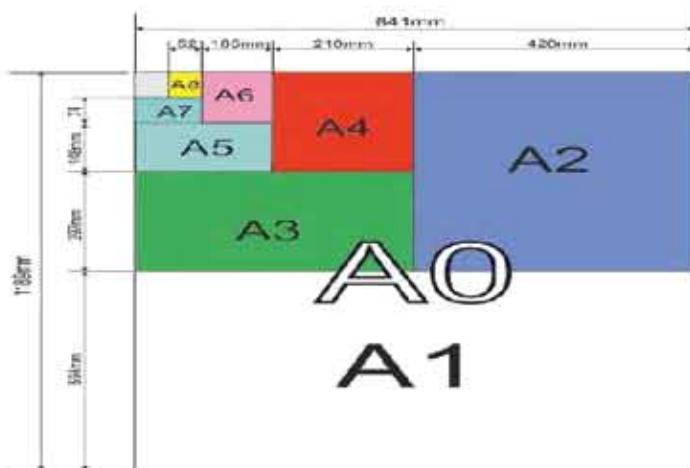চিত্র নং ৩.৪ A₀ থেকে A₈ সাইজের পেগারের বিভাজন

৩.৩ নং টেবিলে ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন কর স্ট্যান্ডার্ড (ISO) কর্তৃক নির্ধারিত তিনটি সিরিজের পেগার সাইজ দেখানো হয়েছে।

ISO পেগার সাইজ						
Format	A সিরিজ		B সিরিজ		C সিরিজ	
	Mmxmm	Ininxn	Mmxmm	Ininxn	Mmxmm	Ininxn
০	৮৪১ X ১১৬৯	৫০.১ X	১০০০ X ১৪১৪	৩৯.৮ X	১১৭ X ১৫১৭	৩৬.২ X
১	৫৯৪ X ৮৪১	২৫.৮ X	৭০১ X ১০০০	২৭.৮ X	৭৪৬ X ১১৭	২৮.৬ X
২	৪২০ X ৬৯৮	১৬.৬ X	৫০০ X ৭০৭	১৯.৭ X ২৭.৮	৮০৮ X ৬৪৮	১৮.০
৩	২৯৭ X ৪২০	১১.৭ X ১৪.৮	৩৩৩ X ৫০০	১০.৫ X ১৫.৭	৪৪৪ X ৪৪৮	১২.৮
৪	২১০ X ২৯৭	৮.৬ X ১১.৭	২৪০ X ৩০০	৮.৬ X ৩০.৯	৩২৮ X ৩২৮	১.০ X ১২.৮
৫	১৪৮ X ২১০	৬.৬ X ৮.৮	১৭৬ X ২৪০	৬.৬ X ১৫.৮	১৬২ X ১১১	৬.৬ X ১.০
৬	১০৫ X ১৪৮	৪.৫ X ৫.৮	১২৫ X ১৭৬	৪.৫ X ৫.৯	১১৫ X ১৬২	৪.৫ X ৫.৮

৭	১৪ X১০৭	২.৯ X৮.১	৮৬ X১৫	০.৫X০.৯	৮১ X১১৮.১	০.২X০.৮
৮	৫২ X৭৪	২.০ X২.১	৬২ X৮৮	২.৫X০.৫	৫৭ X৮৬	২.২X০.২
৯	৩১ X৫২	১.৫ X২.০	৪৪ X০২	১.৭X২.৪	৪০ X৮৭	১.৫X২.২
১০	২৬ X৩৭	১.২X১.১	৪১ X৫৮	১.২X২.৭	৩৮ X৮০	১.২X২.৭

টেবিল নং-৩.৩: ISO কর্তৃক নির্ধারিত ডিম্পটি সিরিজের পেশার সাইজ


৩.৪ নং টেবিল ANSI (American National Standard Institute) কর্তৃক নির্ধারিত আটটি সিরিজের পেশার সাইজ দেখানো হয়েছে।

পেশার সাইজ	সাপ (চওড়া X লম্বা)	পেশার সাইজ	সাপ (চওড়া X লম্বা)
A- সাইজ	৮.৫ ইঞ্চি X ১১.০ ইঞ্চি	B- সাইজ	১১.০ ইঞ্চি X ১৭.০ ইঞ্চি
C- সাইজ	১৭.০ ইঞ্চি X ২২.০ ইঞ্চি	D- সাইজ	২৮ সেমি. X ৪০ সেমি.
E- সাইজ	৩৫.০ ইঞ্চি X ৪৫.০ ইঞ্চি	F- সাইজ	৪২.০ ইঞ্চি X ৫৫.০ ইঞ্চি
G- সাইজ	৪৮.০ ইঞ্চি X ৮৮.০ ইঞ্চি	H- সাইজ	৫৫.০ ইঞ্চি X ৬৮.০ ইঞ্চি

উপরের টেবিলে পেশার সাইজ A-H ভালিকা দেখলে বুঝা যাবে যে, A এর উচ্চতা B এর ক্ষেত্রে যা ভূমি। এভাবে C এর উচ্চতা D এর ভূমি। নিচে A-E পর্যন্ত একটি সে-আউট দেখানো হলো।

৩.৫ নং চিত্রে A-E পর্যন্ত পেশার সাইজ সে-আউট দেখানো হলো-

চিত্র নং-৩.৫: A-E পর্যন্ত পেশার সাইজ সে-আউট

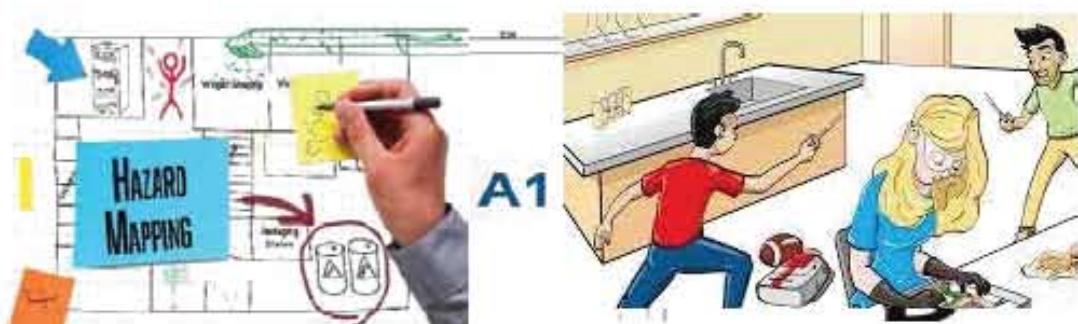

হার্ডিগুলি দেখে তো আদের কী মনে হচ্ছে? প্লাকটিং শাখা জিতানেটিক্যাল টেইল করার পরিবেশ আছে কী? হাবি দেখেই বুবতে পারছ তিনি তিনি পরিবেশে কাজ করার আলে ও শব্দে কীভাবে নিজেকে নিরাপদ রাখতে হবে।

ড্রাইং টেবিলে শীট স্থাপন কোশল (Drawing Sheet Setup Technique)

ড্রাইং টেবিলে ড্রাইং শীট স্থাপনের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কোশল অবলম্বন করতে হবে-

- ড্রাইং বোর্ডের দৈর্ঘ্য বরাবর শীটের লম্বা দিকটি বোর্ডের কিনারার সাথে সমান্তরাল রাখতে হবে।
- বোর্ডের উপর এবং নিচের কিনারার সাথে প্রায় সম দূরত্বে শীটটি স্থাপন করতে হবে।
- টী-স্কয়ারকে শীটের উপর রেখে পেপারের কিনারার সাথে সমান্তরাল করে এক লাইনে নিয়ে আসতে হবে।
- টী-স্কয়ার স্টক থেকে ২৫-৫০ মিমি. দূরে শীটের বাম প্রান্ত স্থাপন করতে হবে।
- শীটের উপরের দিকে দু'পাত্রে বোর্ড পিন বা ক্লিপ বা সেলো টেপ দিয়ে আটকাতে হবে।
- অনুরূপভাবে, শীটের নিচের দুই প্রান্ত আটকালে ড্রাইং টেবিলে শীট স্থাপন কাজ শেষ হবে।


বর্ডার লাইন(Border Line)

বর্ডার লাইন হলো ড্রাইং শীটের চতুর্পাশে মার্জিন লাইনের কিছুটা ভিতরে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত মোটা গাঢ় একক লাইন। বর্ডার লাইনের ভিতরে কিছুটা ছেড়ে মূল ড্রাইং করতে হয়। কেবলমাত্র টাইটেল স্ট্রিপ বর্ডার লাইনের সাথে লাগানো থাকে।

টাইটেল স্ট্রিপ (Title Strip) ও রেকর্ডিং স্ট্রিপ (Recording Strip)

টাইটেল স্ট্রিপ (Title Strip):

টাইটেল স্ট্রিপ ড্রাইং শীটের একটি অপরিহার্য অংশ। ড্রাইং শীটের ডানে নিচে এর অবস্থান। বড়ো শীটের জন্য টাইটেল স্ট্রিপের মাপ ১৮৫ মিমি. X ৬৫ মিমি. এবং ছোটো শীটের জন্য এই মাপ ১২০ মিমি. X ৫৫ মিমি। নিচের চিত্রে টাইটেল স্ট্রিপের একটি নমুনা দেখানো হলো-

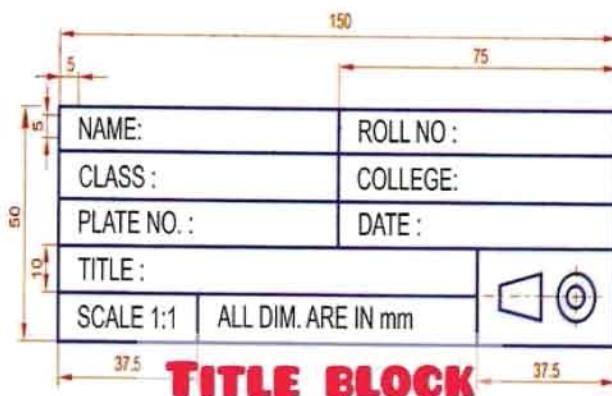

চিত্র নং-৩.৬: টাইটেল স্ট্রিপ

টাইটেল প্রীপে বা গ্রাফে যে সকল লিপিবদ্ধ করতে হয় তা হলো-


- ১) Name of the Firm;
- ২) Title of the drawing;
- ৩) Scale;
- ৪) Symbol for the method of projection;
- ৫) Drawing number;
- ৬) Initial with dates of persons who have designed, drawn, checked, standards and approved;
- ৭) No. of sheet and total number of sheet of the drawing of the object.

রেকর্ড প্রীপ (Recording Strip)

রেকর্ড প্রীপ লিপিবদ্ধ করা নামে পরিচিত। ছাই-১ প্রীপের একাংশ রিভিসনের উক্ষেত্রে রাখা হয়। A₀, A₁, A₂ ইত্যাদি বাড়ো সাইজের প্রীপের আয়তনকে কয়েকটি সদান সরণ্যক অক্ষে ভাগ করা হয়। এক এক প্রীপের অক্ষে বিভাজনে এক এক ধরনের কোষল অবস্থন করা হয়। যেমন- A₀, A₁, A₂ প্রীপের দৈর্ঘ্যকে বর্ধান্তব্য সমান ১৬, ১২ এবং ৮ ভাগে ভাগ করা হয় এবং এগুলোকে ১, ২, ৩, ... সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। অপরাধিকে প্রীপের দৈর্ঘ্যকে বর্ধান্তব্য সমান ১২, ৮ এবং ৬ ভাগে ভাগ করে ইঞ্জেঞ্জী অফিস যেমন- A, B, C, ... দিয়ে চিহ্নিত করা হয়।


সাধারণত রিভিসন প্রক্রিয়ার উপরের দিকে ভান কোম্পানি অথবা নিচে টাইটেল গ্রাফের বাবে অথবা টাইটেল গ্রাফের উপরের দিকে থাকতে পাওয়া।

ছাই-এর যে কোনো পরিবর্তন রিভিসন চেবিলে লিপিবদ্ধ করা হয়।

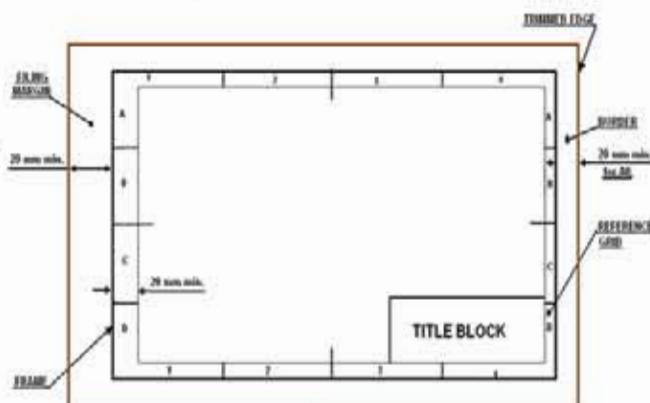

চিত্র নং- ৩.৭: রেকর্ড প্রীপ

পার্টস লিস্ট (Parts List): মেটেরিয়াল বা পার্টস লিস্ট যে সব তথ্য থাকা দরকার তা নিচে উল্লেখ করা হলো- টাইটেল ব্লকের উপরে পার্টস লিস্টের অবস্থান হতে পারে। পার্টসের সংখ্যা অনেক বেশী হলে আলাদা শীট সাগানো যেতে পারে।

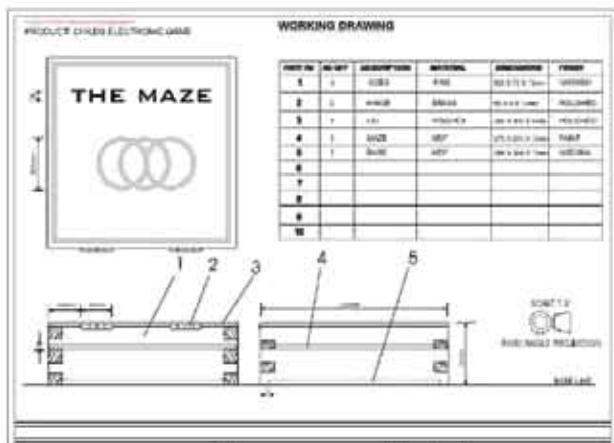


The working drawing shows a rectangular component labeled "THE MAZE". It features two circular holes at the top center. Dimension lines indicate various sizes: height (1), width (2), depth (3), and overall width (4). Part numbers 1, 2, 3, 4, and 5 are marked along these dimensions. To the right of the drawing is a table titled "WORKING DRAWING" with columns for PART NO., PART NAME, DESCRIPTION, MATERIAL, QUANTITY, and PRTNRS. The table has 10 rows, with rows 1 through 5 filled with data and rows 6 through 10 left blank.

চিত্র নং-৩.৮ পার্টস লিস্ট

ড্রাই শীটের লে-আউট(Drawing Paper Layout)

ড্রাই শীটে লে-আউট বলতে বুঝায় ড্রাই এর বিন্যাস বা সাজানো। একটি ড্রাই শীট সুন্দর, সুব্রহ্মণ্য ও পরিষ্কৃত লে-আউটের উপর ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রাই-এর সৌন্দর্য ও সার্থকতা নির্ভর করে। মানবসহ ক্ষেত্রে ড্রাই শীট বিভিন্ন ডিউগুলো

সুসামৃদ্ধস্বভাবে স্থাপন করতে হবে। মার্জিন, বর্তার লাইন, টাইটেল ব্লক, পার্টস লিস্ট, রিভিশন প্যানেল, ক্ষেল, ড্রাই নম্বর, শীট নম্বর, কোষ্টিং স্টার্ক ইত্যাদি প্রযোজনীয় বিষয়গুলো সুবিন্যস্ত করে লে-আউট এর কাজ শেষ করতে হবে।

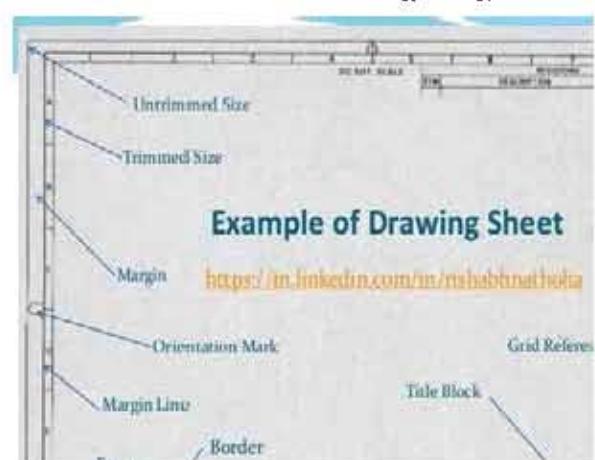

চিত্র: ড্রাই শীট লে-আউট

পেপার লে-আউটের পূর্বে লে-আউট সম্পর্কিত কিছু তথ্য দেসন-মার্জিন, টাইটেল ব্লক, পার্টস লিস্ট, রিভিশন প্যানেল, ক্ষেল, ড্রাই নম্বর, শীট নম্বর, কোষ্টিং স্টার্ক সহকে আনা দরকার।

३.७ लाईन वा रेखा

रेखा : रेखार दैर्घ्य आहे किंवा एवढ वा वेढ नेही। रेखा दूझ प्रकार। वथा○

१) सरल रेखा एवं

२) वक्ररेखा

सरल रेखा

दूष्ट विस्तुत मध्यांती नृन्यातम दूरातके सरलरेखा वले। टी-फ्रांकार अथवा सेट फ्रांकार एवढ साहाय्ये दूष्ट विस्तुते वोग करले एकटी सरल रेखा अंकित हवे।



चित्र : सरलरेखा

वक्ररेखा

गवळ लव नदी नदी परिवर्तनीय रेखाई वक्ररेखा। अर्थात् वक्ररेखार एक विस्तुते वेके अन्य विस्तुते वेते दिक परिवर्जन करते।

समान्तराल रेखा: पाशांशि साजानो दूझ वा तजोषिक सरलरेखा वेगुलो वाढाले कथनाव एकटी अपराटिर साथे खिले ना वा दूरे सरे वार ना, औरुप रेखापुलोके समान्तराल रेखा वले।

उदाहारण: एकटी सरलरेखा वेके २० विमि. दूरे एकटी

समान्तराल टानते हवे।



चित्र: समान्तराल रेखा

विभिन्न प्रकार लाईन्स वैशिष्ट्य (Characteristics of different Lines)

अंकन प्रवाणी: AB एकटी सरलरेखा टाना हलो। २० विमि. व्यासार्ध नियम A व B केस्त करते दूष्ट वृत्तचाप अंकन करते हवे। वृत्तचाप दूष्ट टॉइंट स्पर्श करिये एकटी सरलरेखा टाना हलो। एই सरल रेखाटी समान्तराल रेखा हवे।

লম্ব (Perpendicular) লেখা: একটি সরলরেখা অপর একটি সরলরেখার উপর সমকোণে বা 90° ডিগ্রীতে মিলিত হলে একটি অপরটির উপর লম্ব হব।

ক্রমিক	লাইনের ধরণ	
১.	Part Outlines	Heavy
২.	Section Lines	Light
৩.	Hidden Lines	Medium
৪.	Center Lines	Light
৫.	Dimension and Extension Lines	Light 3.000
৬.	Cutting Plane	Heavy
৭.	Break Lines	Heavy Light

চিত্র: অ্যালফাবেটস অব লাইনস

৩.৯ বিভিন্ন প্রকার লাইন বা রেখার ব্যবহারিক ক্ষেত্র(Characteristics of different Lines): বিভিন্ন প্রকার লাইন বা রেখার ব্যবহারিক ক্ষেত্রসমূহ হলো-

ক্রমিক নং	লাইনের ধরন	ব্যবহার ক্ষেত্র
১	Part Outlines	বস্তুর সীমানা চিহ্নিত করতে বর্তার লাইন ব্যবহার করা হয়।
২	Section Lines	কর্তিত বস্তুকে হ্যাচ দিয়ে চিহ্নিত করার জন্য এই রেখা ব্যবহার করা হয়। এই রেখাকে সেকশন লাইন বলে।
৩	Hidden Lines	লুকানো বস্তু চিহ্নিত করতে হিডেন লাইন ব্যবহার করা হয়। তাই একে হিডেন লাইন বলে।
৪	Center Lines	বস্তু কেন্দ্র বরাবর এ রেখা অতিক্রম করে। একে সেন্টার লাইন বলে।
৫	Dimension and Extension Lines	বস্তুর পরিমাপ করার জন্য এই রেখা ব্যবহার করা হয়। একে ডাইমেনশন লাইন বলে।
৬	Cutting Plane	বস্তুর কল্পিত কর্তন রেখা হিসেবে এই রেখা ব্যবহার করা হয়।
৭	Break Line	বস্তুর ব্রোকেন অংশ দেখানোর জন্য এই রেখা ব্যবহার করা হয়। একে ব্রেক লাইন বলে।
৮	Phantom Lines	পালাক্রমে আসা বস্তু দেখাতে ফ্যান্টম লাইন ব্যবহার করা হয়।

চেবিল নং-৩.৫: রেখার ব্যবহারিক ক্ষেত্র

অক্ষর ও সংখ্যা লেখার পদ্ধতি(Method of Letterning and Mameric)

প্রকৌশল অংকন সাধারণত বিন্দু, লাইন, আর্ক, সার্কেল ও বহুভুজের সমন্বয়ে গঠিত। একটি চিত্রের সকল প্রকার তথ্য কেবলমাত্র নকশার সাহায্যে উপস্থাপন করা যায় না। একটি ড্রাই-এর পূর্ণাঙ্গ তথ্যের মধ্যে থাকে সাধারণ বৃত্তান্ত, যন্ত্রাংশের নাম এবং যন্ত্রাংশের মেটেরিয়াল তালিকা। এ সকল তথ্য উপস্থাপনের কৌশল হলো অক্ষর ও সংখ্যা লেখার পদ্ধতি।

অক্ষর এবং সংখ্যা লেখন পদ্ধতি : অক্ষর ও সংখ্যা মূলত দুই ভাবে লেখা হয়। যেমন-

১। খাড়াভাবে (Vertical or Upright Position)

২। হেলোনা বা কাতভাবে (Slant or Inclined Position)

গ্রাফ অংকন করার পদ্ধতি


মানুষ্যাল ফ্লাকটিং-এ টেম্পেট এর সাথে স্টোরিং করার ব্যবহাৰ আছে। কিন্তু সকল ফেন্টে টেম্পেট ব্যবহাৰ কৰে স্টোরিং কৰা যাব না। দেখানে টেম্পেট ব্যবহাৰ কৰে স্টোরিং কৰা যাব না দেখানে অক্ষকে সুদৰ ও সুবহ কৰে স্টোৱ অন্য গ্রাফ তৈরি কৰে নিতে হৈ।

গ্রাফ তৈরিতে প্রয়োজনীয় সহায়িতা ও সুবিধা :

- ◆ ফাই বোর্ড,
- ◆ কাঞ্চিত সাইজের ফাই শীট,
- ◆ সেট কৱার
- ◆ ঢি- কৱার,
- ◆ সার্পিনার
- ◆ ডিভাইডার,
- ◆ পেনসিল কম্পাস বা বো পেনসিল ও
- ◆ ইলেক্ট্ৰো

নিচে গ্রাফ তৈরির নমুনা দেখানো হলো-

নিচের চিত্ৰে ১ম খাল-এর মতো একটি অনুভূমিক সরলরেখা BC অংকন কৰতে হবে। এখন BC সরলরেখাৰ B বিপুলে BA লম্ব টানতে হবে। ২য় খালে AB কে সমান ৭ ভাগে ভাগ কৰতে হবে। এই ৭ভাগেৰ বে কোনো একটি ভাগেৰ দূৰত্ব নিয়ে BC কে প্রযোজনীয় সংক্ষার ভাগ কৱার অন্য B বিপুলে 45° কোণে ২য় খালেৰ মতো রেখা টানতে হবে। এখন, উয় খালে 45° কোণে টানা রেখা এবং অনুভূমিক রেখাৰ ছেদ বিন্দু দিয়ে খীড়া রেখা টানলে চিত্ৰানুসূচী একটি গ্রাফ বা সেক্ষেটিভ অংকিত হবে।

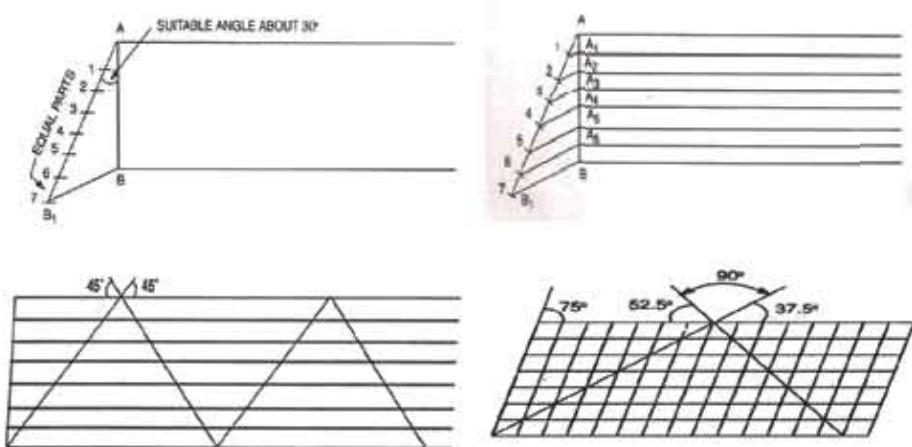

চিত্ৰ: গ্রাফ তৈরিৰ খালসমূহ

বিভিন্ন প্রকার অক্তর ও সংখ্যার আঙিকা

লেটারিং (Lettering): অক্তর এবং সংখ্যা লেখার কৌশলকে ইংরেজিতে লেটারিং বলে।

লেটারের সাধারণ অনুপাত (General Proportions of Letters):

লেটারের সাধারণ অনুপাত বলতে প্রত্যেক লেটারের Height, Width এস Spacing এর অনুপাত বুঝায়। লেটারের Height, Width এস Spacing -এর উপর ভিত্তি করে লেটার অনুপাতকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। যথা-

(১) সামান্য লেটার (Normal Letters), এবং Width = 0.67 Height,

(২) ঘনীভূত (Condensed Letters) এবং Width এবং Spacing সামান্য লেটারের থেকে কম হয়, অপর দিকে

(৩) প্রসারিত লেটার (Extended Letters) এবং Width = Height হয়ে থাকে।

অক্তরের শ্রেণি বিন্যাস (Classification of Lettering)

অক্তর মূলত তিন প্রকার। যথা-

১) গোথিক অক্তর (Gothic Lettering)

গোথিক লেটারিং এ সকল অক্তর এবং সংখ্যার পুরুষ একই থাকে। নিচের লেখাগুলো গোথিক লেটারিং।

ABCDEFGHIJKLM

গোথিক লেটারিংকে আবার করেকভাবে ভাগ করা হয়েছে। বেমন -

(ক) স্ট্যাটার্ন (Vertical or Upright Gothic Lettering) অক্তর ও সংখ্যা লেখার পদ্ধতি

১.১ Single Stroke Vertical Gothic Lettering

১.২ Double Stroke Vertical Gothic Lettering

১.৩ Lower case Vertical Gothic Lettering

(খ) হেলোনা বা কাতভাবে (Inclined or Italic Gothic Lettering) অক্ষর ও সংখ্যা লেখার পদ্ধতি

১.১ Single Stroke italic Gothic Lettering

১.২ Double Stroke Italic Gothic Lettering

১.৩ Lower case Italic Gothic Lettering

২) রোমান অক্ষর (Roman Lettering)

রোমান লেটারিং-এ অক্ষর এবং সংখ্যার পুরুত্ব এক রকম না হয়ে মোটা ও চিকন সংমিশ্রণে হয়ে থাকে।

রোমান লেটারিং খাড়া ও হেলানো উভয় লেখা যায়। নিচের লেখাগুলো রোমান লেটারিং।



৩) মুক্তহস্ত অক্ষর (Free Hand Lettering)

কোনো প্রকার ড্রইং যন্ত্রপাতির সাহায্য না নিয়ে খালি হাতে লেখন কৌশলকে ফ্রি হ্যান্ড লেটারিং বলে। ফ্রি হ্যান্ড লেটারিং খাড়া ও হেলানো উভয় প্রকার হতে পারে। এ সব অক্ষরকে আবার দুই বাবে লেখা যায়।
যথেন-

১। বড়ো হাতের অক্ষর (Capital letter)

২। ছোটো হাতের অক্ষর (Small Letter)

বড়ো হাতের অক্ষর সাধারণত হেডিং (Heading) লেখার কাজে ব্যবহৃত হয় এবং অধিকাংশ তথ্য উপস্থাপন ছোটো হাতের অক্ষর ব্যবহার করা হয়।

অক্ষরের উচ্চতা ও প্রস্থ (Height and Width of Letters)

অক্ষরের উচ্চতা ও প্রস্থের অনুগাম সাধারণত ৫:৪ বা ৭:৪ রাখা হয়। অর্থাৎ উচ্চতা ৫ বা ৭ ঘর হলে অক্ষরের প্রস্থ হবে ৪ ঘর। কোনো কোনো অক্ষরের বেলায় এর ব্যতিক্রম ঘটে। যেমন – ইংরেজি I অক্ষর এক ঘর E ও F সাড়ে তিন ঘর, J তিন ঘর এবং W পাঁচ ঘর। বাকি অক্ষরগুলোর প্রস্থ ৪ ঘর হয়ে থাকে।

অক্ষরের আকার (Size of Letters)

লেটারের সাইজ বলতে লেটারের উচ্চতাকে বুঝায়। নিচে একটি ভারিকার মাধ্যমে ড্রইং-এ বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত লেটার উচ্চের করা হলো-

ড্রইং এ ব্যবহৃত লেটার সাইজ		
ক্রমিক নং	উচ্চেশ্য	বর্ণমালার আকার, মিলি
১	মেইন টাইটেল এবং ড্রইং নম্বর	৬, ৮, ১০ ও ১২
২	সাব টাইটেল এবং ছেড়ি	৩, ৪, ৫ ও ৬
৩	লেটার্স, লেফেল, সিডিল, মেটারিয়ালস ও ডাইভেনশন	২, ৩, ৪ ও ৫

টেক্সিল নং ৩.৬ : লেটারের সাইজ

দুইটি অক্ষর এবং লাইনের মাঝে ফীকা জায়গা (Space between two Letters and Lines)

দুইটি অক্ষরের মাঝে সাধারণত ১ থার ফীকা রাখা হয়। দুইটি লাইনের মাঝে ফীক অক্ষরের উচ্চতা সমান
অথবা তার কিছু কম রাখা যেতে পারে।



শব্দের মাঝে ফীকা জায়গা (Space between Words)

দুইটি শব্দের মাঝে সাধারণত একটি অক্ষরের প্রায়ের সমান ফীক রাখা হয়।

বিভিন্ন প্রকার অক্ষর ও সংখ্যা লেখার পদ্ধতি-

বিভিন্ন প্রকার অক্ষর ও সংখ্যা লেখার পদ্ধতি নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

৫:৩ অনুপাতে বড়ো হাতের অক্ষর লেখার পদ্ধতি (Method of Capital Lettering):

খাড়া ও হেলানো ছাঢ়া বড়ো অক্ষর লেখার আরও দুইটি পদ্ধতি আছে। যথা-

১) এক রেখা (Single Stroke) এবং

২) দুই রেখা (Double Stroke) বিশিষ্ট।

Single-Stroke Gothic Alphabet

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Y	Z	।	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	০
			১			৩					
			২			৪					

নিচে চিত্র এক রেখা এবং দুই রেখা বিশিষ্ট গ্রাহিক

বড়ো অক্ষরের নমুনা দেখানো হলো। ৫:৪ অনুপাতে এক রেখা বিশিষ্ট হাতের ইংরেজি অক্ষর লেখার একটি ফরমেট বা ধরন দেখানো হয়েছে। চিত্র নং ৩.১৫: ইংরেজি অক্ষর ৫:৪ অনুপাতে নিচে চিত্রে ৫:৪ অনুপাতে দুই রেখা বিশিষ্ট হাতের ইংরেজি অক্ষর লেখার একটি ফরমেট বা ধরন দেখানো হয়েছে।

Double Stroke Vertical Gothic LETTERING

ABCDEFGHIJ
KLMNOPQRS
TUVWXYZ

ABCDEFGHIJ
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
1234567890

ABCDEFGHIJ
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

চিত্র: ইংরেজি অক্ষর ৫:৪ অনুপাতে (ভাবল স্টোক)

৭:৪ অনুপাতে বড়ো হাতের অক্ষর পদ্ধতি (Method of Capital Lettering)

এক রেখা বিশিষ্ট সৌন্দর্য বড়ো অক্ষরে (৭:৪ অনুপাত) নমুনা দেখানো হলো।

এক রেখা বিশিষ্ট সৌন্দর্য বড়ো অক্ষরে (৭:৪ অনুপাত) নমুনা দেখানো হলো।

(Ratio of 7:4)

ABCDEFGH
JKLMNOPQ
RSTUVWXYZ
1234567890

ABCDEFGHIJ
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

চিত্র: ইংরেজি অক্ষর ৭:৪ অনুপাতে (সিলেল স্টোক)

৬:৬ অনুপাতে এক টানে হেলানো বড়ো হাতের অক্ষর লেখার পদ্ধতি (Method of Capital Lettering in Single Stroke)

QUGR27!

CURVED - LINE LETTERS and NUMERALS

e k v a s u w

INCLINED UPPER & lower case GOTHIC LETT


Slope = 1/3 uppercase height

A E K Z W L
with Slant Position)

চিত্র: অনুপাতে এক টানে হেলানো বড়ো হাতের অক্ষর

এক টানে বড়ো হাতের লেখার নড়ি কোণ(Angle of Inclination of Lettering Capital Letters in Single Stroke)

বিচরণ চিত্রে ৭:৩ এবং ৪:৪ অনুপাতের দুটি নড়ি কোণ দেখানো হলো। চিত্রটি দেখলে বুরো খাবে যে, উপরের ২ ঘর ও নিচের ০ ঘরের সাথে সংযুক্ত সরলরেখা ৭৫° নড়ি কোণ উৎপন্ন করেছে। সেট-কয়ার এর সাহায্যে অভি সহজে ৭৫° নড়ি অংকন করা যাবে বিধায় ৭৫° নড়িতে রেখা সুবিধাজনক। এক টানে বড়ো হাতের লেখার নড়ি কোণ দেখানো হলো।

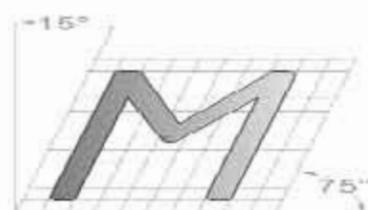

চিত্র নং-৩.১৮ নড়ি কোণ

এক টানে ছোটো হাতের লেখার পদ্ধতি(Method of Lettering Small Letters in Single Stroke)

ছোটো হাতের অক্ষরের সমান উচ্চতা নিয়ে দুইটি অনুভূমিক রেখা টানতে হবে। পরে এর উপর নিচে অর্ধেক উচ্চতা নিয়ে আরও দুইটি অনুভূমিক সরলরেখা টানতে হবে। খাড়া অক্ষরের জন্য ৯০ ডিগ্রি এবং নড়ি অক্ষরের জন্য ৬০ ডিগ্রিতে নিম্নাধিক রেখা নিরে লেখা যাবে। নিচের চিত্রে ছোটো হাতের লেখার নমুনা দেখানো হলো-

a	b	c	d	e
f	g	h	i	j
l	m	n	o	p
q	r	s	t	u
v	w	x	y	z

চিত্র: ছোটো হাতের লেখার নমুনা

৬.৬ অনুপাতে এক টানে খাড়াভাবে বড়ো হাতের লেখার পদ্ধতি(Method of Capital Lettering in Straight Stroke)



চিত্র: এক টানে খাড়াভাবে বড়ো হাতের লেখা

২. জ্যামিতিক ছাই


জ্যামিতিক ছাই এক ধরনের মেখাতিক ছাই। বিভিন্ন শক্তির দেখা, সূচ, সূক্ষ্মাখ, কোণ, ত্রিভুজ ও অন্যান্য জ্যামিতিক উপরানের সবগুলো ও কার্যিত যাতে বিভিন্ন জ্যামিতিক ছাই অবকল করা হয়। মেখাতিক ছাইর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- সরলদেখা, বক্রদেখা, সরাসরাল দেখা, সব, সবকোণ, সূক্ষ্মকোণ, স্বচকোণ, বিভিন্ন শক্তির ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ এবং সূচ ইত্যাদি।

বিভিন্ন কোণ সম্পর্কে বর্ণনা

পুঁজি সরলদেখা একটা বিশুলে মিলিত হলে কোণ উৎপন্ন হয়। কোণের পরিমাণ ও অবস্থার উপর কিভি
করে কোণের বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে। যেমন- সূজকোণ, সূলকোণ, সবকোণ, সবল কোণ, সম্মুক্ত
কোণ, পূরক কোণ, সমিহিত কোণ, বিপ্রকীল কোণ। চিত্রে বিভিন্ন প্রকার কোণ দেখানো হলো-

সূজকোণ (Acute Angle)


যে কোণ এক সবকোণ অপেক্ষা ছোট, তাকে সূজকোণ বলে।

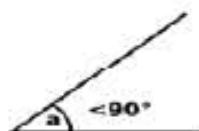

চিত্র: সূজকোণ

সূলকোণ (Obtuse Angle)


যে কোণ এক সবকোণ অপেক্ষা বড়ো কিন্তু দুই সবকোণ
অপেক্ষা ছোট আকে সূলকোণ বলে।

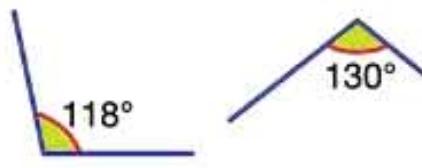

চিত্র: সূলকোণ

सूलकोण अंकन प्रणाली


- टी-क्रांत वा सेट-क्रांत द्वारे एकटि सरलरेखा BC टाना होतो।
- टीदार सोजा अंशे ०-० एवं १८०-१८० चिह्नित रेखाटि BC रेखार साथे विस्त्रित कराना होतो।
- टीदार वाकानो किंवारा १८० डिग्रीते अंशक्रित आहे। B विस्तृत वी प्रिके १२१ डिग्री पेश करते लेन्सिले सूचाला मुळ द्वारे ठेणे एकटि विस्तृत A नेवया होतो।
- एकन AB योग करते ABC १२१ डिग्री एव एकटि सूलकोण तैरी करा होतो।

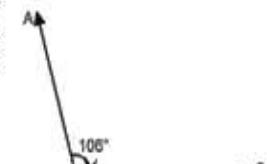

चित्र: सूलकोण अंकन प्रणाली

समकोण (Right Angle)


दूसऱ्ठी अंकन द्वारा विस्तृत कोणेर परिमाण ९० डिग्री होते आणि समकोण वर्णते।

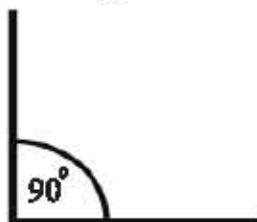

चित्र: समकोण

सरलकोण (Straight Angel)


- एकटि सरलरेखार उपर अवस्थित कोणके सरलकोण वर्णते। एक सरलकोण = १८० डिग्री।

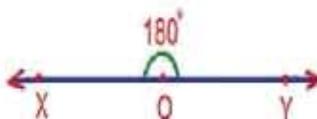

चित्र: सरलकोण

समिहित कोण (Adjacent Angle)


- दूसऱ्ठी कोण पाशांगापि अवस्थान करते एकटिके अंपराटिर समिहित कोण वर्णते।

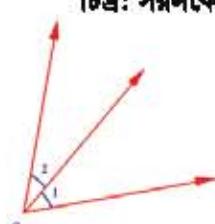

चित्र: समिहित कोण

पूरक कोण (Complementary Angle)

दूसऱ्ठी समिहित कोणेर परिमाण ९० डिग्री होते एकटिके अंपराटिर पूरक कोण वर्णते।

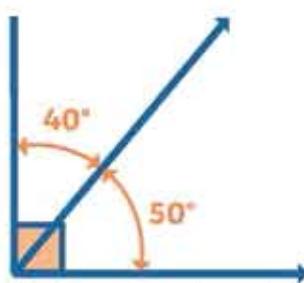


चित्र नं -३.२५: पूरक कोण

সম্পূরক কোণ (Angel)

দুইটি সরিষ্ঠিত কোণের পরিমাপ 180° জিত্রি

হলে একটিকে অপরটির সম্পূরক কোণ বলে।

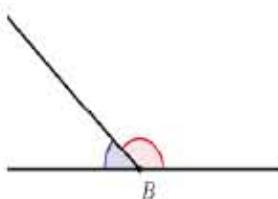


চিত্র: সম্পূরককোণ

বিপরীত কোণ(Angel)

দুইটি সরলরেখা একটি বিন্দুতে হেদ করলে চারটি কোণ উৎপন্ন হয়,

বিপরীত দিকে অবস্থিত কোণকে বিপরীত কোণ বলে।

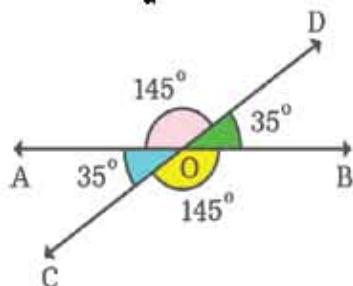

চিত্র: বিপরীত কোণ

বিভিন্ন ত্রিভুজের বর্গনা

তিনটি বাহ দ্বারা গঠিত সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রকে ত্রিভুজ বলা হয়।




চিত্র: ত্রিভুজ

গঠন অনুসারে ত্রিভুজের বিভিন্ন নামকরণ


করা হয়েছে। যেমন-

- (১) সমবাহ ত্রিভুজ: যে ত্রিভুজের তিনটি বাহ পরস্পর সমান, তাকে সমবাহ ত্রিভুজ বলে।

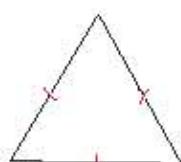


চিত্র: সমবাহ ত্রিভুজ

সমবিবাহ ত্রিভুজ: যে ত্রিভুজের দুইটি বাহ সমান, তাকে সমবিবাহ ত্রিভুজ বলে।

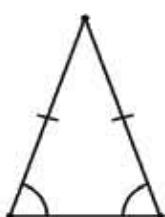



চিত্র: সমবিবাহ ত্রিভুজ

সমকোণী ত্রিভুজ: যে ত্রিভুজের একটি কোণ সমকোণ তাকে সমকোণী ত্রিভুজ বলে।

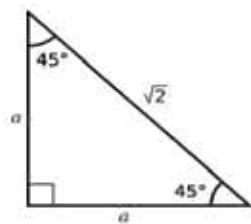

বিষমবাহ ত্রিভুজ: যে ত্রিভুজের তিনটি বাহ-

অসমান তাকে বিষম বাহ ত্রিভুজ বলে।

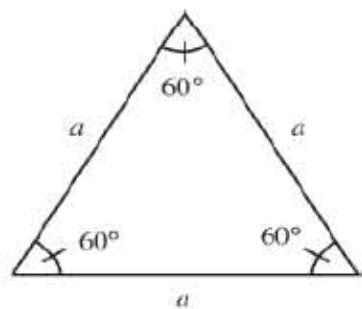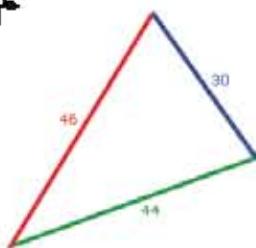

চিত্র: বিষমবাহ ত্রিভুজ

সূক্ষকোণী ত্রিভুজ: যে ত্রিভুজের তিনটি কোণই সূক্ষকোণ তাকে সূক্ষকোণী ত্রিভুজ বলে। সূক্ষকোণী ত্রিভুজ

সূলকোণী ত্রিভুজ: যে ত্রিভুজের একটি কোণ

সূলকোণ তাকে সূলকোণী ত্রিভুজ বলে।




বিভিন্ন চতুর্ভুজের সম্পর্কে বর্ণনা

চারটি বাহ দ্বারা গঠিত সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রকে চতুর্ভুজ বলা হয়।

পঞ্চ অনুসারে চতুর্ভুজের বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে। যেমন-

১. বর্গক্ষেত্র:


যে চতুর্ভুজের চারটি বাহ পরস্পরের সমান এবং কোণগুলো সমকোণ তাকে বর্গক্ষেত্র বলে।

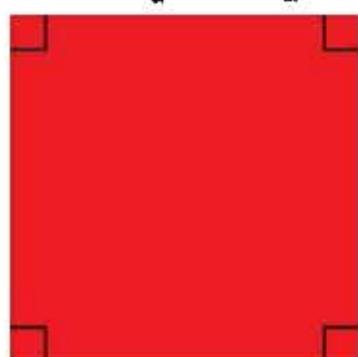

চিত্র: বর্গক্ষেত্র

২. আয়তক্ষেত্র (Rectangle)


যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহু শর্কর সমান এবং কোণগুলো সমকোণ তাকে আয়তক্ষেত্র বলে।

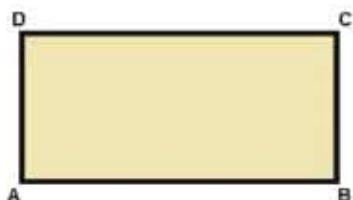

চিত্র: আয়তক্ষেত্র

অংকন পদ্ধতি


৬০ মিটি, সমান স্থান AB কুণ্ডি নিয়ে A ও B বিন্দুতে
দুটি সমান দাগ টানতে হবে এবং A ও B বিন্দুকে কেন্দ্র করে
সহ দুটি ধেকে 80 মি.মি দূরত্ব ডিজাইন কম্পাস দিয়ে
কেন্দ্র নিয়ে C ও D দুটি বিন্দু গাঁওয়া যাবে। এখন, C ও
 D বিন্দু যোগ করলে $ABCD$ একটি আয়তক্ষেত্র অংকিত
হবে।

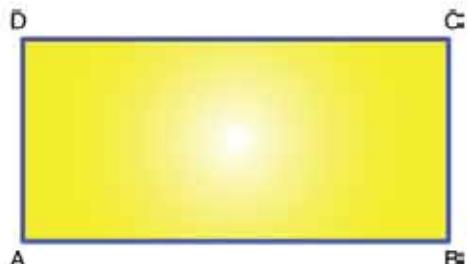

চিত্র: আয়তক্ষেত্র অংকন পদ্ধতি

৩. রুমস (Rhombos)

যে চতুর্ভুজের চারটি বাহু সমান কিন্তু কোনো কোণ সমকোণ নয় তাকে রুমস বলে।

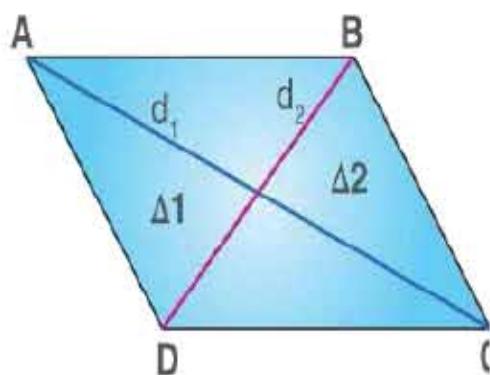

চিত্র নং-৪.৩৭ : রুমস

৪. সামন্তরিক (Parallelogram)


যে চতুর্ভুজের বাহ্যগুলো পরস্পর সমান এবং সমান্তরাল কিন্তু কোণগুলো সমকোণ নয় তাকে সামন্তরিক বলে।



চিত্র নং-৩.৩৮ : সামন্তরিক

৫. ট্রাপিজিয়াম (Trapezium)


যে চতুর্ভুজের দুটি বাহ সমান্তরাল তাকে ট্রাপিজিয়াম বলে।

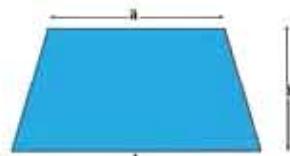

চিত্র: ট্রাপিজিয়াম

বিভিন্ন বহুভুজের সম্পর্কে বর্ণনা

চারের অধিক সরলরেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রকে বহুভুজ বলে। বাহুর দৈর্ঘ্যের উপর ভিত্তি করে বহুভুজকে দুই ভাগে ভঙ্গ করা হয়। বেসন-

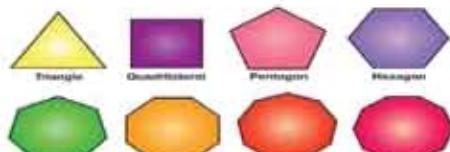

১. সুষম বহুভুজ (Regular Polygon)

২. বিষম বহুভুজ (Irregular Polygon)




সুষম বহুভুজ (Regular Polygon)

চিত্র : সুষম বহুভুজ

যে বহুভুজের সব বাহ গুলো সমান তাকে সুষম বহুভুজ (Regular Ploygon) বলে। বাহুর সংখ্যার উপর ভিত্তি করে বেশ কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বেসন: পঞ্চভুজকে, বড়ভুজ, সঠভুজ, অঁচ্চুজ, নবভুজ, দশভুজ ইত্যাদি। এদেরকে ইংরেজিতে যথাক্রমে পেটাশন, হেক্সাশন, হেপ্টাশন, অক্টাশন, ন্যানোশন, ডেকাশন বলে।

२. विषम बहुभूज (Irregular Polygon)

ये बहुभूजेर वाहगुणो परम्परा गमान नय वा असम ताके विषम बहुभूज (Irregular Polygon)वले। एवढी विषम बहुभूजेर केत्रे बहुभूजाटिके ग्रिभुज एवं चतुर्भुजे ग्रुपांतर करणे आलांदा आलांदा केत्रफल वेर करावा हरा। पाठे केत्रफलगुणो एकत्रे योग करणे बहुभूजाटिर केत्रफल गोडवावा शाया।

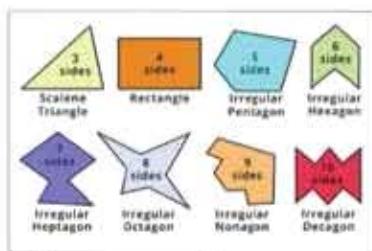

चित्र नं -३.४१: विषम बहुभूज

३.१९ बृहत्र विभिन्न अंशेर वर्णना


बृहत एकटी आवक वाहरेदा। एटीर केस्त्रविष्टु आहे। केस्त्रविष्टु थेके बहुरेदार उपर अवश्यित सकल विष्टुर दूरव गमान।

१. बृहत्र विभिन्न अंशेर तालिका निरूप-


- | | | |
|----|-----------|-----------------------|
| २. | केस्त्र | (५) च्या |
| ३. | व्यासार्ध | (६) बृहतांग |
| ४. | व्यास | (७) बृहत्र सेक्टर एवं |
| ५. | परिधि | (८) बृहत्र सेक्टरेन्ट |

१. केस्त्र : बृहत एकटी आवक वाहरेदा। एटीर केस्त्रविष्टु आहे।

ये विष्टुके केस्त्र करणे बृहत आवर्तित हर ताके केस्त्रविष्टु वा केस्त्र वले।

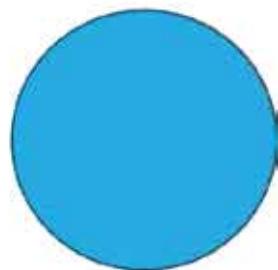

चित्र: बृहत्र

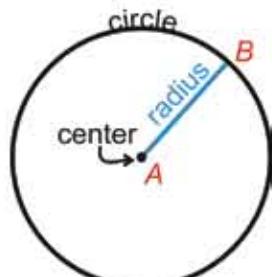

चित्र: बृहत्र केस्त्र


२. व्यासार्ध(Radius)

केस्त्रविष्टु थेके बहुरेदार उपर ये कोनो विष्टुर दूरव व्यासार्ध वले।
व्यासार्ध = $\frac{1}{2}$ व्यास। व्यासार्धके इंत्राकीते Radius वले एवं ता

'R' अकर पिशे दृकांग करावा हरा।

३. व्यास(Diameter)

बृहत्र केस्त्र पिशे अस्तिक्रम एवन अज्याके व्यास वले। व्यास व्यासार्धर द्विगुण।

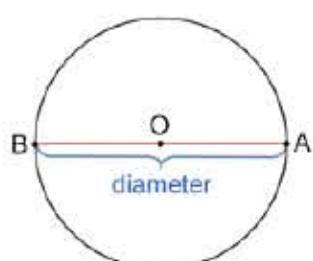


चित्र: व्यास

অর্থাৎ ব্যাস = πd ব্যাসার্ধ।

বৃত্তের পরিধি (Circumference)

বৃত্তের আবক্ষ বক্ররেখার দৈর্ঘ্যকে বৃত্তের পরিধিবলে। বৃত্তের পরিধি = $2\pi r$
অথবা πd । যখন, r = ব্যাসার্ধ এবং d = ব্যাস

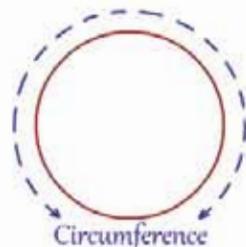


চিত্র: বৃত্তের পরিধি

৫. বৃত্তের জ্যা (Chord)

বৃত্তের পরিধিত্ব যে কোনো দুটি বিন্দুর


সংযোজক রেখাংশকে বৃত্তের জ্যা বলে।

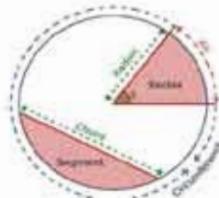

চিত্র: বৃত্তের জ্যা

৬. বৃত্তচাপ (Arc)

বৃত্তচাপ হলো বৃত্তের পরিধির অংশ বিশেষ।

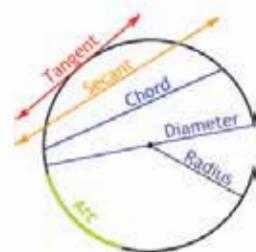


চিত্র: স্পর্শক

৭. স্পর্শক (Tangent) স্পর্শক এবন একটি সরলরেখা যা বৃত্তকে একটি

মাত্র বিন্দুতে স্পর্শ করে। ABC বৃত্ত EF সরলরেখা B বিন্দুতে স্পর্শক হয়েছে।

৮. সেক্টর (Sector)

বৃত্তের দুটি ব্যাসার্ধ ও তাদের মধ্যবর্তী চাপ দ্বারা
সীমাবদ অংশকে বৃত্তকলা বা সেক্টর বল।

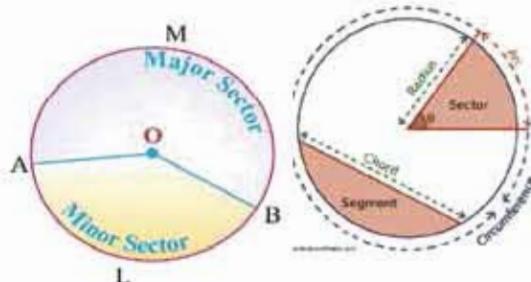

৯. সেগমেন্ট (Segment)

জ্যা ও বৃত্তচাপ দিয়ে যেরা অংশকে বৃত্তচাপ
বলে নিচের চিত্রে হাত দ্বারা বৃত্তের সেক্টর ও
সেগমেন্ট দেখানো হয়েছে।

চিত্র: বৃত্তের সেক্টর

চিত্র: বৃত্তের সেগমেন্ট

১০. কোণিক সেকশন

কোণিক সেকশনকে সংজ্ঞে কোণিক বলে।কোণিক হলো কার্ড বা বক্ররেখ। একটি শীড়া বৃত্তীয় শঙ্খকে (Right Circular Cone)&এর অক্ষ বরাবর বিভিন্ন অবস্থানে অল দিয়ে কাটলে বিভিন্ন ধরনের কাঠা অংশ বা কার্ড পাওয়া যায়। ষেসন-বৃত্ত,উপবৃত্ত,পরাবৃত্ত ও অধিবৃত্ত।


১১. উপবৃত্ত (Ellipse)

ত্রিক্ষণ তল (Oblique plane) দিয়ে শঙ্খ একশানে অবস্থিত শঙ্খ উৎপন্নকারী সকল জ্যোতি (generators) কর্তৃত করলে যে কার্ড বা বক্ররেখ উৎপন্ন হয়, তাকে উপবৃত্ত বা Ellipse বলে।

উপবৃত্তের

প্রধান অংশসমূহ হচ্ছে-

(১) বৃহৎ অক্ষ (Major Axis),

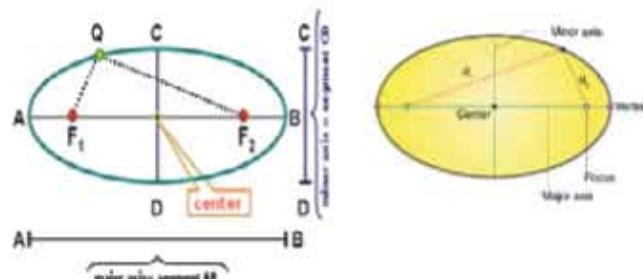

(২) ক্ষুত অক্ষ (Minor Axis),

(৩) উপকেন্দ্র (Foci),

(৪) কেন্দ্র (Center) এবং

(৫) নিয়ামক বা দিকাক (Directrix)।

চিত্র: উপবৃত্ত

প্রাণ্যেক কোণিক সেকশন বা কার্ডের সাথে উৎকেন্দ্রিকতা (Eccentricity)(e) মান অঢ়িত।


উৎকেন্দ্রিকতা বলতে বুবায়,কার্ডের উপর অবস্থিত যে কোনো বিন্দু থেকে কোণিক সূর্য এবং একই বিন্দু থেকে দিকাকের উপর অপ্র দূরত্বের অনুপাত।

বৃত্তের বেলায় উৎকেন্দ্রিকতার (e) মান শূন্য।

উপবৃত্তের বেলায় উৎকেন্দ্রিকতার (e) মান শূন্য থেকে বড়ো কিম্বা ১ এর কম।

পরাবৃত্তের বেলায় উৎকেন্দ্রিকতার (e)) মান =১।

অধিবৃত্তের বেলায় উৎকেন্দ্রিকতার (e) মান ১ থেকে বেশী।

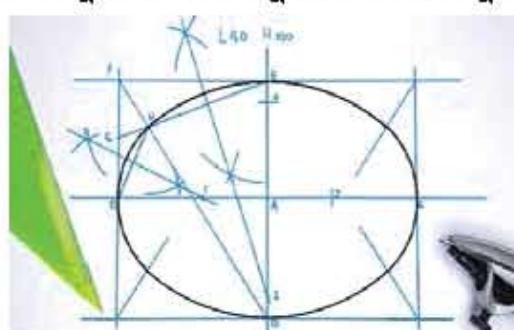


চিত্র: উপবৃত্ত

উপবৃত্ত বা Ellipse অংকনের পদ্ধতি

Concentric Circle পদ্ধতিতে চিত্রের ন্যায় উপবৃত্ত অংকনের ধারণামূহুর্ধাঙ্কন

অধিবৃত্ত (Parabola): শঙ্খ উৎপন্নকারী জ্যোতিশের কোনো একটির সাথে কর্তৃত ভলকে
সমাপ্তরাশভাবে গৈরে শঙ্খুর অক্ষ কর্তৃত করলে যে কার্ত

উৎপন্ন হয় তাকে অধিবৃত্ত (Parabola) বলে।

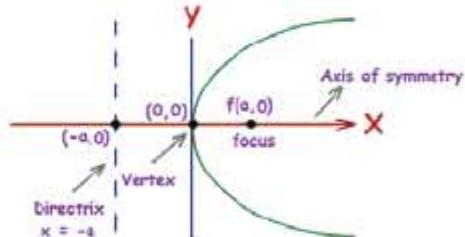

চিত্র: অধিবৃত্ত অংকন

ক্ষেত্র সম্পর্কে ধারনা

বস্তুর অকার শীট অগোকা বড়ো, ছোটো বা সমান হতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে বস্তুকে আনানসই উপস্থাপন
করার সুবিধার্থে বস্তুর আকারের নির্দিষ্ট ছোট বা বড় অনুশাস্তে ফ্রাই করা হয়। একে ক্ষেত্র বলে। বস্তুর আকার
বড়ো হলে ছোটো বা সংকুচিত ক্ষেত্রে ফ্রাই করা হয়। অপর দিকে, বস্তু কুব ছোটো হলে বড়ো বা বর্ষিত ক্ষেত্রে
ফ্রাই করলে দেখতে বা পাঠ করলে সুবিধা হয়। আবার একের অধিক ফ্রাই একটি মাত্র শীটে উপস্থাপন
করলে আনানসই ক্ষেত্র বেছে নিতে হয়।


ক্ষেত্রের ভালিকা

ক্ষেত্রের ভালিকা তৈরিতে ক্ষেত্রের প্রেপি বিন্যাসের উপর ঝোঁর দেয়া হয়। ক্ষেত্রের প্রেপি বিন্যাস ক্ষেত্রের
গঠনের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে।

ক্ষেত্রের প্রেপি বিন্যাস (Classification of Scale)

ক্ষেত্রের প্রেপি বিন্যাস নিম্নরূপ -

- (১) প্রেইন ক্ষেত্র,
- (২) তায়ার্গানাল ক্ষেত্র ,
- (৩) ভার্নিয়ার ক্ষেত্র,
- (৪) আইসোবেটিক ক্ষেত্র এবং
- (৫) কর্ড ক্ষেত্র বা ক্ষেত্র অব কর্ডস (Scale of chords)

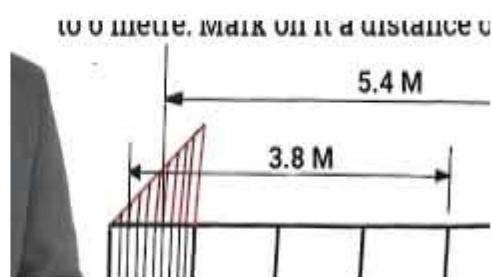

চিত্র: প্রেইন বা সাধারণ ক্ষেত্র

বিভিন্ন প্রকার ক্ষেত্রের বিবরণী

১. প্রাইন স্কেল (Plain Scale)

প্রাইন বা সাধারণ ক্ষেত্রের সম্মতি দিকের এক বা দুই প্রাচুর্যদেশে ইঞ্জি বা সেপ্টিমিটারে এবং ভাসের অন্তর্গত হারা অংকিত হয়।

উদাহরণ : পিটার ও ডেসিমিটার পাঠ করার জন্য $1/50$ আর, এফ-এর একটি প্রাইন স্কেল তৈরি কর এবং এই ক্ষেত্রে ৫ পিটার ও ডেসিমিটার পাঠ দেখাও।


$$\text{সমাখ্যান : } \text{আর, এফ} = \frac{1}{50} = \frac{1 \text{ cm}}{50 \text{ cm}} = \frac{2 \text{ cm}}{100 \text{ cm}} = \frac{2 \text{ cm}}{1 \text{ m}} = \frac{16 \text{ cm}}{8 \text{ m}}$$

আট পিটার পাঠ নেওয়া যাব এমন একটি প্রাইন স্কেল তৈরি করতে হবে যার স্কেল দৈর্ঘ্য হবে ১৬ সেমি।

সুতরাং ১৬ সেমি. সম্মত সরলরেখা নিম্নে ভাকে সমান ৮ ভাগে ভাগ করতে হবে এবং এর বাসের একটি অরক্ষে সমান ১০ ভাগে ভাগ করতে হবে।

২. ভাসাগনাল স্কেল (Diagonal Scale)

সুস্থমাণ নেওয়ার কাজে ভাসাগনাল স্কেল ব্যবহার করা হয়। এই ক্ষেত্রে একক ইঞ্জি বা অন্য একককে হস্তাইজনটাল এবং ভার্টিক্যাল দিক বয়াবর ১০ বা ৮ ভাগে উভয় প্রাঙ্গে ভাগ করা থাকে। হস্তাইজনটাল দিকে নিচের ১ম বিন্দুর সাথে উপরের ২য় বিন্দু কোণাকুনি যোগ করা যাব। এভাবে ত্রয়মানের ১০ টি বিন্দু যোগ করা হয়। এখন, ভার্টিক্যাল দিকের বিন্দুগুলো থেকে সমান্তরাল লাইন টানলে একটি ভাসাগনাল স্কেল তৈরি হবে।

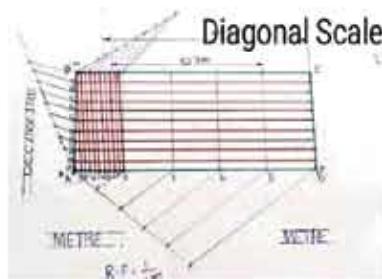


চিত্র: ভাসাগনাল স্কেল

উদাহরণ

১। পিটার, ডেসিমিটার এবং সেমি, এর সাথে নেওয়া যাব এমন একটি ভাসাগনাল স্কেল গঠন কর যাব আর, এফ = $1/25$ এবং এই স্কেলের সাহায্যে 20 সেপ্টিমিটার পাঠ দেখাও।

NOTE: To take dimensions in any length
use the scale as explained in previous problems.
the distance 13.4 cm on it.

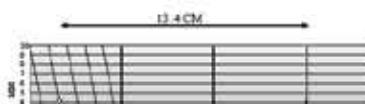

সমাখ্যান : আর, এফ = $1/25$

স্কেলের দৈর্ঘ্য = ১/২৫কে ২০ সেমি. = ৮ সেমি.

৮ সেমি. লম্বা একটি সরলরেখা নিয়ে তাকে সমান ৪ ভাগে ভাগ করতে হবে এবং এর বামের একটি ঘরকে সমান ১০ ভাগে ভাগ করতে হবে। প্রদত্ত পাঠ চিত্রে প্রদর্শিত

স্কেলেরআর,এফ:

বাস্তব বস্তুর সাথে তুলনা করে ড্রইং এ অংকিত বস্তুর আকার কেমন হবে তাদ্বারা বুঝার কৌশলকে আর.এফ বলে।

মিটার ও ডেসিমিটার পাঠকরার জন্য ১/৫০ আর, এফ এর একটি প্লেইন স্কেল তৈরি কর এবং এই স্কেলে ৫ মিটার ৪ ডেসিমিটার পাঠ দেখাও

$$\text{সমাধান : } \text{আর,এফ} = \frac{1}{50} = \frac{1 \text{ cm}}{50 \text{ cm}} = \frac{2 \text{ cm}}{100 \text{ cm}} = \frac{2 \text{ cm}}{1 \text{ cm}} = \frac{16 \text{ cm}}{8 \text{ cm}}$$

আট মিটার পাঠ নেয়া যায় এমন একটি প্লেইন স্কেল তৈরি করতে হবে যার স্কেল দৈর্ঘ্য হবে ১৬ সেমি।

সুতরাং ১৬ সেমি. লম্বা একাটি সরলরেখা নিয়ে তাকে সমান ৮৮ ভাগে ভাগ করতে হবে এবং এর বামের একটি ঘরকে সমান ১০ ভাগে ভাগ করতে হবে।

স্কেলের ব্যবহারিক ক্ষেত্র:

১. প্লেইন স্কেল: রেখিক মাপ যেমন- দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা মাপ নেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়।
২. ডায়াগনাল স্কেল: ভগ্নাংশের মাপ নেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়।
৩. ভার্নিয়ার স্কেল: সুস্থ মাপ নেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়।
৪. আইসোমেট্রিক স্কেল: আইসোমেট্রিক প্রজেকশন ড্রইং করার আগে অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন ড্রইং করার জন্য আইসোমেট্রিক স্কেল ব্যবহার করা হয়।
৫. কর্ড স্কেল বা স্কেল অব কর্ড: যে কোনো মাপের কোণ পরিমাপ করার জন্য কর্ড স্কেল বা স্কেল অব কর্ড ব্যবহার করা হয়।

জ্ঞানমূলক কাজ

তোমার প্রতিষ্ঠানের কাছাকাছি যে কোন একটি ড্রাফটিং ওয়ার্কশপ পরিদর্শন কর।

এর কর্মপরিবেশ ও স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বিষয়ে নিম্নোক্ত ছকে তোমার মতামত দাও

পরিদর্শনের তারিখ	
পরিদর্শনকৃত ওয়ার্কশপের নাম	
ঠিকানা	
এখানে কি কি ধরনের কাজ করা হয়?	১. ২.
কর্মী সংখ্যা কত?	
ড্রাফটিং টুলস ও মেশিনসমূহের তালিকা কর	১. ২.
ওয়ার্কশপে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা আছে?	
বাতাস চলাচলে পর্যাপ্ত দরজা, জানালা ও	
কর্মীগণ কাজের সময় কি কি ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম পরিধান করে কাজ করছিল তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।	১. ২. ৩.
তোমার পরিদর্শনকৃত ওয়ার্কশপটির সার্বিক	
তোমার নাম	
শ্রেণি	
রোল নম্বর	
প্রতিষ্ঠানের নাম	
শ্রেণি শিক্ষক/শিক্ষিকার নাম	
[বি.দ্র: এই ছক্টি পূরণ করে তোমার শ্রেণি শিক্ষক/শিক্ষিকার নিকট জমা দাও]	

ড্রইং-এর প্রতীক, পরিমাপ এবং সারফেস ফিনিশ

(Drawing symbols, Measurement and Surface Finish)

ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং এ মেটেরিয়ালস সিস্টেম বা প্রতীক জানা খুবই আবশ্যিক।

১. মেটেরিয়াল সিম্বল বা প্রতীক (Symbols): মূলত সিম্বল বা প্রতীক ব্যবহার করে মেকানিক্যাল, সিভিল, ইলেক্ট্রিকাল, ইলেক্ট্রনিক, পাইপ লাইন অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রাইং -কে সংক্ষিপ্ত সহজ ও বোধগ্রহ্য করার সাংকেতিক চিহ্নকে প্রতীক বা সিম্বল বলা হয়। সিম্বলকে নিম্নরূপিত ভাগে ভাগ করা হয়েছে

(১) মেটেরিয়াল সিম্বল

(২) লাইন সিম্বল

(৩) গ্রাফিক সিম্বল

(৪) কম্পোনেট সিম্বল

মেটেরিয়াল সিম্বল আবার কয়েক প্রকার। যথা


(১) কনস্ট্রাকশন মেটেরিয়াল সিম্বল

(২) হ্যাজার্ডস মেটেরিয়াল সিম্বল

ড্রাইং-এর প্রতীক তালিকা:

কনস্ট্রাকশন মেটেরিয়াল এবং এর সিম্বল নিচে দেওয়া হয়েছে।

(a) cast or malleable iron	(i) thermal insulation
(b) steel	(j) titanium and refractory materials
(c) bronze, brass ,copper and compositions	(k) Electrical windings .electro magnet electrical resistance etc.
(d) magnesium , aluminum and aluminum alloys	(l) concrete
(e) white metal ,zinc ,lead Babbitt and alloys	(m) Mattie, slate, glass, porcelain etc.
(f) rubber, plastic and electrical insulation	(n) earth
(g) cock ,foil, leather and fiber	(o)rock
(h) sound insulation	(p)sand
	(q) water and other liquids
	(r)wood

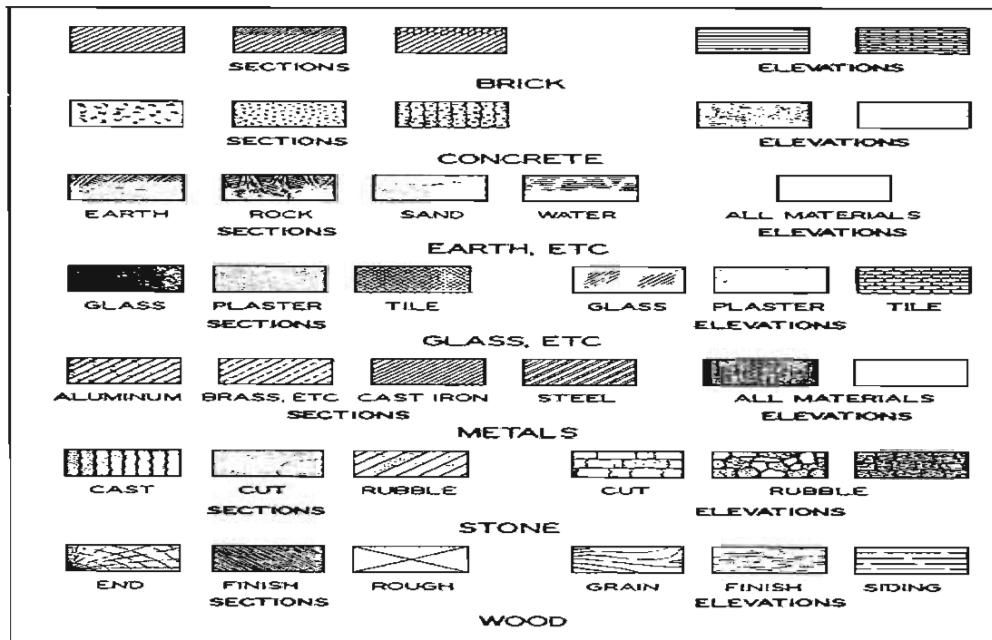

চিত্র নং- ৩.৫৮: মেটারিয়াল সিম্বল

২. পরিমাপ (Measurement)

একটি বস্তু বা বস্তুর অংশ কিংবা যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ তৈরী করার জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং করা হয়। সুতরাং একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং এ বস্তুর পূর্ণ বিবরন থাকা প্রয়োজন। একটি ড্রইং এর মূল অংশ হলো আকার, আকৃতি ও অবস্থান।


- আকার দ্বারা বুঝা যায় একটি বস্তু কত বড় বা কত ছোট এবং মাপ দেখে তা সহজেই অনুমান করা যায়।
- অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন, সেকশন ভিট এবং থ্রি-ডি (3D) ভিট থেকে বস্তুর আকৃতি সম্বলে ধারণা লাভ করা যায়।
- অবস্থান দ্বারা কেন্দ্র বিন্দু, গুড় বা চ্যানেলের অক্ষ রেখা কোথায় তা জানা যায়। সঠিক আকার, আকৃতি ও অবস্থান জানা ও জানানোর জন্য মাপের প্রয়োজন। ড্রইং এ মাপ বসানোর এই পদ্ধতিকে পরিমাপন বা ইংরেজীতে ডায়মেনশনিং (Dimensioning) বলে।

পরিমাপের ধরন (Types of Dimensioning)

ডাইমেনশন হলো আকৃতির অবস্থা বর্ণন করা একটি পদ্ধতি। পরিমাপ যেখন দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা বা এবং এর সাথে হোল, শূল, চানেল ইত্যাদির অবস্থান জানানোর জন্য তিনি গীতি আছে। যাপে জোকের উপরোক্ত বিষয়গুলোকে পরিমাপের ধরন (type of dimension) বলে।

একে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা-


- ১) Size & functional dimension
- ২) Location or datum dimension

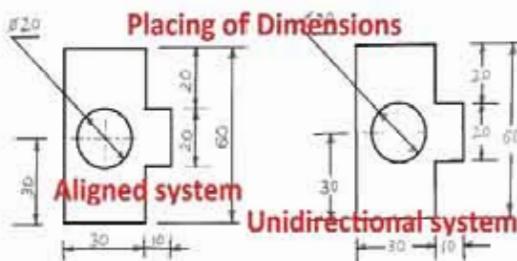

চিত্র নং- ৩.৫৯: পরিমাপের ধরন

পরিমাপ লাইন (dimension line)


চিত্রে একটি আয়তক্ষেত্রের ভায়মেনশন লাইন ও এক্সটেনশন লাইন হারা পরিমাপন করা হয়েছে। এক্সটেনশন এবং ভায়মেনশন লাইন এর সংযোগ স্থল সাধারণত জীর দিয়ে দেখানো হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংযোগ স্থল ডট বা 45° কুস লাইন দ্বারাও চিহ্নিত করা যায়।

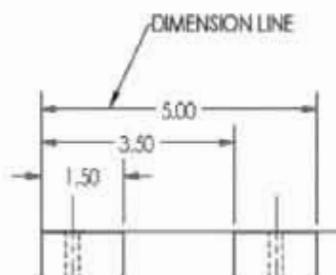

চিত্র নং- ৩.৬০: ভায়মেনশনের পরিমাপ

২. আরোহে (Arrow Head)

ভায়মেনশন লাইনের সমাপ্তি টানতে আরোহে ব্যাবহার করা হয়। আরোহে এর শীর্ষ বিস্তৃতি অব্যাপ্তি ভায়মেনশন লাইনকে স্পর্শ করে থাকবে। মেকানিক্যাল ড্রাইম এর হেডের দৈর্ঘ্য প্রায়ের তিনগুণ হয়ে থাকে। আর ধরনের আরোহে এর অনুমোদন আছে। নিচের চিত্রে অনুমোদিত আরোহের বিভিন্ন প্রকার গঠন দেখানো হলো।

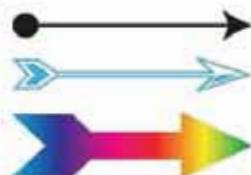

চিত্র নং- ৩.৬১ আরোহে


পরিমাপন দেওয়ার নীতি (Standards of Dimensioning)

বিগত বছোরের পরিমাপন অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া কলাকলের উপড় ভিত্তি করে আমেরিকান ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইন্সটিউশন সংক্ষেপে ANSI পরিমাপ সম্পর্কিত নীতিগুলো চালু করে। ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্লাই পরিমাপ করতে যে সব নিয়ম মেনে চলতে হবে তা হলো-

- অধিক অংকন রেখা বিশিষ্ট ভিট পরিমাপ করা।
- বন্ধুর বাইরে মাপগুলো স্থাপন করা।
- বন্ধুর বাইরে তথ্য দেখা।
- একই সাথে এবং একই আঁচনির স্থাপন করা।
- ভাইয়নেশন লাইন রাখতে একটি অন্যান্য উপড় স্থাপিত না হবে তা সক্ষ রাখা।
- বন্ধু থেকে ভাইয়নেশন লাইনের দূরত্ব 0.375 ± 0.005 ইঞ্চি বা 10 ± 0.125 মিমি দূরে রাখা।
- ভাইয়নেশন লাইনগুলোর মধ্যকার দূরত্ব কমপক্ষে $.025 \pm 0.005$ ইঞ্চি বা 0.635 ± 0.125 মি.মি বজান্ন রাখা।

নিচের চিত্রে সরল রেখা, কোণ, বৃত্তের ব্যাস ও ব্যাসার্ধ


পরিমাপন দেখানো হয়েছে।

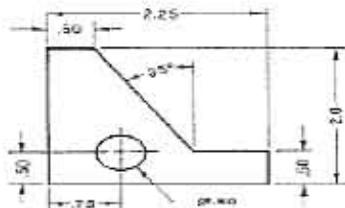

চিত্র নং- ৩.৬২ বিভিন্ন পরিমাপন

৩.২৭ পরিমাপ পদ্ধতি (Methods of Dimensioning)

পরিমাপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। বেসন রৈখিক, অ্যালাইন, অর্টিনেট, বেস লাইন এবং বিস্তু থেকে বিস্তু পরিমাপ ইত্যাদি। নিচে চিত্র দিয়ে দেখানো হলো-

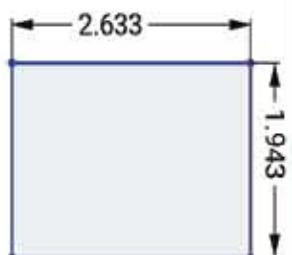


চিত্র নং- ৩.৬২ রৈখিক পরিমাপন

১. রেখিক পরিমাপ (Linear Dimensioning):

রেখিক পরিমাপ দুই প্রকার। যেমন- আনুভূমিক ও খারা। চিত্রে আনুভূমিক ও খারা পরিমাপন দেখানো হলো।

২. অ্যালাইন পরিমাপন (Align Dimensioning):


বস্তুর আকৃতির সাথে সংগতি রেখে পরিমাপ করাকে অ্যালাইন ভাবমেনশনিং বলে। নিচের চিত্রে দেখা যায় যে, ফাইলটির বাউজারি আনুভূমিক, খারা, হেলানো ও বকরেখার সমষ্টি ঘণ্টিত। তবে হেলানো রেখার পরিমাপের জন্য অ্যালাইন পরিমাপন গুরুতি উপযোগি। নিচে চিত্রে নতুন রেখার পরিমাপন পদ্ধতি দেখানো হলো।

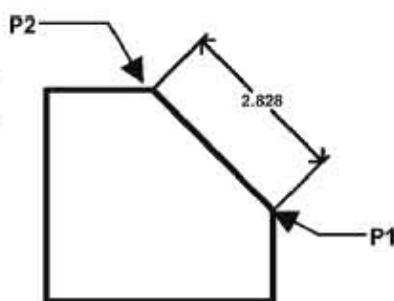

চিত্র নং- ৩.৬৩ অ্যালাইন পরিমাপন

৩. অর্ডিনেট পরিমাপন(Ordinate Dimensioning)

বস্তুর যে কোনো একটি কোণকে মূল বিশ্বু খরে দূর ও কোটি বরাবর মাল নেওয়াকে অর্ডিনেট বলে।

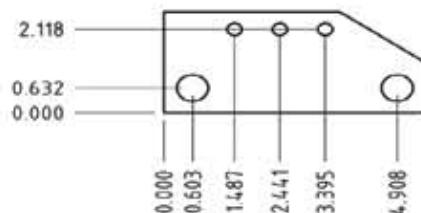


চিত্রে অর্ডিনেট পরিমাপন এর একটা নমুনা দেখানো হলো।

চিত্র নং- ৩.৬৪ অর্ডিনেট পরিমাপন

৪. বেস লাইন পরিমাপন(Base Line Dimensioning)


অংকিত নজার ভূমি থেকে বিভিন্ন বিশ্বুর দূরত্ব পরিমাপনকে বেস লাইন ভাবমেনশনিং বলে। নিচে চিত্রে বেস লাইন ভাবমেনশনিং -এর একটা নমুনা দেখানো হলো।

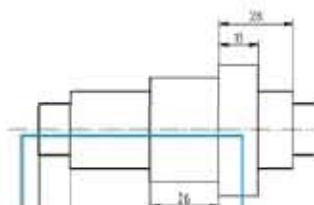

চিত্র নং- ৩.৬৫ বেস লাইন পরিমাপন

৫. কিন্তু থেকে বিস্তুরিমাপন (Point to Point Dimensioning)


চিত্রে কিন্তু থেকে বিস্তুর দূরত্ব যাপ বসানোর পদ্ধতিকে প্রয়োজ টু প্রয়োজ ভাইমেনশনিং বলে। নিচে চিত্রের একটি নক্ষা দেখানো হচ্ছে-

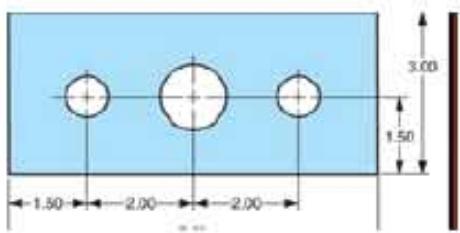

চিত্র নং- ৩.৬৬: প্রয়োজ টু প্রয়োজ পরিমাপন

৬. ৩-ডি (ত্রিমাত্রিক) ডাইমেনশনিং (3D Dimensioning)

নিচে চিত্রে একটি ৩-ডি ভাইমেনশনিং দেখানো হচ্ছে-

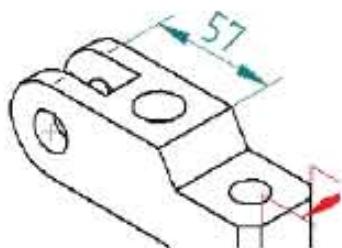

কোণিক পরিমাপন

(Angle Dimensioning)

বহুভুজ ও সরলকারীর মধ্যে উৎপর কোণ পরিমাপনের কোণিক নিচে দেখানো হয়েছে।

নিচের চিত্র আইডেন্সন এর প্রতীক (Symbol used for Dimensioning) দেখান হচ্ছে।



চিত্র নং- ৩.৬৭: কোণ পরিমাপন

Diameter	\odot	Counterbore	
Spherical Diameter	$S\odot$	Countersink	
Radius	R	Depth	
Spherical Radius	SR	Reference	
Conical Taper		Not To Scale	—
Square		Slope	
Feature Repetition	2x	Arc Length	

Basic dimensioning symbols

চিত্র নং- ৩.৬৯: ডাইমেনশন এর অন্য ব্যবহৃত প্রতীক

৩.২৯ সারফেস ফিনিশ, ওয়েল্ডিং ও বিভিন্ন মেটালের প্রতীক


সারফেস রাফনেস মান সূচিত্বকরণ (Indication of Surface Roughness)

সারফেস রাফনেস এর পরিমাণ দেখানোর অন্য রাফনেস মান বা এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতি সিঘল দেখানো হল।
নিচের টেবিলে রাফনেস মান এবং এর সংশ্লিষ্ট প্রতি দেখানো হলো।

Roughness Value,Ra mm	50	25	12.5	6.3	3.2	1.6	0.8	0.4	0.2	0.1	0.05	0.025
Roughness Grade Symbols	N12	N11	N10	N9	N8	N7	N6	N5	N4	N3	N2	N1

টেবিল নং ৩.৮

চিত্র নং- ৩.৭০ এবং চিত্র নং-৩.৭১ কে রাফনেস মান সহ সারফেস ফিনিশ সিঘল দেখানো হয়েছে।

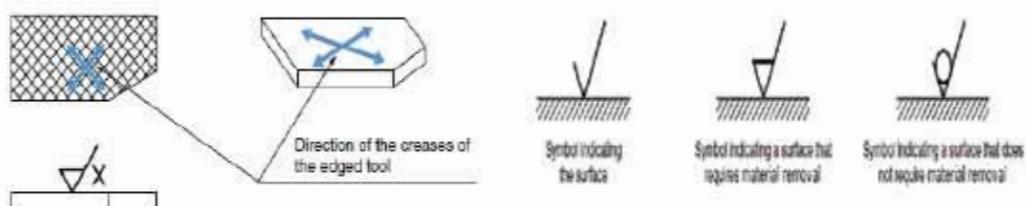

Left Open Indicates any Proc
Method Other Than Machining

Surface Roughness & Finishing Symbols



চিত্র নং-৩.৭১: সারফেস ফিনিশ সিঘল

Groove							STRAIGHT	—	PERPENDICULAR	⊥
Square	Scarf	V	Bavel	U	J	Fil	FLAT	□	PARALLEL	//
	//	X	V	Y	P	→	CIRCULAR	○	POSITION	⊕
	//	X	V	Y	P	→	CYLINDRICAL	◎	CONCENTRIC	○
							PROFILE OF A LINE	⌞	SYMMETRICAL	≡
							PROFILE OF A SURFACE	⌞	CIRCULAR RUNOUT	↗
							ANGULAR	<	TOTAL RUNOUT	↙
							AT MAX MATERIAL COND.	Ⓜ	COUNTERBORE	▽
							AT MAX MATERIAL BOUND	Ⓜ	COUNTERSINK	†
							AT MIN MATERIAL COND.	Ⓜ	DEPTH	呻
Fillet	Plug or slot	Stud	Spot or projection	Seam	Back or backing	SUP				
				○	○					

চিত্র নং ৩.৭২: গুরোভিত্ব এবং মেশিনিং সিদ্ধল

৩.৩০ ফ্রি হ্যান্ড স্কেচ (Free Hand Sketch)


কেচিং হলো খসড়া নকশা অংকন। কোন প্রকার ছাই যজ্ঞপাতি ও সরঞ্জাম ছাড়া শুধুমাত্র কাগজ, পেনসিল ও গ্রাহার ব্যবহার করে হাত দ্বারা নকশা অংকন করাকে ফ্রি হ্যান্ড কেচিং বা একক্ষর্ণীয় কেচিং বলে। থ্রুকোলণী, প্রযুক্তিবিদ ও ডিজাইনারদের নিকট কেচিং একটি উচ্চশ্রেণীয় ও পুরুষশূরূ যোগাবোগের মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিভিন্ন শাখার নিয়োজিত ব্যক্তিগত ভাবের ধারণাগুলো ভাঙ্গাভাঙ্গি রেকর্ড করার কাজে কেচিং ব্যবহার করে থাকেন। নিম্নৰ ইঞ্জিনিয়ারিং চিত্র বা ধারনা অন্যকে সহজে বুকানোর উপর হিসেবে কেচিকে বেচে নেয়া যাব। খসড়া নকশার মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা যাব এবং পরবর্তীতে নকশার চূড়ান্ত মূল দেয়া সম্ভব হয়।

কেচিং এর প্রকারভেদ (Types of Sketching)

কেচিং দুই প্রকার। যথা –

- অর্থোগ্রাফিক কেচিং (Orthographic Sketching)
- পিকচারট্রিয়াল কেচিং (Pictorial Sketching)

- অর্থোগ্রাফিক কেচিং (Orthographic Sketching)
অর্থোগ্রাফিক কেচিং অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশনের সঙ্গেই। এটি ফ্রি হ্যান্ড করা একটি হিসাবিক (2D) ছাই। এতে বস্তুর পরিমাণ দেয়া থাকে। নিচে চিত্রে অর্থোগ্রাফিক কেচিং এর নমুনা দেখানো হয়েছে।

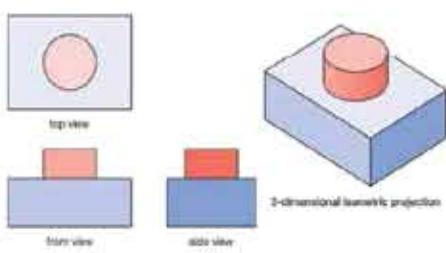

চিত্র নং ৩.৭৩: অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন

২। পিকটোরিয়াল কেচিং(Pictorial Sketching)


এটি ক্ষি হ্যাতে করা ত্রিমাত্রিক(3D)

ডাই। পিকটোরিয়াল কেচিং ...এর সাথে

আয়তন সম্পর্কিত। নিচে

পিকটোরিয়াল কেচিং এর নমুনা


দেখানো হলো।

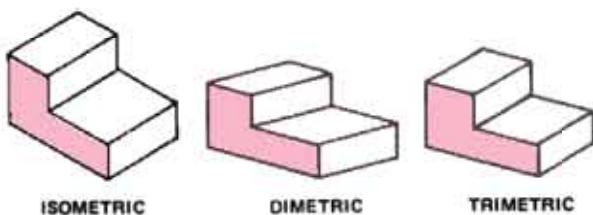

চিত্র নং-৩.৭৪: পিকটোরিয়াল কেচিং


৩.৩১ একটি ক্ষি হ্যাতে কেচিং পদ্ধতি(Free Hand Sketching Methods)

একটি নকশা কর কণ্ঠে বিশ্ব, সরলরেখা, বক্ররেখা সমষ্টিতে পঠিত। সুভাস, ক্ষি হ্যাতে কেচিং এ সরলরেখা
, বক্ররেখা বা বৃক্ষ অংকন করারও কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে। এই নিরবগুলো অতি সহজে এবং ভাঙ্গাভাঙ্গি
ক্ষসঙ্গে নকশা অংকন বা কেচিং করা যাব। নিচে চিত্রে খালি হাতে যতদূর সম্ভব সোজা লাইন টানার পদ্ধতি
দেখানো হলো।

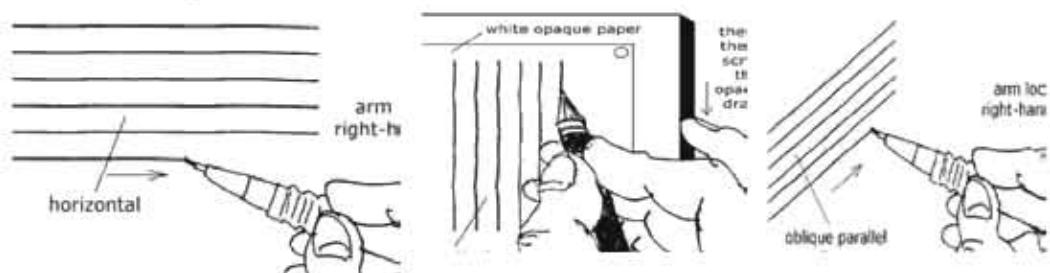


চিত্র নং-৩.৭৫: সরলরেখা টানা

নিচে চিত্রে খালি হাতে যতদূর সম্ভব সোজা লাইন টানা এবং একে বিভক্ত করার পদ্ধতি দেখানো হলো

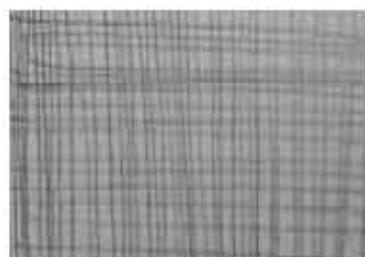

চিত্র নং-৩.৭৬: সরল রেখা বিভক্ত করা


নিচে চিত্রে খালি হাতে বৃত্ত আকার পক্ষতি দেখানো হলো

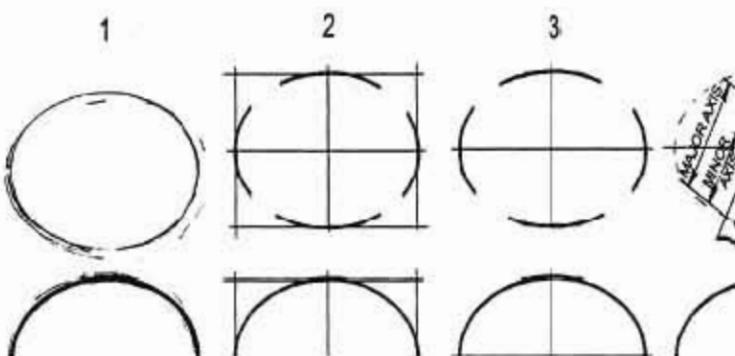

চিত্র নং ৩-৭৭: খালি হাতে বৃত্ত অংকন পক্ষতি

ক্রি হ্যান্ড স্টেচ - এর অংশোভনীয়তা


প্রকৌশলী, প্রযুক্তিবিদ ও ডিজাইনারদের নিকট ক্রি হ্যান্ড স্টেচিং একটি উদ্বেগহোপ্ত ও গুরুতপূর্ণ যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিভিন্ন শাখায় নিয়োজিত ব্যাক্তিগৰ্ত তাদের ধারনাগুলো ভাড়াভাড়ি রেকর্ড করার কাজে কেটিং ব্যাবহার করে থাকেন। নিচের ইঞ্জিনিয়ারিং চিত্র বা ধারনা অন্যাকে সহজে বুঝানোর উপায় হিসেবে কেটিংকে বেচে নেওয়া হয়। আসলে কেটিং হলো খসরা নকশা অংকন। খসরা নকশার মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান সহজ হয় এবং পরবর্তীতে নকশার চূড়ান্ত রূপ দেয়া সহজ হয়।

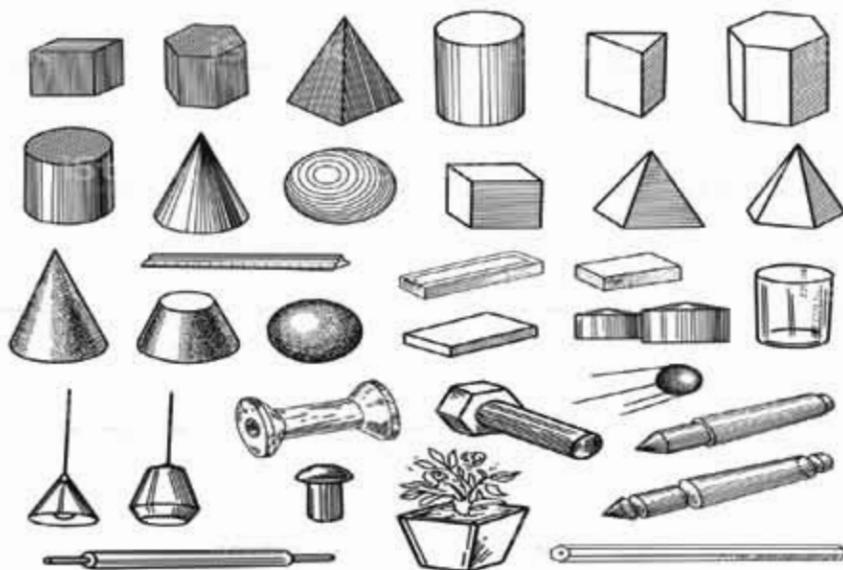

চিত্র নং ৩-৭৮ : ঘন বস্তুর ক্রি-হ্যান্ড স্টেচ

৩.৩৩ বিভিন্ন প্রকার অন বাতুর ফিনিশ ক্ষেত্র

৩.৩৪ সারফেস ফিনিশের পরিভাষা

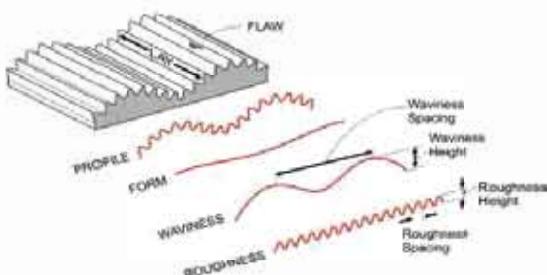

চিত্র নং-৩.৭৯:সারফেস রাফনেসের গঠন কাঠামো

সারফেস ফিনিশের পরিভাষার সম্মত উল্লেখযোগ্য হলো- রাফনেস, রাফনেস উচ্চতা, রাফনেস উইথ, তরঙ্গ, সেপিনিংফিনিশ, মেশিনিংসিষ্টল, সে এবং রে ডিম্বেকশন ইত্যাদি।

সারফেস রাফনেস(Surface Roughness)

অন্তর্বিদ্যি ভলের গঠন কাঠামোর পরিদীপকে সারফেস রাফনেস বলে। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সেপিনিং করার প্রয়োজন পড়ে। কাটিং টুলের গঠনের অন্য সারফেস রাফনেস তৈরী হয়। সারফেস রাফনেসের কিছু পরিভাষা নিচে উল্লেখ করে চিত্রের সাহায্যে দর্খনো হচ্ছে।

১. রাফনেস উচ্চতা (Roughness Height)

একটি তরঙ্গের নিচু তল থেকে উচু তলের উল্লম্ব দৈর্ঘ্যক রাফনেস উচ্চতা বলে।

২. রাফনেস উইথ (Roughness Width) এক তরঙ্গ থেকে পৰ্যবেক্ষণ তরঙ্গের দূরুত্বক রাফনেস উইথ বলে।

৩. তরঙ্গতা (Waviness):

ভলের গঠন কাঠামো তরঙ্গের মতো উচু নীচু হলে তাকে তরঙ্গতা বা ইহুরেজিতে Waviness বলে।


৩.৩৫ সারফেস ফিনিশ এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়া

সেপিনিং ফিনিশ (Machining Finish)


যে সমস্ত অক্ষাংশ ঢালাই, মোড়িং অথবা হোর্জিং করে তৈরি সেগুলো প্রায়শই মেশিনিং করার প্রয়োজন পড়ে। মেশিনের সাহায্য নিয়ে ডিম্প ডিম্প উপায়ে মেশিনিং করে তলের ফিনিশিং করা হয়। কি প্রক্রিয়ায় কোন ধরনের টুলস দ্বারা মেশিনিং করা হবে আর উপায় মেশিনিং ফিনিশ নির্ভর করে।

মেশিনিং সিম্বল (Machining Symbol)

- সারফেস ফিনিশের মূল সিম্বল হিসেবে ৬০° নড়ি কোণ একটি বিশুদ্ধতে বিশৃঙ্খল মূলে অবস্থিত অসম দৈর্ঘ্যের সূচি সরল রেখা দ্বারা বুরানো হয়েছে।

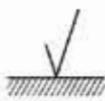

Symbol indicating the surface

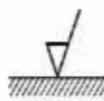

Symbol indicating a surface that requires material removal




Symbol indicating a surface that does not require material removal



Parallel



Across

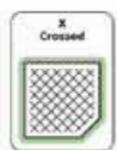

Crossed



Multi-directional

www.GDandTBasics.com



Concentric



Radial



Non-directional

GD&T BASICS

Presented By



চিত্র নং-৩.৮০: সারফেস ফিনিশ

চিত্র নং-৩.৮১: সারফেস ফিনিশ সিম্বল

- মেশিনিং-এ মেট্রিয়াল অপসারণের প্রয়োজন হলে মূল সিম্বলের সাথে একটি বাগ যুক্ত করা হয়।
- মেট্রিয়াল অপসারণের অনুযাতি না থাকলে মূল সিম্বলের সাথে একটি বৃত্ত সংযোজন করা হয়।
- বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সারফেস ফিনিশ এর প্রয়োজন হলে সবচেয়ে আগে একটি অনুভূতিক লাইন যুক্ত করা হয়।

শেপির ভাষ্যিক কাজ

ঞাকটিং ও গ্রাউন্ডিং প্রক্রিয়া বিনামূলকভাবে কোন কাজে সচরাচর ব্যবহৃত কী ধরনের সেফটি ইকুইপমেন্ট ব্যবহারে ব্যবস্থা নিবে তা হকে লিখ (একটি কাজে ব্যবহৃত সেফটি ইকুইপমেন্ট এর নাম উল্লেখ করা হলো)-

ক্রমিক নং	কাজের নাম	ইকুইপমেন্ট এর নাম
১.	লে আটচ	সেফটি স্যু, হান্ড প্রাইস ইল্যান্ডি

জব-১ ড্রইং শীটের লে-আউট এর ব্যবহার করার দক্ষতা অর্জন।

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- কর্মক্ষেত্রের প্রকৃতি অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম চিহ্নিত করা
- লে আউট কাজে ব্যবহৃত টুলস, ইকুইপমেন্ট ও যন্ত্রপাতি সনাক্ত করা
- লে আউট কাজের জন্য টুলস, ইকুইপমেন্ট ও যন্ত্রপাতিসমূহ প্রস্তুত/উপযোগী করা
- আদর্শ ড্রইং শীটের মাপ নির্ণয় ও মার্জিন লাইন অংকন করা

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	অ্যাপ্রন	মাঝারি মাপের	০১টি
২.	সেফটি স্যুজ	শিক্ষার্থীর পা-এর মাপ অনুযায়ী	০১ জোড়া
৩.	মাস্ক	তিন ত্রি বিশিষ্ট	০১টি
৪.	হ্যান্ড গ্লাভস	মাঝারি মাপের	০১ জোড়া
৫.	গল্যাস	শিক্ষার্থীর চোখের মাপ অনুযায়ী	০১সেট

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
•	ড্রইং টেবিল (Drawing Table)	উচ্চতা ০.৩ মিটার বা ৩ ফুট এবং টেবিলের উপরিতল সামনের দিকে ১৫ থেকে ২০ ডিগ্রী কেন্দ্র	০১টি

		চালু	
•	ড্রইং বোর্ড (Drawing Board)	২.৫ ফুটX ২ ফুট	০১টি
•	টি-স্কয়ার (Tea-Square)	সাধারন	০১টি
•	সেটস্কয়ার (Set Square)	সাধারন	০১টি
•	পেন্সিল কম্পাস	সাধারন	০১টি
•	ডিভাইডার	সাধারন	০১টি

(গ) প্রয়োজনীয় মালামাল (Raw Materials)


ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
•	ড্রইং পেপার (Drawing Paper)	২ ফুট X ২ ফুট	০১টি
•	শিরিষ কাগজ (Glass Paper)	সাধারন	০১টি
•	বুমাল (Handkerchief)	সাধারন	০১টি
•	রাবার বা ইরেজার (Erasar)	সাধারন	০১টি
•	পেন্সিল	সাধারন	০১টি
•	শার্পনার	সাধারন	০১টি

(ঘ) কাজের ধারা

- স্টোর হতে ব্যবহৃত সুরক্ষা সরঞ্জাম, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও শাস্ত্রালোচন সংগ্রহ করবো।
- ফ্রানিয়ামে ভালিকা অনুসূতে সুরক্ষার সরঞ্জামাদি পরিধান করবো।



- সে আউট কাজে ব্যবহৃত টুলস, ইন্সুইলেমেন্ট ও যন্ত্রপাতি এর সাথে পরিচিত হবো।

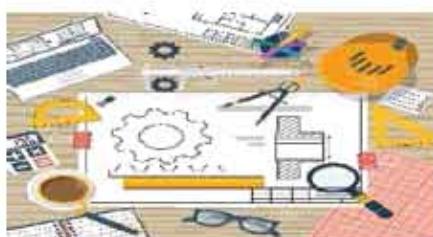


- সে আউট কাজের অন্য টুলস, ইন্সুইলেমেন্ট ও যন্ত্রপাতিসমূহ সনাক্ত করবো।





ফাই বোর্ডে ফাই শীট স্থাপন

- টি-ক্যার বা প্যারালাল বাজের সাথে ফাই শীট এর কিপারা সমাপ্তরাল করবো।
- ফাই বোর্ডের দৈর্ঘ্য বরাবর শীটের লম্বা দিকটি বোর্ডের কিপারার সাথে সমাপ্তরাল করবো।
- বোর্ডের উপর এবং নিচের কিপারার সাথে প্রায় সম দূরত্বে শীটটি স্থাপন করবো।
- টি-ক্যারকে শীটের উপর গেছে পেশাদের কিপারার সাথে সমাপ্তরাল করে বা এক সাইনে নিয়ে আসবো।

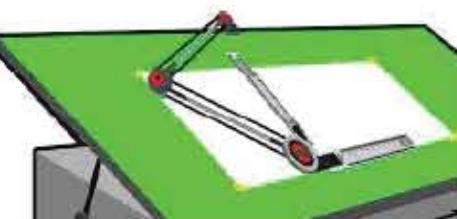

ছাই বোর্ডের পার্শ্ব সমান ও সমানতাম করে ছাই শীট ছাই বোর্ড স্থাপন

- টো-কয়ার স্টক থেকে ২৫-৫০ মিমি. দুরে শীটের বাস প্রাপ্ত স্থাপন করবো।
- ছাই শীট কচটেপ বা যাগনেটিক পাত দিয়ে ছাই বোর্ড আটকাবো।
- পেপারের উপরের দিকে দুই প্রান্তে বোর্ড পিন বা ক্লিপ বা সেলো টেপ অথবা যাগনেটিক পাত দিয়ে আটকাবো। অনুভূলভাবে, পেপারের নিচের দুই প্রাপ্ত আটকালে ছাই টেবিলে সিট স্থাপন কাজ শেষ হবে।
- ছাই শীটের লে-আউট এর ব্যবহার করবো এবং লে আউট কার্য সম্পন্ন করবো।

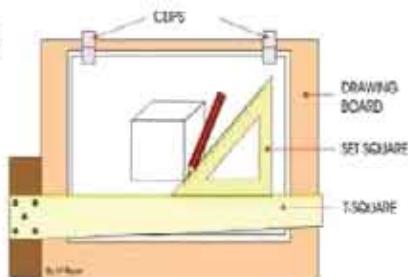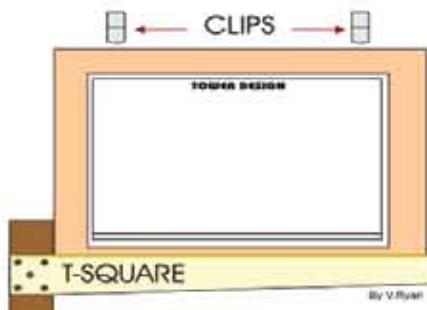

কাজের সতর্কতা :

- সঠিক নিম্নমে স্কেল প্রয়োজনীয় সুযোগ সরবজাম পরিধান করা আবশ্যিক।
- লে আউট ব্যবহার যথাযথ সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।

আচ্ছাদিকণ্ঠ:

বেকানিক্যাল ছাইকাটি ল্যাবে লে-আউট এর ব্যবহার করার দক্ষতা অর্জিত হওয়ের পর নাইজার অনুশীলন করতে হবে।

জব-২ ড্রইং শীটের টাইটেল স্ট্রীপ ও রেকর্ডিং স্ট্রীপ এর ব্যবহার করার দক্ষতা অর্জন

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- কর্মক্ষেত্রের প্রকৃতি অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম চিহ্নিত করা
- লে আউট কাজে ব্যবহৃত টুলস, ইকুইপমেন্ট ও যন্ত্রপাতি সনাক্ত করা
- লে আউট কাজের জন্য টুলস, ইকুইপমেন্ট ও যন্ত্রপাতিসমূহ প্রস্তুত/উপযোগী করা
- ড্রইং শীটের টাইটেল স্ট্রীপ ও রেকর্ডিং স্ট্রীপ অংকন করা

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	অ্যাপ্রন	মাঝারি মাপের	০১টি
২.	সেফটি স্যুজ	শিক্ষার্থীর পা-এর মাপ অনুযায়ী	০১ জোড়া
৩.	মাস্ক	তিন ত্রি বিশিষ্ট	০১টি
৪.	হ্যান্ড প্লাভস	মাঝারি মাপের	০১ জোড়া
৫.	গগলস	শিক্ষার্থীর চোখের মাপ অনুযায়ী	০১সেট

(খ) স্পেসিফিকেশন প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	ড্রইং টেবিল (Drawing Table)	উচ্চতা ০.৩ মিটার বা ৩ ফুট এবং টেবিলের উপরিতল সামনের দিকে ১৫ থেকে ২০ ডিগ্রী কেন্দ্র ঢালু	০১টি
২.	ড্রইং বোর্ড (Drawing Board)	২.৫ ফুট ঢ ২ ফুট	০১টি
৩.	টি-স্ক্যার (Tea-Square)	সাধারণ	০১টি

৪.	সেট ক্যার (Set Square)	সাধারণ	০১টি
৫.	পেলিল কম্পাস	সাধারণ	০১টি
৬.	ডিভাইডার	সাধারণ	০১টি

(গ) প্রয়োজনীয় মালামাল (Raw Materials)

ক্রম	নাম	প্রেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	ফাইর পেপার (Drawing Paper)	২ ফুট X ২ ফুট	০১টি
২.	শিলিয় কাগজ (Glass Paper)	সাধারণ	০১টি
৩.	হান্দকেরচীফ (Handkerchief)	সাধারণ	০১টি
৪.	আবার (Erasar)	সাধারণ	০১টি
৫.	পেলিল	সাধারণ	০১টি
৬.	শার্পেনার	সাধারণ	০১টি

(ঘ) কাজের ধোরা

- স্টোর হতে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল সংগ্রহ
- ব্যানিয়ারে তালিকা অনুসারে সুরক্ষা সরঞ্জামাদি পরিধান করবো।




- সে আউট কাজে ব্যবহৃত টুলস, ইকুইপমেন্ট ও যন্ত্রপাতি এর সাথে পরিচিত হবো।

- লে আউট কাজের জন্য টুলস, ইকুইপমেন্ট ও যত্নশাস্তিসমূহ সনাক্ত করবো।




ড্রাইং বোর্ডে ড্রাইং শীট স্থাপন



- টি-ক্লয়ার বা প্যারালাল বারের সাথে ড্রাইং শীট এর কিখারা সমান্তরাল করবো।
- ড্রাইং বোর্ডের বৈর্য বজাবর শীটের কিখা দিকটি বোর্ডের কিখারা সাথে সমান্তরাল রাখবো।
- বোর্ডের উপর এবং নিচের কিখারার সাথে প্রান্ত সম দূরত্বে শীটটি স্থাপন করবো।
- টি-ক্লয়ারকে শীটের উপর রেখে পেশারের কিখারার সাথে সমান্তরাল করে বা এক সাইনে নিয়ে অসবো।

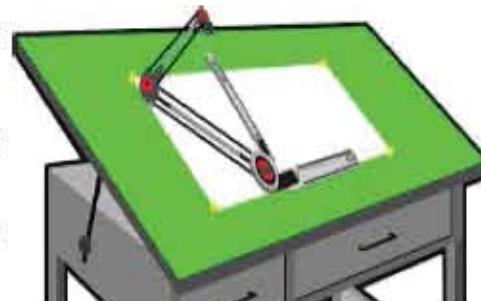

ড্রাইং বোর্ডের পার্শ্ব সমান ও সমান্তরাল করে ড্রাইং শীট ড্রাইং বোর্ডে স্থাপন

- টি-ক্লয়ার স্টক থেকে ২৫-৩০ মিমি. দূরে শীটের বাম প্রান্ত স্থাপন করবো।
- ড্রাইং শীট কচটেশ বা স্যাগনেটিক পাত দিয়ে ড্রাইং বোর্ডে আটকাবো।
- পেশারের উপরের দিকে দুই প্রান্তে বোর্ড পিন বা ক্লিপ বা সেলো টেশ অথবা স্যাগনেটিক পাত দিয়ে আটকাবো। অনুরূপভাবে, পেশারের নিচের দুই প্রান্ত আটকালে ড্রাইং টেবিলে সিট স্থাপন কাজ শেষ হবে।
- ড্রাইং শীটের সে-আউট এর ব্যবহার করবো।
- ড্রাইং শীটের টাইটেল স্টীপ ও রেকর্ডিং স্টীপ কার্য সম্পন্ন করবো।

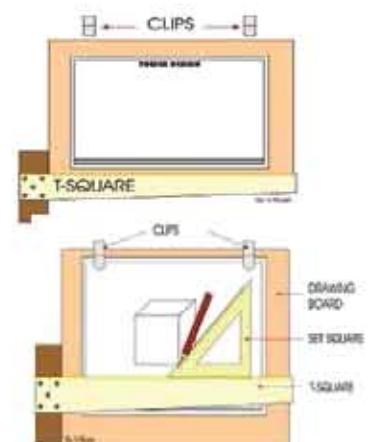

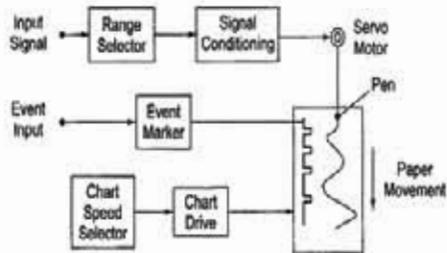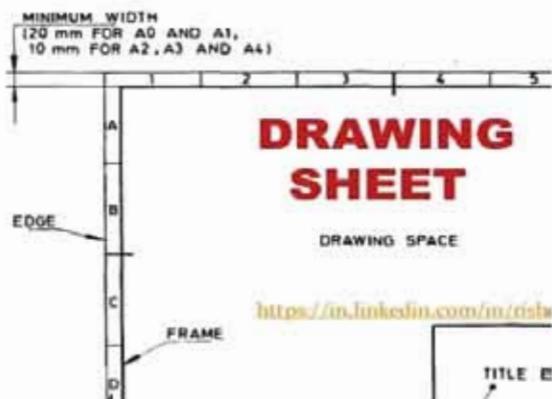

কার্ডের সতর্কতা :

- সঠিক নিয়মে সকল প্রয়োজনীয় সূরক্ষা সরঞ্জাম পরিধান করা আবশ্যিক।
- লে আউট ব্রেক্সারি ব্যায়থ সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।

আচার্যত্বিকলন:

ফাইল সীটের টাইটেল স্ট্রাইপ ও রেকর্ডিং স্ট্রাইপ এর ব্যবহার করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব-৩ ড্রইং করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকার রেখা অংকনের দক্ষতা অর্জন।

পারদর্শিতার মানদণ্ড:

- কর্মক্ষেত্রের প্রকৃতি অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম চিহ্নিত করা
- লে আউট কাজে ব্যবহৃত টুলস, ইকুইপমেন্ট ও যন্ত্রপাতি সনাক্ত করা
- লে আউট কাজের জন্য টুলস, ইকুইপমেন্ট ও যন্ত্রপাতিসমূহ প্রস্তুত/উপযোগী করা
- টেকনিক্যাল ড্রইং এ ব্যবহৃত বিভিন্ন লাইন অংকন করা

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
৬.	অ্যাপ্রন	মাঝারি মাপের	০১টি
৭.	সেফটি স্যুজ	শিক্ষার্থীর পা-এর মাপ অনুযায়ী	০১ জোড়া
৮.	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
৯.	হ্যান্ড গ্লাভস	মাঝারি মাপের	০১ জোড়া
১০	গ্লাস	শিক্ষার্থীর চোখের মাপ অনুযায়ী	০১সেট

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
•	ড্রইং টেবিল (Drawing Table)	উচ্চতা ০.৩ মিটার বা ৩ ফুট এবং টেবিলের উপরিতল সামনের দিকে ১৫	০১টি
•	ড্রইং বোর্ড (Drawing Board)	২.৫ ফুট X ২ ফুট	০১টি
•	টি-স্কয়ার (Tea-Square)	সাধারণ	০১টি
•	সেট স্কয়ার (Set Square)	সাধারণ	০১টি
•	পেন্সিল কম্পাস	সাধারণ	০১টি
•	ডিভাইডার	সাধারণ	০১টি

(গ) প্রয়োজনীয় মালামাল (Raw Materials)


ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	ড্রাইং পেপার (Drawing Paper)	২ মুট X ২ মুট	০১টি
২	শিরিষ কাপড় (Glass Paper)	সাধারণ	০১টি
৩	বুমাল (Handkerchief)	সাধারণ	০১টি
৪	রাবার বা ইরেজার (Erasar)	সাধারণ	০১টি
৫	পেলিস	সাধারণ	০১টি
৬	শার্পেনেলাস	সাধারণ	০১টি

(ঘ) কাজের ধারা

- স্টোর হতে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল সংগ্রহ করবো।
- যথানিয়মে ভালিকা অনুসারে
সুরক্ষা সরঞ্জামাদি পরিধান করবো।



লে আউট কাজে উচ্চত টুলস, ইকুইপমেন্ট ও
যন্ত্রপাতি এর সাথে পরিচিত হবো।

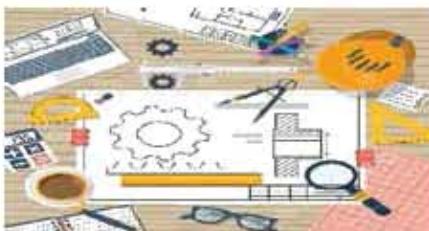


- লে আউট কাজের জন্য টুলস, ইকুইপমেন্ট ও
যন্ত্রপাতিসমূহ সনাক্ত করবো।







ফাইর বোর্ডে ফাইর শীট স্থাপন

- টি-ক্লিয়ার বা গ্যারেলাল বারের সাথে ফাইর শীট এর কিনারা সমানুরাল করবো।
- ফাইর বোর্ডের দৈর্ঘ্য বরাবর শীটের অধী সিকটি বোর্ডের কিনারার সাথে সমানুরাল করবো।
- বোর্ডের উপর এবং নিচের কিনারার সাথে প্রায় সম দূরত্বে শীটটি স্থাপন করবো।
- টি-ক্লিয়ারকে শীটের উপর জেডে পেগারের কিনারার সাথে সমানুরাল করে বা এক সাইনে নিয়ে আসবো।

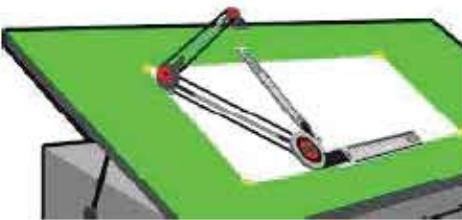

ফাইর বোর্ডের পার্শ্ব স্বাম ও সমানুরাল করে ফাইর শীট ফাইর বোর্ডে স্থাপন

- টি-ক্লিয়ার স্টক থেকে ২৫-৩০ মিমি. দূরে শীটের বাম প্রান্ত স্থাপন করবো।
- ফাইর শীট কচটেপ বা ম্যাগনেটিক পাত দিয়ে ফাইর বোর্ডে আটকাবো।
- পেগারের উপরের দিকে দুই পাই বোর্ড লিন বা ক্লিপ বা সেলো টেপ অথবা ম্যাগনেটিক পাত দিয়ে আটকাবো। অনুরূপভাবে, পেগারের নিচের দুই প্রান্ত আটকালে ফাইর টেবিলে সিট স্থাপন কাজ শেষ হবে।
- ফাইর শীটের দে-আটেট এর ব্যবহার করবো।
- ফাইর করার উক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার রেখা অঙ্কন করবো।

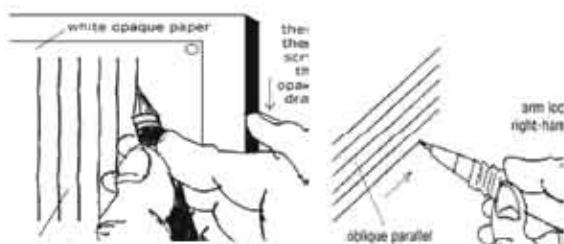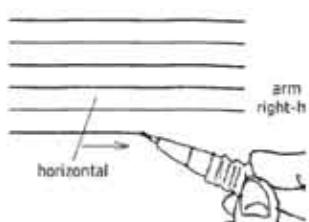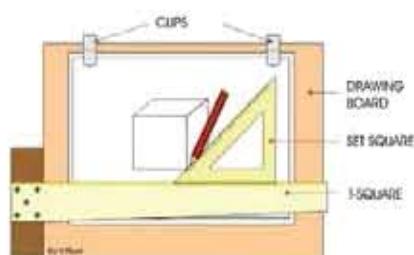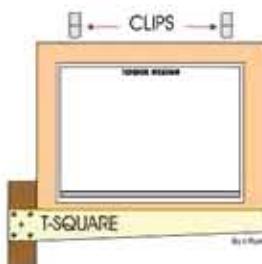

কাজের সতর্কতা :

- সঠিক নিয়মে সকল প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সরঞ্জাম পরিধান করা আবশ্যিক।
- লে আউট যন্ত্রপাতি যথাযথ সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।

আঘাতপ্রতিফলন

ড্রইং করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকার রেখা অংকনের দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব-৪ ড্রইং এর মধ্যে অক্ষর ও সংখ্যা লেখার দক্ষতা অর্জন।

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- কর্মক্ষেত্রের প্রকৃতি অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম চিহ্নিত করা
- লে আউট কাজে ব্যবহৃত টুলস, ইকুইপমেন্ট ও যন্ত্রপাতি সনাক্ত করা
- লে আউট কাজের জন্য টুলস, ইকুইপমেন্ট ও যন্ত্রপাতিসমূহ প্রস্তুত/উপযোগী করা
- বিভিন্ন স্ট্রাকে অক্ষর ও সংখ্যা লিখা

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	অ্যাপ্রন	মাঝারি মাপের	০১টি
২	সেফটি সুজ	শিক্ষার্থীর পা-এর মাপ অনুযায়ী	০১ জোড়া
৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
৪	হ্যান্ড গ্লাভস	মাঝারি মাপের	০১ জোড়া
৫	গগলস	শিক্ষার্থীর চোখের মাপ অনুযায়ী	০১সেট

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
●	ড্রাইং টেবিল (Drawing Table)	উচ্চতা ০.৩ মিটার বা ৩ ফুট এবং টেবিলের উপরিতল সামনের দিকে ১৫ থেকে ২০ ডিগ্রী কেন্দ্র ঢালু	০১টি
●	ড্রাইং বোর্ড (Drawing Board)	২.৫ ফুট X ২ ফুট	০১টি
●	টি-স্কয়ার (Tea-Square)	সাধারণ	০১টি
●	সেট স্কয়ার (Set Square)	সাধারণ	০১টি
●	পেন্সিল কম্পাস	সাধারণ	০১টি
●	ডিভাইডার	সাধারণ	০১টি

(M) প্রয়োজনীয় মালামাল (Raw Materials)

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
●	ড্রাইং পেপার (Drawing Paper)	২ ফুট X ২ ফুট	০১টি
●	শিরিষ কাগজ (Glass Paper)	সাধারণ	০১টি
●	রুমাল (Handkerchief)	সাধারণ	০১টি
●	রাবার বা ইরেজার (Erasar)	সাধারণ	০১টি
●	পেন্সিল	সাধারণ	০১টি
●	শার্পেনার	সাধারণ	০১টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
●	ড্রাইং টেবিল (Drawing Table)	উচ্চতা ০.৩ মিটার বা ৩ ফুট এবং টেবিলের উপরিতল সামনের দিকে ১৫ থেকে ২০ ডিগ্রী কেন্দ্র ঢালু	০১টি
●	ড্রাইং বোর্ড (Drawing Board)	২.৫ ফুট X ২ ফুট	০১টি
●	টি-স্ক্যার (Tea-Square)	সাধারণ	০১টি
●	সেট স্ক্যার (Set Square)	সাধারণ	০১টি
●	পেন্সিল কম্পাস	সাধারণ	০১টি
●	ডিভাইডার	সাধারণ	০১টি

(M) প্রয়োজনীয় মালামাল (Raw Materials)

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
●	ড্রাইং পেপার (Drawing Paper)	২ ফুট X ২ ফুট	০১টি
●	শিরিষ কাগজ (Glass Paper)	সাধারণ	০১টি
●	রুমাল (Handkerchief)	সাধারণ	০১টি
●	রাবার বা ইরেজার (Erasar)	সাধারণ	০১টি
●	পেন্সিল	সাধারণ	০১টি
●	শার্পেনার	সাধারণ	০১টি


(ব) কাজের ধোরা

- স্টোর হতে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সালামাল সংগ্রহ করবো।
- অধ্যানিয়মে ভালিকা অনুসারে সুরক্ষা সরঞ্জামাদি পরিধান করবো।




লে আউট কাজে ব্যবহৃত টুলস, ইকুইপমেন্ট ও
যন্ত্রপাতি এর সাথে পরিচিত হওয়া

- লে আউট কাজের অন্য টুলস, ইকুইপমেন্ট ও
যন্ত্রপাতিসমূহ সনাক্ত করবো।

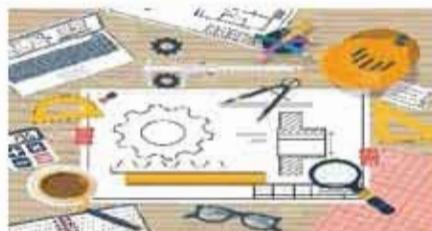


ড্রাই বোর্ডে ড্রাই শীট স্থাপন

- টি-ক্লার বা প্যারালাল বারের সাথে ড্রাই শীট এর
কিনারা সমান্তরাল করবো।
- টি-ক্লার বা প্যারালাল বারের সাথে ড্রাই শীট এর
কিনারা সমান্তরাল করবো।
- বোর্ডের উপর এবং নিচের কিনারার সাথে প্রায় সম দূরত্বে শীটটি স্থাপন করবো।
- টি-ক্লারকে শীটের উপর বেতে পেপারের কিনারার সাথে সমান্তরাল করে বা এক লাইনে নিয়ে আসা।




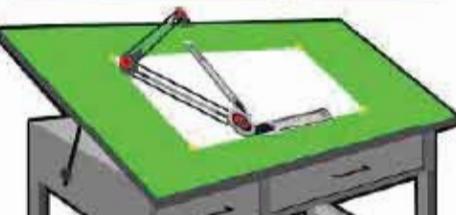


ফ্লাই বোর্ডের পার্শ্ব সমান ও সমান্তরাল করে ফ্লাই শীট ফ্লাই বোর্ডে স্থাপন

- টি-কলার স্টক থেকে ২৫-৩০ মিমি. দূরে শীটের বাম পার্শ্ব স্থাপন করবো।
- ফ্লাই শীট অচলেশ বা ম্যাগনেটিক পাত দিয়ে ফ্লাই বোর্ডে আটকাবো।
- পেশাদের উপরের দিকে দুই পার্শ্বে বোর্ড শিল বা টিপ বা সেলো টেল অথবা ম্যাগনেটিক পাত দিয়ে আটকাবো। অনুরূপভাবে, পেশাদের নিচের দুই পার্শ্ব আটকালে ফ্লাই টেবিলে সিট স্থাপন কাজ শেষ হবে।
- ফ্লাই শীটের সে-আউট এর ব্যবহার করবো।

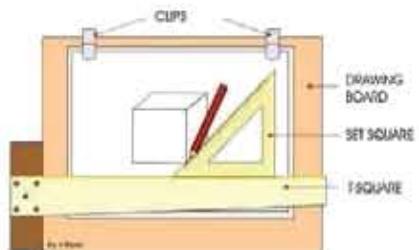

- অক্ষর ও সংখ্যা সেখার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকার রেখা ঘর অংকন করবো।

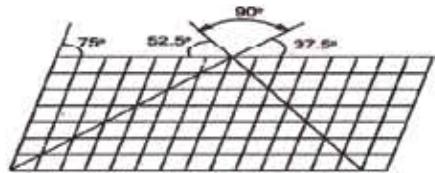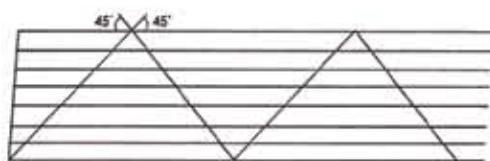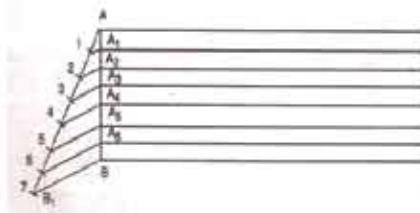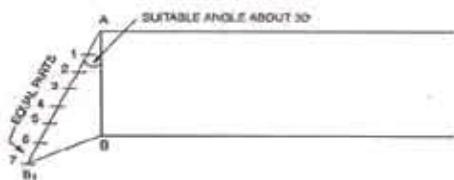

- অক্ষর ও সংখ্যা সেখার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকার অক্ষর ও সংখ্যা অংকন করবো।

কাজের সর্তসমূহ :

- সঠিক নিয়মে সকল প্রয়োজনীয় সূরক্ষা সন্তোষ পরিধান করা আবশ্যিক।
- সে আটট যন্ত্রপাণি ব্যবহার সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।

(Ratio of 7:4)

ABCDEF
JKLMNOP
QRSTUVWXYZ
1234567890

Double Stroke Vertical Gothic LETTERING

ABCDEFGHI
JKLMNOPQRS
TUVWXYZ

ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
123456789

আবাসিকলন:

ফাইর ক্রান্ত উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকার রেখা অংকনের দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

অন্তর্ভুক্ত অংকন ক্রান্ত দক্ষতা অর্জন।**পারদর্শিতার আনন্দত**

- কর্মক্ষেত্রের প্রযুক্তি অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম চিহ্নিত করা
- লে আউট কাজে ব্যবহৃত টুলস, ইকুইপমেন্ট ও যন্ত্রগান্তি সনাত্ত করা
- লে আউট কাজের জন্য টুলস, ইকুইপমেন্ট ও যন্ত্রগান্তি সনাত্ত করা
- বচ্ছুজ অংকন করা

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম	নাম	প্রেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	অ্যাপ্লন	মার্কারি সাপের	০১টি
২	সেক্ট স্যুজ	শিক্ষার্থীর পা-এর মাপ অনুযায়ী	০১ জোড়া
৩	বাক	ভিন ভর বিলিট	০১টি
৪	হ্যান্ড প্লাইস	মার্কারি সাপের	০১ জোড়া
৫	গলস	শিক্ষার্থীর চোখের মাপ অনুযায়ী	০১সেট

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
●	ড্রইং টেবিল (Drawing Table)	উচ্চতা ০.৩ মিটার বা ৩ ফুট এবং টেবিলের উপরিতল সামনের দিকে ১৫ থেকে ২০ ডিগ্রী কেন্দ্র ঢালু	০১টি
●	ড্রইং বোর্ড (Drawing Board)	২.৫ ফুট X ২.৫ ফুট	০১টি
●	টি-স্কয়ার (Tea-Square)	সাধারণ	০১টি
●	সেট স্কয়ার (Set Square)	সাধারণ	০১টি
●	পেন্সিল কম্পাস	সাধারণ	০১টি
●	ডিভাইডার	সাধারণ	০১টি

(গ) প্রয়োজনীয় মালামাল (Raw Materials)


ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
●	ড্রইং পেপার (Drawing Paper)	২ ফুট X ২ ফুট	০১টি
●	শিরিষ কাগজ (Glass Paper)	সাধারণ	০১টি
●	বুমাল (Handkerchief)	সাধারণ	০১টি
●	রাবার বা ইরেজার (Erasar)	সাধারণ	০১টি
●	পেন্সিল	সাধারণ	০১টি
●	শার্পেনার	সাধারণ	০১টি

(ঘ) কাজের ধারা

- স্টোর হতে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, প্রয়োজনীয় ব্যপাতি ও মালামাল সংগ্রহ করবো।
- ব্যথানিয়ন্ত্রণ তালিকা অনুসরে সুরক্ষাবাদি পরিধান করবো।



- লে আউট কাজে ব্যবহৃত টুলস, ইকুইপমেন্ট ও ব্যপাতি এর সাথে পরিচিত হবো।

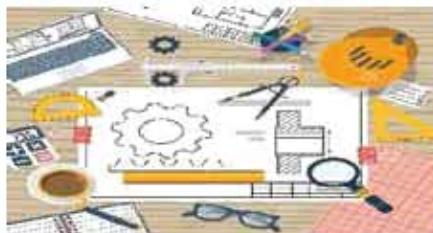


- লে আউট কাজের জন্য টুলস, ইকুইপমেন্ট ও ব্যপাতিসমূহ সনাত্ত করবো।






ফাই বোর্ডে ফাই শীট স্থাপন

- টি-ক্লায়ার বা প্যারালাল বারের সাথে ফাই শীট এর কিনারা সমান্তরাল করবো।
- ফাই বোর্ডের দৈর্ঘ্য বরাবর শীটের সদা দিকটি বোর্ডের কিনারার সাথে সমান্তরাল রাখবো।
- বোর্ডের উপর এবং নিচের কিনারার সাথে ঢাক সম দূরত্বে শীটটি স্থাপন করবো।
- টি-ক্লায়ারকে শীটের উপর দেখে লেপারের কিনারার সাথে সমান্তরাল করে বা এক লাইনে নিয়ে আসবো।

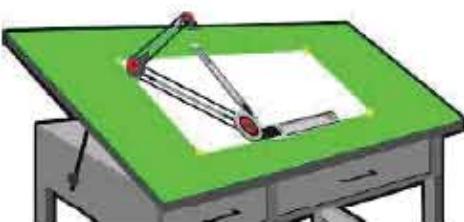


ডাইএ বোর্ডের পার্থি সমান ও সমানুরাশ করে ডাইএ সীট ডাইএ বোর্ড স্থাপন

- টী-ক্লিপ স্টক থেকে ২৫-৩০ মিমি, দূরে সীটের বাই প্রাণ্ত স্থাপন করবো।
- ডাইএ সীট ছাচটেপ বা ম্যাগনেটিক পাত্র দিয়ে ডাইএ বোর্ড আটকাবো।
- শেপারের উপরের দিকে দুই প্রাণ্তে বোর্ড পিন বা ক্লিপ বা সেলো টেপ
অথবা ম্যাগনেটিক পাত্র দিয়ে আটকাবো। অনুবৃপ্তভাবে, শেপারের নিচের দুই প্রাণ্ত আটকালে ডাইএ
টেবিলে সিট স্থাপন কাজ শেষ হবে।
- ডাইএ সীটের সে-আউট এর ব্যবহার করবো।

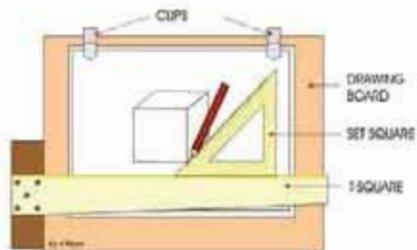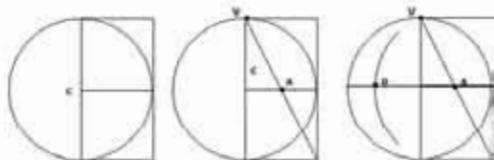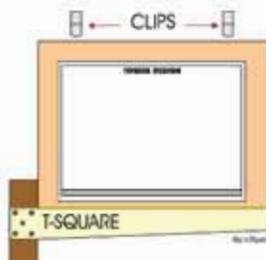

- প্রয়োজনীয় খালি অনুসরণ করে বহুভুজ অংকন করবো।

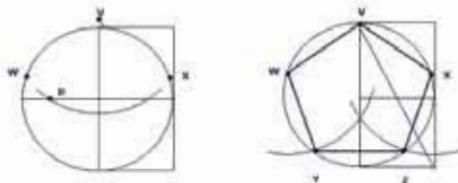

কাজের সত্ত্বকতা :

- সঠিক নির্মাণ সকল প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সরঞ্জাম পরিধান করা আবশ্যিক।
- সে-আউট যন্ত্রণাত্ম ঘোষায় সত্ত্বকতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।

অগ্রগতিকলন:

বহুভুজ অংকনের দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব-৬ ড্রইং এর প্রতীক, পরিমাপ ও সারফেস ফিনিস দেওয়ার দক্ষতা অর্জন।

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- কর্মক্ষেত্রের প্রকৃতি অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম চিহ্নিত করা
- লে আউট কাজে ব্যবহৃত টুলস, ইকুইপমেন্ট ও যন্ত্রপাতি সনাক্ত করা
- লে আউট কাজের জন্য টুলস, ইকুইপমেন্ট ও যন্ত্রপাতিসমূহ প্রস্তুত/উপযোগী করা
- ড্রইং এর প্রতীক, পরিমাপ ও সারফেস ফিনিস অংকন করা।

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	অ্যাপ্রন	মাঝারি মাপের	০১টি
২	সেফটি স্যুজ	শিক্ষার্থীর পা-এর মাপ অনুযায়ী	০১ জোড়া
৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
৪	হ্যান্ড গ্লাভস	মাঝারি মাপের	০১ জোড়া
৫	গগলস	শিক্ষার্থীর চোখের মাপ অনুযায়ী	০১ সেট

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
●	ড্রইং টেবিল (Drawing Table)	উচ্চতা ০.৩ মিটার বা ৩ ফুট এবং টেবিলের উপরিতল সামনের দিকে ১৫ থেকে ২০ ডিগ্রী কেন্দ্র ঢালু	০১টি
●	ড্রইং বোর্ড (Drawing Board)	২.৫ ফুট X ২.৫ ফুট	০১টি

●	টি-স্কয়ার (Tea-Square)	সাধারন	০১টি
●	সেট স্কয়ার (Set Square)	সাধারন	০১টি
●	পেন্সিল কম্পাস	সাধারন	০১টি
●	ডিভাইডার	সাধারন	০১টি

(গ) প্রয়োজনীয় মালামাল (Raw Materials)


ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
●	ড্রইং পেপার (Drawing Paper)	২ ফুট X ২ ফুট	০১টি
●	শিরিষ কাগজ (Glass Paper)	সাধারন	০১টি
●	রুমাল (Handkerchief)	সাধারন	০১টি
●	রাবার বা ইরেজার (Erasar)	সাধারন	০১টি
●	পেন্সিল	সাধারন	০১টি
●	শার্পেনার	সাধারন	০১টি

(ঘ) কাজের ধারা

- স্টোর হতে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল সংগ্রহ করো।
- যথানিয়মে তালিকা অনুসারে সুরক্ষা সরঞ্জামাদি পরিধান করো।




- সে আউট কাজে ব্যবহৃত টুলস, ইকুইপমেন্ট ও যন্ত্রগাণি এবং সাথে পরিচিত হবো।
- সে আউট কাজের অন্য টুলস, ইকুইপমেন্ট ও যন্ত্রগাণি সমূহ সনাক্ত করবো।
-

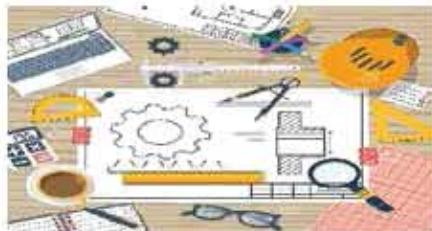


ডাইএ বোর্ডে ডাইএ শীট স্থাপন


- টি-ক্রান্ত বা প্যারালাল বাইরের সাথে ডাইএ শীট এবং কিলারা সমাপ্তরাল করবো।
- ডাইএ বোর্ডের দৈর্ঘ্য বরাবর শীটের অধী নিকট বোর্ডের কিলারাল সাথে সমাপ্তরাল করবো।
- বোর্ডের উপর এবং নিচের কিলারার সাথে প্রাঙ্গ সম দূরত্বে শীটটি স্থাপন করবো।
- টি-ক্রান্তকে শীটের উপর থেকে পেপারের কিলারার সাথে সমাপ্তরাল করে বা এক লাইনে নিম্নে আসবো।

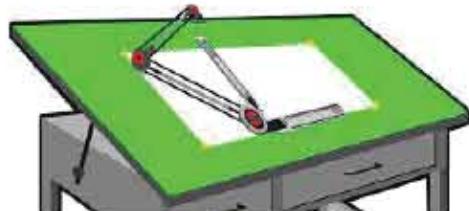

ডাইএ বোর্ডের পার্শ্ব সমাপ্ত ও সমাপ্তরাল করে ডাইএ শীট ডাইএ বোর্ডে স্থাপন

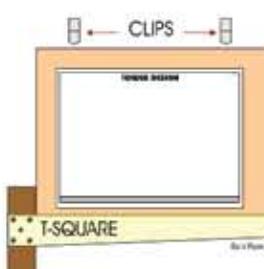

- টা-কয়ার প্টক থেকে ২৫-৩০ মিমি. দূরে শীটের বাই থাষ স্থাপন করবো।
- ফাইঁ শীট কচটেগ বা ম্যাগনেটিক পাত দিয়ে ফাইঁ বোর্ড
- শেগারের উপরের দিকে দুই থাষে বোর্ড লিন বা ক্লিপ বা সেলো টেল অথবা ম্যাগনেটিক পাত দিয়ে আটকাবো। অনুমুপভাবে, শেগারের নিচের দুই থাষ আটকালে ফাইঁ ঠিবিলে সিট স্থাপন কাজ শেষ হবে।
- ফাইঁ শীটের সে-আউট এর ব্যবহার করবো।

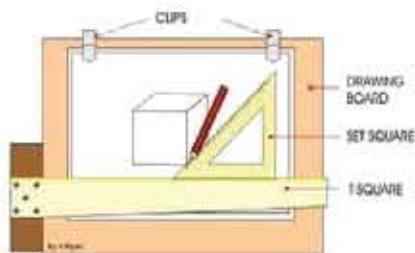

- ফাইঁ এর প্রতীক, পরিমাপ ও সারফেস ফিনিশ অংকন করবো।

Left Open Indicates any Production Method Other Than Machining



Diameter	\odot	Counterbore	$\square\!\!\!/$
Spherical Diameter	$S\odot$	Countersink	\checkmark
Radius	R	Depth	T
Spherical Radius	SR	Reference	()
Conical Taper	\Rightarrow	Not To Scale	—
Square	\square	Slope	\triangle
Feature Repetition	2x	Arc Length	---

কাজের সর্তকতা :

- সঠিক নিয়মে সকল প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সরঞ্জাম পরিধান করা আবশ্যিক।
- সে-আউট ঘঞ্চপাতি ব্যায়থ সর্তকতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।

অন্তর্ভুক্তিকলন:

ফাইঁ এর প্রতীক, পরিমাপ ও সারফেস ফিনিশ অংকনের দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

প্রশ্নমালা-৩

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. লে-আউট পদ্ধতি কী ?
২. লেটারিং কাকে বলে ?
৩. স্কেল কোন কাজে ব্যবহৃত হয়?
৪. আর এফ বলতে কী বোায়?
৫. মার্জিন লাইন কী ?
৬. টাইটেল রেক কোথায় থাকে?
৭. সারফসে ফনিশি কী ?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. লেটারিং বলতে কী বোায়?
২. ড্রইং শীটের বিভিন্ন প্রকার সাইজ উল্লেখ কর।
৩. স্কেল কত প্রকার ও কী কী?
৪. ফ্রি হ্যান্ড স্কেচ কাকে বলে?
৫. কোণ ও বৃত্তের পরিমাপ দেখাও
৬. মার্জিন, বর্ডার লাইন, টাইটেল রেক-এর সচিত্র বর্ণনা দাও।
৭. ড্রইং পেপার লে-আউট পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৮. ড্রইং স্কেল বাছাই-এর শর্তগুলো উল্লেখ কর।
৯. ড্রইং-এ ব্যবহৃত রেখার একটি তালিকা তৈরি কর।
১০. ফ্রি হ্যান্ড স্কেচ - এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বিভিন্ন প্রকার রেখার বৈশিষ্ট্য কর।
২. রেখার ব্যবহারিক ক্ষেত্রগুলো উল্লেখ কর।
৩. গ্রাফ অংকন করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৪. সিঙ্গেল স্ট্রোক ও ডাবল স্ট্রোক লেটারিং বলতে কী বোায়?
৫. লেটারিং এ চওড়া ও উচ্চতার অনুপাত উল্লেখ কর।
৬. দুইটি লাইন ও দুইটি শব্দের গ্যাপগুলো উল্লেখ কর।
৭. ৫:৪ অনুপাতে ইংরেজী অক্ষর ও সংখ্যাগুলো লেখ।


৮. ৭:৪ অনুপাতে ইংরেজী অক্ষর ও সংখ্যাগুলো লেখ।
৯. ৬:৬ অনুপাতে একটানে হেলানোভাবে ইংরেজী অক্ষর ও সংখ্যাগুলোর অক্ষর লেখ।

ব্লক বা ডাবল স্ট্রোক অক্ষর লিখন পদ্ধতিতে ৫:৪ এবং ৭:৪ অনুপাতের অক্ষর ব্যবহার করে নিচের উল্লেখিত বাক্যগুলি লিখ। THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG” “ENGINEERING EDUCATION” “DESIGN AND DRAWING”

চতুর্থ অধ্যায়

পারফর্ম প্রজেকশন ফাইর অ্যান্ড ড্রাফটিং

Perform Projection Drawing and Drafting

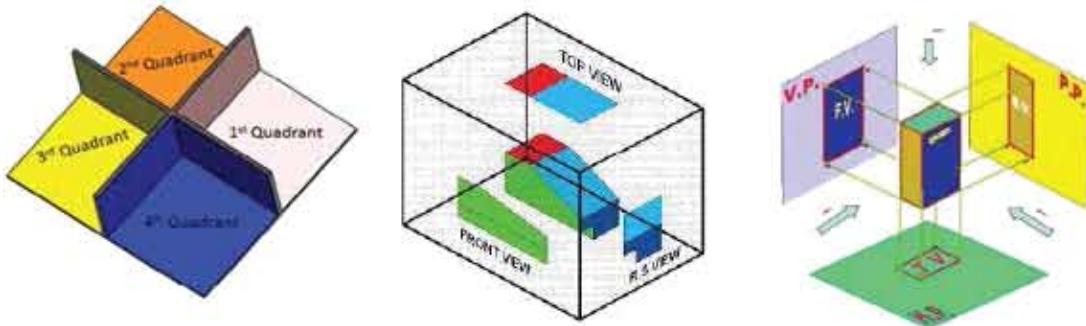

মুক্তি (Introduction)

ফাইর পেশার, টেক্সিং পেশার বা এই আভ্যন্তর কোন ভালে বস্তুর যে কোন ধরনের উপস্থাপন তা অংকনের মাধ্যমেই হোক বা কটোপ্রাক্তির মাধ্যমে হোক, আসলে এটি বস্তুর প্রজেকশনের ফল। বস্তু থেকে আপত্তি গ্রহণ্তুলো একটি তলের উপর আপত্তিত হয়ে বস্তুর প্রতিকৃতি তৈরি করে। ওয়ার্কিং ফাইর এর অন্য মাল্টি ভিউ ফাইর এর প্রয়োজন হয়। মাল্টি ভিউ ফাইর অর্থগ্রাফিক প্রজেকশনের মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব।

সুতরাং, প্রজেকশন ফাইরকে ইঞ্জিনিয়ারিং ফাইর এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এ অধ্যায়ে প্রজেকশন ফাইর, প্রজেকশন ফাইর এর প্রকারভেদ, আইসোমেট্রিক প্রজেকশন, অবলিক প্রজেকশন, অর্থগ্রাফিক প্রজেকশন বিষয়ে আলোকপাত্র করা হবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-


১. (OSH) অনুসরণ করতে পারবো।
 ২. অর্থগ্রাফিক প্রোজেকশন ফাইর করতে পারবো।
 ৩. আইসোমেট্রিক প্রোজেকশন ফাইর করতে পারবো।
 ৪. অবলিক প্রোজেকশন ফাইর করতে পারবো।
 ৫. টুলস ও সরঞ্জামাদি পরিকার এবং যথায্যানে সংরক্ষণ করতে পারবো।
- উপর্যুক্ত শিখনকলা অর্জনের দক্ষে এই অধ্যায়ে আমরা পীচাটি অব সম্পর্ক করবো। এ জবের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ড্রাফটিং কাজেও এই নীতি অনুসরণ পূর্বক অর্থগ্রাফিক প্রোজেকশন, আইসোমেট্রিক প্রোজেকশন, অবলিক প্রোজেকশন এবং টুলস ও সরঞ্জামাদি পরিকার এবং যথায্যানে সংরক্ষণে দক্ষতা অর্জন করবো। অবগুলো সম্পর্ক করার পূর্বে প্রথমেই প্রয়োজনীয় ভাবিক বিষয় সম্বৃহ জানবো।

১ তল ও কোণাঙ্কন (Surface & Quadrant)

তল: সাধারণ আর্থে তল হলো দৃশ্যমান বস্তুর সবচেয়ে উপরিভাগ বা বহিঃস্মৃত। এটি বস্তুর সেই ভাগ বা এলাকা বা একজন পর্যবেক্ষক তাম দৃষ্টিশক্তি এবং স্ল্যার্স অনুভূতি দ্বারা সর্বপ্রথম উপরের ক্ষমতে পাওয়া অন্যভাবে বলা যায়, তল হলো কোনো বস্তুর সেই অংশ বা ভাগ যা অন্য কোনো বস্তুর সাথে প্রথম স্ল্যার্স হয়ে জিনিসের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ আছে কিন্তু বেধ বা উচ্চতা নেই তাকে তল বলে। সাধারণত কোনো বস্তুর উপরিভাগকে তল বলা হয়। ঘনবস্তুর তল বি-মাত্রিক হয়। ঘনবস্তুর এক কিংবা একাধিক উপরিভাগ বা পৃষ্ঠা রয়েছে। প্রতিটি ঘনবস্তুর উপরিভাগকেই ঘনবস্তুর তল বলে।


আকৃতির ডিগিটে তলকে সাধারণভাবে সুই ভাগ করা যায়; তা হলো –
চিত্র নং ৪.২:তল

- * সমতল
- * বক্রতল
- *

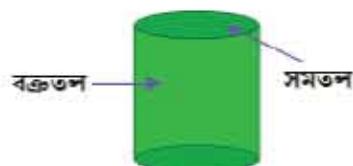

সমতল:

কোনো তলে একটি সরলরেখা আকা হলে সরলরেখার প্রতিটি বিন্দু যদি ঐ তলে অবস্থিত হয়, তবে সেই তলকে সমতল বলে। সাধারণভাবে, যে হিমাত্রিক তল সমান (flat) বা উচু-নিচু নয় এমন তল উভয় দিকে অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত তাকে সমতল বলে। ঘনবস্তুটির সব তলই কিন্তু সমতল।

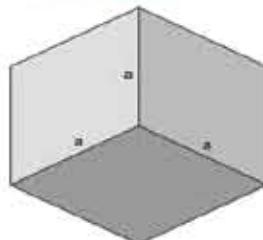


চিত্র:তল

বক্রতল

যে তল কোণাগাঁও উচু আবার কোণাগাঁও নিচু তাকে বক্রতল বলে।

কোণাঙ্কন:

হিমাত্রিক কার্ডিনেল ব্যবস্থার অক দুটি কোন সমতলকে বে চারটি অসীম অঙ্কলে বিভক্ত করে সেই চারটি অঙ্কলের প্রতিটিই এক একটি কোণাঙ্কন দ্বারানে প্রতিটি কোণাঙ্কন দুটি অর্ধ-অক দ্বারা সীমাবদ্ধ। চতুর্ভাগগুলোকে উভয়-পূর্ব বা উভয়ের ভান্দিক থেকে শুরু করে বজির কৌটার বিলৱাতে প্রথম থেকে চতুর্থ ক্রমে চিহ্নিত করা হয় এবং ১ম চতুর্ভাগ, ২য় চতুর্ভাগ... ৪র্থ চতুর্ভাগ মুলে আকা হয়। চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে সচলাচর ক্রোমান সংখ্যা ব্যবহার করা হয়, তবে সেটা বাধ্যতামূলক নয়। উপরের ভান্দিকের চতুর্ভাগটি ১ম, উপরের বামদিকের চতুর্ভাগটি ২য়, নিচের বামদিকের চতুর্ভাগটি ৩য় এবং নিচের ভান্দিকের চতুর্ভাগটি ৪র্থ চতুর্ভাগ হিসেবে সর্বদা নির্ধারণ করা হয়। চিত্র নং ৪.৩:কোণাঙ্কন

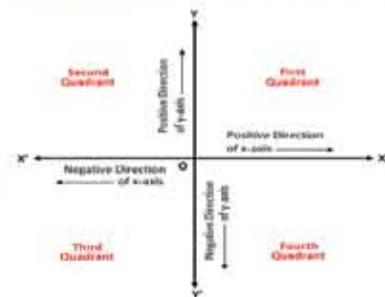

২ প্রোজেকশন (Projection)

কোন বস্তু থেকে আগত রশ্মি বা কল্পিত রেখাগুলো একটি তলের উপর পতিত হয়ে প্রতিকৃতি বা ইমেজ তৈরির প্রক্রিয়াকে প্রজেকশন বলে। অর্থাৎ আলোর সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট অবলোকন বন্ধু (View Point) থেকে বস্তুর অবয়বকে একটি দ্঵িমাত্রিক তলরে উপর নক্ষিপে করা হল প্রোজেকশন বা অভিক্ষেপ।

ভিউ (View): তলের উপর বস্তুর প্রতিকৃতিকে ভিউ বলে। সকল প্রজেকশন পদ্ধতিতে বস্তুকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখার প্রয়োজন হয়।

ভিউ কোন দিক থেকে দেখা হবে তার উপর ভিত্তি করে ভিউ এর বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে। যেমন-ভিউ উপর থেকে দেখলে তাকে টপ ভিউ (Top View) বলে, সামনে থেকে দেখা ভিউকে ফ্রন্ট ভিউ (Front View) বা এলিভেশন (Elevation) এবং পাশ থেকে দেখা ভিউকে সাইড ভিউ (Side View) বলে।

প্রজেকশনের প্রকারভেদ (Types of Projection)

তলের উপর আপত্তি রশ্মির ধরন ও তলের অবস্থান ভেদে প্রজেকশনকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা-

১) পিকটোরিয়াল প্রজেকশন এবং

২) অর্থগ্রাফিক প্রজেকশন।

পিকটোরিয়াল প্রজেকশনে একটি মাত্র ভিউ দ্বারা বস্তুকে উপস্থাপন করা হয়। পিকটোরিয়াল প্রজেকশন আবার তিনি ভাগে বিভক্ত। যথা -

১) পার্সপেক্টিভ প্রজেকশন।

২) আঙ্কোনোমেট্রিক।


আঙ্কোনোমেট্রিক তিনি ভাগে বিভক্ত। যথা - ১. আইসোমেট্রিক, ২. ডাইমেট্রিক এবং ৩. ট্রাইমেট্রিক

৩) অবলিক প্রজেকশন।

৩ আইসোমেট্রিক ও অর্থগ্রাফিক প্রজেকশন (Isometric & Orthographic Projection)


আইসোমেট্রিক প্রজেকশন : আইসোমেট্রিক প্রজেকশনে একটি বস্তুর সকল ভাট্টিক্যাল লাইনগুলো খাড়া অবস্থায় থাকে অন্যদিকে হরাইজনটাল লাইনগুলো অনুভূমিক রেখার সাথে 30° ডিগ্রী কোণে টানা হয়। আইসোমেট্রিক প্রজেকশনে অংকিত বস্তুর আকার আসল বস্তুর আকারের থেকে প্রায় ১৯% ছোটো হয়। এর তিনটি অক্ষ পরম্পর 120° ডিগ্রী কোণে অবস্থান করে। আইসোমেট্রিক প্রজেকশনের সুবিধা হলো এই যে, পরিমাপগুলো সঠিকভাবে স্থাপন করা যায় কারন এর অক্ষগুলো সুষমভাবে স্থাপিত হয়।

Orthographic and isometric projections of an object

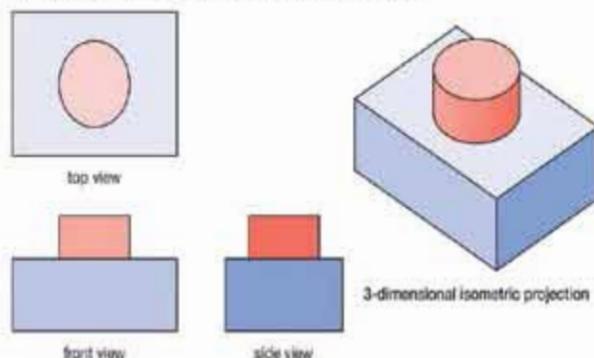

চিত্র: আইসোমেট্রিক প্রজেকশন অংকন পদ্ধতি

অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন :কোন বস্তু থেকে আগত রশি বা কল্পিত সৌজা দেখাগুলো 90° কোণে একটি ভালো উপর গতিত হয়ে দৃশ্য তৈরী হয় তাকে অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন বলে। অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশনকে বাইলাই সৌজা অভিক্ষেপন বলে।

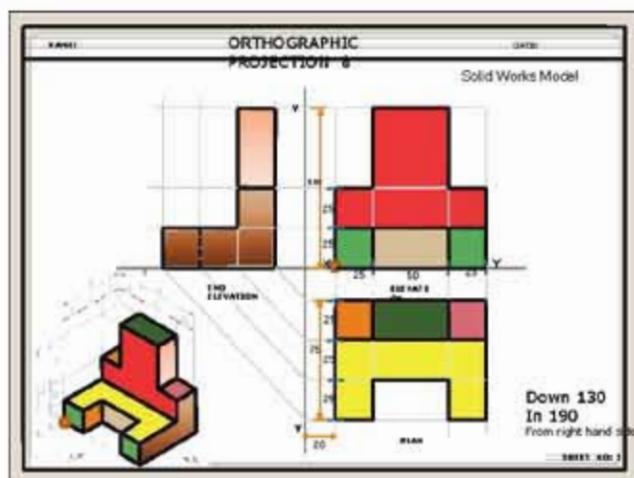

চিত্র: অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন

এভাবে সম্পূর্ণ টেন্ডে যে ভালো উপর নজর অংকন করা হয় সেই ভালো প্রজেকশন তল (Plane of Projector) এবং এসব দেখাগুলোকে থ্রেক্টর (projector) বলে।

তল বস্তু ও চোখ বা দেখার অবস্থানের উপর ভিত্তি করে অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন দুইভাবে ভাগ করা হয়েছে।
যথো-


(১) কার্ড আকারে প্রজেকশন এবং (২) খার্জ আকারে প্রজেকশন।

৩ আইসোমেট্রিক প্রজেকশন (Isometric Projection)

আইসোমেট্রিক প্রজেকশনে একটি বস্তুর সকল ভার্টিক্যাল লাইনগুলো থীড়া অবস্থান থাকে অনুধিকে হয়। আইসোমেট্রিক প্রজেকশনে অনুধিক রেখাগুলো অনুভূতি করে।

সাথে 30° ডিগ্রী কোণে ঢানা হয়।

আইসোমেট্রিক প্রজেকশনে অংকিত বস্তুর আকার আসল বস্তুর আকারের থেকে প্রায় ১৯% ছোট হয়। এর তিনটি অক্ষ পরম্পর ১২০ ডিগ্রী কোণে অবস্থান করে। আইসোমেট্রিক প্রজেকশনের সুবিধা হলো এই যে, পরিমাণগুলো সঠিকভাবে স্থাপন করা যায় কারণ এর অক্ষগুলো সুবিধভাবে স্থাপিত।

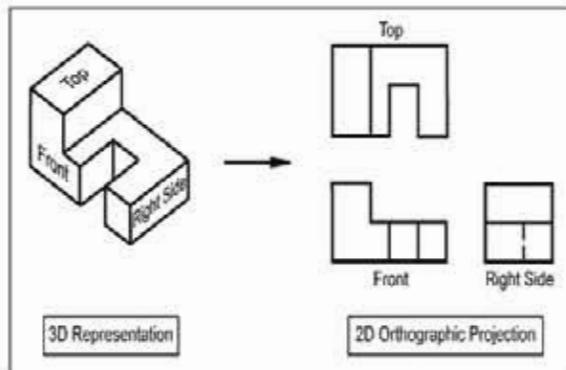

চিত্র নং - ৩০.৫: আইসোমেট্রিক প্রজেকশন

৪ অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন (Orthographic Projection)

কোনো বস্তু থেকে আগত রাশি বা কলিত সৌজা রেখাগুলো 90° কোণে একটি তলের উপর পতিত হয়ে থেকে দৃশ্য তৈরি হয় তাকে অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন বলে।


অপরদিকে, অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশনে কেবলম্যাত্র একটি তল দেখা যায়। এ ধরনের প্রজেকশন মুহূর্চি অক্ষ X, Y নিয়ে বিস্তৃতিকভাবে গঠিত।

৫ অবশিক প্রজেকশন (Oblique Projection)

অবশিক প্রজেকশনের বস্তুর একটি মুখ বা কেস প্রজেকশনে তলের সাথে সমান্তরাল কিন্তু এর সরিষিত কেসগুলো ভাসে বা বাসে 45° কোণে অবস্থান করে। চিত্রে বস্তু ও তলের অবস্থান এবং তলের উপর রশি কিভাবে আপত্তি হয় তা দেখানো হলো।

৬ অভিক্ষেপ তল সম্পর্কে ধারণা


বস্তু থেকে আগত রশ্মিগুলো একটি তলের উপর পতিত হয়ে বস্তুর প্রতিকৃতি বা ইমেজ তৈরি হয়। এই প্রক্রিয়াকে অভিক্ষেপন বা ইঞ্জেক্ষন প্রজেকশন বলে। যে তলের উপর রশ্মিগুলো পতিত হয় তাকে অভিক্ষেপ তল বলে।

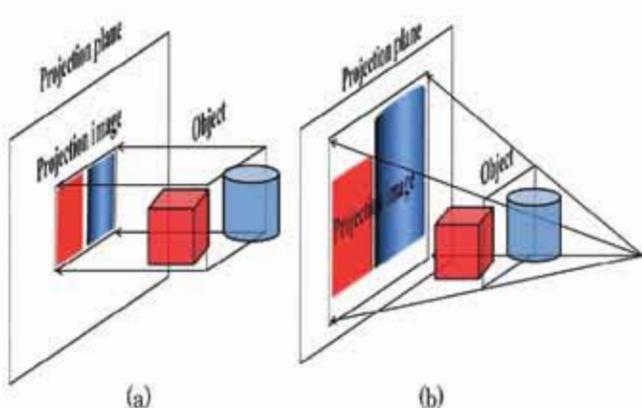

চিত্র নং- ১০.১৩: ডাইমেনশন প্রজেকশন

৭ চারকোণাঙ্কনে সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

নিচে হ্রাইড্রোল এবং ভার্টিক্যাল তল দুটি পরস্পর 90° ছেদ করার ফলে বে ৪টি কোণাঙ্কনে উৎপন্ন হয়েছে তার অবস্থান দেখানো হলো।

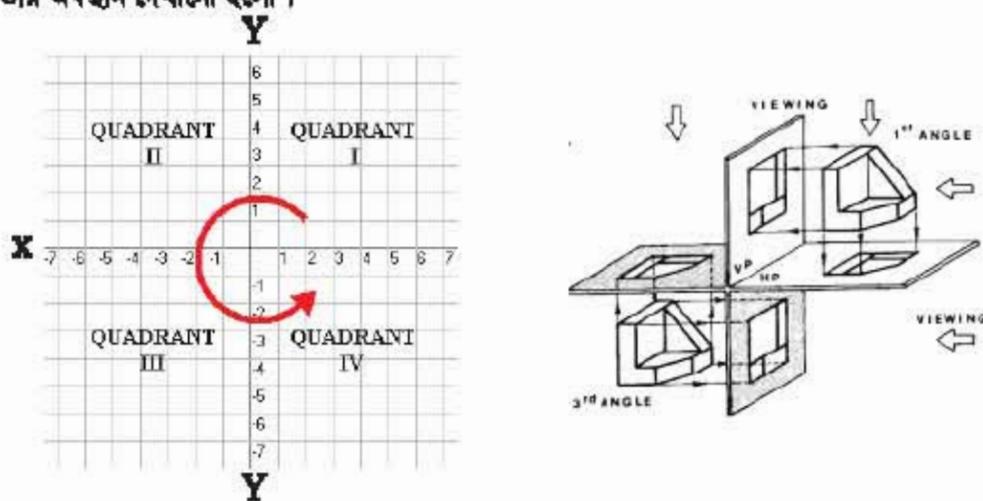

চিত্র নং-১০° কোনে হ্রাইড্রোল এবং ভার্টিক্যাল তল দুটি পরস্পর ছেদিত অবস্থা

ধনাখাক **X** অক্ষ ও ধনাখাক **Y** অক্ষ এর মাঝের অঞ্চলটিকে বলা হয় প্রথম পদ (1st Quadrant),
খণ্টাখাক **X** অক্ষ ও ধনাখাক **Y** অক্ষ এর মাঝের অঞ্চলটিকে বলা হয় দ্বিতীয় পদ (2nd Quadrant)
খণ্টাখাক **X** অক্ষ ও খণ্টাখাক **Y** অক্ষ এর মাঝের অঞ্চল টিকে বলা হয় তৃতীয় পদ (3rd Quadrant)
এবং ধনাখাক **X** অক্ষ ও খণ্টাখাক **Y** অক্ষ এর মাঝের অঞ্চলটিকে বলা হয় চতুর্থ পদ
(4rd Quadrant).

অনুসন্ধানমূলক কাজ

তোমার প্রতিষ্ঠানের কাছাকাছি যে কোনো একটি ড্রাফটিং ওয়ার্কশপ বা মেরামত কারখানা পরিদর্শন করা।
এর ড্রইং ও পরিমাপক টুলসের সাহায্যে আইসোমেট্রিক দৃশ্য অংকন কৌশল বিষয়ে নিম্নোক্ত ছকে
তোমার মতামত দাও।


পরিদর্শনকৃত ওয়ার্কশপের নাম	
ঠিকানা	
এখানে কি ধরনের কাজ করা হয়?	১. ২.
কর্মীর সংখ্যা কত?	
পমাপক টুলস ও ইকুইপমেন্ট এর তালিকা কর	১. ২.
ড্রইং টুলস ও ইকুইপমেন্ট এর তালিকা কর	১. ২.
পমাপক টুলস এর সাহায্যে আইসোমেট্রিক দৃশ্য অংকন কৌশল উল্লেখ কর	১. ২.
পমাপক ও ড্রইং টুলস এর সাহায্যে আইসোমেট্রিক ও অর্থোগ্রাফিক দৃশ্য অংকন কৌশল উল্লেখ কর	
আইসোমেট্রিক দৃশ্য অংকন কাজে ব্যবহৃত হয় এমন ড্রইং টুলস আছে কী? থাকলে তার নামসহ তালিকা দাও	১. ২.
ওয়ার্কশপে পর্যাপ্ত আলো ও বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা আছে কী? থাকলে তার নামসহ তালিকা দাও	১. ২.
কর্মীগণ কাজের সময় কি কি ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম পরিধান করে কাজ করছিল তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর	১. ২.
তোমার পরিদর্শনকৃত ওয়ার্কশপটির সার্বিক কর্মপরিবেশ ও পরিমাপ কৌশল সম্পর্কে তোমার ব্যক্তিগত মতামত ১০ (দশ) টি বাক্যে লিখ	১. ২. ৩. ৪.
তোমার নাম	

শ্রেণি	
রোল নং	
প্রতিষ্ঠানের নাম	
শ্রেণি শিক্ষকের নাম	
পমাপক টুলস ও ইকুইপমেন্ট এর ভালিকা কর	১. ২.
ডাইএল টুলস ও ইকুইপমেন্ট এর ভালিকা কর	১. ২.
পমাপক টুলস এর সাহায্যে আইসোমেট্রিক দৃশ্য অংকন কৌশল উন্নেছ কর	১. ২.
(বিদ্রঃ এই ছক্তি পূরণ করে তোমার শ্রেণি শিক্ষকের নিকট জমা দাও)	

৮ প্রথম ও তৃতীয় কোণ অভিক্ষেপের বৈশিষ্ট্য

প্রথম কোণীয় অভিক্ষেপ (First Angle Projection)


প্রথম কোণীয় পক্ষত্তিতে বন্ধুকে দর্শকের চোখ এবং তলের মাঝে রেখে কল্পনা করা হয়। নিচে চিত্রে ফাস্ট অ্যাঙ্গেল প্রজেকশন পক্ষত্তিতে দর্শকের চোখ, বন্ধু ও তলের অবস্থান এবং প্লান, এলিভেশন ও সাইড ভিট-এর বিন্যাস দেখানো হলো।

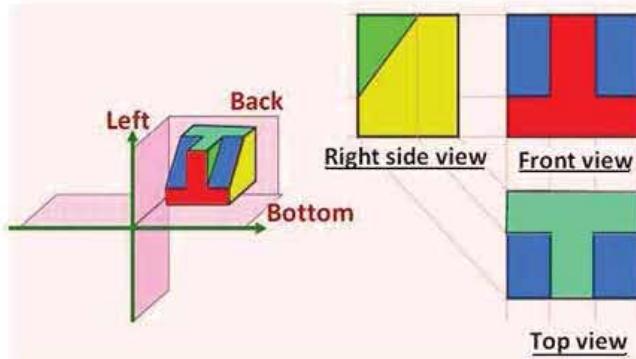

চিত্র নং- ১০.৯: ফাস্ট অ্যাঙ্গেল প্রজেকশন তল, বন্ধু ও বিভিন্ন ভিট-এর অবস্থান


থার্ড অ্যাক্সেল প্রজেকশন

থার্ড অ্যাক্সেল প্রজেকশন পদ্ধতিতে তলকে বস্তু ও দর্শকের চোখের মাঝে প্রেরণ করা হয়। নিচে চিত্রে থার্ড অ্যাক্সেল প্রজেকশন পদ্ধতিতে দর্শকের চোখ, বস্তু ও প্রজেকশন তল এবং ছোনা, এলিমেন্ট ও সাইজ ভিট-এর অবস্থান দেখানো হলো।

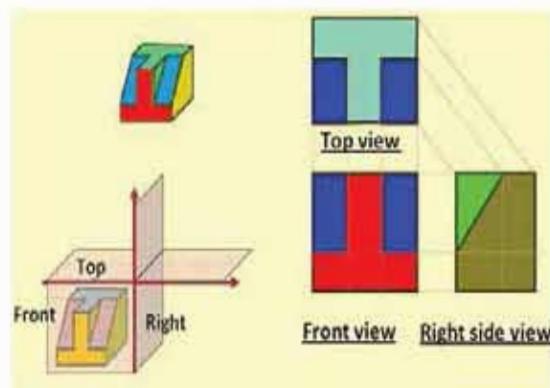

চিত্র:-১০.১০ থার্ড অ্যাক্সেল প্রজেকশনে ভস্তু, বস্তু ও বিভিন্ন ভিট-এর অবস্থানদরখানো হলো।

১. হিলীয় ও চতুর্থ কোণ অভিক্ষেপ

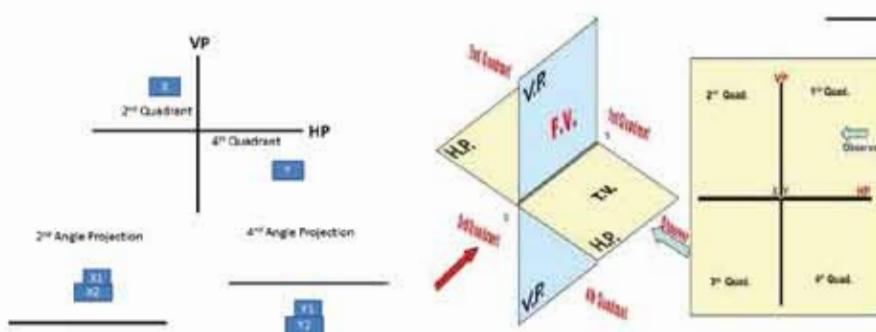

অবস্থা

বর্ণন X এবং Y দুটি পরস্পরে প্রিমীয় এবং চতুর্থ অভিক্ষেপ তলে স্থাপন করা হয়, তখন হিলীয় অভিক্ষেপ তলে উভয় তলটি বস্তু X এবং অবস্থারভাবে অবস্থান করে। তালে বস্তু X এর সম্মুখ দৃশ্য উভয় তলে পার্শ্ব হয়। অন্য দিকে টপ ভিট হরাইজন্টাল তলের উপর পার্শ্ব হয়। প্রজেকশন নীতি অনুসারি বর্ণন হরাইজন্টাল তলটি 90° কোণে ক্রকওয়াইজ দুরে, টপ এবং সম্মুখ ভিট ওভারলেপ এ পার্শ্ব হয়।

ওভারলেপিং অভিক্ষেপ পরিকার খারখা দেয় না।

অন্তর্ভুক্ত টপ ভিট এবং হরাইজন্টাল ভিট এর তেক্ষণ ওভারলেপিং কারণে হিলীয় এবং চতুর্থ কোণ অভিক্ষেপ ব্যবহার করা হয় না।

জব- ১ অর্থগ্রাফিক প্রোজেকশন করার দক্ষতা অর্জন।

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- ড্রইং এর উদ্দেশ্য ড্রইং শীট প্রস্তুত করবে।
- টাইটেল স্ট্রীপ অংকন করবে।
- চার কোয়াড্রেন্ট ড্রইং করবে।
- প্রথম এঙ্গেলে অর্থগ্রাফিক প্রোজেকশন ড্রইং করবে।
- তৃতীয় এঙ্গেলে অর্থগ্রাফিক প্রোজেকশন ড্রইং করবে।

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	অ্যাপ্রন	মাঝারি মাপের	০১টি
২	সেফটি স্যুজ	শিক্ষার্থীর পা-এর মাপ অনুযায়ী	০১ জোড়া
৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
৪	হ্যান্ড গ্লাভস	মাঝারি মাপের	০১ জোড়া
৫	গগ্লস	শিক্ষার্থীর চোখের মাপ অনুযায়ী	০১সেট

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	ড্রইং টেবিল(Drawing Table)	উচ্চতা ০.৩ মিটার বা ৩ ফুট এবং টেবিলের উপরিতল সামনের দিকে ১৫ থেকে ২০ ডিগ্রী কেন্দ্র ঢালু	০১টি
২	ড্রইং বোর্ড(Drawing Board)	২.৫ ফুট X ২ ফুট	০১টি
৩	টি-স্ক্যার(Tea-Square)	সাধারণ	০১টি
৪	সেট স্ক্যার (Set Square)	সাধারণ	০১টি
৫	স্কেলস(Scale)	সাধারণ	০১টি

(গ) প্রয়োজনীয় মালামাল (Raw Materials)

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	ড্রাইং পেপার (Drawing Paper)	২ফুট X ২ ফুট	০১টি
২	শিরিষ কাগজ(Glass Paper)	সাধারণ	০১টি
৩	হান্ডকেরচীফ(Handkerchief)	সাধারণ	০১টি
৪	রাবার বা ইরেজার(Erasar)	সাধারণ	০১টি
৫	ট্রেসিং পেপার(Tracing Paper)	সাধারণ	০১টি

(ব) কাজের থামা

- স্টোর হতে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল সঞ্চাহ করবো।
- যথানিরয়ে ডালিকা অনুসারে সুরক্ষা সরঞ্জামাদি পরিধান করবো।




- অর্থাত্বিক প্রোজেকশন কাজে ব্যবহৃত টুলস, ইলেক্ট্রিপ্রেন্ট ও যন্ত্রপাতি এর সাথে পরিচিত হবো।



- অর্থাত্বিক প্রোজেকশন কাজের জন্য টুলস, ইলেক্ট্রিপ্রেন্ট ও যন্ত্রপাতিসমূহ সনাত্ত করবো।

- অর্থাত্বিক প্রোজেকশন আববো।

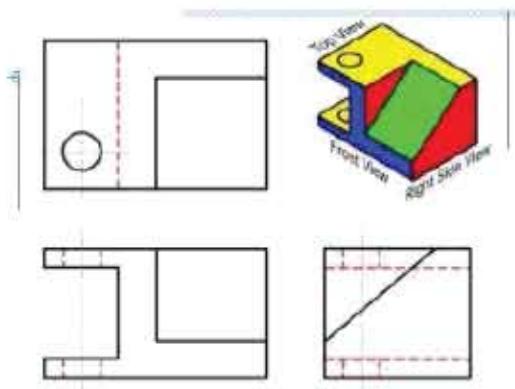

- অর্থাত্বিক প্রোজেকশন কাজের জন্য টুলস,
ইলাইশেন্স ও যোগাড়িসমূহ অপারেশনাল
যন্ত্রণাবেক্ষণ করে প্রস্তুত/উপযোগী রাখবো।



কাজের সর্তকতা :

- সঠিক নিয়মে সকল প্রোজেক্ষন সূরক্ষা সরঞ্জাম পরিধান করা আবশ্যিক ।
- অর্থাত্বিক প্রোজেকশন এ ব্যবহৃতয়াপাতি যথাযথ সর্তকতার সাথে ব্যবহার করতে হবে ।

আলোচিতবলুক:

মেকানিক্যাল প্রাকটিস শ্যাখে ব্যবহৃত টুলস ও সরঞ্জামাদির সাহায্যে অর্থাত্বিক প্রোজেকশন অংকনক্রান্ত দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে ।

জব- ২ প্রথম কোণে ড্রইং করার দক্ষতা অর্জন।

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- ড্রইং এর উদ্দেশ্য ড্রইং শীট প্রস্তুত করবে।
- টাইটেল স্ট্রীপ অংকন করবে।
- চার কোয়াড্রেন্ট ড্রইং করবে।
- প্রথম এঙ্গেলে অর্থোগ্রাফিক প্রোজেকশন ড্রইং করবে।

(ক) ব্যাক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	অ্যাপ্রন	মাঝারি মাপের	০১ টি
২	সেফটি সুজ	শিক্ষার্থীর পা এর মাপ অনুযায়ী	০১ জোড়া
৩	মাস্ক	তিন ত্রি বিশিষ্ট	০১টি
৪	হ্যান্ড প্লোভস	মাঝারি মাপের	০১ জোড়া
৫	গগলস	শিক্ষার্থীর চোখের মাপ অনুযায়ী	০১ সেট

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	ড্রইং টেবিল(Drawing Table)	উচ্চতা ০.৩ মিটার বা ৩ ফুট এবং টেবিলের উপরিতল সামনের দিকে ১৫ থেকে ২০ ডিগ্রী কেন্দ্র ঢালু	০১টি
২	ড্রইং বোর্ড(Drawing Board)	২.৫ ফুট X ২ ফুট	০১টি
৩	টি-স্কয়ার(Tea-Square)	সাধারণ	০১টি
৪	সেট স্কয়ার (Set Square)	সাধারণ	০১টি
৫	স্কেল(Scale)	সাধারণ	০১টি

(গ) প্রয়োজনীয় মালামাল (Raw Materials)


ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	ড্রেই পেপার (Drawing Paper)	২ফুট X ২ ফুট	০১টি
২	শিলিং কাগজ (Glass Paper)	সাধারণ	০১টি
৩	হাতাল (Handkerchief)	সাধারণ	০১টি
৪	রাবার বা ইরেজার (Erasar)	সাধারণ	০১টি
৫	ট্রেসিং পেপার (Tracing Paper)	সাধারণ	০১টি

(ঘ) কাজের ধারা

- ক্ষেত্র হতে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল সংগ্রহ করবো।
- যথানিয়মে তালিকা অনুসারে সুরক্ষাসম্বন্ধি পরিধান করবো।



- অর্থাত্বিক প্রোজেকশন কাজে ব্যবহৃত টুলস, ইকুইপমেন্ট ও যন্ত্রপাতি এর সাথে পরিচিত হবো।
- অর্থাত্বিক প্রোজেকশন কাজের অন্য টুলস, ইকুইপমেন্ট ও যন্ত্রপাতিসমূহ সনাক্ত করবো।
- ১ম কোণেঅর্থাত্বিক প্রোজেকশন আৰুবো

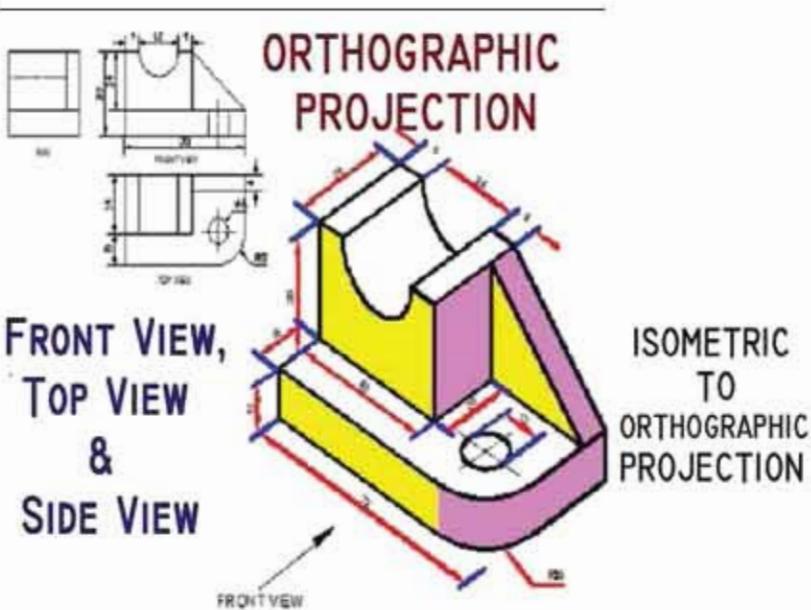

- অর্থগ্রাফিক প্রোজেকশন কাজের অন্য টুলস, ইকুইপমেন্ট ও যন্ত্রপাতি সমূহ অপারেশনাল রক্ষণাবেক্ষণ করে প্রস্তুত/উল্লেখী রাখা



কাজের সর্তকতা :

- সঠিক নিরামে সকল প্রয়োজনীয় সুবক্ষা সরঞ্জাম পরিধান করা আবশ্যিক ।
- অর্থগ্রাফিক প্রোজেকশন এ ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি যথোদ্দেশ সর্তকতার সাথে ব্যবহার করতে হবে ।

আজ্ঞাতিকলন:

যেকানিক্যাল ছাষটি ল্যাবে ব্যবহৃত টুলস ও সরঞ্জামাদির সাহায্যে ১ম কোণে অর্থগ্রাফিক প্রোজেকশন অংকন করার সক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে ।

জব- ৩ তৃতীয় কোণে ড্রইং করার দক্ষতা অর্জন।

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- ড্রইং এর উদ্দেশ্য ড্রইং শীট প্রস্তুত করবে।
- টাইটেল স্ট্রীপ অংকন করবে।
- চার কোয়াড্রেন্ট ড্রইং করবে।
- তৃতীয় এঙ্গেলে অর্থোগ্রাফিক প্রোজেকশন ড্রইং করবে।

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	অ্যাপ্রন	মাঝারি মাপের	০১টি
২	সেফটি স্যুজ	শিক্ষার্থীর পা-এর মাপ অনুযায়ী	০১ জোড়া
৩	মাঙ্ক	তিন সঞ্চার বিশিষ্ট	০১টি
৪	হ্যান্ড গম্বাতস	মাঝারি মাপের	০১ জোড়া
৫	গল্পস	শিক্ষার্থীর চোখের মাপ অনুযায়ী	০১সেট

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	ড্রইং টেবিল(Drawing Table)	উচ্চতা ০.৩ মিটার বা ৩ ফুট এবং টেবিলের উপরিতল সামনের দিকে ১৫ থেকে ২০ ডিগ্রী কেন্দ্র ঢালু	০১টি
২	ড্রইং বোর্ড(Drawing Board)	২.৫ ফুট X ২ ফুট	০১টি
৩	টি-স্কয়ার(Tea-Square)	সাধারণ	০১টি
৪	সেট স্কয়ার (Set Square)	সাধারণ	০১টি
৫	স্কেলস(Scale)	সাধারণ	০১টি

(গ) প্রয়োজনীয় মালামাল (Raw Materials)

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	ড্রইং পেপার (Drawing Paper)	২ফুট X ২ ফুট	০১টি
২	শিরিষ কাগজ(Glass Paper)	সাধারণ	০১টি
৩	রঘমাল(Handkerchief)	সাধারণ	০১টি
৪	রাবার বা ইরেজার(Erasar)	সাধারণ	০১টি
৫	ট্রেসিং পেপার(Tracing Paper)	সাধারণ	০১টি

(ঘ) কাজের ধোরা

- টোল হতে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, থায়োজনীয় বস্তুপাতি ও আলাদাল সংগ্রহ করবো।
- যথানির্মমে তালিকা অনুসারে সুরক্ষা সরঞ্জামাদি পরিধান করবো।



- ওয়কোশে অর্থপ্রাক্তিক প্রোজেকশন কাজে ব্যবহৃত টুলস, ইকুইপমেন্ট ও বস্তুপাতি এর সাথে পরিচিত হবো।
- ওয়কোশে অর্থপ্রাক্তিক প্রোজেকশন কাজের অন্য টুলস, ইকুইপমেন্ট ও বস্তুপাতিসমূহ সনাত্ত করবো।
- ওয়কোশে অর্থপ্রাক্তিক প্রোজেকশন আৰুবো।
- ওয়কোশে অর্থপ্রাক্তিক প্রোজেকশন কাজের অন্য টুলস, ইকুইপমেন্ট ও বস্তুপাতিসমূহ অপারেশনাল রাখ্যাবেক্ষণ করে প্রস্তুত/উপযোগী রাখবো।

**কাজের সর্করতা :**

- সঠিক নির্মমে সকল থায়োজনীয় সুরক্ষা সরঞ্জাম পরিধান করা আবশ্যিক।
- ওয়কোশে অর্থপ্রাক্তিক প্রোজেকশন এ ব্যবহৃত বস্তুপাতি যথাযথ সর্করতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।

আচলান্তিকলন:

মেকানিক্যাল ফ্লাফটিৎ ল্যাবে শ্বেত ব্যবহৃত টুলস ও সরঞ্জামাদির সাহায্যে ওয়কোশে অর্থপ্রাক্তিক প্রোজেকশন অংকন করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব- ৪ আইসোমেট্রিক প্রোজেকশন করার দক্ষতা অর্জন।

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- ডইং এর উদ্দেশ্য ডইং শীট প্রস্তুত করবে।
- টাইটেল স্টীপ অংকন করবে।
- চার কোয়াড্রেন্ট ডইং করবে।
- আইসোমেট্রিক প্রোজেকশন ডইং করবে।

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	অ্যাপ্রন	মাঝারি মাপের	০১টি
২	সেফটি স্যুজ	শিক্ষার্থীর পা-এর মাপ অনুযায়ী	০১ জোড়া
৩	মাস্ক	তিন সঘার বিশিষ্ট	০১টি
৪	হ্যান্ড গ্লাভস	মাঝারি মাপের	০১ জোড়া
৫	গগলস	শিক্ষার্থীর চোখের মাপ অনুযায়ী	০১সেট

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	ডইং টেবিল(Drawing Table)	উচ্চতা ০.৩ মিটার বা ৩ ফুট এবং টেবিলের উপরিতল সামনের দিকে ১৫ থেকে ২০ ডিগ্রী কেন্দ্র ঢালু	০১টি
২	ডইং বোর্ড(Drawing Board)	২.৫ ফুট X ২ ফুট	০১টি
৩	টি-স্ক্যার(Tea-Square)	সাধারণ	০১টি
৪	সেট স্ক্যার (Set Square)	সাধারণ	০১টি
৫	স্কেলস(Scale)	সাধারণ	০১টি

(গ) প্রয়োজনীয় মালামাল (Raw Materials)

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	ডইং পেপার (Drawing Paper)	২ফুট X ২ ফুট	০১টি
২	শিরিষ কাগজ(Glass Paper)	সাধারণ	০১টি
৩	রঘমাল(Handkerchief)	সাধারণ	০১টি
৪	রাবার বা ইরেজার(Erasar)	সাধারণ	০১টি
৫	ট্রেসিং পেপার(Tracing Paper)	সাধারণ	০১টি

(ঘ) কাজের ধারা

- প্টোর হতে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, প্রয়োজনীয় বস্তুগাঁথি ও আলাদাল সংগ্রহ করবো।
- ব্যবহারিতে ভাগিকা অনুসারে সুরক্ষা সরঞ্জামাদি পরিধান করবো।



- আইসোবেটিক প্রোজেকশন কাজে ব্যবহৃত টুলস, ইকুইপমেন্ট ও বস্তুগাঁথি এর সাথে পরিচিত হবো।
- আইসোবেটিক প্রোজেকশন কাজের অন্য টুলস, ইকুইপমেন্ট ও বস্তুগাঁথিসমূহ সনাক্ত করবো।
- আইসোবেটিক প্রোজেকশন ঠোকবো।
- আইসোবেটিক প্রোজেকশন কাজের অন্য টুলস, ইকুইপমেন্ট ও বস্তুগাঁথিসমূহ আপারেশনাল রক্ষণাবেক্ষণ করে প্রস্তুত/উপযোগী রাখবো।

**কাজের সর্কর্কতা :**

- সঠিক নিরয়ে সকল প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সরঞ্জাম পরিধান করা আবশ্যিক।
- আইসোবেটিক প্রোজেকশন এ ব্যবহৃত বস্তুগাঁথি ব্যবহায় সর্কর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।

অন্তিমভাব:

মেকানিক্যাল ফ্লাফটিৎ শ্যাবে ব্যবহৃত টুলস ও সরঞ্জামাদির সাহায্যে আইসোবেটিক প্রোজেকশন অংকন করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব- ৫ অবলিক প্রোজেকশন করার দক্ষতা অর্জন।

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- ড্রইং এর উদ্দেশ্য ড্রইং শীট প্রস্তুত করবে।
- টাইটেল স্ট্রীপ অংকন করবে।
- চার কোয়াড্রেন্ট ড্রইং করবে।
- অবলিক প্রোজেকশন ড্রইং করবে।

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	অ্যাপ্রন	মাঝারি মাপের	০১টি
২	সেফটি স্যুজ	শিক্ষার্থীর পা-এর মাপ অনুযায়ী	০১ জোড়া
৩	মাস্ক	তিন সত্ত্বর বিশিষ্ট	০১টি
৪	হ্যান্ড গম্বার্স	মাঝারি মাপের	০১ জোড়া
৫	গগলস	শিক্ষার্থীর চোখের মাপ অনুযায়ী	০১সেট

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	ড্রইং টেবিল(Drawing Table)	উচ্চতা ০.৩ মিটার বা ৩ ফুট এবং টেবিলের উপরিতল সামনের দিকে ১৫ থেকে ২০ ডিগ্রী কেন্দ্র ঢালু	০১টি
২	ড্রইং বোর্ড(Drawing Board)	২.৫ ফুট X ২ ফুট	০১টি
৩	টি-স্কয়ার(Tea-Square)	সাধারণ	০১টি
৪	সেট স্কয়ার (Set Square)	সাধারণ	০১টি
৫	স্কেলস(Scale)	সাধারণ	০১টি

(গ) প্রয়োজনীয় মালামাল (Raw Materials)

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	ড্রইং পেপার (Drawing Paper)	২ফুট X ২ ফুট	০১টি
২	শিরিষ কাগজ(Glass Paper)	সাধারণ	০১টি
৩	রুমাল(Handkerchief)	সাধারণ	০১টি
৪	রাবার বা ইরেজার(Erasar)	সাধারণ	০১টি
৫	ট্রেসিং পেপার(Tracing Paper)	সাধারণ	০১টি

(ধ) কাজের ধীরা

- স্টোর হতে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি ও মালামাল সংগ্রহ করবো।
- অধ্যানিস্থলে ফালিকা অনুসারে সুরক্ষা সরঞ্জামাদি পরিধান করবো।



- অবশিক প্রোজেকশন কাজে কবচকৃত টুকুস, ইকুইপমেণ্ট ও বস্তুগুলি এর সাথে পরিচিত হবো।
- অবশিক প্রোজেকশন কাজের অন্য টুকুস, ইকুইপমেণ্ট ও বস্তুগুলিসমূহ জনাবৃত্ত করবো।
- অবশিক প্রোজেকশন আববো।

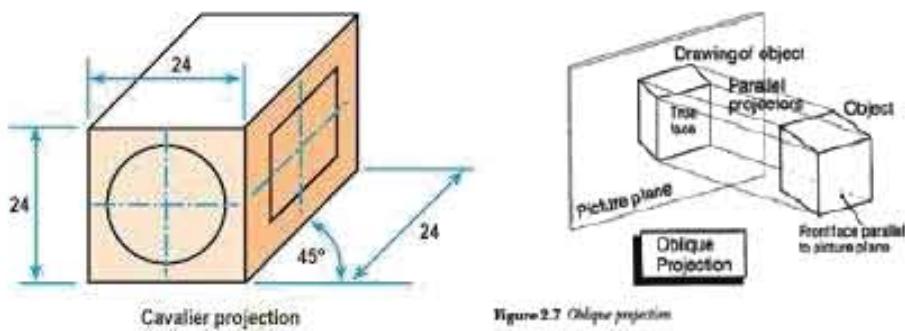


Figure 2.7 Orthographic projection

- অবশিক প্রোজেকশন কাজের অন্য টুকুস, ইকুইপমেণ্ট ও বস্তুগুলিসমূহ অপ্রয়োগ্যে রক্ষণাবেক্ষণ করা দ্ব্যতত্ত্ব/উপযোগী রীতিবো।



কাজের সর্তকতা :

- সঠিক নিয়মে সকল প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সরঞ্জাম পরিধান করা আবশ্যিক ।
- অবলিক প্রোজেকশন এ ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি যথাযথ সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে ।

আস্ত্রপ্রতিফলন:

মেকানিক্যাল ড্রাফটিং ল্যাবে ব্যবহৃত টুলস ও সরঞ্জামাদির সাহায্যে অবলিক প্রোজেকশন অংকনকরার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে ।

প্রশ্নমালা-৪

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

- ১) প্রজেকশন কি?
- ২) আইসোমেট্রিক প্রজেকশন কি?
- ৩) অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন কি?
- ৪) অবলিক প্রজেকশন কি?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

- ১) অর্থোগ্রাফিক ও আইসোমেট্রিক এর মধ্যে পার্থক্য কি?
- ২) অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন কি কি পদ্ধতিতে অংকন করা হয়।

রচনামূলক প্রশ্ন

- ১) প্রথম কোণিও এবং তৃতীয় কোণিও প্রজেকশন পদ্ধতি বর্ণনা করো।
- ২) অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন ও আইসোমেট্রিক প্রজেকশন এর সুবিদা অসুবিদা বর্ণনা করো।

মেকানিক্যাল ড্রাফটিং উইথ ক্যাড-১

Mechanical Drafting With CAD-1


দশম শ্রেণি

দ্বিতীয় পত্র

প্রথম অধ্যায়

যন্ত্রাংশের সেকশন ও মাল্টিভিউ অংকন

Section & Multiview of Machine Parts

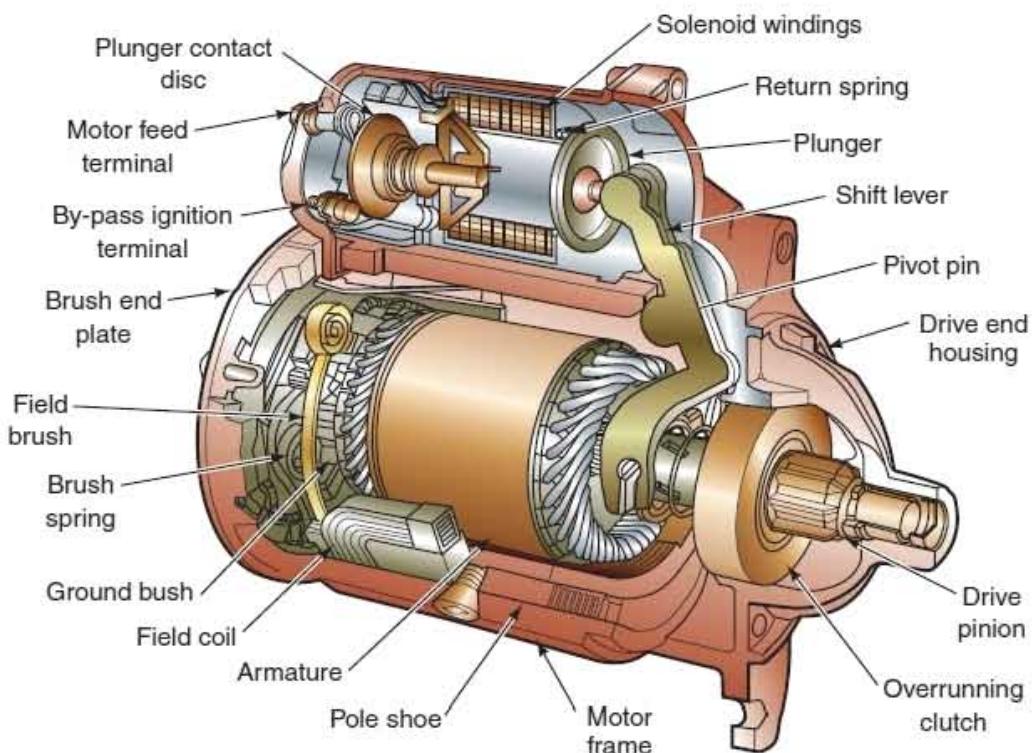

মানুষের মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম যেমন ভাবা তেমনি ইঞ্জিনিয়ারদের মনের ভাবা প্রকাশের মাধ্যম হচ্ছে ড্রাইং। সারা বিশ্বের প্রকৌশলীরা ভাবের মনের ভাব একে অন্যের কাছে ভোদোগ্রহ্য করতে কতগুলি নিয়ম অনুসরন করে ড্রাইং করে থাকে। অমরা জানি পৃথিবীতে হাজারো রকমের মেশিনারিজ ব্যবহার হয়, আর এই সকল মেশিনারিজ সমূহ এক জায়গায় তৈরী হয়ন। এগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাণে ছড়িয়ে ছিটিয়ে তৈরী হয়। পৃথিবীর একপ্রত্তের প্রকৌশলীগণ অন্য প্রান্তের প্রকৌশলীদের কাছে সব সমস্য যন্ত্রাংশের সেম্পল পাঠানো সহজ হয়না, আম তাই একেত্রে মাল্টিভিউ এবং সেকশনাল ভিউ এর সহযোগিতা নেওয়া হয়।

কোন যন্ত্রকে শুধুমাত্র আইসোমেট্রিক ভিউ-এর মাধ্যমে অনেক সমস্য প্রকাশ করা সম্ভব হয়না। এদের কে বিভিন্ন দিক থেকে তাকালে কেবল দেখা যায় তা বিভিন্ন দৃশ্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। অগোক্ত জটিল ড্রাইং সমূহকে মাল্টিভিউ অংকনের মাধ্যমে সহজ করে প্রকাশ করা যায়। মাল্টিভিউ-এর মাধ্যমে একটি বস্তুর সাধারণত তিন দিক সম্মুখ দৃশ্য (Front View), উপরের দৃশ্য (Top View) এবং পার্শ্বদেশের দৃশ্য (Side View) থেকে দেখা হয়, যার ফলে আইসোমেট্রিক ভিউ এর অনেক অদৃশ্য অংশ এটির মাধ্যমে দৃশ্যমান হয়।

এমন অনেক জটিল গঠনের মেশিন পার্টস আছে যাদের ভিতরের গঠন প্রচলিত প্রাচীক দৃশ্য দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হয়না। এই সকল ক্ষেত্রে বস্তুটিকি অনুভূমিক তল বা উলম্ব তল বরাবর ছেদকরে (Sectional View) ভিতরের গঠন প্রকাশ করার জন্য ছেদন দৃশ্য বা সেকশনাল ভিউ ব্যবহার করা হয়। এই সেকশনাল ভিউ এর মাধ্যমে যেকোন প্রকার যন্ত্রাংশের প্রকৃত অভ্যন্তরীন গঠন তুলে ধরা যায়। এই অধ্যায়ে আমরা জানবো কি ভাবে মাল্টিভিউ এবং সেকশনাল ভিউ অংকন করতে হয়।

এ অধ্যায়ে শেষে আমরা-


- কাজের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহন করতে পারব।
- ড্রয়িং এর সেকশনাল ভিউ অংকন করার দক্ষতা অর্জন করব।
- যন্ত্রাংশের সেকশনাল ভিউ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারব।
- যন্ত্রাংশের মাল্টি ভিউ ড্রয়িং প্রণয়ন করতে পারব।
- হোল ও খেত সম্বলিত মাল্টি ভিউ ড্রয়িং প্রণয়ন করতে পারব।
- যথাযথ নিয়ম মেনে ও সঠিক পদ্ধতিতে ড্রয়িং করতে পারব।
- প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম আদি নিয়ম অনুসারে যথাস্থানে সংরক্ষন করতে পারব।

উপরুক্ত শিখনফল গুলো অর্জনের লক্ষ্যে এ অধ্যায়ে আমরা যন্ত্রাংশের সেকশনান ও মাল্টি ভিউ অংকনের কৌশল ও দক্ষতা অর্জন করব। যন্ত্রাংশের সেকশনাল ও মাল্টি ভিউ অংকনের যথাযথ কৌশল রক্ষণ করার উপরে প্রথমে আমরা এই সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন করব এবং জব গুল সম্পর্ক করার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন করব।

১ সেকশন

বস্তুর আক্রিতি জটিল হলে শুধু মাত্র অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশান ও সম্মুখ দৃশ্য, প্রাচীক দৃশ্যদ্বারা বস্তু সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারনা পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এই সকল ক্ষেত্রে বস্তুকে কেটে ভিতরের অংশ দেখার প্রয়োজন হয়। কল্পিত তল দ্বারা বস্তুকে কেটে কাগজে বা পর্দায় অংকন করলে যে ভিউ তৈরী হয় তাকে সেকশনাল ভিউ বলে।

সেকশনাল ভিউ সহজে বোধগম্য করার জন্য বস্তুর কর্তিত অংশ হ্যাচ প্যাটার্ন (Hatch pattern) দ্বারা আবৃত করা হয়। মেটেরিয়ালের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনে হ্যাচ প্যাটার্ন সেকশন ভিউ-এ লাগানো হয়, যা দেখে বোঝা যায় বস্তুটি কি মেটেরিয়ালের তৈরি। নিচের চিত্রে কিছু মেটেরিয়ালের হ্যাচ প্যাটার্ন দেখানো হল, যা সেকশন ড্রয়িং এর ক্ষেত্রে ব্যপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

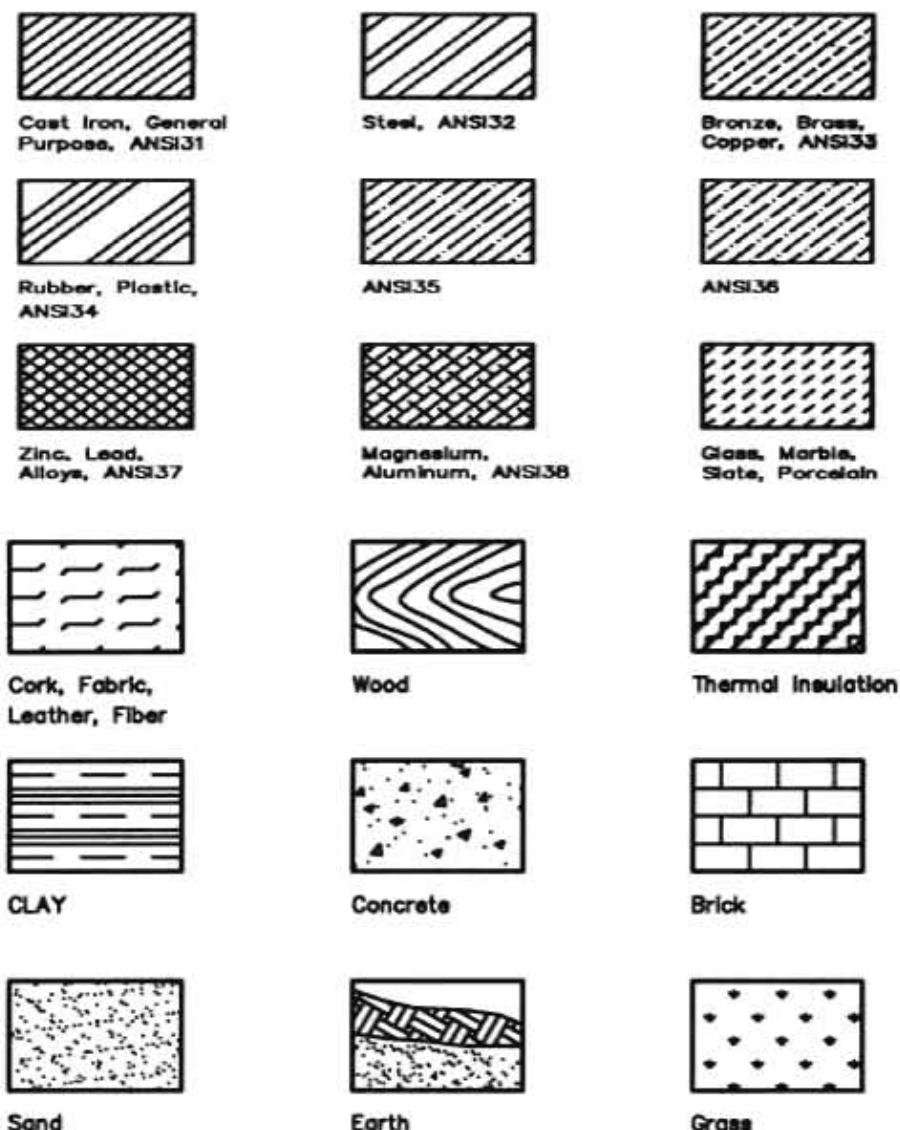


চিত্র: মেটেরিয়াল হাচ প্যাটার্ন

২ সেকশন ভিত্তি (Section View):

সেকশন ভিত্তি বস্তুর ভিত্তিতে পঠন শুরু করে, হিজেন লাইন দুরীভূত করে এবং সহজে মাপ নেওয়া যাব। একটি কাটিং ভালো অনুরূপ। কাটা অংশটি সরিয়ে নিলে ভিত্তিতের অংশ ভালোভাবে দেখা যাব। কর্তৃ লাইন ভাইর চিহ্ন দিয়ে বস্তুকে কাটার দিক চিহ্নিত করে। সামনে থেকে দেখে যে ভিত্তি পাওয়া যায় তাকে সেকশনাল ভিত্তি বলে। নিচের চিত্রে একটি সিংক বস্তুর কাটা অংশ দেখানো হলো।

ফর্ম-২০, মেকানিক্যাল ফ্লাইটিং উইথ ক্যাট-১, নবম ও দশম প্রেসি (ডোকেশনাল)

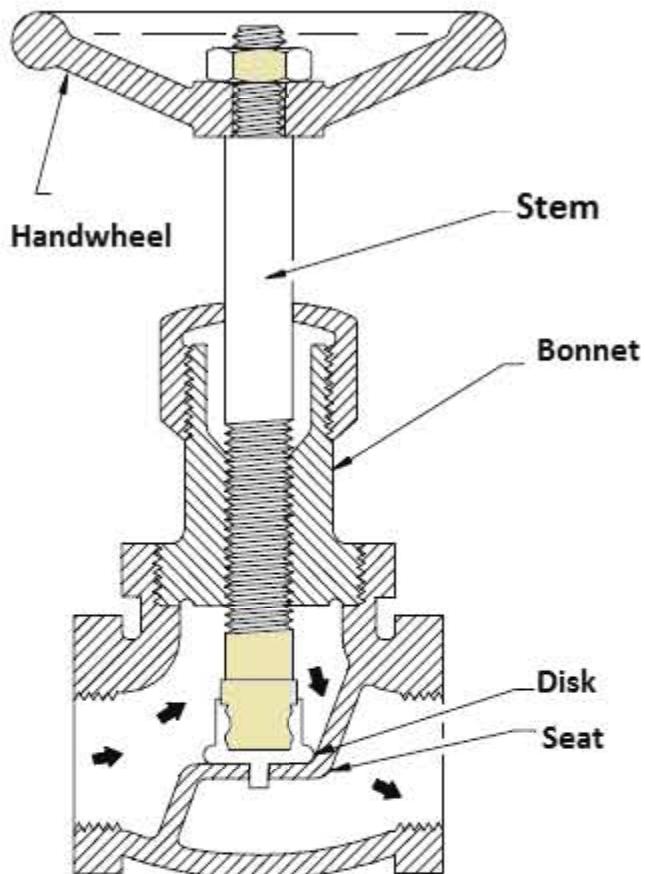

চিত্র: একটি ওক ভাবের সি-ডি সেকশন।

১.২.১ সেকশনের প্রকারভেদ:

কাটিং প্লানের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে সেকশনকে বেশ কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বধা-

১. ফুল সেকশন (Full section),
২. হাফ সেকশন (Half Section),
৩. রিমোভ সেকশন (Removed Section),
৪. রিভলভ সেকশন (Revolved Section),
৫. অ্যালাইড সেকশন (Aligned Section),
৬. অফসেট সেকশন (Offset Section),
৭. ব্ৰেকেন-আউট সেকশন (Broken-out Section) ইত্যাদি।

১.২.২ বহুকে সেকশান করার প্রক্রিয়া সমূহ।


সেকশান অংকনে করণীয় বিষয় সমূহ

১. যে বহুর সেকশন ভিউ অংকনে হবে, তথ্যে সেই বহুর টপ ভিউ এবং ফ্লট ভিউ অংকন করতে হবে।
২. টপ ভিউ-এর কাঞ্চিত স্থানে কর্তৃ তল রেখা (Cutting plane line) স্থাপন করতে হবে।
৩. হিজেন লাইনে কর্তৃ তলে পড়লে তার পরিবর্তে বাটভারী লাইন দিতে হবে।
৪. ফ্লট ভিউ এর সীমাবদ্ধ তলকে বহুর জন্য সুনির্দিষ্ট হাত প্যাটার্ন দ্বারা গুরুন করতে হবে।

মূল সেকশান হাফ সেকশান এবং অফসেক্ট সেকশনের বর্ণনা:

মূল সেকশান:

কোন বহুকে আনুভূমিক বা উপর তল বরাবর সমান দূরী বর্তে বিবর্জন করে বা কেটে সামনের অংশটি সরিয়ে নিলে পিছনের অংশ সামনে থেকে দেখলে যা দেখা যাবে তাকে মূল সেকশনে বলে। চিত্রে একটি মূল সেকশন দেখানো হয়েছে।

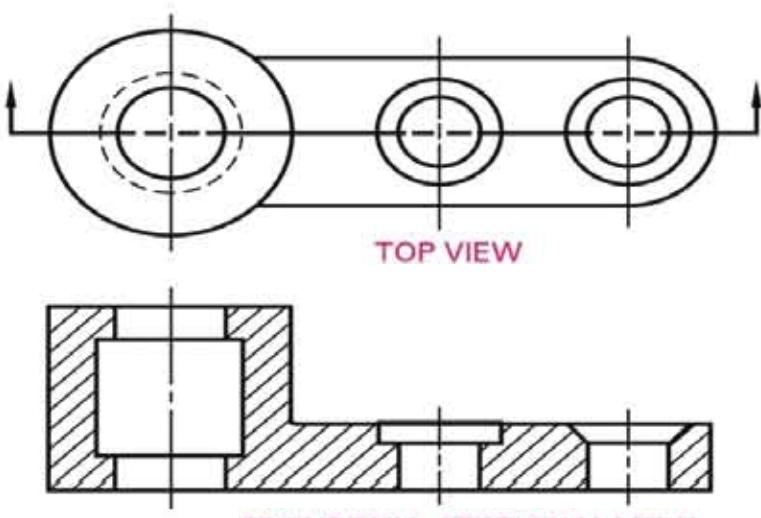

চিত্র: একটি যাইঁশের মূল সেকশন ভিউ।

অথ ১-মূল সেকশন ছাঁড়ি করার মুক্তি অর্জন।

গোরন্দর্শিতার মানদণ্ড:

১. স্থান বিধি বেনে যাত্তিপাত নিরাপত্তা পোর্ট (পিলিঙ) পরিধান করা;
২. প্রোত্তজন অনুষ্ঠানী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
৩. কাজের প্রয়োজন অনুষ্ঠানী টুলস, মেট্রিমেট্রস ও ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ ও প্রস্তুত করা;

৪. ড্রয়িং করার নিমিত্তে ড্রয়িং শীট প্রস্তুত করা;
৫. প্রদত্ত ড্রয়িং সম্পন্ন করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা;
৬. প্রদত্ত ড্রয়িং অনুসারে কাজের ধাপ অনুসরন করে ফুল সেকশান ড্রয়িং সম্পন্ন করা;
৭. কাজ শেষে কাজের স্থান ও যন্ত্রপাতি পরিষ্কার পরিষ্কার রাখা এবং চেক লিষ্ট অনুযায়ী যথা স্থানে সংরক্ষন করা;

ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPE):


ক্রমিক	নিরাপত্তা সরঞ্জাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	মাস্ক	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০২	অ্যাপ্রন	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৩	সেপ্ট গগলস	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৪	কটন হাত গ্লোভস	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৫	পরিষ্কার নেকরা/জুট	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (Required Equipment):

ক্রমিক	সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	ড্রয়িং শীট	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০২	HB পেনসিল	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৩	2H পেনসিল	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৪	2B পেনসিল	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৫	পেনসিল সার্ফল্যার	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৬	সেট স্কায়ার	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৭	টি-স্কায়ার	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি

০৮	ড্রয়িং টেবিল	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
----	---------------	---------------	------

ফুল সেকশন ড্রয়িং (Full Section Drawing):

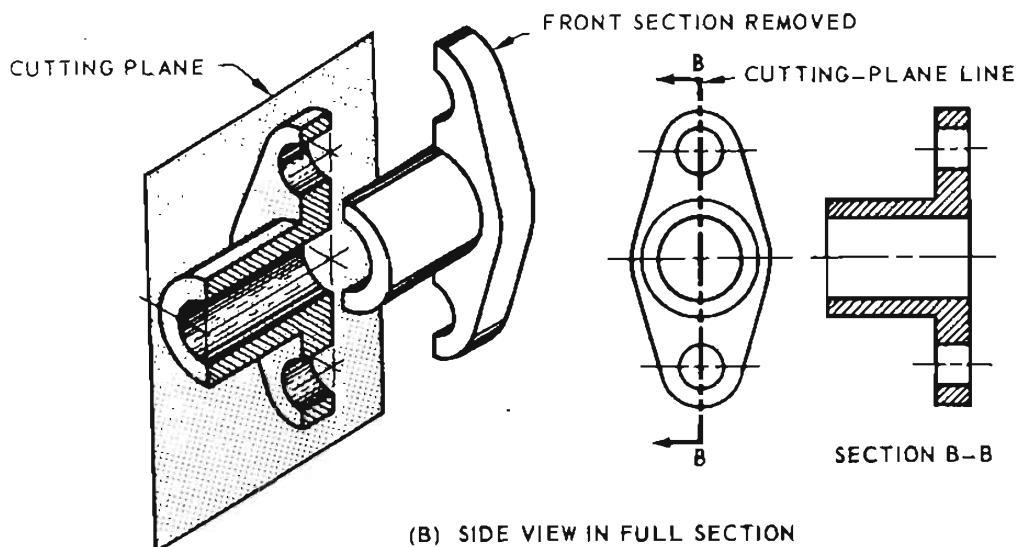

চিত্র: একটি যন্ত্রাংশের ফুল সেকশন ভিউ।

অঙ্কনের ধাপ:

১. প্রয়োজনীয় পিপিই নির্বাচন করে সংগ্রহ করব এবং পরিধান করবো।
২. সঠিক সাইজের ড্রয়িং শীট নির্বাচন করব এবং মাপ অনুযায়ী বড়ার লাইন টানবো।
৩. প্রথমে স্থি-ডি বা আইসোমেট্রিক ড্রয়িং এর টপ ভিউ অংকন করবো।
৪. এর পর ফুল সেকশন ড্রয়িং করার জন্য টপ ভিউ এর সেন্টার বরাবর চিত্রের অনুরূপ কাটিং প্লেনলাইন অংকন করবো।
৫. এখন কাটিং প্লেনলাইন বরাবর বস্তুটিকে কাটলে যেমন দেখায় ঠিক তেমন করে ফুল সেকশন ভিউ অংকন করবো।
৬. বস্তুর যে সকল অংশ কর্তিত হয়েছে সে সকল অংশে মেটেরিয়ালস অনুযায়ী হাচ লাইন যুক্ত করবো।
৭. বস্তুর যে সকল অংশে হোল বা ছিদ্র ছিল সে অংশে খালি থাকবে অর্থাৎ কোন হাচ লাইন দেবো না।
৮. বস্তুর কোন অংশে সিলিন্ড্রিক্যাল অংশ থাকলে সেখা অবশ্যই সেন্টার লাইন ব্যবহার করবো।
৯. অংকন মোজারমেন্ট অনুযায়ী করা হলে ডাইমেনশন গুলি দিয়ে দিবো।
১০. ড্রয়িং করার সময় কোন ক্ষেত্রে এর ব্যবহার হলে সেটির অনুগাত ড্রয়িং শীটে উল্লেখ করবো।
১১. কাজ শেষে সরঞ্জাম সমূহ পরিষ্কার করে যথা স্থানে সংরক্ষণ করবো।


সতর্কতা:

১. কাজের সময় আক্ষ ব্যবহার করবো।
২. সঠিক নিয়মে টেবিলে ফ্লাইট শীট স্থাপন করবো।
৩. ফ্লাইট করার স্থানে পর্যাপ্ত লাইটিং এবং যাবদ্য করে নিবো।
৪. সঠিক পরিমাপ বজায় রেখে ফ্লাইট শীটে বঙ্গির লাইন টানব এবং প্রয়োজন অনুসারী পেনসিল সার্প করব বা জিউ পেনসিল সেট করে নিবো।
৫. ফ্লাইট-এর একই আয়তনের বাইরের দাপ টানবো না।
৬. যাবে বাবে পরিকার সেকশন দিয়ে ছাঁত ও ফ্লাইট শীট পরিকার করে নিবো।

অর্জিত সক্ষতা: ফুল সেকশন ভিট অংকনের দক্ষতা অর্জিত হয়েছে। যা বাস্তব কাজে যথোদ্দৃশ ভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।

৫.৪.২ হাফ সেকশন (Half Section):

হাফ সেকশন বস্তুকে আনুভূমিক বা উল্লম্ব তল বরাবর অথবা বস্তুর টপ ভিটের এক চতুর্ধাংশ কেটে সরিয়ে নিলে পিছনের অংশ সামনে থেকে দেখসে দেখনটি দেখা যায় তাকে হাফ সেকশন বলে। নিচের চিত্রে একটি হাফ সেকশন দেখানো হয়েছে।

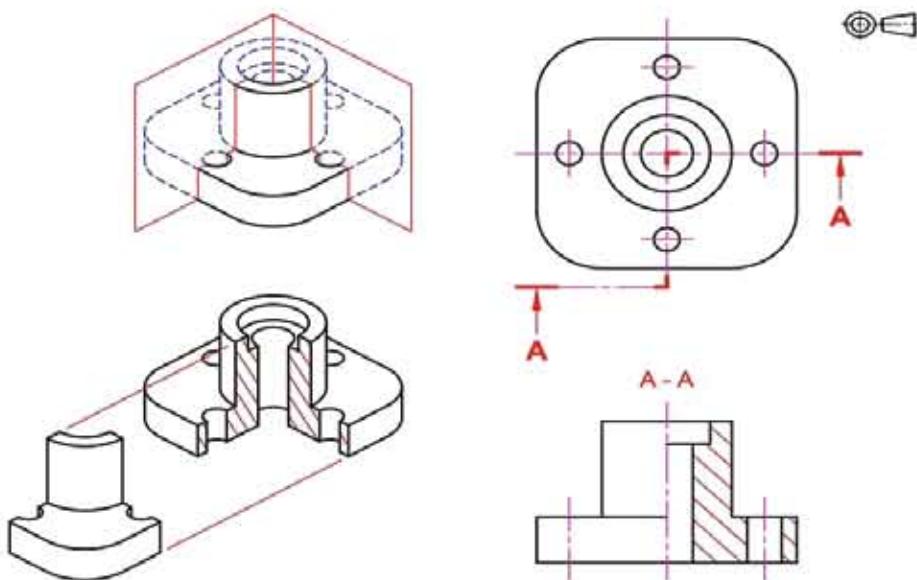

চিত্র: একটি ব্যাংশেরহাফ সেকশন

জব ২- হাফ সেকশন ড্রয়িং করার দক্ষতা অর্জন।

পারদর্শিতার মানদণ্ড:

১. স্বাস্থ বিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা পোষাক (পিপিই) পরিধান করা;
২. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
৩. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুল্স, মেটেরিয়ালস ও ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ ও প্রস্তুত করা;
৪. ড্রয়িং করার নিমিত্তে ড্রয়িং শীট প্রস্তুত করা;
৫. প্রদত্ত ড্রয়িং কাজের প্রস্তুতি গ্রহন করা;
৬. প্রদত্ত ড্রয়িং অনুসারে কাজের ধাপ অনুসরন করে হাফ সেকশন ড্রয়িং সম্পন্ন করা;
৭. কাজ শেষে কাজের স্থান ও যন্ত্রপাতি পরিষ্কার পরিষ্কার রাখা এবং চেক লিষ্ট অনুযায়ী যথা স্থানে সংরক্ষন করা;


ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম(PPE):

ক্রমিক	নিরাপত্তা সরঞ্জাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	মাস্ক	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০২	অ্যাথন	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৩	সেইফটি গগলস	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৪	কটন হ্যান্ড গ্লোভস	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৫	পরিষ্কার নেকরা/জুট	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (Required Equipment):

ক্রমিক	সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	ড্রয়িং শীট	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০২	HBপেনসিল	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৩	2H পেনসিল	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৪	2B পেনসিল	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৫	পেনসিল সার্ফনার	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৬	সেট ক্ষায়ার	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৭	টি-ক্ষায়ার	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৮	ড্রয়িং টেবিল	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি

হাফ সেকশন ফ্লাইঁ:

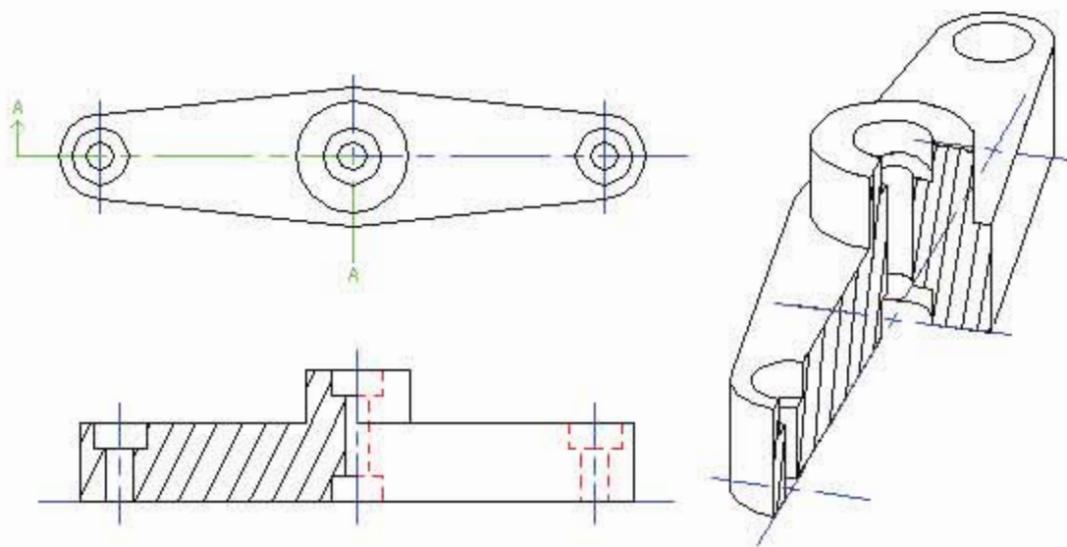

হাফ সেকশন অঙ্কনের ধোল:

- প্রযোজনীয় লিপিতে নির্বাচন করে সংশ্রে করব এবং পরিখান করবো।
- সঠিক সাইজের ফ্লাইঁ শীট নির্বাচন করব এবং মাপ অনুযায়ী বজার লাইন টানবো।
- প্রথমে লিং-ডি বা আইসোমেট্রিক ফ্লাইঁ এর টপ ভিউ অংকন করবো।
- এর পর বস্তুর যে অংশের হাফ সেকশন ফ্লাইঁ করতে হবে সে অংশ বরাবর টপ ভিউর উপর চিত্রের মত কাটিং প্রেসলাইন অংকন করবো।
- এখন কাটিং প্রেসলাইন বরাবর বস্তুটিকে কাটলে যেমন দেখাও তিক তেহন করে হাফ সেকশন ভিউ অংকন করবো।
- বস্তুর যে সকল অংশ কর্তিত হয়েছে সে সকল অংশে মেটেরিয়ালস অনুযায়ী হাচ লাইন মুক্ত করবো।
- বস্তুর যে সকল অংশে হোল/চিন্দ্র হিল সে সকল অংশে খালি থাকবে অর্থাৎ কোন হাচ লাইন থাকবে না।
- বস্তুর কোন অংশে সিলিঙ্ক্রিক্যাল অংশ থাকলে সেখানে অবশ্যই লেপ্টার লাইন ব্যবহার করবো।
- অঙ্কন প্রেজারভেন্ট অনুযায়ী করা হলে ডাইমেনশন লাইন গুলি দিয়ে দিবো।
- ফ্লাইঁ করার সময় কোন কেপিং ব্যবহার হলে সেটির অনুগাম ফ্লাইঁ শীটে উল্লেখ করবো।
- কাজ শেষে সরঞ্জাম সমূহ পরিকার করে যথোদ্দানে সংরক্ষণ করবো।

সতর্কতা:


- কাজের সময় মাঝে ব্যবহার করবো।
- সঠিক নিয়মে টেবিলে ফ্লাইঁ শীট স্থাপন করবো।

৩. ড্রয়িং করার স্থানে পর্যাপ্ত লাইটিং এর ব্যবস্থা করবো।
৪. সঠিক পরিমাপ বজায়রেখে ড্রয়িং শীটে বর্তার লাইন টানব এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পেনসিল সার্ফ করব বা লিড পেনসিল সেট করবো।
৫. ড্রয়িং-এর একই আয়গায় বারবার দাগ টানবো না।
৬. মাঝে মাঝে পরিষ্কার নেকরা দিয়ে হাত ও ড্রয়িং শীট পরিষ্কার করবো।

অর্জিত দক্ষতা: হাফ সেকশান ভিউ অংকনের দক্ষতা অর্জিত হয়েছে। যা বাস্তব কাজের ক্ষেত্রে যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।

৫.৪.৩ অফসেট সেকশন (Offset section):

সেকশান ভিউতে কাটিং প্লেন লাইনকে সাধারণত বন্ধুর মাঝামাঝি সোজা কল্পনা করা হয়, তদুপরি কোনো কোনো ক্ষেত্রে বন্ধুর বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ গঠন পরিষ্কার ভাবে বুঝার জন্য কাটিং প্লেন লাইনকে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে(Offset) কল্পনা করা হয়। আবার অনেক যন্ত্রাংশে অনেক গুলি ছিল থাকলেও ছিন্নগুলো একই লাইনে থাকেন। সেক্ষেত্রে কাটিং তল দ্বারা ছিন্নগুলি কাটতে কাটিং তলের দিক পরিবর্তন করা লাগে। কাটিং লাইনের এভাবে দিক পরিবর্তন করে কেটে যে সেকশন পাওয়া যায় তাকে অফসেট সেকশান বলে। নিচের চিত্রে অফসেট সেকশান দেখানো হল।

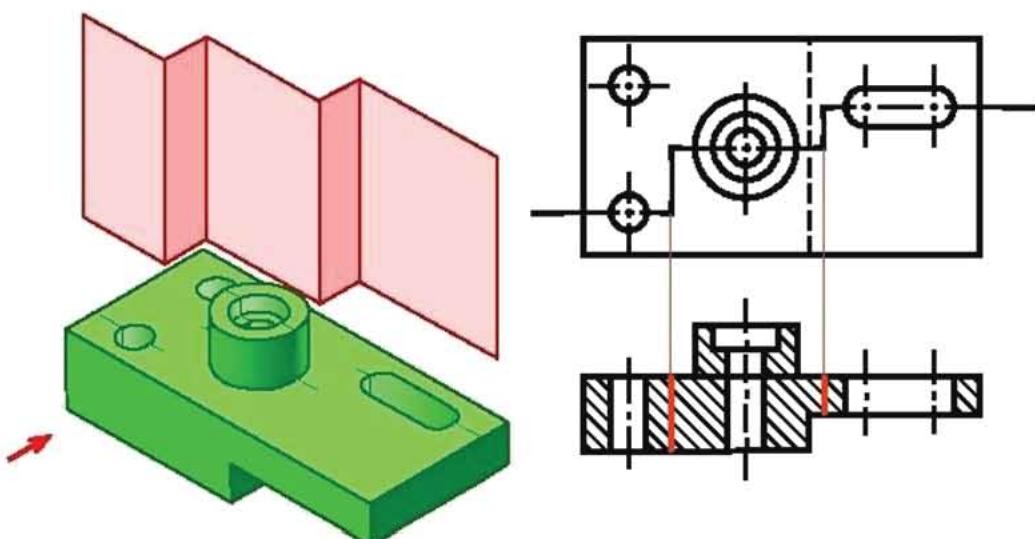

চিত্র: অফসেট সেকশান।

জব-৩: অফসেট সেকশন করার দক্ষতা অর্জন

পারদর্শিতার মানদণ্ড:

১. স্বাস্থ বিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা পোষাক (পিপিই) পরিধান করা;
২. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
৩. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুল্স, মেটেরিয়ালস ও ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ ও প্রস্তুত করা;
৪. ড্রয়িং করার নিমিত্তে ড্রয়িং শীট প্রস্তুত করা;
৫. প্রদত্ত ড্রয়িং কাজের প্রস্তুতি গ্রহন করা;
৬. প্রদত্ত ড্রয়িং অনুসারে কাজের ধাপ অনুসরন করে অফসেট সেকশন ড্রয়িং সম্পন্ন করা;
৭. কাজ শেষে কাজের স্থান ও যন্ত্রপাতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং চেক লিষ্ট অনুযায়ী যথা স্থানে সংরক্ষন করা;


ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPE):

ক্রমিক	নিরাপত্তা সরঞ্জাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	মাস্ক	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০২	অ্যাপ্রন	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৩	সেফটি গগলস	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৪	কটন হ্যান্ড গ্লোভস	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৫	পরিষ্কার নেকরা/জুট	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (Required Equipment):

ক্রমিক	সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	ড্রয়িং শীট	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০২	HBপেনসিল	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৩	2H পেনসিল	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৪	2B পেনসিল	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৫	পেনসিল সার্ফিনার	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৬	সেট স্কয়ার	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৭	টি-স্কয়ার	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৮	ড্রয়িং টেবিল	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি

অফসেট সেকশন ছারিং:

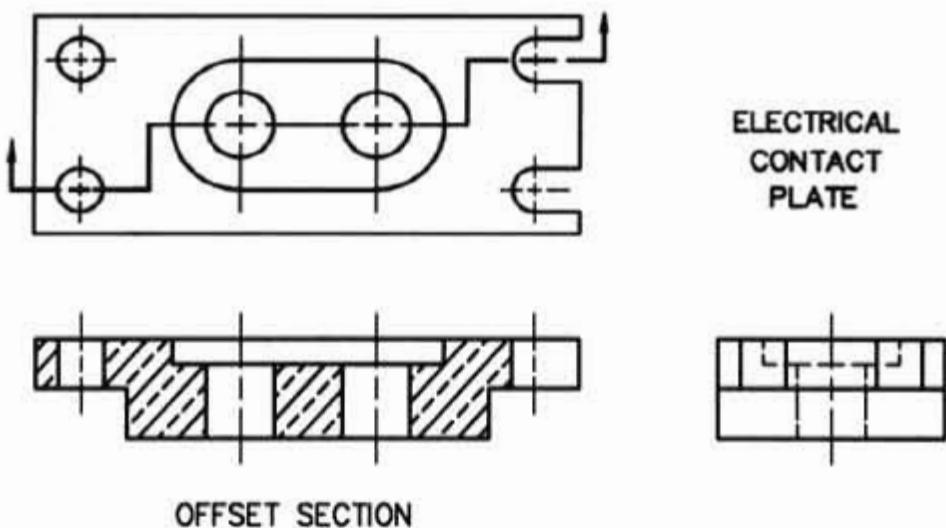

অফসেট সেকশন ছারিং করার ধোপ:

অফসেট সেকশন ছারিং করার ধোপ:

১. প্রয়োজনীয় শিপিঙ নির্বাচন করে সংশ্রেণ করব এবং পরিষ্কার করবো।
২. সঠিক সাইজের ছারিং কীট নির্বাচন করব এবং যাপ অনুযায়ী বড়ার লাইন টানবো।
৩. প্রথমে স্লি-ডি বা আইসোমেট্রিক ছারিং হতে ক্ষার্টিজ টপ পিট অঞ্চল করবো।
৪. এর পর বক্তুর যে অংশের অফসেট সেকশন ছারিং করতে হবে সে অংশ বক্তুর টপ পিটের উপর চিনানুযায়ী সুবিধাবত কাটিং প্লানলাইন অঙ্গন করবো।
৫. অংশ কাটিং প্লানলাইন বক্তুর বক্তুটিকে কাটলে ধেসন দেখায় তিক তেমন করে অফসেট সেকশন পিট অঞ্চল করবো।
৬. বক্তুর কর্তিতঅংশে ষেটেরিয়ালস অনুযায়ী হাচ লাইন যুক্ত করবো।
৭. বক্তুর যে সকল অংশে হোল/চিপ হিসে সে অংশে খালি থাকবে অর্থাৎ কোন হাচ লাইন রাখবো না।
৮. বক্তুর কোন অংশে সিলিঙ্ক্রিক্যাল অংশ থাকলে সেখানে অবশ্যই সেটোর লাইন ব্যবহার করবো।
৯. অংকন দেজারদেশট অনুযায়ী করা হলে ডাইবেনশন লাইন দিবো।
১০. ছারিং করার সময় কোন প্রেসিং ব্যবহার হলে সেটির অনুপাত ছারিং এ উল্লেখ করবো।
১১. কাজ শেষে সরঞ্জাম সমূহ পরিষ্কার করে ফাঁা ছানে সংরক্ষণ করবো।


সতর্কতা:

১. কাজের সময় মাস্ক ব্যবহার করবো।
২. সঠিক নিয়মে টেবিলে ড্রয়িং শীট স্থাপন করবো।
৩. ড্রয়িং করার স্থানে পর্যাপ্ত লাইটিং এর ব্যবহাৰ কৰে নিবো।
৪. সঠিক পরিমাপ বজায় রেখে ড্রয়িং শীটে বৰ্তার লাইন টানব এবং প্রয়োজন অনুযায়ী গেনসিল সার্ক কৰব বা লিড গেনসিল সেট কৰে নিবো।
৫. ড্রয়িং-এর একই জায়গায় বাইবার দাগ টানবো না।
৬. মাঝে মাঝে পরিষ্কার নেকৰা দিয়ে হাত ও ড্রয়িং শীট পরিষ্কার কৰে নিবো।

অর্জিত দক্ষতা: অফসেট সেকশন ভিট অংকনের দক্ষতা অর্জিত হয়েছে। যা বাস্তব কাজের ক্ষেত্ৰে যথাযথভাৱে প্ৰয়োগ কৰা সম্ভব হবে।

রিমুভড সেকশন (Removed section):

কোন বস্তুৰ এক প্রান্তের আকাৰ অন্য প্রান্তের আকাৰ হতে ভিন্নতা হয়ে পারে। এ সব ক্ষেত্ৰে বস্তুৰ বিভিন্ন অংশ কেটে দেখাতে রিমুভড সেকশন পদ্ধতি ব্যবহাৰ কৰা হয়। নিচেৰ চিত্ৰে একটি রিমুভড সেকশন দেখাবো হয়েছে।

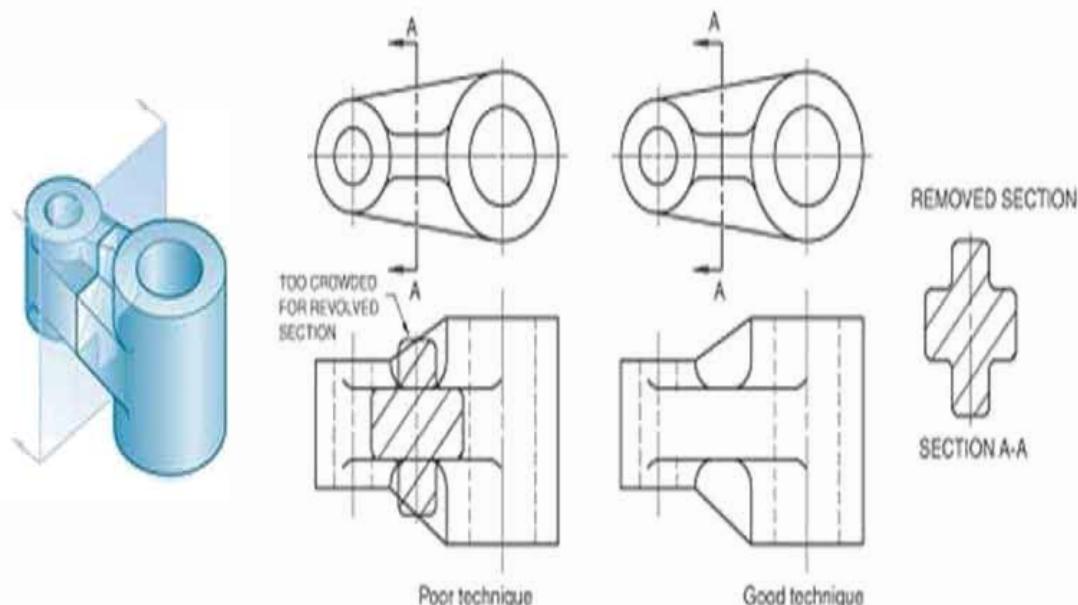

চিত্ৰ: রিমুভড সেকশন।

জবনৎ-৪: রিমুভ সেকশন করার দক্ষতা অর্জন

পারদর্শিতার মানদণ্ড:

১. স্বাস্থ বিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা পোষাক (পিপিই) পরিধান করা;
২. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
৩. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুল্স, মেটেরিয়ালস ও ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ ও প্রস্তুত করা;
৪. ড্রয়িং করার নিমিত্তে ড্রয়িং শীট প্রস্তুত করা;
৫. প্রদত্ত ড্রয়িং কাজের প্রস্তুতি গ্রহন করা;
৬. প্রদত্ত ড্রয়িং অনুসারে কাজের ধাপ অনুসরন করে রিমুভ সেকশন ড্রয়িং সম্পন্ন করা;
৭. কাজ শেষে কাজের স্থান ও যন্ত্রপাতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং চেক লিষ্ট অনুযায়ী যথা স্থানে সংরক্ষন করা;

ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম(PPE):


ক্রমিক	নিরাপত্তা সরঞ্জাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	মাস্ক	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০২	অ্যাপ্রন	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৩	গগলস	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৪	কটন হ্যান্ড প্লোভস	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৫	পরিষ্কার নেকরা/জুট	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (Required Equipment):

ক্রমিক	সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	ড্রয়িং শীট	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০২	HBCপেনসিল	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৩	2H পেনসিল	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৪	2B পেনসিল	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি

০৫	পেনসিল সার্পনার	স্ট্যাভার্ড	১ টি
০৬	সেট ক্লায়ার	স্ট্যাভার্ড	১ টি
০৭	টি-ক্লায়ার	স্ট্যাভার্ড	১ টি
০৮	ড্রয়িং টেবিল	স্ট্যাভার্ড	১ টি

রিমুভড সেকশন ড্রয়িং:

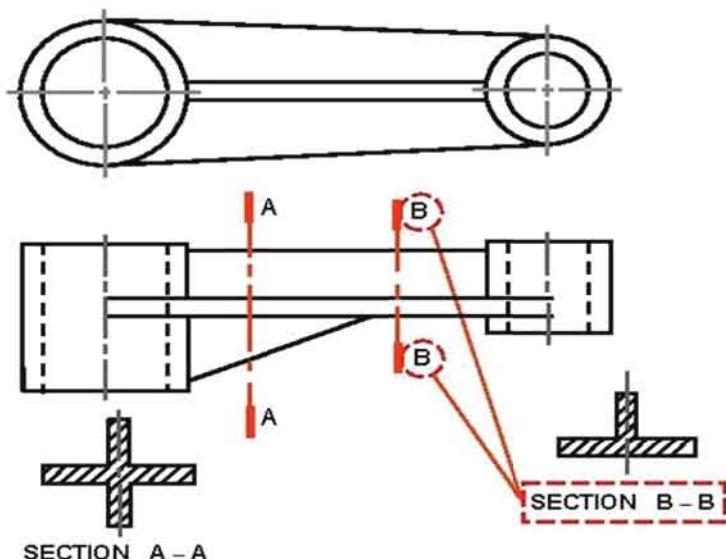

চিত্র: রিমুভড সেকশন ড্রয়িং।

রিমুভড সেকশন ড্রয়িং করার ধারণা:

- প্রয়োজনীয় পিপিই নির্বাচন করে সংগ্রহ করব এবং পরিখান কর।
- সঠিক সাইজের ড্রয়িং শীট নির্বাচন করব এবং মাপ অনুযায়ী বর্তার লাইন টান।
- প্রথমে ট্রি-ডি বা আইসোমেট্রিক ড্রয়িং হতে সুবিধামত যন্ত্রাংশটি টপ অথবা ফ্রন্ট ভিউ অঙ্কন কর।
- এর পর বস্তুর যে অংশের রিমুভ সেকশন ড্রয়িং করতে হবে সে অংশ বরাবর টপ অথবা ফ্রন্ট ভিউর উপর চিত্রনুযায়ী সুবিধামত কাটিং প্লেনলাইন অংকন কর।
- এখন কাটিং প্লেনলাইন বরাবর বস্তুটিকে কাটলে যেমন দেখায় ঠিক তেমন করে রিমুভ সেকশন ভিউ আংকন কর।

৬. বস্তুর যে সকল অংশ কর্তিত হয়েছে সে অংশে মেটেরিয়ালস অনুযায়ী হ্যাচ লাইন যুক্ত কর।
৭. বস্তুর যে সকল অংশে হোল/ছিদ্র ছিল সে সকল অংশে থাকবে অর্থাৎ কোন হ্যাচ লাইন থাকবে না।
৮. বস্তুর কোন অংশে সিলিঙ্ক্রিক্যাল অংশ থাকলে সেখানে অবশ্যই সেন্টার লাইন ব্যবহার কর।
৯. অঙ্গন মেজারমেন্ট অনুযায়ী করা হলে ডাইমেনশন লাইন দিতে হবে।
১০. ড্রয়িং করার সময় কোন ক্ষেপণ ব্যবহার হলে সেটির অনুপাত ড্রয়িং এ উল্লেখ করতে হবে।
১১. কাজ শেষে সরঞ্জাম সমূহ পরিষ্কার করে যথা স্থানে সংরক্ষন কর।


সতর্কতা:

১. কাজের সময় মাস্ক ব্যবহার কর।
২. সঠিক নিয়মে টেবিলে ড্রয়িং শীট স্থাপন করব।
৩. ড্রয়িং করার স্থানে পর্যাপ্ত লাইটিং এর ব্যবস্থা করে নিবে।
৪. সঠিক পরিমাপ বজায় রেখে ড্রয়িং শীটে বর্ডার লাইন টানব এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পেনসিল সার্ফ করব বা লিড পেনসিল সেট করে নিব।
৫. ড্রয়িং-এর একই জায়গায় বারবার দাগ টানবো না।
৬. মাঝে মাঝে পরিষ্কার নেকরা দিয়ে হাত ও ড্রয়িং শীট পরিষ্কার করবে।

অর্জিত দক্ষতা: রিমুভ সেকশন ভিউ অংকনের দক্ষতা অর্জিত হয়েছে। যা বাস্তবে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।

রিভল্যুড সেকশন (Revolved Section):


বস্তুর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আকৃতি একই রকম থাকলে রিভল্যুড সেকশন এর মাধ্যমে সেকশন করে বস্তুকে দেখানো যায়। নিচের চিত্রে একটি রিভল্যুড সেকশন দেখান হল।

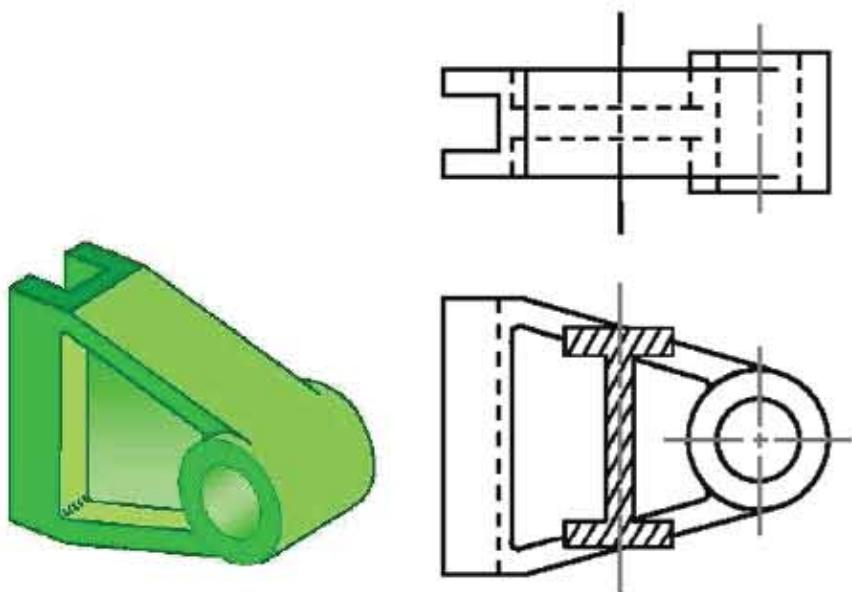

চিত্র-৫.৮: রিভল্যুশন সেকশন।

৫.৮.৬ অ্যালাইন সেকশন (Aligned Section):

বস্তুর অবস্থান ভার্টিক্যাল বা হরাইজেন্টাল অক্ষের সাথে এক লাইনে না থাকলে বা অক্ষের সাথে অ্যালাইন না থাকলে, অ্যালাইন সেকশন পদ্ধতিতে সেকশন করে বস্তুর ডিতরাংশ দেখা যাব। নিচের চিত্রে অ্যালাইন সেকশন পদ্ধতি দেখানো হল।



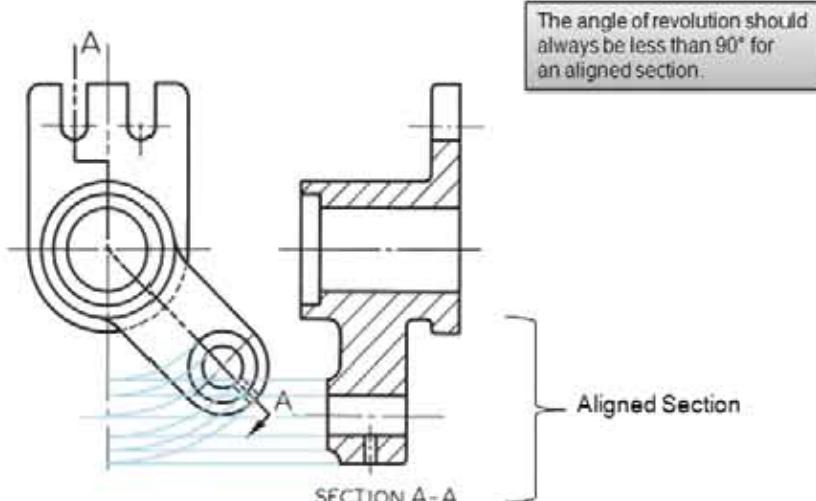


চিত্র: অ্যালাইনড সেকশন।

ব্রোকেন-আউট সেকশন (Broken-out Section):

কোন একটি বস্তুর নির্দিষ্ট একটি অংশের অভ্যন্তরীন গঠন বা কৌণা অংশের পুরুত দেখাব জন্য ঐ অংশকে বিবর বা অসম রেখা বরাবর ভেঙে বা কর্তৃত করে বে সেকশন অংকন করা হয় তাকে ব্রোকেন-আউট সেকশন বলে। নিচের চিত্রে ব্রোকেন-আউট সেকশন দেখানো হল।

Broken Out Sections

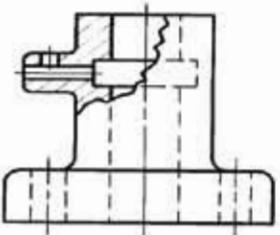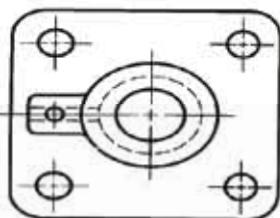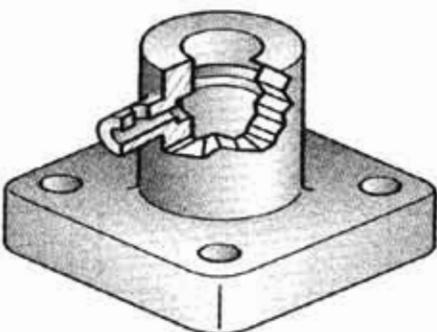

(C) Broken-out section view


চিত্র: ব্রোকেন-আউট সেকশন।

পার্টিউল সেকশন (Partial Section):


পার্টিউল সেকশন ব্রোকেন-আউট সেকশনের অনুরূপ, তবে আকারে অপেক্ষাকৃত বড় কিছু শাফ সেকশন হতে হোট।

অ্যাসেম্বলি অ্যান্ড পিকটোরিয়াল সেকশন (Assemble and Pictorial Section):


একটি কম সাধারণত বেশ কিছু যাইঁশের সমবর্তী গঠিত হয়। এভাবে অ্যাসেম্বলি অ্যান্ড পিকটোরিয়াল সেকশন করা হয়। নিচের চিত্রে একটি অ্যাসেম্বলি এবং পিকটোরিয়াল সেকশন দেখানো হল।

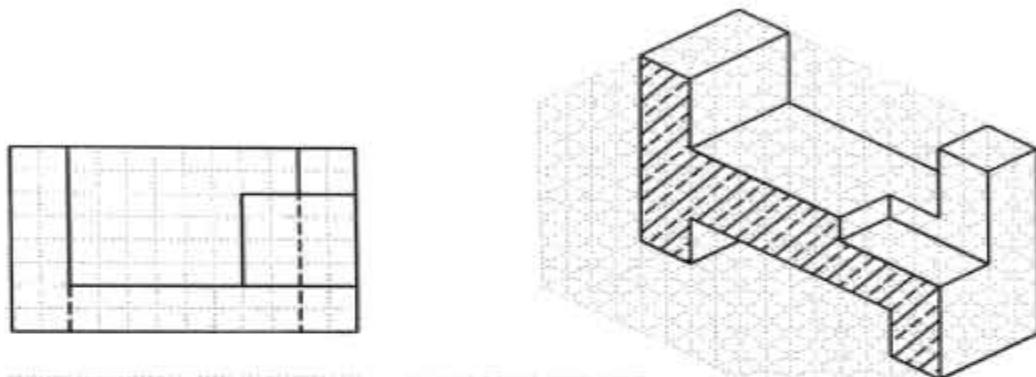


চিত্র: পিকটোরিয়াল সেকশন।

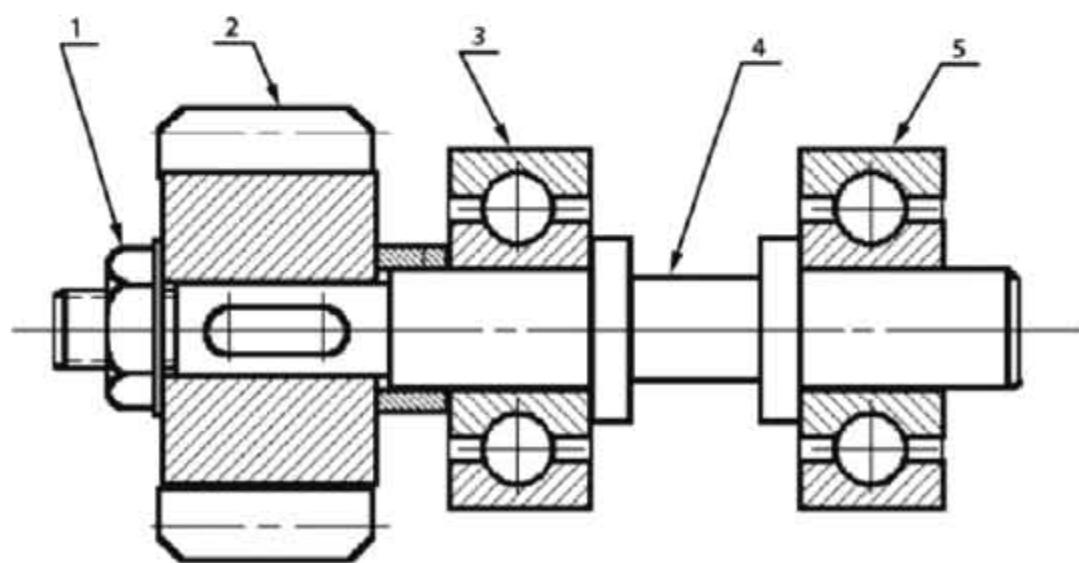

চিত্র: অ্যাসেমবলি সেকশনড্রয়িং।

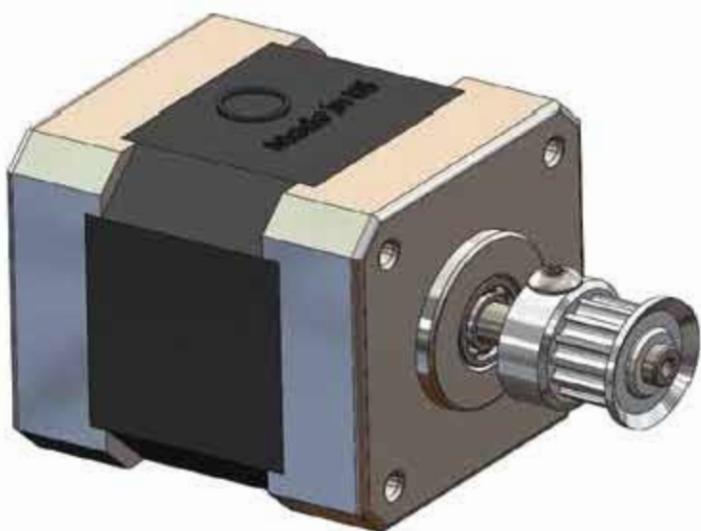

চিত্র-৫.১৩: একটি শিয়ার বজ্র

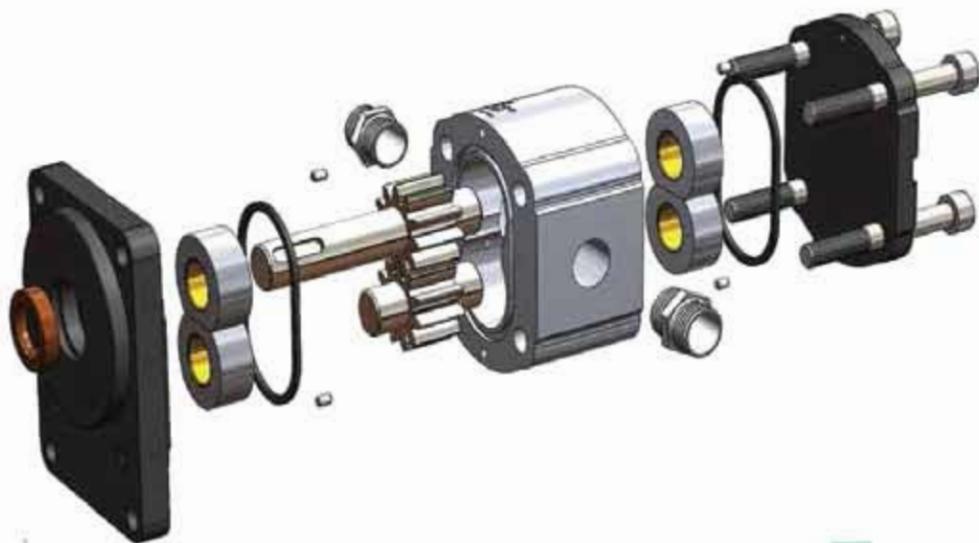


চিত্র: একটি শিয়ার বজ্রের অ্যাসেম্বলি ড্রয়িং।

সেকশনের প্রয়োজনীয়তা (Usefulness of Section):


অটিল বহুর তেতুরের অংশ ভালভাবে দেখার জন্য সেকশন করার প্রয়োজন হয়। যত্থ বা ব্রাইল সংযোগিত অবস্থার সেকশন করে দেখার প্রয়োজন হতে পারে। কারখানার অ্যাসেম্বলি লাইনে সেকশন ড্রয়িং অবশ্যই প্রয়োজনীয় বিষয়। কোন যজ্ঞের কোন অংশটি কোনটির পর আছে তা সহজে জানা যায়। এ ক্ষেত্রে বহুর সেকশন করে হ্যাচিং এর মাধ্যমে মেটেরিয়াল টিন্কিং করার জন্য সেকশন করার প্রয়োজন হয়।

১.৩ মাল্টিভিউ (Multi view):


কোন বস্তুকে উহার সকল পরিমাপ সহ ড্রাইং এর মাধ্যমে কুটিরে কোনো একটা সহজ নয়। একটি গ্রিমাত্রিক বস্তুকে টু ডায়ামেনশনাল ভিউ-এর সাহায্যে প্রদর্শন বা উপস্থাপন করার পক্ষতে মাল্টিভিউ ড্রাইং বলে। এই পক্ষতে যে কোন অবজেক্ট বা বস্তুকে টপ, ফ্রন্ট, রাইট সাইড এবং লেফট সাইড এই প্রতি পাশ থেকে দেখলে কেমন দেখা যাব তা পরিমাপ সহকারে উপস্থাপন করা হয়। এই ড্রাইং-এ অবজেক্ট-এর সুকরিত বা হিচেন অংশকে হিচেন লাইনের মাধ্যমে মাল্টিভিউকে তুলে ধরা হয়। মাল্টিভিউ ড্রাইং এর মাধ্যমে যে কোন গ্রিমাত্রিক বস্তুর সকল পরিমাপ প্রদর্শিত হয়, প্রদর্শিত ভিউ গুলোকে একত্রিত করলে আবার মূল অবজেক্টটি পাওয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে অটিল অবজেক্ট কে প্রদর্শিত করতে ক্ষম আবার একটি ভিউ অঙ্গিলারি ভিউ-এর সহযোগীভা নেয়া হয়। নিচের চিত্রে একটি ঘরের মাল্টিভিউ দেখানো হল।

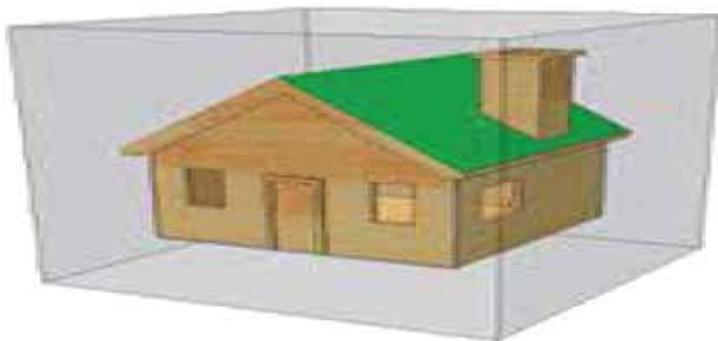



চিত্র: ত্রি-মাত্রিক(Isometric View) অবজেক্ট(একটি ঘর)

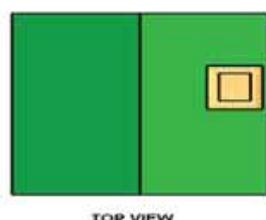

TOP VIEW

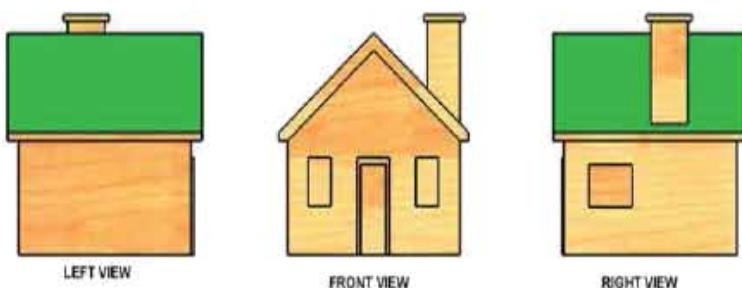

চিত্র: একটি ঘরের মাল্টিভিউ ড্রাইং।

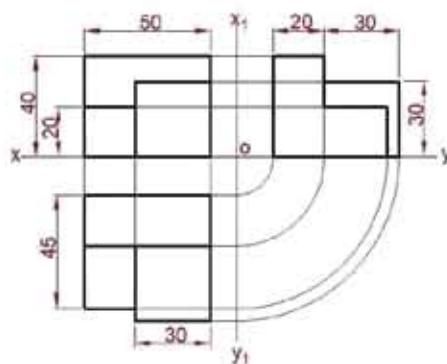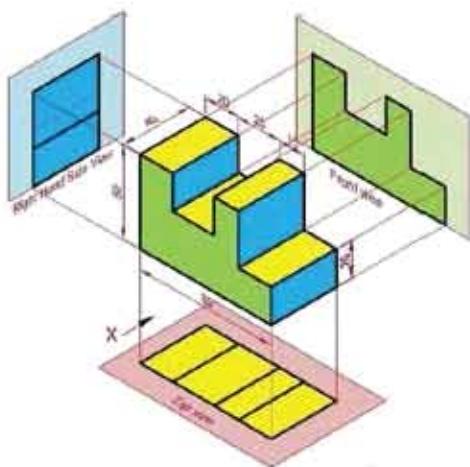

Multi-view Drawing

চিত্র: একটি ত্রিমাত্রিক বস্তুর মাল্টিভিউ করার পদ্ধতি অঙ্কন

অব-৫: হোল ও খেত সম্বলিত যাঁওয়ের মাল্টিভিউ করার পদ্ধতি অঙ্কন

পাইপলিং নিরাপত্তা:

১. আহ বিধি মেনে ব্যাটিশন নিরাপত্তা পোষাক (লিপিই) পরিধান করা;
২. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
৩. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, মেট্রিয়ালস ও ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ ও প্রস্তুত করা;
৪. ছাঁড়ি করার নিয়মে ছাঁড়ি শীট প্রস্তুত করা;
৫. প্রস্তুত ছাঁড়ি কাজের প্রস্তুতি প্রস্তুত করা;
৬. প্রস্তুত ছাঁড়ি অনুসারে কাজের ধাগ অনুসরণ করে হোল ও খেত সম্বলিত যাঁওয়ের মাল্টিভিউ অঙ্কন সম্পন্ন করা;
৭. কাজ শেষে কাজের স্থান ও যত্নপাতি পরিকার পরিষ্কার রাখা এবং চেক লিঙ্ক অনুযায়ী বথা স্থানে সংরক্ষণ করা;


ব্যাটিশন নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPE):

ক্রমিক	নিরাপত্তা সরঞ্জাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	আক	প্ট্যাভার্ড	১ টি
০২	অ্যাশন	প্ট্যাভার্ড	১ টি


০৩	গগলস	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৪	কটন হ্যান্ড ফ্লোভস	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৫	পরিষ্কার নেকরা/জুট	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (Required Equipment):

ক্রমিক	সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	ড্রয়িং শীট	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০২	HB পেনসিল	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৩	2H পেনসিল	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৪	2B পেনসিল	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৫	পেনসিল সারপর্নার	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৬	সেট ক্ষয়ার	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৭	টি-ক্ষয়ার	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৮	ড্রয়িং টেবিল	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি

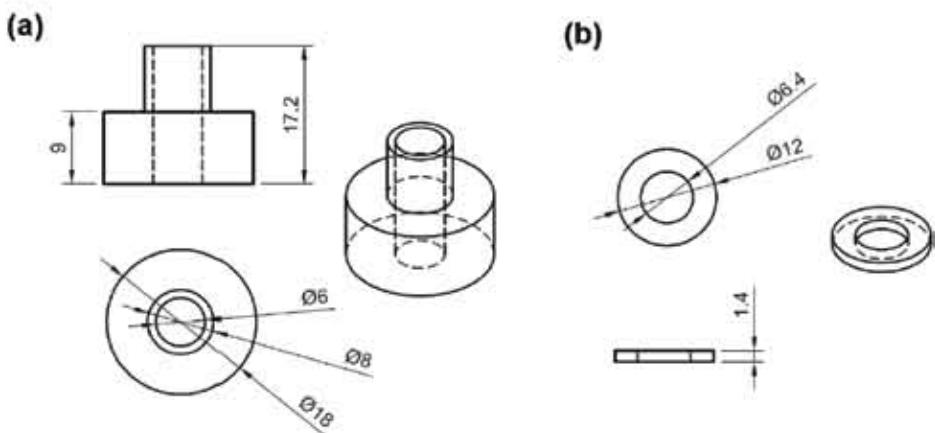

চিত্র: হোল সমন্বিত ব্যাকলের মাণিচ ভিট্ট ফ্লাই।

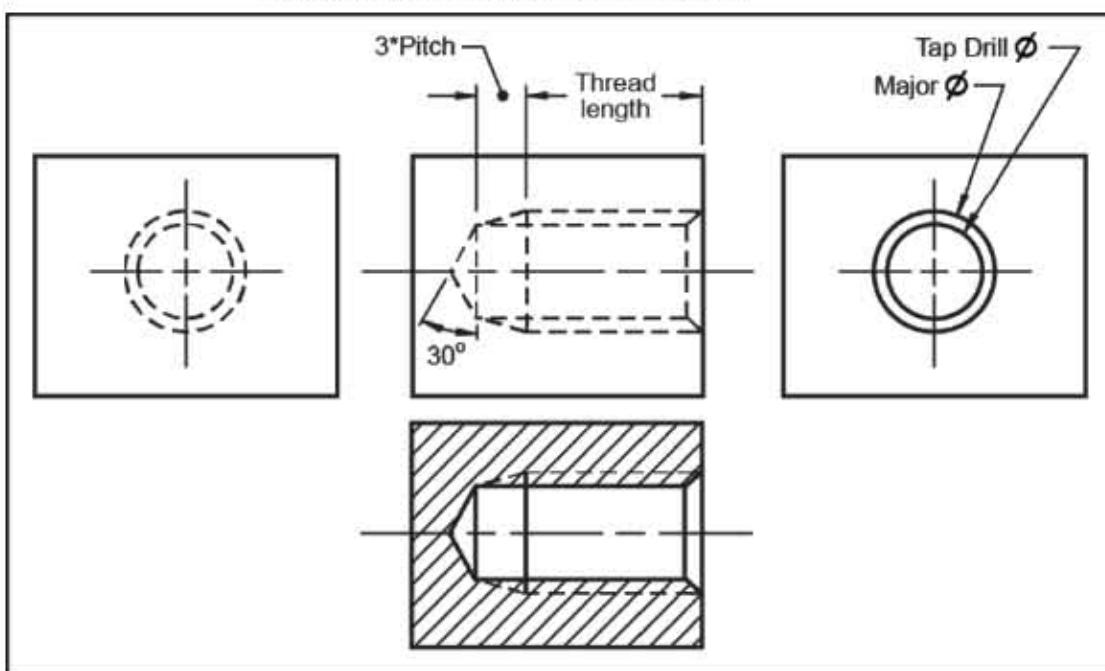

চিত্র: হোল ও প্রস্ত সমন্বিত ব্যাকলের মাণিচ ভিট্ট ফ্লাই।

হোল ও প্রস্ত সমন্বিত ব্যাকলের মাণিচিড়ি ফ্লাই করার ধোণ:


১. প্রয়োজনীয় লিপিই নির্বাচন করে সংগ্রহ করব এবং পরিখান করবো।
২. সঠিক সাইজের ফ্লাই পীট নির্বাচন করব এবং আপ অনুসারী বর্জীর সাইন টানবো।
৩. প্রথমে প্রি-ডি বা আইসোমেট্রিক ফ্লাই হতে সুবিধাগত ব্যাকল শাটিগ টপ, ফ্লাট এবং সাইট ভিট্ট অঞ্চল করার অন্য এলাইনবেট সাইন টিক করবো।

৪. যে বস্তুর মাল্টি ভিউ ড্রয়িং করতে হবে প্রথমেই ডাইমেনশন অনুযায়ী তার ফ্রন্ট ভিউ অঙ্কন করবো।
৫. ফ্রন্ট ভিউ অংকন করার সময় মনে রাখবো এটির চার পাশে অন্যান্য ভিউ গুলি অংকনের জন্য যথেষ্ট পরিমান খালি জায়গা রাখবো।
৬. এখন ফ্রন্ট ভিউর উপরে, ফ্রন্ট ভিউ-এর সাথে এলাইন করে ডাইমেনশন অনুযায়ী টপ ভিউ অংকন করবো।
৭. টপ ভিউ অংকনের পরে একই নিয়মে লেফট সাইড অথবা রাইট সাইড ভিউ প্রজোয়া ক্ষেত্রে উভয় ভিউ অংকন করবো।
৮. ভিউ অংকন করার সময় মূল বস্তুতে হোল বা ছিদ্র থাকলে তা চিত্র-ক ন্যায় ডডেড লাইন বা হিডেন লাইন দিয়ে দেখাবো।
৯. মূল বস্তুর কোন অংশে খ্রেড বা প্যাচ থাকলে তা চিত্র-খ এর মত ডাবল ডডেড লাইন দিয়ে দেখাবো।
১০. বস্তুর কোন অংশে সিলিঙ্ক্রিক্যাল অংশ থাকলে সেখানে অবশ্যই সেন্টার লাইন ব্যবহার করবো।
১১. অংকন মেজারমেন্ট অনুযায়ী করা হলে ডাইমেনশন দিবো।
১২. ড্রয়িং করার সময় কোন ক্ষেলিং ব্যবহার হলে সেটির অনুপাত ড্রয়িং শীট-এ উল্লেখ করবো।
১৩. কাজ শেষে সরঞ্জামসমূহ পরিষ্কার করে যথা স্থানে সংরক্ষণ করবো।


সতর্কতা:


১. কাজের সময় মাস্ক ব্যবহার করবো।
২. সঠিক নিয়মে টেবিলে ড্রয়িং শীট স্থাপন করবো।
৩. ড্রয়িং করার স্থানে পর্যাপ্ত লাইটিং এর ব্যবস্থা করবো।
৪. সঠিক পরিমাপ বজায় রেখে ড্রয়িং শীটে বর্ডার লাইন টানব এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পেনসিল সার্ফ করব বা লিড পেনসিল সেট করবো।
৫. ড্রয়িং-এর একই জায়গায় বারবার দাগ টানবো।
৬. মাঝে মাঝে পরিষ্কার নেকরা দিয়ে হাত ও ড্রয়িং শীট পরিষ্কার করবো।

অর্জিত দক্ষতা: হোল ও খ্রেড সম্পর্কিত যন্ত্রাংশের মাল্টি ভিউ অংকনের দক্ষতা অর্জিত হয়েছে, যাপ্রেকটিক্যাল ফিল্ডে যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।

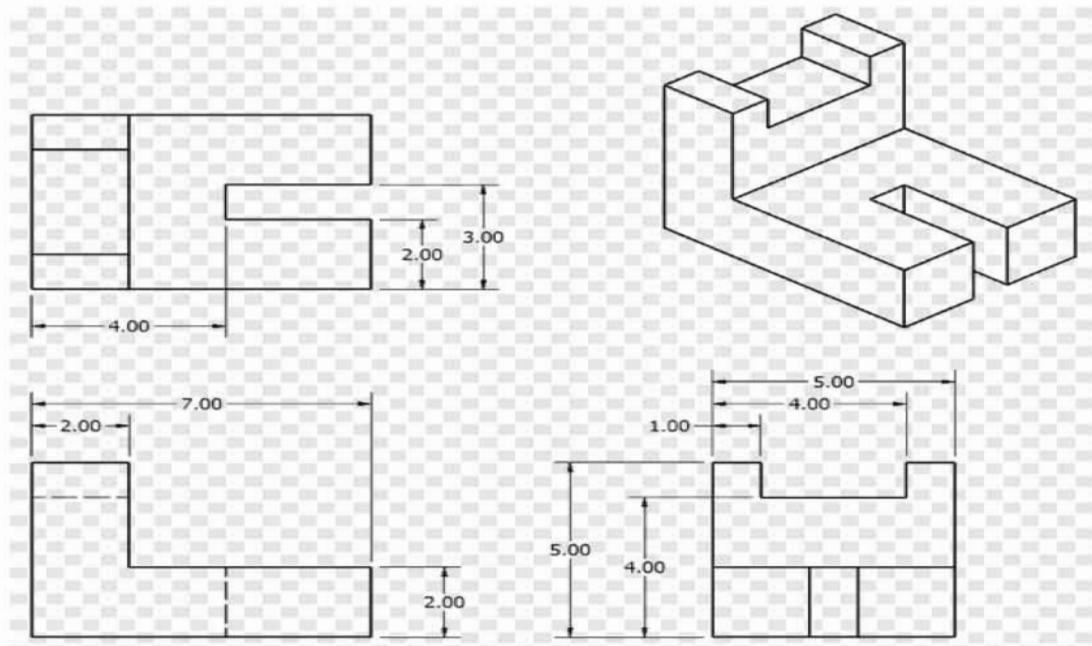

উন্নীলন-২:

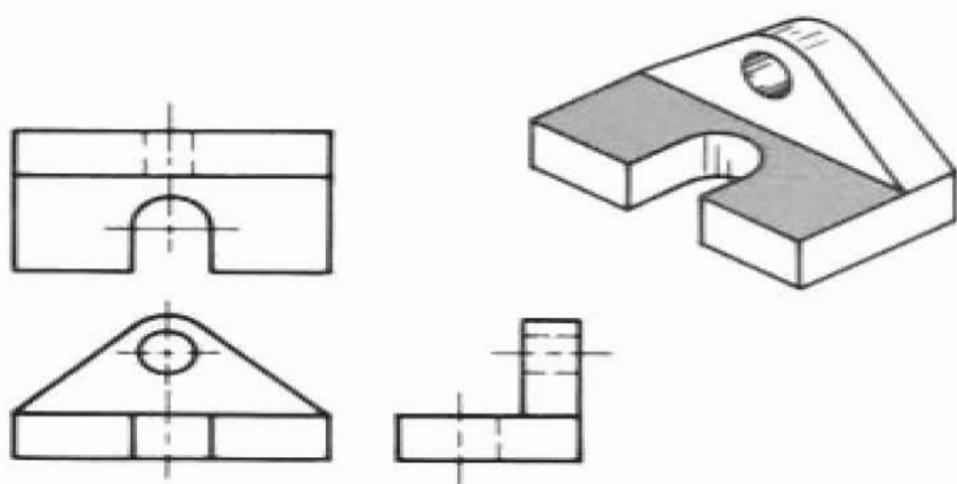

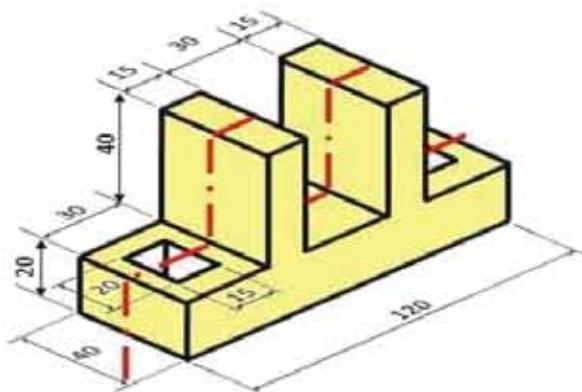

নিচেরচিত্রের ঘাঁংশ সমূহের আস্তি ভিড় অংকন করো।

Figure 1

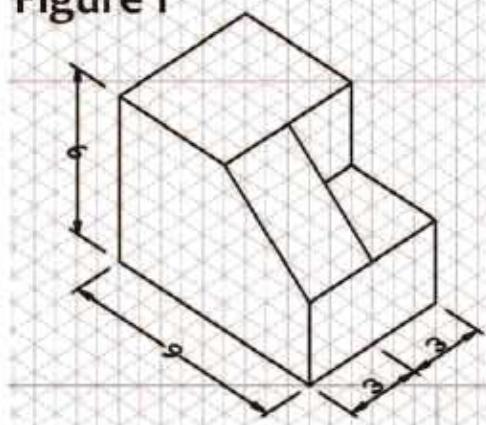


Figure 2

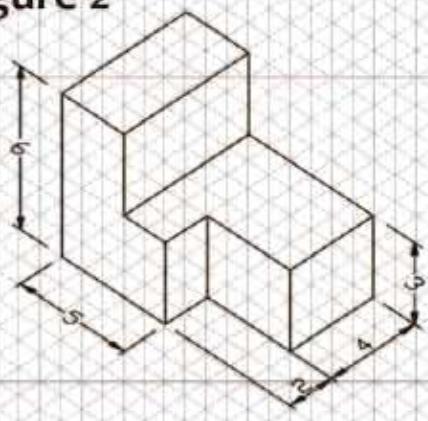


Figure 3

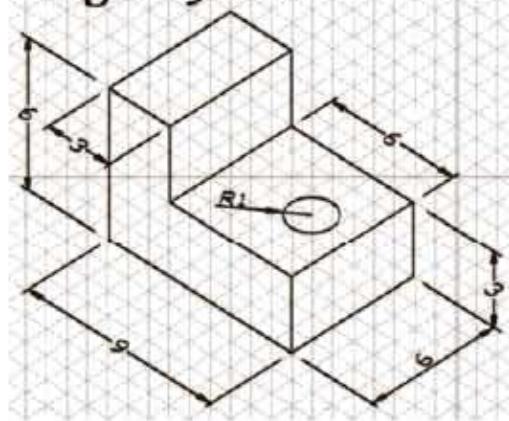


Figure 4

Figure-5

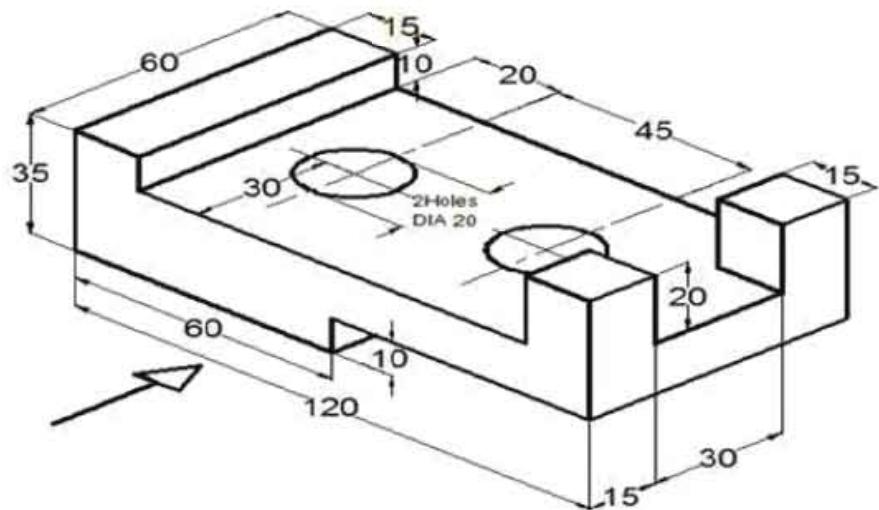


Figure-6

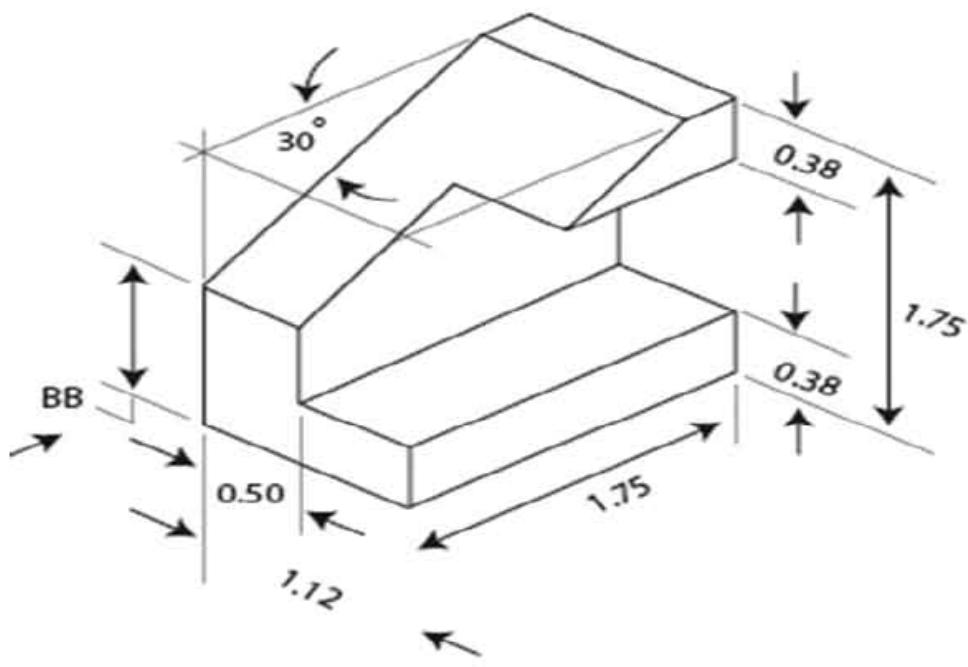
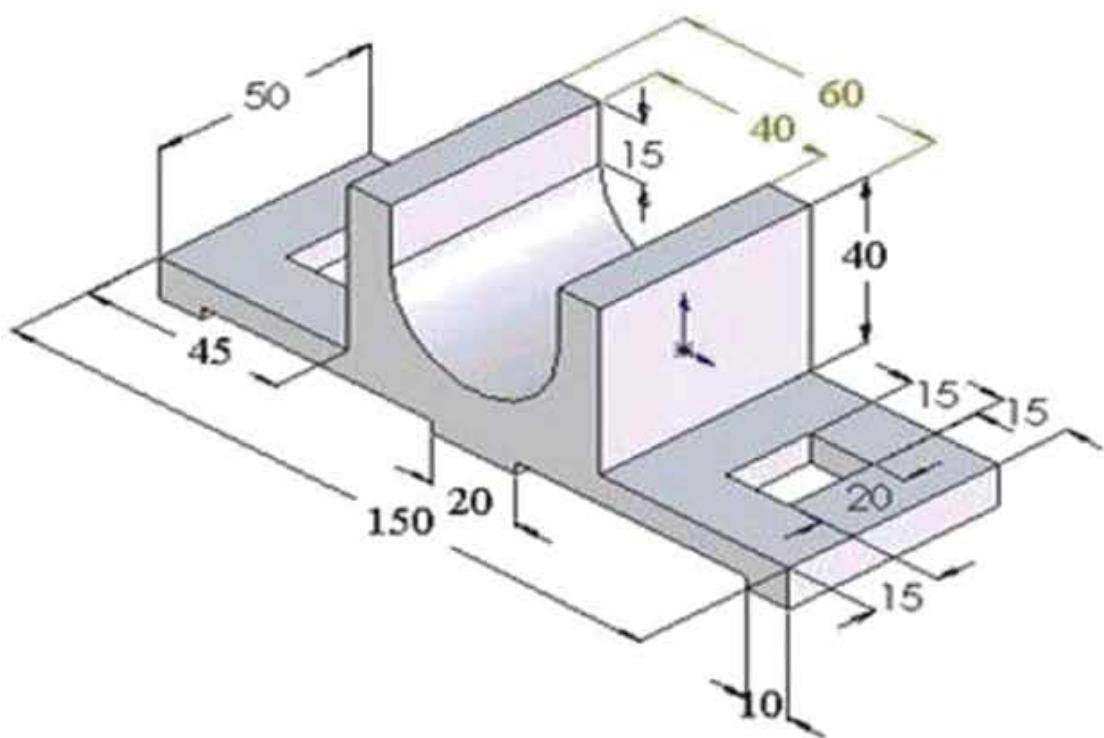


Figure-7

প্রশ্নমালা-১

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন:

১. সেকশান ভিউ কাকে বলে?
২. কোন ভিউয়ের উপর কাটিং তল বসাতে হয়?
৩. অফসেট সেকশান কেন ব্যবহার করা হয়?
৪. হ্যাচ পেটার্ণ কি?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন:

৫. সেকশান ড্রয়িং কত প্রকার ও কি কি?
৬. একটি অফসেট সেকশন অংকন করো।

রচনামূলক প্রশ্ন:

৭. ক্লোকেন আউট ও পারসিয়াল সেকশনের বিষয়ে মতামত দাও।
৮. নিচের চিত্রটির রেড লাইন/কাটিং লাইন বরাবর ফুল সেকশন অংকন করো।

ବିଭିନ୍ନ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଯାଞ୍ଚିକ ବକ୍ରନୀ ଓ ଲିମାର ଅଙ୍କଳ Mechanical Fastener and Gear Drawing



ଯତ୍ତ ବା ଯଜ୍ଞାର୍ଥ ସଂଘୋଜନେର କାଜେ ଆମରା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିଇ ଯାଞ୍ଚିକ ବକ୍ରନୀ ବା ସେବାନିକଯାଳ କ୍ଷ୍ଯାସେନାର (Mechanical Fastener) ବ୍ୟବହାର କରି। ଛୋଟ ଥେବେ ବଡ଼ ସକଳ ମେଚିନାରିଜ ସଂଘୋଜନେର କେତେ ପ୍ରମୋଜନ ରୁଯୋହେ ଯାଞ୍ଚିକ ବକ୍ରନୀର। ବାଇସାଇକ୍ଲେ ଥେବେ ଶୁଭ୍ରକରେ ଯତ୍ତକାର୍ଯ୍ୟ ଯାନ କୋନଟିଟେ ନେଇ ଯାଞ୍ଚିକ ବକ୍ରନୀ। ଶ୍ଟୀଲ ପ୍ଲାକଚାର ପଠନେଓ ରୁଯୋହେ ଯାଞ୍ଚିକ ବକ୍ରନୀର ବ୍ୟବହାର।

ଯାଞ୍ଚିକ ଶକ୍ତି ଯାନାପରେ ଲିମାରେ ରୁଯୋହେ ଅନନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର। ଏଟି ଶୁଭ୍ର ଯାଞ୍ଚିକ ଶକ୍ତି ଯାନାପରିଣିତ କରିବା ଏଟି ଗତିର ହାସ ବୃଦ୍ଧି ଗାଟିରେ ସମ୍ଭବରୀହ କରେ କାଞ୍ଚିତ ଗାଟି। ବେଶିର ଭାଗ ମେଚିନାରିଜେ ଯାଞ୍ଚିକ ଶକ୍ତି ଯାନାପରେ ଲିମାରେ ବ୍ୟବହାର ହେବେ ଥାକେ। ଏଥିନ ପ୍ରୟତ୍ତ ସାରା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ବ୍ୟବହତ ଯାଞ୍ଚିକ ଶକ୍ତି ଯାନାପରେ ସବଚାରେ ଶୁଭ୍ରାନ୍ତରେ ପୁରୋନୋ ଏବଂ ବିଶ୍ଵତ ଯାଥ୍ୟତ ହେବେ ଏଟି। ଏ ଅଧ୍ୟାତ୍ମେ ଆମରା ଯାଞ୍ଚିକ ବକ୍ରନୀ ଓ ଲିମାର ଅଙ୍କଳ ସମ୍ପର୍କେ ଆନବୋ।

এ অধ্যায়ে শেষে আমরা-

১. কাজের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারবো।
২. স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি অনুসরন করে কাজ সম্পাদন করতে পারবে এবং কাজের প্রয়োজন অনুসারে যান্ত্রিক ড্রয়িং ব্যাখ্যা করতে পারবো।
৩. জবের প্রয়োজন অনুসারে প্রাইমারি সেট-আপ করতে পারবো।
৪. যান্ত্রিক বন্ধনী অঙ্কন ও এগুলির ব্যাখ্যা করতে পারবো।
৫. গিয়ার অঙ্কন ও এদের বিভিন্ন অংশের নাম সম্পর্কে জানতে পারবো।
৬. পিন ও কাটার জয়েন্ট বর্ণনা করতে পারবো।
৭. টুলস ও সরঞ্জামাদি পরিষ্কার এবং যথাস্থানে সংরক্ষণ করতে পারবো।

উপরুক্ত শিখনফল গুলো অর্জনের লক্ষ্যে এ অধ্যায়ে আমরা যান্ত্রিক বন্ধনী ও গিয়ার অঙ্কনের কৌশল ও দক্ষতা অর্জন করব। যান্ত্রিক বন্ধনী ও গিয়ার অংকনের যথাযথ কৌশল রপ্তকরার উদ্দেশ্যে প্রথমে আমরা-এ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তান্ত্রিক জ্ঞান অর্জন করবো এবং জব গুলো সম্পন্ন করার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন করব।

১. যান্ত্রিক বন্ধনী(Mechanical Fastener):

যে বস্তু অন্য বস্তুকে আঁকড়ে ধরে তাকে ইংরেজিতে ফ্যাসেনার বলে। যান্ত্রিক বন্ধনীর উল্লেখযোগ্য সামগ্রী হলো নাট-বোল্ট, স্ক্রু, রিভেট, পিন, ওয়েল্ডিং ইত্যাদি।

ফ্যাসেনার দুই প্রকার। যথা- ১) স্থায়ী ফ্যাসেনার এবং

২) অস্থায়ী ফ্যাসেনার।

রিভেট এবং ওয়েল্ডিং স্থায়ী আবদ্ধকারী বস্তু বা ফ্যাসেনার। অপরদিকে, নাট-বোল্ট, স্ক্রু, কী ইত্যাদি অস্থায়ী আবদ্ধকারী বস্তু বা ফ্যাসেনার। অস্থায়ী ফ্যাসেনার প্রয়োজনে খোলা এবং লাগানো যায় কিন্তু স্থায়ী ফ্যাসেনারগুলো খোলা যায় না। তাঙ্গা হলে পুনরায় ব্যবহার উপযোগী থাকে না।

১.১ যান্ত্রিক বন্ধনীর প্রকারভেদ (Type of Mechanical Fastener):

বিভিন্ন যন্ত্রাংশ সংযোজনের কাজে বিভিন্ন ধরনের যান্ত্রিক বন্ধনী (Mechanical Fastener) ব্যবহার হয়।
নিচে বিভিন্ন প্রকার যান্ত্রিক বন্ধনীর নাম উল্লেখ করা হল-

১. নাট(Nut)
২. বোল্ট (Bolt)
৩. স্ক্রু (Screw)
৪. ওয়াসার(Washer)
৫. কী এন্ড কী ওয়ে (Key and key-way)
৬. স্টাডস(Stud)
৭. রিভেট (Rivet)

৮. এনকর (Anchor)
৯. নেইলস(Nail)
১০. ইনসার্টস(Inserts)
১১. রিটেইনিং রিং(Retaining ring)
১২. ক্লেভিসপিনস এন্ড কাটাৰ পিনস (Clevis Pins and cotter pin)


নাট, বোল্ট ও ওয়াশার এৱং ব্যবহার ও প্রকারভেদ।

নাট, বোল্ট ও ওয়াশার রয়েছে ব্যপক ব্যবহার নিচে এদের ব্যবহার ও প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করা হল-

বোল্ট (Bolt):

বোল্ট দেখতে সিলিন্ডারের মতো। এর এক মাথায় হেড এবং অপর মাথায় শ্রেড করা থাকে। একটি যন্ত্র অনেকগুলো যজ্ঞাংশের সমষ্টিয়ে গঠিত। যজ্ঞাংশগুলোকে একে অপরের সাথে জোড়া দেওয়ার জন্য বোল্ট ও নাট ব্যবহার করা হয়। যন্ত্র ছাড়াও ইস্পাতের বিভিন্ন অবকাঠামো যেমন- ব্রিজ, টাওয়ার, শেড, বিডিং ইত্যাদি নির্মাণে নাট- বোল্ট ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

চিত্রে একটি হেক্সাগোনাল বোল্ট-এর বিভিন্ন অংশ দেখানো হয়েছে। হেডের গঠনের উপর ভিত্তি করে বোল্টকে বেশ কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়েছেয়া পরবর্তি অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

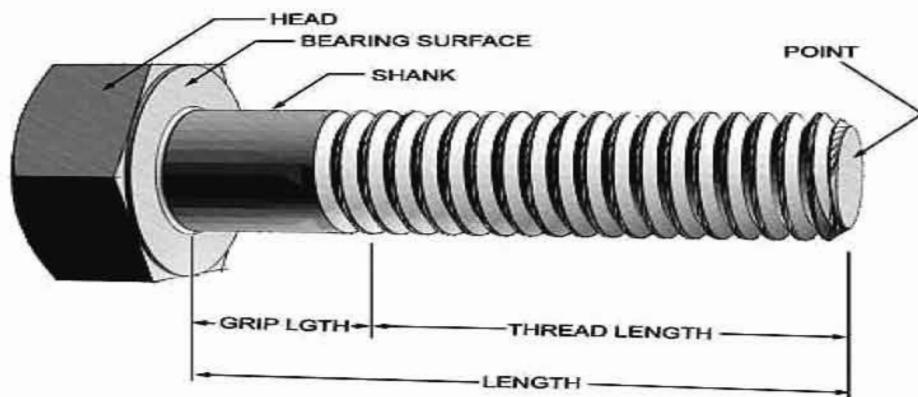

চিত্র: হেক্সাগোনাল বোল্ট।

বোল্টের প্রকারভেদ(Type Bolt):

বোল্ট বিভিন্ন প্রকারের হয়, তার মধ্যে সচরাচর ব্যবহৃত বোল্ট সমূহের প্রকারভেদ তুলে ধরা হল-

১. হেক্সাগোনাল বোল্ট

২. ক্ষয়ার বোল্ট
৩. টি-হ্যাড বোল্ট
৪. কাপ হ্যাড বোল্ট
৫. চ্যাস হ্যাড বোল্ট
৬. কাউন্টার সেন্ক হেড বোল্ট
৭. আইহ্যাড বোল্ট
৮. হকহ্যাড বোল্ট
৯. হাডলেস বোল্ট
১০. হ্যাডলেস টেপার বোল্ট
১১. চিজ হেডেড বোল্ট
১২. এল-সেপ এন্কর বোল্ট
১৩. টেনশন বোল্ট
১৪. ক্যারেজ বোল্ট
১৫. ফ্লাঞ্জ বোল্ট



Hex Bolts Hex Cap Screws Heavy Hex Bolts Structural Bolts Carriage Bolts



Tension Control Bolts 12 Point Flange Bolts Shoulder Bolts Tap Bolts Frame Bolts




Hex Flange Machine Bolts Timber Bolts L-Shaped Anchor Bolts Square Head Bolts Elevator Bolts




চিত্র: বিভিন্ন ধরনের বোল্ট-এর চিত্র।

হেক্সাগোনাল হেডেড বোল্টের বিভিন্ন চিত্র(Different view of Hexagonal Headed Bolt):

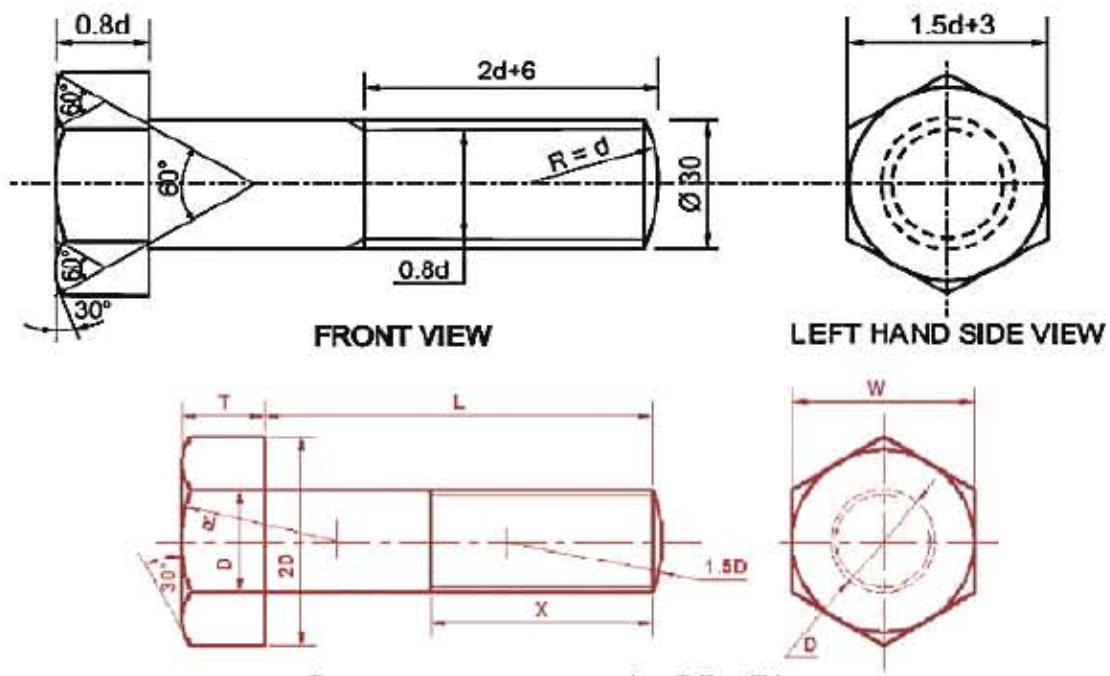


চিত্র: হেক্সাগোনাল হেডেড বোল্টের বিভিন্ন চিত্র

ক্ষমার হেডেড বোল্টের বিভিন্ন ভিত্তি (Different view of Square Headed Bolt):

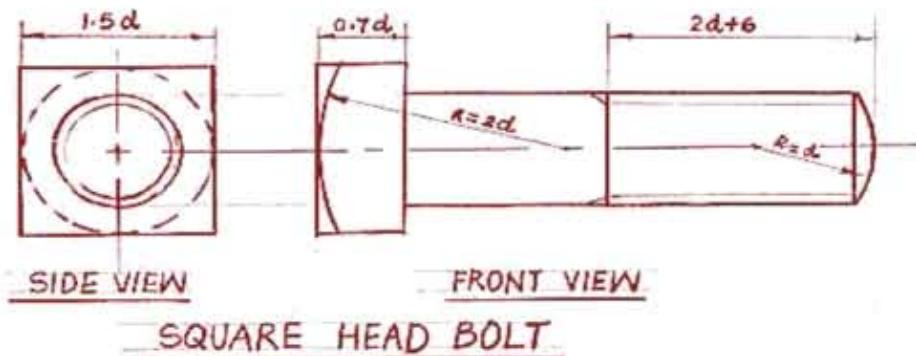

d	$2d$	$0.7d$	$1.5d$	$2d+6$
20	40	14	50	46

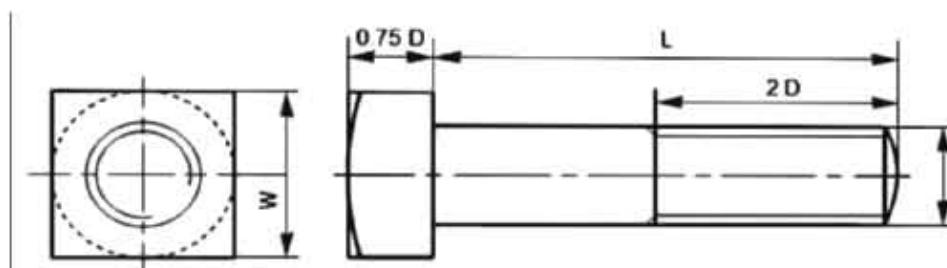

চিত্র: ক্ষমার হেডেড বোল্টের বিভিন্ন ভিত্তি।

অনু-২ বিভিন্ন ধরণের বোল্ট অংকনের দক্ষতা অর্জন।

ইঞ্জিনিয়ারিং কর্তৃকালে ডিজ ধরণের বোল্ট ব্যবহৃত হয় এই বোল্ট সমূহ অংকনের গুরুত্ব নিম্নে আলোচনা করা হল।

পারদর্শিতার মানদণ্ড:

১. সামু বিধি মেনে ব্যাক্তিগত নিরাপত্তা পোষাক (পিপিই) পরিধান করা;
২. প্রয়োজন অনুসারী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
৩. কাজের প্রয়োজন অনুসারী টুল, মেটেলিয়ালস ও ইন্সুলেশনেট সংগ্রহ ও প্রস্তুত করা;
৪. ফ্লিং করার নিমিত্তে ফ্লিং শীট প্রস্তুত করা;

৫. প্রদত্ত ড্রয়িং সম্পর্ক করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহন করা;
৬. প্রদত্ত ড্রয়িং অনুসারে কাজের ধাপ অনুসরন করে বিভিন্ন ধরনের বোল্ট অংকন সম্পর্ক করা;
৭. কাজ শেষে কাজের স্থান ও যন্ত্রপাতি পরিষ্কার পরিষ্কার রাখা এবং চেক লিষ্ট অনুযায়ী যথা স্থানে সংরক্ষন করা;


ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPE):

ক্রমিক	নিরাপত্তা সরঞ্জাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	মাস্ক	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০২	অ্যাপ্রন	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৩	গগলস	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৪	কটন হ্যান্ড গ্লোভস	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৫	পরিষ্কার নেকরা/জুট	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (Required Equipment):

ক্রমিক	সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	ড্রয়িং শীট	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০২	HB পেনসিল	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৩	2H পেনসিল	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৪	2B পেনসিল	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৫	পেনসিল সার্পনার	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৬	সেট স্কয়ার	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৭	টি-স্কয়ার	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৮	ড্রয়িং টেবিল	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি

অব ফ্ৰিহ্যাকসালোনাল বোল্ট:

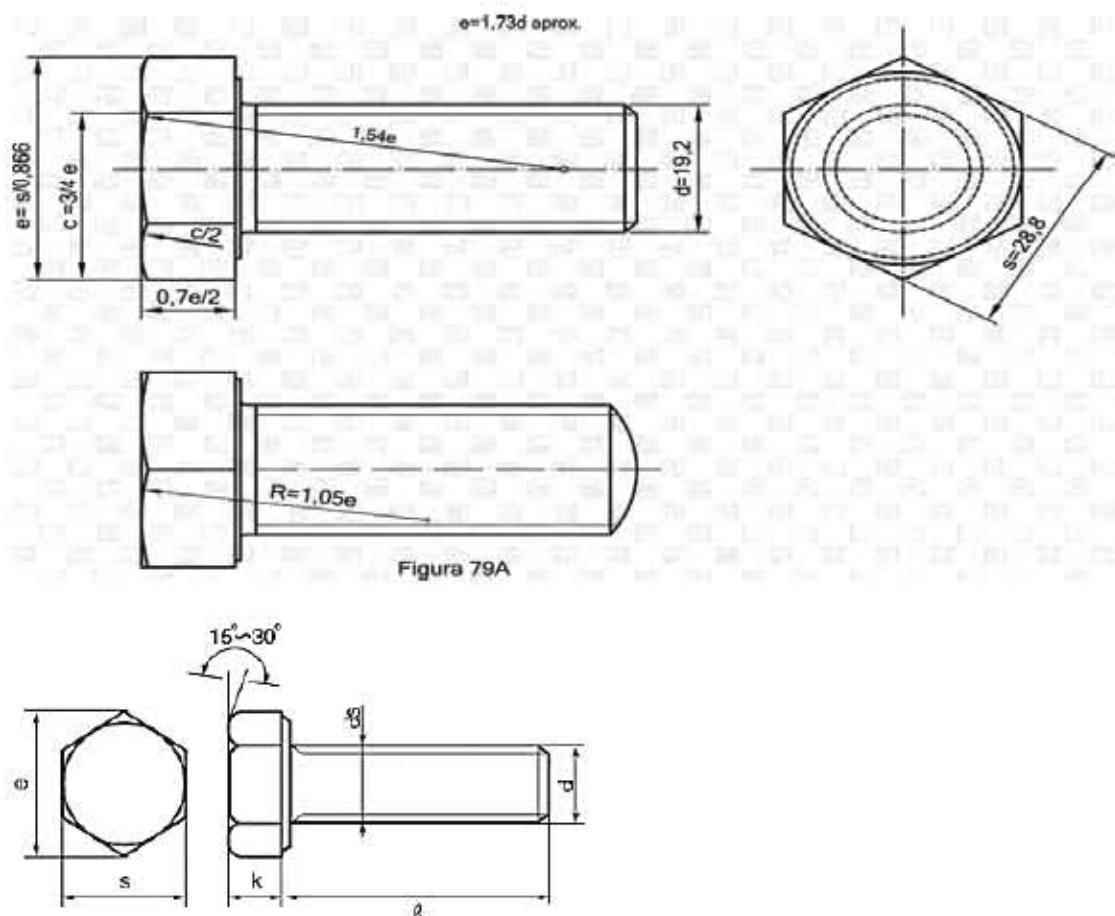


Nominal Diameter <i>d</i>	Pitch <i>P</i>	Effective Sectional Area Coarse Screw mm^2	Shank Diameter		Flat Diameter		Height		
			<i>d</i>	<i>s</i>	<i>S</i>	Basic Dimension Max.	<i>k</i>	Basic Dimension	Max.
M6	1	20.1	6	5.82	10	9.78	4	4.15	3.85
M8	1.25	36.6	8	7.76	13	12.73	5.3	5.45	5.15
M10	1.5	58	10	9.76	※ 16	15.73	6.4	6.58	6.22
M12	1.75	84.3	12	11.73	※ 18	17.73	7.5	7.68	7.32
M14	2	115	14	13.73	※ 21	20.67	8.8	8.98	8.62
M16	2	157	16	15.73	24	23.67	10	10.18	9.82

The flat diameters (opposite sides) of M10, M12 and M14 denoted by the "※" mark are new JIS. They are slightly smaller than old JIS by 1mm.

চিত্ৰ: হ্যাকসালোনাল হেডেড বোল্ট


অংকনের পদ্ধতি/ধাপ:

১. প্রয়োজনীয় পিপিই নির্বাচন করে সংগ্রহ করব এবং পরিধান করবো।
২. সঠিক সাইজের ড্রয়িং শীট নির্বাচন করব এবং মাপ অনুযায়ী বর্ডার লাইন টানবো।
৩. প্রয়োজন অনুযায়ী পেনসিল সিলেকশান করে ব্যবহার করবো।
৪. এরপর হেঙ্গাগোনাল বোল্ট এর প্রোপাটিজ ভালভাবে অনুশীলন করবো।
৫. মেজারমেন্ট অনুযায়ী হেঙ্গাগোনাল বোল্ট অনুসরন করে অংকন শুরু করবো।
৬. এখন প্রদত্ত প্রোপাটিজ অনুসরন করে প্রথমে ফ্রন্ট ভিউ আংকন করবো।
৭. এরপর ফ্রন্ট ভিউর সাথে এলাইন করে টপ ভিউ এবং সাইট ভিউ অংকন করবো।
৮. বোল্টের যে অংশে খ্রেড আছে সে অংশে চিত্র অনুযায়ী ডাবল লাইন দিবো।
৯. সিলিঙ্ক্রিক্যাল অংশের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী সেন্টার লাইন ব্যবহার করবো।
১০. অংকন যে মেজারমেন্ট অনুযায়ী করা হয়েছে সেগুলি ডাইমেনশন লাইনের মাধ্যমে দিয়ে দিবো।
১১. একই পদ্ধতি অবলম্বন করে চিত্র অনুযায়ী স্কায়ার বোল্ট অংকন করবো।
১২. একই পদ্ধতি অবলম্বন করে চিত্র অনুযায়ী ফাউন্ডেশন বোল্ট (Foundation Bolt) অংকন করবো।
১৩. একই পদ্ধতি অবলম্বন করে চিত্র অনুযায়ী টি হেড বোল্ট (T-Headed Bolt) অংকন করবো।
১৪. একই পদ্ধতি অবলম্বন করে চিত্র অনুযায়ী ডাবল হেড স্টাড বোল্ট (Double End Stud Bolt) অংকন করবো।
১৫. ড্রয়িং করার সময় কোন স্কেলিং এর ব্যবহার হলে সেটির অনুপাত ড্রয়িং শীটে উল্লেখ করবো।
১৬. কাজ শেষে সরঞ্জাম সমূহ পরিষ্কার করে যথা স্থানে সংরক্ষন করবো।


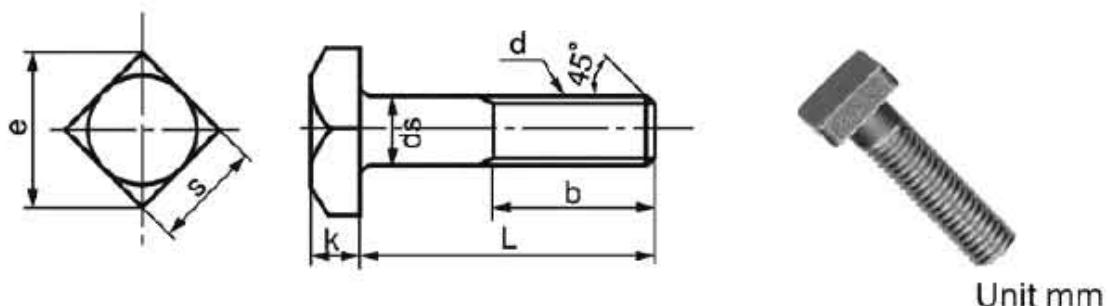


Screw Nominal (d)	d_s		k		s		e Approx.
	Reference Dimensions	Tolerance	Reference Dimensions	Tolerance	Reference Dimensions	Tolerance	
		Middle		Middle		Middle	
M8	8	0 -0.2	5.5	± 0.25	13	0 -0.7	18.4
M12	12	0 -0.25	8	± 0.3	19	0 -0.8	26.9

চিত্র: কোরার বোল্ট

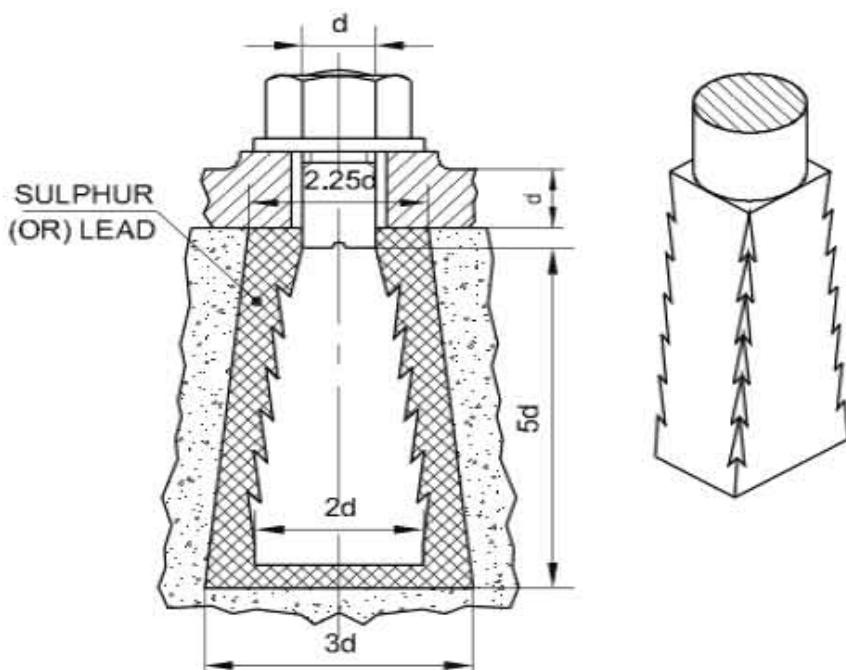

চিত্র: ফাউনেশন বোল্ট (Foundation Bolt).

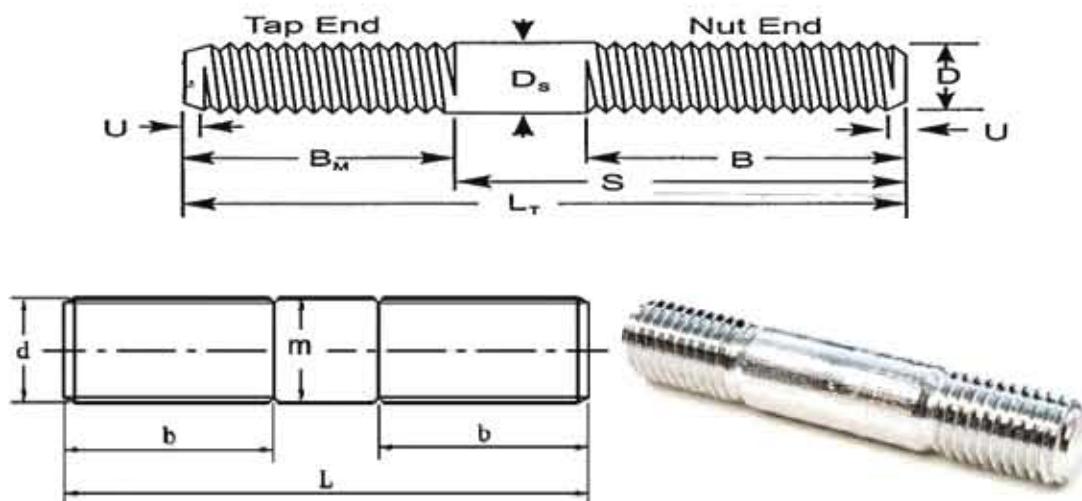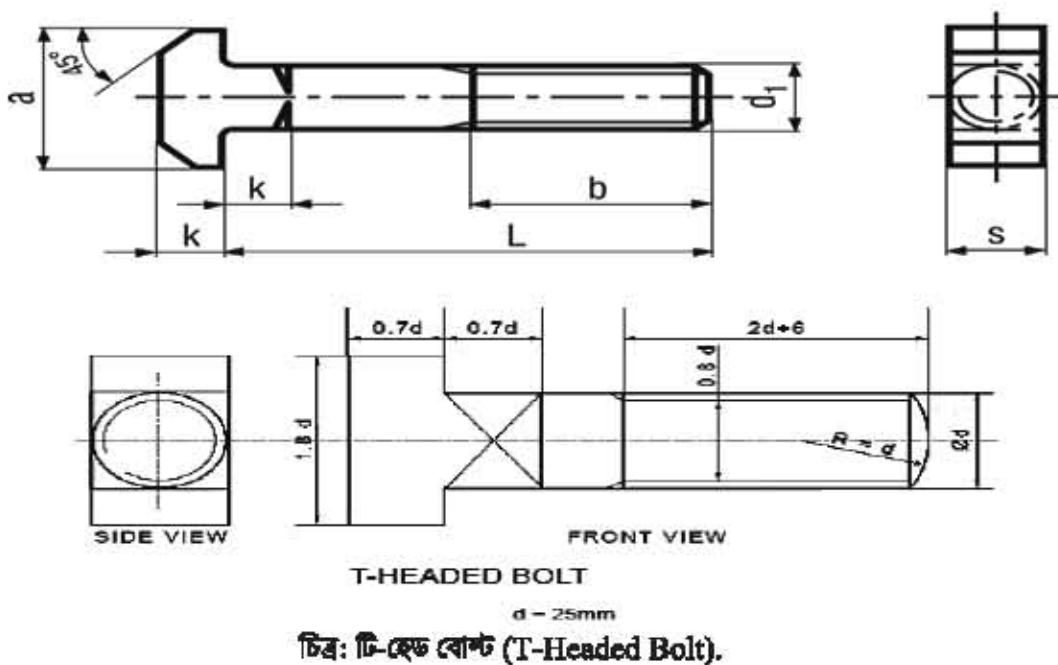

চিত্র: ডাবল হেড স্টাড বোল্ট (Double End Stud Bolt)

সরকারী:

১. কাজের সময় থাক যাবহার করব।
২. সঠিক নিরামে টেবিলে ফেরিং শীট স্থাপন করব।
৩. ফেরিং করার স্থানে পর্যাপ্ত লাইটিং এর ব্যবহা করে নিব।

৮. সঠিক পরিমাণ বজাৰ থাঁথে ফ্ৰিং শীট বৰ্ডাৰ লাইন টানব এবং প্ৰয়োজন অনুযায়ী পেনসিল সিলেকশন এবং সাৰ্ক কৱব বা লিড পেনসিল সেট কৱে নিৰ।
৯. ফ্ৰিং-এৰ একই জায়গায় বাৰবাৰ দাগ টানবো না, এতে ফ্ৰিং এৰ সোল্পণ্য নষ্ট হবে।
১০. আবে ঘাবে পৰিকাৰ দেকৱা দিয়ে হাত ও ফ্ৰিং শীট পৰিকাৰ কৱে নিৰ।


অৰ্জিত দক্ষতা: বিভিন্ন প্ৰকাৰ বোল্ট অংকনেৰ দক্ষতা অৰ্জিত হয়েছে। যা বাচ্চৰ ক্ষেত্ৰে ব্যবহৰ ভাৰে প্ৰয়োগ কৱা সম্ভব হবে।

নাট (Nut)

নাট এক খৰনেৰ হার্ডগ্ৰাই ফ্যাসনাৰ ঘাৰ আৰে একটি হোল বা ছিম কৱা আকে এবং হোলেৰ ভিতৰ প্ৰেজ কৱা আকে। বোল্ট বা স্টাইলৰ সাথে নাট ব্যবহৰ হয়। নাট এক পৰা, দুই পৰা বা বহু পৰা বিশিষ্ট হতে পাৰে। কাজেৰ ধৰন এবং যন্ত্ৰেৰ প্ৰয়োজন অনুসৰে নাট বিভিন্ন প্ৰকাৰ হতে পাৰে। নাটৰ বাহ্যিক গঠনেৰ উপৰ ভিত্তি কৱে নাটকে দশ ভাগে ভাগ কৱা হয়েছে। চিত্ৰ নং- ৬.৬-এ একটি নাটৰ চিত্ৰ ও চিত্ৰ নং-৬.৭-এ একটি নাটৰ বিভিন্ন ভিত্তি দেখানো হয়েছে।



চিত্ৰ- ৬.১০: হেল্পোনাল নাট।

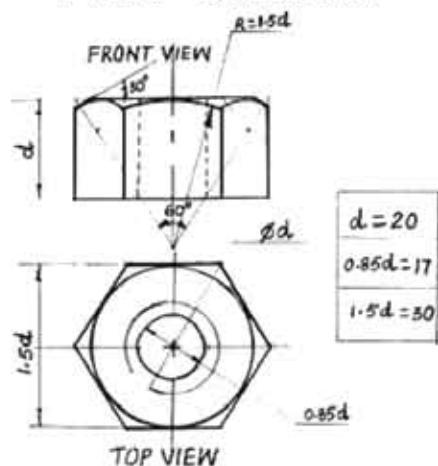

চিত্ৰ- ৬.১১: হেল্পোনাল নাটৰ টপ ও ফ্রন্ট ভিত্তি।

କାହେର ଟ୍ରାମୋଜନ ଅନୁଗ୍ରାହୀ ସିଙ୍ଗିପ୍ରକାର ନାଟ ବ୍ୟବହାର ହେଉ ଥାଏ । ନିଚେ ସିଙ୍ଗିପ୍ରକାର ନାଟର ନାମ ଖୁଲେ ଥିଲା ହୁଏ-

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| ୧) ହେଜାଣୋନାଲ ନାଟ, | ୯) ନାର୍ମଳ ନାଟ, |
| ୨) କରାର ନାଟ, | ୧୦) ରାଉଡ୍/ଥାର ନାଟ |
| ୩) ଫାଇ୍ ନାଟ | ୧୧) ଏଲକ୍ଟ୍ର ନାଟ |
| ୪) କ୍ୟାଳ ନାଟ, | ୧୨) ଟି-ନାଟ |
| ୫) ଗ୍ରାଫ୍ଟେଡ ହେଜାଣୋନାଲ ନାଟ, | ୧୩) କା-ଲକ ନାଟ |
| ୬) ଡେଇ୍ ନାଟ, | ୧୪) କାପଲିଂ ନାଟ |
| ୭) ରିଂ ନାଟ | ୧୫) ଡ୍ରୋଫ୍ଟେଡ ନାଟ |
| ୮) କାପଟେଲ ନାଟ, | ୧୬) କାପଟେଲ ନାଟ। |

Nut Types

			
Hex A six sided nut. Also referred to as a Finished Hex Nut.	Heavy Hex A heavier pattern version of a standard hex nut.	Nylon Insert Lock A nut with a nylon insert to prevent backing off. Also referred to as a Nylock.	Jam A hex nut with a reduced height.
			
Nylon Insert Jam Lock A nylock nut with a reduced height.	Wing A nut with 'wings' for hand tightening.	Cap A nut with a domed top over the end of the fastener.	Acorn Acorn nuts are a high crown type of cap nut, used for appearance.
			
Flange A nut with a built in washer like flange.	Tee A nut designed to be driven into wood to create a threaded hole.	Square A four sided nut.	Prevailing Torque Lock A non-reversible lock nut used for high temperature applications.
			
K-Lock or Kep A nut with an attached free-spinning external tooth lock washer.	Coupling Coupling nuts are long nuts used to connect pieces of threaded rod or other male fasteners.	Slotted Slotted nuts are used in conjunction with a cotter pin on drilled shank fasteners to prevent loosening.	Castle Castle nuts are used in conjunction with a cotter pin on drilled shank fasteners to prevent loosening.

ଟିପ୍ପଣୀ: ସିଙ୍ଗିପ୍ରକାର ନାଟ-ଏର ଟିପ୍ପଣୀ।

জব-১ বিভিন্ন প্রকার নাট তৈরির/অংকনের দক্ষতা অর্জন।

ইঞ্জিনিয়ারিং কর্মকাণ্ডে ভিন্ন ধরনের নাট ব্যবহৃত হয় এই নাট সমূহ অংকনের পদ্ধতি নিম্নে আলোচনা করা হল।

পারদর্শিতার মানদণ্ড:

১. স্বাস্থ বিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা পোষাক (পিপিই) পরিধান করা;
২. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
৩. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুল্স, মেটেরিয়ালস ও ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ ও প্রস্তুত করা;
৪. ড্রয়িং করার নিমিত্তে ড্রয়িং শীট প্রস্তুত করা;
৫. প্রদত্ত ড্রয়িং সম্পর্ক করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহন করা;
৬. প্রদত্ত ড্রয়িং অনুসারে কাজের ধাপ অনুসরন করে বিভিন্ন ধরনের নাট ড্রয়িং সম্পর্ক করা;
৭. কাজ শেষে কাজের স্থান ও যন্ত্রপাতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং চেক লিষ্ট অনুযায়ী যথা স্থানে সংরক্ষন করা;

ভ্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম(PPE):

ক্রমিক	নিরাপত্তা সরঞ্জাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	মাস্ক	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০২	অ্যাপ্রন	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৩	সেফটি গগলস	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৪	কটন হাত গ্লোভস	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৫	পরিষ্কার নেকরা/জুট	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (Required Equipment):

ক্রমিক	সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	ড্রয়িং শীট	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০২	HBCপেনসিল	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৩	2H পেনসিল	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৪	2B পেনসিল	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৫	পেনসিল সার্পনার	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৬	সেট স্কয়ার	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৭	টি-স্কয়ার	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৮	ড্রয়িং টেবিল	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি

হেক্সাগোনাল নাট এর প্রোপার্টিজ:

Proportions of the Hexagonal nut:

D is the nominal diameter of the bolt

Width across flats, $W = 1.5 D + 3 \text{ mm}$


Thickness of nut, $T = 0.9 D$ to D

Distance across corners = $2D$

Angle of chamfer = 30° to base of the nut

Radius of chamfer, $R = 1.4 D$

হেক্সাগোনাল নাট এর ড্রাইং:

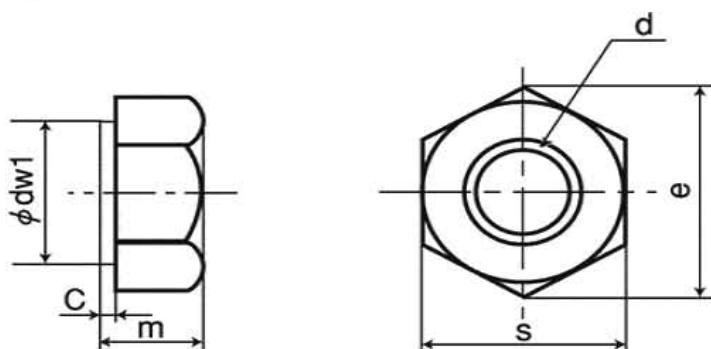

Unit: mm


Screw Nominal	m		s		e	dw1	c
	Reference Dimensions	Tolerance	Reference Dimensions	Tolerance	Approx.	Minimum	Approx.
M8	6.5	0 -0.36	13	0	15	11.7	0.4
M10	8		17	-0.25	19.6	15.8	0.4
M12	10	0 -0.43	19	0 -0.35	21.9	17.6	0.6
M14	11		22		25.4	20.4	0.6
M16	13		24		27.7	22.3	0.6
M18	15		27		31.2	25.6	0.6
M20	16		30		34.6	28.5	0.6

চিত্র: হেক্সাগোনালনাট

অংকনের ধোপ:


- প্রয়োজনীয় পিপিই নির্বাচন করে সংগ্রহ করব এবং পরিধান
- সঠিক সাইজের ড্রাইং শৈট নির্বাচন করব এবং মাপ অনুযায়ী বর্তার লাইন টানবো।
- প্রয়োজন অনুযায়ী পেনসিল নির্বাচন করে ব্যবহার করবো।

୫. ଏବନ୍‌ପର ହେଜାଗୋନାଲ ନାଟ ଏର ପ୍ରୋପାଟିଜ ଭାଲଭାବେ ଷ୍ଟାପି କରେ ନିବୋ।
୬. ଏହି ପର ପ୍ରୋପାଟିଜ ଅନୁଷ୍ଠାନୀ ହେଜାଗୋନାଲ ନାଟ ଚିତ୍ର ଅନୁସରନ କରେ ଅଂକନ ଶୁଭ୍ର କରବୋ।
୭. ଏଥିର ପ୍ରୋପାଟିଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରେ ଥିଥିମେ ଫ୍ଳୁଟ ଡିଟ୍ ଅଂକନ କରବୋ।
୮. ଏବନ୍‌ପର ଫ୍ଳୁଟ ଡିଟ୍ର ଯାଥେ ଏଲାଇନ କରେ ଟପ ଡିଟ୍ ଏବଂ ସାଇଟ ଡିଟ୍ ଅଂକନ କରବୋ।
୯. ନାଟର ସେ ଅଂଶେ ହୋଲ ବା ଛିର୍ ଏବଂ ପ୍ରେଟ ଆହେ ତେ ଅଂଶେ ଡଟେଟ ଲାଇନ ଦେବୋ।
୧୦. ପିଲିଟିକିକ୍ୟାଲ ଅଂଶର ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୋଜନ ଅନୁଷ୍ଠାନୀ ସେନ୍ଟାର ଲାଇନ ବ୍ୟବହାର କରବୋ।
୧୧. ଏକଇ ପଣ୍ଡତି ଅବଲମ୍ବନ କରେ ଚିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନୀ କ୍ଷୟାର ନାଟ ଅଂକନ କରବୋ।
୧୨. ଏକଇ ପଣ୍ଡତି ଅବଲମ୍ବନ କରେ ଚିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନୀ ଡୋମ ନାଟ ଅଂକନ କରବୋ।
୧୩. ଏକଇ ପଣ୍ଡତି ଅବଲମ୍ବନ କରେ ଚିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନୀ ରିଂ ନାଟ ଅଂକନ କରବୋ।
୧୪. ଡ୍ରାଇଙ୍ କ୍ଷୟାର ସମୟ କୋନ କ୍ଷୋଲିଏ ଏଇ ବ୍ୟବହାର ହଲେ ସେନ୍ଟର ଅନୁଷ୍ଠାନ୍ ଡ୍ରାଇଙ୍ ଲିଟ୍ ଉପରେ କରବୋ।
୧୫. କାଳ ଶେବେ ସରଖାତ ସମ୍ମ ପରିକାର କରେ ଯଥୀ ସ୍ଥାନେ ସଂରକ୍ଷନ କରବୋ।

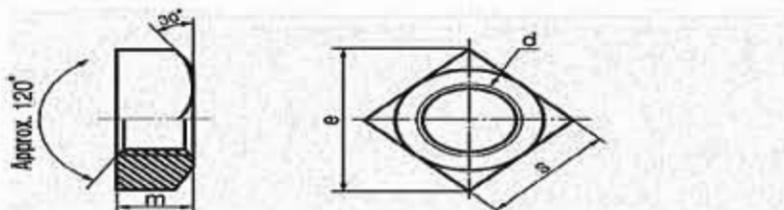


Screw Nominal (d)	m		s		c Approx.
	Reference Dimensions	Tolerance Top	Reference Dimensions	Tolerance Top	
M3	2.4	0 -0.25	5.5		7.8
M4	3.2		7	0	9.9
M5	4	0 -0.3	8	-0.2	11.3
M6	5		10		14.1
M8	6.5		13	0	18.4
M10	8	0 -0.36	17	-0.25	24
M12	10		19		26.9
(M14)	11		22		31.1
M16	13		24	0	33.9
(M18)	15	0 -0.43	27	-0.35	38.2
M20	16		30		42.4
(M22)	18		32	0	45.3
M24	19	0 -0.52	36	-0.4	50.9

ଚିତ୍ର: କ୍ଷୟାର ନାଟ।

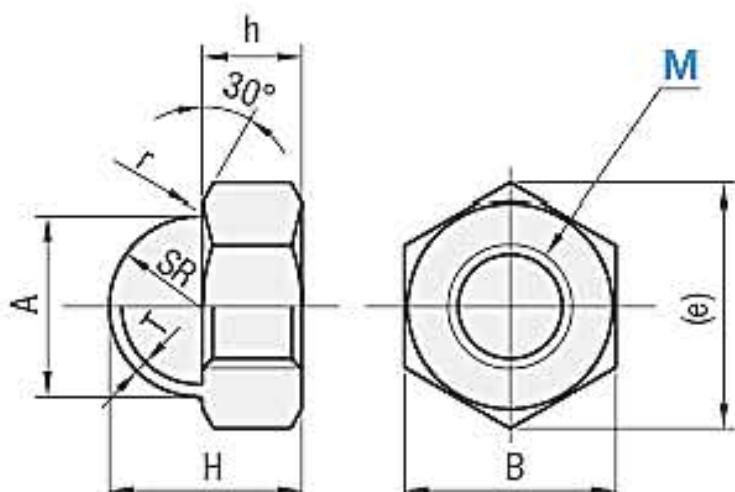

চিত্র: লোক নাট

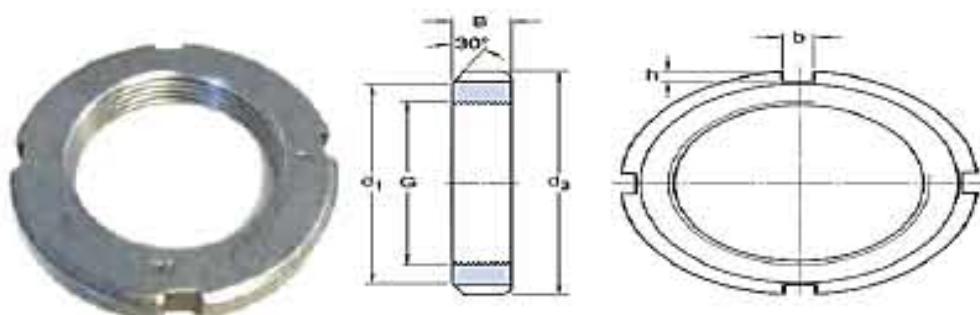

চিত্র: লোক নাট

সর্বোচ্চতা:

১. কানেক্টর সময় আৰু ব্যবহার কৰবো।
২. সঠিক নিষিদ্ধে টেনিসে ফুরিং শীট ব্যৱহাৰ কৰবো।
৩. ফুরিং কৰাৰ ব্যাবে পৰ্যাপ্ত সাহিতি এৰ ব্যবহাৰ কৰে নিবো।
৪. সঠিক পৰিমাণ বজাৰ আৰে ফুরিং শীটে বৰ্তাৰ সাইন টাইপ এবং প্রযোজন অনুসৰি সেনসিল সিলেকশন এবং সাৰ্ক কৰবো বা লিভ সেনসিল সেট কৰে নিবো।
৫. ফুরিং-এৰ একই জায়গায় বাইবাল দীপ টানবো না এতে ফুরিং এৰ লোপৰ্ক নষ্ট হবে।
৬. সাময়ে বাবে পৰিকাৰ সেকলো পিণ্ড হাত ও ফুরিং শীট পৰিকাৰ কৰে নিবো।

অৰ্থিক দক্ষতা: বিভিন্ন শক্তিৰ নাট আৰকনেৰ দক্ষতা অৰ্থিক হবেছে। যা বাস্তৱ কাজে যথোদ্দৰ্শ কৰে শক্তিৰ কৰা সম্ভব হবে।

ওয়াসার (Wahser)

বোল্ট হেড এবং নাটের নিচে ওয়াসার ব্যবহার করা হয়। খড় খড় বস্তুকে অস্থায়ীভাবে জোড়া দিতে বোল্ট ও নাটের সাথে ওয়াসার ব্যবহার করে ফ্যাসেনিং এরিয়া বাড়ানো ষাট।

বাজারে বেশ কয়েক ধরনের ওয়াসার পাওয়া যায়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

- ১) প্রেইন ওয়াসার,
- ২) ট্যাপার ওয়াসার এবং
- ৩) স্পিল্ট ওয়াসার বা স্প্রিং ওয়াসার।



চিত্র: বিভিন্ন প্রকার ওয়াসারের চিত্র।

বোল্ট এবং স্কুর (Bolt and Screw):

সাধাৰণভাৱে বোল্ট এবং স্কুর অধ্যে তেমন কোনো তফাই কুঠে শাওয়া থাক না যা সৰ্বজন বীকৃত। তদুপুৰি বোল্ট এবং স্কুর অধ্যে বে সকল তফাই দেখা থাকে তা নিচে উল্লেখ কৰা হলো-

১। বোল্ট এক প্রকাৰ আৰক্ষে ধৰার বস্তু থাকে পায়ে ঝেড কৰা থাকে। বোল্টকে দুই বা ততোধিক খতাইশেৰ হিচৰ ভিতৰ ঢুকিয়ে বোল্ট হেজেৰ অপৰ পাত্রে নাট লাগিয়ে সুজ বা টাইট দেখা থাক।

২। স্কুর আৰক্ষে ধৰার বস্তু। এৱ পায়ে ঝেড কৰা থাকে। সংবোজনেৰ উদ্দেশ্য দুই বা ততোধিক খতাইশ পাশাপাশি লৈখে স্কুৰ আৰা মুৰালৈ বস্তুৰ হিচৰ মধ্যে ঝেড কৰে ঢুকে যায় বা গুৰৰে কৰা ঝেডেৰ মধ্যে অগ্রসৱ হয়ে খতাইশগুলোকে আৰক্ষে থায়।




চিত্ৰ: বিভিন্ন প্রকাৰ স্কুৰ এৰ চিত্ৰ।

মেশিন স্কু ও সেট স্কু এর ব্যবহার সম্পর্কে বর্ণনা

মেশিন স্কু (Machine Screw)

ASME (American Society of Mechanical Engineers)-এর স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী $\frac{3}{4}$ ইঞ্চি গর্হণ সাইজের বিভিন্ন মেশিন স্কু ক্যাল স্কু হিসেবে কাজ করে। বোল্টের সাথে মেশিন স্কুর ভয়াৎ মূলত তাদের সাইজ দিয়ে নির্ধারিত হয়। সাইজ অপেক্ষাকৃত ছোট হলে সেগুলো স্কুর পর্যায়ে পড়ে এবং এগুলোকে মেশিন স্কু বলে। স্কু ডাইভার দিয়ে খোলা এবং লাগানোর সুবিধার্থে স্কুর মাথার প্লট কাটা থাকে।

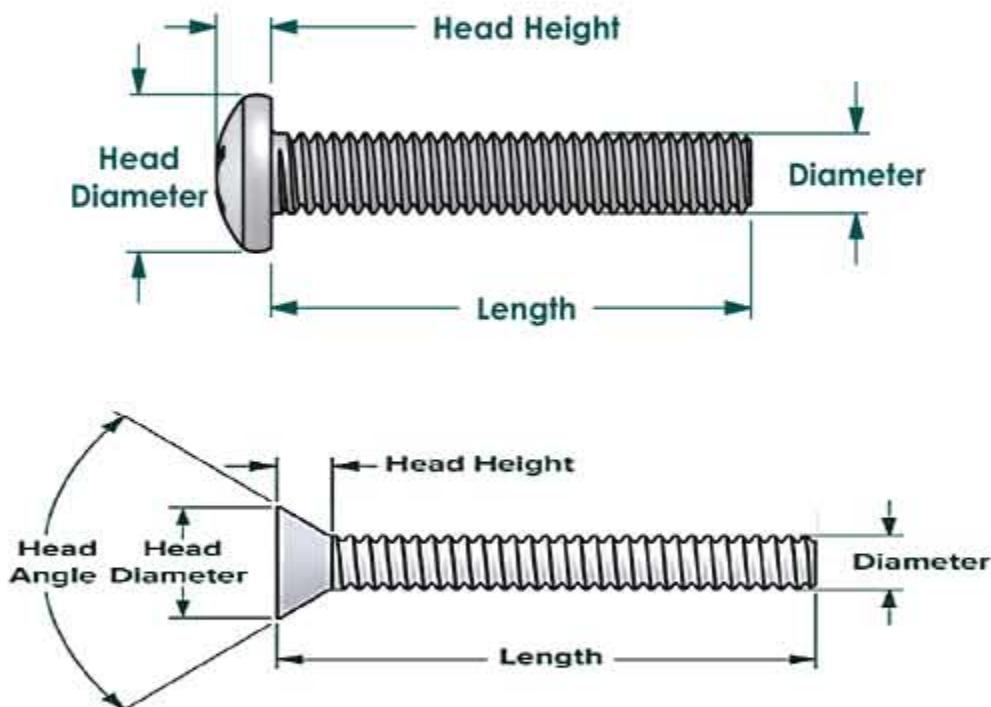

চিত্র: পরিচিতি সহ মেশিন স্কু।


সেট স্কু (Set Screw)

মাঝা ছাঢ়া স্কু অথবা মাঝাওয়ালা বে কোনো ধরনের স্কু, যেগুলো শূন্যস্থান প্যাকফটের সাথে হইল, পুলি, পিয়ার ইত্যাদিকে ফিট করার কাজে ব্যবহৃত হয় তাকে সেট স্কু বলে। সেট স্কুর মাঝা স্কু ডাইভার দিয়ে সুলালে উভয় স্বারংশের পূর্বের করা খেতের অধিসর হয়ে শ্যাকফট ও পুলির শক্তিতাবে আকঢ়ে থারে।

বিভিন্ন ধরনের সেট স্কুল বাজারে পাওয়া যায়। অধিক ব্যবহৃত সেট স্কুল এখন উচ্চাখণ্টি হলো সকেট সেট স্কুল। এ ধরনের স্কুল খোলা ও সাগানোর অন্য হেরাগোনাল কী ব্যবহার করা হয়।



চিত্র- ৬.২০: সেট স্কুল

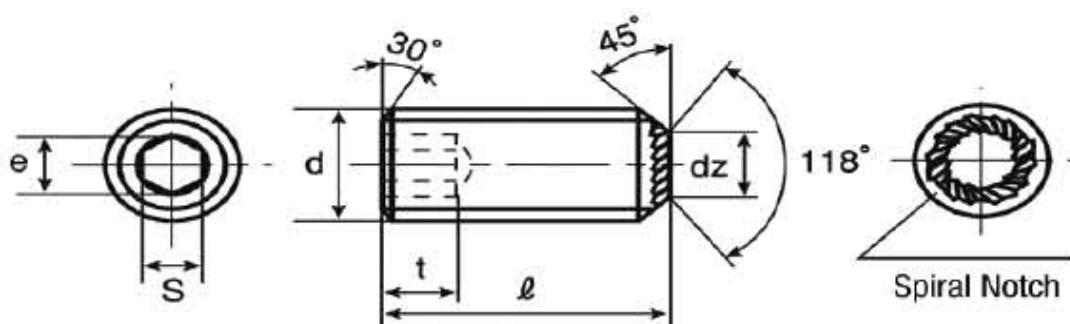

Nominal Size,		M3	M4	M5
Pitch		0.5	0.7	0.8
dz	Max. (Basic Dimension)	1.4	2.0	2.5
	Min. (Approx.)	1.15	1.75	2.25
e	Min.	1.73	2.30	2.87
	Nominal Size	1.5	2.0	2.5
	Min.	1.520	2.020	2.520
s	Max.	1.545	2.045	2.560
	Min.	Type 1	1.2	1.5
		Type 2	2.0	2.5
t	Type 2		3.0	

চিত্র: মেজারসেট সহ সেট স্কুল

জব-৪ মেশিন স্কু তৈরির/অংকনের দক্ষতা অর্জন।

ইঞ্জিনিয়ারিং কর্মকালে ভিন্ন ধরনের মেশিন ও স্কু ব্যবহৃত হয়। নিম্ন মেশিনস্কু অংকনের পদ্ধতি আলোচনা করা হল।

পারদর্শিতার মানদণ্ড:

- স্বাস্থ বিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা পোষাক (পিপিই) পরিধান করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুক্স, মেটেরিয়ালস ও ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ ও প্রস্তুত করা;
- ড্রয়িং করার নিমিত্তে ড্রয়িং শীট প্রস্তুত করা;
- প্রদত্ত ড্রয়িং সম্পর্ক করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা;
- প্রদত্ত ড্রয়িং অনুসারে কাজের ধাপ অনুসরন করে বিভিন্ন ধরনের মেশিনস্কু অংকন সম্পর্ক করা;
- কাজ শেষে কাজের স্থান ও যত্নপাতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং চেক লিষ্ট অনুযায়ী যথা স্থানে সংরক্ষন করা;



ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম(PPE):

ক্রমিক	নিরাপত্তা সরঞ্জাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	মাস্ক	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০২	অ্যাপ্রোন	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৩	সেফটি গগলস	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৪	কটন হ্যান্ড প্লোভস	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৫	পরিষ্কার নেকরা/জুট	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি



প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (Required Equipment):

ক্রমিক	সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	ড্রয়িং শীট	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০২	HBCপেনসিল	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৩	2H পেনসিল	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৪	2B পেনসিল	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৫	পেনসিল শার্পনার	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৬	সেট স্কয়ার	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৭	টি- স্কয়ার	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৮	ড্রয়িং টেবিল	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি

অব ফ্লিপ(মেলিন স্কু):

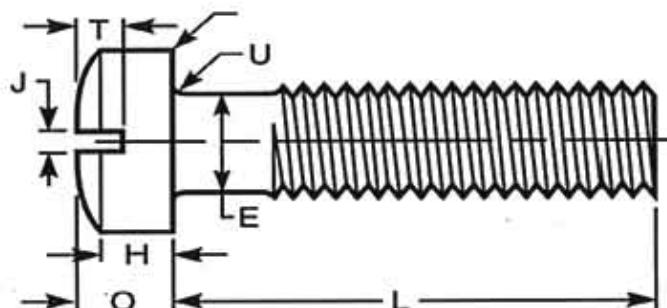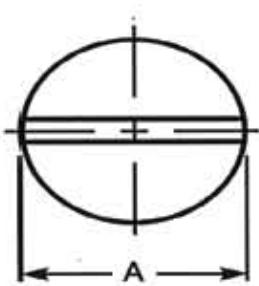

চিত্র: রাউন্ড হেড স্কু

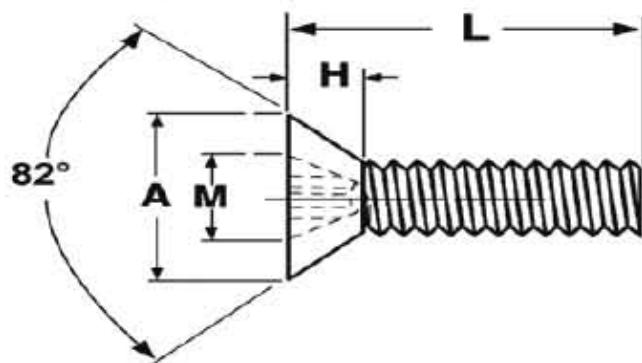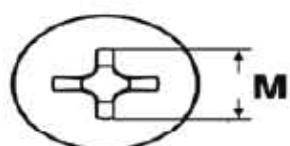

চিত্র: ফ্লেট হেড স্কু


অংকনের ধোল:

- প্রযোজনীয় পিপিই নির্বাচন করে সংশোহণ করব এবং পরিধান করবো।
- সঠিক সাইজের ফ্লিপ শীট নির্বাচন করব এবং যাপ অনুযায়ী বর্জিত লাইন টানবো।
- প্রযোজন অনুযায়ী পেনসিল সিলেকশান করে ব্যবহার করবো।
- এলগুর চাবি ও চাবির ঘাট এর প্রোশাটিজ ভালভাবে স্টার্ট করবো।
- প্রোশাটিজ অনুযায়ী রাউন্ড হেড স্কু, অনুসরণ করে অংকন শুরু করবো।
- প্রথমে প্রোশাটিজ অনুসরণ করে চিত্রের ন্যায় স্কু-এর হেড সহ বোল্ট অংকন করবো।
- এলগুর স্কু-এর ছোল অংকন করবো।
- প্রযোজন অনুযায়ী সেন্টা-র লাইন ব্যবহার করবো।
- অংকন যে মেজারসেট অনুযায়ী করা হয়েছে সেগুলি ডাইমেনশন লাইনের মাধ্যমে দিয়ে দিবো।
- একই পক্ষতি অবলম্বন করে ফ্লেট হেড স্কু অংকন করবো।


১১. একই পোতাটি অবস্থান করে হেজাপোনাল হেড স্কু, চিজি হেড স্কু, ওভাল হেড স্কু ও সকেট হেড স্কু অংকন করবো।

১২. ফ্লাইং করার সময় কোন হোলিং এর ব্যবহার হলে সেন্টার অনুপাত ফ্লাইং শীট ফ্লাইং করবো।


১৩. কাজ শেষে সরঞ্জাম সবুজ পরিকার করে ষাণ্ঠা স্থানে সংরক্ষণ করবো।

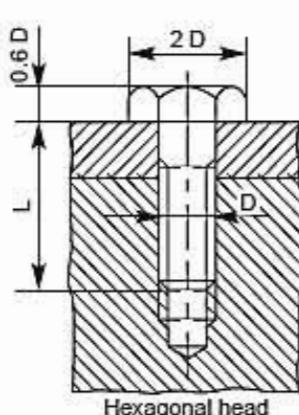


চিত্র: হেজাপোনাল হেড

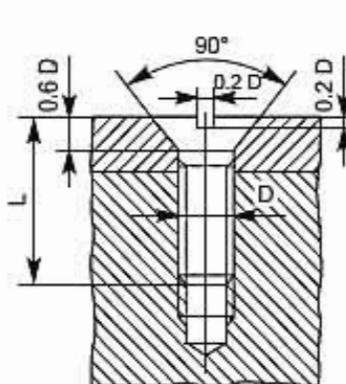


চিত্র: ফ্লেট হেড

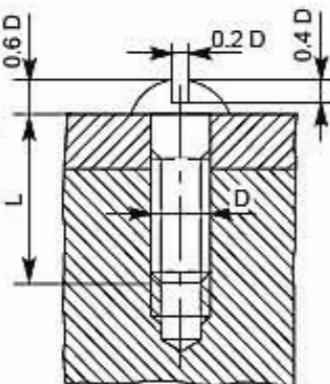


চিত্র: রাউন্ড হেড

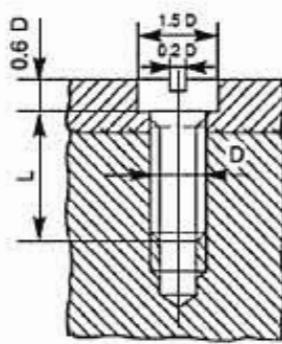

চিত্র: চিজি হেড

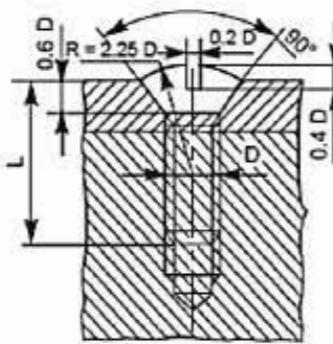

চিত্র: ওভাল হেড

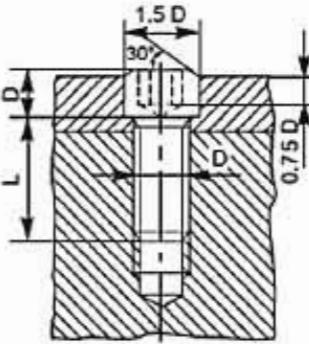

চিত্র: সকেট হেড

সর্বকৃতি:


১. কাজের সময় আক ব্যবহার করবো।
২. সঠিক নিরামে টেবিলে ফ্লাইং শীট স্থাপন করবো।
৩. ফ্লাইং করার স্থানে পর্যাপ্ত লাইটিং এর ব্যবহাৰ করে নিবো।
৪. সঠিক পরিমাণ বজায় রেখে ফ্লাইং শীট বৰ্ডৰ লাইন টানব এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পেনসিল সংগ্ৰহ ও সার্ক কৰব আৰু তিত পেনসিল সেট কৰে নিবো।

৫. ড্রিঙ্গ-এর একই জাহাজের বারবার দাগ টানবো না, এতে ড্রিঙ্গ এর সোন্দর্য্য নষ্ট হবে।
৬. মাঝে মাঝে পরিষ্কার নেকরা দিয়ে হাত ও ড্রিঙ্গ শীট পরিষ্কার করে নিবো।

অর্জিত দক্ষতা: ফুল সেকশান ভিট্ট অংকনের দক্ষতা অর্জিত হয়েচে। যা বাস্তব কাজে স্থায়িত্ব ভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।

বিভিন্ন প্রকার চাবি ও চাবির ঘটা এর বিবরণ।

কী ও কীওয়েজ(Key and Keyways):

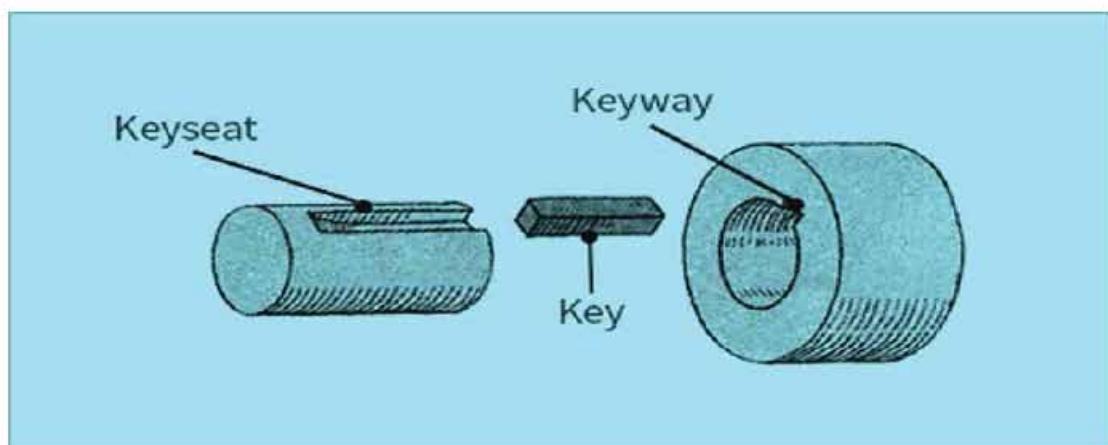

চিত্র: কী, কীওয়েজ, কীসিট।

কী(Key): শ্যাফটের সাথে হইল, গিয়ার, পুলি, স্প্রাকেট ইত্যাদি সংযোগ দেওয়ার জন্য Key ব্যবহার করা হয়। ইহা একটি খাতু খড়। শ্যাফট এবং হইলের হাবের মাঝে কী প্রবেশ করানো হয়। যাতে দুর্ব্যবহারের সময় শ্যাফট এবং হইল পিছলে না যায়।

Proportion of Key: যে শ্যাফটে কী ফিট করা হবে তার ব্যাসের উপর কী এর অনুপাত গুলো নির্ভর করে। যদি ডায়ামিটার = D হয়, তা হলো-

Width of the key, $W = 0.33D$ When D up to 22 mm,
and $W = 0.25D + 2$ mm to 3 mm when D is more than 22 mm,
Thickness of the key, $T = W$, when D up to 22 mm and
 $T = 0.5W + 2$ mm to 3mm, when D is more than 22mm.
Length of the key, $L = 2.8W$ to 12W.

কী-এর শ্রেণি বিন্যাস (Classification of Keys):

Key-এর আকৃতি এবং এর কাজের উপর ভিত্তি করে Key কে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা-


- ১) সৌক কী (Sunk Key) , অর্থাৎ শ্যাফট ও ইলেমের হাব থুভের মধ্যে যে Key বসে তাকে সৌক কী বলে এবং
- ২) স্যাডেল কী (Saddle key), এখনের কী শ্যাফটের উপ বসানো থাকে। যা হাবের থুভের মধ্যে ঠেলে দেখানো হয়।

স্যাডেল কী (Saddle Key):

স্যাডেল কী-এর নাম থেকে বুরা যায় যে, এর অবস্থান হবে শ্যাফটের উপর। কম পরিমাপ গোওয়ার ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে এ ধরনের কী ব্যবহার করা হয়। স্যাডেল কী দুই প্রকার। যথা-

- ১) হলো (Hollow) স্যাডেল কী এবং ২) ফ্লাট স্যাডেল(Flat Saddle)কী।

ফ্লাট স্যাডেল কী-এর একটি ফ্রন্ট ভিউ নিচে দেখানো হয়েছে। যার চওড়া = $W = 0.33D$, $L = D$ to $1.5D$ এবং পুরুত্ব = $T = 0.11D$, যখন, D = Shaft diameter

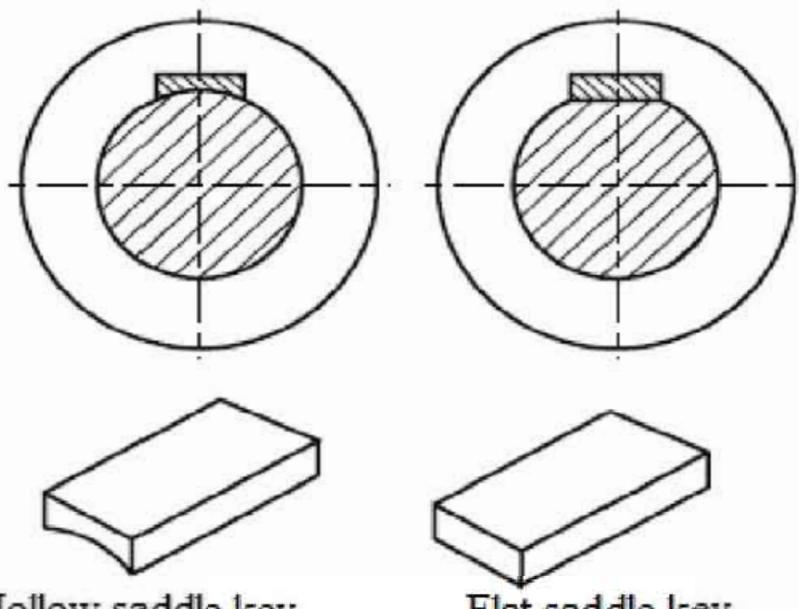

চিত্র: ফ্লাট ও হলো স্যাডেল কী


চাবি ও চাবির ঘাট অঙ্কন(Kay and Keyway Drawing):


শ্যাফটের ব্যাসের উপর ডিস্টি করে চাবির অনুগাম নির্ধারিত হয়। নিচে ঠিকে জিব হেড কী-এর একটি পিকটোরিয়েল ডিউ দেখানো হয়েছে, এর সাথে জিব হেড কী-এর বিভিন্ন অনুগাম থেকে এর থার্ড অ্যালেন প্রজেকশন আঁকন।



চিত্র: ফেদার কী(Feather Key)।

জিব হেড কী-এর বিভিন্ন অনুগাম(Proportion of Gib Head Key):

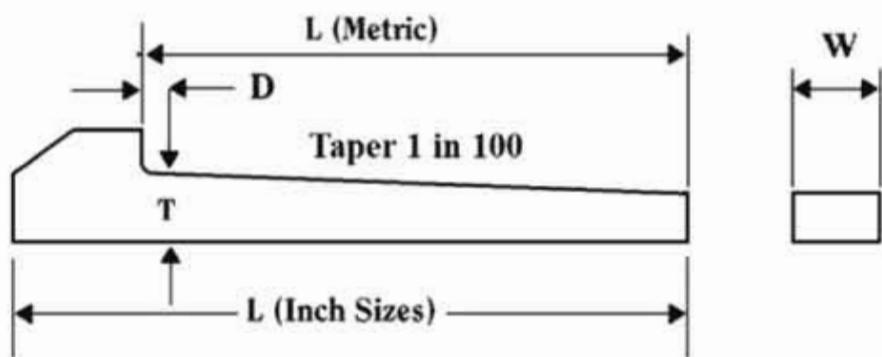

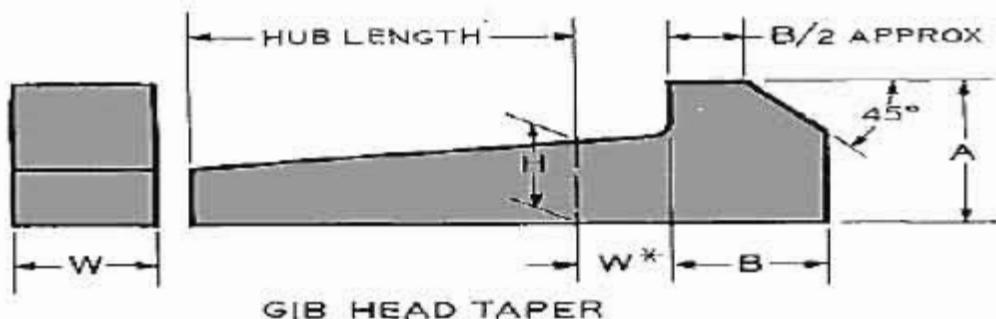



ट्रिभ २१-६.३३: किंवदक हेतु की-एवं प्लान, एलिमेंट्स एवं साइज डिट।

की-एवं शैङ्ख (Width of Key) $W = 0.25D$, यथा, $D = \text{श्याफ्ट डायमेटर}$

की-एवं पूरुष (Thickness of Key), $T = H_1 = 0.66w$

हेडर थोट पूरुष (Overall thickness of the Head), $B = H_2 = 1.5T$

की-एवं लम्बाई (Length of Key), $L = D$ to $1.5D$.

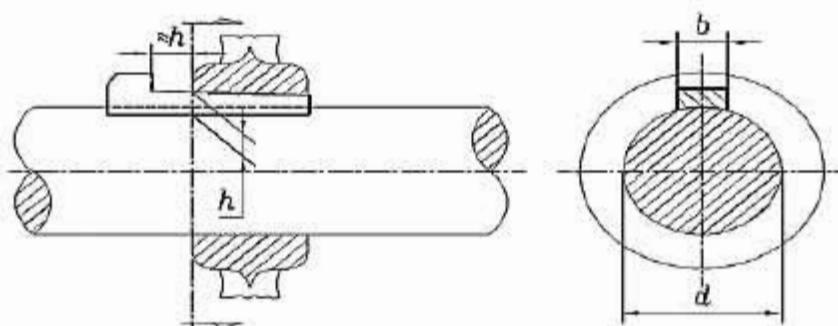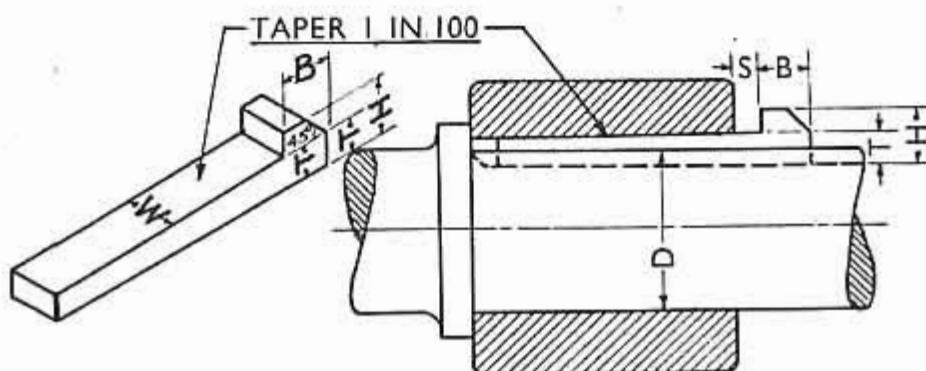


ट्रिभ २१-६.३४: किंवदक की ओर की उत्तराधि आयोग्यताएँ

কীওয়ে (Keyway):


শ্যাফটের উপরিভাগে key বসানোর জন্য একটি খুড় করা থাকে। এই খুড়ের পাঁতার ভাগটা key উচ্চতার অর্ধেকের সমান। এই খুড়কে Keyway বলে। অন্যদিকে হাইল, পিঙাম, পুলি, স্ট্রাকেট ইত্যাদির Hub-এ অনুগ্রহ আর একটি খুড় করা থাকে। সুই খুড়ের মাঝে Key বসিয়ে উভয় বাল্বাংশকে সংযুক্ত করে একক ইউনিটে পরিষ্ঠত করা হয়। ৫.১৬ নং ছবিতে Keyway দেখানো হয়েছে।

3

33

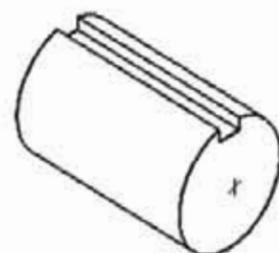

$$D = E + \frac{C}{2} + 0.005 \quad E = \frac{C^2}{4 \times A}$$

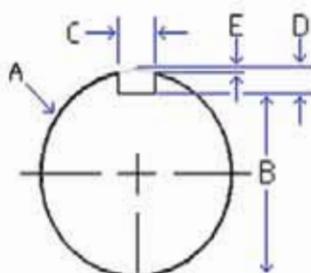

চিত্র: কীওয়ে।


সান্ক কী-এবং ফ্লার কী (Types of Sunk Keys):

গঠন অনুসারে Sunk Key কে বিভিন্ন ভাবে ভাগ করা হয়। যথা-

১. প্যারালাল সান্ক কী (Parallel Key) যেমন- ফ্লাট ও স্কয়ার কী (Flat and Square Key)
২. ট্যাপার সান্ক কী (Taper Key)

ইহা ফ্লাট ও স্কয়ার কী-এর মতোই কিন্তু এর উপরি ভালে ১:১০০ স্ট্যাকার্ড ট্যাপার করা থাকে।


५. जिब हेड की (Gib Head Key)
६. प्रॉट एंड व्हाइटनी की (Pratt and Whitney Key) एवं
७. वुड्रफु रुकी (Woodruff Key)

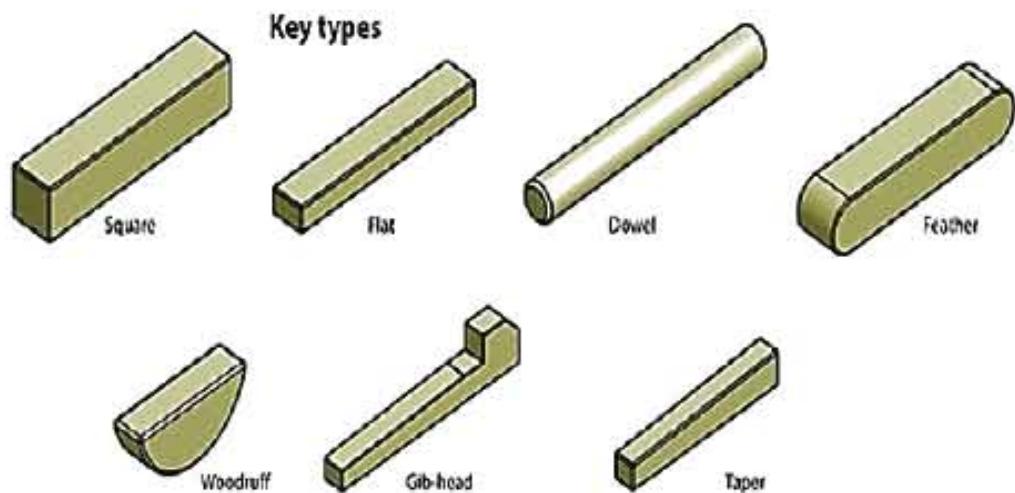

चित्रः विभिन्ना धरमों की।

स्लाट ओ क्वार की (Flat and Square Key):


अधिक सामान्य Key-एवं घटें उपयोगी स्लाट एवं क्वार Key। एहें चलांगों साथारण्णत शाकठेन के चक्करांश पर्यंत हजार थाके। निचे चित्रे स्लाट ओ क्वार कीज मेखानो होनो-

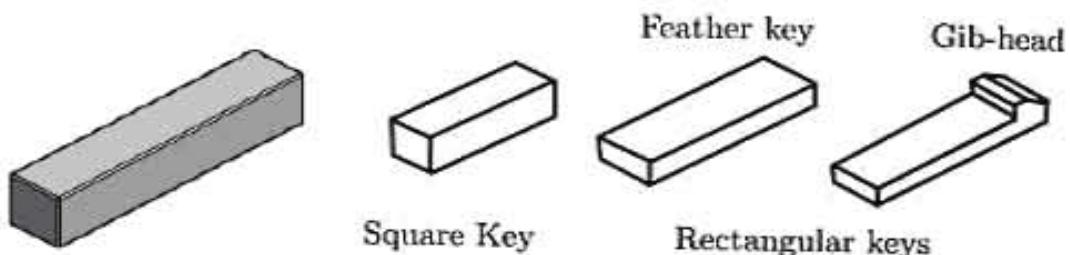

चित्रः क्वार की ओ स्लाट की।

प्राट एंड व्हाइटनी की (Pratt and Whitney Key)



चित्र नं-२०.१६ ए एकটि प्राट एंड व्हाइटनी की देखानो हरयहे। एटो देखते आवृत्तकार प्रिजमेर अडो किम्बु एवं कोनाशुलो गोलाकार।

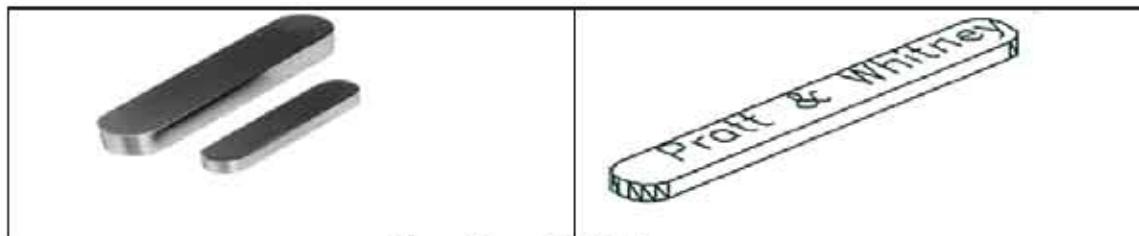

चित्र: प्राट एंड व्हाइटनी की

উড্রাফ কী (Woodruff Key)

উড্রাফ কী দিয়ে আটকানো একটি স্ট্যাকট অ্যালেবলি নিচের ছবিতে দেখানো হলো। এর আকৃতি অর্থ চপ্পাকৃতিগুলো কীওয়েজের আকৃতি কী-এবং অনুরূপ। কীওয়েজের গভীরতা কী উচ্চতার অর্দেক। এর মালের অনুপাতগুলো নিচে চিত্রে দেওয়া হয়েছে।

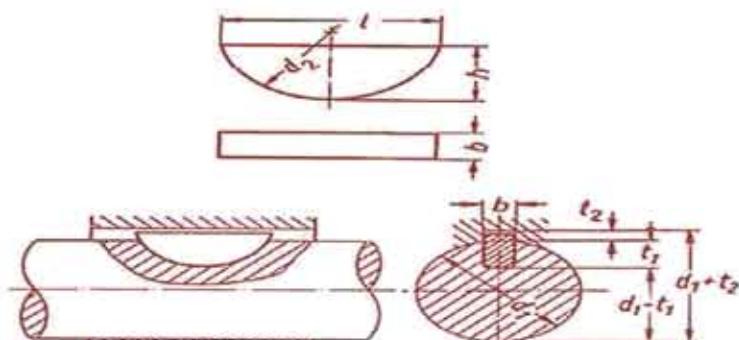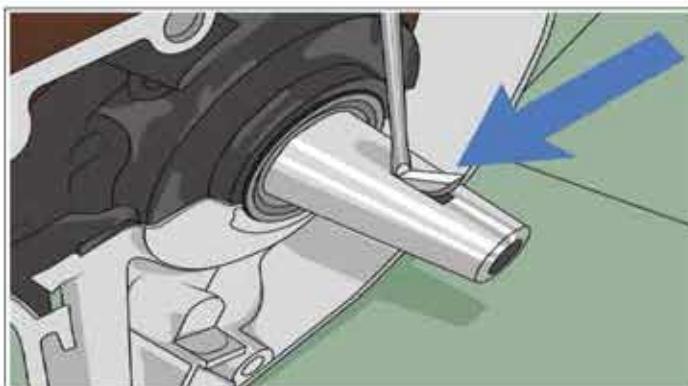

চিত্র: উড্রাফ কী ও কী উচ্চেজ

জব-ও চাবি ও চাবিরঘাট তৈরির/অংকনের দক্ষতা অর্জন।

ইঞ্জিনিয়ারিং কর্মকাণ্ডে ভিন্ন ধরনের চাবিওচাবিরঘাট ব্যবহৃত হয়। নিম্নে চাবিওচাবিরঘাট অংকনের পদ্ধতি আলোচনা করা হল।

পারদর্শিতার মানদণ্ড:

১. স্বাস্থ বিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা পোষাক (পিপিই) পরিধান করা;
২. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
৩. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুল্স, মেটেরিয়ালস ও ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ ও প্রস্তুত করা;
৪. ড্রয়িং করার নিমিত্তে ড্রয়িং শীট প্রস্তুত করা;
৫. প্রদত্ত ড্রয়িং সম্পর্ক করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহন করা;
৬. প্রদত্ত ড্রয়িং অনুসারে কাজের ধাপ অনুসরন করে বিভিন্ন ধরনের চাবি ও চাবিরঘাট অংকন সম্পর্ক করা;
৭. কাজ শেষে কাজের স্থান ও যন্ত্রপাতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং চেক লিষ্ট অনুযায়ী যথা স্থানে সংরক্ষন করা;


ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম(PPE):

ক্রমিক	নিরাপত্তা সরঞ্জাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	মাস্ক	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০২	অ্যাপ্রন	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৩	সেফটি গগলস	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৪	কটন হ্যান্ড প্লোভস	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৫	পরিষ্কার নেকরা/জুট	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (Required Equipment):

ক্রমিক	সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	ড্রয়িং শীট	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০২	HBCপেনসিল	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৩	2H পেনসিল	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৪	2B পেনসিল	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৫	পেনসিল সার্পনার	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৬	সেট স্কয়ার	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৭	টি-স্কয়ার	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৮	ড্রয়িং টেবিল	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি

অব-এ চাবি ও চাবির ঘাট অংকনের পদ্ধতি অর্জন।

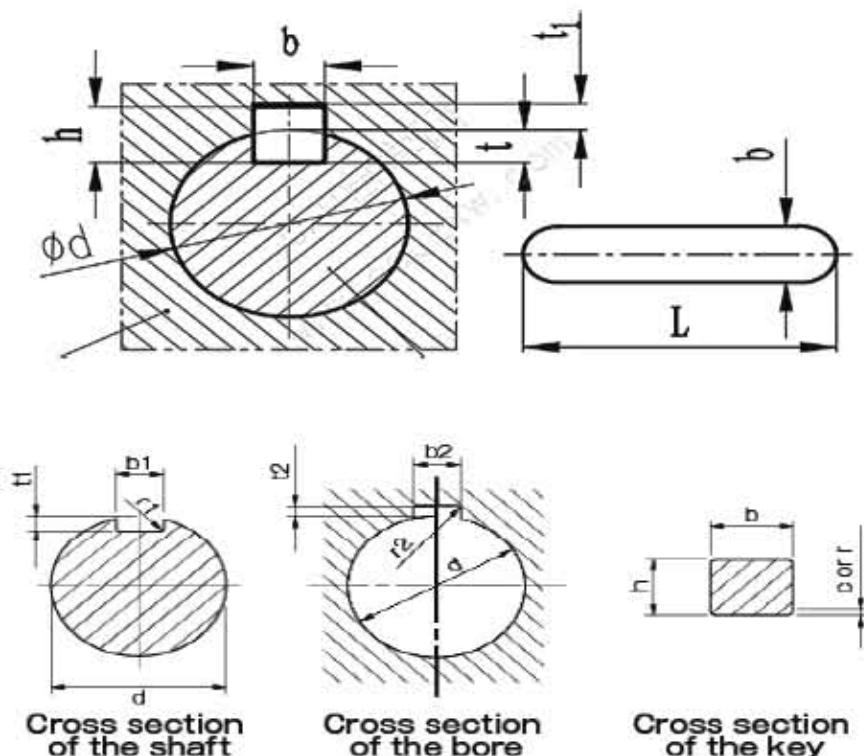


চিত্র: ক্ষামার কী এবং কীওয়ে ফ্লিপ।

অংকনের পদ্ধতি/ধোগ:

- প্রারম্ভিক লিপিহি নির্বাচন করে সংশ্রেণ করব এবং পরিবান করবো।
- সঠিক সাইজের ডায়ি শীট নির্বাচন করব এবং যাপ অনুযায়ী বভার লাইন টানবো।
- প্রারম্ভিক অনুযায়ী পেনসিল সিলেকশান করে ব্যবহার করবো।
- এরপর চাবিওচাবিরঘাট এরপ্রোগ্রামিজ ভালভাবে স্টোডি করে নিবো।
- এর পর প্রোগ্রামিজ অনুযায়ী চাবিওচাবিরঘাটচিত্র-১০.৫১ অনুসরন করে অংকন শুরু করবো।
- প্রথমে প্রস্তুত প্রোগ্রামিজ অনুসরন করে চাবি আংকন করবো।
- এরপর প্রোগ্রামিজ অনুসরন করে চিত্রের ন্যায় ক্রস মেকশনাল ডিটেল-এর মাধ্যমে চাবির ঘাট, চাবি শেক্ট ও ঘোর অংকন করবো।
- সিলিঙ্ক্রিক্যাল অংশের জন্য প্রারম্ভিক অনুযায়ী স্পেডোর লাইন ব্যবহার করবো।
- অংকন যে মেজারেন্ট অনুযায়ী করা হয়েছে সেগুলি ডাইমেনশন লাইনের মাধ্যমে দিয়ে নিবো।
- একই পদ্ধতি অবলম্বন করে চিত্র অনুযায়ী ঘাট কী এবং কীওয়ে এর ক্রসসেকশান অংকন করবো।
- ফিল করার সময় কোন কেলেরির এর ব্যবহার হলে সেটির অনুগাত ফ্লিপ শীটে উল্লেখ করবো।

১২. কাজ শেষে সরঙ্গাম সমূহ পরিষ্কার করে বধা স্থানে সংরক্ষন করব।

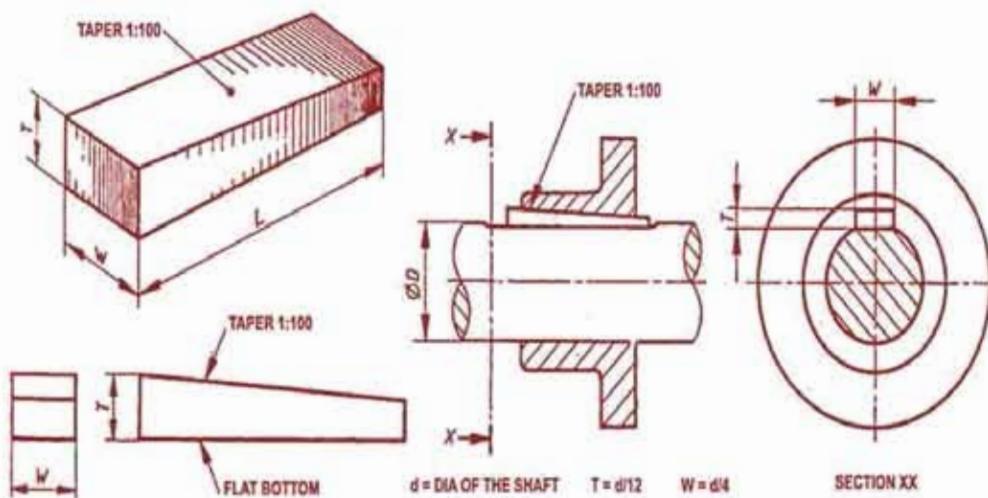

চিত্র-৬.৮১: ফ্লাট কী এবং কীওড়ে কুল সেকশন।

সতর্কতা:

১. কাজের সময় মাঝে ব্যবহার করবো।
২. সঠিক নিরয়মে টেবিলে ফ্লাইং শীট স্থাপন করবো।
৩. ফ্লাইং কনার স্থানে পর্যাপ্ত লাইটিং এবং ব্যবহাৰ করে।
৪. সঠিক পরিমাণ বজাবৰণেশে ফ্লাইং শীটে বর্তার লাইন টানব এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পেনসিল সঞ্চয় ও সার্ক করে নিবক্ষিত লিভ পেনসিল সেট করে নিবো।
৫. ফ্লাইং-এর একি জাম্বাম বাবাৰ দাগ টানবো না, এতে ফ্লাইং এৰ সন্দেহ্য নষ্ট হবে।
৬. আৰে মাবে পরিষ্কার সেকলা দিয়ে হাত ও ফ্লাইং শীট পরিষ্কার কাজে নিবো।

অর্জিত দক্ষতা: চাবি ও চাবিৰ ঘাট অংকনেৰ দক্ষতা অর্জিত হয়েছে। যা বাস্তুৰ কাজে যথাযথভাৱে প্রয়োগ কৰা সম্ভব হবো।

ফাউন্ডেশন বোল্ট (Foundation Bolt)

বিভিন্ন প্রকাৰ মেশিন, ইঞ্জিন বা ইল্পাতেৰ কাঠামো কন্ট্ৰিট ভিত্তেৰ সাথে আটকানোৰ কাজে ফাউন্ডেশন বোল্ট ব্যবহাৰ কৰা হয়। বিভিন্ন প্রকাৰ ফাউন্ডেশন বোল্ট বাজাৰে পাওয়া যায়। এৰ মধ্যে উজ্জ্বলযোগ্য হৈলো অ্যাঙ্কুল বোল্ট। হেডেৰ পাঠিনিক কাঠামোৰ উপৰ ভিত্তি কৰে এদেৱ নামকৰণ কৰা হয়েছে। বোল্টেৰ মাধ্যমে


কনক্রিটের সাথে সুসংহত ভাবে আটকে রাখার জন্য মাথাকে জাঁটা বা আঝকর আকৃতির করা হয়েছে। নিচে চিত্রে বিভিন্ন ধরনের অ্যাঞ্চল বোল্ট দেখানো হয়েছে। এদের মধ্যে উচ্চবিষয়ীগত হলো-



চিত্র: ফাউন্ডেশন বোল্ট


ফাউন্ডেশন বোল্ট-এর ধরন (Type of Foundation Bolt):

১. র্যাপ বোল্ট (Rag Bolt)
২. লুইস বোল্ট (Lewis Bolt)
৩. স্কুয়ার হেডেড বোল্ট (Square Headed Bolt)
৪. কার্ভড বোল্ট (Curved Bolt)
৫. হপ বোল্ট (Hoop Bolt)
৬. টি-হেডেড বোল্ট (T Headed Bolt)
৭. কটার বোল্ট (Cotter Bolt)
৮. পি বোল্ট (P Bolt)
৯. র্যাপ (Rag Bolt)

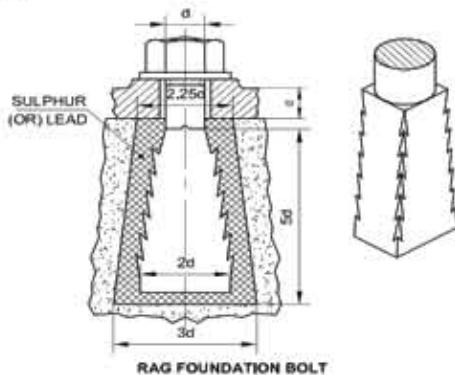


চিত্র: র্যাপ ফাউন্ডেশন বোল্ট

૨. લૂઇસ બોલ્ટ (Lewis Bolt)

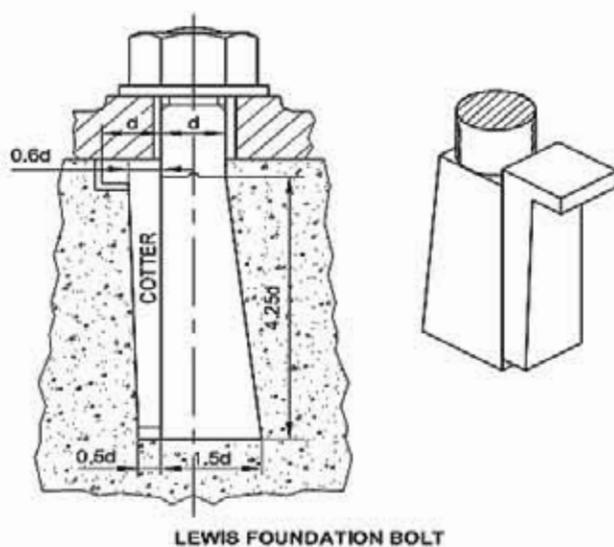


ચિત્ર: લૂઇસફાઉન્ડેશન બોલ્ટ

૩. કાર્યાનુભવ હેડેડ બોલ્ટ (Square Headed Bolt)

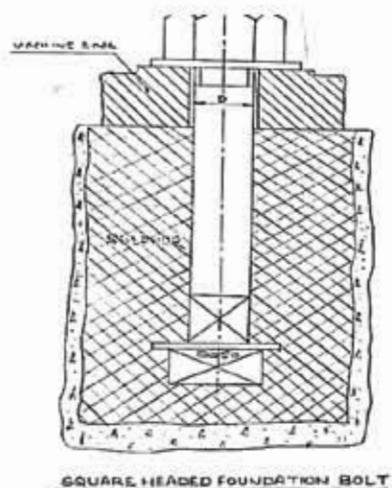


ચિત્ર: કાર્યાનુભવ હેડેડ ફાઉન્ડેશન બોલ્ટ

৪. কার্ড বোল্ট (Curved Bolt)

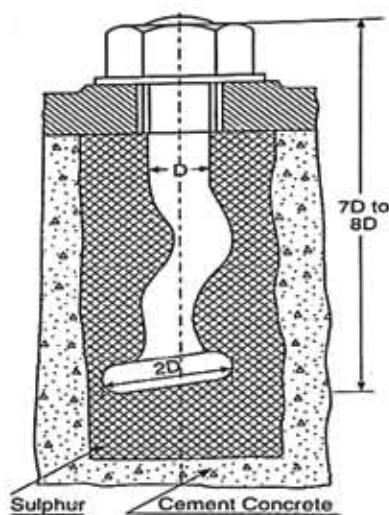


চিত্র: কার্ড ফাউন্ডেশন বোল্ট

৫. হপ বোল্ট (Hoop Bolt)

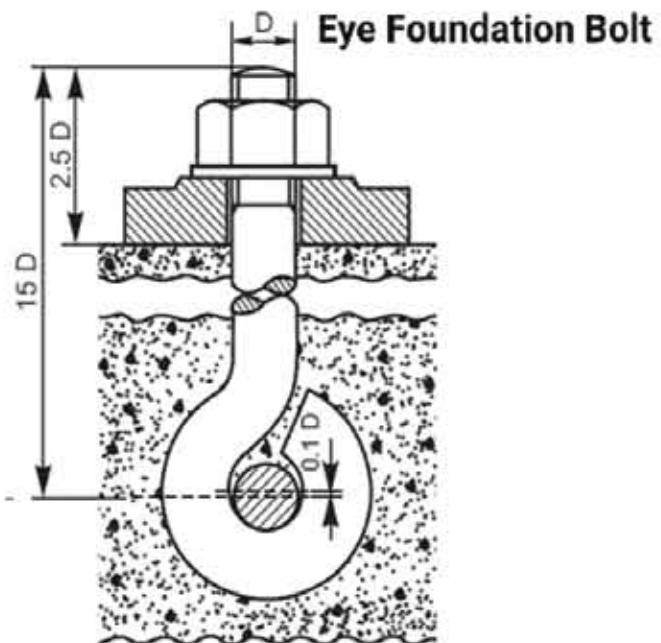


চিত্র: হপ/আই ফাউন্ডেশন বোল্ট

৬. টি-হেডেড বোল্ট (T Headed Bolt)

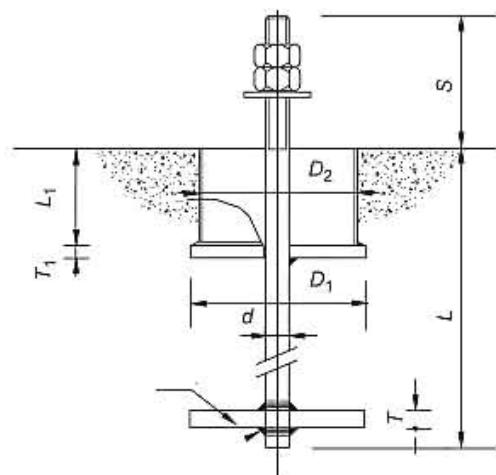

চিত্র: টি-হেডেড ফাউন্ডেশন বোল্ট

৭. কটার বোল্ট (Cotter Bolt)

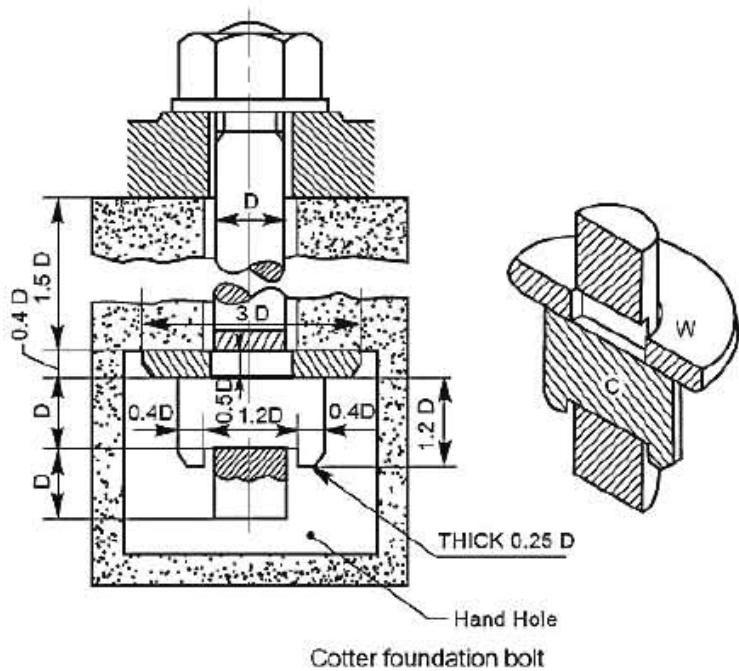


চিত্র: কটার ফাউন্ডেশন বোল্ট



পিন ও কটার মোড়ের বর্ণনা।

কটার ও পিন (Cotter and Pin)

কটার এক প্রকার ছাঁপ্তা (Flat) কোণাকৃতি খাড়ুশক (wedge shaped piece)। একে আকাশাঙ্ক্ষি কর্তন করলে আঘাতকার সেকশন দেখা যাবে। সকল স্থানে এর শুরুত সমান কিন্তু পুরো লৈরেইন্স বরাবর চওড়া হিসেক টাপোর করা। টাপোরের পরিমাপ সাধারণত ১:৪৮ থেকে ১:৬৩ পর্যন্ত হয়ে থাকে। কটারের প্রান্ত জান কিছুটা পোলাকৃতি। কটার সব সমস্ত রক বা বাতার অক্ষের সাথে সমকোণ ফোকানো হয়। কটারের শুরুত শ্যাব্দট আঘাতিয়াজের ২৫% এবং চওড়া শুরুতের ৫ গুণ হয়ে থাকে।

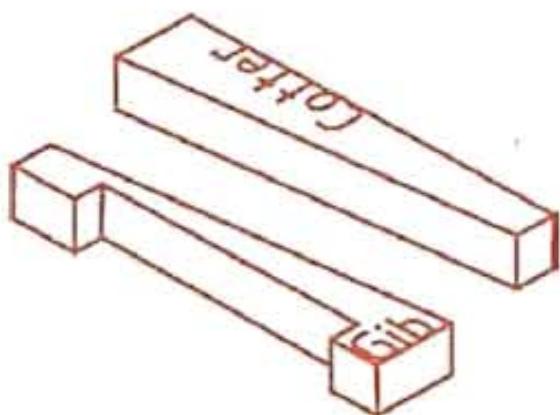


চিত্র: জিব ও কটার।

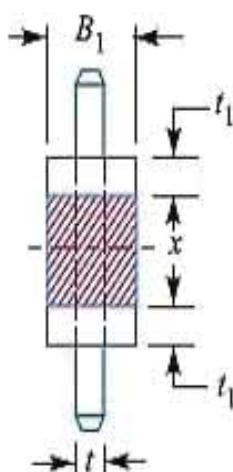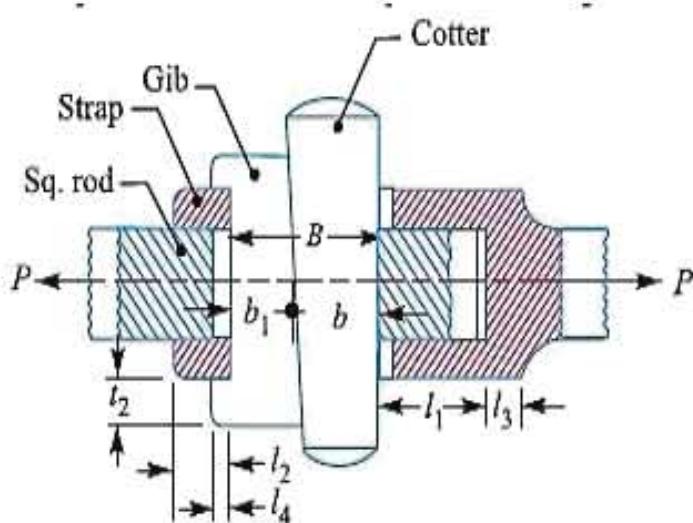

চিত্র: জিব ও কটার অরেক্ট।


স্লিপ ও কটার জ্যামেন্ট (Sleeve and Cotter Joint)

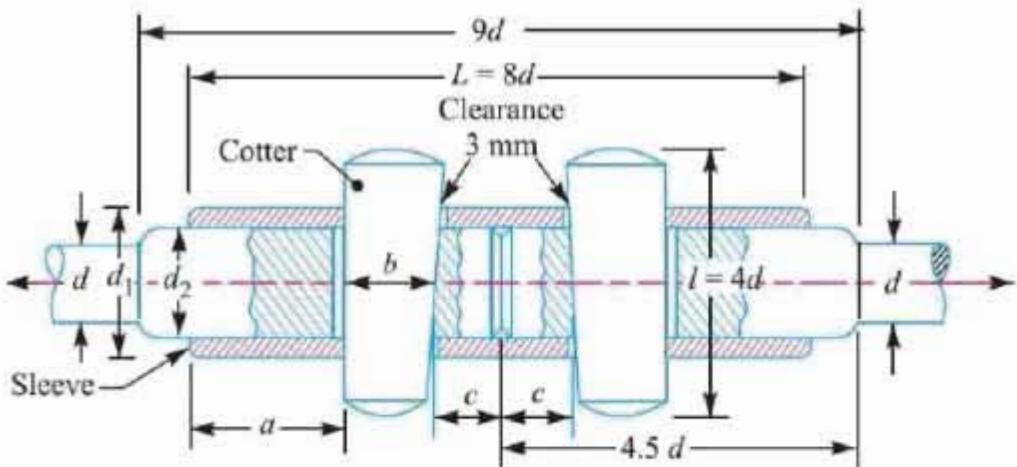

Sleeve and cotter joint.

চিত্র: স্লিপ ও কটার জ্যামেন্ট


গিব ও কটার জ্যামেন্ট (Gib and Cotter Joint)

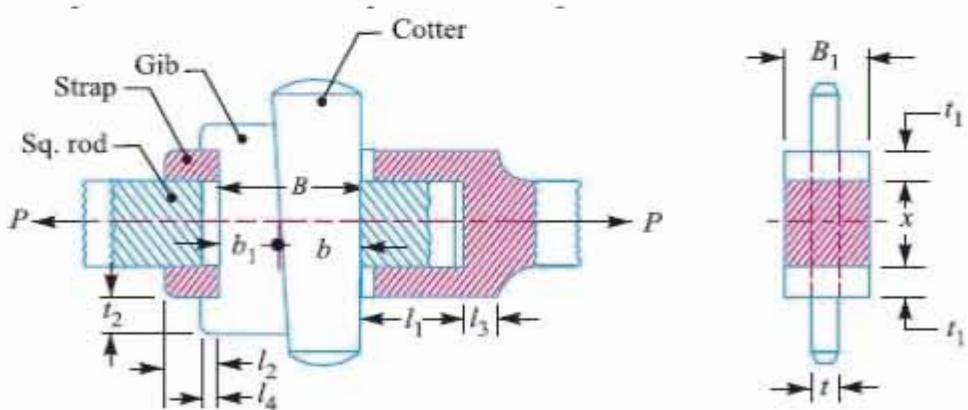

চিত্র: গিব ও কটার জ্যামেন্ট

অনুশীলন-১:


একটি হেজাগোনাল নাট এবং ৩২.৩২ মিলি. ব্যাস এবং ১২২.৫ মিলি. লম্বা একটি হেজাগোনাল হেজেড বোল্টের প্লান, এলিভেশন এবং সাইড ভিউ অঙ্কন।

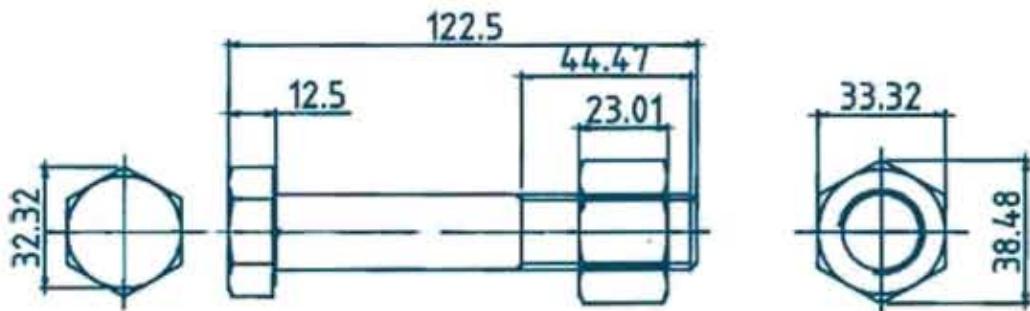

চিত্র: হেক্সাপোনাল নাট

অনুশীলন-২:


৩৭ মিমি. ব্যাস এবং ১১৭ মিমি. লম্বা একটি কর্ণার হেডেড বোল্টের জ্বাল এগিলেন এবং রাইফ সাইত ডিফ অংকন।

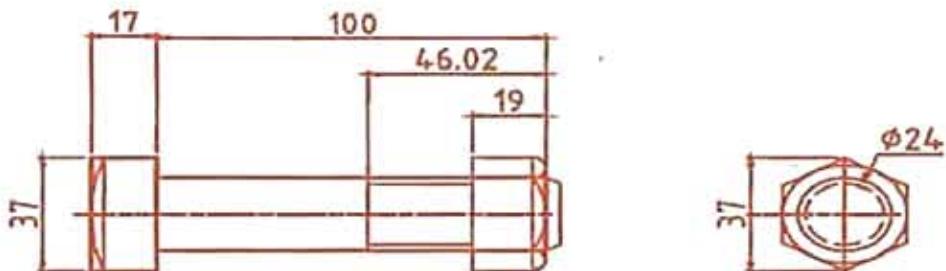

চিত্র: কর্ণার হেডেড নাট

অনুশীলন-৩:

নিচের চিত্রানুবাদী একটি হেক্সাপোনাল নাট অংকন।

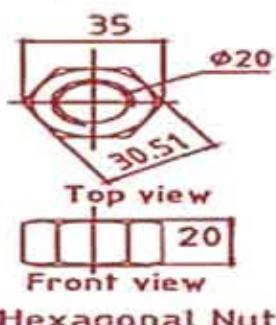

চিত্র: হেক্সাপোনাল নাট এগিলেন

অনুশীলন-৪: ১৮ মিমি. ব্যাস এবং ১২ মিমি. উচ্চতার একটি কর্ণার হেডেড নাট অংকন কর।

২.৩ পিয়ারের বিভিন্ন অংশের কার্যগতি নাম:

পিয়ার (Gear): পিয়ার হচ্ছে এক থকার চাকা বা হইল যা অনুরূপ আকৃতি চাকা বা হইল এর সাথে যিশে এক শ্যাফট থেকে অন্য শ্যাফট শক্তি স্থানান্তরের জন্য ব্যবহৃত হয়।

পিয়ার মেশিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্টস। একটা মেশিনে বিভিন্ন ধরনের পিয়ার ব্যবহার করা হয়। পিয়ার দীক্ষিত বিশিষ্ট এক ধরনের চাকা। পিয়ার পাওয়ার ট্রান্সিলিভনের কাজে ব্যবহার করা হয়। পাওয়ারকে বিভিন্নভাবে স্ট্রেইণ করার জন্য এক এক ধরনের পিয়ার ব্যবহার হয়ে থাকে। বড় ও দীক্ষিত গঠন কাঠামোর উপর ডিজি করে সচারাচর ব্যবহৃত পিয়ার ৬ থকার। বর্ণা-

- স্পার পিয়ার
- হেলিক্যাল পিয়ার
- বিভেদ পিয়ার
- উমাৰ্ক ও উমাৰ্ক হইল
- ঝাক ও পিনিয়ন এবং
- স্পাইরাল পিয়ার।



চিত্র-৬.৫৭: স্পার পিয়ার, চিত্র-৬.৫৮: হেলিক্যাল পিয়ার,



চিত্র: বিভেদ পিয়ার,



চিত্র: উন্নার্ম পিয়ার,



চিত্র: রাক ও পিনিয়ন,




চিত্র: স্পাইরালপিয়ার

৬.৯ স্পার পিয়ার বিভিন্ন টার্মস (Several Terms of Spur Gear):

স্পারপিয়ার(Spur Gear)

Gear: সমাক্ষরাজ এবং একই সমতলে অবস্থিত দুটি শ্যাফটের একটি হতে অন্যটিতে শক্তি পরিবহন করতে যে পিয়ার ব্যবহার করা হয় তাকে স্পারপিয়ার বলে। এ পিয়ারের দৌড়গুলো ঘাঁথের অক্ষের সমাক্ষরাজ থাকে। মটরগাড়ি, লেদ (Lathe) মেশিন, মিলিং (Milling) মেশিন, ক্রেন (Crane), মেটাল কাটিং মেশিন ইত্যাদির পিয়ার বক্স (Gear Box) এটি ব্যবহৃত হয়। নিচের চিত্রে একটি স্পার পিয়ারের বিভিন্ন অংশের নাম দেওয়া হয়েছে।

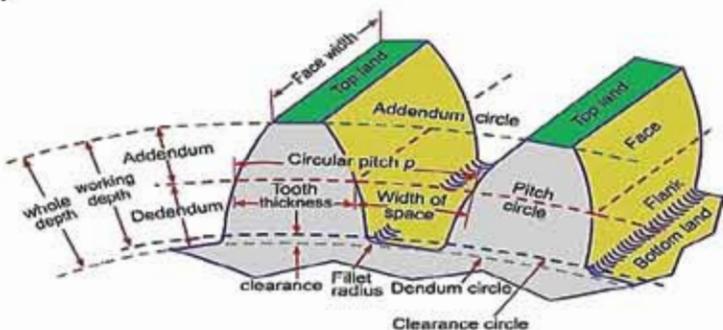

চিত্র নং-৬.৬৩: একটি স্পার পিয়ারের বিভিন্ন অংশের নামকরণ।

স্পার শিয়ারের বিভিন্ন অংশ ও সংজ্ঞাসমূহ-

নিচের টেবিলে স্পার শিয়ার-এর বিভিন্ন অংশের সংজ্ঞা সমূহ দেওয়া হয়েছে-

Addendum	পিচ সার্কেল থেকে শিয়ারের আউটার ডায়ামিটার পর্যন্ত রেডিয়াল দূরত্বকে অ্যাডেনভাম বলে।
Dedendum	পিচ সার্কেল থেকে শিয়ারের রুট ডায়ামিটার পর্যন্ত রেডিয়াল দূরত্বকে ডিডেনভাম বলে।
Circular	পিচ সার্কেল বরাবর দীতের চওড়াকে সার্কুলার থিকনেস বলে।
Circular pitch	দীতের কোনো এক বিন্দু থেকে পাশের দীতের একই বিন্দু পর্যন্ত চাপীয় দৈর্ঘ্যকে (lenth of the arc) সার্কুলার পিচ বলে।
Pitch diameter.	পিচ সার্কেলের ব্যাসকে পিচ ডায়ামিটার বলে।
Outside diameter	ইহা শিয়ারের সবচেয়ে বড় ব্যাস।
Root diameter	রুট সার্কেলের ব্যাসকে রুট ডায়ামিটার বলে।
Chordal addendum	দীতের উপরি আধা থেকে সার্কুলার থিকনেস এর জ্যা পর্যন্ত দূরত্বকে কোরডাল অ্যাডেনভাম বলে।
Chordal thickness	কোরডাল থিকনেস বলতে বোবায় পিস সার্কেলের উপর দীতের চওড়া দূরত্ব।
Whole depth	অ্যাডেনভাম এবং ডিডেনভামের দূরত্বের যোগফলকে হোল ডেপথ বলে।
Working depth.	শিয়ারের দুটি দীতের সংযোগ দূরত্বকে ওয়ার্কিং ডেপথ বলে।
Clearance	দীতের গভীরতা এবং ওয়ার্কিং ডেপথ পার্থক্যকে ক্ষিয়ারেল বলে।
Backlash	একটি শিয়ারের দীত অন্য একটি শিয়ারের ফাঁকা অংশে সংযোগ কালে পিচ সার্কেলের উপর যে গ্রাহ থাকে তাকে ব্যাকলাশ বলে।
Diametral pitch	পিচ ডায়ামিটারের প্রতি একক ইঞ্জিনে দীতের সংখ্যাকে ডায়ামিটাল পিচ বলে।
Pressure angle	দীতের প্রোফাইল এবং রেডিয়াল লাইনের মধ্যে উৎপন্ন কোণকে প্রেসার অ্যাঙ্গল বলে।
Center distance	শিয়ারগুলো পিচ সার্কেলের কেন্দ্র থেকে কেন্দ্র দূরত্বকে সেন্টার ডিস্ট্যান্স বলে।

টেবিল : স্পার শিয়ার এর সংজ্ঞাসমূহ।

মডিউল(Module):

মডিউল বলতে বুঝায় পিচ ডায়ামিটার এবং শিয়ারের দাত সংখ্যার অনুপাত, $m=d/2$ । সার্কুলার পিচ $P=pd/N=pm$ । সাধারণ ব্যবহারের অন্য যে সকল মডিউল ব্যবহার করে তা হলো- ১, ১.২৫, ১.৫, ২, ২.৫, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮, ১০, ১২, ১৬, ২০, ২৫, ৩২, ৪০ এবং ৫০।


Spur Gear Formulas		
To Find	14 $\frac{1}{2}$ degree Pressure Angle	20 and 25 degree Pressure Angles
Addendum, a	$a = \frac{1.0}{P}$	$a = \frac{1.0}{P}$
Dedendum, b	$b = \frac{1.157}{P}$	$b = \frac{1.250}{P}$
Pitch diameter, D	$D = \frac{N}{P}$	$D = \frac{N}{P}$
Outside diameter, D_o	$D_o = \frac{N + 2}{P}$	$D_o = \frac{N + 2}{P}$
Number of teeth, N	$N = D \times P$	$N = D \times P$
Tooth thickness, t	$t = \frac{1.5708}{P}$	$t = \frac{1.5708}{P}$
Whole depth, h_t	$h_t = \frac{2.157}{P}$	$h_t = \frac{2.157}{P}$
Clearance, c	$c = \frac{.157}{P}$	$c = \frac{.250}{P}$
Center distance, C	$C = \frac{N_1 + N_2}{2 \times P}$	$C = \frac{N_1 + N_2}{2 \times P}$

Working depth, h_w	$h_w = \frac{2}{P}$	$h_w = \frac{2}{P}$
Chordal tooth thickness, t_c	$t_c = D \sin \left(\frac{90 \text{ degrees}}{N} \right)$	$t_c = D \sin \left(\frac{90 \text{ degrees}}{N} \right)$
Chordal addendum, a_c	$a_c = a + \frac{t^2}{4D}$	$a_c = a + \frac{t^2}{4D}$
Diametral pitch, P	$P = \frac{N}{D}$	$P = \frac{N}{D}$
Center distance, C	$C = \frac{D_1 + D_2}{2}$	$C = \frac{D_1 + D_2}{2}$

ଟେକ୍ନିକ୍ ନଂ-୫.୨: ସ୍ପୋତ ପିଯାତ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଟୌର୍ମସ ସମ୍ବୂହ ନିର୍ଣ୍ଣୟର ସ୍ଥାନ।

অব-৫ স্পার শিয়ার টেক্সিল/অংকনের দক্ষতা অর্জন।

ইঞ্জিনিয়ারিং কর্মকাণ্ডে ডিম্ব খরনের স্পারশিয়ার ব্যবহৃত হয়। নিচে স্পারশিয়ার অংকনের পদ্ধতি আলোচনা করা হল।

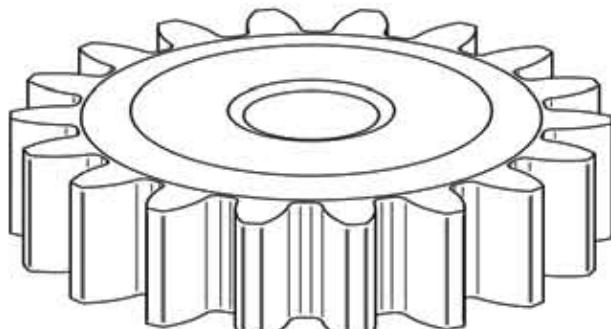

চিত্র-৬.৬৪: স্পার শিয়ার

প্রারম্ভিক আনন্দত:

১. স্বাস্থ বিধি মেনে ব্যাক্তিগত নিরাপত্তা পোর্টাক (পিপিই) পরিধান করা;
২. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
৩. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুল, মেটেরিয়ালস ও ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ ও প্রস্তুত করা;
৪. ছায়িং করার নিমিত্তে ছায়িং শীট প্রস্তুত করা;
৫. প্রস্তুত ছায়ির সম্পর্ক করার জন্য প্রস্তুতি প্রাপ্ত করা;
৬. প্রস্তুত ছায়িং অনুসারে কাজের ধাপ অনুসরণ করে বিভিন্ন খরনের স্পারশিয়ার অংকন সম্পর্ক করা;
৭. কাজ শেষে কাজের স্থান ও যন্ত্রণাতি পরিকার পরিষ্কার রাখা এবং চেক লিষ্ট অনুযায়ী ঘর্থা স্থানে সংরক্ষণ করা;

ভ্যাক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPE):


ক্রমিক	নিরাপত্তা সরঞ্জাম	স্লেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	আঞ্চ	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০২	জ্যাথন	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৩	সেকাটি গগলস	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৪	কটন হ্যান্ড গ্রোভস	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৫	পরিকার নেকরা/জুট	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি

যন্ত্রোভনীর যন্ত্রণাতি (Required Equipment):

ক্রমিক	সরঞ্জাম/যন্ত্রণাতি	স্লেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	ছায়িং শীট	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০২	HBপেনসিল	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি

০৩	2H পেনসিল	স্ট্যাভার্ড	১ টি
০৪	2B পেনসিল	স্ট্যাভার্ড	১ টি
০৫	পেনসিল সারপর্নার	স্ট্যাভার্ড	১ টি
০৬	সেট স্কয়ার	স্ট্যাভার্ড	১ টি
০৭	টি-স্কয়ার	স্ট্যাভার্ড	১ টি
০৮	ড্রয়িং টেবিল	স্ট্যাভার্ড	১ টি

অব্য: ৬ স্পার গিয়ার অংকনের দক্ষতা অর্জন।

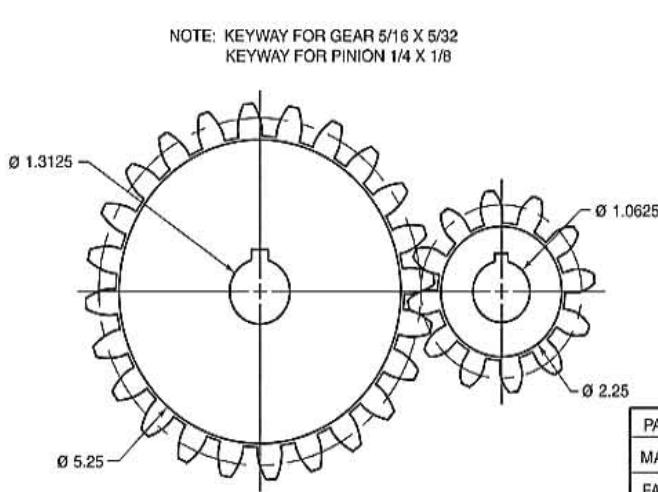

CUTTING DATA	GEAR	PINION
NO. OF TEETH	24	12
DIA. PITCH	4	4
TOOTH FORM	14 1/2° INV.	14 1/2° INV.
WHOLE DEPTH	.5393	.5393
CHORDAL ADD.	.3918	.3923
PITCH DIA.	6	3
CIRC. THICK.	.3925	.3925
WORK DEPTH	.25	.25

	GEAR	PINION
PART NUMBER	YSS624	YSS612
MATERIAL	STEEL	STEEL
FACE WIDTH	3.5	3.5

চিত্র: স্পার গিয়ার কেয়ার

অংকনের ধারণ (স্পার গিয়ার):

- প্রয়োজনীয় পিপিই নির্বাচন করে সংগ্রহ করব এবং পরিধান করবো।
- সঠিক সাইজের ড্রয়িং শীট নির্বাচন করব এবং মাপ অনুযায়ী বড়ার লাইন টানবো।
- প্রয়োজন অনুযায়ী পেনসিল সিলেকশান করে ব্যাবহার করবো।
- এরপর স্পার গিয়ার এর প্রোগাটিজ ভালভাবে স্টাইল করে নিবো।
- এর পর প্রোগাটিজ অনুযায়ী স্পার গিয়ারটিত্র অনুসরন করে অংকন শুরু করবো।
- প্রথমে প্রোগাটিজ অনুসরন করে চিত্রের ন্যায় স্পার গিয়ার -এর ইন-সাইড সারকেল, আউট-সাইড, পিচ সারকেল, এডেনডাম সারকেল, ডিডেনডাম সারকেল অংকন করবো।

৭. এডেনডাম, ডিডেনডাম, পিচ, প্রেসার এ্যাঞ্জেল, ক্লিয়ারেন্স, ঠিক করে নিবো।
৮. এরপর প্রদত্ত ডাটা অনুসারে টিথ ওয়াইড, টিথ সেম্প, টিথ ডেফথ অনুযায়ী শিয়ার টিথ অংকন করবো।
৯. প্রয়োজন অনুযায়ী সেটার লাইন ব্যবহার করবো।
১০. অংকন যে বেজারমেন্ট অনুযায়ী করা হয়েছে সেগুলি ডাইমেনশন লাইনের মাধ্যমে দিয়ে দিবো।
১১. ড্রয়িং করার সময় কোন ক্ষেপিং এর ব্যবহার হলে সেটির অনুগাম ড্রয়িং শীট উল্লেখ করবো।
১২. কাজ শেষে সরঞ্জাম সমূহ পরিষ্কার করে ষথা স্থানে সংরক্ষণ করবো।


সতর্কতা:

১. কাজের সময় মাঝ ব্যবহার করবো।
২. সঠিক নিয়মে টেবিলে ড্রয়িং শীট স্থাপন করবো।
৩. ড্রয়িং করার স্থানে পর্যাপ্ত লাইটিং এর ব্যবহা করে নিবো।
৪. সঠিক পরিস্থাপ বজায় রেখে ড্রয়িং শীট বর্জার লাইন টানব এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পেনসিল সংগ্রহ ও সার্ক করব অথবা লিড পেনসিল সেট করে নিবো।
৫. ড্রয়িং-এর একই আয়গায় বারবার দাখ টানবো না, এতে ড্রয়িং এর সোম্পর্য নষ্ট হবে।
৬. মাঝে মাঝে পরিষ্কার নেকড়া দিয়ে হাত ও ড্রয়িং শীট পরিষ্কার করে নিবো।

অর্জিত দক্ষতা: স্পার শীয়ার অংকনের দক্ষতা অর্জন হয়েছে যা বাস্তব কাজে ষথায়থ ভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।

বিভেদ শিয়ার বিভিন্ন টার্ভস(Bevel Gear):

বিভেদ শিয়ার: অক্ষদ্বয় পরস্পরকে ছেদ করে এবং একই সমতলে অবস্থিত দুটি শ্যাফটকে সংযোগ করতে বা শক্তি পরিবহন করাতে যে শিয়ার ব্যবহার করা হয় তাকে বিভেদ শিয়ার বলে। হিম শীর্ষকোণ (Truncated Cone) এর উপরিভাগে দীক্ষ উৎপন্ন হলে দীক্ষগুলো দেখতে যেমন নত বা ইনক্লাইভ দেখায়, এ জাতীয় শিয়ারের দীক্ষগুলো তেমন দেখায়। এর শ্যাফট দুটির অক্ষ একই তলে অথচ অসমান্তরাল (সোধারণত 90° কোণে) থাকে অর্থাৎ অক্ষ দুটিকে বর্তিত করলে এরা পরস্পরকে ছেদ করে। ডিসিং, পিলিং, শেপিং ইত্যাদি মেশিনে লবা শ্যাফট হতে অনুভূমিক শ্যাফটে শক্তি পরিবহনে এ-জাতীয় শিয়ার ব্যবহৃত হয়। নিচে এক জোড়া বিভেদ শিয়ারের চিত্র দেয়া হল।

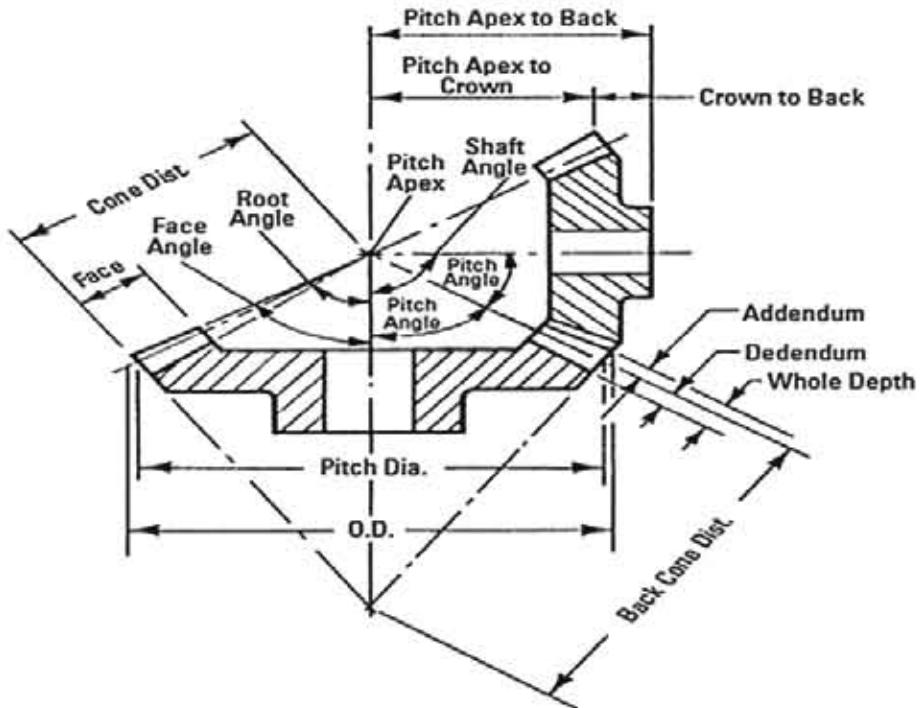

চিত্র: বিভেদ পিনিয়ার নথেনজুচার

20° স্টেট বিভেদ পিনিয়ার দীতের অনুশীল নিচের তেবিলে দেওয়া হয়েছে। এখানে N_p বলতে পিনিয়ার দীত সংখ্যা বুকানো হয়েছে।

চর্তু (Term)	কর্ণূলী (Formula)
Pinion pitch angle	$\tan \gamma = N_p / N_G$
Gear pitch angle	$\tan \Gamma = N_p / N_G$
Pitch cone radius for Pinion	$A_O = d_p / 2 \cdot 4 \sin \gamma$
Pitch cone radius for Gear	$A_O = d_G / 2 \cdot 4 \sin \Gamma$
Back angle	Pitch cone angle (γ or Γ)
Working depth	$h_k = 2.0m$
Clearance	$C = (0.188m) + 0.050$
Gear ratio	$m_G = N_G / N_p$
Equivalent 90° ratio	$m_{90} = m_G$, When $S = 90^{\circ}$
Minimum number of Pinion	Pinion 16 15 14 13

Number of teeth of Pinion	$= N_p$
Pitch Diameter of gear	$= N_G$
Pitch Diameter of pinion	$= D_G$
Face width =	$= D_P$
Cone distance	Length of one tooth, $F = A_0/3$ or $F = 10m$
Back cone radius	Distance from pitch circle to intersection of shaft axes
Back cone radius	
Diametrical pitch	Teeth per inch of pitch diameter (N/D)
Circular pitch	Inches of circumference per tooth (H/P)

টেবিল: বিভেদ গিয়ারের বিভিন্ন ট্রার্মস ও সূত্র।

অক্ষ-৬: বিভেদ গিয়ার অংকনের দক্ষতা অর্জন।

ইঞ্জিনিয়ারিং কর্মকাণ্ডে ডিম্প ধরনের বিভেদ গিয়ার ব্যবহৃত হয়। নিম্নে বিভেদ গিয়ার অংকনের পদ্ধতি আলোচনা করা হল।

পারদর্শিতার মানদণ্ড:

১. সাহ্য বিধি মেনে ব্যাণ্ডিলত নিরাপত্তা পোষাক (পিপিই) পরিধান করা;
২. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
৩. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুল, মেটেরিয়ালস ও ইন্সুইপমেন্ট সংগ্রহ ও প্রস্তুত করা;
৪. ড্রয়িং করার নিমিত্তে ড্রয়িং শীট প্রস্তুত করা;
৫. প্রদত্ত ড্রয়িং সম্মত করার জন্য প্রস্তুতি প্রদর্শন করা;
৬. প্রদত্ত ড্রয়িং অনুসারে কাজের ধাগ অনুসরন করে বিভিন্ন ধরনের বিভেদগিয়ার অংকন সম্পর্ক করা;
৭. কাজ শেষে কাজের স্থান ও যন্ত্রপাতি পরিষ্কার পরিষ্কার রাখা এবং চেক লিষ্ট অনুযায়ী যথা স্থানে সংরক্ষন করা;


ভ্যাণ্ডিলত নিরাপত্তা সরঞ্জাম(PPE):

ক্রমিক	নিরাপত্তা সরঞ্জাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	মাঝ	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০২	অ্যাথন	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৩	গগলস	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৪	কটন হার্ড গ্লোভস	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
০৫	পরিষ্কার নেকরা/জুট	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি

প্রয়োজনীয় যন্ত্রণা (Required Equipment):

ক্রমিক	সরঞ্জাম/যন্ত্রণা	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	ড্রাইং শীট	স্ট্যাভার্ড	১ টি
০২	HBCপেনসিল	স্ট্যাভার্ড	১ টি
০৩	2H পেনসিল	স্ট্যাভার্ড	১ টি
০৪	2B পেনসিল	স্ট্যাভার্ড	১ টি
০৫	পেনসিল সার্গনার	স্ট্যাভার্ড	১ টি
০৬	সেট ক্ল্যার	স্ট্যাভার্ড	১ টি
০৭	টি-ক্ল্যার	স্ট্যাভার্ড	১ টি
০৮	ড্রাইং টেবিল	স্ট্যাভার্ড	১ টি

অব ড্রাইং(বিভেদগুলির):

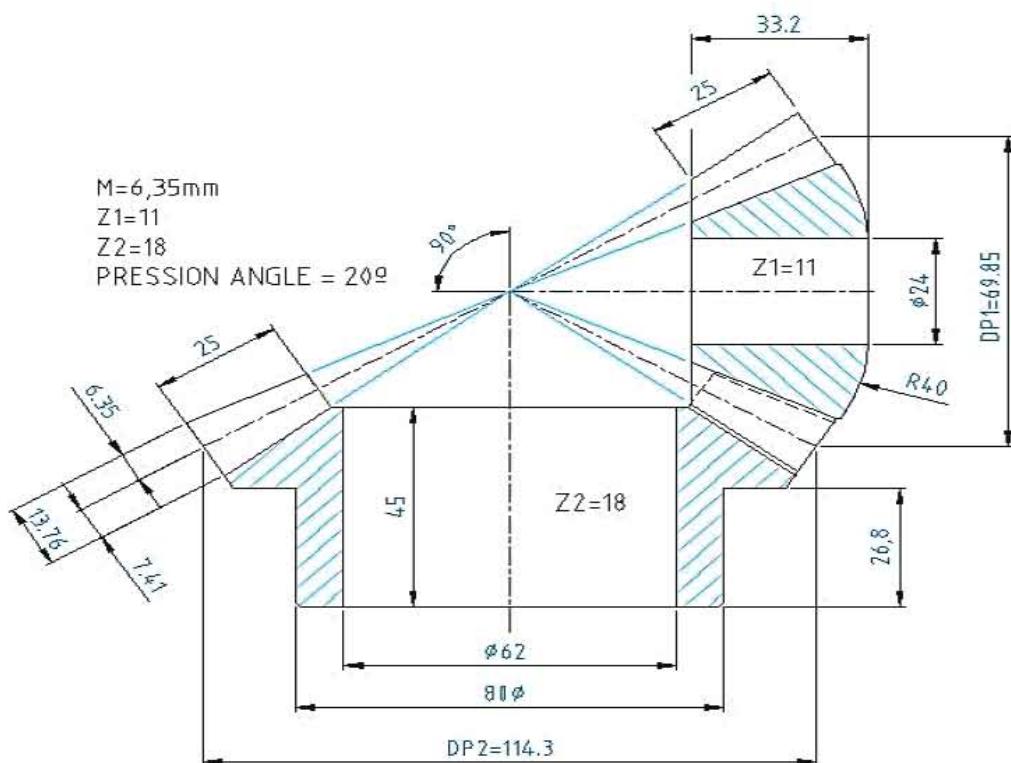

চিত্র: ভায়মেনশন সহ একটি বিভেদ গিয়ার

অংকনের গুরুত্ব/ধারণ:

- প্রয়োজনীয় পিপিই নির্বাচন করে সংশ্রে করব এবং পরিধান করবো।
- সঠিক সাইজের ড্রাইং শীট নির্বাচন করব এবং মাপ অনুযায়ী বড়ার সাইন টানবো।

৩. প্রয়োজন অনুযায়ী পেনসিল সিলেকশান করে ব্যবহার করবো।
৪. এরপর স্পার গিয়ার এর প্রোপাটিজ ভালভাবে স্টাডি করে নিবো।
৫. এর পর প্রোপাটিজ অনুযায়ী স্পারগিয়ার অংকন শুরু করবো।
৬. প্রথমে প্রোপাটিজ অনুসরন করে চিত্রের ন্যায় বিভেল গিয়ারের-এর ইন-সাইড সার্কেল, আউট-সাইড সার্কেল, পিচ সার্কেল, এডেনডাম সার্কেল, ডিডেনডাম সার্কেল অংকন করবো।
৭. এডেনডাম, ডিডেনডাম, পিচ, প্রেসার এ্যাঞ্জেল, ক্লিয়ারেন্স, ঠিক করে নিবো।
৮. এরপর প্রদত্ত ডাটা অনুসারে টিথ ওয়াইড, টিথ লেংথ, টিথ ডেফথ ও টিথ এ্যাঞ্জেল অনুযায়ী গিয়ার টিথ অংকন করবো।
৯. প্রয়োজন অনুযায়ী সেন্টার লাইন ব্যবহার করবো।
১০. অংকন যে মেজারমেন্ট অনুযায়ী করা হয়েছে সেগুলি ডাইমেনশন লাইনের মাধ্যমে দিয়ে দিবো।
১১. ড্রয়িং করার সময় কোন ক্ষেত্রে এর ব্যবহার হলে সেটির অনুপাত ড্রয়িং শীটে উল্লেখ করবো।
১২. কাজ শেষে সরঞ্জাম সমূহ পরিষ্কার করে যথা স্থানে সংরক্ষণ করবো।

সতর্কতা:


১. কাজের সময় মাস্ক ব্যবহার করবো।
২. সঠিক নিয়মে টেবিলে ড্রয়িং শীট স্থাপন করবো।
৩. ড্রয়িং করার স্থানে পর্যাপ্ত লাইটিং এর ব্যবহাৰ করে নিবো।
৪. সঠিক পরিমাপ বজায় রেখে ড্রয়িং শীটে বৰ্দ্ধ লাইন টানব এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পেনসিল সংগ্রহ ও সার্ফ করব অথবা লিড পেনসিল সেট করে নিবো।
৫. ড্রয়িং-এর একই জায়গায় বারবার দাগ টানবো না, এতে ড্রয়িং এর সোন্দর্য নষ্ট হবে।
৬. মাঝে মাঝে পরিষ্কার নেকরা দিয়ে হাত ও ড্রয়িং শীট পরিষ্কার করে নিবো।

অর্জিত দক্ষতা: বিভেল গিয়ার অংকনের দক্ষতা অর্জিত হয়েছে। যা বাস্তব কাজে যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।

ওয়ার্ম ও ওয়ার্মগিয়ারের বিভিন্ন টার্মস:

ওয়ার্ম গিয়ার: গিয়ারের অক্ষদ্বয় পরস্পর ছেদ করেনা অথচ সমকোণে অবস্থান করে এক শ্যাফট হতে অন্য শ্যাফটে ঘূর্ণনগতি কমিয়ে শক্তি সঞ্চালনে ব্যবহার করা হয় তাকে ওয়ার্ম গীয়ার বলে। এটা দেখতে ক্ষেত্ৰের মত দেখায়। ডিভাইডিং হেড, হাৰ্বেষ্টিং মেশিন, চেইন ড্রাইভ ইত্যাদিতে এ গীয়ার ব্যবহৃত হয়।

fa=প্রেসার এ্যাঞ্জেল , ওয়ার্মের ফেইসের চওড়া = গিয়ারের বাইরের ব্যাসের পরিধি ও ওয়ার্মের বাইরের ছেদ বিন্দুদ্বয়ের দূৰত্ব।

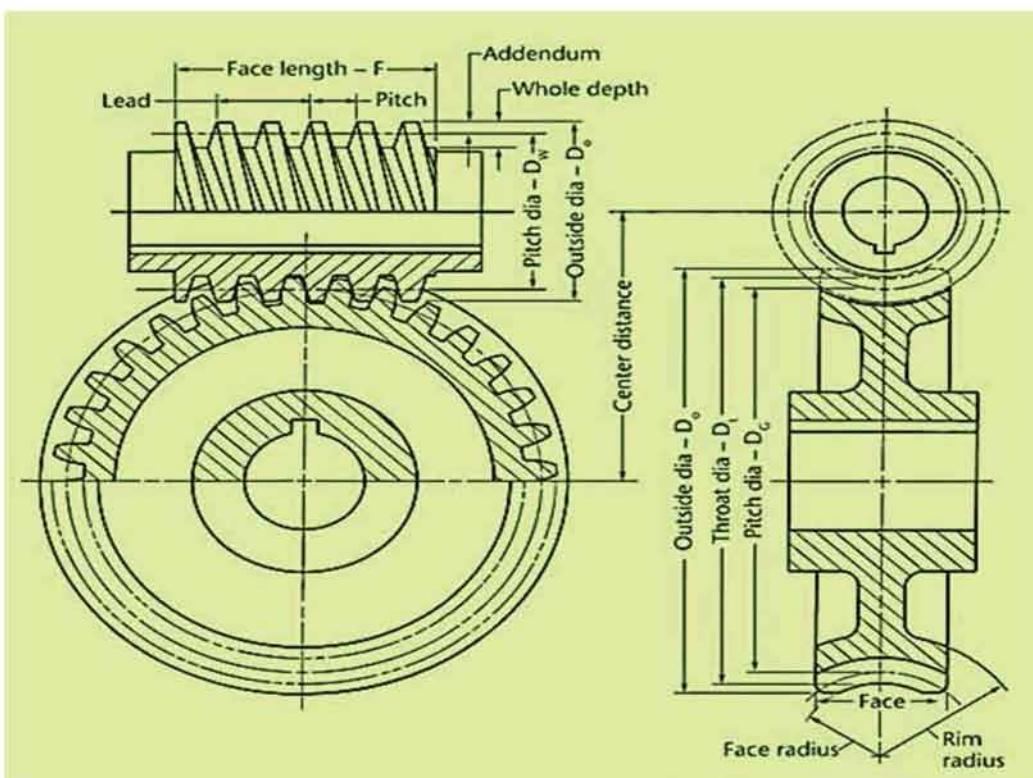

চিত্র: ওয়ার্ম ও ওয়ার্মের-এর নমেনক্রেচার।

নিচের টেবিলে ওয়ার্মওয়ার্ম হিলের বিভিন্ন টার্মস ও এদের ফর্মুলা দেয়া হল।


টার্ম (Term)	ফর্মুলা (Formula)
Circular pitch of gear	$P_t \cdot p_m$
Axial pitch of worm	$P_x \cdot P_t$
Lead	$L = N_w \cdot P_x$
Pitch Diameter of worm	$d_w = 3 \cdot P_t$
Pitch Diameter of gear	$d_g = N_g \cdot P_t \cdot p$
Face width of gear	$b_{max} \leq 0.5d_o, b = 0.5d_w$
Center distance	$C = (d_w + d_g)/2$
Lead angle	$\tan^{-1}(L/p \cdot d_w)$
Addendum	$a = 0.3683 P_z \text{ for } f_n = 20^\circ$ $a = 0.2865 P_z \text{ for } f_n = 25^\circ$

Duodenum	$a_0 = 0.3683 P_x$ for $f_n = 20^\circ$ $a_0 = 0.3314 P_x$ for $f_n = 25^\circ$
Throat radius	$Rt = d_w/2 - a$
Rim radius	$Rt = d_w/2 + P_x$
Outside diameter of worm	$d_0 = d_{w+2a}$
Throat diameter of gear	$d_t = d_{w+2a}$
Outside diameter of gear	$d_p = d_1 + 0.4775^P_t$ for 1 or 2 threads $d_p = d_1 + 0.4775^P_t$ for 3 or 4 threads

চেতিল-৬.৪: ওর্মও ও গের ইলেম বিভিন্ন টার্মস ও এদের ফর্মুলা।

হেলিক্যাল পিয়ার (Helical Gear):

হেলিক্যাল পিয়ার: স্পারপিয়ারের দীক্ষুগুলো ইলেমের অক্ষের সমান্তরালে না হয়ে যদি কিছু বৈকা হয়, তবে তাকে হেলিক্যাল পিয়ার বলে। একই তলে যেকোন কোণিক অবস্থানে অক্ষসম পরম্পরাকে হেদ করেনা এমন দুটি শ্যাফটে শক্তি পরিবহন করতে হেলিক্যাল পিয়ার ব্যবহার হয়। আবল হেলিক্যাল পিয়ারকে হেলিক্যাল পিয়ার বলে। পিয়ারের দুর্বল কালো শব্দ করানো এবং উভয় পরিবহনের জন্য হেলিক্যাল পিয়ার ব্যবহার করা হয়। গ্রোলিংশিল্ড, টাই-টারবাইন ইত্যাদিতে হেলিক্যাল পিয়ার ব্যবহৃত হয়।

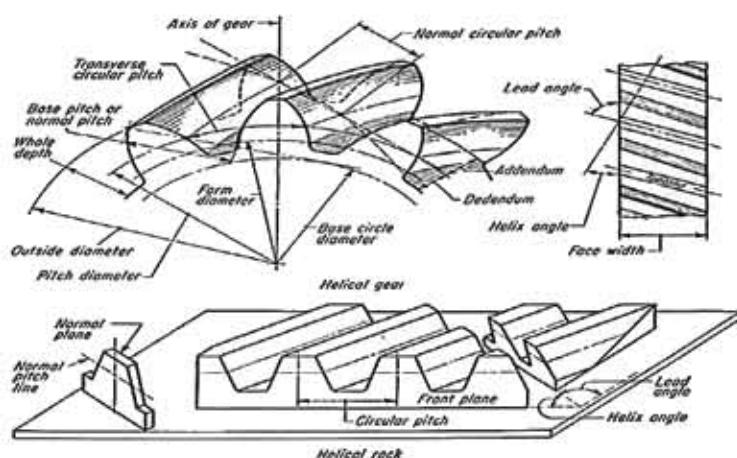

চিত্র-৬.৬৯: হেলিক্যাল পিয়ারের নথেনক্রসার।

साधारन हेलिकल शिवारेर दीड़ काटोर इसाव करार अक्षि फर्मुला समूह निम्न देखा है-

$$d_{wt} = 2a_x \frac{z_1}{z_1 + z_2}$$

$$d_{w2} = 2a_x \frac{z_2}{z_1 + z_2}$$

$$\alpha_{wt} = \cos^{-1} \left(\frac{d_{b1} + d_{b2}}{2a_x} \right)$$

Table 6-1 The Calculation of a Profile Shifted Helical Gear in the Normal System (1)

No.	Item	Symbol	Formula	Example	
				Pinion	Gear
1	Normal Module	m_n			3
2	Normal Pressure Angle	α_n			20°
3	Helix Angle	β			30°
4	Number of Teeth & Helical Hand	Z_1, Z_2		12 (L)	60 (R)
5	Radial Pressure Angle	α_t	$\tan^{-1} \left(\frac{\tan \alpha_n}{\cos \beta} \right)$		22.79588°
6	Normal Coefficient of Profile Shift	X_{n1}, X_{n2}		0.09809	0
7	Involute Function α_{wt}	$\text{inv } \alpha_{wt}$	$2 \tan \alpha_t \left(\frac{X_{n1} + X_{n2}}{Z_1 + Z_2} \right) + \text{inv } \alpha_t$		0.023405
8	Radial Working Pressure Angle	α_{wt}	Find from Involute Function Table		23.1126°
9	Center Distance Increment Factor	γ	$\frac{Z_1 + Z_2}{2 \cos \beta} \left(\frac{\cos \alpha_t}{\cos \alpha_{wt}} - 1 \right)$		0.09744
10	Center Distance	a_x	$\left(\frac{Z_1 + Z_2}{2 \cos \beta} + \gamma \right) m_n$		125.000
11	Standard Pitch Diameter	d	$\frac{Zm_n}{\cos \beta}$	41.569	207.846
12	Base Diameter	d_b	$d \cos \alpha_t$	38.322	191.611
13	Working Pitch Diameter	d_{wt}	$\frac{d_b}{\cos \alpha_{wt}}$	41.667	208.333
14	Addendum	h_{a2}	$\frac{(1 + \gamma - X_{n2}) m_n}{(1 + \gamma - X_{n1}) m_n}$	3.292	2.998
15	Whole Depth	h	$[2.25 + \gamma - (X_{n1} + X_{n2})] m_n$		6.748
16	Outside Diameter	d_o	$d + 2 h_a$	48.153	213.842
17	Root Diameter	d_r	$d_o - 2 h$	34.657	200.346

टेबिल-६.८: स्प्रोशाइल शिफ्टेड हेलिकल शिवारेर वित्ति फर्मुला

৬.১৩ গিয়ার ও পিনিয়ন:

গিয়ার হল এক ধরনের দৈত্যুক্ত ঘূর্ণনশীল যন্ত্র, যা আরেকটি দৈত্যুক্ত অংশের সাথে যুক্ত হয়ে টর্ক স্থানান্তর করে। একই দলে ক্রিয়ারত দুই বা ততোধিক গিয়ারকে গিয়ার ট্রেইন বলা হয়, এবং এর মাধ্যমে যান্ত্রিক সুবিধা লাভ করা যায় বিধায় একে সরল যন্ত্র বলা যেতে পারে। গিয়ারযুক্ত যন্ত্রপাতি একটি শক্তি উৎসের গতি, তার মান ও দিক পরিবর্তন করতে পারে। গিয়ার সাধারণত অন্য একটি গিয়ারের সাথে যুক্ত হয়, তবে গিয়ার অঘূর্ণনশীল দৈত্যুক্ত যন্ত্রাংশের সাথেও যুক্ত হতে পারে, যাকে র্যাক বলা হয়। এর মাধ্যমে সরল রৈখিক গতি সৃষ্টি করা হয়। যখন ডিস্ক দীর্ঘের দুটি গিয়ার যুক্ত করা হয় তখন এক ধরনের যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়াযায়, তাদের ঘূর্ণন গতি এবং টর্ক একটি সরল অনুপাত মেনে চলে।

গিয়ার ও পিনিয়নের পার্থক্য:

দুটি গিয়ারের মধ্যে বড়টিকে গিয়ার এবং ছোটটিকে পিনিয়ন বলে। সাধারণভাবে ২.৫ সে.মি ব্যাসের নিচের গিয়ারকে পিনিয়ন বলে।

র্যাক ও পিনিয়ন:

অসীম ব্যাস বিশিষ্ট বা সোজা চ্যাপ্টা ধাতব পাতের উপরিতলের আড়াআড়ি সরু দৈত বিশিষ্ট স্পার গিয়ারকে র্যাক বলে। র্যাক এর সাথে সংযুক্ত স্পার গিয়ারকে পিনিয়ন বলে। র্যাক পিনিয়নের মাধ্যমে শক্তি সঞ্চালন করে। র্যাক এর পিচ লাইন একটি সরলরেখা যার জন্য এর সাহায্যে চক্রগতিকে রৈখিক গতিতে পরিবর্তন করা যায়।

প্রশ্নমালা-২

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ফাউল্ডেশন বোল্ট বলতে কী বুবা?
২. গীয়ার কী?
৩. স্পার গীয়ার বলতে কী বোৰায়?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

৪. নাট, বোল্ট ও ওয়ামের প্রকার ভেদ কর।
৫. মেশিন স্কু কত প্রকার ও কী কী?
৬. পিন ও কাটার জোড়ার পার্থক্য লিখ।


রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

৭. স্পার গীয়ারের বিভিন্ন টার্ম গুলি লিখ।
৮. গিয়ার ও পিনিয়নের মধ্যে পার্থক্য লিখ।
৯. বিভিন্ন প্রকার চাবি ও চাবির ঘাট বর্ণনা কর।

ভৃত্তির অধ্যায়

ক্যাড অপারেশনে ২ডি কমান্ড ও ইন্টারফেস এর প্রয়োগ

Application of 2D command and interface in CAD Operation

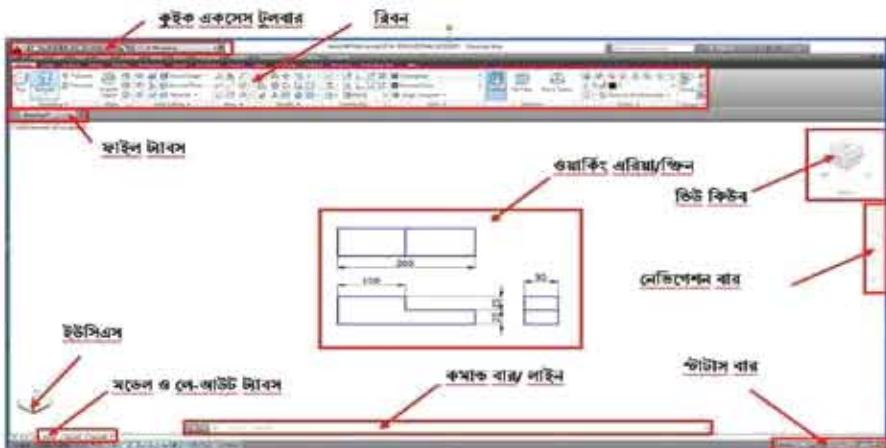

মানুষ হাতে-কলমে যে ছাপিং করে থাকে, কম্পিউটারের সাহায্যে সে সমস্ত ছাপিং আরও সঠিক ও নির্ভুলভাবে করা যায়। হাতে-কলমে ছাপিং করলে সংরক্ষণ করা অনেক কঠিন কিন্তু কম্পিউটারের মাধ্যমে ছাপিং করলে এর সংরক্ষণ ব্যবহাৰ অজ্ঞাত সহজ। কম্পিউটারে এই ছাপিং বা ডিজাইন সমূহ করার জন্য যে সেটওয়্যার ব্যবহার করা হয় তাৰ মধ্যে অটোক্যাড সবচেয়ে সহজ বিধায় সর্বাধিক ব্যবহৃত। এ অধ্যায়ে আমরা সহজে অটোক্যাডে ২ডি ছাপিং প্রক্রিয়া/পদ্ধতি এবং সেটওয়্যারের ইন্টারফেস ব্যবহার কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এ অধ্যায়ৰ শেষে আমুসা-

- কাজের পরিকল্পনা ও প্রযুক্তি গ্রহণ করতে পারব;
- ছাপিং-এ ডিস্প্লে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব;
- বেসিক ছাপিং ভৈরি করতে পারব;
- অবজেক্টকে পছন্দসই মেনিগুলেট করতে পারব;
- টুলস ও সরঞ্জামাদি পরিষ্কার এবং যথাস্থানে সংরক্ষণ করতে পারব;

১. কাজের পরিকল্পনা ও প্রযুক্তি

উপর্যুক্ত শিখনকলাগুলো অর্জনের লক্ষ্যে এ অধ্যায়ে আমুসা স্ট্যাভার্ট অপারেটিং পদ্ধতি, প্রাইমেরী সেটআপ, ফাইল ফরমেট, ডিজ্যুয়াল রেফারেন্স, ডি কমান্ড বা টুলস ব্যবহার করে টুটি ছাপিং করা, সিলেকশন উইকে

এবং সম্পাদিত পরিষ্কার পরিষ্কার ও সংরক্ষণ সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করব। উক্ত কাজগুলো সম্পাদন করতে পারলে আমরা সহজেই যে কোনো ২ড়ি ছয়িং নিম্নে কাজ করতে পারব। নির্ধারিত জবসমূহ সম্পর্ক করার পূর্বে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ জেনে নেয়া যাক।

১.১ স্ট্যাভার্ড অপারেটিং পদ্ধতি

স্ট্যাভার্ড অপারেটিং পদ্ধতি বলতে বুঝাই কোনো সংস্থা কর্তৃক ধারণ ধারে প্রকাশিত নির্দেশাবলী বা এক গুচ্ছ নির্দেশনা যা এই সংস্থার কর্মদের প্রতিদিনের কাজকর্ত্তা করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। স্ট্যাভার্ড অপারেটিং পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হলো আনসম্মত উৎপাদন নিশ্চিত করা, প্রয়োজনের মতো সুল_বোর্ডের দ্বারা করা এবং শিল্পক্ষেত্রে অনুসরণীয় নির্দেশাবলী মেনে চলা। অন্য ভাবে বলা যায় যে, স্ট্যাভার্ড অপারেটিং পদ্ধতি (SOPs) এবন একটি পদ্ধতি যা 'সর্বোত্তম অনুশীলন' নথিভুক্ত করে আই এটি সকলের জন্য স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। এ পদ্ধতিতে যে সকল সুবিধা রয়েছে তা নিম্নরূপ:-

- একটি কাজ করার সর্বোত্তম উপায় স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করে।
- প্রসিডিউরগুলোর ত্রুটি কমিয়ে গুণগতমান বজায় রাখতে সাহায্য করে।
- যে সকল কর্মী কাজ সম্পাদন করেছে তাদের কাজের মানের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করে।
- স্ট্যাভার্ড অপারেটিং পদ্ধতি অনুসরণের ফলে সম্পদ এবং সময় যথাসম্ভব দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা হয় ফলে অপচৰণ করা হয়।
- কর্মদের প্রশিক্ষণ এবং নির্দেশনা প্রদানে সহায়তা করে।

১.২ টুলস ও ইকুইপমেন্ট

অটোক্যাডে কাজ করার অন্য আমরা যে সকল টুলস ও ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করে থাকি সেগুলো নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	টুলস ও ইকুইপমেন্টের নাম	চিত্র
০১	কম্পিউটার	
০২	ফ্যানার	

০৩	প্রিন্টার বা প্রটার	
----	---------------------	--


১.৩ প্রাইমারী সেটআপ

অটোক্যাড সফ্টওয়্যার ওপেন করার পর আমরা কার্যকরভাবে কাজ করার জন্য এর ইন্টারফেসের কিছু সেটআপ করে থাকি, ফলে কাজ করার সময় নিজের প্রয়োজন অনুসারী কাজ করা যায়। অটোক্যাড ওপেন করার পর নিম্নলিখিত প্রাইমারী সেটআপগুলো সম্পাদন করা হয়-


১.৩.১ ইউনিট সেটআপ

অটোক্যাড ২০১৪ হতে ২০২০ ভার্সনের বে কোনো একটি ভার্সনে ফাইল ওপেন করে ক্ষেত্র লাইন Units সিলেক্ট দিলে একটি ইউনিট সেটআপ ডায়ালগ বজ আসবে। উক্ত ডায়ালগ বজ থেকে থরোজনীয় ইউনিট টাইপ, প্রিসিপ্রে, ইন্সুশন ফেল সিলেক্ট করে OK বাটনে ক্লিক করতে হবে।


বে কোনো ফ্লাইং এ একক একটি শুরুজপূর্ণ বিষয়। সে কারণে ফ্লাইং করার পূর্বে একক নির্বাচন করা হয়। একক বা Units নির্বাচন করার জন্য নিরোক্ত খালি অনুসরন করে Units নির্বাচন করা হয়।

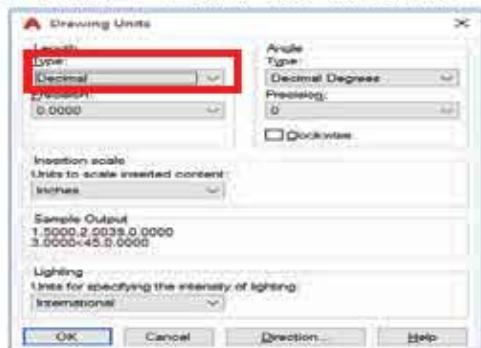

চিত্র: ইউনিট টাইপ

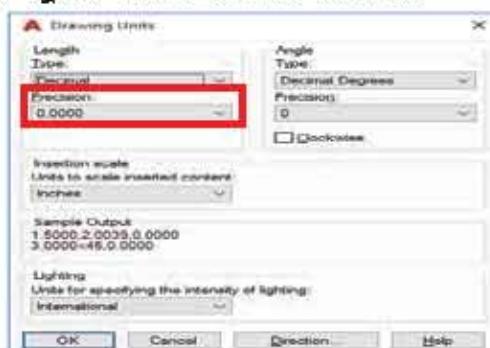

চিত্র: প্রিসিপ্রে

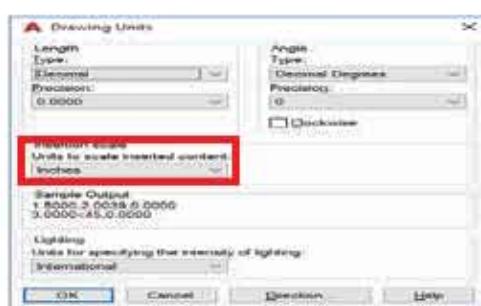


ইন্সুশন ফেল



এ্যারগেল

১.৩.২ এরিয়া বা Limits সেটআপ


ক্ষমত লাইনে Limits সিলে ↪

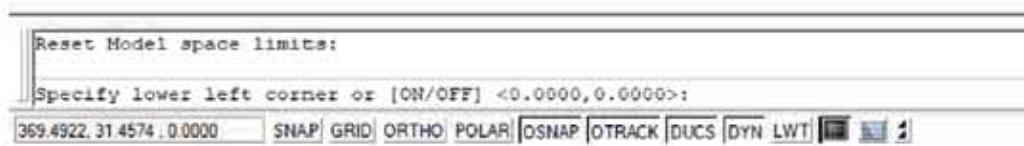

Specify lower left corner <0.00,0.00> ↪

বীচের বাম কোণ নির্দিষ্ট কর <0.00,0.00>

Specify upper right corner <1000.00,1000.00> ↪

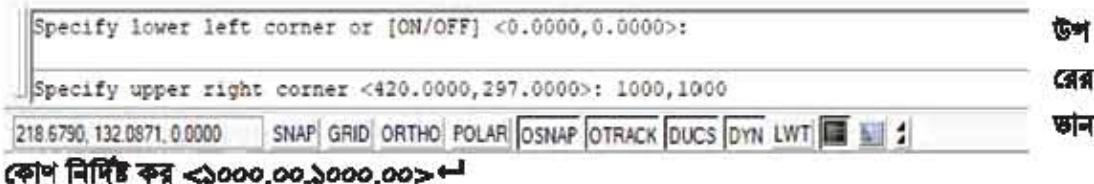

কোণ নির্দিষ্ট কর <1000.00,1000.00> ↪

১.৩.৩ অর্থী সেটআপ (Ortho Setup)

অটোক্যাডের অর্থী মোডটি নির্দিষ্ট দিকে কার্সর চলাচল সীমাবদ্ধ করতে ব্যবহৃত হয়। অর্থী বুটআপ বা শাটডাউন করতে ফার্মন কী (F8) ব্যবহার করা হয়। অর্থ বুটআপ থাকলে অকনের রেখাগুলো আনুভূতিক বা উলব ভাবে আঁকা থাকে এবং অর্থ শাটডাউন থাকলে যে কোনো কোণে আঁকা থাকে।



১.৩.৩ অর্থী কর



১.৩.৩ অর্থী অন

১.৩.৪ জুম সেটআপ

ড্রপিং বা ডিজাইনকে কম্পিউটারের কার্য এরিয়ার মধ্যে তাখার জন্য জুম সেটআপ করা হয়।
জুম সাধারণত ১১ টকার। প্রতেকটির এক একটি ফাঁকন আছে। জুম অল (Zoom All)
ব্যবহার করলে সকল টকার জুম একসাথে কাজ করে। একেন্দ্রে ক্ষমত লাইনে Zoom এর
জন্য Z ↪ (এন্টার) এবং Zoom All এর জন্য A ↪ দিয়ে জুম ফাঁকন কার্যকর করা যাব।




১১.৩.৪ জুম সেটআপ

২. ফাইল তৈরি

কম্পিউটার ফাইল হলো একটি তথ্য যা কম্পিউটার প্রোগ্রাম এর নিকট প্রদর্শনযোগ্য। যেমন :অডিও, ভিডিও, ছবি, অডিওবেট, ফলিং ইত্যাদি। ফাইলের নাম এর শেষে এর ফর্ম্যাট টাইপ দেখা থাকে, এবে ফাইল এজেন্টেশন বলে। যেমন ফলিং ফাইল এজেন্টেশন .dwg, .dwt, .dws, .dxr নিম্নে ফাইল এজেন্টেশন নিম্নে আলোচনা করা হলো-

২.১ ফাইল এজেন্টেশন (File Extension)

ফাইল এজেন্টেশন হচ্ছে ফাইল ফর্মেট নির্দেশকারী একটি সূচক বা ফাইলের নামের শেষে মুক্ত থাকে। ফাইল এজেন্টেশন হলো সংক্ষিপ্ত লেটার স্টিং বা নামান্ব, যা ফাইলের নামের পরে একটি মূল প্রক্রিয়া বা ভাট দিয়ে শেষ হয়। যেমন- .dwg, .dwt, .txt, .psd, .doc ইত্যাদি।

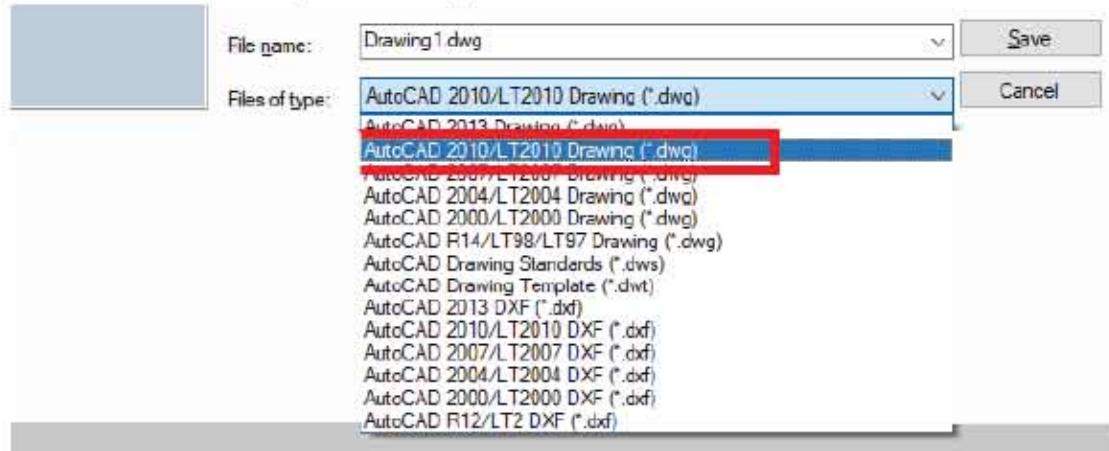

৩.২ ফাইল এজেন্টেশন (File Extension)

.dwg : ডিভারিওগ্রাফি (dwg) এজেন্টেশনটি কোনো ফলিং ফাইল তৈরির জন্য করা হয়।

.dwt : ডিভারিওগ্রাফি (dwt) এজেন্টেশনটি কোনো ফলিং টেমপ্লেট ফাইল তৈরির জন্য করা হয়।

.dws : ডিভারিওগ্রাফস (dws) এজেন্টেশনটি কোনো ফলিং স্ট্যান্ডার্ড ফাইল তৈরির জন্য করা হয়।

.dxg : ডিভালিউএফ (dxg) ফাইল ইন্টারচেজ ফরম্যাট, এটি এক ধরনের ভেস্টের ফাইল। অনেক প্রকৌশলী, ডিজাইনার এবং স্থপতি প্রোডাক্ট ডিজাইনের সময় 2D এবং 3D অক্ষের জন্য DXG ফাইল ফরম্যাটে ব্যবহার করেন।

২.২ ডিজ্যুয়াল রেকোজেল

অটোক্যাডের বর্তমান ভিউপারটকে ম্যাগনিফিকেশন করার জন্য ডিজ্যুয়াল রেকোজেল নিয়ে কাজ করা হয়।

এর মধ্যে জুম, প্যান ও অরবিট কয়াভ অন্যত্র

গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে জুম কয়াভ নিয়ে আলোচনা করা হলো-
জুম: অংকিত ফ্রাইং বড় বা ছোট করে প্রদর্শন করার
জন্য জুম ফাঁকে ব্যবহার করা হয়। বিস্তারিত জুম

তালভাবে দেখার জন্য জুম ফাঁকনগুলি একটি স্ক্রীন সেল্ফোর্কে বড় করতে ব্যবহার করা হয়। জুম করার
সময় লাইনের প্রয় এবং লাইনের ধরন ফ্লেন করা হয়। জুম ফাঁকনগুলি মেনুর মাধ্যমে, কীবোর্ড ব্যবহার
করে বা মাউসের চাকা দিয়ে কার্যকর করা হয়।

প্যান: প্যান এর সাহায্য অংকিত বস্তুর ভিউর ডি঱েকশন এবং ম্যাগনিফিকেশন একই রেখে অংকনের দৃশ্যের
ভিউ পরিবর্তন করা যায়।

প্যান কয়াভ:

কয়াভ নাইনে Pan সিলেক্ট করে

ক্লিক বুটআপ কম্পিউটার কিম

কার্সোরকে যে কোনো দিকে সুড় করলে ফ্রাইং সুড় হবে।

অথবা


কম্পিউটারে মাউস রাইট ক্লিক

সিলেক্ট Pan


কার্সোরকে যে কোনো দিকে সুড় করলে ফ্রাইং সুড় হবে।

অথবা মাউসের ইলেক্ট্রনিক চেপে ধরলে প্যান টুলসেটি কম্পিউটার স্ক্রীন আসবে এবং

কার্সোরকে যে কোনো দিকে সুড় করলে ফ্রাইং সুড় হবে।

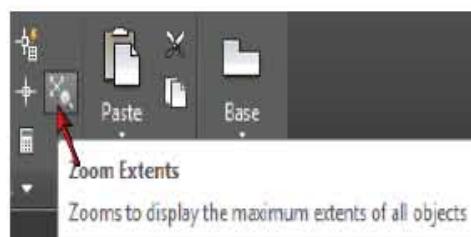

প্যান (Pan)

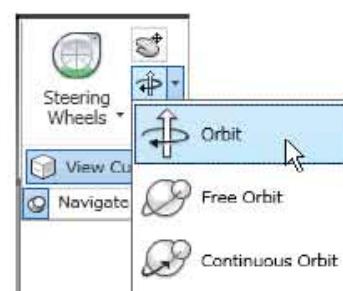

অরবিট

অরবিট: ডিফল্ট অরবিট হিসাবে Constrained Orbit দেখাবে এবং
মাউসের বাটন চাপ দিয়ে ধরে রেখে ডিসপ্লে ক্লিনে মাউসকে সুড়ালে
ফ্রাইং এর বিভিন্ন ভিউ দেখা যাব। এছাড়া ডিসপ্লে ক্লিনে মাউসকে
এনে রাইট বাটন ক্লিক করে অন্যান্য নেভিগেশন মুডে (other
navigation mode) গিয়ে অন্যান্য অরবিট সমূহে কাজ করা
যাব।

৩. বেসিক ড্রয়িং

প্রাথমিক ড্রয়িং কে সাধারণত বেসিক ড্রয়িং বলে। আবরা ড কমান্ডের সাহায্যে এই সকল জ্যামিতিক অংকন করে থাকি তা বেসিক ড্রয়িং এর অর্থভূত।

৩.১ ড কমান্ড

অটোক্যাম একটি কমান্ড বা টুলস নির্ভর সংস্কৃত্যাগ। বিভিন্ন কমান্ড বা টুলস ব্যবহার করে অংকনের কাজ করা হয়। অংকনে ড কমান্ডের পুরুত অনেক বেশী। বিশেষ কমান্ড বা টুলস এর ভালিকা দেওয়া হলো-

১। লাইন (Line)

২। পলি লাইন (Polyline)

৩। পলিলাইন (Polyline)

৪। রেকটাংগেল (Rectangle)

৫। আর্ক (Arc)

৬। সার্কেল (Circle)

৭। এসপ্লিন (Spline)

৮। ইলিপ্স (Ellipse)

৯। ইলিপ্স আর্ক (Ellipse Arc)

১০। পয়েন্ট (Point)

৩.২ লাইন (Line)

Line: Line কমান্ডের সাহায্যে লাইন বা রেখা আঁকা যাব। একবার কমান্ড কার্ডকরী করে একগুচ্ছ সম্মূল রেখা তৈরি করা যাব। তবে প্রতিটি রেখা আলাদাভাবে খোড়িকাই করা যাব। বিশ্ব থেকে রেখার উৎপত্তি। তাই রেখা আঁকতে বিশ্ব সিলেকশনই ঘৰ্য্যে। একটি রেখার বিশ্ব ও শেষ বিশ্ব নির্বাচিত করলে রেখাটি তৈরি হবে। লাইন কমান্ড দুইভাবে নেয়া যাব। যেসব-


১। হোম এর রিভন থেকে,

২। কি-বোর্ডের সাহায্যে কমান্ড বারে Line লিখে এবং এন্টার যোগ রিভনের ড থেকে লাইন অংকন।

Command: Line

Specify first point: প্রথম পয়েন্ট নির্দিষ্ট কর।

Specify next point or [Undo]: হিতীয় পয়েন্ট নির্দিষ্ট এখানে পরিমাপ দিবে মুই বার এন্টার (\leftarrow) দিতে হবে।

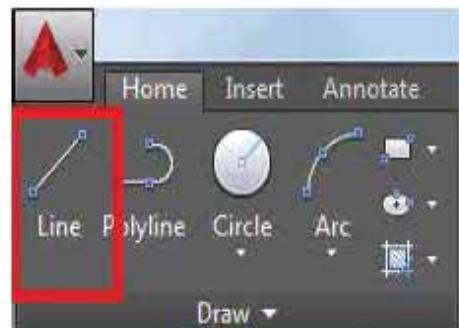

পুরু



Line

করে,

Command Line

কর।

কি-বোর্ডের সাহায্যে কমান্ড বারে লাইন এর অন্য (L) লিখে-

Command: Li

Specify first point: প্রথম পয়েন্ট নির্দিষ্ট কর।

Specify next point or [Undo]: ইউনিভার্সেল পয়েন্ট নির্দিষ্ট কর। (এখানে পরিমাপ দিয়ে দুই বার এন্টার (\leftarrow) দিতে হবে)


উদাহরণ:

নির্দিষ্ট পরিমাপে চিত্রের অবজেক্টটি ছু করতে

নিচের ধাগগুলো অনুসরণ কর।

Command: L \leftarrow

- **Specify first point:** স্ট্যাটিসবারে Ortho বাটনে ক্লিক করে অর্থে বুটআপ কর এবং ১ম বিন্দুতে ক্লিক কর।

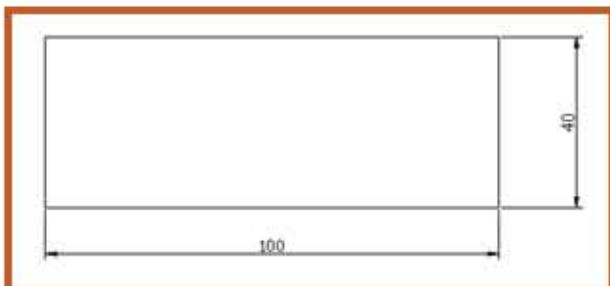

নির্দিষ্ট পরিমাপ দিয়ে লাইন অংকন

- **Specify next point or [Undo]:** ১০০ লিখে এন্টার (\leftarrow) কর। (১০০মিসি: সম্ভা রেখা হবে)
- **Specify next point or [Undo]:** কার্সরটিকে উপরের দিকে সরিয়ে ৫০ লিখে এন্টার কর। (৫০মিসি: সম্ভা রেখা হবে)
- **Specify next point or [Close/Undo]:** কার্সর বাম দিকে সরিয়ে ১০০ লিখে এন্টার কর। (১০০মিসি: সম্ভা রেখা হবে)
- **Specify next point or [Close/Undo]:** C লিখে এন্টার চাল অথবা ১ম বিন্দুতে ক্লিক কর।

নির্দিষ্ট কোণে রেখা অঙ্কন-


নির্দিষ্ট কোণে কোনো রেখা আকৃতে এট [@] ও সেক্ষেত্র এ্যাঙ্কেল [<]

ব্যবহার করতে হয়। চিত্রের অবজেক্টটি ছু করতে নিচের ধাগগুলো অনুসরণ কর।



Command: L \leftarrow

- **Specify first point [Undo]:** প্রথম পয়েন্ট নির্দিষ্ট কর।
- **Specify next point [Undo]:** অর্থে শাটজাউন অবস্থায় @ ১৫০<৩০ লিখে এন্টার দাও

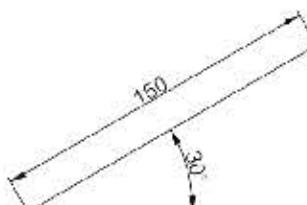

৩.৩ পলি লাইন (Polyline)

নির্দিষ্ট কোণে রেখা অঙ্কন

Pline: Pline কমান্ডের সাহায্যে বিভাগিক পলিলাইন (Polyline) আকা যায়। পলিলাইন হচ্ছে অনেকগুলো

লাইনের সংষ্ঠি। অনেকগুলো রেখা শুভ্র হয়ে একটি রেখায় পরিষ্কত হয়। পলিলাইনকে ভেঙ্গে আবার কয়েকটি লাইন সেগমেন্টে তাগ করা যায়।

Polyline কমান্ডের মাধ্যমে আর্ক সেগমেন্টও তৈরি করা যাব। বৃত্তচাপ ও রেখার সমন্বয়ে অবজেক্ট আকা যায়। আবার রেখা সরু-মোটা করা যায়। লাইন কমান্ডের মাধ্যমে অক্ষিত রেখার প্রস্থ বা উচ্চতা নেই। কিন্তু পলিলাইন কমান্ডের মাধ্যমে অক্ষিত রেখার প্রস্থ বা উচ্চতা পরিবর্তন করা যায়। একটি পলিলাইনের Width ও Thickness বাট্টার একটি দেয়াল তৈরি করা যায়। এভাবে রিমাণ্ডিক অবজেক্টেকে রিমাণ্ডিক অবজেক্টে রূপান্বয়ের ক্ষেত্রেও Pline কমান্ড ব্যবহৃত হয়।


অংকন পদ্ধতি

হোৱ রিবলের ছ প্টানলে: Polyline


কমান্ড লাইন: Pline or PL

পলিলাইন আকতে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করো।

১. হোৱ রিবলে Draw প্টানলে Polyline আইকনে ক্লিক করো।
২. পলি লাইনের শুরু বিন্দু নির্দিষ্ট করো।
৩. প্রথম পলিলাইন সেগমেন্টের শেষ বিন্দু নির্দিষ্ট করো অথবা [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width] এর বে কোনো অপশনটি কার্যকর করতে ক্যাপিটাল স্টোর লিখে এস্টার দাও।

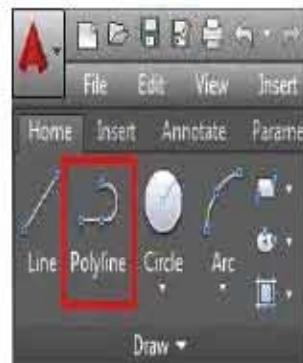

পলি লাইন

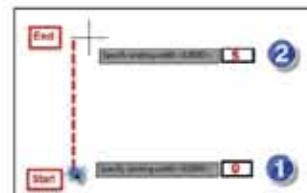

Arc Option

Halfwidth Option

Width Option

- Arc অপশন : বৃত্তচাপ আকার জন্য।
- Close অপশন: শুরু ও শেষ বিন্দুয়ের ক্লোজ বা সংযুক্ত করতে।
- Halfwidth অপশন: চলতি Width এর অর্ধেক Width এর পলিলাইন অঙ্কন করতে।
- Length অপশন: নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের পলিলাইন আকতে।
- Undo অপশন: সর্বশেষ কমান্ডটি বাতিল করতে।
- Width অপশন: কোনো রেখার প্রস্থতা সেট করতে।

৪. কমান্ড শেষ করতে এস্টার দাও।



Arc Option

উদাহরণ-১

রেখা ও বৃত্তচালের সমবিত পলিলাইন অঙ্কন।
রেখা ও বৃত্তচালের সমবিতে অঙ্কিত হয়েছে চিত্রের অবজেক্টটি।
অবজেক্টটি ছু করতে নিচের কমান্ড সিকেন্স ফলো কর।

Command: PL

১. Specify start point: ক্ষিপ্টারের খিলের যে কোনো বিন্দুতে ক্লিক কর।
২. Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:
L লিখে এন্টার দাও।
৩. Specify length of line: থ্রোজনীয় পরিমাপ লিখে এন্টার দাও।
৪. Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/length/Undo/waiting]:
A লিখে এন্টার দাও।
৫. Specify end point of arc or
[Angle/Center/Close/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Secondpt/Undo/Width]
: R লিখে এন্টার দাও।
৬. Specify radius of arc: থ্রোজনীয় পরিমাপ লিখে এন্টার দাও।
৭. Specify end point of arc or [Angle]: অর্ধেকোণ-এ শেষ
বিন্দু নির্দিষ্ট করো।

উদাহরণ-২

অর্ধ সোটি রেখা সমবিত পলি লাইন অঙ্কন।
চিত্রের অবজেক্টটি আকতে নিচের কমান্ডসমূহে অনুসরণ করো।

Command: PL

Halfwidth

১. Specify start point: শুরু বিন্দুতে ক্লিক করো।
২. Specify next point or [Arc/Close/Half width/Length/Undo/Width]: H লিখে
এন্টার করো।
৩. Specify starting Half width <0.0000>: থ্রোজনীয় পরিমাপ লিখে এন্টার দাও।
৪. Specify ending Half width <0.0000>: থ্রোজনীয় পরিমাপ লিখে এন্টার দাও।
৫. Specify next point or [Arc/Close/Half Width/length/Undo/width]: W লিখে
এন্টার করো।
৬. Specify starting width <0.0000>: থ্রোজনীয় পরিমাপ লিখে এন্টার দাও।
৭. Specify ending width <0.0000>: থ্রোজনীয় পরিমাপ লিখে এন্টার দাও।
৮. Specify length of line: থ্রোজনীয় পরিমাপ লিখে এন্টার দাও।

৩.৮ Polygon (পলিগন)



পলিগন হচ্ছে সংস্কৃত পলিলাইন [Closed Polylines] পলিগনের ভূজ বা খাপসমূহ সময়ের্দ্ধে বিশিষ্ট Polygon ক্ষমতার সাহাব্যে সম্ভবাহ ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, পঞ্চভুজ, বড়ভুজ ইত্যাদি সহজে আঁকা যায়। এ ক্ষমতার মাঝে সর্বোক ১০২৪ বাহ বিশিষ্ট পলিগন আঁকা সম্ভব।

বেকানিক্যাল ড্রাই-এ প্রাইম বড়ভুজ (Hexagons) আঁকার প্রয়োজন পড়ে সেকেত্রে Polygon ক্ষমতা ব্যবহার করা যায়। বিভিন্ন জ্যামিতিক ড্রাই-এ উভ ক্ষমতার ব্যাপক ব্যবহার হয়।

অংকন পদ্ধতি

হোম রিবনের ড্র প্টানেল: Polygon

ক্ষমতা লাইন: Polygon অথবা Pol

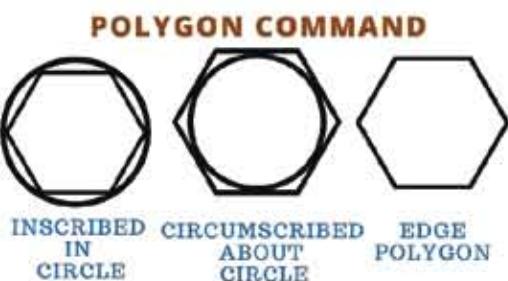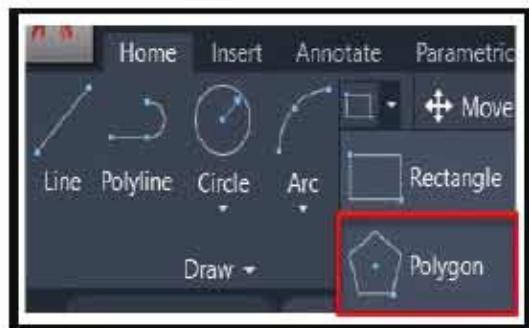

৩.৮.১ Polygon (পলিগন)

পলিগন আঁকার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে


- ব্যাসার্ধ নির্দিষ্ট করে ঘর্থন পলিগন কেন্দ্র ও বে কোনো বাহর শেব বিস্তুর মধ্যবর্তী দূরত্ব জানা আছে।
- ব্যাসার্ধ নির্দিষ্ট করে ঘর্থন পলিগনের কেন্দ্র ও বে কোনো বাহর মধ্যবিস্তুর মধ্যবর্তী দূরত্ব জানা আছে।
- কোনো প্রান্ত বা বাহর দৈর্ঘ্য নির্দিষ্ট করে।

প্রথম পদ্ধতিতে ব্যাসার্ধ নির্যে অঙ্কিত বৃত্তের ভেতর পলিগন অবস্থান করে [Inscribed In circle] এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিতে ব্যাসার্ধ নির্যে অঙ্কিত বৃত্তের বাইরে পলিগন অবস্থান করে [Circumscribed about circle]

প্রথম পদ্ধতি

Inscribed in circle অঙ্গশন

নিচের খাপগুলো অনুসরণ করা।

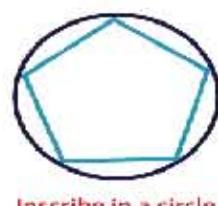

- হোম রিবন থেকে ফ্ল প্যানেল থেকে Polygon আইকনে ক্লিক করো।
- বাহর সংর্খ্যা দাও।
- পলিগনের কেন্দ্র নির্দিষ্ট করো।
- Inscribed in circle অপশনের অন্ত এন্টার স্টেস করো।
- বৃত্তের ব্যাসার্ধ দাও।

হিটীয় পদ্ধতি

Circumscribed about circle অপশন

- হোম রিবন থেকে ফ্ল প্যানেল থেকে Polygon আইকনে ক্লিক করো।
- বাহর সংর্খ্যা দাও।
- পলিগনের কেন্দ্র নির্দিষ্ট করো।
- Circumscribed about circle অপশনের অন্ত C লিখে এন্টার স্টেস করো।
- বৃত্তের ব্যাসার্ধ দাও।

কৃতীয় পদ্ধতি

Edge অপশন

- হোম রিবন থেকে ফ্ল টুলবারে Polygon আইকনে ক্লিক করো।
- বাহর সংর্খ্যা দাও।
- Edge অপশনের অন্ত E লিখে এন্টার দাও।
- প্রাপ্ত বা বাহর প্রথম প্রাপ্তবিন্দু নির্দিষ্ট করো।
- হিটীয় প্রাপ্তবিন্দু নির্দিষ্ট করো।




Edge অপশন

উদাহরণ-১

১০০ মিলিমিটার ব্যাস বিশিষ্ট বৃত্তের ভেতরে বচ্ছুর পলিগন (Inscribed in circle) আকার অন্ত নিচের পদ্ধতি অনুসরণ করো।

Command: Pol


- Enter number of sides<4>: ৬ লিখে এন্টার করো।
- Specify center of polygon or [Edge]: ক্লিনের সুবিধাজনক ঘানে ক্লিক করো।
- Enter an option [Inscribed in circle/circumscribed about circle]<I>: এন্টার স্টেস করো।
- Specify radius of circle: ৫০ লিখে এন্টার করো।

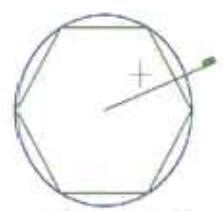

Inscribed in circle

উদাহরণ-২ পঞ্চভুজ আঁকার অনুসরণ।

৫০ মিলিমিটার ব্যাসার্থ বিশিষ্ট বৃত্তের বাইরে পঞ্চভুজ
(Circumscribed about circle) আঁকার জন্য নিচের পদ্ধতি অনুসরণ
করো।

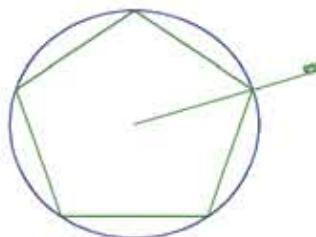

Circumscribed about


COMMAND: POL

- Enter number of sides <4>; ৫ শিখে এস্টার করো।
- Specify center of polygon or [Edge]: কিনের সুবিধাজনক স্থানে ক্লিক করো।
- Enter an option [Inscribed in circle/circumscribed about circle]< I >; C শিখে
এস্টার স্টেস করো।
- Specify radius of circle: ৫০ শিখে এস্টার করো।

৩.৬ রেকটাংগল (Rectangle)

চতুর্ভুজের পলিলাইন তৈরি করতে Rectangle কমান্ড ব্যবহৃত হয়।

Rectangle বা RECTANG কমান্ড আধিক্যিক, আর্কিটেকচারাল,
যেকানিক্যাল সহ বিভিন্ন ফাইল এ ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। Rectangle
কমান্ড প্রয়োট করলে নিম্নলিখিত অপশন গুলো পাওয়া যায়—
Chamfer অপশনঃ চতুর্ভুজের চাপ্কার দূরত্ব নির্দিষ্ট করো।

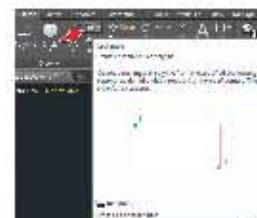

রেকটাংগল (Rectangle)

Elevation অপশনঃ চতুর্ভুজের এলিভেশন নির্দিষ্ট করো।

Fillet অপশনঃ চতুর্ভুজের ফিলেট ব্যাসার্থ নির্দিষ্ট করো।

Thickness অপশনঃ চতুর্ভুজের পুরুষ নির্দিষ্ট করো।

Width অপশনঃ চতুর্ভুজের পলিলাইন চওড়া নির্দিষ্ট করো।


অংকন পদ্ধতি

হোল রিবনের ফ্ল প্যানেল: Rectangle

কমান্ড সাইন: Rectangle or (rec)।

চতুর্ভুজ আঁকতে নিচের পদ্ধতি অনুসরণ করো।

১. ফ্ল বারে Rectangle আইকনে ক্লিক করো।
২. চতুর্ভুজের প্রথম কোণিক বিন্দু নির্দিষ্ট কর [অর্থবা চাপ্কার
অপশনের জন্য C /এলিভেশন অপশনের জন্য E/ফিলেট
অপশনের জন্য F/ ক্লিকনেস অপশনের জন্য T/ উইথ
অপশনের জন্য W শিখে এস্টার কর এবং প্রয়োজনীয় ভাটা
দাও।

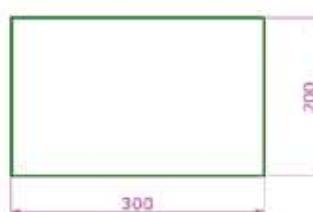

নির্দিষ্ট মাত্রে চতুর্ভুজ অঙ্কন।

৩. হিলীয় কোণিক বিস্তু নির্দিষ্ট করা।

উদাহরণ-১। নির্দিষ্ট মাল্লে চতুর্ভুজ অঙ্কন।


একটি চতুর্ভুজ আকলে হবে যার দৈর্ঘ্য ৩০০ মি.মি ও প্রস্থ ২০০ মি.মি।

Command: rec4-

- Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: প্রথম কর্ণার পয়েন্ট নির্দিষ্ট কর। অর্থাৎ কম্পিউটারের ফিলের বে কোনো স্থানে ক্লিক করো।
- Specify other corner point or [Dimensions] : @ ৩০০, ২০০] শিখে এন্টার দাও।

উদাহরণ-২। ফিলেটসহ চতুর্ভুজ অঙ্কন।

৩০০ মি.মি x ২০০ মি.মি. একটি চতুর্ভুজ আকলে হবে যার ফিলেট ব্যাসার্ধ ২০ মি.মি।

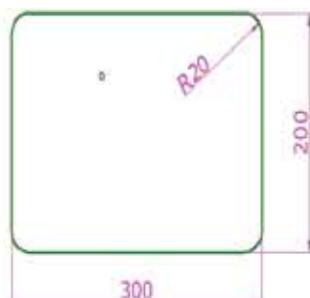

Command : rec4-

- Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/ Width]: F শিখে ফিলেটসহ চতুর্ভুজ অঙ্কন। এন্টার দাও।
- Specify first radius for rectangles <0.0000>: ২০ শিখে এন্টার দাও।
- Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/ Width]: কম্পিউটারের ফিলের বে কোনো স্থানে ক্লিক করো।
- Specify other corner point or [Dimensions] @ ৩০০, ২০০] শিখে এন্টার দাও।

৩.৬ ARC (আর্ক)


আর্ক বা বৃত্তচাপ আকলে ARC কমাক ব্যবহার করা হয়। বৃত্তচাপ আকার প্রথম পক্ষতি হচ্ছে তিনটি বিস্তু নিয়ে বৃত্তচাপ। তিনটি বিস্তুর (প্রথম, দ্বিতীয় ও শেষ) মাধ্যমে অঙ্কিত বৃত্তচাপ ক্লক ওয়াইজ বা কাউন্টার ক্লক ওয়াইজ দু'টোই হতে পারে। এটি নির্ভর করে শেষ বিস্তুর অবস্থানের উপর।

অকল পক্ষতি

হোব রিভন থেকে ক্ল প্যানেলে: Arc

কমাক লাইন: arc বা a ← (এন্টার)

তিনটি বিস্তু নিয়ে বৃত্তচাপ আকার পক্ষতি

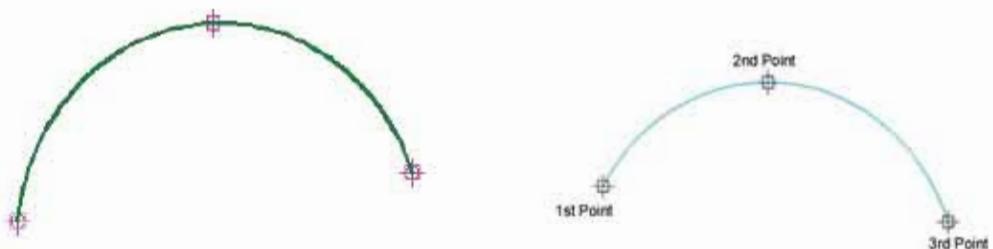


১১.৩.৬ ARC

১. ড্রপ্যানেল থেকে arc আইকনে ক্লিক করো।
২. শুরুর বিন্দু নির্দিষ্ট করো।
৩. বৃত্তচাপের হিলীর বিন্দু নির্দিষ্ট করো। [বৃত্তচাপের শুরু ও শেষ বিন্দুর মধ্যবর্তী কোনো বিন্দু থেকে নাও]
৪. শেষ বিন্দু নির্দিষ্ট করো।

**শুরু বিন্দু, কেন্দ্র বিন্দু ও শেষ বিন্দু নিয়ে বৃত্তচাপ স্থাপন
পদ্ধতি**



১. ড্রপ্যানেল থেকে Arc আইকনে ক্লিক করো।
২. শুরুর বিন্দু নির্দিষ্ট করো।
৩. C লিখে এন্টার দাও।
৪. কেন্দ্র বিন্দু নির্দিষ্ট করো।
৫. শেষ বিন্দু নির্দিষ্ট করো।

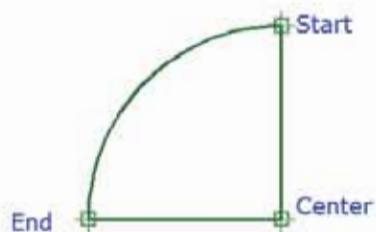

শুরু, কেন্দ্র ও শেষ বিন্দু নিয়ে বৃত্তচাপ স্থাপন পদ্ধতি

শুরু বিন্দু, কেন্দ্র বিন্দু ও দৈর্ঘ্য নিয়ে বৃত্তচাপ স্থাপন পদ্ধতি

- ড্রপ্যানেল থেকে Arc আইকনে ক্লিক করো।
- শুরুর বিন্দু নির্দিষ্ট করো।
- কেন্দ্র বিন্দু নির্দিষ্ট করো।
- আর্ক এর দৈর্ঘ্য লিখে এন্টার করো।

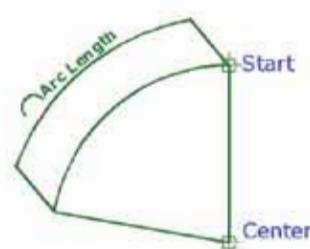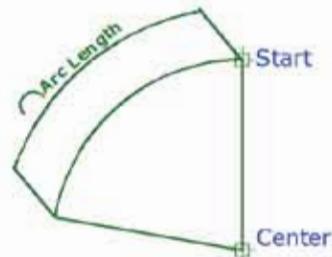


উদাহরণ- ১: শুরু বিন্দু, কেন্দ্র বিন্দু ও দৈর্ঘ্য নিয়ে বৃত্তচাপ অবকল

- Command: Draw >Arc > Start, Center, Length
- Specify start point of arc or [Center]: শুরু বিন্দু সিলেক্ট করো।

- Specify second point of arc or [Center/End]: কেন্দ্র বিন্দু সিলেক্ট করো।
- Specify end point of arc: [Specify length of chord আর্ক এর দৈর্ঘ্য দিয়ে এন্টার (Enter) দাও।

৩.১ Circle (সার্কেল)

পূর্ণাঙ্গ বৃত্ত তৈরীর কমান্ড হচ্ছে Circle। মেকানিক্যাল ড্রয়িং এ Circle কমান্ড বেশি ব্যবহৃত হয়। একই সরলজোখাম অবস্থিত নয় এমন যে কোনো তিটি বিন্দু দিয়ে বৃত্ত আকা থাম। বৃত্ত আকার করেবেটি পার্শ্বত রয়েছে। যেমন- তিটি বিন্দু দিয়ে বৃত্ত অঙ্কন, ব্যাসের দু'প্রান্ত বিন্দুর সাহায্যে বৃত্ত অঙ্কন, কেন্দ্র ও ব্যাসার্ধের সাহায্যে বৃত্ত অঙ্কন, দুটি অবজেক্টের স্লোশক ও ব্যাসার্ধের সাহায্যে বৃত্তচাপ অঙ্কন ইত্যাদি।

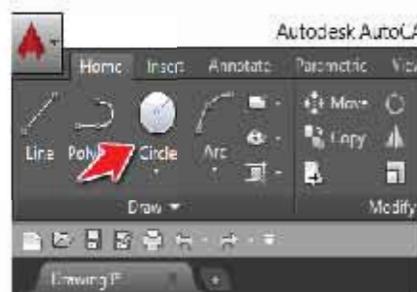

৩.১ Circle

অবকন পদ্ধতি

ড্র প্যানেল: Circle

কমান্ড সাইন: circle বা C

৩টি বিন্দু নিয়ে বৃত্ত আকার পদ্ধতি

- ড্র প্যানেলে Circle আইকনে ক্লিক করো।
- 3P সিলেখ এন্টার করো।
- বৃত্তের প্রথম বিন্দু নিপিট করো।
- বৃত্তের দ্বিতীয় বিন্দু নিপিট করো।
- বৃত্তের তৃতীয় বিন্দু নিপিট করো।

ড্র প্যানেল থেকে ৩ বিন্দু নিয়ে বৃত্ত আকার হলে তোমাকে Draw প্যানেল > Circle > 3 Points অপশন নির্বাচন করতে হবে।

২টি বিন্দু নিয়ে বৃত্ত আকার পদ্ধতি

ড্র মেনু থেকে ২ বিন্দু নিয়ে বৃত্ত আকার হলে তোমাকে Draw প্যানেল > Circle > 2 Points

- ড্র প্যানেলে Circle আইকনে ক্লিক করো।
- 2P সিলেখ এন্টার করো।
- বৃত্তের ব্যাসের প্রথম প্রান্তবিন্দু নিপিট করো।
- বৃত্তের ব্যাসের দ্বিতীয় প্রান্তবিন্দু নিপিট করো।

কেন্দ্র ও ব্যাসার্ধচাপ নিয়ে বৃত্ত আকার পদ্ধতি

১. ড প্যানেলে Circle আইকনে ক্লিক করো।

২. বৃত্তের কেন্দ্র বিন্দু নির্দিষ্ট করো।

৩. বৃত্তের ব্যাসার্ধ বা ব্যাস নির্দিষ্ট করো।

ড প্যানেলে থেকে কেন্দ্র ও ব্যাসার্ধ/ব্যাস নিয়ে বৃত্ত আঁকতে হলে ব্যাসার্ধের ক্ষেত্রে

Draw প্টানেলে > Circle >Center, Radius অপশন এবং ব্যাসের ক্ষেত্রে

Draw প্টানেলে > Circle>Center, Diameter অপশন নির্বাচন করতে হবে।

২টি স্পর্শক ও ব্যাসার্ধ নিয়ে বৃত্ত আঁকার পদ্ধতি

১. ড প্যানেলে Circle আইকনে ক্লিক করো।

২. প্রথম স্পর্শক [Tangent] নির্বাচন করো।

৩. দ্বিতীয় স্পর্শক নির্বাচন করো।

৪. বৃত্তের ব্যাসার্ধ নির্দিষ্ট করো।

ড প্যানেলে থেকে ২টি স্পর্শক ও ব্যাসার্ধ নিয়ে বৃত্ত আঁকতে Draw প্টানেলে > Circle >Tan, Tan, Radius অপশন নির্বাচন করো।

উদাহরণ-১: ৩টি বিন্দু নিয়ে বৃত্ত আঁকন

চিত্রের P1, P2, ও P3 ঠিনটি বিন্দু নিয়ে বৃত্ত আঁকতে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করো।


১. Command: C ->

২. Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr(tan tan radius)]: 3P নিয়ে এন্টার করো।

৩. Specify first point on circle: P1 বিন্দুতে ক্লিক করো।

৪. Specify second point on circle: P2 বিন্দুতে ক্লিক করো।

৫. Specify third point on circle: P3 বিন্দুতে ক্লিক করো।

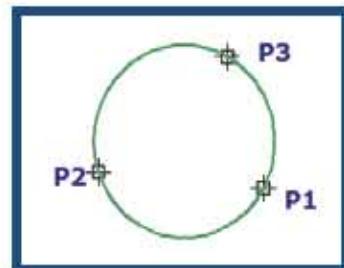

৩টি বিন্দু নিয়ে বৃত্ত আঁকন

উদাহরণ- ২: ২টি বিন্দু নিয়ে বৃত্ত আঁকন


দুটি বিন্দু নিয়ে বৃত্ত আঁকতে হলে বিন্দু দুটিকে অবশ্যই ব্যাসের দু'পাই বিন্দু হতে হবে। চিত্রানুযায়ী বৃত্ত আঁকতে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করো।

১. Command: C ->

২. Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr(tan tan radius)]: 2P নিয়ে এন্টার দাও।


৩. Specify first end point on circle's diameter: ব্যাসের প্রথম পাইবিন্দু হিসেবে P1 বিন্দুতে ক্লিক করো।

৪. Specify second end point on circle's diameter: ব্যাসের দ্বিতীয় পাইবিন্দু হিসেবে P2 বিন্দুতে ক্লিক করো। (P1 ও P2 বিন্দু স্পর্শ করে বৃত্ত অঙ্কিত হয়েছে।)

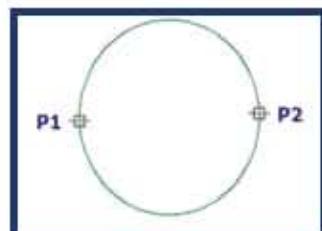

২টি বিন্দু নিয়ে বৃত্ত আঁকন

উদাহরণ-৩: কেন্দ্র ও ব্যাসার্ধ নিয়ে বৃত্ত আঁকন

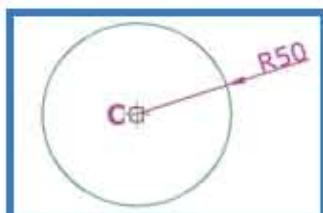

বৃত্তের কেন্দ্র ও ব্যাসার্ধ নিয়ে বৃত্ত আঁকন

चित्रे वासार्थ $r=50$ यिथे ओ केंद्र C देऊ आहे।

बृत ऑकडे निचेर खापगुलो अनुसरण करू.

Command: C \downarrow

- Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr(tan tan radius)]: केंद्र हिसेबे C प्रवेशे क्लिक करू.
- Specify radius of circle or [Diameter]<>: 50 यिथे एंटीर दांड.


उपराहिंत: दू'टी स्पर्शक ओ वासार्थ निये बृत असल.

चित्रे OA ओ OB दू'टी स्पर्शक हिसेबे बृत देऊ आहे।

१०यामि वासार्थ दिये बृत ऑकडे हवे।

Command: C \downarrow

- Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr(tan tan radius)]: T शिष्ठे एंटीर करू.
- Specify point on object for first tangent on circle: OA रेखार उपर क्लिक करू.
- Specify point on object for second tangent on circle: OB रेखार उपर क्लिक करू.
- Specify radius of circle<>: १० यिथे एंटीर दांड.

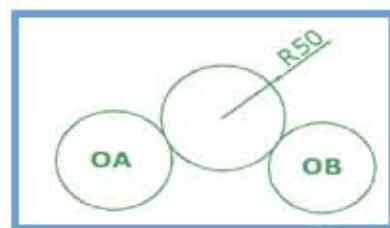

दू'टी स्पर्शक ओ वासार्थ निये बृत

३.८ SPLINE

एसप्लाइन हजेर एकगूळ विन्दुंते स्पर्श करू घाऊवा एकटि वक्र रेखा। युनिट ए कार्डके बला हजे Nurbs कार्ड। Nurbs कार्ड हजे Non-uniform rational B-Spline कार्ड। एसप्लाइन विन्दुगुलोके किताबे किट करवावे, ता नियज्ञण करू। एफेते टेलारेस निश्चित करावते हव्ह। जिझो टेलारेस एसप्लाइन विन्दुगुलोके स्पर्श करू। आर्किट्रक्चाराल ड्रॅइंग इंटेरियर डिजाइन-ड्रॅइंग, एसव्हाडारी डिजाइन-ए Spline व्यवहात हव्ह।

३.९ Ellipse (ईलिप्स)

उपबृत ऑकडे Ellipse कमांड व्यवहात हव्ह। प्रतिटि ईलिप्स-ए दू'टी अक्ष थाके। अक्ष दू'टी ईलिप्स-एव दैर्घ्य ओ घेण्य निर्देश करू। वड अक्टिके बला हजे मेजर एक्सिस [Major axis] एव छोट अक्टिके बला हजे माइनर एक्सिस।



३.९.१ SPLINE



३.९.२ Ellipse (ईलिप्स)

[Minor axis] Ellipse कमांडेर याखाते-

- प्रांतविन्दुगुल ओ दूरवृत व्याख्यात करू प्रकृत उपबृत ऑका याया।
- आरात ओ समाप्ति कोण व्यवहात करू उपबृतकार बृतचाप [Elliptical arc] ऑका याया।
- आइसोमेट्रिक बृत ऑका याया।

अंकन पद्धति

प्रांत विस्तृत ओ दूरुत्व निये उपसृत अंकन

- होम > फ़ ग्रामेल > Ellipse > Axis, End लिंक करो।
- प्रथम अंकन प्रथम प्रांतविस्तृ निर्दिष्ट करो।
- प्रथम अंकन प्रांतविस्तृ द्वितीय प्रांतविस्तृ निर्दिष्ट करो।
- प्रथम अंकन मध्यविस्तृ थेके द्वितीय अंकन प्रांतविस्तृ पर्यंत दूरुत्व निर्दिष्ट करो।

आरात ओ शेवर कोशर निये उपसृतकार बृत्तांश अंकन

- होम > फ़ ग्रामेल > Ellipse > Arc लिंक करो।
- प्रथम अंकन प्रथम प्रांतविस्तृ निर्दिष्ट करो।
- प्रथम अंकन द्वितीय प्रांतविस्तृ निर्दिष्ट करो।
- प्रथम अंकन मध्यविस्तृ थेके द्वितीय अंकन प्रांतविस्तृ पर्यंत दूरुत्व निर्दिष्ट करो।
- शुरूर कोण [Start Angle] निर्दिष्ट करो।
- शेवर कोण [End Angle] निर्दिष्ट करो।

आइसोमेट्रिक बृत अंकन

- Tools वेनु > Drafting Settings लिंक करो।
- Snap and Grid टाबे isometric snap निर्वाचन करा। Ok दाओ।
- होम > फ़ ग्रामेल > Ellipse > Axis, End लिंक करो।
- Isocircle एर जन्य I लिंख एस्टोर करो।
- बृत्तेर केंद्र निर्दिष्ट करो।
- बृत्तेर व्यासार्ध वा व्यास निर्दिष्ट करो।

उपायराश-१: प्रांतविस्तृ ओ दूरुत्व निये उपसृत अंकन

चित्रे एकटि उपसृत्येर वड अक AB=१०मिमि देशा

आहे।


AB अंकन मध्यविस्तृ O थेके हेट अंकन प्रांत विस्तृ

C पर्यंत दूरुत्व OC=६मिमि। उपसृत्यांती आकाते हवे।

उपसृत्यांती आकाते निचेर खापगुलो अनुसरल करो।

Command: el


- Specify axis end point of ellipse or [Arc/center]: A विस्तृते लिंक करा।
- Specify other end point of axis: B विस्तृते लिंक करो।
- Specify distance to other axis or [Rotation]: C विस्तृते लिंक करा अथवा ६मिमि लिंख एस्टोर दाओ।

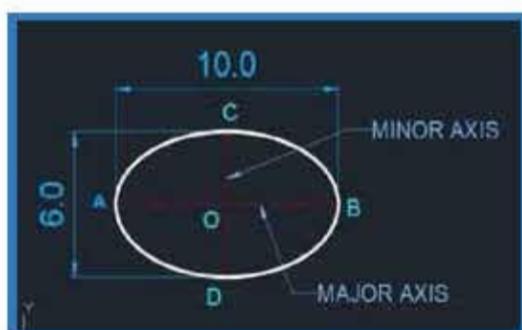

प्रांतविस्तृ ओ दूरुत्व निये उपसृत अंकन

উদাহরণ- ২: শূরু ও শেষ কোণ নিয়ে উপরূপকার বৃত্তচাপ
চিত্রের ইলিপ্টিক্যাল আবৃক আঁকতে বিচের ধারণালো
অনুসরণ করো।


১. Command: **EL** ↗
২. Specify axis end point of ellipse or [Arc/center]: A এ শিখে এন্টার করো।
৩. Specify axis end point of elliptical arc or [Center]: A বিস্তৃতে ক্লিক করো।
৪. Specify other end point of axis: B বিস্তৃতে ক্লিক করো।
৫. Specify distance to other axis or [Rotation]: C বিস্তৃতে ক্লিক করো।
৬. Specify start angle or [Parameter]: B
জ্যোতি কর অথবা 180° দাও।
৭. Specify end angle or
[Parameter/Included angle]: 85° হিয়ে ↗ দাও।

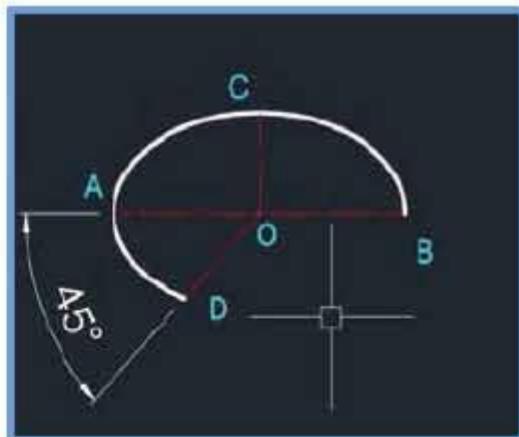

শূরু ও শেষ কোণ নিয়ে উপরূপকার বৃত্তচাপ

১১.৩.১০ POINT (পয়েন্ট)

Point কমান্ডের সাহায্যে পয়েন্ট বা বিন্দু আঁকা যায়। বিন্দুর
অবস্থান রয়েছে, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা বেধ নেই। তবে এই বিন্দুও
একটি অবজেক্ট। পয়েন্টকে সিলেক্ট করা যায়, মুক করা যায়
ও কপি করা যায়।

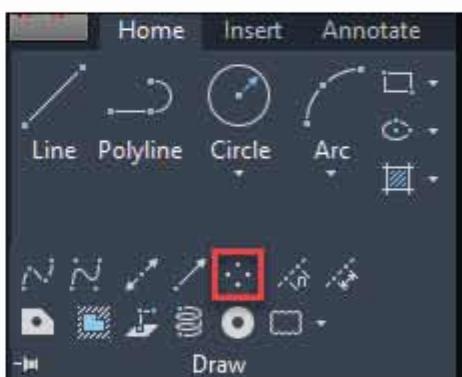

অংকন পদ্ধতি

Single Point করার পদ্ধতি

১. হোম> ফ্ল প্যানেল থেকে Point>Single Point
সিলেক্ট করো।
অথবা,
২. ক্ষেত্র লাইন Point বা PO শিখে এন্টার করো।
৩. আলিনের দেখানে বিন্দু আঁকতে চান সেখানে ক্লিক করো।

১১.৩.১০ POINT (পয়েন্ট)

Multiple Point করার পদ্ধতি

১. ফ্ল প্যানেল থেকে Point আইকনে ক্লিক করো।
অথবা
২. হোম> ফ্ল প্যানেল থেকে Point>Multiple Point সিলেক্ট করো।
৩. প্রয়োজন সংখ্যক বিন্দু আঁক।

৮. Esc বাটন ঢেপে কমান্ডের কার্যকারিতা সমাপ্ত করো।

বিস্তুর প্রকার পরিবর্তন

ডিফল্ট অবস্থার বিস্তুর প্রকার বা Point type হচ্ছে ফৌটা বা বিস্তু। তবে বিভিন্ন প্রকারের বিস্তু ভূমি ক্ষেত্রে প্রদর্শন করতে পার।

Command: PDMODE

Enter new value for PDMODE <Current>: নতুন বাল প্রদান করো।

বিভিন্ন প্রকার টাইপের একটি ভাসিকা পাশে দেয়া হলোঃ


ক্ষাণ লাইন ছাড়া ভূমি Format > Point Style অপশন সিলেক্ট করো।

Point Style ভাসিকা বজ্র আসবে। প্রকার টাইপ নিপিট করো।

৪ সিলেকশন টাইপ/ক্রসিং টাইপ

বেধান অনেকগুলো ওভারলেপিং বন্ধ করবে যে সকল ছান সিলেকশন টাইপে একটি অটিল অংকন থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশ নির্বাচন করতে প্রয়োজন করা হয়।

সিলেকশন টাইপে দুই প্রকার যথা : সেক্ট সিলেকশন/ক্রসিং টাইপ, রাইট সিলেকশন/ক্রসিং টাইপ।

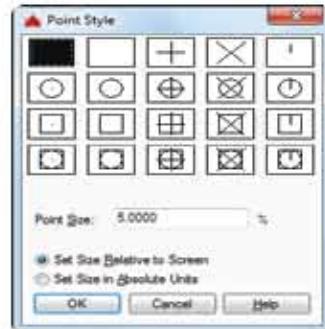

বিস্তুর প্রকার পরিবর্তন

৪.১ সেক্ট ক্রসিং টাইপ

কোনো অবজেক্টকে সেক্ট ক্রসিং টাইপ দিয়ে আংশিক অংশ সিলেক্ট করলেও উচ্চ অবজেক্টের সম্পূর্ণ অংশ সিলেক্ট হয়।

তাছাড়া যদি ওভারলেপিং কোনো অংশ থাকে তাও সিলেক্ট হবে যাবে।



৪.১.১ সেক্ট ক্রসিং টাইপ




৪.১.২ রাইট ক্রসিং টাইপ

রাইট ক্রসিং টাইপ

রাইট ক্রসিং টাইপে দিয়ে কোনো অবজেক্টে ওভারলেপিং কোনো বন্ধ থাকলে সহজে সিলেক্ট করা যায়। অর্থাৎ একটি অটিল অংকন থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশ নির্বাচন করতে পারা যাব।

৪.২ প্যান রিজেল-টাইপ মোড

- আউস রাইট বাটন ক্লিক তারপর শর্টকাট মেনুতে প্যান নির্বাচন করো।
- স্ট্যাটাস বারে কার্সীরাটি একটি শ্যাখ আইকন হিসাবে দেখা যাব। প্রোগ্রামটি শিক বাটন চাপতে এবং প্যান দিয়ে ড্রাগ করার নির্দেশ দেয়।
- সাপনিকিকেশন পরিবর্তন বা করেই প্রোগ্রাম ক্ষিতে শিক কর এবং অবজেক্টকে টেনে আন

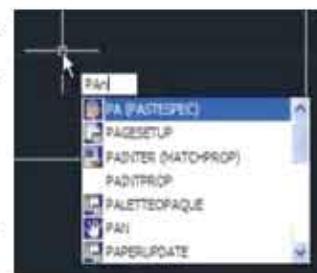

৪.২.১ প্যান রিজেল-মোড

৪.৩ হ্যাচ (Hatch)

হ্যাচ অর্থ সরাহাল বোকা অঞ্চল করা। সেকশন্যাল ভিত্তিকে সহজে বোখগুলি করার জন্য বহুর কর্তিত অংশ হ্যাচ প্যাটার্ন (Hatch Pattern) দ্বারা আবৃত করা হয়। মেটেরিয়ালের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের হ্যাচ প্যাটার্ন সেকশন ভিত্তি-এ লাগানো হয়। হ্যাচ দেখে বোকা যাব বছুটি কি মেটেরিয়ালের তৈরি। Hatch কমান্ড নিয়ে এ কাজ করা যাব।



১১.৪.৬ হ্যাচ (Hatch)

কমান্ড: Hatch ←

Hatch কমান্ড শিখে এন্টার করলে নির্দেশ আসবে-

Hatch and Gradient Dailog Box আসবে।

১ম অপশন Select ANSI শিখে OK দিতে হবে।

Select Add Pick Point

Pick Internal Point ←

Ok

হ্যাচ এর প্যাটার্ন বোকা না গেলে ফেল চেইক করতে হবে।

বাউচারি হ্যাচ (BHatch)

B Hatch বলতে বোকায় বাউচারি হ্যাচ।

Command: bhatch

bhatch কমান্ড নিয়ে এন্টার করলে Boundary Hatch and Fill


এর বিভিন্ন অপশন নিয়ে ডায়ালগ বজ আসবে।

ডায়ালগ বজ এ র তটি ট্যাব আছে। বৰ্ণ-

- Hatch
- Advanced
- Gradient

এছাড়া অন্যান্য অপশন আছে। যেমন-

- | | |
|----------------------|--|
| • Pick Points | - বাউচারি ভেতর বিন্দু নিতে পিক গেজেট ব্যবহার করে। |
| • Select Objects | - অবজেক্ট সিলেক্ট করার জন্য ব্যবহার করে। |
| • Remove Islands | - বাউচারির ভেতর বাষ্প দূর করার কাজে ব্যবহার করা হয়। |
| • View Selections | |
| • Inherit Properties | |
| • Double | - ফ্রেমহ্যাচ নিতে চাইলে ডাবল সিলেক্ট করতে হবে। |

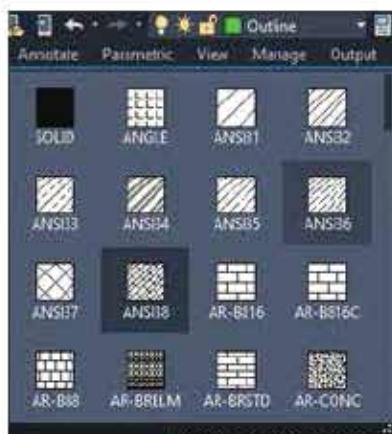

১১.৪.৮ বাউচারি হ্যাচ (BHatch)

- Composition - কম্পিউজিসন দুর্বল। যথা- অ্যাসোসিয়েটিভ এবং নন-অ্যাসোসিয়েটিভ।
- Preview - হ্যাচ করার আগে দেখতে চাইলে Preview ট্রিক করতে হবে।

অ্যাসোসিয়েটিভ এবং নন-অ্যাসোসিয়েটিভ হ্যাচ (Associative and Non-Associative Hatch)


Associative হ্যাচে বাউচারি ও হ্যাচ একটি অপ্রয়োগ্য সাথে সংযুক্ত অবস্থার থাকে।

Non-Associative হ্যাচের ক্ষেত্রে বাউচারি ও হ্যাচ পাশাপাশি অবস্থান করলেও একটি অপ্রয়োগ্য সাথে সংযুক্ত অবস্থার থাকে না।

বাউচারি হ্যাচ এক ফিল ভাগালগ বঙ্গে-এ কম্পিউজিসন সেকশনের মুটি অপশন Associative & Non-Associative, এদের প্রয়োগ্যের বাস্ত পাশে রেজিও বাটন আছে। মাউস দিয়ে ক্লিক করে যে কোনো একটি অপশন সক্রিয় করা যায়।

Associative অপশন সক্রিয় করে হ্যাচ করলে হ্যাচটি বাউচারির সাথে একীভূত থাকবে। একীভূত আছে কিনা ভা গৱাক্ষার জন্য বাউচারির কোনো একাংশ ট্রিক করে বাউচারির এক্সটেনশন করতে হবে। বাউচারি আকৃতি পরিবর্তনের সাথে হ্যাচের আকৃতি পরিবর্তন হবে।

অপ্রয়োগ্যে, Non-Associative অপশন নিয়ে হ্যাচ করলে হ্যাচটি বাউচারির সাথে একীভূত থাকবে না। বিবরণটি গৱাক্ষার জন্য বাউচারির কোনো একাংশ ট্রিক করে বাউচারি এক্সটেনশন করতে হবে। বাউচারি আকৃতি পরিবর্তন হলেও হ্যাচের আকৃতি পরিবর্তন হবে না।

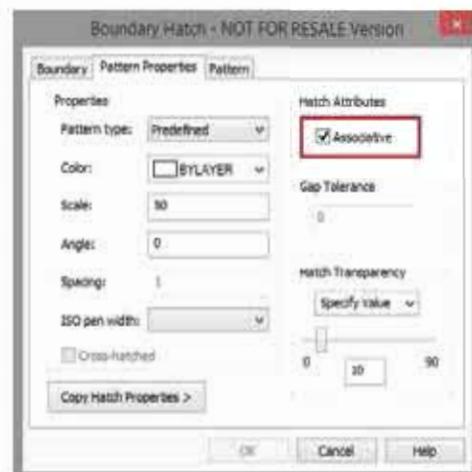

৫. সরঞ্জামসমূহ পরিষ্কার

প্রতিটি কাজ শেষে ঘনপাতি পরিষ্কার কাজের একটা অংশ। অটোক্যাডে কাজের সময় থেকে সকল ঘনপাতি ব্যবহার করা হয় তা কাজ শেষে পরিষ্কার করা, সংযোগ করা ও কাজের এলাকা পরিষ্কার করা একাত্ম প্রয়োজন। আমরা আনি অটোক্যাডে কাজ করার জন্য অত্যন্ত সংবেদনশীল ঘনপাতি ব্যবহার করা হয়। তাই এসকল ঘনপাতি দীর্ঘদিন ব্যবহারের জন্য এন্ডোকে যথোদ্যোগ্যভাবে পরিষ্কার পরিষ্কার রাখতে হবে। এক্ষেত্রে 5S হাউজকিলিং নিয়মাবলী অনুসরণ করতে পারো।

৫S (ফাইভ এস)

এটি একটি প্রসেস যা একটি প্রতিটানকে সুসংগঠিত পরিষ্কার-পরিষ্কার এবং সুন্দর কাজের পরিবেশ তৈরি ও বজায় রাখতে সহায়তা করে। এই ৫টি বিবরকে মনে রাখার সুবিধার্থে একসাথে ৫S বলা হয়।

উদ্দেশ্য:

- অতিরিক্ত আরামদায়ক কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করা।
- কর্মচারীদের চাকুরীর ক্ষেত্রে সন্তুষ্টি বাঢ়ানো।
- কার্যক্ষেত্রে সূজনশীল পরিবেশ তৈরি করে।

উপকারিতা:

- কাজের মান উন্নত হবে।
- উৎপাদন খরচ কমবে।
- ক্রেতার সন্তুষ্টি বাঢ়বে।

বাছাই করা (Sort):

কর্মসূলে আমরা বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, মেশিন কিংবা উপকরণ ব্যবহার করে কাজ করি। এগুলোর মধ্যে যে সকল যন্ত্রপাতি, মেশিন, কিংবা উপকরণগুলো বর্তমানে বা পরবর্তীতে কাজে লাগবে ঐ সকল যন্ত্রপাতি, মেশিন, কিংবা উপকরণগুলো আমরা বাছাই করে আলাদা করা। এর মাধ্যমে জায়গা, সময়, টাকা, মানবশক্তি ও অন্যান্য সম্পদের অপচয় কমানো যায় এবং এগুলোর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

সাজানো (Set in order):

কর্মসূলে আমরা বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, মেশিন কিংবা উপকরণ ব্যবহার করে কাজ করি। এগুলো থেকে বাছাই করে আমরা যা যা পাব প্রত্যেকটি বস্তু এমন একটি নির্ধারিত স্থানে গুছিয়ে রাখতে হবে যা সহজে কাজের সুবিধার্থে হাতের কাছে পাওয়া যায়।

- কোনো প্রয়োজনীয় বস্তু সহজে খুজে পাওয়া যায়।
- অতিরিক্ত মজুদ রোধ করা যায়।
- কাজের ত্রুটি কমায়।
- কর্মসূলে স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বাঢ়ায়।

ঝাকঝাকে তক্তকে রাখা (Shine):

সবকিছু এমনভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে যাতে করে কোনো প্রকার দাগ এবং ময়লা যেন না থাকে।

- পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কাজের পরিবেশ ভাল রাখে।
- কাজের মান বৃদ্ধি করে।
- কাজের প্রতি মনযোগ আনে।

আদর্শ স্থাপন করা (Standardize):

কার্যপ্রনালীর উন্নত গুণমান উপরের তিনটি ধাপ ধারাবাহিক ভাবে করাকেই আদর্শকরণ বলে।

কাজগুলো কিভাবে করতে হবে, কে করবে এবং দিনে কয়বার করতে হবে তা নির্ধারণ করে দেওয়া।

টেকসই করা (Sustain):

যে এস এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপটি হলো ধরে রাখা বা টেকসই করা, সুষ্ঠু এবং ধারাবাহিক ভাবে পরিচালনা করা।

- ম্যানেজমেন্টের প্রত্যেক স্তরে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকতে হবে।
- প্রত্যেকে তাঁর নিজ নিজ সেকশনে 5S প্রয়োগ করতে হবে।
- সঠিক উপায়ে ও আদর্শ নিয়ম অনুযায়ী কাজ করতে হবে।
- নির্ধারিত সময় পর পর প্রত্যেক সেকশনের ফলাফল চেক করতে হবে।

অনুশীলনী

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. অর্থো সেটআপ কেন করা হয়?
২. ফাইল বলতে কী বোঝায়?
৩. লাইন বা রেখা বলতে কী বোঝায়?
৪. পলিগন বলতে কী বোঝায়?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ষ্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউরের সুবিধাগুলো লিখ।
২. অটোক্যাডে যে সকল টুলস ও ইকুইপম্যান্ট ব্যবহার করা হয় তাদের নাম লিখ।
৩. পাঁচটি ড্র কমান্ডের নাম লিখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. পলিলাইন অংকন করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।
২. রেকট্যাংগেল অংকন করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৩. তিনি বিন্দু দিয়ে বৃত্ত বা সার্কেল অংকন করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

জবশীট (Job Sheet)

জব নং ১- দু'টি স্পর্শক ও ব্যাসার্থ নিয়ে বৃত্ত অংকনের দক্ষতা অর্জন।


পারদর্শিতার মানদণ্ড:

১. স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) পরিধান করা;
২. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
৩. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করা;
৪. প্রয়োজন অনুযায়ী ড্রইং করার মালামাল সংগ্রহ করা;
৫. কাজ করার নিমিত্ত কম্পিউটার বুটআপ করা;
৬. প্রদত্ত ড্রইং অনুযায়ী ২ডি ইন্টারফেস এর ব্যবহার করা;
৭. প্রদত্ত ড্রইং অনুসারে কাজের ধাপ অনুসরণ করে বৃত্ত অংকন করা;
৮. কাজ শেষে কম্পিউটার শাটডাউন করা;
৯. কাজ শেষে ল্যাব এর নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করা;
১০. অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
১১. কাজ শেষে চেক লিষ্ট অনুযায়ী মালামাল জমাদান করা;

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি , মালামাল ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম :

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	মাস্ক	তিন ত্রি বিশিষ্ট	০১ টি
০২	এন্টি স্ট্যাটিক রিস্ট স্ট্রাপ (anti static wrist strap)	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
০৩	হ্যান্ড সেন্টাইজার/সাবান	৯৯.৯৯% জীবানু মুক্ত উপাদান	প্রয়োজন অনুযায়ী
০৪	অ্যাথ্রন	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
০৫	কম্পিউটার/ ল্যাপটপ	কোর-আই ৭	০১ টি
০৬	স্ক্যানার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
০৭	মনিটর	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
০৮	কী বোর্ড	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
০৯	মাউস	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
১০	রাউটার/ মডেম	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
১১	প্রিন্টার/ প্লিটার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
১২	কাগজ	এ-৪	০১ টি
১৩	অটোক্যাড স্টেওয়ার	২০২১	০১ টি
১৪	টোনার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি

ভাস্তুগ্রাম (Diagram):

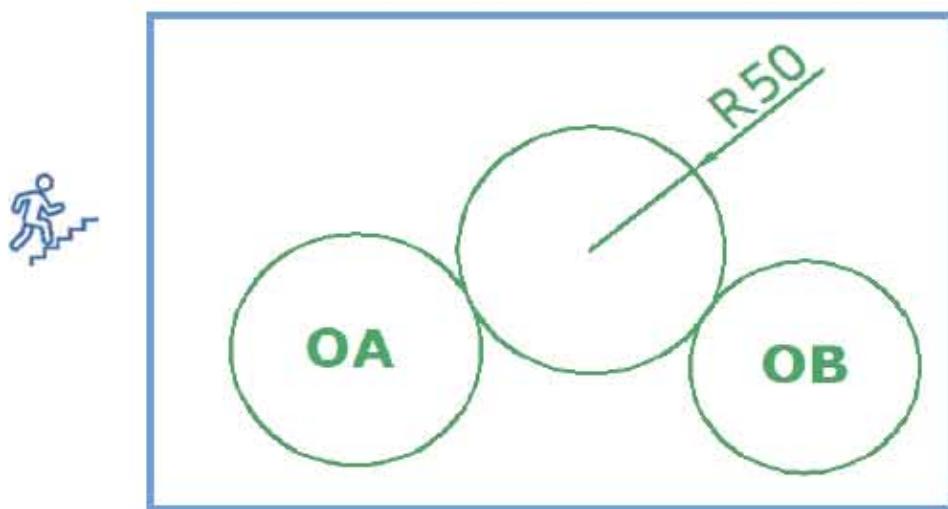

দুটি স্পর্শক ও ব্যাসার্ধ দিয়ে বৃত্ত তৈরণ

কাজের ধোরণ (Working Procedure):

- প্রয়োজনীয় পিভিই নির্বাচন করে সংশ্লিষ্ট করবো এবং গঠিত করবো।
- সঠিক নির্মাণে কম্পিউটার বুটআপ করবো।
- অটোক্যাড স্টেশনার ওপেন করবো।
- প্রয়োজন অনুযায়ী ইউজার ইন্টারফেসগুলি তিক করবো।
- চিত্র/ভাস্তুগ্রাম অনুযায়ী সার্কেল সিসেন্ট করবো।

ভাস্তুগ্রামে শব্দজ্ঞ চিহ্নে OA ও OB দুটি স্পর্শক হিসাবে বৃত্ত দেখা আছে। ৫০মিলি ব্যাসার্ধ দিয়ে বৃত্ত তৈরণ হচ্ছে।

Command: C-^T

- Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: T শিখে এন্টার করবো।
- Specify point on object for first tangent on circle: OA রেখার উপর তিক করবো।
- Specify point on object for second tangent on circle: OB রেখার উপর তিক করবো।
- Specify radius of circle<>: 50 শিখে এন্টার দাও।
- কাজ শেষে কাজের জায়গা পরিষ্কার করবো।
- কাজ শেষে কম্পিউটার বৃক্ষ করবো।
- কাজ শেষে সংগৃহীত মাল্যাবাল নির্ধারিত স্থানে জমা দিব।

সতর্কতা (Precaution):

- কাজের সময় মাস্ক ব্যবহার করবো।
- কাজের সময় সঠিক নিয়মে বসবো।
- কাজের সময় কম্পিউটার থেকে সঠিক দূরত বজায় রেখে বসবো।
- এন্টি স্ট্যাটিক রিস্ট স্ট্রাপ পরবো।
- ল্যাবে পর্যাপ্ত লাইটিং এর ব্যবস্থা আছে কিনা দেখে নিব।
- বৈদ্যুতিক নিরাপত্তার দিকে খেয়াল রাখবো।

অর্জিত দক্ষতা: বৃত্ত নিয়ে কাজ করার দক্ষতা অর্জন হয়েছে।

বাস্তব জীবনে যথাযথ প্রয়োগ সম্ভব হবে।

জবশীট (Job Sheet)

জব নং ২- প্রাতিবিন্দু ও দুরুত নিয়ে উপবৃত্ত অংকনের দক্ষতা অর্জন।


পারদর্শিতার মানদণ্ড:

১. স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) পরিধান করা;
২. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
৩. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করা;
৪. প্রয়োজন অনুযায়ী ড্রইং করার মালামাল সংগ্রহ করা;
৫. কাজ করার নিমিত্ত কম্পিউটার বুটআপ করা;
৬. প্রদত্ত ড্রইং অনুযায়ী ২ডি ইন্টারফেস এর ব্যবহার করা;
৭. প্রদত্ত ড্রইং অনুসারে কাজের ধাপ অনুসরণ করে উপবৃত্ত অংকন করা;
৮. কাজ শেষে কম্পিউটার শাটডাউন করা;
৯. কাজ শেষে ল্যাব এর নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিস্কার করা;
১০. অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
১১. কাজ শেষে চেক লিষ্ট অনুযায়ী মালামাল জমাদান করা;

প্রয়োজনীয় যন্ত্রগাতি, মালামাল ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম :

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	মাস্ক	তিন ত্তর বিশিষ্ট	০১ টি
০২	এন্টি স্ট্যাটিক রিস্ট স্ট্রাপ (anti static wrist strap)	স্ট্যাভার্ড	০১ টি
০৩	হ্যান্ড সেনিটাইজার/সাবান	৯৯.৯৯% জীবানু মুক্ত	প্রয়োজন অনুযায়ী
০৪	আপ্রোন	স্ট্যাভার্ড	০১ টি
০৫	কম্পিউটার/ ল্যাপটপ	কোর-আই ৭	০১ টি
০৬	স্ক্যানার	স্ট্যাভার্ড	০১ টি
০৭	মনিটর	স্ট্যাভার্ড	০১ টি
০৮	কী বোর্ড	স্ট্যাভার্ড	০১ টি
০৯	মাউস	স্ট্যাভার্ড	০১ টি
১০	রাউটার/ মডেম	স্ট্যাভার্ড	০১ টি
১১	প্রিন্টার/ প্লাটার	স্ট্যাভার্ড	০১ টি
১২	কাগজ	এ-৪	০১ টি
১৩	অটোক্যাড স্কেওয়ার	২০২১	০১ টি
১৪	টোনার	স্ট্যাভার্ড	০১ টি

ভাগ্যাংশ (Diagram):

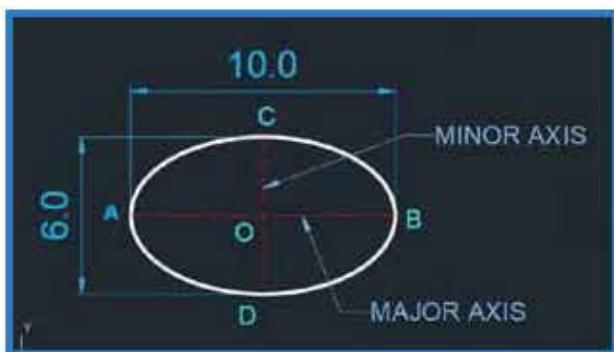

প্রাচীবিন্দু ও দূরত্ব নিয়ে উৎসৃত আকেন

কাজের ধৰণ (Working Procedure):



- প্রয়োজনীয় সিপিই নির্বাচন করে সংশ্রে করবো এবং পরিধান করবো।
- সঠিক নির্মাণে কম্পিউটার বুটআপ করবো।
- অন্টোক্যাড স্টেওয়ার ওপেন করবো।
- প্রয়োজন অনুযায়ী ইউজার ইন্টারফেসগুলি ঠিক করবো।
- চির্যভাগ্যাংশ অনুযায়ী উৎসৃত (ইলিগ্স কজান) সিদ্ধেষ্ট করবো।

AB আকেন মধ্যবিন্দু O থেকে হোট আকেনে প্রান্ত বিন্দু C পর্যন্ত দূরত্ব $OC=6$ মিমি। উৎসৃতটি আকতে হবে।

উৎসৃতটি আকতে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করবো।

Command: el^l

- Specify axis end point of ellipse or [Arc/center]: A বিন্দুতে ক্লিক করবো।
- Specify other end point of axis: B বিন্দুতে ক্লিক করবো।
- Specify distance to other axis or [Rotation]: C বিন্দুতে ক্লিক করে অথবা 6মিমি সিলে এন্টোর দাঁও।
- কাজ শেষে কাজের আয়ত্তা পরিষ্কার করবো।
- কাজ শেষে কম্পিউটার বুক করবো।
- কাজ শেষে সংগৃহীত আলাদাল নির্ধারিত স্থানে অথা সিব।

সতর্কতা (Precausion):

- কাজের সময় মাঝ ব্যবহার করবো।
- কাজের সময় সঠিক নির্মাণে বসবো।
- কাজের সময় কম্পিউটার থেকে সঠিক দূরত্ব বজায় রেখে বসবো।
- এন্টি স্যাটিক রিস্ট স্ট্রাপ পরবো।

- ল্যাবে পর্যাপ্ত লাইটিং এর ব্যবস্থা আছে কিনা দেখে নিব।
- বৈদ্যুতিক নিরাপত্তার দিকে খেয়াল রাখব।

অর্জিত দক্ষতা: উগবৃত্ত নিয়ে কাজ করার দক্ষতা অর্জন হয়েছে।

বাস্তব জীবনে যথাযথ প্রয়োগ সম্ভব হবে।

জবশীট (Job Sheet)

জব নং ৩- পঞ্চভুজ অংকনের দক্ষতা অর্জন।


পারদর্শিতার মানদণ্ড:

১. স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) পরিধান করা;
২. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
৩. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করা;
৪. প্রয়োজন অনুযায়ী ড্রইং করার মালামাল সংগ্রহ করা;
৫. কাজ করার নিমিত্ত কম্পিউটার বুটআপ করা;
৬. প্রদত্ত ড্রইং অনুযায়ী ২ডি ইন্টারফেস এর ব্যবহার করা;
৭. প্রদত্ত ড্রইং অনুসারে কাজের ধাপ অনুসরণ করে পঞ্চভুজ অংকন করা;
৮. কাজ শেষে কম্পিউটার শাটডাউন করা;
৯. কাজ শেষে ল্যাব এর নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করা;
১০. অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
১১. কাজ শেষে চেক লিষ্ট অনুযায়ী মালামাল জমাদান করা;

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, মালামাল ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম :

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১ টি
০২	এন্টি স্ট্যাটিক রিস্ট স্ট্রাপ (anti static wrist strap)	স্ট্যাভার্ড	০১ টি
০৩	হ্যান্ড সেনিটাইজার/সাবান	৯৯.৯৯% জীবানু মুক্ত উপাদান	প্রয়োজন অনুযায়ী
০৪	অ্যাপ্লন	স্ট্যাভার্ড	০১ টি
০৫	কম্পিউটার/ ল্যাপটপ	কোর-আই ৭	০১ টি
০৬	স্ক্যানার	স্ট্যাভার্ড	০১ টি
০৭	মনিটর	স্ট্যাভার্ড	০১ টি
০৮	কী বোর্ড	স্ট্যাভার্ড	০১ টি
০৯	মাউস	স্ট্যাভার্ড	০১ টি
১০	রাউটার/ মডেম	স্ট্যাভার্ড	০১ টি
১১	প্রিন্টার/ প্লিটার	স্ট্যাভার্ড	০১ টি
১২	কাগজ	এ-৪	০১ টি
১৩	অটোক্যাড সফ্টওয়্যার	২০২১	০১ টি
১৪	টেনার	স্ট্যাভার্ড	০১ টি

কার্যালয় (Diagram):

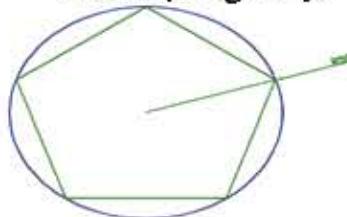

Circumscribed

কাজের ধোপ (Working Procedure):

- প্রযোজনীয় পিসিই নির্বাচন করে সংগ্রহ করব এবং পরিধান করবো।
- সঠিক নিয়মে কম্পিউটার বুটআপ করবো।
- অটোক্যাড স্টেওড়ার ওপেন করবো।
- প্রযোজন অনুযায়ী ইটেকার ইন্টারফেসগুলি ঠিক করবো।
- চিত্রজ্ঞানাম অনুযায়ী সার্কেল সিলেক্ট করবো।

৫০ খিলিখিটাৰ ব্যাসাৰ্ব বিশিষ্ট বৃক্ষের বাইৱে পক্ষকূল (Circumscribed about circle) আকার অন্য নিচের পদ্ধতি অনুসৰণ করবো।

COMMAND: POL-^L

- Enter number of sides <4>; 5 লিখে এন্টার কর।
- Specify center of polygon or [Edge]: কিন্দের সুবিধাজনক স্থানে ক্লিক করবো।
- Enter an optin [Inscribed in circle/circumscribed about circle]< I>; C লিখে এন্টার করবো।
- Specify radius of circle: 50 লিখে এন্টার করবো।
- কাজ শেষে কাজের জায়গা পরিষ্কার করবো।
- কাজ শেষে কম্পিউটার বক্ষ করবো।
- কাজ শেষে সংগৃহীত মালামাল নির্ধারিত স্থানে অম্বা দিব।

সতর্কতা (Precausion):

- কাজের সময় সাক্ষ ব্যবহার করবো।
- কাজের সময় সঠিক নিয়মে বসবো।
- কাজের সময় কম্পিউটার থেকে সঠিক দূরত্ব বজায় রেখে কসবো।
- এন্টি স্টাইল রিস্ট স্লাপ পরবো।
- জ্বাবে পর্যাপ্ত লাইটিং এবং ব্যবস্থা আছে কিনা দেখে নিব।
- বৈদ্যুতিক নিরাপত্তার দিকে ধৈয়াল রাখবো।

অর্থিত দমকতা: পক্ষকূল নিয়ে কাজ করার দমকতা অর্থন হয়েছে।

বাস্তব জীবনে ব্যাবহৃত প্রযোগ সভ্যতা:

জবশীট (Job Sheet)

জব নং ৪- হ্যাচ অংকনের দক্ষতা অর্জন।


পারদর্শিতার মানদণ্ড:

১. স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) পরিধান করা;
২. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
৩. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করা;
৪. প্রয়োজন অনুযায়ী ড্রইং করার মালামাল সংগ্রহ করা;
৫. কাজ করার নিমিত্ত কম্পিউটার বুটআপ করা;
৬. প্রদত্ত ড্রইং অনুযায়ী ২ডি ইন্টারফেস এর ব্যবহার করা;
৭. প্রদত্ত ড্রইং অনুসারে কাজের ধাপ অনুসরণ করে হ্যাচ অংকন করা;
৮. কাজ শেষে কম্পিউটার শাটডাউন করা;
৯. কাজ শেষে ল্যাব এর নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিস্কার করা;
১০. অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
১১. কাজ শেষে চেক লিষ্ট অনুযায়ী মালামাল জমাদান করা;

প্রয়োজনীয় যত্নপাতি, মালামাল ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম :

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	মাস্ক	তিন তর বিশিষ্ট	০১ টি
০২	এন্টি স্ট্যাটিক রিস্ট স্ট্রাপ (anti static wrist strap)	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
০৩	হ্যান্ড সেনিটাইজার/সাবান	৯৯.৯৯% জীবানু মুক্ত উপাদান	প্রয়োজন অনুযায়ী
০৪	অ্যাপ্রন	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
০৫	কম্পিউটার/ ল্যাপটপ	কোর-আই ৭	০১ টি
০৬	স্ক্যানার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
০৭	মনিটর	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
০৮	কী বোর্ড	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
০৯	মাউস	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
১০	রাউটার/ মডেম	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
১১	প্রিন্টার/ প্লিটার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
১২	কাগজ	এ-৪	০১ টি
১৩	অটোক্যাড স্কেওয়ার	২০২১	০১ টি
১৪	টোনার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি

ডায়াগ্রাম (Diagram):

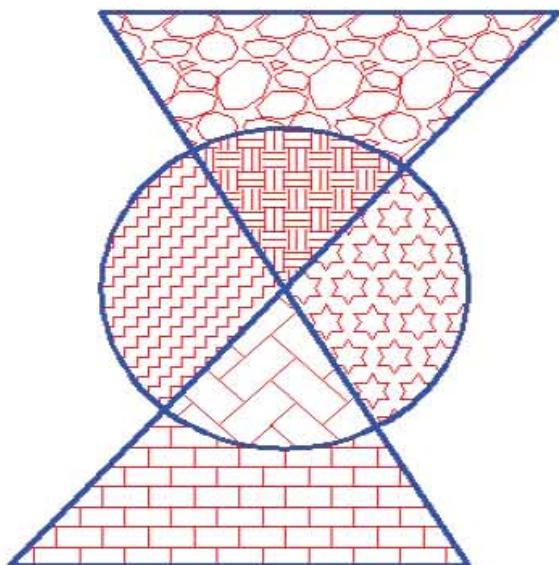

হ্যাচ (Hatch)



কাজের থাপ (Working Procedure):

- প্রয়োজনীয় পিলিই নির্বাচন করে সংশ্রহ করব এবং পরিখান করবো।
- সঠিক নিয়মে কম্পিউটার বুটআপ করবো।
- অটোক্যাম সফ্টওয়ার ওলেন করবো।
- প্রয়োজন অনুযায়ী ইউজার ইন্টারফেসগুলি ঠিক করবো।
- চিত্রাঙ্কণাম অনুযায়ী সার্কেল সিলেক্ট করবো।

তামাগ্রামে শৈলভূ চিরানুসারে হাচ অংকন করবো।

কমান্ড: Hatch ←

- Hatch কমান্ড শিখে এন্টার করলে নির্দেশ আসবে-
- Hatch and Gradient DB আসবে
- ১ম অপর্ণ Select ANSI শিখে OK দিতে হবে।
- Select Add Pick Point
- Pick internal Points ←
- Ok

বদি হাচ এবং প্যাটেইন বোৰা না যাব তবে কেল ছেইন্স করতে হবে।

- কাজ শেষে কাজের জাহাগী পরিষ্কার করবো।
- কাজ শেষে কম্পিউটার বক করবো।
- কাজ শেষে সংগৃহীত মাস্টার নির্ধারিত স্থানে আঙ্গা দিব।

সতর্কতা (Precausion):

- কাজের সময় মাঝ ব্যবহার করবো।
- কাজের সময় সঠিক নিয়মে বসবো।
- কাজের সময় কম্পিউটার থেকে সঠিক দূরত্ব বজায় রেখে বসবো।
- এন্টি স্টাটিক রিস্ট স্ট্রাল পরবো।
- ল্যাবে শর্যান্ত সাইটিং এবং ব্যবস্থা আছে কিনা দেখে নিয়।
- বৈদ্যুতিক নিরাপত্তার দিকে ধ্যেয়াল রাখবো।


অর্জিত সম্ভাব্য: হাচ নিরে কাজ করার সম্ভাব্য অর্জন হবে।

বাস্তব জীবনে ব্যাবহী প্রয়োগ সম্ভব হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

ক্যাড-এ ২ডি ড্রয়িং

2D Drawing in CAD

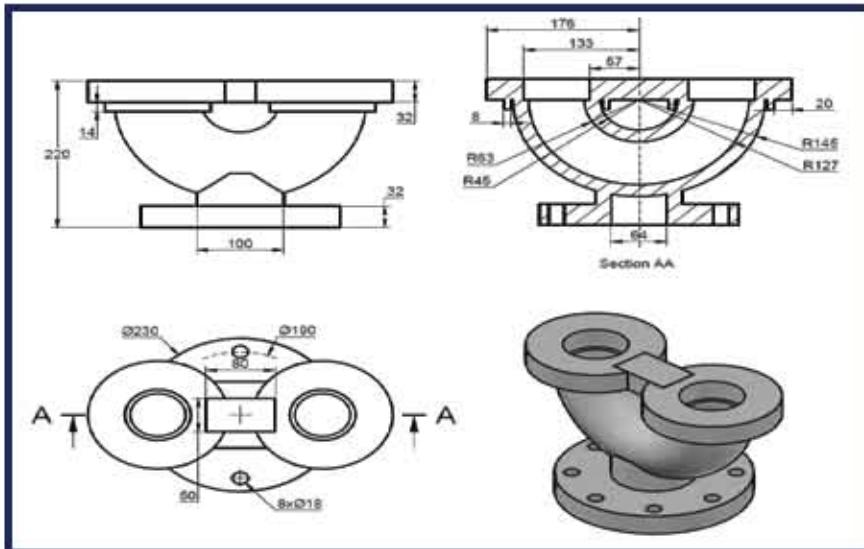

ক্যাড (CAD) এর সম্প্রসারিত রূপ হলো কম্পিউটার এইজেন ডিজাইন বা ফ্লাষ্ট্রিং(Computer Aided Design or Drafting) অর্থাৎ কম্পিউটার ও সফটওয়্যারের সাহায্যে ড্রয়িং করা। এক সময় হাতে-কলমে মে ড্রয়িং করা হতো তা হিল অবেক্টা জিল ও সরষেসাপেক ব্যাপার। প্রযুক্তির পরিবর্তনের সাথে সাথে এভ ড্রয়িংসমূহ হাতে-কলমে না করে কম্পিউটারের সাহায্যে করা হচ্ছে। কলে কাজের নির্ভুলতা, সহজস্যুক্তি, সঠিকভা যুক্তি পেয়েছে এবং সরঞ্জ আগের চেয়ে কম লাগছে। কম্পিউটারে এই ড্রয়িং বা ডিজাইনসমূহ সম্পূর্ণনের জন্য বে সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয় আর সব্যে অটোক্যাড টুলসনামূলক সহজ বিধায় সর্বাধিক প্রচলিত। এ অধ্যায়ে কিভাবে অটোক্যাড ২ডি ড্রয়িং সহজে করা যায় আর ব্যবহার কোশল আলোচনা করা হয়েছে।

এ অধ্যায় শেষে আবশ্যিক-

- কাজের পরিকলনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করতে প্রয়ো;
- বিভিন্ন টুলস নিয়ে কাজ করতে প্রয়ো;
- ২ডি ড্রয়িং তৈরি করতে প্রয়ো;
- ২ডি ড্রয়িং মোডিফাই করতে প্রয়ো;
- টুলস ও সরঞ্জামাদি পরিষ্কার এবং ব্যাস্তানে সংরক্ষণ করতে প্রয়ো;

১. কাজের পরিকল্পনা ও পদ্ধতি

উপর্যুক্ত শিখনকলাগো অর্জনের লক্ষ্য এ অধ্যায়ে আমরা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি, টুলস ও ইন্সট্রুমেন্ট, প্রাইমারী সেটআপ, টেক্সট টুলস, অটোক্যাড সেগ্মেন্ট, পরিমাপ, ২ডি ড্রয়িং, মেকানিক্যাল ড্রয়িং, মেকানিক্যাল কম্প্লানেন্ট ড্রয়িং, মেকানিক্যাল কম্প্লানেন্ট ড্রয়িং মোডিফাই এবং স্প্রেচার্টি পরিকার পরিষেবা ও সংরক্ষণ সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করব। উক্ত কাজগুলো সম্পাদন করতে পারলে আমরা সহজেই বে কোনো টুডি ওয়ার্কিং ড্রয়িং নিরে কাজ করতে পারব। নির্ধারিত অবসমূহ সম্পর্ক করার পূর্বে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ জেনে নেওয়া যাব।

১.১ স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি

স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি বলতে বুঝাই কোনো সংস্থা কর্তৃক ধোপে ধোপে প্রকাশিত নির্দেশাবলী বা এক গুচ্ছ নির্দেশনা বা এই সংস্থার কর্মদের প্রতিদিনের কাজকর্ম করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হলো আনসন্দৃষ্ট উৎপাদন নিশ্চিত করা, পরম্পরাগত রয়েছে কুল বোকাবুকি দূর করা এবং শিল্পক্ষেত্রে অনুসরণীয় নিয়মাবলী বেনে ঢেনা। অন্য ভাবে বলা যায় যে, স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি (SOPs) এমন একটি পদ্ধতি যা 'সর্বৈক অনুশীলন' নথিকৃত করে তাই এটি সকলের অন্য স্লাইভাবে বোকা যাব।

স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আনার অন্য কয়েকটি পুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকণাত করা প্রয়োজন। নিচে সেগুলো বর্ণনা করা হলো।

১.২ টুলস ও ইন্সট্রুমেন্ট

অটোক্যাডে কাজ করার অন্য আসরা যে সকল টুলস ও ইন্সট্রুমেন্ট ব্যবহার করে থাকি সেগুলো নিচেরূপ:

ক্রমিক নং	টুলস ও ইন্সট্রুমেন্টের নাম	চিত্র
০১	কম্পিউটার	
০২	স্মার্টফোন	


০৮	প্রিন্টার বা প্রিংসের	
----	-----------------------	--

১.৩ প্রাইমারী সেটআপ


অটোক্যাড সফটওয়্যারে কার্যকরভাবে কাজ করার জন্য এর ইন্টারফেসের কিছু সেটআপ করতে হয়, যখন কাজ করার সময় সুবিধা হয়। অটোক্যাড ওপেন করার পর নিচলিষিত প্রাইমারী সেটআপগুলো সম্পাদন করা হয়-

- **ইউনিট সেটআপ**

অটোক্যাড ২০২০ অথবা পূর্ববর্তী ভার্সনের যে কোনো একটি ভার্সনে ফাইল ওপেন করে কমান্ড লাইনে Units শিখে এটার দিলে একটি ইউনিট সেটআপ জাগাণ কর আসবে। উক্ত জাগাণ বজ থেকে প্রয়োজনীয় ইউনিট টাইপ, প্রিসিশন, ইনসীশন ফেল সিলেক্ট করে OK বাটনে ক্লিক করতে হবে।

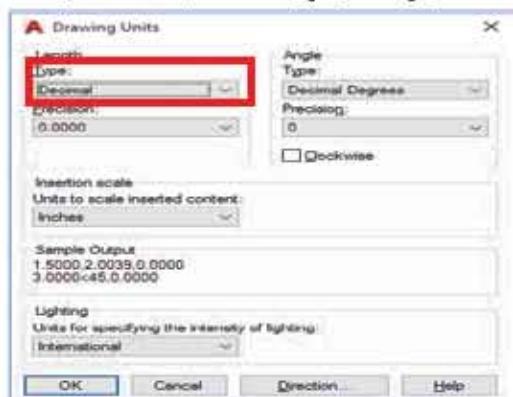

ইউনিট টাইপ

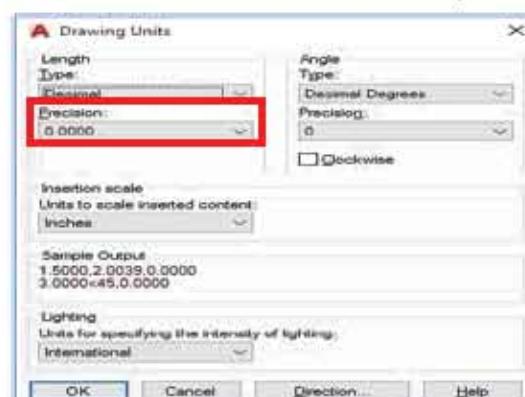

প্রিসিশন

- **এরিয়া বা Limits সেটআপ**

কমান্ড লাইনে Limits শিখে ← দিলে নিম্নর ভাগালগ বজ আসবে।




Specify lower left corner <0.00,0.00>— (এন্টার)

নীচের বাম কোণ নির্দিষ্ট কর <0.00,0.00>

১০০০ শিলি: × ১০০০ শিলি পরিমাণের এরিয়া স্টেআপ করতে নিয়ের ধাপ অনুসরণ কর।

Specify upper right corner <1000.00,1000.00>—

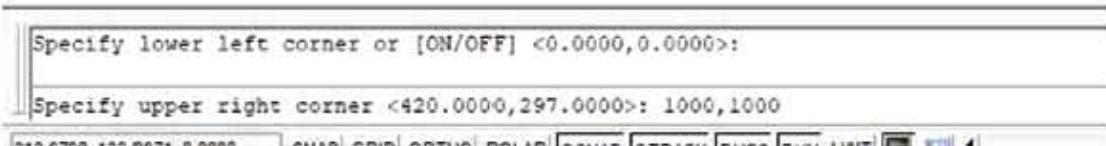

ডেপারের জন কোণ নির্দিষ্ট কর <1000.00,1000.00>—

• অর্থী স্টেআপ (Ortho Setup)

অটোক্যাডের অর্থী মোডটি নির্দিষ্ট দিকে কার্সর চলাচল সীমাবদ্ধ করতে ব্যবহৃত হয়। অর্থী অন বা অফ করতে ফাংশন কী (F8) ব্যবহার করা হয়। অর্থী অন থাকলে অংকনের রেখাগুলো শুধু আনুভূমিক বা উভয় ভাবে স্থাক যাব এবং অর্থ অফ থাকলে যে কোনো কোণে রেখা স্থাক যাব।



• জুব স্টেআপ

জুব বা ডিজাইনকে কম্পিউটারের কার্য এরিয়ার মধ্যে স্থানীয় জন্য জুব স্টেআপ করা হয়। জুব জুব (Zoom All) ব্যবহার করলে কম্পিউটার স্ক্রিনে/পর্দায় সকল কাজ একসাথে করা যাব ও একই সাথে দেখা যাব। একেতে ক্যান-লাইনে Zoom এর জন্য Z ← (এন্টার) এবং Zoom All এর জন্য A ← দিয়ে জুব ফাংশন কার্যকর করা যাব।

২. অটো ক্যাড এর প্রযোজনীয় টুলস

২.১ টেক্সট টুলস

অটোক্যাডে লিখিত শব্দগুলাই হচ্ছে Text। ডেস্টার-এ টেক্সট সংযুক্ত করে উভ ডেস্টারকে পরিকারভাবে উপস্থাপন করা হয়। বেসন- টেক্সট ক্যাডের সাহায্যে একটি মেকানিক্যাল ডিটেইল ডেস্টার এর নেট উপস্থাপন করা হয়। ডেস্টার ইঞ্জিনিয়ার/ক্যাড অপারেটর, অঙ্কন ভারিখ, ডেস্টার টাইটেল, কোম্পানীর নাম, ডেস্টার সৌচ নং, অনুমোদনের স্থান ইত্যাদি স্থানসমূহ টেক্সট এর সাথে ডেস্টার সংযুক্ত করেন। টেক্সট বৈরিতে প্রধানত দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

- সিঙ্গেল লাইন টেক্সট (Single Line Text)
- মাল্টি লাইন টেক্সট (Multi Line Text)

সিঙ্গেল লাইন টেক্সট

হোম প্রিবন : Text>Single Line Text


কমান্ড লাইন : Text বা DT

সিঙ্গেল লাইন টেক্সটের সাথ্যে কমান্ড লাইনে টেক্সট দেখা যাব। টেক্সট, টেক্সটের আকার, পজিশন, ফন্ট স্টাইল ইত্যাদি কমান্ড লাইনেই করা হব।

Single Line টেক্সট তৈরি করতে নিচের খাগড়ুলো অনুসরণ করবো।

- কমান্ড লাইন DT লিখে এস্টার দাও।
- যেখান থেকে টেক্সট সৃজ্ঞ হবে সেখানে ক্লিক করবো।
- Text এর উচ্চতা নির্ধিষ্ঠ করবো।
- টেক্সট এর স্লোটশন এ্যালেন নির্ধিষ্ঠ কর। (গ্রেডোজন হলে)
- টেক্সট সিদ্ধ প্রতি লাইন শেষ হওয়ার পর এস্টার দাও। যত ইত্য টেক্সট সৃজ্ঞ করবো।

Justify অপশন

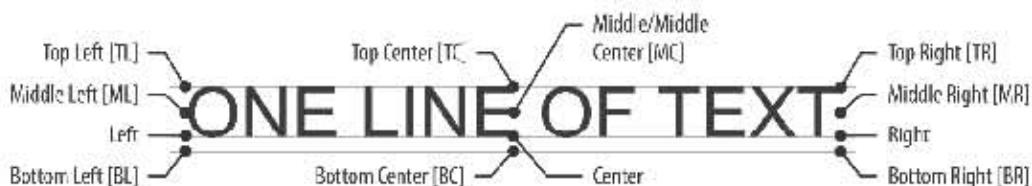

সিঙ্গেল লাইন টেক্সট (Justify অপশন)

টেক্সটের আল্টিফিকেশন নির্দলন করো।

Style অপশন

Style করাত্ব

Style বলতে Text স্টাইল বোবাব। অর্থাৎ ফন্ট, ফন্ট স্টাইল, ফন্টের উচ্চতা ইত্যাদি। Style কমান্ডের সাহায্যে নতুন টেক্সট স্টাইল নতুন নামে তৈরি করতে পার। অটোক্যাড ডিফল্ট টেক্সট স্টাইলের নাম Standard ডিফল্ট ফন্ট হচ্ছে txt.shx। ডাইসেনশন স্টাইল স্যানেক্সেরেও নতুন Text Style তৈরি করতে পার।

Text Style



সিঙ্গেল লাইন টেক্সট (Style)


নতুন Text Style করতে নিচের ধাগগুলো অনুসরণ করবো।

- কমান্ড সাইনে Style বা ST শিখে এন্টার দাও।
- Text Style ভাজালো বলে New বাটনে ক্লিক করবো।
- New Text Style ভাজালো বলে style Name দাও।
- Font পরিবর্তন কর। প্রিভিউ এরিয়ায় নতুন পরিবর্তন সক্ষ্য করবো।
- Apply ও Close বাটনে ক্লিক করবো।

মাল্টিলাইন টেক্সট


এক বা একাধিক টেক্সট প্যারাগ্রাফ এর সমষ্টিয়ে গঠিত হয় মাল্টিলাইন টেক্সট অবজেক্ট। মাল্টিলাইন টেক্সট অবজেক্টকে একটি একক অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করা যাব। এক বা একাধিক টেক্সট প্যারাগ্রাফ একটি মাল্টিলাইন টেক্সট এভিটরে তৈরি করা যাব।

মাল্টিলাইন টেক্সট-এ প্রথমেই টেক্সটের জন্য সীমা টিক করে দিতে হয়। টেক্সট বাউন্ডিং বক্স এর দু'কোণীর কিন্দু নির্দিষ্ট করতে হয় যা টেক্সট প্যারাগ্রাফের প্রস্থ প্রকাশ করে। মাল্টিলাইন টেক্সট কমান্ড একাধিক উপায়ে কার্যকরী করা যাব।

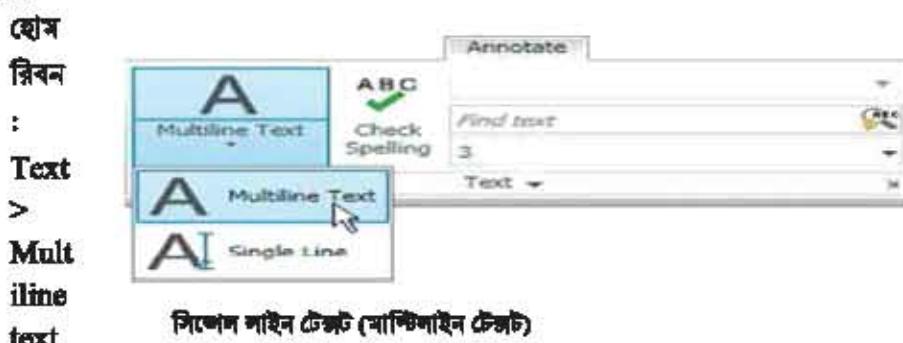

চূঁড়ের নথি : Multiline Text আইকন

কমান্ড সাইন : Mtext বা MT বা T←

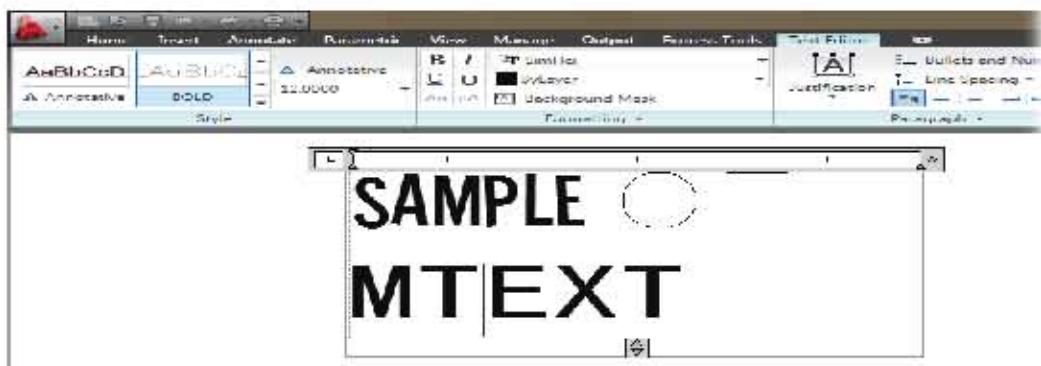

মাল্টিলাইন টেক্সট (মাল্টিলাইন টেক্সট এভিটর)

উপায়ণ-১

চিত্রের টেক্সটসমূহ মার্কিনাইন টেক্সট ক্ষেত্র ব্যবহার করে সেখা হয়েছে।

নিচের ধৰণগুলো অনুসরণ করা।

Command : T ←

MTEXT Current Text 6 Style :

“Standard” Text height: 0.200

Specify First Corner:

ডাইর এবং বর্ণালী ক্লিক কর এবং

মাউস মুভ করা।

Specify opposite corner or

[Height/Justify/Line

spacing/Rotation/Style/ Width]:

টেক্সট সেখাৰ অন্য প্রযোজনমতো স্থান

নিৰে ক্লিক কৰা।


টেক্সট এভিটুন প্রস্তুত হৈব।

Font বলৈ ফন্ট পরিবর্তন কৰতে পাৰো।

Text Height বলৈ প্রযোজনে টেক্সট —এৰ আকাৰ বৃদ্ধি কৰা।

অজ্ঞান নিচের টেক্সটগুলো লিখ।

Akter Hossain Bhuiyan, Instructor, Bangladesh-Korea Technical Training Center,
Chittogram.

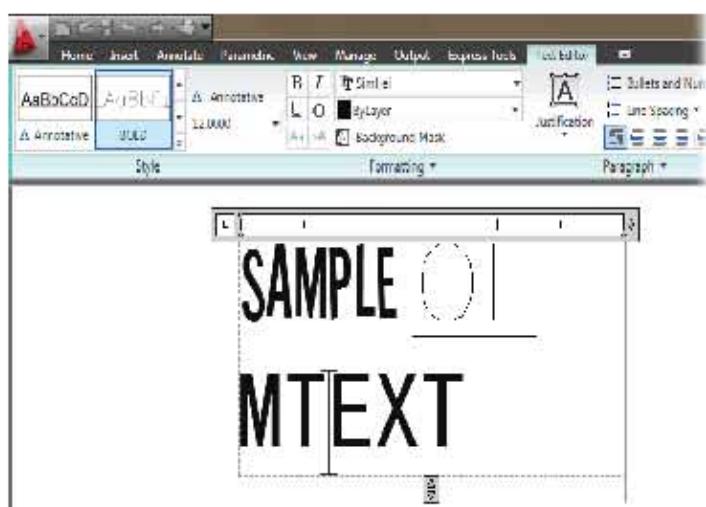

উপায়ণ-২

২.২ অটোক্যাম সেমার

সেমার আনে কৰা। অটোক্যাম সেমার সানে অটোক্যাম কৰা।

একটি ফলিং বেশামে অনেক অবজেক্ট বিদ্যুতান সেখানে অবজেক্টসমূহকে বিভিন্ন জৰুৰ বিভক্ত কৰলে পুৱো ফলিং


আৰক্ষে, দেৰক্ষে ও ছাপাতে সুবিধা হয়। বেসন ধৰ একটি

লেইট ভাৰ এবং এ্যাসেমবলী ফলিং। উচ্চ এ্যাসেমবলী ফলিং এৰ

মধ্যে বিভিন্ন অবজেক্ট বেসন- হাতেল হাইল, পেকিং

ম্যাটেরিয়াল, স্টাফিং বৰু, বনোট, গাসকেট, পেম, ড্যাক,

ডিজ, বজি, লেইট ও লেইট সীট ইত্যাদি থাকে এবং এদেৱ

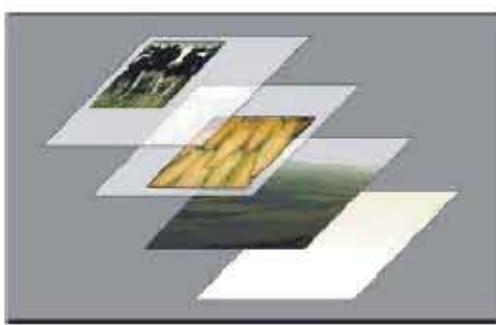

চিত্র: অটোক্যাম সেমার

প্রোগার্টিজ ডিম। একেছে আমরা প্রতিটিকে এক এক সেয়ার বা করে বিভক্ত করতে পারি। হ্যাঙেল হাইল এবং রং হলুদ, পেকিং রং সবুজ, বনেট রং বাদামী এভাবে ডিম কালার, ডিম ডিম সাইন টাইপ, ডিম ডিম সাইন ওয়েট নিয়ে সেয়ার তৈরি করতে পার। যখন ইছে তখন কোনো সেয়ার ক্লিপ বা বক করে রাখতে পার।

পর্যাপ্তি

হোর রিবন : Layer

ফরম্যাট মেনু : Layer

কমাণ্ড লাইন : Layer বা LA ↩

হোর রিবন Layer আইকনে ক্লিক করলে Layer Properties Manager নামক ডাক্ষালগ বর্জ ক্ষীণে প্রদর্শিত হয়।




সেয়ার প্রোগার্টিজ যানেজার

সেয়ার প্রোগার্টিজ যানেজারে নতুন সেয়ার তৈরি, পুরোনো সেয়ার মুছে ফেলা, সেয়ারের নাম পরিবর্তন করা, কোনো সেয়ার অন/অক, ক্লিপ/আনক্লিপ করা, সেয়ার কালার পরিবর্তন করা, লাইন টাইপ/লাইন ওয়েট নিপিট করা ইত্যাদি কাজগুলো সুলভভাবে সমাধা করা যায়।

২.৩ ডাইমেনশন

ডাইমেনশন বা মাত্রা হচ্ছে ডিজিট এ কোনো অবস্থাটের বিভিন্ন পরিমাপ। অনেক সময়ের ডাইমেনশন হতে পারে।
ধৰণ: আনুভূমিক বা হর্টাইজেন্টাল (Horizontal), সমিক্ষ বা ভার্টিকাল (Vertical), সম্পর্ক বা আলাইড (Aligned), আবর্তিত বা রোটেট (Rotate), ব্যাসার্ধ বা রেডিয়াল (Radial), ব্যাস বা ডায়ামিটার (Diameter), কোণিক বা অ্যাঞ্চুলার (Angular) ডাইমেনশন ইত্যাদি।

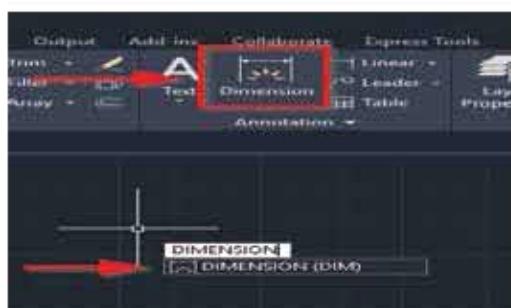

বিজ্ঞাপন: ডাইমেনশন

ডাইমেনশনযুক্ত ড্রইং হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ ড্রইং। ডাইমেনশনের মাধ্যমে জানা যায় একটি অবজেক্টের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা, সিলিভার বা পাইপের ব্যাসার্ধ, ফার্নিচারের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা ইত্যাদি।

মাত্রাহীন কোনো ড্রইং পূর্ণাঙ্গ ড্রইং নয়। অটোক্যাডে নির্খুতভাবে ডাইমেনশনভিত্তিক ড্রইং করা যায়। আবার যে কোনো অবজেক্টের সঠিক ডাইমেনশন নির্ধারণ করা যায়।


ডাইমেনশনের প্রকারভেদ

বিভিন্ন প্রকার অবজেক্টের বিভিন্ন প্রকার ডাইমেনশন রয়েছে।

- Linear ডাইমেনশন
- Aligned ডাইমেনশন।
- Angular ডাইমেনশন।
- Radius ডাইমেনশন।
- Diameter ডাইমেনশন।
- Ordinate ডাইমেনশন।
- Center Mark ডাইমেনশন।
- Base Line ডাইমেনশন।
- Continue ডাইমেনশন।
- Quick ডাইমেনশন।

Linear ডাইমেনশন

দু'বিন্দুর মধ্যবর্তী রেখিক বা লিনিয়ার (Linear) দূরুত্ব পরিমাপ করতে Linear ডাইমেনশন ব্যবহৃত হয়। লিনিয়ার ডাইমেনশন আবার তিন ধরনের হয়- হরাইজন্টাল, ভার্টিক্যাল ও রোটেটেড।

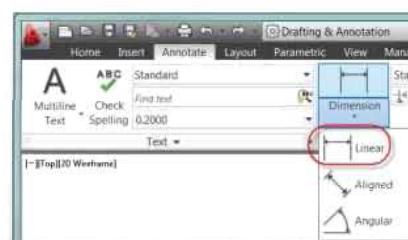

গুরুত্ব

হোম রিবন থেকে এনোটেশন (Annotation): Liner

এনোটেট টুলবার:

কমান্ড লাইন: Dimlinear বা DLI ←

লিনিয়ার ডাইমেনশন প্রয়োগ করতে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করবো।

- কমান্ড লাইনে DLI লিখে এন্টার দাও।

Linear ডাইমেনশন

- প্রথমে এক্সটেনশন লাইনের শুরু বিন্দু নির্দিষ্ট করবো।
- হিলিয় এক্সটেনশন লাইনের শুরু বিন্দু নির্দিষ্ট করবো।
- সার্টিলাইন টেজট এর জন্য M, সিলেল লাইন টেজট এর জন্য T, হাইফটাল টেজট কোণের জন্য A, হাইফটাল ডাইমেনশনের জন্য H, আর্কিয়াল ডাইমেনশনের জন্য V, রোটেটেড ডাইমেনশনের জন্য R লিখে এন্টার দাও।
- কার্সরকে সুবিধাজনক স্থানে নিয়ে ক্লিক করবো।


উপায়সমূহ Horizontal ডাইমেনশন

চিত্রের Horizontal ডাইমেনশনের জন্য নিচের পদ্ধতি অনুসরণ করবো।

Command: DL_L

Specify first Extension Line origin or <Select object> : প্রথম বিন্দু নির্দিষ্ট করবো।

Specify second Extension Line origin : হিলিয় বিন্দু নির্দিষ্ট করবো।

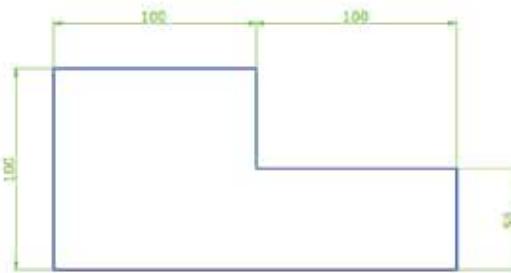

চিত্র উপায়সমূহ: Horizontal ডাইমেনশন

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: H লিখে এন্টার করবো।

[Specify dimension line locations or [Mtext/Text/Angle]]: কার্সরকে সুবিধাজনক স্থানে নিয়ে ক্লিক করবো।

Aligned ডাইমেনশন


Aligned ডাইমেনশনকে True Length ডাইমেনশনও বলা হয়ে থাকে। এক্সটেনশন লাইনের বিস্তৃতিয়ের সমান্তরাল রেখিক দূরত্ব পরিবর্তন করে Aligned ডাইমেনশন। আলাইড ডাইমেনশনের আধিয়ে কোনো অবজেক্টের থক্ক মাপ পাওয়া যাবে।

পদ্ধতি

এনোটেট রিবন থেকে ডাইমেনশন মেনু: Aligned

ডাইমেনশন টুলবার: Aligned

ক্ষাত লাইন: Dimaligned or DAL_L

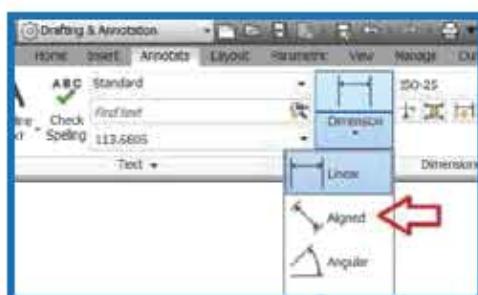

Aligned ডাইমেনশন

অ্যালাইনড ভাইয়েনশন প্রয়োগ করতে নিচের খালগুলো অনুসরণ করবো।

- কমান্ড লাইন DLI লিখে এন্টার দাও।
- প্রথম এক্সটেনশন লাইনের শুরু বিন্দু নির্দিষ্ট করবো।
- হিতীয় এক্সটেনশন লাইনের শুরু বিন্দু নির্দিষ্ট করবো।
- মাস্টিলাইন টেক্সট এর জন্য M, সিঙ্গেল লাইন টেক্সট এর জন্য T, টেক্সট এ্যারোল এর জন্য A লিখে এন্টার করবো।
- কার্সরকে সুবিধামত স্থানে নিচে ক্লিক করবো।

উদাহরণ-১

চিত্রে Aligned ভাইয়েনশনের জন্য নিচের পদক্ষি অনুসরণ করুন।


Command: DAL

Specify First Extension Line origin or <Select object>:

প্রথম এক্সটেনশন লাইন নির্দিষ্ট করবো।

Specify Second Extension Line Origin: হিতীয় এক্সটেনশন লাইন নির্দিষ্ট করবো।

[Mtext/Text/Angle]: নির্দিষ্ট স্থানে কার্সর নিচে ক্লিক করবো।

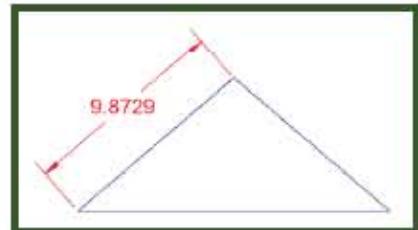

উদাহরণ-১

ANGULAR ভাইয়েনশন

কোনো পরিমাণের জন্য Angular ভাইয়েনশন ব্যবহৃত হয়। বৃত্তচাপ, বৃত্ত অববা মেধা সূচ পরিমাণ করতে, অটোক্যাডে Dimangular কমান্ড কার্যকরী করতে হয়।

পদক্ষি

এনোটেট রিসন থেকে ভাইয়েনশন সেন্টার: Angular

ভাইয়েনশন টুলবার: Angular


কমান্ড লাইন: DIMANGULAR অথবা DAN-।

এক্সুলার ভাইয়েনশন প্রয়োগ করতে নিচের খালগুলো অনুসরণ কর।

- কমান্ড লাইন DAN লিখে এন্টার দাও।
- নির্দিষ্ট বৃত্তচাপ, বৃত্ত বা মেধা নির্বাচন কর।
- বৃত্তের কেন্দ্রে এক্সেলের হিতীয় লেব বিন্দু এবং মেধার কেন্দ্রে হিতীয় মেধা সিলেক্ট করবো।
- মাস্টিলাইন টেক্সট এর জন্য M, সিঙ্গেল লাইন টেক্সট এর জন্য T, টেক্সট এ্যারোল এর জন্য A লিখে এন্টার দাও অথবা বে স্থানে ভাইয়েনশন টেক্সট দিতে চাও সেখানে ক্লিক করবো।

উদাহরণ-১

উদাহরণ-১ -চিত্রে <ABC কোণ পরিমাণের জন্য নিচের

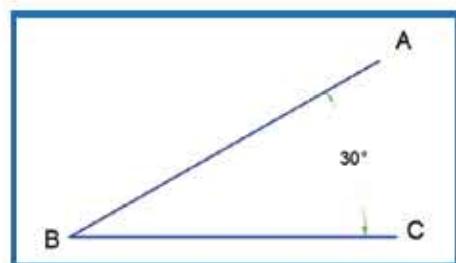

উদাহরণ-১

গুরুত্বপূর্ণ অনুসরণ করবো।

Command: DLI[—]

Select arc, circle, line or<Specify vertex> AB রেখা সিলেক্ট করবো।

Select Second line: BC রেখা সিলেক্ট করবো।

Specify dimension arcline location or [Mtext/Text/Angle]: কার্সর বাম বা ডানে সরিয়ে সুবিধামত স্থানে ক্লিক করবো। <ABC এর পরিমাপ লেন্সে থাবো।

RADIUS ভাইমেনশন

কোনো বৃত্ত বা বৃত্তচাপের ব্যাসার্দি পরিমাপ করতে Radius

ভাইমেনশন ব্যবহৃত হয়। DIMRADIUS কমান্ড কার্যকরী করলে আমরা যে কোনো ব্যাসার্দির পরিমাপ লেতে পারি।

পদ্ধতি

এনোটেট রিবন থেকে ভাইমেনশন সেন্ট: Radius

ভাইমেনশন টুলবার: Radius

কমান্ড লাইন: Dimradius অথবা DRA[—]

অভিযাস ভাইমেনশন প্রয়োগ করতে নিচের ধোপগুলো

অনুসরণ করবো।

- কমান্ড লাইন DRA লিখে এন্টার করবো।
- নির্দিষ্ট বৃত্ত বা বৃত্তচাপ নির্বাচন করবো।
- মাস্টিলাইন টেক্সট এর জন্য M, সিলেক্স সাইন টেক্সট এর জন্য T, টেক্সট এ্যালেনের জন্য A লিখে এন্টার কর অথবা যে স্থানে ভাইমেনশন টেক্সট লিখতে চাও সে স্থানটি ক্লিক করবো।



RADIUS ভাইমেনশন


উদাহরণ-১

চিত্রে ব্যাসার্দির পরিমাপসমূহ পাওয়ার জন্য নিচের পদ্ধতি অনুসরণ করবো।

Command: DRA[—]

Select arc, circle: নির্দিষ্ট বৃত্ত বা বৃত্তচাপটি সিলেক্ট করবো।

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: যে স্থানে ভাইমেনশন পেতে চাও উভ স্থানে কার্সর এনে ক্লিক করবো।

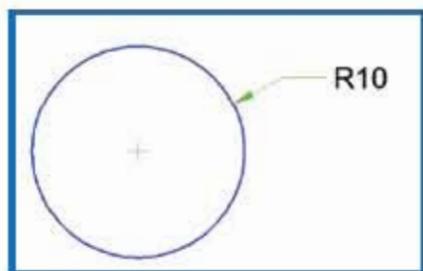

উদাহরণ-১

DIAMETER ভাইমেনশন

কোনো বৃত্ত বা বৃত্তচাপের ব্যাস পরিমাপ করতে Diameter ভাইমেনশন ব্যবহৃত হয়। Diameter কমাণ্ড কার্যকরী করে আস্বা থেকে কোনো ব্যাসার্থের পরিমাপ পেতে পারি।

পদ্ধতি

এনোটেট রিবন থেকে ভাইমেনশন মেনু: Diameter

ভাইমেনশন টুলবার: Diameter

কমাণ্ড লাইন: Dimdiameter অথবা DDI

ডায়ামিটার ভাইমেনশন প্রয়োগ করতে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ কর।

- কমাণ্ড লাইনে DDI লিখে এন্টার করবো।
- নির্দিষ্ট বৃত্ত বা বৃত্তচাপের নির্বাচন করবো।
- মাল্টিলাইন টেক্সট এর জন্য M, সিঙ্গেল লাইন টেক্সট এর জন্য T, টেক্সট এ্যাঞ্চেলের জন্য A লিখে এন্টার কর। অথবা থেকে স্থানে ভাইমেনশন টেক্সট লিখতে চাও সে স্থানটি ক্লিক করবো।

উদাহরণ-১


চিত্রের ব্যাসের পরিমাপসমূহ পোওয়ার জন্য নিচের ক্রম অনুসরণ করবো।

Command: DDI


Select arc, circle: নির্দিষ্ট বৃত্ত বা বৃত্তচাপটি সিলেক্ট করবো।

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:

থেকে স্থানে ভাইমেনশন পেতে চাও উক্ত স্থানে কার্সর এন্ড ক্লিক করবো।

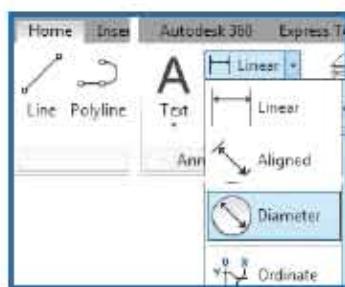

DIAMETER ভাইমেনশন

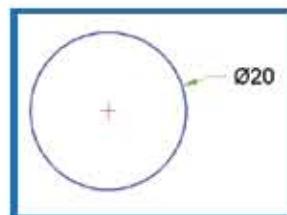

উদাহরণ-১

BASE LINE ভাইমেনশন

একটি কমন বেস লাইন থেকে একাধিক ভাইমেনশন পরিমাপ করতে কমন লাইন ভাইমেনশনের থ্রয়োজ্জন হয়। ভাইমেনশন কার্যকরী করার পূর্বে অবশ্যই লিনিয়ার ভাইমেনশন দিয়ে নিচে হবে। এছাড়া ভাইমেনশন প্রতিটি লাইন অপশনে বেস লাইন স্পেসিং টিক করতে হবে।

পদ্ধতি


এনোটেট রিবন থেকে ভাইমেনশন মেনু: Base Line

ভাইমেনশন টুলবার: Base Line

কমাণ্ড লাইন: DIMBASE LINE বা DBA

বেস লাইন ভাইমেনশন পেতে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ কর।

- কমাণ্ড লাইনে DBA লিখে এন্টার দাও।

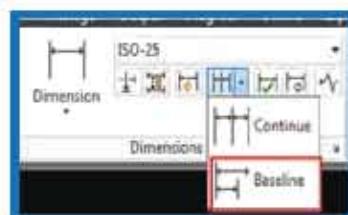

BASE LINE ভাইমেনশন

- বেস লাইন ডাইমেনশনটি সিলেক্ট করবো।
- হেসব বিস্তৃতে ডাইমেনশন দ্রবকার সেগুলোতে ক্লিক করবো।


উদাহরণ-১

চিত্রে AB, AC, AD ডাইমেনশন বের করা হয়েছে।
পথের সিনিয়ার ডাইমেনশন ক্ষমতা দ্রবক করে AB এবং
ডাইমেনশন দাও। অন্তর্গত নিচের ধাপগুলো অনুসরণ কর।

Command: DBA⁻¹

Select base dimension: AB ডাইমেনশনটি নির্বাচন
কর।

Specify a second extension line origin or
[Undo/select]: C বিস্তৃতে ক্লিক করে AC ডাইমেনশন
এবং D বিস্তৃতে ক্লিক করে AD ডাইমেনশন বের করবো।

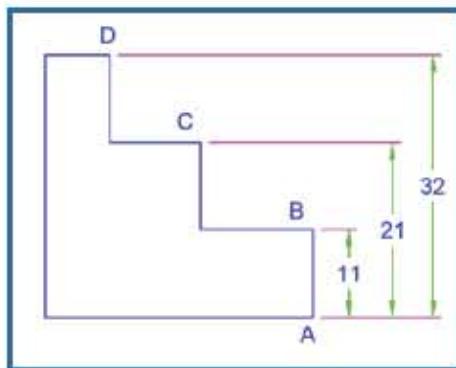

উদাহরণ-১

CONTINUE ডাইমেনশন

একটি ডাইমেনশন লাইন থেকে অপর একটি
ডাইমেনশন পরিমাণ করতে কন্টিনিউ ডাইমেনশন
ব্যবহৃত হয়। প্রতিটি কন্টিনিউ ডাইমেনশন শুরু হয়
পূর্বের ডাইমেনশনের হিস্তীয় এক্সটেনশন লাইন থেকে।
একের অবশ্যই একটি সিনিয়ার ডাইমেনশন দিয়ে
নিচে হবে।



CONTINUE ডাইমেনশন

আকেন পদ্ধতি

এনোটেট রিবন থেকে ডাইমেনশন সেন্টার: Continue

ডাইমেনশন টুলস্বার থেকে: Continue

ক্ষমতা লাইন: Dimcontinue বা DCO⁻¹

কন্টিনিউ ডাইমেনশন পেতে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করবো।

- ক্ষমতা লাইন DCO সিলেক্ট করবো।
- পূর্বের কোনো ডাইমেনশনের এক্সটেনশন লাইন নির্বাচন করবো।
- নতুন কোনো বিস্তৃত সিলেক্ট কর আর দুব্বুত ক্লিক করাতে চাও।


উদাহরণ-১

চিত্রের কম্পিউটেড ডাইমেনশনসমূহ গোওয়ার অন্ত নিচের
পদ্ধতি দ্বাৰা অনুসরণ কৰিবো।

Command: DCO¹

Select continued dimension: নিচের ভার্টিক্যাল
ডাইমেনশন নির্বাচন কৰিবো।

Specify a second extension line origin or
[Undo/select]: পৰবৰ্তী প্রযোজনীয় বিন্দুগুলো সিসেট
কৰিবো।

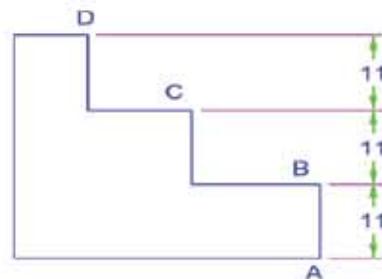

উদাহরণ-২

৪. মোডিফাই (Modify)

মোডিফাই অর্থ বদলানো বা মুপাস্ত কৰা। অটোক্যামে মোডিফাই নাবে কোনো কষাণ নেই। তাৰে টুলবারের
অনুর্গত মোডিফাই বেনু এবং এৱে শাৰ্থা বেনুতে অক্ষিত বস্তুকে মুপাস্ত কৰাৰ অনেক পদ্ধতি আছে যাৰ একটি
তালিকা নিচে দেখা হৈলো-

Modify-এ বস্তুৰ মুপাস্তৰের অপৰ্যন্তগুলো হচ্ছে-

Erase	Copy	Mirros	Offset
Array	Move	Rotate	Scale
Stretch	Lengthen	Trim	Extend
Break	Chamfer	Fillet	Explode

• ইয়েজ (Erase)

ইয়েজ অর্থ মুছা। অক্ষিত ফলিং এৰ অংশ বিশেব বা সম্পূর্ণ ফলিং
মুছতে চাইলে ইয়েজ কষাণ ব্যবহাৰ কৰা হৈব।


Modify toolbar

Modify menu : Erase

Command line: erase

Modify টুলবার-এ Erase কষাণেৰ অবস্থান সবাৰ উপৰে ধীকাম

Erase কৰা বা অক্ষিত বস্তু মুছা সথকে প্ৰথমে আলোচনা কৰা হৈল-

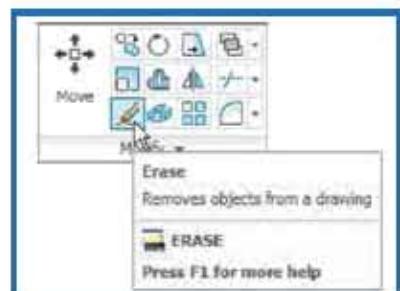

ইয়েজ (Erase)

(ক) Erase কষাণ কৰিবে এন্টাৰ অধৰা

Modify টুলবার-এৰ Erase বাটন ক্লিক কৰলে কষাণ লাইন নিৰ্দেশ আসবে-

(খ) (Select object) : অৰ্থাৎ বস্তু বাছাই কৰা। এখন, বস্তুটি বৰ্ণকৃতিৰ কাৰ্সৱেৰ সাহায্যে সিসেট কৰে
এন্টাৰ কৰলে বস্তুটি মুছে যাবে অধৰা

(গ) সকল বস্তু (entities) সিলেক্ট করতে চাইলে ALL লিখে দু'বার এন্টার করলে সকল বস্তু পর্যা থেকে মুছে যাবে।

• অফসেট (OFFSET)

অফসেট বলতে বোৰায় মূল চিত্ৰ থেকে কাঞ্জিত দূৰে একই আকৃতিৰ চিত্ৰ স্থাপন কৰা।

কমান্ড প্রয়োগ পদ্ধতি : Modify toolbar

Modify menu : Offset

Command line: offset (O)-

OFFSET কমান্ড অবলম্বনে সমাপ্তৱাল লাইন টানা

(Drawing of parallel lines by OFFSET command)

১। OFFSET কমান্ড লিখে এন্টার করলে নির্দেশ আসবে-

Offset distance or through < Through >:


নতুন offset distance এবং অন্য থায়োজনীয় মান দিয়ে

এন্টার করলে অবৰোপ পূৰ্বের মান রাখতে

চাইলে Through অবস্থার এন্টার করলে নির্দেশ আসবে-

২। Select object to offset: বস্তু সিলেক্ট করলে নির্দেশ আসবে-

৩। Specify point on side to offset: অর্ধাং যে পাশে সমাপ্তৱাল লাইন দ্বৰতে ইন্টুক সে পাশে কাৰ্সৰ দিয়ে ক্লিক কৰলে সমাপ্তৱাল লাইন অক্ষিত হবে।

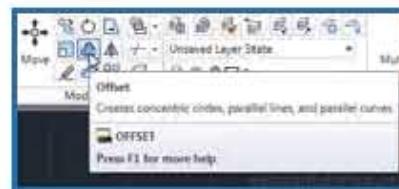

অফসেট (OFFSET)


• কপি কৰা (Copy)

কপি কৰার অৰ্থ অনুকৰণ বা নকশ কৰা। কোনো বস্তুৰ এক বা একাধিক অনুলিপি বা প্রতিলিপি কৰতে চাইলে কপি কমান্ড ব্যবহাৰ কৰতে হবে।

কমান্ড প্রয়োগ পদ্ধতি : Modify toolbar

Modify menu: Copy

Command line: copy (CO)-

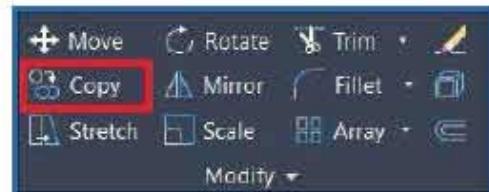

কপি (Copy)

কমান্ড: copy (co)-

১। Copy কমান্ড এন্টার কৰলে নির্দেশ আসবে-


২। Select objects: বস্তু সিলেক্ট কৰে এন্টার কৰলে নির্দেশ আসবে-

৩। Specify base point or displacement, or [Multiple]: বেস পয়েন্ট নিলে নির্দেশ আসবে-

৪। Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: স্থানান্তরের ২য় বিন্দু নিলে কপি করার কাজ শেষ হবে।

• মিরর করা (Mirror)

মিরর অর্থ আয়না। আয়নায় কোনো বস্তুর প্রতিবিষ্ঠ বা প্রতিস্থিতির অবস্থান উল্টো যাই বা উল্টা ছবি দেখা যাই বস্তুর হৃবহ উল্টা ছবি পেতে হলে মিরর কমান্ড ব্যবহার করতে হব।

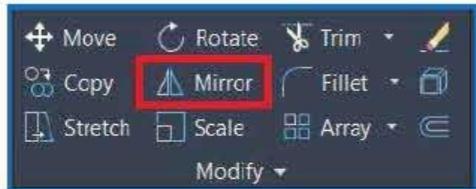

মিরর করা (Mirror)

কমান্ড প্রয়োগ পদ্ধতি: Modify toolbar

Command line: mirror (MI) ↵

১। মোডিফাই Toolbar- এর Mirror বাটন ক্লিক করলে নির্দেশ আসবে-

Select objects: বর্গাকৃতির কার্সর দ্বারা বস্তুটি বা বস্তুগুলি সিলেক্ট পূর্বক এন্টার করলে নির্দেশ আসবে-

Specify first point of mirror line: ১ম বিন্দু নিলে আয়না স্থাপনের জন্য ২য় বিন্দু চাইবে।

Delete source objects? [Yes/No] <N>: অর্থাৎ, প্রথম বস্তুটি মুছে (delete) কেলতে চাই না। এ অবস্থায় এন্টার করলে দুটি বস্তুই দেখা যাবে। বস্তুর অবস্থান মিররের অবস্থানের উপর নির্ভর করবে।


• অ্যারে অব এন্টিটিজ (Array of entities)

অ্যারে অর্থ সাজানো বা বিন্যাস করা। অটোক্যাডে বস্তুকে দু'ভাবে সাজানো যায়। ধেমন- আয়তকারভাবে এবং কৌণিকভাবে। অ্যারে কমান্ড নিয়ে এই কাজ সহজে করা যায়।

কমান্ড প্রয়োগ পদ্ধতি: Modify toolbar

Modify menu: Array

Command: array

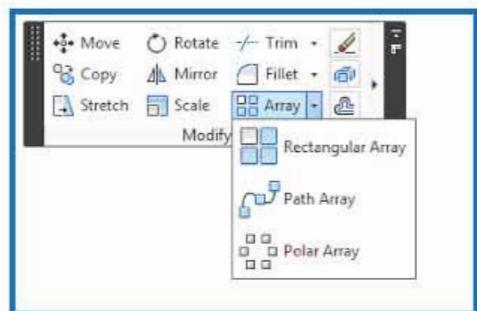

অ্যারে অব এন্টিটিজ

১। মোডিফাই টুলবারে array আইকন ক্লিক করলে array ডায়ালগ বর আসবে-

২। ডায়ালগ বরে array করার দুটি অপশন আছে। যথা- Rectangular Array এবং Polar Array

উপরোক্ত অপশনের মে কোনো একটি অপশন নিয়ে কাজ করতে হলে ডায়ালগ বরে অপশনের বাম পাশে রেডিও বাটন ক্লিক করে সক্রিয় করতে হবে।



Rectangular Array

• Rectangular Array

প্রথমে Rectangular Array নির্ণয় বাটন ক্লিক করে সক্রিয় কর। তাম্বালগ বজে Select objects বাটন ক্লিক করে বস্তু সিলেক্ট করতে হবে।

- জো এবং কলামের জন্য নির্ধারিত টেক্সট বজে সংখ্যাগুলি মান দিতে জো এবং কলামের জন্য সংখ্যা ঠিক করতে হবে।
- জো অফসেট নিতে হবে।
- জো অফসেট বিটুইন এবং কলাব অফসেট বিটুইন এর মান বসাতে হবে।
- ক্লোজ এ্যারে ক্লিক করে কাজ সম্পন্ন করতে হবে।


• পোলার এ্যারে (Polar Array)



Array লিস্টে এন্টের করলে Array ডায়ালগ বজে আসবে।

তাম্বালগ বজে পৃষ্ঠি অপশন আছে। যথা- (১)Rectangular Array এবং (২) Polar Array।

- Polar Array করতে হলে পোলার এ্যারের রেজিউল বোতাম ক্লিক করলে সক্রিয় হবে।
- তাম্বালগ বজে Select objects বাটন ক্লিক করে বস্তু সিলেক্ট করতে হবে।
- Specify center point of Array (এ্যারের সেন্টার পয়েন্ট নির্দিষ্ট কর।)
- তাম্বালগ বজের Method and values অংশে সিলেকশন বজে থেকে ডিনাটি অপশনের একটি থেকে নিতে হবে। এখানে Total number of items & Angle to fill সিলেক্ট করা হয়েছে।
- Total number of items এর ঘরে প্রয়োজনমত সংখ্যা লিখতে হবে। এখানে ১৮ দেখা হয়েছে।
- Angle to fill এর ঘরে ডিফল্ট মান ৩৬০ দেখা আছে। অ্যালগোরিদম কাঞ্চিত মান দিতে OK বোতাম ক্লিক করলে পোলার এ্যারের কাজ সম্পন্ন হবে।

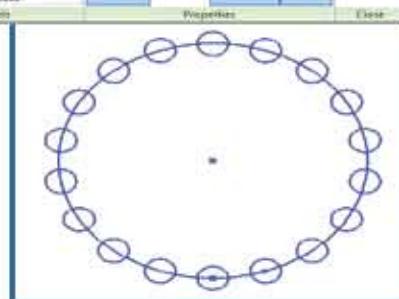

পোলার এ্যারে

• মুভ (Move)

মুভ বলতে বোকাও সরানো। অঙ্গিত বস্তু এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর কাজে মুভ কমাত ব্যবহার করা হয়।


কমাত প্রয়োগ পদ্ধতি: Modify toolbar

Modify menu: Move


Command line: move (M) ↵

Move কমাত নিম্নে নির্দেশ আসবে-

১. Select objects: বস্তু সিলেক্ট করে এন্টার করলে নির্দেশ আসবে-
২. Specify base point or displacement অর্থাৎ যে বিন্দুকে কেন্দ্র করে বস্তুটি সরাতে চান তার ১ম বিন্দু নিম্ন। ২য় বিন্দুর মান দিয়ে এন্টার করলে ২য় বিন্দু চাইবে;
৩. Specify second point or displacement. ২য় বিন্দুর মান দিয়ে এন্টার করলে বস্তু নির্দেশিত স্থানে সরে যাবে।

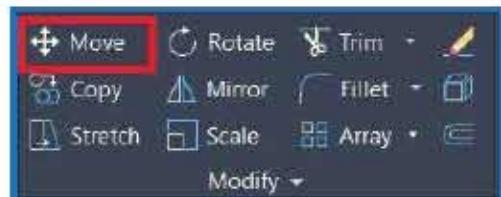

মুভ

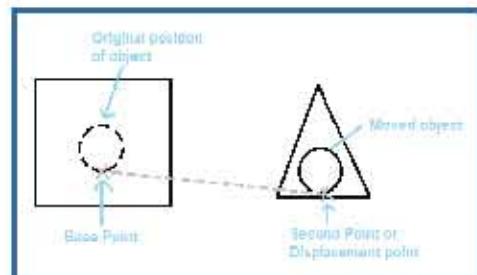

• রোটেট (Rotate)



রোটেট অর্থ ঘূরানো। অঙ্গিত বস্তু ঘূরানোর কাজে এই কমাত ব্যবহার করা হয়।

কমাত প্রয়োগ পদ্ধতি: Modify toolbar

Modify menu: Rotate

Command line: rotate(ro) ↵

- ১। Rotate কমাত দিলে নির্দেশ আসবে-
- ২। Select objects: বস্তু সিলেক্ট করে এন্টার করলে যা চাইবে তা হল-
- ৩। Specify base point (বেস পয়েন্ট নির্দিষ্ট করা) বিন্দুর মান দিয়ে এন্টার করলে নির্দেশ আসবে-
- ৪। Specify rotation angle (কোণের মান দাও) কোণের মান দিয়ে এন্টার করলে বস্তু নির্দেশ অনুযায়ী সুরে নতুন অবস্থান প্রদর্শ করবে।

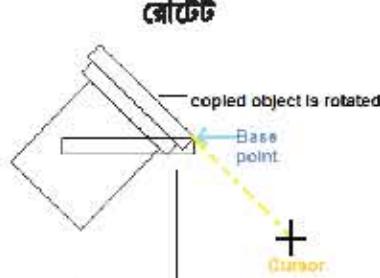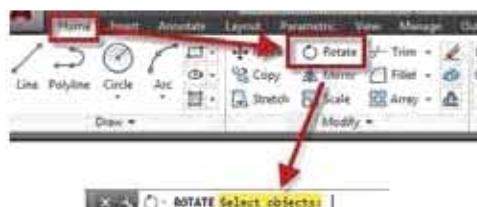

রোটেট

• স্কেল (Scale)

কোনো বস্তুর সত্ত্বকার আকারকে (True size) নির্দিষ্ট অনুপাতে বাড়াইয়া, কমাইয়া, সমান অবস্থায় অক্ষন করার কাজে স্কেল ব্যবহার করা হয়।

ক্যাম প্রয়োগ পদ্ধতি: Modify toolbar.

Modify menu : Scale

Command line: scale (sc) -



স্কেল


চির অনুবৃত্ত একটি বস্তু অক্ষন করে এবং একই বস্তু অন্য কোনো ক্ষেত্রে ছোট বা বড় আকারে আকাতে হলে Scale ক্যাম নিষেধ হবে।

১। Scale ক্যাম নিলে নির্দেশ আসবে-

২। Select objects: কার্সরের সাহায্যে বস্তুটি সিলেক্ট করে এন্টার করলে নির্দেশ আসবে-

৩। Specify base point: বেস পয়েন্ট নিলে নির্দেশ আসবে-

৪। Specify scale factor or Reference: স্কেল ফ্যাক্টর উল্লেখ করতে হবে। এ অবস্থায় ০.৫ শিখে এন্টার দিলে বস্তুটি পূর্বের অক্ষিত বস্তুর অর্ধেক আকার পাবে।

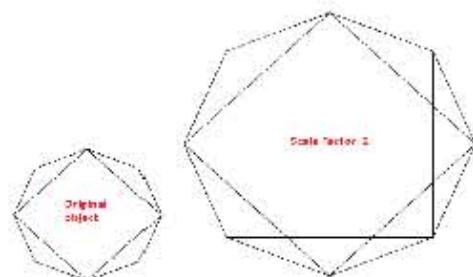


• স্ট্রেচ (stretch)

স্ট্রেচ অর্থ টেনে বাড়ানো। অন্তোক্যাতে অক্ষিত বস্তুকে টেনে বাড়ানোর অন্য Stretch ক্যাম ব্যবহার করা হয়।

ক্যাম প্রয়োগ পদ্ধতি: Modify toolbar:

Modify menu: Stretch


Command line: stretch(st)-

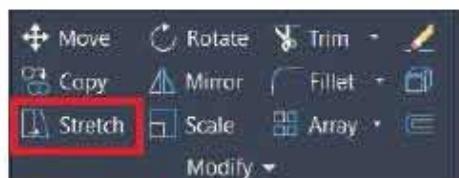

স্ট্রেচ

১। Stretch ক্যাম নিয়ে এন্টার করলে নির্দেশ আসবে-

২। Select object to stretch by crossing window: ক্রসিং উইンドোর সাহায্যে বস্তুটি সিলেক্ট করতে হবে। অর্থাৎ বস্তুটি বর্ণিকার Cursor এর সাহায্যে সিলেক্ট না করে Crossing window- এর সাহায্যে চিত্রে যেভাবে দেখান হয়েছে সেভাবে সিলেক্ট করতে হবে।

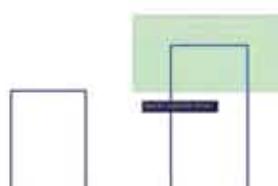


এখানে উল্লেখ যে, সমস্ত বস্তুটি সিলেক্ট না করে বস্তুটি যে দিকে বাড়াতে ইচ্ছুক সে দিকের সম্মুখ ভাগ crossing window-এর সাহায্যে সিলেক্ট করে এন্টার করলে নির্দেশ আসবে-

- ১। Specify basepoint or displacement: অর্থাৎ বেসের ১ম বিন্দু দিয়ে এন্টার করলে নির্দেশ আসবে-
- ২। Specify 2nd point: ২য় বিন্দু দিয়ে এন্টার করে অথবা কার্সর দিয়ে বক্সট টেনে বক্সট বাড়ানো যাব।

• চ্যাম্ফার করা (Chamfering)

চ্যাম্ফার পর্য কোণ বর্তন করা। দুটি কেবল অথবা দুটি এক এক বিন্দুতে সিলিন্ড হলে যে তাঙ্ক কোণ উৎপন্ন হয় তা কর্তন করার প্রক্রিয়াকে চ্যাম্ফারিং বলে। অটোক্যাড chamfer ব্যবহার করে এ কাজ করা হয়।

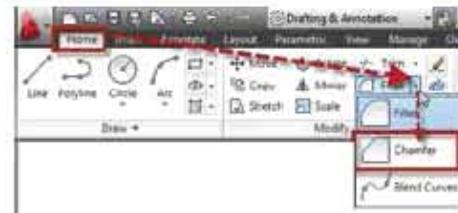

চ্যাম্ফার করা

কমান্ড প্রোপ পদ্ধতি: Modify toolbar

Modify menu: Chamfer

Command line: chamfer (cha)-

Chamfer কমান্ড দিলে নির্দেশ আসবে-

Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Method]: অর্থাৎ ১ম লাইন সিলেক্ট করা অথবা আরও হাত অগ্রণ নিয়ে কাজ করা যাবে।

১য় অগ্রণ Polyline লিখে এন্টার করলে ২ড়ি পলিলাইন সিলেক্ট করতে বলবে। এই অবস্থায় Polyline (এখানে চতুর্ভুজ) সিলেক্ট করলে পূর্ব নির্ধারিত মান (Default value) অনুসারে ক্লিক করা যাবে চারটি কোণ একই সাথে Chamfer হলে যাবে।

২য় অগ্রণ Distance: থেস্পট লাইন distance লিখে এন্টার করলে নির্দেশ আসবে-

Specify first chamfer distance <10.000>:

পূর্ব নির্ধারিত মান (default value) ১০ মি.মি. আছে। এখন পাইদ্বয়ত মান যেমন- ২০ মি.মি. লিখে এন্টার করলে পরবর্তী নির্দেশ আসবে।

Specify Second chamfer distance< 20.0000>:

২য় চ্যাম্ফার দূরত্ব ৩০ লিখে এন্টার করলে নির্দেশ

আসবে-

Select first line or [Polyline/Distance/Trim]: এ


নির্দেশনা অনুযায়ী ১ম লাইনটি সিলেক্ট করে এন্টার করলে নির্দেশ আসবে-

Select second line: এখন ২য় লাইনটি সিলেক্ট করলে চতুর্ভুজের একটি কোণ ২০ মি.মি. ও ৩০ মি.মি. দৈর্ঘ্য নিয়ে chamfer হবে।



• ফিলেট করা (Fillet)

ফিলেট অর্থ পোলাকারভাবে কোণ কর্তৃত করা। দুটি কেস অথবা দুটি এক বিশুলে মিলিত হয়ে যে জীবন কোণ উৎপন্ন হয় তা পোলাকারভাবে কর্তৃত করার প্রক্রিয়াকে ফিলেট বলে। অটোক্যামে fillet কমান্ড ব্যবহার করে এ কাজ করা হয়।

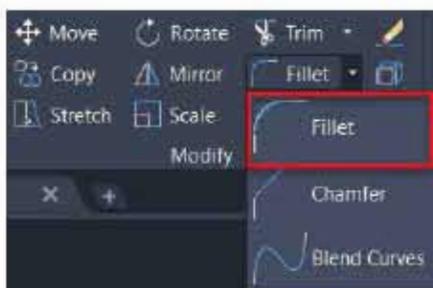

ফিলেট করা

কমান্ড প্রয়োগ পদ্ধতি : Modify toolbar:

Modify menu :Fillet

Command line: fillet(fil) ↵

Fillet কমান্ড দিলে নির্দেশ আসবে-

Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: অর্থাৎ ১ম বস্তু সিলেট করা যাবে অথবা ৩টি অপশন নির্দেশ করা যাবে।

১ম অপশন Polyline: Polyline লিখে এন্টার করলে নির্ধারিত ব্যাসার্ডের মান অনুসারে বস্তুটির সব কোণগুলো ফিলেট হয়ে যাবে।

২য় অপশন Radius: Radius লিখে এন্টার

করলে নির্দেশ আসবে:

Specify Filet radius <10.0000>: শুরুরে

মান (default) ১০ মি.মি. আছে, এখন কাঞ্চিত
মান ২০ লিখে এন্টার করলে ব্যাসার্ড ২০ মি.মি.

নির্ধারিত হবে। এই অবস্থার পাঠানুগতিক

পক্ষভিত্তে প্রথম লাইন ও ২য় লাইন সিলেক্ট করলে এই কোণটি fillet হবে।

৩য় অপশন Trim: Trim লিখে এন্টার করলে নির্দেশ আসবে Enter Trim mode option [Trim/No Trim] <Trim>; এ অবস্থার Trim ট্যাব ছেপে Trim বোতে প্রবেশ করলে নির্দেশ আসবে-
Select objects: All লিখে ২ বার এন্টার করলে নির্দেশ আসবে-

Select object to trim or [Project/Edge/Undo]: এখন বস্তুগুলো একটি একটি করে হেঠে Trim করে
প্রয়োজনীয় আকৃতি দেওয়া যাবে।



কাটাইকরণ (Trim)

ট্রিম বলতে বুাম কোনো অবস্থার থেকে অন্যান্যনীয় অর্থ
হেঠে পরিপূর্ণ বা সুব্যব করা। অটোক্যামে trim কমান্ডের
সাথ্যে বস্তুর বাড়তি অংশ হেঠে ফেলা যাব।



কাটাইকরণ (Trim)

কমাণ্ড প্রয়োগ পদ্ধতি: Modify toolbar:

Modify menu : Trim


Command line: trim (tr)-

কর্মকৃতি সরল রেখা, বৃক্ষ, বৃক্ষচাল, এবনভাবে অক্ষন করতে হবে যাতে একটি অপরটির উপর অবস্থান করে। এখন-

১। Trim কমাণ্ড দিলে নির্দেশ আসবে-

২। Select object: অবজেক্ট হিসেবে Cutting edge
সিলেক্ট করে এন্টার করলে পরবর্তী নির্দেশ আসবে-

৩। Select object to trim [Project/Undo/Edge] অর্ধেৎ মে বন্ধুর বা বন্ধুর বাঢ়তি অংশ ছাঁটাই
করতে হবে তা সিলেক্ট করতে হবে। বাঢ়তি অংশের উপর ক্লিক করলে তা ছাঁটাই হয়ে যাবে। এখন,
আবার এন্টার করে Cutting edge সিলেক্ট করতে হবে এবং যে অংশ ছাঁটাই করতে ইচ্ছুক সেই
অংশের উপর ক্লিক করতে হবে। এভাবে ছাঁটাই কাজ সম্পন্ন যাব।

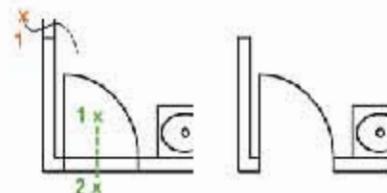

এক্সটেন্ড কমাণ্ড (Extend)

এক্সটেন্ড কমাণ্ড কোনো একটি অবজেক্টকে এক্সটেন্ড যা বর্ধিত করে। এক্সটেন্ড কমাণ্ডের সাহায্যে কোনো
একটি অবজেক্টকে বর্ধিত করে অপর একটি অবজেক্ট এর সাথে যুক্ত করা যাব।

কমাণ্ড প্রয়োগ পদ্ধতি: Modify toolbar: Extend

Modify menu: Extend

Command line: Extend (ex)-

এক্সটেন্ড করতে নিচের খালশুলো অনুসরণ কর।

মডিফাই টুলবাজে আইকন ক্লিক কর।

বাউচারী এব সিলেক্ট কর।

যে অবজেক্টটি বর্ধিত করবে তা সিলেক্ট কর।




এক্সটেন্ড কমাণ্ড (Extend)

উদাহরণ:

Command line: Extend (ex)-


Select object: যে অবজেক্ট সবুজের সাথে যুক্ত করতে চাও সে
অবোগুলো নির্বাচন করে সুইচার এন্টার দাও।

Select object : অবজেক্ট সিলেক্ট করলে অবোগুলি এক্সটেন্ড হবে।

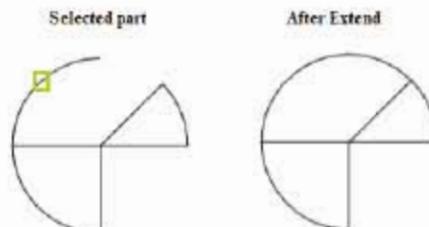


৪.৩ ২ডি ড্রাইং বা টু ডাইমেনশনাল ড্রাইং


২ডি বা টু ডাইমেনশনাল ড্রাইং হল এক প্রকার ওয়ার্কিং ড্রাইং। সাধারণত শিল্পকারখানায় কোনো একটি যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ তৈরির জন্য ২ডি ড্রাইং ব্যবহার করা হয়। ড্র, মোডিফাই ও ডায়মেনশন এর সাহায্যে ২ডি ড্রাইং করা হয়। নিচে অনুশীলনের জন্য কয়েকটি ২ডি ড্রাইং দেয়া হল-

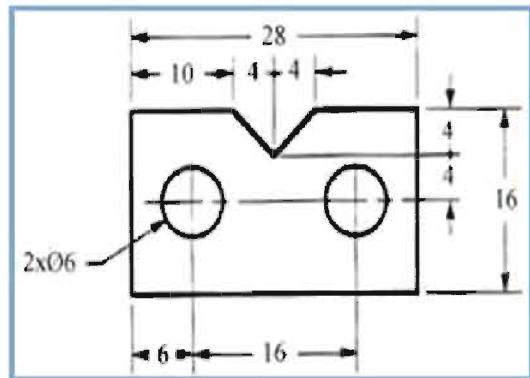


অনুশীলনী-১

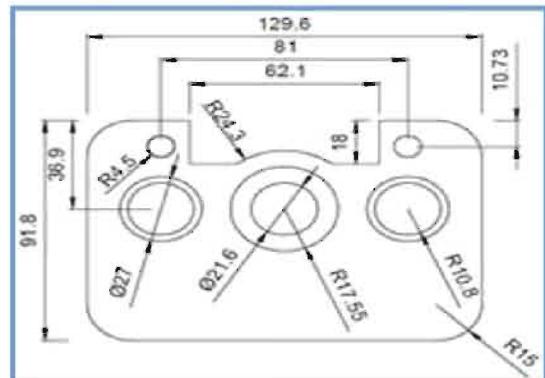


অনুশীলনী-২

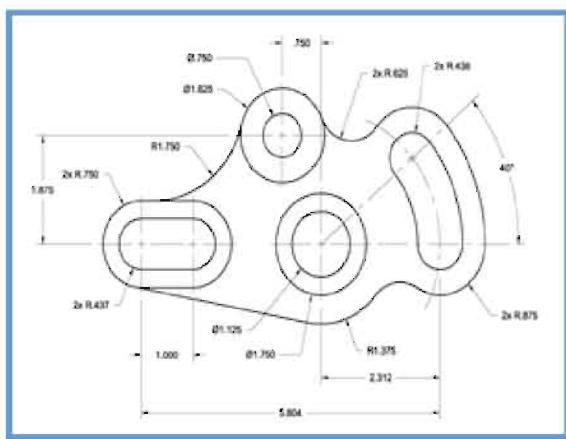


অনুশীলনী-৩

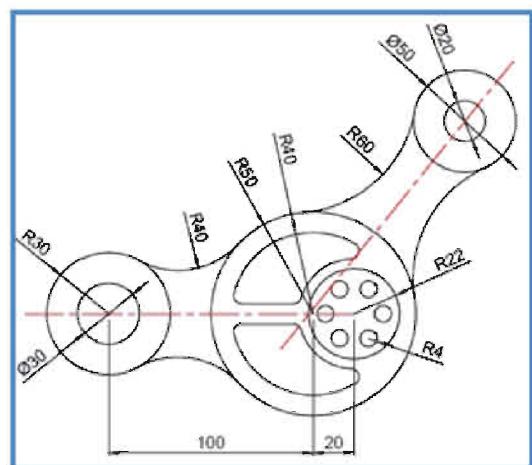


অনুশীলনী-৪

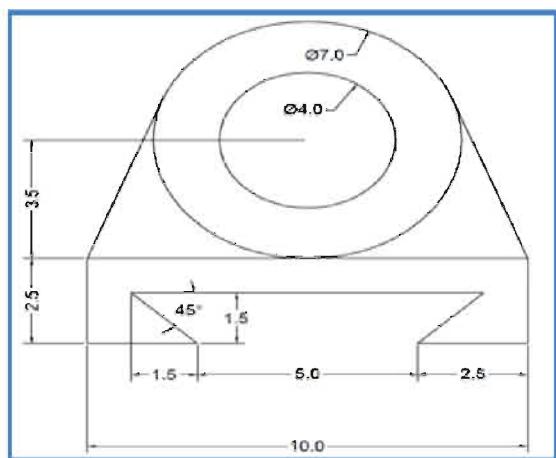


অনুশীলনী-৫

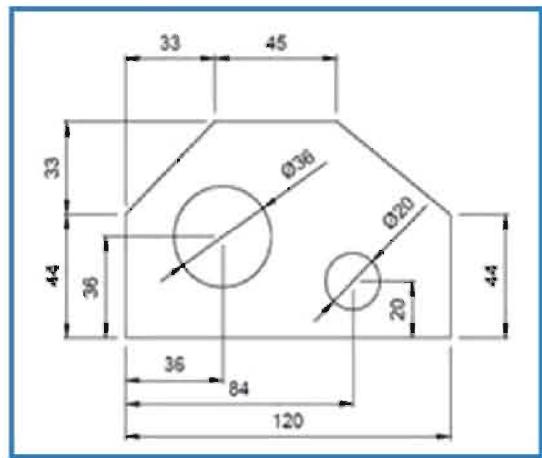

অনুশীলনী-৬

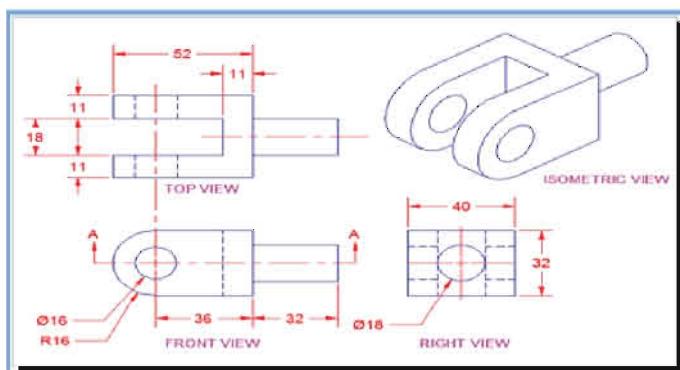

অনুশীলনী-৭

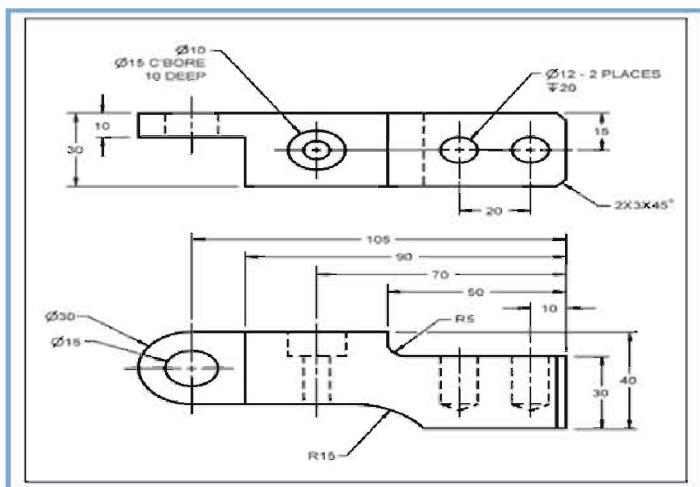


অনুশীলনী-৮

৪. ২ড়ি মেকানিক্যাল ছাই

মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার ষষ্ঠি বা ষষ্ঠাংশ সঠিকভাবে আপ ও সোট সহকারে বিভিন্ন ডিউ অংকনের সাথে উপস্থাপনের জন্য মেকানিক্যাল কম্পোনেট ছাই করা হয়। মেকানিক্যাল কম্পোনেট ছাই বা ছাইকটির এর সাহায্যে ডী ব্লক, প্রাই, বোণ্ট, নাট, শ্যাফট, পুলি, রিলেট, চিঙার, স্প্রিং

ইত্যাপি অংকন করা যাব। উচ্চ কম্পোনেট গুলো দেখার জন্য সেকশন ডিউ ও অঙ্গিলারি ডিউ অংকন করার প্রয়োজন হয়।


ডী ব্লক (V-Block) অংকন পদ্ধতি

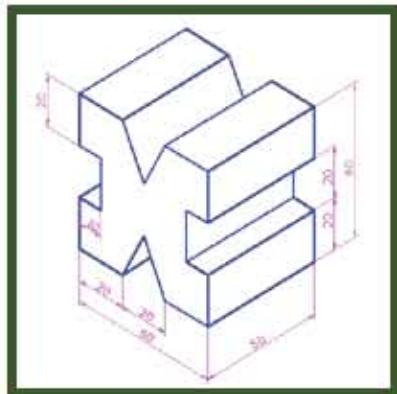


ডী ব্লক (V-Block)

V-Block অংকনের জন্য নিম্নোর ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে-


১। প্রথমেই ডী ব্লকটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার মাত্র অনুসারে Rectangle command নিয়ে ফন্ট ডিউ, টেল ডিউ, সাইড ডিউ সেট করতে হবে। (চিত্র-১)

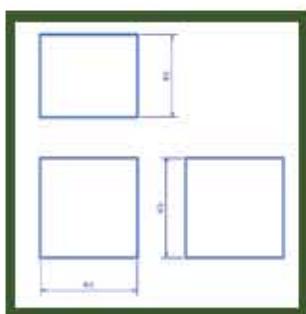

(চিত্র-১)

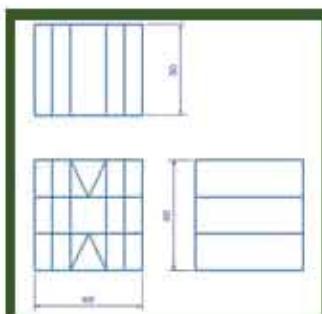


(চিত্র-২)

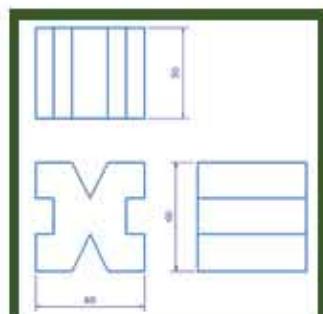


(চিত্র-৩)

२। डिझार्टो Explode command एवं साथाते Explode करा।

୩। ଥିରୋଜନୀୟ ମାପ ଅନୁସାରେ offset command ବ୍ୟବହାର କରି ଚିତ୍ରାନୁସାରେ ଅଫ୍‌କ୍ଷେଟ କରାଯାଇଛି। (ଚିତ୍ର-୨)

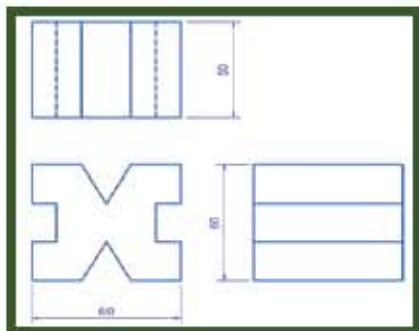

१७३

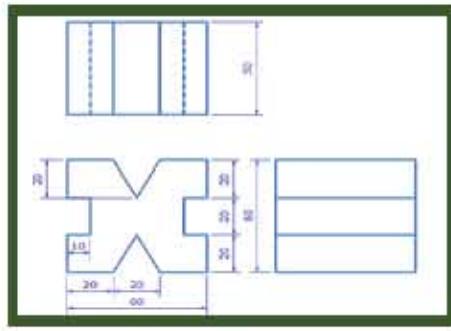



(ଟିକ୍-୯)

४। अष्टाव्याख्यानीमध्ये अर्थशुल्गाला Trim command यावळाऱ्य कराऱ्य करताते हवेचा। (ठिक्क-३)

५। लाइन टाईप चेहरा करते हितेन लाइन अंकन करते हवे। (टिप्प-8)

୪। ଡାକ୍‌ବେଳଶନ ଦିଲ୍ଲୀ ଜବଟି ସମ୍ପଦ କରନ୍ତେ ହବେ । (ଚିତ୍ର-୫)


8.1 व्यक्तिगत छवि घोषिकारी का

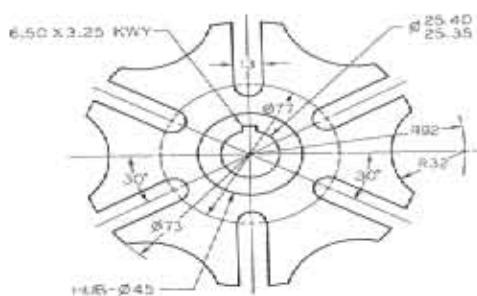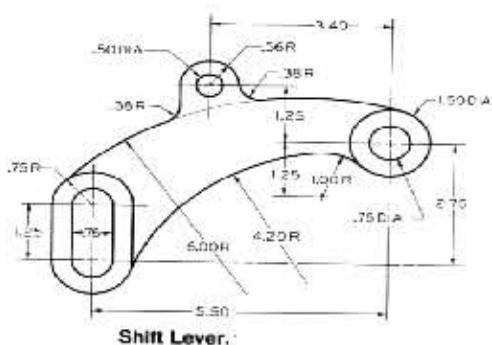

শেকানিকাল কম্পোনেট প্রারিং মোডিফাই করা

স্কু-গ্রেড

স্কু-গ্রেড বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। এর মধ্যে ডী গ্রেড, স্কোয়ার গ্রেড বেশী ব্যবহৃত হয়। ডী গ্রেড সেদ সেপিন ও হাতের সাহায্যে তৈরি করা যায়। অন্যান্য গ্রেড বেশীর ভাগ কেবল সেদ সেপিন দিয়ে তৈরি করা হয়।

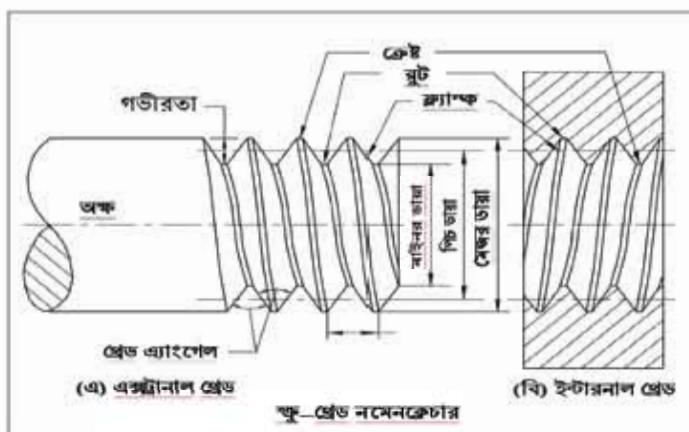

চিত্র: স্কু-গ্রেড

মেট্রিক গ্রেড (Metric Thread): ইউনিফারেড গ্রেডকেই মেট্রিক গ্রেড নামে অভিহিত করা হয়। মেট্রিক গ্রেড দুই প্রকার যথা- কোর্স পিচ গ্রেড এবং কাইন পিচ গ্রেড। কোর্স পিচ গ্রেডই সচরাচর ব্যবহার করা হয়।
-মেট্রিক গ্রেডের তালিকা-

ভাজামোটার (পিলিপিটার)	পিচ (পিলিপিটার)		ভাজামোটার (পিলিপিটার)	পিচ (পিলিপিটার)	
	কোর্স গ্রেড	কাইন গ্রেড		কোর্স গ্রেড	কাইন গ্রেড
M 6	1	0.75	M 24	3	2
M 7	1	0.75	M 27	3	2
M 8	1.25	1	M 30	3.5	2
M 9	1.25	1	M 33	3.5	2
M 10	1.5	1	M 36	4	3
M 12	1.75	1.5	M 39	4	3
M 14	2	1.5	M 42	4.5	3
M 16	2	1.5	M 45	4.5	3
M 18	2.2	1.5	M 48	5	3
M 20	2.5	1.5	M 52	5	3
M 22	2.5	1.5	M 56	5.5	4

• মেট্রিক থ্রেড (Metric Thread) অবকন পদ্ধতি

উদাহরণ : এমন একটি মেট্রিক থ্রেড অংকন কর যাহার বোল্টের ডারামেটার M24। বোল্টের দৈর্ঘ্য ৭৫ মিমি। আসরা আমি বোল্টের ডারামেটার M24 হলে পিচ কোর্স থ্রেডের অন্য তিনি সুতৰাং প্রতি ইকিং বা ২৫.৮ মিমি দৈর্ঘ্যে থ্রেড হবে কটি।


$$\text{সূত্র: } \text{থ্রেডের গতীরণ} = \frac{\text{যত্নি দৈর্ঘ্য}}{\text{পিচ}} = A$$

$$\text{বাহিরের থ্রেডের গতীরণ} = \frac{75}{0.61} = 124 \text{ পিচ} = 1.24 \text{ মিমি}$$


$$\text{ভিতরের থ্রেডের গতীরণ} = \frac{75}{1.62} = 46 \text{ পিচ} = 1.62 \text{ মিমি}$$

$$\text{থ্রেডের কোণ} = 60^{\circ}$$


স্টেপ ১। শ্রাবণে ৭৫x২৪ মিমি: দৈর্ঘ্য একটি Rectangle অংকন কর।

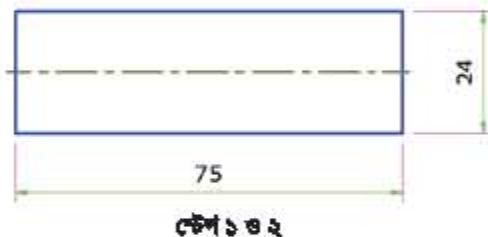

স্টেপ ২। Rectangle টি কে Explode কর।

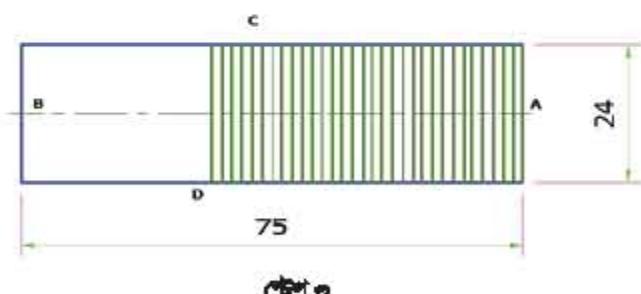


স্টেপ ৩। ভার্টিকাল সেক্ষন A কে ১.৬ মিমি: সুন্দরে এ্যারে অবস্থা কলি এবং সাংশাখ্যে কলি কর।

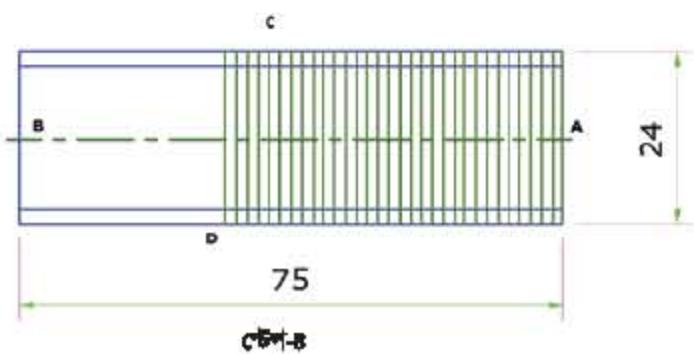

স্টেপ ৪। হরিজনটাল রেখা C ও D কে ১.৮৩ মিমি: অফসেট কর।


স্টেপ ৫। হরিজনটাল রেখা C কে ক্রেট ও বুট শিলিংয়ে সাইনের সাহায্যে ডী আকৃতি তৈরি কর। অনুন্নতভাবে হরিজনটাল রেখা D কে ক্রেট ও বুট শিলিংয়ে সাইনের সাহায্যে ডী আকৃতি তৈরি কর। (এক্ষেত্রে হেলিজ এ্যারপেলের অন্য হরিজনটাল রেখা C থেকে হাফপিচ $\frac{1}{2} \square \square \square$) সাথে অথবা পিছন থেকে শুরু করতে হবে।

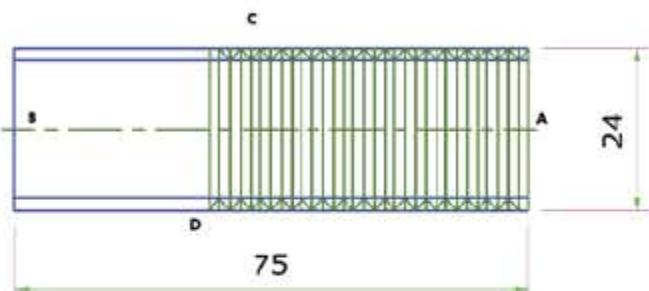

স্টেপ-৫

স্টেপ ৬। ডী আকৃতির স্থান থেকে প্রিম কর এবং ভার্টিকাল রেখা সমূহ ইলেজ কর।

স্টেপ ৭। হরিজনটাল রেখা C ও D এর ক্রেট টু ক্রেট এবং বুট টু বুট যুক্ত কর।

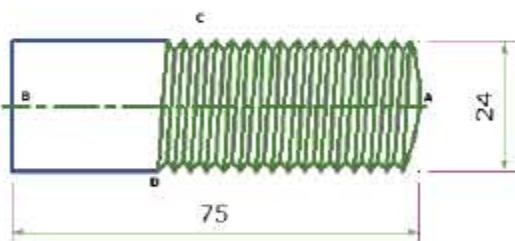

স্টেপ ৮। নাট সহজে প্রিবেশের অন্য প্রোফের পিছনের দিকটি ডী আকৃতি অথবা আর্ক দিয়ে রেভিমাস করে দাও।

• নাট ও বোল্ট

দুইটি অংশকে অস্থায়ীভাবে সুরূ করতে বোল্ট ও নাট ব্যবহার করা হয়। ইহার সুবিধা এই যে, স্থান প্রয়োজন করবনই অহল দুইটিকে সহজে গৃহণ বা সুরূ করা যায়। একই নাট এবং বোল্টকে পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করা যায়। নিচে দৃষ্টিমূলে নাট এবং পারে বোল্ট অংকন সম্পর্কে আলোচনা করা হল-

নাটক সাখালগত: ইহা জাইল ডীল হার্মা তৈরি করা হয়। ইহা ষাটকোণ (Hexagonal) ও চতুরঙ্গ (Square) শিলিংয়ের ন্যায় পঠন বিশিষ্ট হয়। স্প্যানার হার্মা ধারণ করে আর কোথে সুরাইতে সুবিধা হয়। বলে ষাটকোণ নাটই সাধারণ কাজে বেশী ব্যবহৃত হয়।


ষষ্ঠিকোণ (Hexagonal) নাট অংকন পদ্ধতি

উদাহরণ: এমন একটি হেলাপোনাস নাট তৃতীয় কোণীর পদ্ধতিতে অর্থাৎ ক্ষুণ্য অংকন কর বাধার বোল্টের ভাস্টারে M24।

- হেলাপোনাস নাটের আনুপাতিক মাপ- নাটের মাপ যাদি $D = 24$ মিমি হয়, তাহলে ইহার আনুপাতিক মাপ-
- সর্বান্তরাল পার্শ্বভাগ দূরির ব্যবধান (Across Flat to Flat) = $1.5 D$
- বিপরীত কোণ দূরির ব্যবধান (Across Corner to Corner) = $2D$ বা সূক্ষ্মান্তরাল।
- ঢালের বৃত্ত-চাপ অংকনের ব্যাসার্ধ = $1.2 D$ বা $1.5 D$
- নাটের উচ্চতা = $\frac{7}{8} D$
- উপরোক্ত উদাহরণ অনুসারে বোল্টের ভাস্টা ২৪ মিমি হলে,
- Across Flat to Flat = $1.5 D$ = $24 \times 1.5 = 36$ মিমি।
- নাটের উচ্চতা = $\frac{7}{8} D = \frac{7}{8} \times 24 = 21$ মিমি।

স্টেপ ১।





১৮ মিমি ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি বৃত্ত অংকন করে এবং যাখে একটি শতভুজাকৃতি একটি পরিপন্থ অংকন কর।
বোল্টের ভাস্টা ২৪ মিমি: একটি বৃত্ত অংকন কর।

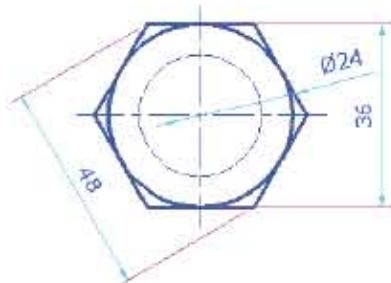


স্টেপ 2। Across Corner to Corner এর প্রয়োগে অনুসারে ফ্ল্যাট ভিট অংকন কর যার উচ্চতা ২১ মিমি।
এক্ষেত্রে সেটোর দ্বোনোর জন্য সেটোর লাইন অংকন কর।

স্টেপ ২

স্টেপ ৩। ঢালের বৃত্ত-চাপ অংকনের ব্যাসার্ধ = $1.2 D$ বা $1.5 D$ এর সমান পরিমাপ নিয়ে ঢাল অংকন কর।

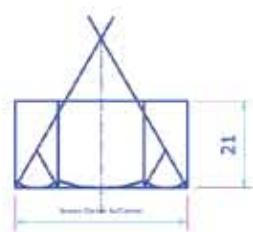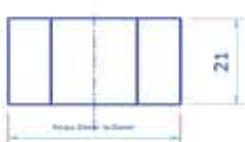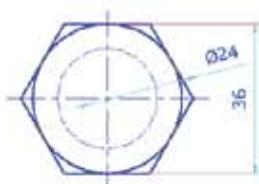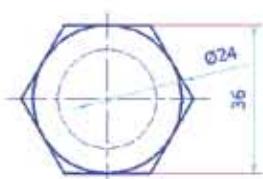

স্টেপ ৪। সাইন নিয়ে ঢালসূচক রেখার কোণ = 30° অথবা 45° দাও।

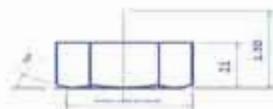

• হেক্সাগন (Hexagonal) বোল্ট অংকন পদ্ধতি

উদাহরণ : এমন একটি হেক্সাগনাল বোল্ট ফুটীর কোণায় পদ্ধতিতে অর্থগ্রাহিক দৃশ্য অংকন কর যাহার বোল্টের ডায়ামিটার M24।

হেক্সাগনাল বোল্টের আনুসার্বিক মাপ- বোল্টের ডায়ামিটারের মাপ যদি $D = 24$ মিমি হয়, তাহলে ইহার আনুসার্বিক মাপ-

- সমানভাবে পার্শ্বভাগ দূরত্ব ব্যবধান (Across Flat to Flat) = $1.6 D$
- বিপরীত কোণ দূরত্ব ব্যবধান (Across Corner to Corner) = $2D$ বা সূত্রানুসারী।
- ঢালসূচক রেখার কোণ = 30° অথবা 45° ।
- ঢালের বৃত্ত-চাপ অংকনের ব্যাসার্ধ = $1.2 D$ বা $1.5 D$
- বোল্টের উচ্চতা = $\frac{2}{3} D$
- উপরোক্ত উদাহরণ অনুসারে বোল্টের ডায়া ২৪ মিমি হলে,
- Across Flat to Flat = $1.6 D$ = $24 \times 1.6 = 36$ মিমি।
- নাটের উচ্চতা = $\frac{2}{3} D = 16$ মিমি।

স্টেপ ১।

প্রথমে ১৮ মিমি ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি বৃত্ত অংকন করে এর সঙ্গে একটি বক্রভূজাকৃতি একটি পরিসর অংকন কর।

বোল্টের ডায়া ২৪ মিমি: একটি বৃত্ত অংকন কর।

স্টেপ ২।

Across Corner to Corner এর প্রয়োকশন অনুসারে বোল্টের ছেফের ফ্লট লিঙ্ক অংকন কর যাতে উচ্চতা ১৬ মিমি।

স্টেপ ৩।




ঢালের বৃত্ত-চাপ অংকনের ব্যাসার্ধ = $1.2 D$ বা $1.5 D$ এর সমান পরিসর নিয়ে ঢাল অংকন কর।


স্টেপ ৪। ঢালসূচক রেখার কোণ = 30° অথবা 45° দাও।

স্টেপ ৫। সাইন নিয়ে বোল্টের দৈর্ঘ্য ৭৫ মিমি: অংকন কর।

স্টেপ ৬। বোল্টের ছেফের দৈর্ঘ্য ৫০ মিমি: অংকন কর।

স্টেপ ৭। বোল্টের নীচের অংশে সহজে নাট প্রিবেশ করানোর জন্য ২ মিমি চেকার কর।

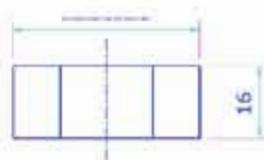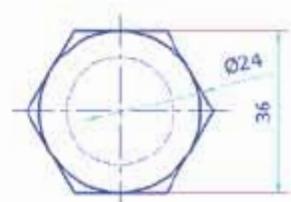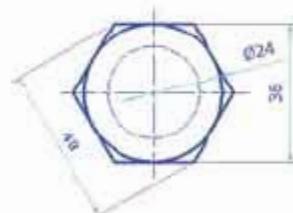

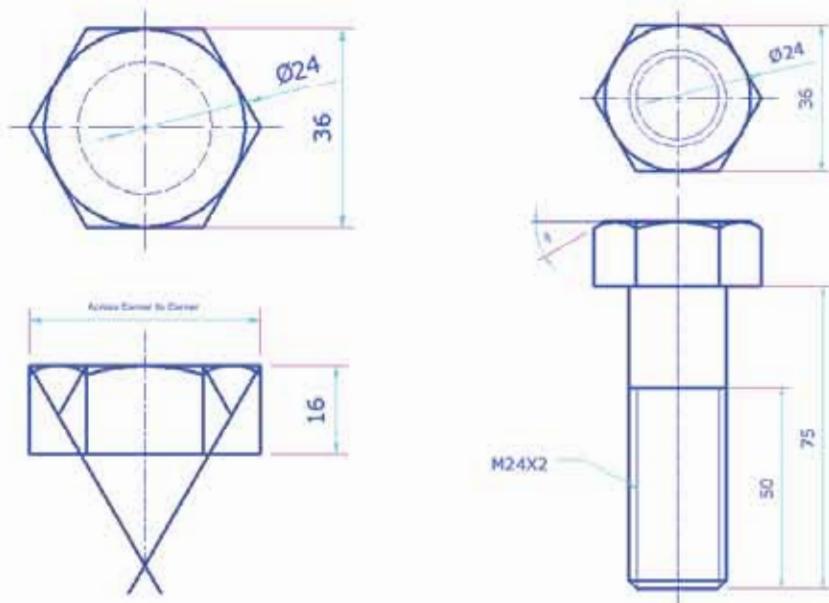

• শীরার

এটার পরিধিতে দৌড় থাকে এবং পুলীয় ন্যাই এটাকে কী এবং সাহার্যে শ্যাফট বা স্পিডলের সাথে সূচভাবে আবদ্ধ করে ব্যবহার করা হয়। পুলী ও বেস্ট ব্যবস্থায় দেখন একটি শ্যাফট হতে অপর শ্যাফটে যান্তিক শক্তি পরিবহন করা যায়, দুটি শীরারের সাথ্যেও তা পারা যায়। শীরার বিভিন্ন শ্রেণীর হয়ে থাকে। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত শীরার সবুজ নিম্নলুপ্ত-

১। স্পার শীরার

২। বিডেল শীরার

৩। রাতাক ও পিনিয়ন শীরার

৪। উয়ার্ম ও হাইল শীরার।


• স্পার শীরার

বেথানে দুটি শ্যাফটের অক একই তলে এবং সবাঙ্গালভাবে থাকে এই স্থানে এটা ব্যবহার করা হয়। মোটর গাড়ী, লেন মেশিন, পিলিং মেশিন, ক্রেন ইত্যাদির শীরার ব্যবহার এবং অনেক যানবাহিতে এটা ব্যবহার করা হয়।



চিত্র: ডকি ভিট স্পার শীরার

- স্পার শীঘ্রান্তের নথেনজ্রেচার

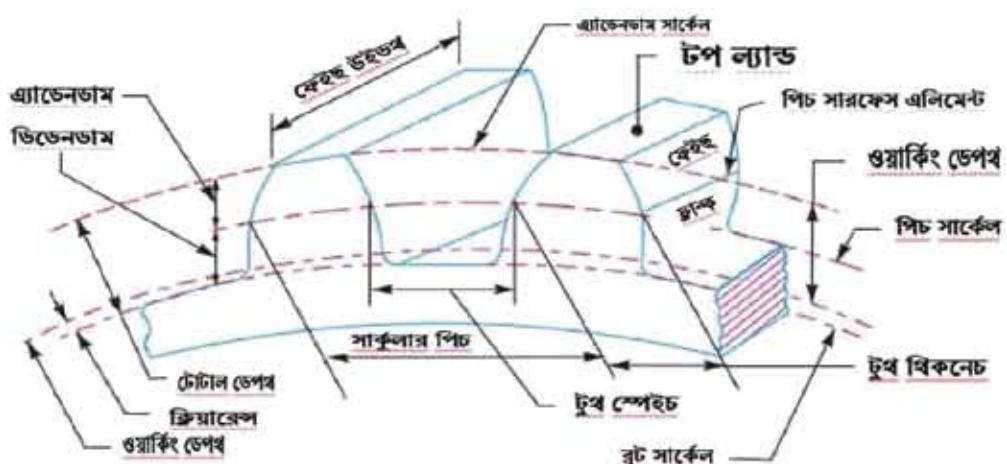

চিত্র: স্পার শীঘ্রান্তের নথেনজ্রেচার

স্পার শীঘ্রান্ত আঁকার নিয়ম/গুরুত্ব-


উদাহরণ: এখন একটি স্পার শীঘ্রান্ত অংকন করা যাবে শীতের সংখ্যা 18। পিটিউল 10 মিমি।

স্পার শীঘ্রান্ত এবং বিভিন্ন ট্রার্ম ও সূত্রাবলী দেওয়া হল-

ক্রমিক নং	বিভিন্ন ট্রার্ম এবং নাম	নূর	উদাহরণের উত্তর
১	আউট সাইড ডায়ামিটার	PCD+2ADD	২০০ মিমি
২	পিচ সার্কেল ডায়ামিটার	NT X M	১৮০ মিমি
৩	রুট সার্কেল ডায়ামিটার	PCD - 2DED	১৫৭.৫০ মিমি
৪	পিডেনভার সার্কেল	M	১০ মিমি
৫	ডিডেনভার সার্কেল	1.125 M	১১.২৫ মিমি
৬	ক্রিয়ারেল সার্কেল	0.125 M	১.২৫ মিমি
৭	হোল পেপ্পার	ADD+DED	২১.২৫ মিমি
৮	ওয়ার্কিং ডেপ্থ	2 ADD	২০ মিমি
৯	টুথ প্রিফেচ	CP/2	১৫.৭০ মিমি
১০	সার্কুলার পিচ	(π X PCD)/NT	৩১.৮১ মিমি
১১	স্পার এঞ্জেল	14.5° to 20°	
১২	বেহেল সার্কেল ডায়ামিটার		


১৩	পৌরো সংখ্যা	PCD/M	১৮ টি
১৪	মডিউল	PCD/NT	১০ বিমি

স্টেপ ১। উদাহরণের উভয় অনুসারে সার্কেল কমাণ্ড ব্যবহার করে আউট সাইড ডায়ামিটার, পিচ সার্কেল ডায়ামিটার, বুট সার্কেল ডায়ামিটার, ক্লিপারেস সার্কেল তৈরি কর।

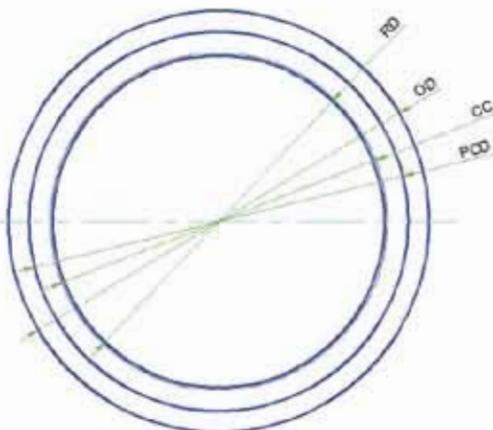


স্টেপ ১

স্টেপ ২। সাইন কমাণ্ডের সাহায্যে পিচ সার্কেল ডায়ামিটার থেকে সাইনকে জোটেট করে প্রোসার এ্যাংগেল ২০° তৈরি কর।

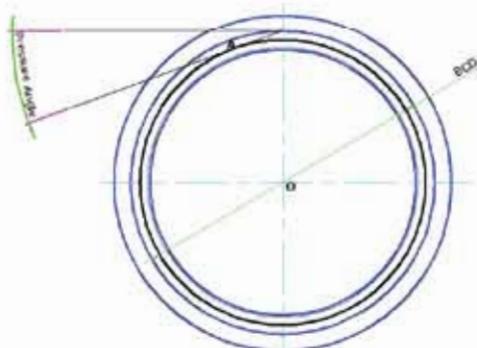

স্টেপ ২

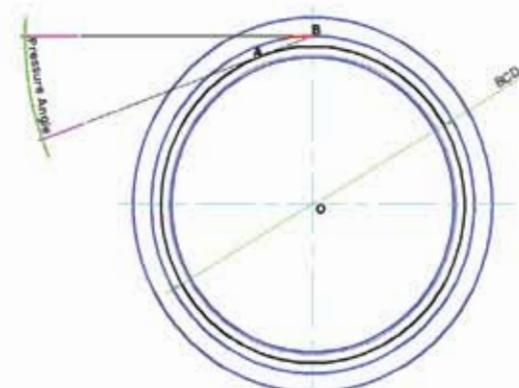


স্টেপ ৩

স্টেপ ৩। বেইস সার্কেল ডায়ামিটার অংকন-

কেন্দ্র O থেকে প্রসার এ্যাংগেল এর স্পর্শক A পর্যন্ত নিয়ে একটি বৃত্ত অঙ্কন কর। যাহা কী-বোর্ড shift দেশে মাউস মাইট ক্লিক করে tangent (স্পর্শক) ক্লিক করে প্রসার এ্যাংগেল এর স্পর্শক A এর মধ্যে ক্লিক কর।

স্টেপ ৪। টুথ পিকনেচ তৈরি- Draw > Arc > Start, Center, Length ব্যবহার করে টুথ পিকনেচ তৈরি কর।

পিচ সার্কেল ভাগামেটারের B কে Start বিন্দু কেন্দ্র O কে Center খরে Length = ১৫.৭০ মিলি দিয়ে একটি Arc তৈরি কর। (একেত্রে সাইনের কালার চেইঞ্চ করে নেওয়া ভাল)

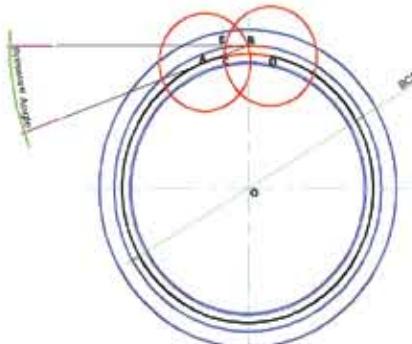


স্টেপ ৫। পিচ কমান্ড ব্যবহার করে অপ্টিমাইজ অংশ বাদ দিয়ে সূত্র তৈরি-

প্রথমে টুথ পিকনেসকে মিরর কর।

টুথ পিকনেচ এর উভয় অংশ বেইস সার্কেল এ কলি কর। (C এবং D)

বেইস সার্কেল এর প্রসার এ্যাংগেল এর স্পর্শক A থেকে পিচ সার্কেলের ভাগামেটারের B পর্যন্ত নিয়ে একটি বৃত্ত অঙ্কন কর।

বেইস সার্কেলের D থেকে পিচ সার্কেলের ভাগামেটারের E পর্যন্ত নিয়ে একটি বৃত্ত অঙ্কন কর।

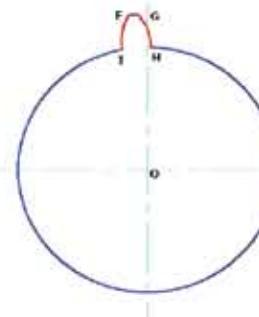

স্টেপ ৫

শুধু দীপ্ত F, G, H, I ও সূত্র ভাগামেটারের সার্কেল রেখে
সকল অপ্টিমাইজ অংশ প্রিম ও ইন্ডেক কর।

ক্লিয়ারেল সার্কেল ১.২৫ মিলি নিয়ে কিলোট তৈরি কর।


স্টেপ ৬। শীঘ্রার তৈরি-

পোলার এ্যাঙ্কে ব্যবহার করে শীঘ্রার সংখ্যা ১৮ মিলে

দীপ্ত সমূহ তৈরি কর।

পিচ কমান্ড ব্যবহার করে অপ্টিমাইজ অংশ সুহে কেল।

হাবের আন ৫০মিলি: দিয়ে একটি সার্কেল তৈরি কর।

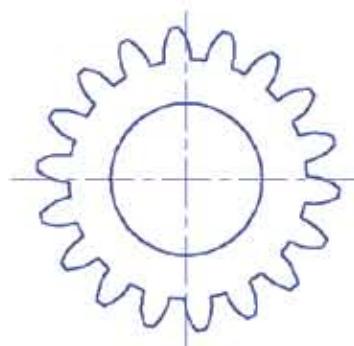

স্টেপ ৬। শীঘ্রার তৈরি

৪.৫ সরঞ্জামসমূহ পরিষ্কার

প্রতিটি কাজ শেষে যন্ত্রপাতি পরিষ্কার কাজের একটা অংশ। অটোক্যাডে কাজের সময় যে সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় তা কাজ শেষে পরিষ্কার করা, সংরক্ষণ করা ও কাজের এলাকা পরিষ্কার করা একান্ত প্রয়োজন। আমরা জানি অটোক্যাডে কাজ করার জন্য অত্যন্ত সংবেদনশীল যন্ত্রপাতি যেমন: কম্পিউটার/ল্যাপটপ, কী-বোর্ড, মাউস, প্লটার বা স্মিন্টার ইত্যাদির মত সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়। তাই এসকল যন্ত্রপাতি দীর্ঘদিন ব্যবহারের জন্য এগুলোকে যথাযথভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এক্ষেত্রে ৫S হাউজকিপিং নিয়মাবলী অনুসরন করতে পারো।

৪.৫.১ ৫S (ফাইভ এস)

একটি প্রতিষ্ঠানে সুসংগঠিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দর কাজের পরিবেশ তৈরি ও বজায় রাখতে ৫টি বিষয় মনে রাখা জরুরী। এই ৫টি বিষয়কে মনে রাখার সুবিধার্থে ৫S বলা হয়।

উদ্দেশ্য:

- অতিরিক্ত আরামদায়ক কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করা।
- কর্মী ও কর্মচারীদের চাকুরীর ক্ষেত্রে সন্তুষ্টি বাঢ়ানো।

উপকারিতা:

- কাজের মান উন্নত হবে।
- উৎপাদন খরচ কমবে।
- ক্রেতার সন্তুষ্টি বাঢ়বে।

বাছাই করা (Sort):

কর্মস্থলে আমরা বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, মেশিন কিংবা উপকরণ ব্যবহার করে কাজ করি। এগুলোর মধ্যে যে সকল যন্ত্রপাতি, মেশিন, কিংবা উপকরণগুলো বর্তমানে বা পরবর্তীতে কাজে লাগবে ঐ সকল যন্ত্রপাতি, মেশিন, কিংবা উপকরণগুলো আমরা বাছাই করি, এর মাধ্যমে জায়গা, সময়, টাকা, মানবশক্তি ও অন্যান্য সম্পদের অপচয় কমানো যায় এবং এগুলোর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

সাজানো (Set in order):

কর্মস্থলে আমরা বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, মেশিন কিংবা উপকরণ ব্যবহার করে কাজ করি। এগুলো যদি সুন্দরভাবে সাজানো-গোছানো থাকে তাহলে প্রয়োজনের সময় খুব সহজে সঠিক জিনিসটি খুঁজে পাওয়া যায়।

- কোনো প্রয়োজনীয় বস্তু সহজে খুঁজে পাওয়া যায়।
- অতিরিক্ত মজুদ রোধ করা যায়।

ঝাকঝাকে তকতকে রাখা (Shine):

- পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কাজের পরিবেশ ভাল রাখে।
- কাজের মান বৃদ্ধি করে।

আদর্শ স্থাপন করা (Standardize):

কাজগুলো কিভাবে করতে হবে, কে করবে এবং দিনে কয়বার করতে হবে তা নির্ধারণ করে দেওয়া।

টেকসই করা (Sustain):

- ম্যানেজমেন্টের প্রত্যেক স্তরে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকতে হবে।
- প্রত্যেকে তাঁর নিজ নিজ সেকশনে 5S প্রয়োগ করতে হবে।

জবশীট (Job Sheet)

জব নং ১ - টেক্সট স্টাইল নিয়ে কাজ করা

পারদর্শিতার মানদণ্ড:


১. স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) পরিধান করা;
২. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
৩. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করা;
৪. প্রয়োজন অনুযায়ী ড্রইং করার মালামাল সংগ্রহ করা;
৫. কাজ করার নিমিত্ত কম্পিউটার বুটআপ করা;
৬. প্রদত্ত ড্রইং অনুযায়ী ২ডি ইন্টারফেস এর ব্যবহার করা;
৭. প্রদত্ত ড্রইং অনুসারে কাজের ধাপ অনুসরণ করে টেক্সট স্টাইল সেট করা;
৮. কাজ শেষে কম্পিউটার শাটডাউন করা;
৯. কাজ শেষে ল্যাব এর নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করা;
১০. অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
১১. কাজ শেষে চেক লিষ্ট অনুযায়ী মালামাল জমাদান করা;

প্রয়োজনীয় যত্নপাতি, মালামাল ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম :

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১ টি
০২	এন্টি স্ট্যাটিক রিস্ট স্ট্রাপ (anti static wrist strap)	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
০৩	হ্যান্ড সেন্টিটাইজার/সাবান	৯৯.৯৯% জীবানু মুক্ত উপাদান	প্রয়োজন অনুযায়ী
০৪	অ্যাথ্রন	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
০৫	কম্পিউটার/ ল্যাপটপ	কোর-আই ৭	০১ টি
০৬	স্ক্যানার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
০৭	মনিটর	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
০৮	কী বোর্ড	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
০৯	মাউস	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি

১০	লাইটার/ মডেল	স্ট্রাইর্ট	১ টি
১১	প্রিন্টার/ প্লাটার	স্ট্রাইর্ট	১ টি
১২	কাগজ	এ-৫	১ টি
১৩	অটোক্যান্ড স্টেশনার	২০২১	১ টি
১৪	চোনার	স্ট্রাইর্ট	১ টি

কার্যক্রম (Diagram):

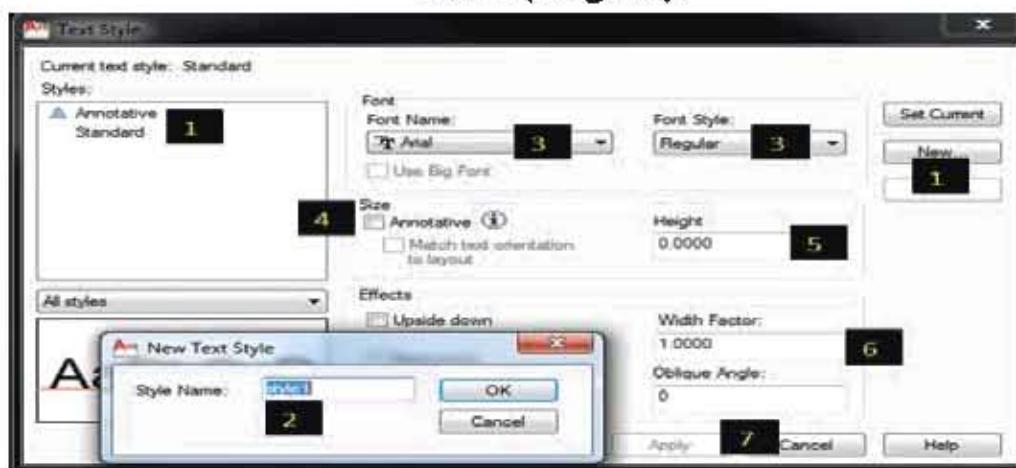



কাজের ধাপ (Working Procedure):

- প্রয়োজনীয় পিপিই নির্বাচন করে সংগ্রহ করব এবং পরিধান করবো।
- সঠিক নিয়মে কম্পিউটার অন করবো।
- অটোক্যাড সফ্টওয়ার ওপেন করবো।
- প্রয়োজন অনুযায়ী ইউআর ইন্টারফেসগুলি ঠিক করবো।
- চিত্র/ডাক্ষতাম অনুযায়ী স্টাইল (Standard) সিলেক্ট করবো।
- নতুন স্টাইল এর নাম দিব।
- প্রয়োজন অনুসারে ফট, ফট স্টাইল চেইঞ্চ করবো।
- এ্যানোটিভ সাইজ ঠিক করবো।
- টেক্সট এর উচ্চতা ঠিক করবো।
- টেইল ফ্লেট ঠিক করবো।
- টেক্সট এর অবলিক এ্যালেল ঠিক করবো।
- কাজ শেষে কাজের জায়গা পরিষ্কার করবো।
- কাজ শেষে কম্পিউটার বন্ধ করবো।
- কাজ শেষে সংগৃহীত মালামাল নির্ধারিত স্থানে রাখা দিবো।

সতর্কতা (Precausion):

- কাজের সময় সৌক ব্যবহার করবো।
- কাজের সময় সঠিক নিয়মে বসবো।
- কাজের সময় কম্পিউটার থেকে সঠিক দূরত বজায় রেখে বসবো।
- এন্টি স্ট্যাটিক রিস্ট স্লোশ পরবো।
- স্যাবে গর্ষিষ্ঠ মাহাটিং এর ব্যবস্থা আছে কিনা দেখে নিবো।
- বৈদ্যুতিক নিরাপত্তার দিকে বেজাল রাখবো।

অর্জিত দ্রুততা: টেক্সট স্টাইল নিরে কাছ করার দ্রুততা অর্জিত হবেছে।

বাজের জীবনে ব্যাপক প্রয়োগ সম্ভব হবে।

জবশীট (Job Sheet)

জব নং ২ - ডায়মেনশন (পরিমাপ দেওয়ার দক্ষতা অর্জন করা)

পারদর্শিতার মানদণ্ড:


১. স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) পরিধান করা;
২. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
৩. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করা;
৪. প্রয়োজন অনুযায়ী ড্রইং করার মালামাল সংগ্রহ করা;
৫. কাজ করার নিমিত্ত কম্পিউটার বুটআপ করা;
৬. প্রদত্ত ড্রইং অনুযায়ী ২ড়ি ইন্টারফেস এর ব্যবহার করা;
৭. প্রদত্ত ড্রইং এ ডায়মেনশন দেওয়া;
৮. কাজ শেষে কম্পিউটার শাটডাউন করা;
৯. কাজ শেষে ল্যাব এর নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করা;
১০. অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
১১. কাজ শেষে চেক লিষ্ট অনুযায়ী মালামাল জমাদান করা;

প্রয়োজনীয় যত্নগাতি, মালামাল ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম :

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	মাস্ক	তিন ত্তর বিশিষ্ট	০১ টি
০২	এন্টি স্ট্যাটিক রিস্ট স্ট্রাপ (anti static wrist strap)	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
০৩	হ্যান্ড সেনিটাইজার/সাবান	৯৯.৯৯% জীবানু মুক্ত উপাদান	প্রয়োজন অনুযায়ী
০৪	অ্যাপ্রন	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
০৫	কম্পিউটার/ ল্যাপটপ	কোর-আই ৭	০১ টি
০৬	স্ক্যানার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
০৭	মনিটর	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
০৮	কী বোর্ড	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
০৯	মাউস	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি

১০	রাউটার/ মডেম	স্ট্যাভার্ড	০১ টি
১১	প্রিন্টার/ প্লাটার	স্ট্যাভার্ড	০১ টি
১২	কাগজ	এ-৪	০১ টি
১৩	অটোক্যাড সফ্টওয়ার	২০২১	০১ টি
১৪	টোনার	স্ট্যাভার্ড	০১ টি

ডাম্পার (Diagram):

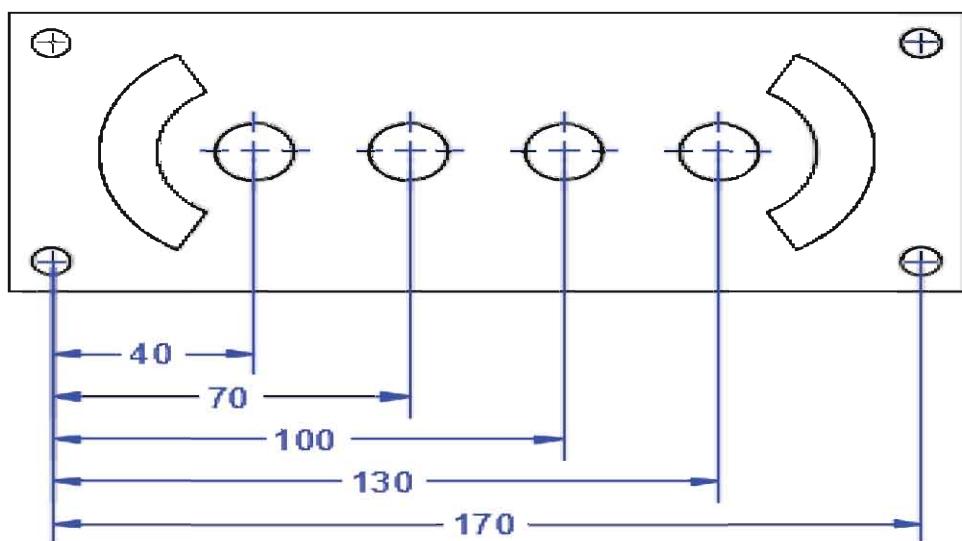



কাজের ধাপ (Working Procedure):

- প্রয়োজনীয় পিলিহ নির্বাচন করে সংগ্রহ করব এবং পরিধান করবো।
- সঠিক নির্মাণে কম্পিউটার অন করবো।
- অটোক্যাড স্টেশনার ওপেন করবো।
- প্রয়োজন অনুযায়ী ইউজার ইন্টারফেসগুলি ঠিক করবো।
- চিত্র/ভায়ার্থাম অনুযায়ী প্রথমে শিনিমার ডায়ামেনশন সিলেক্ট করবো।
- একটি শিনিমার ডায়ামেনশন দিবো।
- চিত্র/ভায়ার্থাম অনুসারে বেসলাইন ডায়ামেনশন সিলেক্ট করবো।
- চিত্রে বেসলাইন ডায়ামেনশন প্রয়োগ করবো।
- কাজ শেষে কাজের জায়গা পরিষ্কার করবো।
- কাজ শেষে কম্পিউটার বন্ধ করবো।
- কাজ শেষে সংগৃহীত মালামাল নির্ধারিত স্থানে রাখা দিবো।

সতর্কতা (Precausion):

- কাজের সময় মাঝ ব্যবহার করবো।
- কাজের সময় সঠিক নির্মাণে বসবো।
- কাজের সময় কম্পিউটার থেকে সঠিক দূরত্ব বজায় রেখে বসবো।
- এটি স্টাটিক রিপ্ট স্ট্রাইচ পরবো।
- শ্যাবে পর্যাপ্ত লাইট এবং ব্যবস্থা আছে কিনা দেখে নিবো।
- বৈদ্যুতিক নিরাপত্তার দিকে ধ্যাল রাখবো।

অর্জিত দক্ষতা: ডায়ামেনশন নিয়ে কাজ করার দক্ষতা অর্জন হবে।

বাস্তব জীবনে ফর্মার প্রয়োগ সত্ত্ব হবে।

জবশীট (Job Sheet)

জব নং ৩- মেকানিক্যাল কম্পোনেন্ট মোডিফাই করার দক্ষতা অর্জন করা

পারদর্শিতার মানদণ্ড:



১. স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) পরিধান করা;
২. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
৩. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করা;
৪. প্রয়োজন অনুযায়ী ড্রইং করার মালামাল সংগ্রহ করা;
৫. কাজ করার নিমিত্ত কম্পিউটার বুটআপ করা;
৬. প্রদত্ত ড্রইং অনুযায়ী ২ডি ইন্টারফেস এর ব্যবহার করা;
৭. প্রদত্ত ড্রইং অনুসারে কাজের ধাপ অনুসরণ করে মেকানিক্যাল কম্পোনেন্ট মোডিফাই করা;
৮. কাজ শেষে কম্পিউটার শাটডাউন করা;
৯. কাজ শেষে ল্যাব এর নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিস্কার করা;
১০. অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
১১. কাজ শেষে চেক লিষ্ট অনুযায়ী মালামাল জমাদান করা;

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, মালামাল ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম :

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	মাস্ক	তিন ত্তর বিশিষ্ট	০১ টি
০২	এন্টি স্ট্যাটিক রিস্ট স্ট্রাপ (anti static wrist strap)	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
০৩	হ্যান্ড সেনিটাইজার/সাবান	৯৯.৯৯% জীবানু মুক্ত উপাদান	প্রয়োজন অনুযায়ী
০৪	অ্যাপ্রন	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
০৫	কম্পিউটার/ ল্যাপটপ	কোর-আই ৭	০১ টি
০৬	স্ক্যানার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
০৭	মনিটর	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
০৮	কী বোর্ড	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
০৯	মাউস	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি

१०	झार्डोर/ घडेव	फ्लार्कर्ट	०१ टि
११	लिन्टोर/ लिटोर	फ्लार्कर्ट	०१ टि
१२	कागज	५-४	०१ टि
१३	चट्टोक्याउ अस्ट्रोव्हार	२०२१	०१ टि
१४	टोनार	फ्लार्कर्ट	०१ टि

डायग्राम (Diagram):

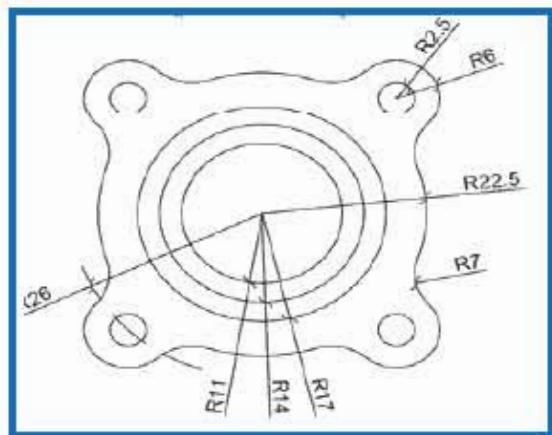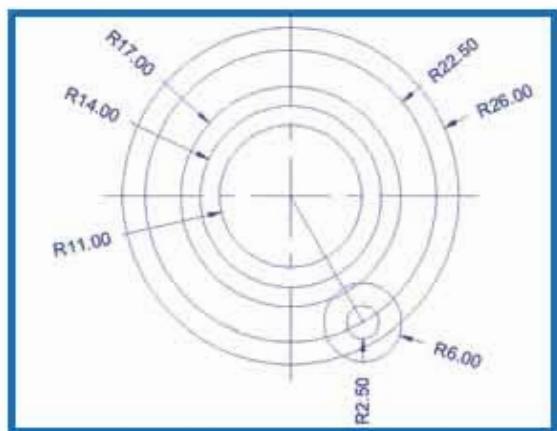



কাজের থাপ (Working Procedure):

- প্রয়োজনীয় পিপিই নির্বাচন করে সংগ্রহ করব এবং পরিধান করবো।
- সঠিক নিয়মে কম্পিউটার অন করবো।
- অটোক্যান্ট স্টেশন ওপেন করবো।
- প্রয়োজন অনুযায়ী ইউজার ইন্টারফেসপুলি ঠিক করবো।
- চিত্র/ভাষাগ্রাম অনুযায়ী সার্কেল সিলেক্ট করবো।
- এ্যারে কমান্ট প্রয়োগ করবো।
- টেনপেন্ট, টেনপেন্ট, রেডিয়াস বৃত্ত প্রয়োগ করবো।
- ফিল কমান্ট প্রয়োগ করবো।
- কাজ শেষে কাজের আয়োগ পরিষ্কার করবো।
- কাজ শেষে কম্পিউটার বন্ধ করবো।
- কাজ শেষে সংগৃহীত ঘালাঘাল নির্ধারিত স্থানে রাখা দিবো।

সতর্কতা (Precausion):

- কাজের সময় মাঝে ব্যবহার করবো।
- কাজের সময় সঠিক নিয়মে বসবো।
- কাজের সময় কম্পিউটার থেকে সঠিক দূরত বজায় রেখে বসবো।
- এন্টি স্ট্যাটিক রিট স্ট্রাল পরবো।
- ল্যাবে পর্যাপ্ত সাইটিং এর ব্যবস্থা আছে কিনা দেখে নিবো।
- বৈদ্যুতিক নিরাপত্তার দিকে ধ্যেন্স রাখবো।

অর্ধিত দক্ষতা: সেকানিক্যাল কম্পোনেন্ট সোলিকাই করার দক্ষতা অর্ধিত হয়েছে।

বাস্তব জীবনে ক্ষমতা প্রয়োগ সতত হবো।

জবশীট (Job Sheet)

জব নং ৪ - লেয়ার নিয়ে কাজ করা

পারদর্শিতার মানদণ্ড:


১. স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) পরিধান করা;
২. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
৩. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করা;
৪. প্রয়োজন অনুযায়ী ড্রইং করার মালামাল সংগ্রহ করা;
৫. কাজ করার নিমিত্ত কম্পিউটার বুটআপ করা;
৬. প্রদত্ত ড্রইং অনুযায়ী ২ড়ি ইন্টারফেস এর ব্যবহার করা;
৭. প্রদত্ত ড্রইং অনুসারে কাজের ধাপ অনুসরণ করে লেয়ার তৈরি করা;
৮. কাজ শেষে কম্পিউটার শাটডাউন করা;
৯. কাজ শেষে ল্যাব এর নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করা;
১০. অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
১১. কাজ শেষে চেক লিষ্ট অনুযায়ী মালামাল জমাদান করা;

প্রয়োজনীয় যত্নপ্রাপ্তি , মালামাল ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম :

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	মাস্ক	তিন ত্রি বিশিষ্ট	০১ টি
০২	এন্টি স্ট্যাটিক রিস্ট স্ট্রাপ (anti static wrist strap)	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
০৩	হ্যান্ড সেনিটাইজার/সাবান	৯৯.৯৯% জীবানু মুক্ত উপাদান	প্রয়োজন অনুযায়ী
০৪	অ্যাথন	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
০৫	কম্পিউটার/ ল্যাপটপ	কোর-আই ৭	০১ টি
০৬	স্ক্যানার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
০৭	মনিটর	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
০৮	কী বোর্ড	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
০৯	মাউস	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
১০	রাউটার/ মডেম	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
১১	প্রিন্টার/ প্লাটার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
১২	কাগজ	এ-৪	০১ টি
১৩	অটোক্যাড সংস্করণ	২০২১	০১ টি
১৪	টোনার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি

ডায়াগ্রাম (Diagram):

ফর্মা-৮১, মেকানিক্যাল ড্রফটিং উইথ ক্যাড-১, নবম ও দশম শ্রেণি (ভোকেশনাল)

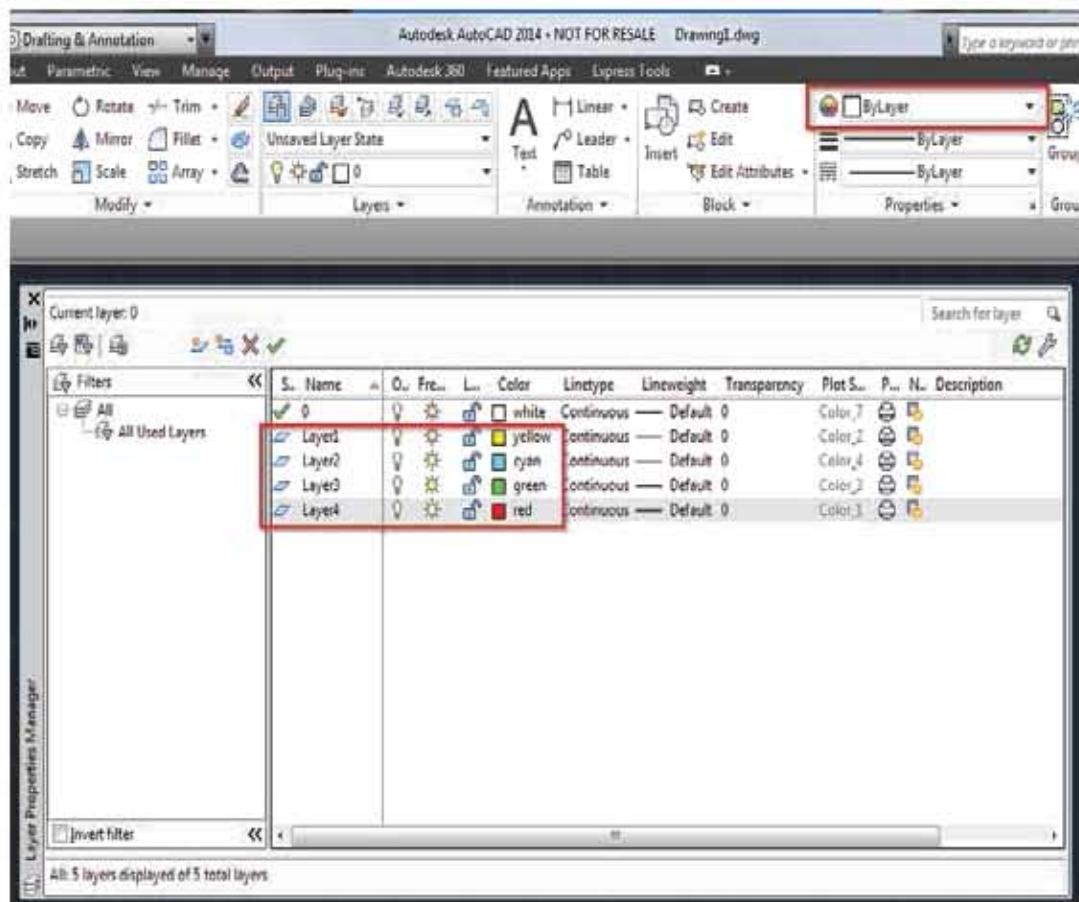



কাজের ধোপ (Working Procedure):

- প্রয়োজনীয় পিপিই নির্বাচন করে সংগ্রহ করব এবং পরিষ্কার করবো।
- সঠিক নির্মাণে কম্পিউটার অন করবো।
- অটোক্যান্ড স্টেওয়ার ওপেন করবো।
- প্রয়োজন অনুষ্ঠানী ইউজার ইন্টারফেসগুলি ঠিক করবো।
- চিত্র/ভাষ্যাকার অনুষ্ঠানী লেয়ার সিলেক্ট করবো।

ভাষ্যাকারে প্রদত্ত চিত্রানুসারে লেয়ার তৈরি করবো।

ক্ষেত্র: Layer:-

- Layer ক্ষেত্র লিখে এন্টার করলে Layer Dialog Box আসবে-
- Click New Layer
- নতুন লেয়ার এর নাম দিতে হবে।
- লেয়ার কালার চেইঞ্চ করা থাবে।
- লাইন টাইপ চেইঞ্চ কর।
- লাইন গোরোট চেইঞ্চ কর।
- সেট কার্ডেট ক্লিক করে কাজ শেষ করতে হবে।
- কাজ শেষে কাজের আয়ত্তা পরিষ্কার করবো।
- কাজ শেষে কম্পিউটার বন্ধ করবো।
- কাজ শেষে সংগৃহীত মালামাল নির্ধারিত স্থানে আমা দিবো।

সতর্কতা (Precausion):

- কাজের সময় সারু ব্যবহার করবো।
- কাজের সময় সঠিক নির্মাণ বসবো।
- কাজের সময় কম্পিউটার থেকে সঠিক দূরত্ব বজায় রেখে বসবো।
- এন্টি স্ট্যাটিক রিস্ট স্ট্যাপ পরবো।
- জ্যাবে শর্যাট সাইটিং এর ব্যবহা আছে কিনা দেখে নিবো।
- বৈদ্যুতিক নিরাপত্তার দিকে ধ্যাল রাখবো।

অর্জিত দক্ষতা: লেয়ার নির্মাণ কাজ করার দক্ষতা অর্জন হওয়া হৈ।

বাস্তব জীবনে ব্যবহৃত প্রযোগ সম্বন্ধ হবে।

জবশীট (Job Sheet)

জব নং ৫ - ষ্ট্রেড তৈরি করা

পারদর্শিতার মানদণ্ড:

১. স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) পরিধান করা;
২. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
৩. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করা;
৪. প্রয়োজন অনুযায়ী ড্রইং করার মালামাল সংগ্রহ করা;
৫. কাজ করার নিমিত্ত কম্পিউটার বুটআপ করা;
৬. প্রদত্ত ড্রইং অনুযায়ী ২ডি ইন্টারফেস এর ব্যবহার করা;
৭. প্রদত্ত ড্রইং অনুসারে কাজের ধাপ অনুসরণ করে ষ্ট্রেড তৈরি করা;
৮. কাজ শেষে কম্পিউটার শাটডাউন করা;
৯. কাজ শেষে ল্যাব এর নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করা;
১০. অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
১১. কাজ শেষে চেক লিষ্ট অনুযায়ী মালামাল জমাদান করা;


প্রয়োজনীয় যত্নপাতি, মালামাল ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম :

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	মাস্ক	তিন ত্ত্বর বিশিষ্ট	০১ টি
০২	এন্টি স্ট্যাটিক রিস্ট স্ট্রাপ (anti static wrist strap)	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
০৩	হ্যান্ড সেনিটাইজার/সাবান	৯৯.৯৯% জীবানু মুক্ত উপাদান	প্রয়োজন অনুযায়ী
০৪	অ্যাপ্রন	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
০৫	কম্পিউটার/ ল্যাপটপ	কোর-আই ৭	০১ টি
০৬	স্ক্যানার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
০৭	মনিটর	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
০৮	কী বোর্ড	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
০৯	মাউস	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি

১০	রাউটার/ স্বেচ্ছা	স্ট্যাভার্ট	০১ টি
১১	স্লিপার/ ড্রাইভ	স্ট্যাভার্ট	০১ টি
১২	কাগজ	এ-৪	০১ টি
১৩	অটোক্যাপ স্টেশনার	২০২১	০১ টি
১৪	চোনার	স্ট্যাভার্ট	০১ টি

ভারাশীম (Diagram):

এবন একটি মেট্রিক প্রেত আকৃতি করা বাহার খোল্টের ভারাশীম M24। খোল্টের দৈর্ঘ্য ৭৫ মিমি।

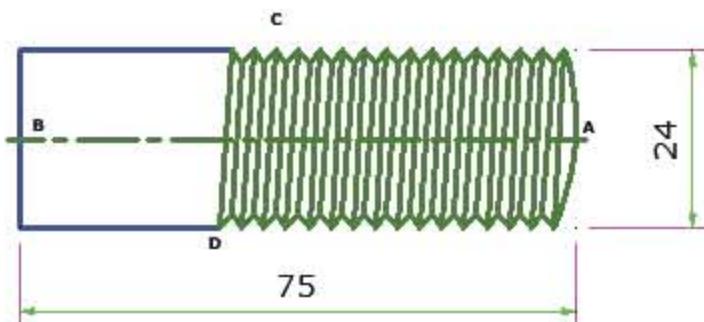

কাজের ধোপ (Working Procedure):

- শ্রেণোজনীয় পিলিই নির্বাচন করে সংশ্রেহ করব এবং পরিষ্কার করবো।
- সঠিক নিয়মে কম্পিউটার অন করবো।
- অটোক্যাপ স্টেশনার ওপেন করবো।
- শ্রেণোজন অনুযায়ী ইউজার ইন্টারফেসগুলি টিক করবো।
- চিত্র/ভারাশীম অনুযায়ী দেয়ার সিলেক্ট করবো।

ভারাশীমে প্রদত্ত চিহ্নসমূহে দেয়ার তৈরি করবো।

আস্তা আনি খোল্টের ভারাশীম M24 হলে পিচ কোর্স প্রেতের অন্ত থ মিমি। সুজরার পতি ইফি বা ২৫.৮ মিমি দৈর্ঘ্যে প্রেত হলে ৮টি।

সূজুবগী-

- প্রেতের সংখ্যা = ৮

- বাহিরের খ্রেডের গভীরতা = ০.৬১ পিচ = ১.৮৩ মিমি:
- ভিতরের খ্রেডের গভীরতা = ০.৫৪ পিচ = ১.৬২ মিমি:
- খ্রেডের কোণ = 60°

স্টেপ ১। প্রথমে 75×24 মিমি: দৈর্ঘ্য একটি Rectangle অংকন করবো।

স্টেপ ২। Rectangle টি কে Explode কর।

স্টেপ ৩। ভার্টিক্যাল রেখা A কে ১.৫মিমি: দুরুত্বে এ্যারে অথবা কপি এর সাহায্যে কপি করবো।

স্টেপ ৪। হরিজন্টাল রেখা C ও D কে ১.৮৩ মিমি: অফসেট করবো।

স্টেপ ৫। হরিজন্টাল রেখা C কে ক্রেষ্ট ও রুট মিলিয়ে ভী আকৃতি তৈরি কর। অনুরূপভাবে হরিজন্টাল রেখা D কে ক্রেষ্ট ও রুট মিলিয়ে ভী আকৃতি তৈরি কর। (এক্ষেত্রে হেলিঙ্ক এ্যাংগেলের জন্য হরিজন্টাল রেখা C থেকে হাফপিচ সামনে অথবা পিছন থেকে শুরু করতে হবে।

স্টেপ ৬। ভী আকৃতির স্থান থেকে ট্রিম কর এবং ভার্টিক্যাল রেখা সমূহ ইরেজ করবো।

স্টেপ ৭। হরিজন্টাল রেখা C ও D এর ক্রেষ্ট টু ক্রেষ্ট এবং রুট টু রুট যুক্ত করবো।

স্টেপ ৮। নাট সহজে প্রবেশের জন্য খ্রেডের পিছনের দিকটি ভী আকৃতি অথবা রেডিয়াস করে দাও।

- কাজ শেষে কাজের জায়গা পরিষ্কার করবো।
- কাজ শেষে কম্পিউটার বন্ধ করবো।
- কাজ শেষে সংগৃহীত মালামাল নির্ধারিত স্থানে জমা দিবো।

সতর্কতা (Precausion):

- কাজের সময় মাঝে ব্যবহার করবো।
- কাজের সময় সঠিক নিয়মে বসবো।
- কাজের সময় কম্পিউটার থেকে সঠিক দূরত্ব বজায় রেখে বসবো।
- এন্টি স্ট্যাটিক রিস্ট স্ট্রোপ পরবো।
- ল্যাবে পর্যাপ্ত লাইটিং এর ব্যবস্থা আছে কিনা দেখে নিবো।
- বৈদ্যুতিক নিরাপত্তার দিকে খেয়াল রাখবো।

অর্জিত দক্ষতা: খ্রেড তৈরি করার দক্ষতা অর্জন হয়েছে।

বাস্তব জীবনে যথাযথ প্রয়োগ সম্ভব হবে।

জবশিট (Job Sheet)


জব নং ৬- হেক্সাগোনাল বোল্ট অংকন করা

পারদর্শিতার মানদণ্ড:

১. স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) পরিধান করা;
২. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
৩. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করা;
৪. প্রয়োজন অনুযায়ী ড্রইং করার মালামাল সংগ্রহ করা;
৫. কাজ করার নিমিত্ত কম্পিউটার বুটআপ করা;
৬. প্রদত্ত ড্রইং অনুসারে কাজের ধাপ অনুসরণ করে হেক্সাগোনাল বোল্ট তৈরি করা;
৭. প্রদত্ত ড্রইং অনুসারে কাজের ধাপ অনুসরণ করে হেক্সাগোনাল বোল্ট তৈরি করা;
৮. কাজ শেষে কম্পিউটার শাটডাউন করা;
৯. কাজ শেষে ল্যাব এর নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করা;
১০. অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
১১. কাজ শেষে চেক লিষ্ট অনুযায়ী মালামাল জমাদান করা;

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, মালামাল ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম :

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১ টি
০২	এন্টি স্ট্যাটিক রিস্ট স্ট্র্যাপ (anti static wrist strap)	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
০৩	হ্যান্ড সেনিটাইজার/সাবান	৯৯.৯৯% জীবানু মুক্ত	প্রয়োজন
০৪	অ্যাথেন	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
০৫	কম্পিউটার/ ল্যাপটপ	কোর-আই ৭	০১ টি
০৬	স্ক্যানার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
০৭	মনিটর	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
০৮	কী বোর্ড	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
০৯	মাউস	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
১০	রাউটার/ মডেম	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
১১	প্রিস্টার/ প্লাটার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
১২	কাগজ	এ-৪	০১ টি
১৩	অটোক্যাড সফ্টওয়ার	২০২১	০১ টি
১৪	টোনার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি

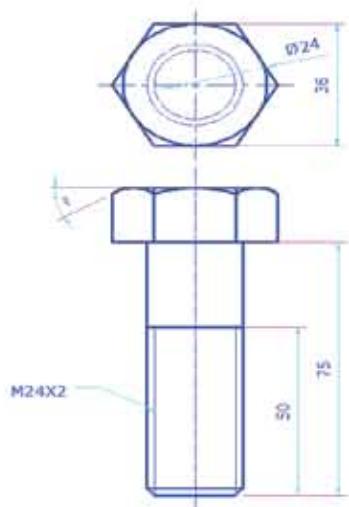



কাজের থাপ (Working Procedure):

- প্রয়োজনীয় পিপিই নির্বাচন করে সংগ্রহ করব এবং পরিধান করবো।
- সাঠিক নিরামে কম্পিউটার অন করবো।
- অটোক্যাড সফ্টওয়্যার ওপেন করবো।
- প্রয়োজন অনুযায়ী ইউজার ইন্টারফেসগুলি ঠিক করবো।
- চিত্র/ভাস্তুগত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র প্রয়োগ করবো।

ভাস্তুগতে প্রদত্ত চিত্রানুসারে হেজাগোনাল বোল্ট তৈরি করবো।

একটি হেজাগোনাল বোল্ট কৃতীর কোণীয় পথক্রিয়ে অংকন করা যাবার বোল্টের ভাস্তুমেটার M24।

হেজাগোনাল বোল্টের আনুগাতিক মাপ- বোল্টের ভাস্তুমিটারের সাথ যদি $D = 24$ মিমি হয়, তাহলে ইহার আনুগাতিক মাপ-

- সমানভাল পার্শ্বভাগ দূরত্ব ব্যবধান (Across Flat to Flat) = $1.4 D$
- বিলম্বীক কোণ দূরত্ব ব্যবধান (Across Corner to Corner) = $2D$ বা সুত্রানুযায়ী।
- ঢালসূচক ক্রেস্টার কোণ = 30° অথবা 85° ।
- ঢালের বৃত্ত-চাপ অংকনের ব্যাসার্ধ = $1.2 D$ বা $1.5 D$
- বোল্টের উচ্চতা = $\frac{2}{3} D$
- উপরোক্ত উদাহরণ অনুসারে বোল্টের ভাস্তু ২৪মিমি হলে,
- Across Flat to Flat = $1.4 D$ = $24 \times 1.4 = 33.6$ মিমি।
- নাটের উচ্চতা = $\frac{2}{3} D = 16$ মিমি।

স্টেপ ১। প্রথমে ১৮ মিমি ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি বৃত্ত অংকন করে এর অধৃতে একটি বড়ভুজাকৃতি একটি পলিগন অংকন করবো।

বোল্টের ভাস্তু ২৪ মিমি: একটি বৃত্ত অংকন করবো।

স্টেপ ২। Across Corner to Corner এর প্রজেকশন অনুসারে বোল্টের হেজের ছান্ট তিট অংকন করা যাবে উচ্চতা ১৬মিমি।

স্টেপ ৩। ঢালের বৃত্ত-চাপ অংকনের ব্যাসার্ধ = $1.2 D$ বা $1.5 D$ এর সমান পরিমাণ নিয়ে ঢাল অংকন করা।

স্টেপ ৪। ঢালসূচক ক্রেস্টার কোণ = 30° অথবা 85° সাও।

স্টেপ ৫। বোল্টের দৈর্ঘ্য ৭৫ মিমি: অংকন করবো।

স্টেপ ৬। বোল্টের নাটের দৈর্ঘ্য ৫০ মিমি: অংকন করবো।

স্টেপ ৭। বোল্টের নীচের অংশে সহজে নাট প্রবেশ করানোর জন্য ২ মিমি চেম্ফার করবো।

- কাজ শেষে কাজের জায়গা পরিষ্কার করবো।
- কাজ শেষে কম্পিউটার বন্ধ করবো।
- কাজ শেষে সংগৃহীত মালামাল নির্ধারিত স্থানে জমা দিবো।

সতর্কতা (Precausion):

- কাজের সময় মাঝে ব্যবহার করবো।
- কাজের সময় সঠিক নিয়মে বসবো।
- কাজের সময় কম্পিউটার থেকে সঠিক দুরত বজায় রেখে বসবো।
- এন্টি স্ট্যাটিক রিস্ট স্ট্রাপ পরবো।
- ল্যাবে পর্যাপ্ত লাইটিং এর ব্যবস্থা আছে কিনা দেখে নিবো।
- বৈদ্যুতিক নিরাপত্তার দিকে খেয়াল রখবো।

অর্জিত দক্ষতা: হেক্সাগোনাল বোল্ট তৈরি করার দক্ষতা অর্জন হয়েছে।

বাস্তব জীবনে যথাযথ প্রয়োগ সম্ভব হবে।

অনুশীলনী -৪

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. টেক্সট কী?
২. ডায়মেনশন বলতে কী বোঝায়?
৩. লেয়ার কী ?
৪. ট্রিম কেন করা হয়?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ডায়মেনশনের প্রকারভেদ লিখ।
২. লেয়ার প্রপারেটিজ ম্যানেজার বলতে কী বোঝায়?
৩. পাঁচটি মোডিফাই কমান্ডের নাম লিখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. মাল্টিলাইন টেক্সট লেখার পদ্ধতি বর্ণনা কর।
২. নতুন লেয়ার তৈরির প্রক্রিয়া লিখ।
৩. একটি হেক্সাগোনাল নাট অংকনের পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৪. একটি হেক্সাগোনাল বোল্ট অংকনের পদ্ধতি বর্ণনা কর।



অপরাজেয় বাংলা



সাবাস বাংলাদেশ



বিজয় '৭১

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কয়েকটি ভাস্কর্য

ক. অপরাজেয় বাংলা: অপরাজেয় বাংলা ভাস্কর্যটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মরণে নির্মিত যাতে তিনজন মুক্তিযোদ্ধাকে চিত্রায়িত করা হয়েছে। শিল্পী সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ ১৯৭৯ সালে এটির নির্মাণ কাজ শেষ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা ভবনের সামনে এটি অবস্থিত।

খ. সাবাস বাংলাদেশ: সাবাস বাংলাদেশ ভাস্কর্যটি বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ ভাস্কর্য যা ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতীকীরূপ। ১৯৯১ সালে শিল্পী নিতুন কুণ্ড এটির নির্মাণ কাজ শেষ করেন। ভাস্কর্যটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চতুরে অবস্থিত।

গ. বিজয় '৭১: মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মূর্ত্প্রতীক এই ভাস্কর্যটি। ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এটি অবস্থিত। ভাস্কর্যটির শিল্পী শ্যামল চৌধুরী, নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে ২০০০ সালে।

২০২৩ শিক্ষাবর্ষ

মেকানিক্যাল ড্রাফটিং উইথ ক্যাড-১

কারিগরি শিক্ষা আত্মনির্ভরশীলতার চাবিকাঠি

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক
বিনামূল্যে বিতরণের জন্য