

ওয়েল্ডিং অ্যাড ফেব্রিকেশন-১

এসএসসি ও দাখিল (ভোকেশনাল)

নবম-দশম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত



বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও
দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

ওয়েল্ডিং অ্যান্ড ফেব্রিকেশন-১

Welding & Febrication-1

প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র
নবম ও দশম শ্রেণি

লেখক
ইঞ্জি. ড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম
এম এসসি ইঞ্জিনিয়ারিং, বুয়েট, পিএইচডি

সম্পাদক
প্রকৌ. সৈয়দ নূরনবী
বি.এসসি ইঞ্জিনিয়ারিং (মেক) ডিপ্লোমা (জার্মানী)
এমএস (পরিবেশ বিজ্ঞান)

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিবিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ২০১৬

পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৭

পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৮

পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৯

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বতোমুখী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত-দক্ষ মানব সম্পদ। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান এবং আত্মনির্ভরশীল হয়ে বেকার সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের কোনো বিকল্প নেই। তাই ক্রমপরিবর্তনশীল অর্থনীতির সঙ্গে দেশে ও বিদেশে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ জনশক্তির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) স্তরের শিক্ষাক্রম ইতোমধ্যে পরিমার্জন করে যুগোপযোগী করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিবর্তনশীল চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) পর্যায়ে অধ্যয়নরat শিক্ষার্থীদের যথাযথভাবে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ করে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং আত্মকর্মসংস্থানে উদ্যোগী হওয়াসহ উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হবে। ফলে রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী জাতিকে বিজ্ঞানমনক্ষ ও প্রশিক্ষিত করে ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে আমরা উজ্জীবিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ শিক্ষাবর্ষ হতে সকলস্তরের পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করার যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আরও আঞ্চলী, কৌতুহলী ও মনোযোগী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার প্রাক-গ্রাথমিক, গ্রাথমিক, মাধ্যমিক শ্রেণী থেকে শুরু করে ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল ও এসএসসি ভোকেশনাল স্তরের পাঠ্যপুস্তকসমূহ চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয়, টেকসই ও বিনামূল্যে বিতরণ করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে; যা একটি ব্যতিক্রমী প্রয়োস। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক রচিত ভোকেশনাল স্তরের ট্রেড পাঠ্যপুস্তকসমূহ সরকারি সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে সংশোধন ও পরিমার্জন করে মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। উন্নতমানের কাগজ ও চার রঙের প্রাচ্ছদ ব্যবহার করে পাঠ্যপুস্তকটি প্রকাশ করা হলো।

বানানের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের জন্য অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানান রীতি। ২০১৮ সালে পাঠ্যপুস্তকটির তত্ত্ব ও তথ্যগত পরিমার্জন এবং চিত্র সংযোজন, বিয়োজন করে সংক্ষরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটির আরও উন্নয়নের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মত বই পৌছে দেওয়ার জন্য মুদ্রণের কাজ দ্রুত করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি-বিচুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংক্ষরণে বইটি আরও সুন্দর, প্রাঞ্জল ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করা হবে। যাঁরা বইটি রচনা, সম্পাদনা, প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীরা আনন্দের সঙ্গে পাঠ করবে এবং তাদের মেধা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

প্রথম পত্র, তাত্ত্বিক

প্রথম পত্র ব্যবহারিক

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং	অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়	ওয়েল্টিং ট্রেড	১	প্রথম অধ্যায়	ওয়েল্টিং ট্রান্সফরমারে থ্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সংযোগ	১৩৭
দ্বিতীয় অধ্যায়	ওয়েল্টিং পদ্ধতিসমূহ	১২	দ্বিতীয় অধ্যায়	আর্ক সৃষ্টি ও তা বজায় রাখা	১৪০
তৃতীয় অধ্যায়	আর্ক ওয়েল্টিং-এর সম্ভাব্য বিপদসমূহ	১৯	তৃতীয় অধ্যায়	সোজা ও ওভারল্যাপিং বিড সমতল অবস্থানে তৈরি করা	১৪৮
চতুর্থ অধ্যায়	আর্ক ওয়েল্টিং-এ ব্যক্তিগত নিরাপত্তামূলক সরঞ্জামাদি	২৮	চতুর্থ অধ্যায়	আর্ক ওয়েল্টিং পদ্ধতিতে সমতল অবস্থানে ক্ষয়ার বাট জোড় তৈরি করা	১৫৪
পঞ্চম অধ্যায়	ওয়েল্টার হ্যান্ড টুলস	৪৩	পঞ্চম অধ্যায়	আর্ক ওয়েল্টিং পদ্ধতিতে উল্লম্ব অবস্থানে সোজা বিড তৈরি করা	১৬২
ষষ্ঠ অধ্যায়	ওয়েল্টারের মেজারিং টুলস	৭০	ষষ্ঠ অধ্যায়	আর্ক ওয়েল্টিং পদ্ধতিতে উল্লম্ব অবস্থানে বাট জোড় তৈরি করা	১৬৮
সপ্তম অধ্যায়	ওয়েল্টিং পরিভাষা	৭৭	সপ্তম অধ্যায়	আর্ক ওয়েল্টিং পদ্ধতিতে সমতলে একাধিক রানের ল্যাপ জোড় তৈরি করা	১৭৩
অষ্টম অধ্যায়	আর্ক ওয়েল্টিং মেশিনের বৈশিষ্ট্য	৯০	অষ্টম অধ্যায়	আর্ক ওয়েল্টিং পদ্ধতিতে সমতল অবস্থানে আউট সাইড কর্নার জোড় তৈরি করা	১৭৩
নবম অধ্যায়	ওয়েল্টিং প্রার্থীকসমূহের ধারণা	৯৫	নবম অধ্যায়	আর্ক ওয়েল্টিং পদ্ধতিতে সমতলে অবস্থানে একাধিক রানের টি-জোড় তৈরিকরা	১৮৩
দশম অধ্যায়	ইলেকট্রোড নির্বাচন	৯৯			
একাদশ অধ্যায়	ওয়েল্টিং জোড়ের বৈশিষ্ট্য	১০৫			
দ্বাদশ অধ্যায়	ওয়েল্টড জোড়ের উপরিতল ও পার্শ্বদেশ প্রক্রিয়া	১১৫	দশম অধ্যায়	আর্ক ওয়েল্টিং এ সিঙ্গেল ভি বাট জোড় ওয়েল্ট (আনুভূমিক অবস্থানে/১জি)	১৮৬
ত্রয়োদশ অধ্যায়	ওয়েল্টিং কার্য পদ্ধতি	১১৮			
চতুর্দশ অধ্যায়	আর্ক ওয়েল্টিং-এর দোষক্রটি ও প্রতিকারসমূহ	১২৮	একাদশ অধ্যায়	আর্ক ওয়েল্টিং এ সিঙ্গেল ভি বাট জোড় ওয়েল্ট (আনুভূমিক অবস্থানে/২জি)	১৯২

দ্বিতীয় পত্র, তাত্ত্বিক

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং	অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়	ধাতব তলে হ্যান্ড টুলসের সাহায্যে ছুরুত ও স্টুট কাটিং পদ্ধতি	১৯৮	প্রথম অধ্যায়	আর্ক ওয়েল্টিং পদ্ধতিতে সমতল অবস্থানে পেনিট্রেশনসহ সিঙ্গেল 'ভি' বাট জোড় তৈরি	২৫১
দ্বিতীয় অধ্যায়	উন্নত ওয়েল্ট তৈরির শর্তাবলি	২০৪	দ্বিতীয় অধ্যায়	আর্ক ওয়েল্টিং পদ্ধতিতে উল্লম্ব অবস্থানে পেনিট্রেশনসহ সিঙ্গেল 'ভি' বাট জোড় তৈরি	২৬০
তৃতীয় অধ্যায়	অবস্থান ভেদে ওয়েল্টিং-এর ক্লাকোশল	২০৮	তৃতীয় অধ্যায়	সোজা একক বিড হিরিজন্টাল-ভার্টিক্যাল অবস্থানে তৈরি করার দক্ষতা অর্জন	২৬৬
চতুর্থ অধ্যায়	ওয়েল্ট জোড়ের বিকৃতি দমন কৌশল	২১৪	চতুর্থ অধ্যায়	সিঙ্গেল 'ভি' বাট জোড় হিরিজন্টাল-ভার্টিক্যাল অবস্থানে তৈরি করার দক্ষতা অর্জন	২৭৩
পঞ্চম অধ্যায়	আর্ক ওয়েল্টিং এর পোলারিটির ব্যবহার	২১৯	পঞ্চম অধ্যায়	ফেজ একক বিড ওভার হেড অবস্থানে একক বিড তৈরি করার দক্ষতা অর্জন	২৮২
ষষ্ঠ অধ্যায়	ফিলেট জোড়ার দৃঢ়তা	২২৫	ষষ্ঠ অধ্যায়	একাধিক রানের ল্যাপ জোড় ওভার হেড অবস্থানে ওয়েল্টিং করার দক্ষতা অর্জন	২৮৭
সপ্তম অধ্যায়	ওলেল্টিং ফ্লানের ব্যবহার	২২৮	সপ্তম অধ্যায়	একাধিক রানের টি' জোড় ওভার হেড অবস্থানে ওয়েল্টিং করার দক্ষতা অর্জন	২৯৩
অষ্টম অধ্যায়	সংকর ইস্পাতের ওয়েল্টিং উপযোগিতা	২৩২	অষ্টম অধ্যায়	কর্নার জোড় ওভার হেড অবস্থানে ওয়েল্টিং করার দক্ষতার্জন	২৯৮
নবম অধ্যায়	অলৌহজ ধাতুর ওয়েল্টিং বৈশিষ্ট্য	২৩৪	নবম অধ্যায়	সিঙ্গেল 'ভি' বাট জোড় ওভারহেড অবস্থানে ওয়েল্টিং করার দক্ষতা অর্জন	৩০৪
দশম অধ্যায়	গ্যাস ওয়েল্টিং-এফিলার মেটালের ব্যবহার	২৩৭	দশম অধ্যায়	পাইপে বাট জোড় সমতল অবস্থানে ওয়েল্ট করার দক্ষতা অর্জন	৩১০
একাদশ অধ্যায়	ওয়েল্ট জোড়ের ঝটি-বিচুতি পর্যাক্ষর ধারণা	২৪১	একাদশ অধ্যায়	উল্লম্ব অবস্থানে পাইপ বাট জোড় ওয়েল্ট	৩১৬
				পাইপে বাট জোড় স্থির অবস্থানে ওয়েল্ট করার দক্ষতা অর্জন	৩২১
				তালিকা	৩২৮

প্রথম অধ্যায়

ওয়েলিং ট্রেড

(Welding Trade)

১.১ ওয়েলিং ট্রেডের উদ্দেশ্য :

শিল্প কারখানায় উৎপাদন করতে হলে প্রয়োজন ধাতুকে জোড়া দেওয়া। এতে অত্যন্ত সহজ ও মজবুত জোড়ের সৃষ্টি হয়। ওয়েলিং আবিকারের পূর্বে রিভেটের সাহায্যে এ জোড়া দেওয়া হতো। বর্তমানে প্রায় সকল ধাতু এমন কী প্লাস্টিক ও ওয়েলিং করে জোড়া দেওয়া হচ্ছে। যে ওয়েলিং করে তাকে বলা হয় ওয়েল্ডার। দেশ এবং বিদেশের সকল শিল্প কারখানাতে ওয়েল্ডারের ভালো চাহিদা আছে। ওয়েলিং ট্রেডের মূল উদ্দেশ্য হলো ওয়েল্ডার তৈরি করা। এই ট্রেডের কিছু সংখ্যক মেধাবী শিক্ষার্থী উচ্চতর শিক্ষা লাভ করে শিল্প কারখানায় দক্ষ কারিগর এমনকি প্রকৌশলী হিসেবে দেশের শিল্পায়নে যথাযথ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।




চিত্র : ১.১ (ক) ওয়েলিং ট্রেড

এই ট্রেড শেষ করার পর একজন নবীন ওয়েল্ডার

- ওয়েলিং মেশিন এবং যন্ত্রপাতি চিনতে পারবে।
- ওয়েলিং মেশিন এবং যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে।
- ওয়েলিং করতে পারবে।
- ওয়েলিং-এর দোষ-ক্রতৃ শনাক্ত করতে পারবে এবং ক্রতিশলোর প্রতিকার জ্ঞানবে।
- ওয়েলিং এ ব্যবহৃত ধাতুগুলো চিনতে পারবে।

ফর্মা-১, ওয়েলিং অ্যাক্ট ফের্ডিকেশন-১, প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র, নবম ও দশম শ্রেণি

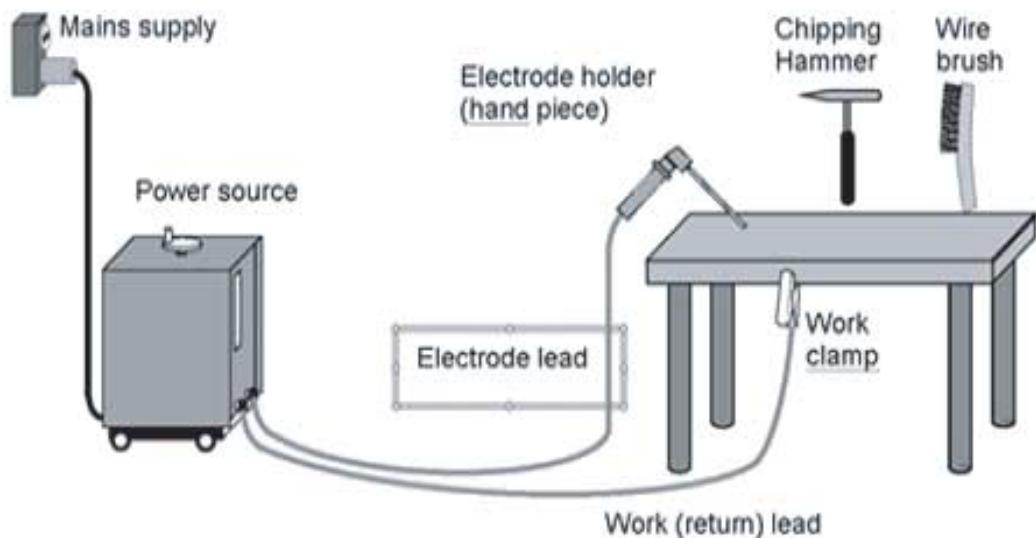

ଚିତ୍ର : ୧.୧ (୩) ବାର୍ଷିକ ପତ୍ର

୧.୨ କଟୋକାର ଏବଂ ସମ୍ପଦ କର୍ମକଳେ ଉପରେ କରନ୍ତେ ପାଇବା :
ଖୋଜାର-ଏର ସମ୍ପଦ କର୍ମକଳେ ହୁଲୋ :



ଚିତ୍ର : ୧.୨ (୯) ଖୋଜାରାଳ ଶିଳ୍ପ



চিত্র : ১.২ (খ) ধাতব আসবাবপত্র তৈরি শিল্প



চিত্র : ১.২ (গ) ঘটের গাড়ি তৈরি শিল্প




চিত্র : ১.২ (ঘ) পাইপ লাইন তৈরির কাজ



চিত্র : ১.২ (ঙ) উড়োজাহাজ তৈরির শিল্প




চিত্র : ১.২ (চ) নভোযান লেভেল শিল্প

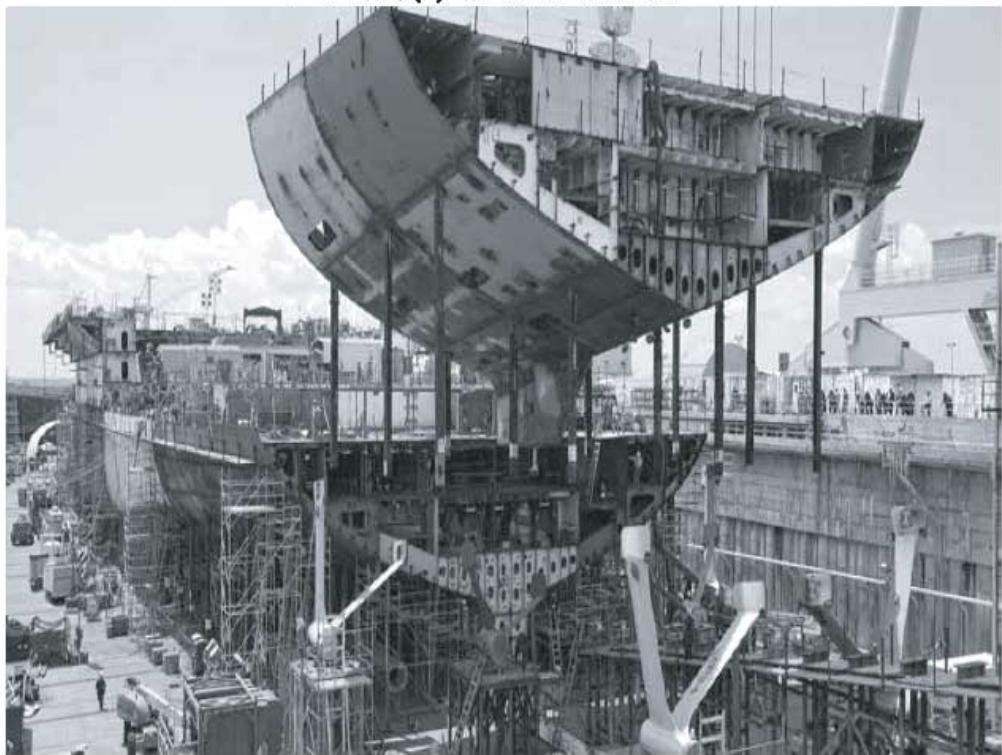

চিত্র : ১.২ (ছ) আদাজ শিল্প



চিত্র : ১.২ (জ) রেলওয়ে প্রতিষ্ঠান

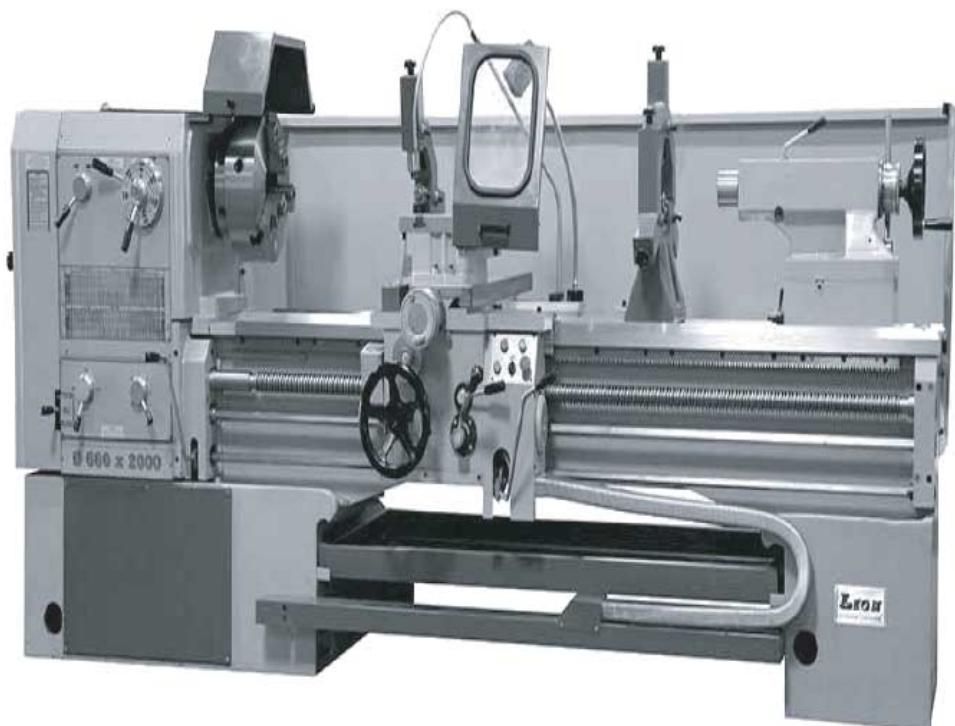

চিত্র : ১.২ (ঝ) ভারী যন্ত্রপাতি তৈরির শিল্প

এছাড়াও ওয়েল্ডার-এর সম্মান্য নির্মান কর্মক্ষেত্রগুলো হয়ে থাকে। যেমন :

- খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প
- সাবান এবং প্রসাধনী শিল্প
- গৃষ্ঠ শিল্প
- বস্ত্র শিল্প
- সার শিল্প
- পাট শিল্প
- মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করার কারখানা (ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ)
- ইলেকট্রনিক্স শিল্প, ইত্যাদি।

ওয়েল্ডিং পদ্ধতি যেহেতু নির্মাণ ছাড়াও মেরামতির জন্য ও প্রয়োজনীয়, সুতরাং সকল ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠানই একজন ওয়েল্ডারের কর্মক্ষেত্র হতে পারে, তবে স্ব-উদ্যোগে কর্মসংস্থানের সুযোগ ওয়েল্ডিং ট্রেড সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীদের খুব বেশি, কারণ এতে পুঁজি কম লাগে এবং এটি একটি লাভজনক ব্যবসাও বটে। শুধু আত্মকর্মসংস্থান এর ব্রত নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

১.৩ ওয়েল্ডিং ট্রেডের গুরুত্ব :

কোন কিছু তৈরি করতে হলে প্রথমেই ভাবতে হবে তার জোড়া দেওয়ার কথা, কারণ জোড়া ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ উৎপাদন করা যায় না। শিল্পক্ষেত্রে যত প্রকারের জোড়া দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে ওয়েল্ডিং তাদের মধ্যে অন্যতম। এমন কোনো শিল্প কারখানা নেই যেখানে ধাতুকে স্থায়ী ভাবে জোড়া লাগানোর জন্য ওয়েল্ডিং ব্যবস্থা নেই। সকল প্রকার নির্মাণ এবং মেরামতের কারখানায় এট্রেডের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য বিধায় এ সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক কাজের ধারণা ও কাজগুলো সম্পাদনের নিয়ম জানা থাকা অতীব প্রয়োজন।


যেমন :

- ওয়েল্ডিং ট্রেডের তাত্ত্বিক বিষয়।
- বিজ্ঞান।
- ধাতুর গুণাগুণ সম্পর্কে জ্ঞান।
- তড়িৎকৌশল (ইলেক্ট্রিক্যাল) বিষয় সম্পর্কেও কিছুটা বেসিক জ্ঞান।
- ওয়েল্ডারের ব্যবহারিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান : ওয়েল্ডিং করার দক্ষতা।
- ফাইলিং করা (ফাইল বা রেত দিয়ে ধাতু ক্ষয় করা)
- হ্যাকস দিয়ে ধাতু কর্তন করা।
- চিপিং করা (বাটালি এবং হাতুড়ির সাহায্যে ধাতু কাটা)
- ড্রিলিং করা (ড্রিল মেশিনে ধাতুর পৃষ্ঠে ছিদ্র করা)
- মাপন যন্ত্রের ব্যবহার করা
- গ্রাইভিং করা

ফাইলিং করা (ফাইল বা রেত দিয়ে ধাতু ক্ষয় করা)




হ্যাকস দিয়ে ধাতু কর্তন করা

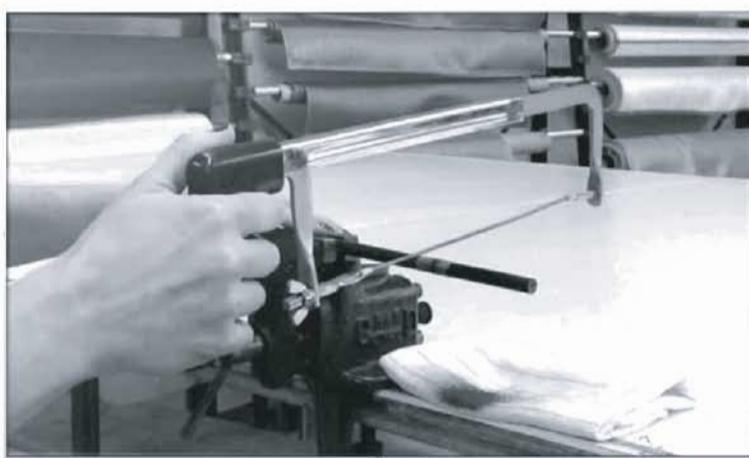

ওড়েজি ট্রেচ

১

চিপিং করা

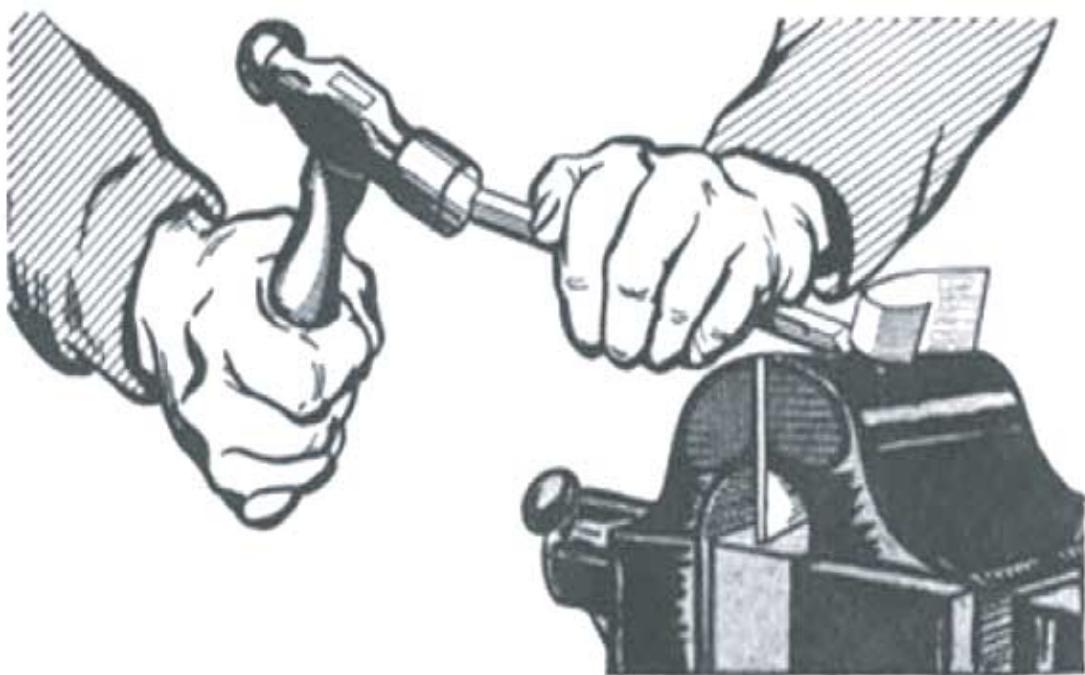


ছিপিং করা



কর্ম-২, ওডেজি আজ ফেন্সেশন-১, অথবা বিলীয় গুৰা, বৰম ও দশম শ্ৰেণি

যোগসম্মত বাণীবেদ ব্যবহার করা

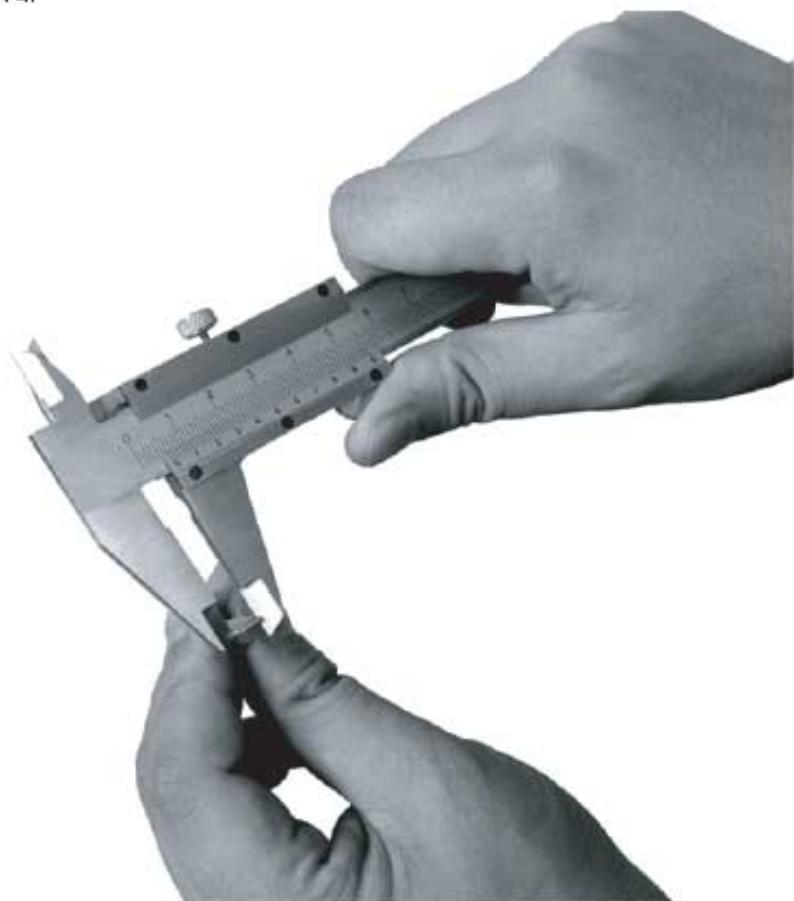

পাইপিং করা



টপুলিউচক কাজগুলোর উপর খরচেভাবের সমস্তা ধারা অতি অরোজন কারণ প্রার্কশপে একজন ওয়্যার্ডারকে প্রয়োজিত করা হাত্তাও এই কাজগুলো বিকল্প অরোজনে করতে হয়।

প্রশ্নমালা-১

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- ১। ওয়েল্ডিং কী?
- ২। ওয়েল্ডার কাকে বলে ?
- ৩। কোন বস্তু নির্মাণ ছাড়াও ওয়েল্ডিং আর কোন কাজে ব্যবহৃত হয় ?
- ৪। স্ট্রাকচারাল শিল্পে কী কাজ করা হয় ?
- ৫। স্ব-উদ্যোগে কর্মসংস্থানে ওয়েল্ডিং টেক্নোলজির ছাত্রদের সুযোগ বেশি কেন?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- ৬। ওয়েল্ডিং ট্রেড সম্পন্ন করার পর একজন নবীন ওয়েল্ডার কী কী কাজ করতে পারবে?
- ৭। একজন ভালো ওয়েল্ডারের কোন কোন তাত্ত্বিক বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন?
- ৮। একজন ভালো ওয়েল্ডারের কোন কোন ব্যবহারিক বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন?
- ৯। ওয়েল্ডিং করে তৈরি করা যায় এমন ০৪ (চার)টি গৃহে ব্যবহৃত আসবাবপত্রের নাম লেখ।
- ১০। ওয়েল্ডিং ট্রেডের গুরুত্ব এত বেশি কেন ?

রচনামূলক প্রশ্ন

- ১০। ওয়েল্ডিং ট্রেড শেষ করার পর একজন নবীন ওয়েল্ডার কোন কোন শিল্প কারখানায় চাকুরি পেতে পারে?
- ১১। ওয়েল্ডিং ট্রেডের গুরুত্ব বর্ণনা কর।
- ১২। ওয়েল্ডার-এর সম্ভাব্য কর্মক্ষেত্রগুলো বিবৃত কর।
- ১৩। ওয়েল্ডিং ট্রেডের উদ্দেশ্য উল্লেখ কর।


ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ

ଓରେଣ୍ଡିଂ ପକ୍ଷତିସମ୍ଭୁତ

(Welding Procedures)

୨.୧ ଓରେଣ୍ଡିଂ ଏର ସଂଜ୍ଞା :

ଯଦୁ ଜାତୀୟ ବା ଡିଲ୍ ଜାତୀୟ ଧାତବ ଖଣ୍ଡକେ ପାଶାପାଶି ଅବହାନେ ରେଖେ ଉତ୍ତାପେର ସାହାଯ୍ୟେ ଗଲିତ ବା ଅର୍ଧଗଲିତ ଅବହାଯ ଏନେ ଚାପ ପ୍ରୋଗ କରେ ବା ବିନା ଚାପେ ଫିଲାର ମେଟାଲ ପ୍ରୋଗ କରେ ବା ନା କରେ ହୁମ୍ମିଭାବେ ଜୋଡ଼ା ଦେଉରାର କୌଶଳକେ ଓରେଣ୍ଡିଂ ବଲେ ।

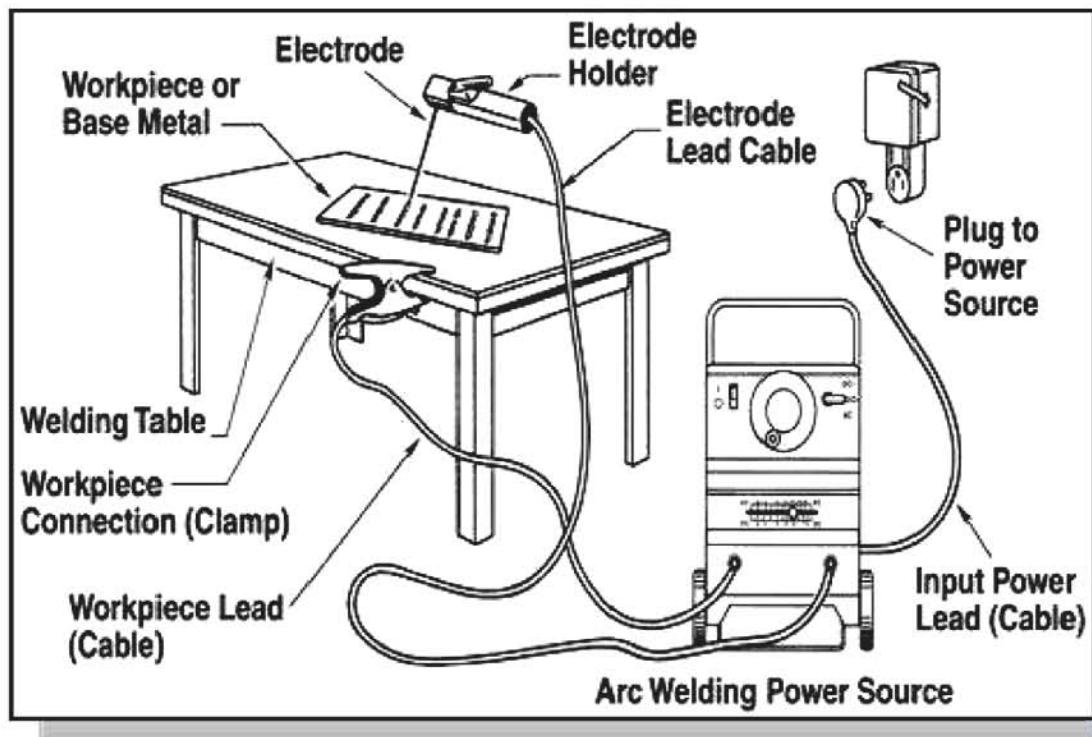

ଚିତ୍ର : ୨.୧ ଓରେଣ୍ଡିଂ ପକ୍ଷତି

ଫିଲ ତୈରିର ଦୋକାନେ ହରେକ ରକମେର ଫିଲ ତୈରି ହୁଯ, ମେଥାନେ ଏକାଧିକ ଧାତୁ ଖଣ୍ଡକେ ଜୋଡ଼ା ଲାଗାନୋ ହୁଯ । ଆବାର କାମାର ଶାଲାଯ ଧାତୁ ଖଣ୍ଡକେ ଉତ୍ତନ୍ତ କରେ ଅର୍ଧଗଲିତ ଅବହାଯ ଏନେ ହାତୁଡ଼ିର ସାହାଯ୍ୟେ ପିଟିଯେ ଶିକଳ ବାନାନେ ହୁଯ । ଉତ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରେ ଜୋଡ଼ା ହୁଯ ହୁମ୍ମି, ତବେ ଫିଲ ତୈରିର ଦୋକାନେ ଜୋଡ଼ା ଲାଗାନୋର ଜଳ୍ୟ ଜୋଡ଼ାହାନେ ଚାପ ପ୍ରୋଗ କରତେ ହୁଯ ନା, କିନ୍ତୁ କାମାର ଶାଲାଯ ଶିକଳ ବାନାତେ ଜୋଡ଼ାହାନେ ହାତୁଡ଼ିର ଆଘାତ ବା ଚାପ ପ୍ରୋଗ କରତେ ହୁଯ ଆମରା ଏକପ ଜୋଡ଼ା ଦେଉରାକେ ଓରେଣ୍ଡିଂ କରା ବଲି । ସୁତରାଂ ଓରେଣ୍ଡିଂ ଏର ସଂଜ୍ଞା ହଲେ ଦୁଇଖଣ ଧାତୁକେ ଉତ୍ତାପେର ସାହାଯ୍ୟେ ଗଲିତ ବା ଅର୍ଧ ଗଲିତ ଅବହାଯ ଏନେ, ଚାପେ ଅଥବା ବିନା ଚାପେ ହୁମ୍ମିଭାବେ ଜୋଡ଼ା ଦେଉଯାକେ ଓରେଣ୍ଡିଂ ବଲେ ।


২.২ প্রচলিত ওয়েবিং প্রক্রিয়ার নাম :

বহু প্রচলিত ওয়েবিং প্রক্রিয়াগুলো হলোঃ

- (ক) কোর্জ ওয়েবিং
- (খ) আর্ক ওয়েবিং
- (গ) গ্যাস ওয়েবিং
- (ঘ) ইলেকট্রিক রেজিস্ট্র্যাল ওয়েবিং
- (ঙ) ধাতবিট ওয়েবিং




চিত্র : ২.২(ক) কোর্জ ওয়েবিং

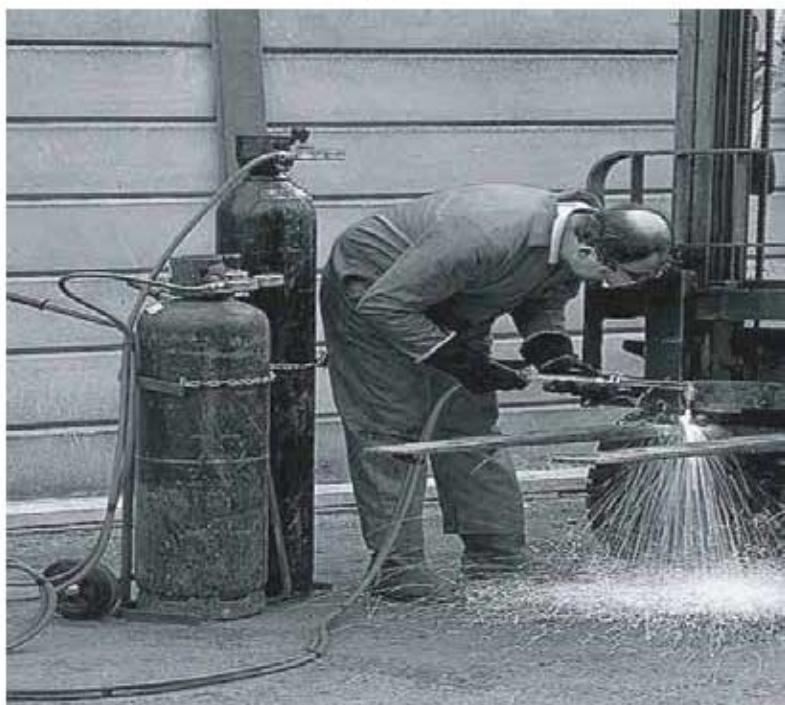

চিত্র : ২.২ (খ) গ্যাস ওয়েবিং



চিত্ৰ : ২.২ (গ) আৰু খালেছি

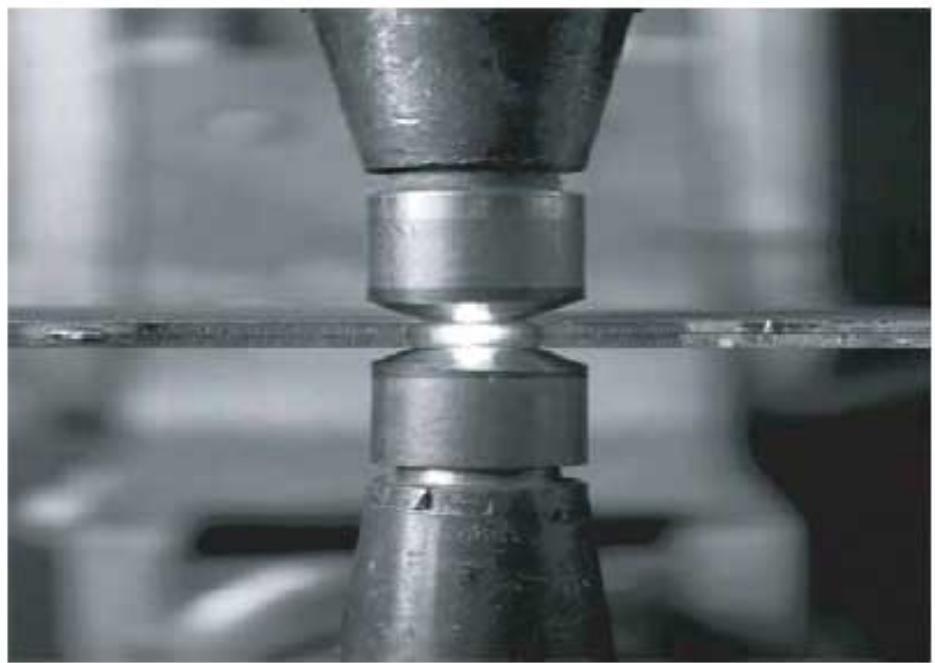

চিত্ৰ : ২.২ (ব) ইলেকট্ৰিক বেগুনীপথ খালেছি



চিত্র ৪.২.২ (৩) থারিট ওয়েজিং

৪.৩ ওয়েজিং-এর প্রেসি বিন্যাস।

নিচে বছল প্রচলিত ওয়েজিং পদ্ধতিগুলোর প্রেসি বিন্যাস উল্লেখ করা হলো।

ওয়েজিং প্রয়োগত দুই প্রকার, যথাঃ

- ১। প্রেসার ওয়েজিং বা নলকিউশন ওয়েজিং
- ২। নন প্রেসার বা ফিটেশন ওয়েজিং।

তাপ ও চাপের সাহার্যে সম জাতীয় ধাতু অর্থপূর্ণত অবহায় চাপ প্রয়োগ করে যে জোড় সৃষ্টি হয় তাই প্রেসার বা নলকিউশন ওয়েজিং। আবু তাপ বা চাপের সাহার্যে সম জাতীয় ধাতু গুণিত অবহায় ভূতীয় ধাতু ব্যবহার করে বা ব্যবহার ছাড়া যে জোড় সৃষ্টি হয় তাই নন প্রেসার বা ফিটেশন ওয়েজিং।

উপরের ধর্মে প্রেসি দৃষ্টিকে আবার বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমনঃ

- ১। প্রেসার ওয়েজিং বা নলকিউশন ওয়েজিং

(ক) মের্স ওয়েজিং (Forge Welding)

- (i) হ্যামার ওয়েজিং (Hammer welding)
- (ii) ডাই ওয়েজিং (Die welding)
- (iii) রোল ওয়েজিং (Roll welding)

(খ) ইলেক্ট্রিক রেজিস্ট্যাল ওয়েল্ডিং (Electric Resistance Welding)

- (i) বাট ওয়েল্ডিং (Butt Welding)
- (ii) সিম ওয়েল্ডিং (Seam Welding)
- (iii) স্পট ওয়েল্ডিং (Spot Welding)
- (iv) প্রজেকশন ওয়েল্ডিং (Projection Welding)
- (v) পারকাশন ওয়েল্ডিং (Percussion Welding)
- (vi) ফ্লাশ ওয়েল্ডিং (Flush Welding)
- (vii) থারমিট ওয়েল্ডিং (Thermit Welding)

২। নন প্রেসার বা ফিউশন ওয়েল্ডিং

(ক) আর্ক ওয়েল্ডিং (Arc Welding)

- (i) কার্বন আর্ক ওয়েল্ডিং (Carbon Arc Welding)
- (ii) মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং (Metal Arc Welding)

(খ) গ্যাস ওয়েল্ডিং (Gas Welding)

- (i) অক্সি অ্যাসিটিলিন ওয়েল্ডিং (Oxy Acetylene Welding)
- (ii) অক্সি হাইড্রোজেন ওয়েল্ডিং (Oxy Hydrogen Welding)
- (iii) এয়ার অ্যাসিটিলিন ওয়েল্ডিং (Air Acetylene Welding)

(গ) থারমিট ওয়েল্ডিং (বিনা চাপে) (Thermit Welding)

বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে, নতুন নতুন ওয়েল্ডিং পদ্ধতি আবিস্কৃত হয়েছে, ফলে ওয়েল্ডিং এর শ্রেণি বিভাগও অনেক জটিল হয়েছে। আমেরিকান ওয়েল্ডিং সোসাইটি (AWS) নামক একটি সংস্থা ওয়েল্ডিং এর বিভিন্ন প্রক্রিয়ার একটি ঘাস্টার চার্ট তৈরি করেছে, উক্ত চার্টটি এই পৃষ্ঠকে সংযোজিত হলো।



ଚିତ୍ର ୧.୨.୬ ଓଡ଼ିଆ ମାସଟାଇ ଚାର୍ଟ

প্রশ্নমালা-২

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- ১। ওয়েল্ডিং বলতে কী বুঝায়?
- ২। ইলেকট্রিক রেজিস্ট্যান্স ওয়েল্ডিং কোন শ্রেণির ওয়েল্ডিং?
- ৩। কামার শালাতে শিকল বানাতে যে জোড়া দেওয়া হয় তা কোন শ্রেণির ওয়েল্ডিং?
- ৪। গ্যাস ওয়েল্ডিং কোন শ্রেণির ওয়েল্ডিং?
- ৫। ওয়েল্ডিং প্রসেসের এর মাস্টার চার্টটি কোন সংস্থা তৈরী করেছে?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- ৬। আর্ক ওয়েল্ডিং কত প্রকার ও কী কী?
- ৭। বহুল প্রচলিত ওয়েল্ডিং পদ্ধতিগুলোর নাম লেখ।
- ৮। ফোর্জ ওয়েল্ডিং কত প্রকার ও কী কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

- ৯। ওয়েল্ডিং-এর শ্রেণি বিন্যাস কর।
- ১০। ওয়েল্ডিং এর সময় চাপ প্রয়োগ করতে হয় এইরূপ ওয়েল্ডিং পদ্ধতিগুলোর নাম লেখ।
- ১১। ওয়েল্ডিং এর সময় চাপ প্রয়োগ করতে হয় না এইরূপ ওয়েল্ডিং পদ্ধতিগুলোর নাম লেখ।


তৃতীয় অধ্যায়

আর্ক ওয়েলডিং-এর সম্ভাব্য বিপদসমূহ

(Possible Hazard of Arc Welding)

৩.১ বৈদ্যুতিক শকের ক্ষর ক্ষতি :

সাধারণত ওয়েলডিং হলো আভন, বিদ্যুৎ ও অর্থগতিত বা পলিত ধাতু নিয়ে কাজ-করবার। এক্ষণ্ট ডিনটি বিষয়ই শরীরের পকে বিশেষ ক্ষতিকারক। কাজেই ওয়েলডারকে খুবই সংকর্তন সাথে কাজ করতে হয়। আর যিনি ওয়েলডিং করলে তাঁকেই ওয়েলডার বলে। একজন ওয়েলডারকে বেহন অনেক কিছু জানতে হবে তেমনি তাঁকে সাবধানও ধাকতে হবে অনেক বেশি। সাবধান না ধোকলে ওয়েলডিং-এর কাজে দেহের সম্মুখ ভাগটা বৃক্ষ করবার জন্য বিশেষভাবে তৈরি আবরণ কাজে লাগবে না।

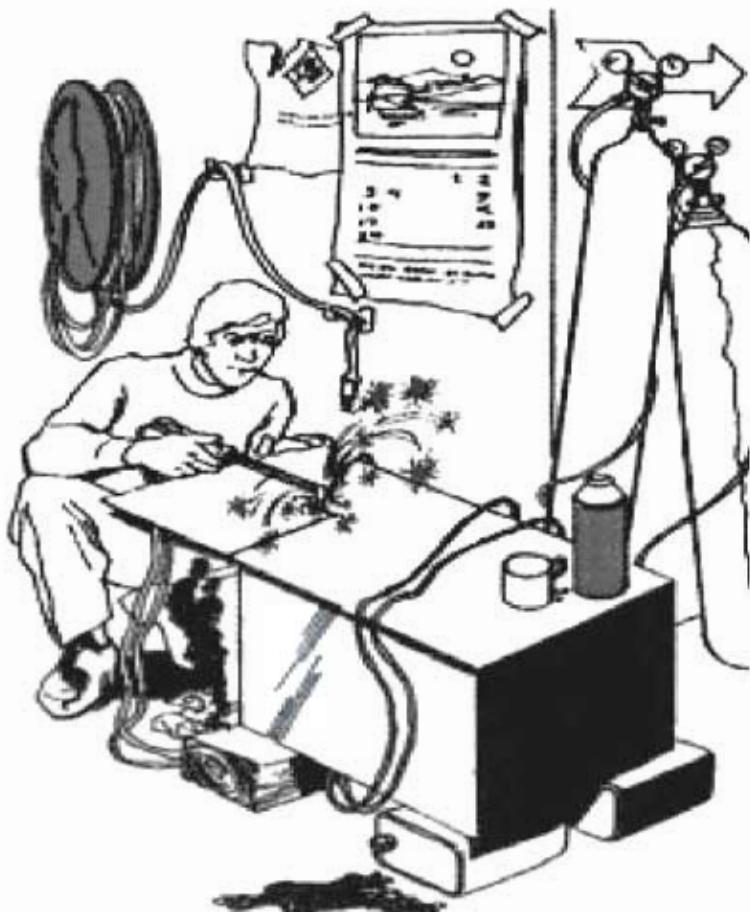

চিত্র : ৩.১ বৈদ্যুতিক শক

ওয়েল্ড প্রযুক্তি বিদ্যায় একটি প্রচলিত উকি "Safety is the best policy, No safety no work" একজন দক্ষ কারিগর তার যদি সেফটি বা সাবধানতা সমস্কে কোনো ব্যবহারিক জ্ঞান না থাকে, তাহলে সে শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে একজন অযোগ্য ব্যক্তি। কথায় আছে 'সাবধানের মার নেই'। সাবধানতা নিয়ে কাজ করলে কখনও বিপদ আসে না বা হয় না। এ কারণে সকল শিক্ষার্থী বা কর্মীকে কারখানার নিয়ম মেনে চলতে হয়। একজনের ভূলের মাঝে অন্য জনকেও কখনও কখনও দিতে হয়। কারখানায় অনেক শ্রমিক একত্রে কাজ করে, এর মধ্যে একজনও যদি অসাবধানভাবে কাজ করে, তবে তার মাঝে বাকি শ্রমিকদের দিতে হয়। এ জন্য আমাদের জানা প্রয়োজন বৈদ্যুতিক শক (Shock) কী? এবং কী কারণে এ শক (Shock) প্রাপ্ত হয় তা জানারাঃ কোন কারণে ফেজ এর সাথে নিউট্রাল বা মাটির সাথে সংযোগ হলে বৈদ্যুতিক শক এর সৃষ্টি হয়। আবার কোন মেশিনের বিডিতে যদি বৈদ্যুতিক সংযোগ বা কোন কারণে মেশিনটি বিদ্যুতায়িত হয়ে থাকে তবে তা মানুষের সংস্পর্শে এলে বৈদ্যুতিক শক প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ ফেজ তারের সংস্পর্শে বা বিদ্যুতায়িত মেশিনের সংস্পর্শে যদি কোন ব্যক্তি আসে এবং তার শরীর যদি আর্থের সাথে সংযোগ প্রাপ্ত হয় তবে তিনি বৈদ্যুতিক শক প্রাপ্ত হবেন। বৈদ্যুতিক শক থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সেফটি সু পরা আবশ্যিক।

গ্যাস ওয়েল্ড এর চেয়ে আর্ক ওয়েল্ড এর সাবধানতার প্রয়োজন বেশি। কেননা এর উত্তাপ ও আলো গ্যাস ওয়েল্ড এর চেয়ে বেশি মারাত্মক। এটা লক্ষ করা যায় আঁধার রাতে যখন আর্ক ওয়েল্ড করা হয়। এ সময় এর রশ্মি বা নীল আলো সার্চ লাইটের আলোর মত পার্শ্ববর্তী এক কিলোমিটারের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং এই রশ্মি যদি কোন সুস্থ লোকের চোখে লাগে, তবে সে তার চোখে বেদনা অনুভব করবে। এই যন্ত্রনায় সে রাতে ঘুমাতেও পারবে না। আর সে সমস্ত দিক বিবেচনা করে একজন ওয়েল্ডারকে ওয়েল্ড এর সময় সৃষ্টি উত্তাপ ও মারাত্মক রশ্মির হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

৩.২ আর্ক রশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব :

আর্ক ওয়েল্ড করার সময় আর্ক রশ্মি হতে তাপ ও তেজক্রিয় রশ্মি বিকিরণ হতে থাকে, যা মানব দেহের ক্ষতি সাধন করে। এই ক্ষতি সাধন নিম্নরূপ হয়ে থাকে।

- চর্মের উপর প্রতিক্রিয়া :

সূর্যের প্রথর তাপে খালি গায়ে যদি কেউ যায় তবে তার চামড়া পুড়ে যায়, ঠিক তেমনি আর্ক রশ্মি হতে বের হওয়া অতি বেগুনি (Ultraviolet) রশ্মিতেও শরীরের চামড়া পুড়ে যাওয়ার মত রং ধারণ বেদনাদায়ক এবং যদি মারাত্মক হয় তবে চামড়ায় ফোসকা পড়ে। তাই শরীরের কোন অংশই যাতে সরাসরি আর্ক রশ্মি লাগতে না পারে সে জন্য শরীরে আচ্ছাদন বা উপযুক্ত পোশাক পড়া নিশ্চিত করতে হবে।



চিত্র : ৩.২ (ক) চামড়া পুড়ে যাওয়া

- চোখের উপর প্রতিক্রিয়া :


আন্ত্রভায়লেট রশ্মি সর্বদা শরীরের সংবেদনশীল হানে বেশি ক্ষতি সাধন করে বা এর জিয়া বেশি হয়। চোখ শরীরের অত্যন্ত সংবেদনশীল অংশ। তাই মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য কয়েক গজ দূর হতে অনাচ্ছাদিত চোখে আর্কের দিকে তাকালে চোখের মারাত্মক ক্ষতি হয়। চোখে মারাত্মক বেদনাদায়ক অবস্থার সৃষ্টি হয়। অনেক সময় এমন বেদনা দায়ক অবস্থার সৃষ্টি হয়, যার প্রভাব বেশ কিছু সময় পর্যন্ত থাকে। চোখের উপর আর্ক রশ্মির এই প্রভাবকে আর্ক আই (Arc-Eye) বা আই ফ্লাশ (Eye-Flash) বলে।



চিত্র : ৩.২ (খ) চোখের উপর প্রতিক্রিয়া

আর্ক আই বা আই ফ্লাশের লক্ষণঃ

চোখ হতে পানি বরে, চোখে আলো লাগা অসহনীয় মনে হয়, চোখ খচ খচ করে। চোখে বালি পড়ার মতো অবস্থা, অসহ্য বেদনা, মাঝা ধরে এবং সময় সময় কিছুক্ষণের জন্য দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যায়। আর্ক আই এর লক্ষণ ৪ হতে ৮ ঘন্টার মধ্যে প্রকাশ পায় এবং চোখের কোনরূপ স্থায়ী ক্ষতি সাধন ছাড়া এ অবস্থা কাটিয়ে উঠতে ২৪ থেকে ৪৮ ঘন্টা সময় লাগে। আবার কোন ক্ষেত্রে ৭২ ঘন্টা পর্যন্ত এর স্থায়িত্বকাল থাকে।

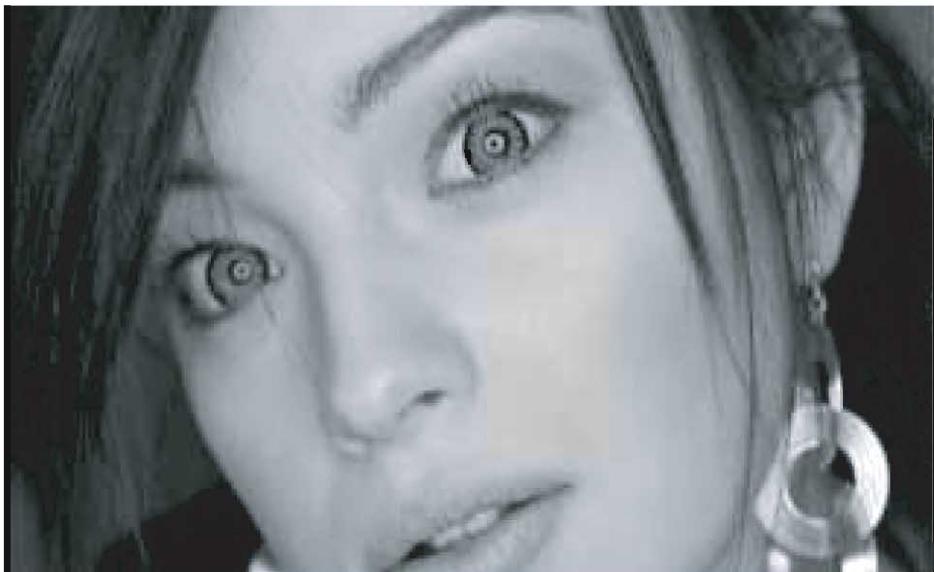

চিত্র : ৩.২ (গ) আই ফ্লাশ

চিকিৎসা : আর্ক আই এর লক্ষণ দেখা দেওয়া মাত্রাই চোখকে সরাসরি আলোর সংস্পর্শ হতে দূরে রাখতে হবে। একটা পরিষ্কার কাপড় কয়েকবার পানিতে ভিজিয়ে চোখ ঢেকে দিতে হবে এবং একইভাবে কয়েক ঘন্টা পানিপাতি দিতে হবে।

- অন্য কোন জীবানুর হাত হতে চোখকে রক্ষা করার জন্য অ্যান্টিসেপ্টিক এবং অ্যান্টিজেন্ট লোশন দ্বারা চক্ষু ধূয়ে ফেলতে হবে। এতে উন্নতি না হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হয়।

সাবধানতা : আর্ক আই হতে চোখকে রক্ষা করতে হলে উপযুক্ত হেলমেট বা হ্যান্ডসিল্ড ব্যবহার করা আবশ্যিক। যা চক্ষুকে আর্ক রশ্মি ও আর্কের প্রচণ্ড উত্তপ্তি হতে রক্ষা করবে। আর্ক অবলোকন করার জন্য মান সম্পন্ন ও উপযুক্ত ফিল্টার গ্লাস ব্যবহার করতে হবে। নিম্নে ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড ৬৭৯ অনুমোদিত মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং ফিল্টার গ্লাস প্রদত্ত হলো।

কারেন্ট রেঞ্জ (Current Range)	প্রয়োজনীয় ফিল্টারস (এস)
১০০ পর্যন্ত	৯/ই ডব্লিউ- ১০/ই ডব্লিউ
১০০-৩০০ পর্যন্ত	১০/ই ডব্লিউ- ১১/ই ডব্লিউ
৩০০ উর্ধ্বে	১২/ই ডব্লিউ- ১৪/ই ডব্লিউ

৩.৩ উন্নত ধাতব খণ্ডের সম্ভাব্য বিপদ :

ওয়েল্ডারকে ওয়েলিংটন করার সময় উন্নত ধাতব খণ্ডের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। উন্নত ধাতব খণ্ড ব্যবহারে সাবধান না হলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ওয়েলিংটন করার সময় অগ্নি স্কুলিজ অথবা গলিত ধাতু কিংবা উন্নত ধাতু কণা ছিটিয়ে এদিক সেদিক পড়তে পারে। এই উন্নত ধাতু কণা শরীরে পড়লে শরীরের পুড়ে যেতে পারে। জামা কাগড়ে পড়লে জামা কাগড় পুড়ে যেতে পারে কিংবা আঙুল ধরে যেতে পারে। তাই উন্নত ধাতব কণা খুব সাবধানে হ্যাভলিং করতে হবে। উন্নত ওয়ার্ক পিস যদি নগ্ন হাতে ধরা হয় তবে হাত পুড়ে যাবে। কোন দাহ্য বস্তু যেমন শুকনো কাঠ, তৈলাক্ত পদার্থ বা অন্য কোন দাহ্য বস্তুর সংস্পর্শে আসলে আঙুল ধরে যেতে পারে। এমন কি মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। উন্নত ধাতব খণ্ড কখনও খালি হাতে ধরতে নেই। এ ক্ষেত্রে টাঙ্গ ও হ্যান্ড গ্রোভস ব্যবহার করা উচিত। সর্বদা নিরাপত্তামূলক সরঞ্জামাদি ব্যবহার করতে হবে। অনেক সময় অসাবধানতার কারণে অনাচ্ছাদিত শরীরের কোন অংশে উন্নত ধাতব খণ্ড লাগলে উজ্জ্বল পুড়ে যাবে।



চিত্র : ৩.৩ উন্নত ধাতব খণ্ডের সম্ভাব্য বিপদ

৩.৪ শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত শারীরিক বিপর্যয়ের কারণসমূহ :

ধাতু ওয়েলিংটন এবং কাটিং-এর সময় ইলেকট্রোডের আবরণ ও মূল ধাতু পুড়ে ধূয়া ও বাক্সের সৃষ্টি হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বিশাক্ত গ্যাসের সৃষ্টি হয়, যা শ্বাস-প্রশ্বাস-এর মাধ্যমে প্রহপের ফলে মানব দেহের ক্ষতি সাধন করে। বর্তমান সময় প্রায় সব ধাতুই ওয়েলিংটন করা যায় এমন কী প্লাস্টিক বা প্লাস্টিক জাতীয় পদার্থও জোড় দেওয়া হয় এর ফলে নানাবিধি বিশাক্ত গ্যাসের সৃষ্টি হয়। যা শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা সৃষ্টি করে। আবার গ্যালভানাইজিং করা ধাতুসমূহ ওয়েলিংটন করার সময়, সৃষ্টি ধূয়ায় জিঙ অরাইড ধাকে যা শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাধাত সৃষ্টি করে, সম্ভব হলে গ্যালভানাইজড করা ধাতু খোলা জায়গায় ওয়েলিংটন করতে হবে অথবা ধূয়া নির্গমনের উপরুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। এই বিশাক্ত গ্যাস থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য ওয়েল্ডারকে রেস্পিরেটর (Respirator) পরিধান করতে হবে।

আর্ক ওয়েভিং এ যে ইলেকট্রোড ব্যবহার করা হয় উক্ত ইলেকট্রোডের আবরণ অথবা ফ্লার সমূহের মধ্যে ক্রেতিনের ঘোগ, সীসা, ক্যাডমিয়াম অথবা অন্য কোন বিষাক্ত পদার্থ বা বিষাক্ত গ্যাস উৎপন্ন করে, যা শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাপ্তি ঘটায় এবং মানব দেহের ক্ষতি সাধন করে। তাই ওয়েভিং করার সময় পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলের ব্যবহা নিশ্চিত করতে হবে। প্রোজেক্টে বায়ু নিষ্কাশন ফ্যান (Exhaust Fan) শপে সাগাতে হবে।



চিত্র ৩.৪ শারীরিক বিপর্যয়

ওয়েভিং বুথ : আবক্ষ কর্মশালায় যেখানে অনেকগুলো ওয়েভিং বুথ বিদ্যমান, সেখানে পর্যাপ্ত ধূয়ার সৃষ্টি হবে। বিষাক্ত গ্যাসসমূহ বায়ু ব্যবহা পদ্ধের সীমার মধ্যে রাখার জন্য নির্গমন ব্যবস্থার প্রয়োজন। এক্ষন্য ফিউম এক্সজাক্টর অত্যন্ত উপযুক্ত সাধারণ অনুমোদন অনুযায়ী একজন ওয়েভিংয়ের বুথে প্রতি মিনিটে ২০০০ ঘনফুট বিশুক বায়ু চলাচল করতে হবে।

৩.৫ দাহ্য বস্তুর নিকটবর্তী স্থানে আর্ক ওয়েভিং-এর সম্ভাব্য বিপদসমূহ :

আর্ক ওয়েভিং হচ্ছে আগুন, বিদ্যুৎ এবং অর্ধগলিত ও গলিত ধাতু নিয়ে কাজ। তিনটিই শরীরের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকারক। ওয়েভিং করার সময় অগ্নি স্ফুলিঙ্গ অথবা গলিত ধাতু কিংবা উজ্জ্বল কণা ছড়িয়ে/ছিটিয়ে এদিক

সেদিক পড়ে যার জন্য দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে। কোন অবস্থাতেই ট্যাংক লরি, ব্যারেল ড্রাম, পাইপ লাইন অথবা অন্য কোন ধারক যার মধ্যে তৈল জাতীয় পদার্থ কিংবা গ্যাস বিদ্যমান, তা ওয়েল্ডিং করা যাবে না যদি না এই সমস্ত বিস্ফোরক পদার্থসমূহ যথাযথভাবে পরিষ্কার করা হয়। দাহ্য বাঞ্চ কিংবা বিষাক্ত গ্যাস উৎপাদন করে এমন পদার্থও ওয়েল্ডিং করা বিপদজনক। দাহ্য এবং বিস্ফোরক পদার্থের মধ্যে গ্যাসোলিন, হালকা তৈল, এসিডসমূহ উল্লেখযোগ্য। যা ধাতুর সাথে বিক্রিয়া ঘটিয়ে হাইড্রোজেন কিংবা নন ভলাটাইল তৈল কিংবা কঠিন পদার্থ উৎপন্ন করে। এ সকল পদার্থ উত্পন্ন হলে ক্ষতিকারক গ্যাস নির্গত হয়। এসব রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে ওয়েল্ডিং করা হলে মারাত্মক বিস্ফোরণও ঘটতে পারে। তাই এসব ক্ষেত্রে ওয়েল্ডিং করতে প্রচুর পানি দিয়ে কয়েকবার ভালোভাবে ধূতে হবে কিংবা রাসায়নিক দ্রবণ অথবা বাঞ্চ দ্বারা ধারকটি পরিষ্কার করতে হবে। পরিষ্কার করার পর চূড়ান্ত সাবধানতা হিসেবে ওয়েল্ডিং কিংবা কাটিং এর পূর্বে ধারকটিতে নির্গমন পথ জর্ণার্থ ছিদ্র করে পানি দ্বারা পরিপূর্ণ করতে হবে।

৩.৬ আর্ক ওয়েল্ডিং কালে যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি পতন জনিত বিপদসমূহ শনাক্ত করতে পারা :

- আর্ক ওয়েল্ডিংকালে সাবধান থাকতে হবে কারণ যে কোন ভুলের জন্য যে কোন মুহূর্তে বিপদ আসতে পারে। বিশেষ করে যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সাবধানে না রাখলে উপর থেকে নিচে পড়ে হাতে, পায়ে বা শরীরের যেকোন স্থানে আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি উপর থেকে পড়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। যেমন হ্যান্ড গ্রাইন্ডিং মেশিন উপর থেকে পড়ে মেশিনের ক্ষতি হতে পারে, বিশেষ করে হ্যান্ড গ্রাইন্ডার শরীরে পড়লে জীবনের ঝুঁকি এসে যায়। আর্ক ওয়েল্ডিং করার সময়, উত্পন্ন গলিত তরল ধাতু নিচে পড়ে শরীরের যে কোন স্থানে ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে।
- উত্পন্ন ওয়েল্ডেড জোড়া অসাবধানতার কারণে নিচে পড়ে শরীরের আঘাত বা ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে।
- ধাতু জোড়ের কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন টুলস্ উপর থেকে পড়ে টুলস্ এবং শরীরের ক্ষতি হতে পারে।
- ধাতু জোড়ের সময় অনেক ভারী বস্তু উপরে রাখা হয়। সামান্য ভুলের কারণে নিচে পড়ে মারাত্মক বিপদ হতে পারে। তাই ধাতু জোড়ের সময় যন্ত্রপাতিও সরঞ্জামাদির পতন জনিত বিপদ সমূহের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।
- পড়ান্ত বস্তু সাধারণত পায়ের অগ্রভাগে পড়ে, এতে ভারী বস্তু হলে পায়ের অগ্রভাগ থেতলে যায়। এধরনের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেতে সেফটি সু-ব্যবহার করতে হয়। সেফটি সু এর সম্মুখ ভাগ লোহার তৈরি হয়ে থাকে, যার ফলে যে কোন বস্তু পায়ের উপর পড়লে ক্ষতির পরিমাণ কম হয়।



চিত্র : ৩.৭ পড়স্ত বস্তু জনিত বিপদ

- চলস্ত বস্তু বিশেষ করে গ্রাইভিং মেশিন চালনা ও এর ব্যবহারের নিয়ম-কানুন ভালোভাবে জানা দরকার। অমনোযোগী হয়ে কখনও গ্রাইভিং মেশিন ব্যবহার করতে নেই, এতে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।



চিত্র : ৩.৮ গ্রাইভিং মেশিন চালনা

প্রশ্নমালা-৩

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- ১। বৈদ্যুতিক শক (Shock) কী ? এর ক্ষয় ক্ষতি উল্লেখ কর ।
- ২। আই ফ্লাশ বা আর্ক আই (Arc-Eye) বলতে কী বোঝায় ? এর ক্ষতিকর দিকসমূহ ব্যক্ত কর ।
- ৩। আর্ক ওয়েল্ডিং কালে নির্গত ধোঁয়ায় শ্বাস-প্রশ্বাসের সম্ভাব্য বিপদসমূহ উল্লেখ কর ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- ৪। দাহ্য বস্ত্র নিকটে আর্ক ওয়েল্ডিং কালে সম্ভাব্য বিপদসমূহ বর্ণনা কর ।
- ৫। আর্ক ওয়েল্ডিং কালে যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জামাদির পতনজনিত সম্ভাব্য বিপদসমূহ উল্লেখ কর ।
- ৬। আর্ক রশ্মি চর্মের উপর কী ক্ষতি করে, তা উল্লেখ কর ।
- ৭। আর্ক আই হলে কী করতে হয় ।

রচনামূলক প্রশ্ন

- ৮। চোখের উপর আর্ক রশ্মির প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা কর ।
- ৯। গ্যালভানাইজিং করা বস্ত্র ওয়েল্ডিং করার ক্ষেত্রে বেশি বায়ু চলাচল করে এমন স্থানের প্রয়োজন হয় কেন ?
- ১০। শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত শারীরিক বিপর্যয়সমূহের কারণ ব্যাখ্যা কর ।

চতুর্থ অধ্যায়

আর্ক ওয়েল্ডিং-এ ব্যক্তিগত নিরাপত্তামূলক সরঞ্জামাদি

৪.১ আর্ক ওয়েল্ডারের নিরাপদ পোশাকাদি শনাক্তকরণ :

ওয়েল্ডিং করতে হলে সর্বাত্মে প্রয়োজন ওয়েল্ডারের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা। ব্যক্তিগত নিরাপত্তার প্রয়োজনে ওয়েল্ডারকে বিশেষ ধরনের পোশাকাদি ব্যবহার করতে হয়। নিরাপদ পোশাকাদি ব্যবহারের ফলে ওয়েল্ডার নিরাপদভাবে ওয়েল্ডিং করতে পারে। নিম্নে ওয়েল্ডার এর নিরাপদ পোশাকাদি চিত্রসহ উল্লেখ করা হলো।



চিত্র : ৪.১ (ক) ওভার অল/বয়লার স্যুট



চিত্র : ৪.১ (৩) সেব্যটি সূজ (Safety Shoes)



চিত্র : ৪.১ (৪) কেপসট



চিত্রঃ ৪.১ (৪) ভাষার গ্লোভস



চিত্রঃ ৪.১ (৫) আপ্রো



ଚିତ୍ର : ୪.୧ (୮) ଆର୍କ ଓ ମିସ୍ଟ ଅଟୋକ୍ଟେବ୍ରସ



ଚିତ୍ର : ୪.୧ (୯) ଲେନ୍‌ଆର୍ ଜ୍ଞାକେଟ୍



চিত্র : ৮.১ (ক) কাল কাপ



চিত্র : ৮.১ (খ) বায়েজিং গ্লোভস



ତଥା : ୧.୧ (୩) ରୋପିରୋଟେଲ



ତଥା : ୧.୧ (୪) ହେଡ଼େଅର୍ ଏଟୋକଟେଲ/ହେଡ଼େ ଯୋକଲାର



চিত্র : ৪.১ (ঠ) প্রোটেকটিভ গগলস

৪.২ আর্ক ওরেন্জি-এর সময় ব্যবহৃত ব্যক্তিগত শিল্পসম্মিলিত সাই সরঞ্জামসমূহ ব্যবহৃত :

হ্যান্ড শিফ্ট (Hand Shield) : এটি ওরেন্জি-এর সময় ওরেক্ষারের চোখ এবং মুখ্যমন্ডলকে রক্ষিকারক আর্ক রশ্মির প্রভাব হতে বাঁচায়। এটাকে হাতে ধরে কাজ করতে হয়।



চিত্র : ৪.২ (ক) হ্যান্ড শিফ্ট

- * **হেলমেট (Helmet) :** এটাকে হাতে ধরতে হয় না, মাথায় আটকে নিয়ে সুবিধাজনকভাবে ব্যবহৃত করা হয়। হেলমেট ও হ্যান্ডশিফ্টের মত ওরেক্ষার এর চোখ এবং মুখ্যমন্ডলকে রক্ষিকারক আর্ক রশ্মি হতে বাঁচায়।



চিত্র : ৪.২ (খ) হেলমেট

- **সেফটি সুজ (Safety Shoes) :** পড়স্ত বস্ত যাতে পায়ের ক্ষতি করতে না পারে, সে জন্য জুতার টোক্যাপ স্টিলের তৈরি এবং তলদেশে স্টিলের যোগান থাকে। এর তলা শক্ত রাবারের তৈরি হেতু তড়িতাহত হওয়ার সম্ভাবনা কম।



চিত্র : ৪.২ (গ) সেফটি সুজ

- ১০
১১
- **হ্যান্ড গ্লোভস (Hand Gloves) :** এটি পুরু এবং অগ্নি প্রতিরোধক পদার্থ দিয়ে তৈরি। হাতের তালু এবং আঙুলগুলোকে অগ্নি এবং উত্তপ্তি ধাতু হতে রক্ষা করে।



চিত্র : ৪.২ (৮) হাত গ্লোভস

- সেদার জ্যাকেট (Leather Jacket) : এটি সেদার বা চামড়ার তৈরি। পজিশনাল ওয়েভিং এ বিশেষ করে ভার্টিক্যাল এবং উভাবছেড় অবস্থানে ওয়েভিং করার সময় গলিত দ্রাঘ, স্প্যাটার ইত্যাদি হতে শরীরকে রক্ষা করে।



চিত্র : ৪.২ (৯) সেদার জ্যাকেট

- স্প্যাটস/বিশেষ ছুতা (Spats) : উদকিঙ্গ গলিত ধাতু কণা হতে পায়ের গোছাকে রক্ষা করে।



छिप : ३.२ (८) स्ट्राउट्स

- अप्रेन (Apron) : एटि चालकात्र तैयारी। शवीज्ञान समूहके अधिकारी भड्डेति, एवं काटि, एवं समग्र सहायता विभाग वथा उपचार गवर्नर न्हान, स्प्रिट्सर, आर्क राष्ट्री एवं आर्केन फैलाप वहते बढ़ावा दिये।



छिप : ३.२ (९) अप्रेन

- **আর্থ ও বিস্ট প্রটেক্টরস (Earth & Wrist protectors) :**

এটি চাষঢ়ার তৈরি। আর্থ রশ্মি ও আর্কের উভাপ হতে ঘাতের ভাশু ও আঙুলসমূহ রক্ষা করে।



চিত্র : ৪.২ (জ) আর্থ ও বিস্ট প্রটেক্টরস

- **কাল ক্যাপ (Scalp Cap) :** এটি চাষঢ়ার তৈরি বিশেষ টুপি। যা খেজ্জার এবং মাথাকে উভাপ এবং অগ্নিক্রিয়া হতে রক্ষা করে। খেজ্জার পরিষ্কার ধাতু জোড়ের ক্ষেত্রে এর বিশেষ প্রয়োজন হয়।



চিত্র : ৪.২ (ঝ) কাল ক্যাপ

- ইয়ার প্রোটেক্টর বা ইয়ার মাফলার (Protector or Ear muffler) :
বিনান্তিকর বা বিকট শব্দ হতে এটি ওয়েভার এর কানকে রক্ষা করে।



চিত্র : ৪.২ (এ) ইয়ার প্রোটেক্টর

- রেস্পিরেটর (Respirator) : বিশাঙ্ক গ্যাস থেকে ওয়েভারকে রক্ষাকরার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়।



চিত্র : ৪.২ (ট) রেস্পিরেটর

- **প্রোটেকটিভ গগলস (Protective goggles) :**

স্লাগ চিপিং এবং আউডিং করার সময় উৎস্কিৎ খাড় কণা হতে চোখকে রক্ষা করে।



চিত্র : ৪.২ (ঠ) প্রোটেকটিভ গগলস

৪.৩ আর্ক ওয়েল্ড-এর সময় ব্যবহার নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাপাত্তি ও সরঞ্জামাদির ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ :

যে কোন শিল্প কারখানার তৈরি জিনিসের মান নির্ভর করে ঐ প্রতিষ্ঠানের কার্য-পরিবেশের উপর। কার্য-পরিবেশ যদি সুন্দর হয়, তাহলে তৈরি জিনিসের মান ভালো হবে। সুন্দর পরিবেশ তৈরি করতে হলে, উৎপাদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ব্যবস্থাপাত্তি ও সরঞ্জামাদি সঠিক ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া অলোচনালো ঘয়লা জ্বায়গা বা ব্যবস্থাপাত্তি ও সরঞ্জামাদির শায়ে ঘয়লা জমে থাকলে কর্মদক্ষতা অনেকাংশে কমে যাব এবং দুর্ব্বল ঘটার সন্ত্বাবনা অনেকাংশে বেড়ে যাব। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অনেক সময় অনেক দায়ি ব্যবস্থাপাত্তি বা সরঞ্জামাদি ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। প্রতিটি সরঞ্জামাদির জন্য আলাদা আলাদা যাকের ব্যবহা থাকলে এবং পরিকার, পরিচ্ছন্ন রাখা গেলে সরঞ্জামাদি দীর্ঘদিন কার্যক্ষম থাকে। আর্ক ওয়েল্ড-এর জন্য ব্যবহৃত ব্যবস্থাপাত্তির মধ্যে রয়েছে (ক) ট্রালফরমার (খ) ডি.সি ওয়েল্ডিং এর ক্ষেত্রে রেক্টিফারার (Rectifier)।

- **ট্রালফরমার :**

স্যাত স্যাতে আয়গার এর ব্যবহার নিষেধ, এতে বৈদ্যুতিক দুর্ব্বল ঘটাতে পারে। কাজ শেষে ধূলাবালি ও ঘয়লা পরিকার করে ফেলতে হবে। আর্থিসহ সব ক্যাবল (Cable) কাজ শেষে সুন্দরভাবে তটিয়ে রাখতে হবে।

- **রেক্টিফারার :**

এটি ডি.সি ওয়েল্ড-এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে স্যাত স্যাতে, তৈলাক্ষ বা আবজ ঘরে এর ব্যবহার হলে ভড়িতাহত হওয়ার সন্ত্বাবনা থাকে। আচুর আলো বাতাস আছে এমন স্থানে এটি স্থাপন করতে হবে। কাজের শেষে এবং সাংক্ষেপিকভাবে এর রক্ষণাবেক্ষণ জরুরি, এতে এর কার্যক্ষমতা ঠিক থাকে। অন্যান্য সরঞ্জামাদির ক্ষেত্রেও রক্ষণাবেক্ষণ জরুরি। বেমল ছেনির (Chisel) মাধ্যম দিয়ে পরিমাণে বাবড়ি জমে থাকে তবে তা হাতের জন্য বিপদজনক হতে পারে।

- হাতলবিহীন ফাইল ব্যবহার করতে নেই। হাতল উত্তমরূপে ফাইলের সাথে আটকানো আছে কীনা তা-সব সময় পরীক্ষা করতে হবে।
- ছেনি দিয়ে কাজ করার সময় লক্ষ রাখতে হবে যাতে চিপস উড়ে গিয়ে নিকটবর্তী কাউকে আঘাত না করে।
- আগুন লাগার যন্ত্রপাতি ঠিক আছে কীনা প্রায়ই তা চেক করতে হবে।
- যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির ব্যবহার ও নিরাপত্তার স্বার্থে সান্তানিক বা মাসিক তদারকির রুটিন করতে হবে এবং সে মোতাবেক কাজ করতে হবে।
- সাধারণত ওয়েল্ডিং বুথের দেয়াল অগ্নি নিরোধক পদার্থের হয়ে থাকে।
- ওয়েল্ডিং ওয়ার্কশপের বুথ অগ্নি নিরোধক পদার্থের হলেও ওয়েল্ডিং ওয়ার্কশপে আগুন লাগার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে তাই অগ্নি নিরোধক যন্ত্রপাতির কার্যকারিতা ও সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য মাসিক, ত্রৈমাসিক বা বার্ষিক মহড়ার প্রয়োজন, এতে যন্ত্রপাতি কার্যকারিতা ও হঠাতে আগুন লাগলে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ সহজতর হয়।
- মহড়ায় সময় দর্শনার্থী মহড়া অবলোকন করে বুঝতে পারে আগুন লাগার সময় করণীয় ও নিরাপদে থাকতে হয় কীভাবে।

প্রশ্নমালা-৪

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- ১। আর্ক ওয়েল্ডিং-এর সময় সর্বাগ্রে কী প্রয়োজন ?
- ২। ওয়েল্ডিং বুথের দেয়াল কিরূপ পদার্থের হয়ে থাকে ?
- ৩। অগ্নি নিরোধক মহড়ার প্রয়োজন কেন ?
- ৪। ছেনি দিয়ে কাজ করার সময় কী লক্ষ্য রাখতে হবে ?
- ৫। রেকটিফায়ার কী ধরনের ওয়েল্ডিং-এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় ?
- ৬। সেফটি সু ব্যবহার না করলে কী ক্ষতি হতে পারে ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- ৭। রেকটিফায়ার এর রক্ষণাবেক্ষণ কৌশল লেখ।
- ৮। ট্রান্সফরমার এর রক্ষণাবেক্ষণ কৌশল লেখ।

- ৯। আগু নিরোধক মহড়ার প্রয়োজন কেন ?
- ১০। আর্ক ওয়েল্ডিং-এর সময় ব্যবহৃত ৫ (পাঁচ)টি ব্যক্তিগত নিরাপদ সরঞ্জামাদির নাম উল্লেখ কর।
- ১১। আর্ক ওয়েল্ডিং-এর সময় ব্যবহার্য ৫ (পাঁচ)টি নিরাপত্তামূলক সরঞ্জামাদির ব্যবহার ব্যক্ত কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

- ১২। আর্ক ওয়েল্ডিং-এ ব্যবহৃত ১০ (দশ)টি নিরাপত্তা সরঞ্জামাদির নাম উল্লেখ কর।
- ১৩। আর্ক ওয়েল্ডিং-এ ব্যবহৃত ১০ (দশ)টি নিরাপত্তা সরঞ্জামাদির রক্ষণাবেক্ষণ উল্লেখ কর।
- ১৪। আর্ক ওয়েল্ডিং-এর সময় ব্যবহৃত ব্যক্তিগত নিরাপদ সরঞ্জামাদির প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর।
- ১৫। আর্ক ওয়েল্ডিং-এর সময় ব্যবহার্য ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জামাদির ব্যবহার উল্লেখ কর।
- ১৬। এয়ার মাফলার (Ear-muffler) ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর।
- ১৭। আর্ক ওয়েল্ডিং কালে ব্যবহার করতে হয় এমন নিরাপদ পোশাকাদির বর্ণনা দাও।


পঞ্চম অধ্যায়

ওয়েল্ডার হ্যান্ড টুলস (Welder Hand Tools)

৫.১ ওয়েল্ডার-এর হ্যান্ড টুলসগুলি চিহ্নিককরণ :

একজন ওয়েল্ডার যে সবচেয়ে ব্যাপকভাবে উপরোক্ত কাজের পূর্বে জোড়াহাল তৈরির জন্য হাল চিহ্নিত করে, খাতু কাট, ক্ষম করে, মাপ নেয়, পিটিয়ে ধাতুর আকৃতি পরিবর্তন করে এইজন বিভিন্ন রূপসমূহের কাজ করে, এই কাজগুলি করার জন্য বে হ্যান্ড টুলসগুলি ব্যবহৃত হয় সেগুলি হলো :

- (১) হ্যাকস (Hack Saw)
- (২) ফাইল (File)
- (৩) চিজেল (Chisel)
- (৪) বলপিন হ্যামার (Ball pin Hammer)
- (৫) চিপিং হ্যামার (Chipping Hammer)
- (৬) সেন্টার পার্চ (Centre Punch)
- (৭) স্কাইবার (Scriber)
- (৮) ব্ল্যাকশিপ টুলস (Blacksmith Tong)
- (৯) ওয়্যার ব্রাস (Wire Brush)
- (১০) সি ক্ল্যাম্প (C Clamp)
- (১১) পোর্টেবল হ্যান্ড গ্রাইন্ডার (Portable Hand Grinder)
- (১২) ডাইস পিণ ওয়েল্ডিং ক্ল্যাম্প
- (১৩) প্যারালাল ক্ল্যাম্প

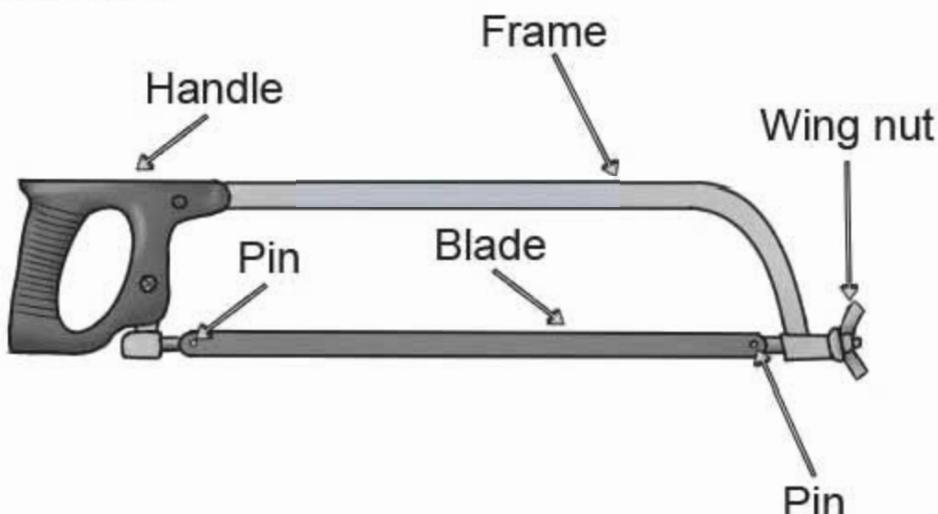

চিত্র : ৫.১ (ক) হ্যাকস



চিত্র : ৫.১ (৩) কাইল



চিত্র : ৫.১ (৪) টিলেল



চিত্র : ৫.১ (৫) বলশিল হ্যামার



চিত্র : ৫.১ (৩) চিপিং হ্যামার




চিত্র : ৫.১ (৪) সেন্টার পাঞ্চ



চিত্র : ৫.১ (৫) স্লাইবার



चित्र : ५.१ (अ) ड्राकमिथ ट्रस

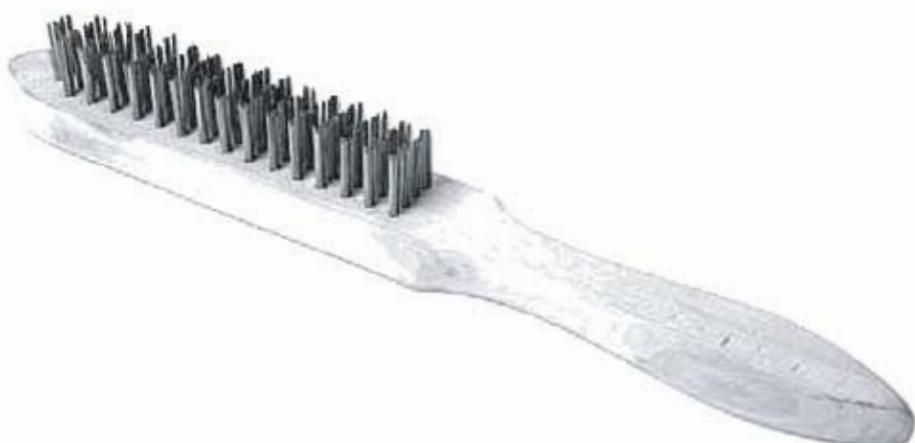

चित्र : ५.१ (ब) अड्यार ट्राश



चित्र : ५.१ (ग) सि ल्यास्प



চিত্র : ৫.১ (ট) পোর্টেবল হ্যান্ড গাইডার



চিত্র : ৫.১ (ঠ) লাইস মিশ ওরেন্ডিং ক্ল্যাম্প



চিত্র : ৫.১ (ভ) প্যারালাল ফ্ল্যাম্প

৫.২ অর্জনের এর হাত টুলসের ব্যবহার :

হ্যাকস : খাতু কাটার অতি প্রয়োজনীয় এ যন্ত্রটির প্রধানত দুইটি অংশ (ক) ক্রম এবং (খ) ক্রেড



চিত্র : ৫.২ (ক) হ্যাকস

হ্যাকস ক্রম দুই প্রকার। যথা-

- (১) সগিড ক্রম : ক্রমের দৈর্ঘ্য কম বেশি করা যাব না।
- (২) অ্যাভজান্ট্যাবল ক্রম : থ্রয়োজনে ক্রমের দৈর্ঘ্য কম বেশি করা যাব।



চিত্র : ৫.২ (খ) সলিড ফ্রেম




চিত্র : ৫.২ (গ) অ্যাডজাস্ট্যাবল ফ্রেম

ক্লেভঃ

ধাতু কাটার হ্যাকস এর মূল উপাদান হলো ক্লেভ। ক্লেভের দুই প্রান্তে দুইটি ছিদ্র থাকে, এই ছিদ্র দুইটির কেন্দ্রের মধ্যবর্তী দূরত্বকে হ্যাকস ক্লেভের দৈর্ঘ্য বলে।

কর্মা-৭, ওয়েস্টার অ্যান্ড ফের্রিকেশন-১, প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র, নবম ও দশম খেণি

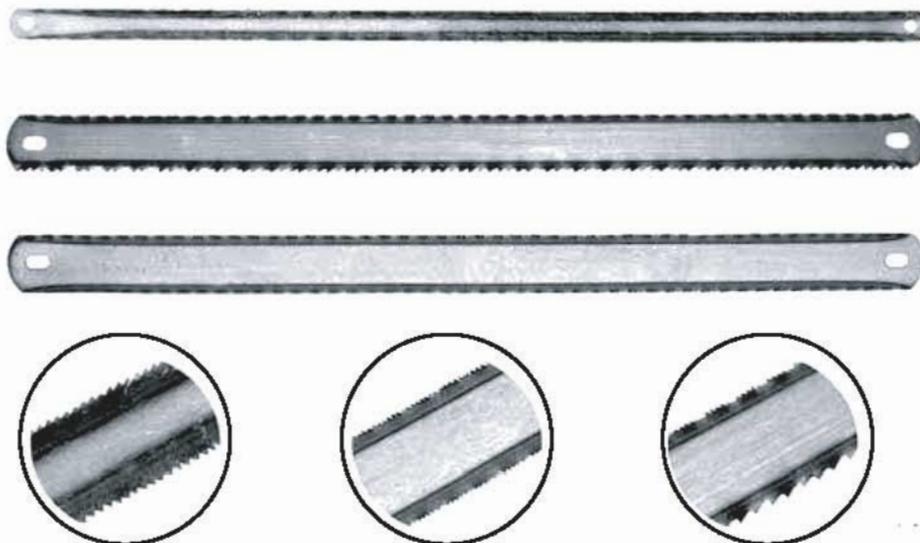

চিত্র : ৫.২ (ঘ) হ্যাকস ব্লেড

বাজারে প্রচলিত ব্লেডগুলির দৈর্ঘ্য ২৫০ মিলিমিটার হতে ৩০০ মিলিমিটার, চওড়া ১২ মিলিমিটার হতে ১৬ মিলিমিটার এবং পুরুত্ব 0.৬৩ মিলিমিটার হতে 0.৮০ মিলিমিটার হয়। অতি ইঞ্জিনে দাঁতের সংখ্যা বিভিন্ন হলেও, ওয়ার্কশপের সাধারণ কাজের জন্য প্রতি ইঞ্জিনে ১৪ দাঁতের ব্লেড ব্যবহৃত হয়। মোটা বা বেশি পুরুত্বেও ধাতু কাটার জন্য প্রতি ইঞ্জিনে অল্প দাঁত সংখ্যা বিশিষ্ট ব্লেড ব্যবহৃত হয়। কোন একটি ধাতু কাটার সময় স্ক্রেব করা উচিত যে স্থানটি কাটা হচ্ছে সে স্থানের উপর কম্পক্ষে দুই বা তিনটি দাঁত ধাকতে পারে কীনা? যদি না পারে তবে ব্লেড ভাঙ্গার সম্ভাবনা বেশি।

হ্যাকস এর ব্যবহার :


অতি প্রয়োজনীয় এ কাটার যন্ত্রটি ওয়ার্কশপে রাইড, ফ্লাটবার, পাইপ, আঞ্জেলবার, প্লেট ইত্যাদি অতি সহজে এবং সুবিধাজনকভাবে কাটার জন্য ব্যবহার করা হয়।



চিত্র : ৫.২ (ঘ) হ্যাকস এর ব্যবহার

ফাইল :

শর্মোভাবে বক্তব্যগ্রন্থে হ্যান্ড টুলস ব্যবহৃত হয় ফাইল সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। একটি ফাইলের বিভিন্ন অংশগুলোর নাম নিম্নে দেওয়া হলো।

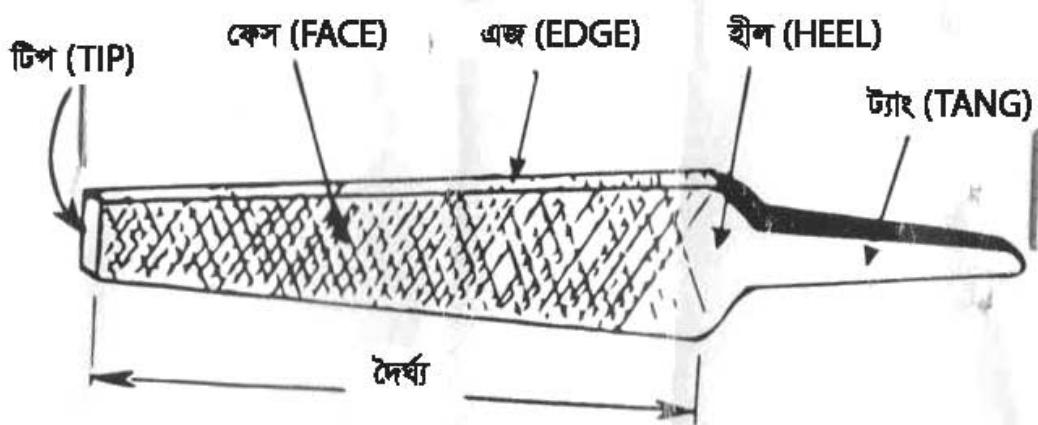

চিত্র : ৫.২ (চ) ফাইল

একটি ফাইলের ট্যাঙ অংশটি বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তা ফাইল দৈর্ঘ্য হিসাবে পরিচিত। এ দৈর্ঘ্য ৫০ মিলিমিটার হতে বর্ধিত হয়ে ১০০ মিলিমিটার এবং ১০০ মিলিমিটার হতে বর্ধিত হয়ে ৪৫০ মিলিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। অর্ধাং কাছে কাছে বৃক্ষি পেয়ে ৪ ইঞ্চি এবং ৪ ইঞ্চি হতে কাছে বৃক্ষি পেয়ে ১৮ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়।

ফাইলের ব্যবহার :

কোন বস্তুর উপরিভাগ বা কোন নালীর ভিতরের অংশ হতে অঙ্গ পরিমাণ য্যাটেরিয়াল ক্ষয় করতে এটি অভ্যন্তর উপযুক্ত। আপাত দ্রুতিতে ফাইল চালানো কাজ খুব সামান্য যন্তে হলো সুন্দর করে ফাইল চালানো বা ফাইলিং শেখার জন্য অনেক সময় যন্তে দেওয়া প্রয়োজন।

একটি ফাইলের প্রতি সেন্টিমিটারে বা প্রতি ইঞ্চিতে কয়তি দাঁত রয়েছে সে সংখ্যার উপর ভিত্তি করে ফাইলের জন্য বা ওড নির্ধারণ করা হয়। যে স্থানে বেশি ধাতু ক্ষয় করতে হয় তথার প্রতি সেন্টিমিটারে অঙ্গ দাঁতের ফাইল অর্ধাং মোটা দাঁতের ফাইল ব্যবহার করা হয়। প্রতি সেন্টিমিটারে বা ইঞ্চিতে দাঁত সংখ্যার ভিত্তিতে ফাইল-এর ছেড়সমূহের নাম এবং এদের ব্যবহার ছকে দেখান হলো। সঠিক কাজ পাওয়ার জন্য সঠিক ছেড়ের ফাইল নির্বাচন করা অতি প্রয়োজন।

টেবিল নং-১

ফাইলের প্রেড	প্রতি সেন্টিমিটারে দাঁতের সংখ্যা	প্রতি ইঞ্চি দাঁতের সংখ্যা	কোথায় ব্যবহার করতে হবে।
গ্রাফ	৮	২০	খুব বেশি পরিমাণের ধাতু ক্ষয় করতে।
বাস্টার্জ	৮ হতে ১০	২০ হতে ২৫	অপেক্ষাকৃত কম ধাতু ক্ষয় করতে পারে।
সেকেন্ড কার্ট	১২ হতে ১৬	৩০ হতে ৪০	সাধারণ কাজের জন্য
স্মৃথ কার্ট	২০ হতে ২০	৫০ হতে ৬০	অল্প পরিমাণ ধাতু ক্ষয় করার জন্য।
ডেড স্মৃথ	২৬ হতে ৪০	৬৫ হতে ১০০	অতি অল্প পরিমাণ ধাতু অপসারণের জন্য এবং ফিলিসিং দেওয়ার কাজে।

দাঁতের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে যেমন ফাইলের প্রেড নির্ধারণ করা যায়, তেমনি ফাইলের আকৃতির উপর ভিত্তি করে এর প্রেপি বিভাগ করা যায়। বিভিন্ন জবের জন্য বিভিন্ন প্রেপির ফাইলের দরকার হয়।

বিভিন্ন প্রেপির ফাইলগুলোর নাম হলোঃ

১. ফ্ল্যাট ফাইল



চিত্র : ৫.২ (ছ) ফ্ল্যাট ফাইল

୨. ହାତ ଫାଇଲ



ଚିତ୍ର : ୫.୨ (ଅ) ହାତ ଫାଇଲ

୩. ପିଲାର ଫାଇଲ



ଚିତ୍ର : ୫.୨ (ବା) ପିଲାର ଫାଇଲ

୪. ମିଳ ଫାଇଲ



ଚିତ୍ର : ୫.୨ (ୱେ) ମିଳ ଫାଇଲ

৫. হাফ রাউণ্ড ফাইল



চিত্র : ৫.২ (ট) হাফ রাউণ্ড ফাইল

৬. রাউণ্ড ফাইল



চিত্র : ৫.২ (ঠ) রাউণ্ড ফাইল

আনুষ্ঠিত অনুসারে ফাইলজন্মের বর্ণনা :

ফ্ল্যাট ফাইল :

ফ্ল্যাট অর্থ সমতল বা চ্যাপ্টা সূতজ্ঞাই এ ফাইলের উপরিভাগ সমতল বা চ্যাপ্টা হবে অথবাগ জন্মশ চিকন। এর দৈর্ঘ্য সাধারণত ৫ সেন্টিমিটার হতে ১৫ এবং ১৫ সেন্টিমিটার হতে ৪৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হব। উচ্চার্খশপের অধিকাংশ কাজ এ ফাইল ব্যাকা করা যাব। রাফ, বাস্টার্ড, সেকেন্ড কার্ট, স্মৃথ এবং ডেক স্মৃথ সকল ওয়েভের ফ্ল্যাট ফাইল ব্যাকা পাওয়া যাব।



চিত্র : ৫.২ (চ) ফ্ল্যাট ফাইল

হ্যান্ড ফাইল :

এর পৃষ্ঠদেশ সমতল এবং আয়তাকার, দেখতে ফ্ল্যাট ফাইলের মতো হলেও এক পার্শে কোন দাঁত থাকে না, অর্ধেক এক পাশ সমতল থাকে কলে ১০ ডিগ্রি কোণে কোন পৃষ্ঠ করার সময় একটি পার্শকে অক্ষত রাখা অযোক্ষন হলে এ প্রকারের ফাইল এর সরকার হয়।



চিত্র : ৫.২ (চ) হ্যান্ড ফাইল

পিলার ফাইল :

এ প্রেসির ফাইল হ্যান্ড ফাইলের অনুজগ অধুমাত্র পার্শক্য যে, এর পুরুত্ব হ্যান্ড ফাইলের চেয়ে বেশি হয়। এ ফাইল ২০ সেডিমিটার হতে ৩০ সেডিমিটার (৮ ইঞ্চি হতে ১২ ইঞ্চি) পর্যন্ত দৈর্ঘ্য বাজারে পৌরো যায়। কোন আয়তাকার থাচে অধিক পরিমাণ থাকু করার কাছে এ ফাইল অতি উপযুক্ত।



চিত্র : ৫.২ (চ) পিলার ফাইল

ফিল কাইল :

এ ধরনের কাইলেরও পৃষ্ঠদেশ চ্যাপ্টা বা সমতল তবে বিশেষজ্ঞ এই যে, এই প্রেপির কাইল সিংগেল কাট বিশিষ্ট হয়। অধিক পরিমাণ খাতু করতে এটি ব্যবহৃত হয়।



চিত্র : ৫.২ (ত) ফিল কাইল

হাফ রাউন্ড কাইল :

নাম হতে দুর্বা ধার যে, এ ধরনের কাইল এর উপরিভাগ অর্ধ গোলাকার হবে। তবে প্রকৃত পক্ষে এটি সম্পূর্ণরূপে অর্ধ গোলাকার নয়, আনিকটা অর্ধ গোলাকার এবং এর একটি পৃষ্ঠ সমতল থাকে, কলে সমতল পৃষ্ঠটি দিয়ে অনাঙ্গাসে ফ্ল্যাট কাইলের কাজও চালান ধার এবং বক্রপৃষ্ঠটি দিয়ে কোন পৃষ্ঠকে অবতল আকৃতি দেওয়া যাব। এ প্রেপির কাইলের দৈর্ঘ্য ১০ সেন্টিমিটার হতে ৪৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়।



চিত্র : ৫.২ (খ) হাফ রাউন্ড কাইল

রাউন্ড কাইল :

এ প্রেপির কাইল গোলাকার তবে টেপার আকৃতি হয় অর্ধাং কাইলের ব্যাস সুবমহায়ে ক্রমশ কমে যাব। ছোট আকৃতির রাউন্ড কাইলকে ব্যাটিটেইল বলা হয়। রাউন্ড কাইলের দৈর্ঘ্য সাধারণত ১০ সেন্টিমিটার হতে ৪৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়। কোন গোল ছিদ্রকে বড় করতে, অসম আকৃতির হোলের আকৃতি ঠিক করতে এ প্রেপির কাইল অতি উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়।



ଚିତ୍ର : ୫.୨ (୮) ରାଉଡ ଫାଇଲ

ଟ୍ରୋଟଲାର ଫାଇଲ ବା କ୍ରାନ୍ତିକ ଫାଇଲ :

ତିଲ କୋଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଏ ଫାଇଲ ଟୋପାର ଆକୃତି ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରମଳ ଟିଲମ ହୁଏ । ତିଲ କୋଣା ଏ ଫାଇଲର ପ୍ରତିଟି କୋଣେର ମାନ ୬୦ ଡିଗ୍ରି । ଏ ଥକାର ଫାଇଲ ୧୦ ସେଟିମିଟିଟର ହତେ ୫୦ ସେଟିମିଟିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ହୁଏ । ଏଟି ସିଙ୍ଗେଲ କାଟ ଏବଂ ଡବଲ କାଟ ଟ୍ରୋଟଲାର ଏକାରେର ହୁଏ । ସେ ସମ୍ପତ୍ତି କୌଣ୍ଠିକ ଛାନେର ମାନ ୯୦ ଡିଗ୍ରି ଅନେକା କମ ଦେ ସକଳ ଛାନେ ଫାଇଲିଂ କରାତେ ଏ ଶ୍ରକାରେର ଫାଇଲ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ । କରାତେର ଦୌତ, ଟ୍ୟାପ, କାଟିର ଇତ୍ୟାଦି ଧାର ଦିଲେ ଏ ଫାଇଲ ଖୁବ ଉପଯୁକ୍ତ ।



ଚିତ୍ର : ୫.୨ (୯) ଟ୍ରୋଟଲାର ଫାଇଲ ବା କ୍ରାନ୍ତିକ ଫାଇଲ

କ୍ରାନ୍ତିକ ଫାଇଲ :

ଏ ଫାଇଲ ବର୍ଗକାର ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଚାରଟି କୋଣ ଥାକେ, ପ୍ରତିଟି କୋଣେର ମାନ ୯୦ ଡିଗ୍ରି । ଏଟି ଡବଲ କାଟ ବିଶିଷ୍ଟ ହୁଏ । କୋଣ ନାଲୀର ବା ଅମ୍ବେର ତଳା ପରିକାର କରାତେ ଅଥବା ମୋଟ ଗର୍ଜକେ ଚୋକୋଣା କରାତେ ଏ ଖେଳିର ଫାଇଲ ବ୍ୟବହର ହୁଏ ।

କର୍ତ୍ତ୍ତୀ-୮, ଓଡ଼ିଆ ଅୟାନ୍ ଫେଲ୍‌ଟିକେନ୍-୧, ଅଧ୍ୟମ ଓ ବିତ୍ତିଯ ପତ୍ର, ନବମ ଓ ଦଶମ ଖେଳି




চিত্র : ৫.২ (ন) স্ক্রাব ফাইল

চিজেল :

এটি একটি ধাতু কর্তনকারী যন্ত্র। বাংলায় একে ছেনি বলে। একটি চিজেলে বা ছেনির প্রধান প্রধান অংশগুলো হলোঃ

- (ক) হেড
- (খ) শ্যাক
- (গ) কাটিং এজ

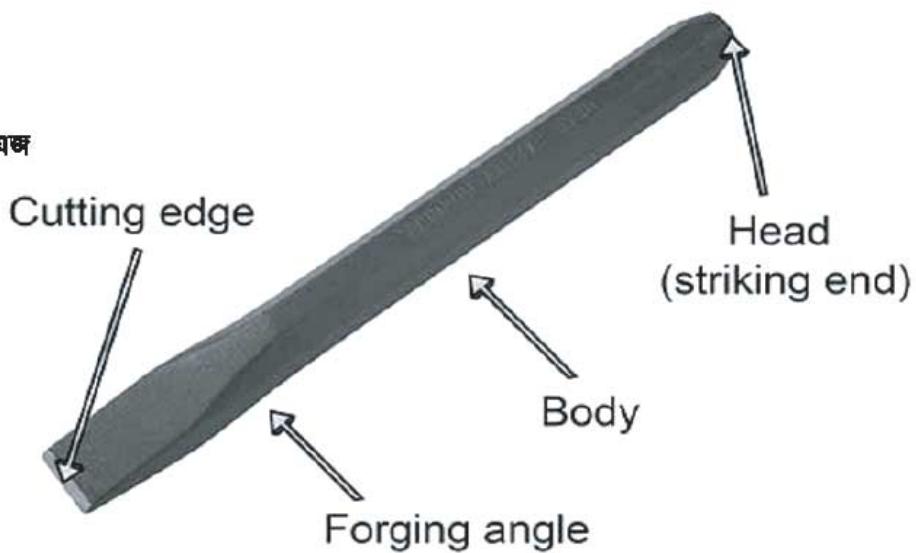

চিত্র : ৫.২ (প) চিজেল


হেড অংশে হাতুড়ির আঢ়াত দিয়ে ধাতু কাটা হয়, চিজেল টুল স্টিল নামক ভালো ইস্পাতের তৈরি হয়। বিভিন্ন রুকম কাজের জন্য চিজেলের মুখের আকৃতি বিভিন্ন হয় এবং এদের নামও বিভিন্ন হয়, যেমনঃ

(ক) স্লাট চিঙেল



কস কাট চিঙেল

চিত্র : ৫.২ (ক) চিঙেল

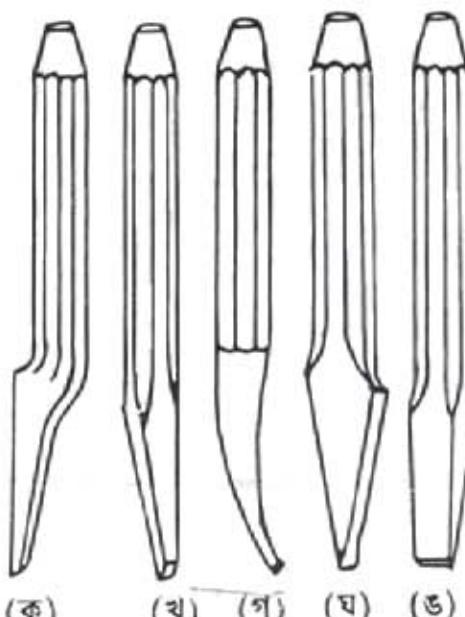

চিত্র : ৫.২ (ব) বিভিন্ন খনক চিঙেল



চিত্র : ৫.২ (ভ) রাউণ্ড নোজ চিঙেল

ARMSTRONG U.S.A. 70-451 5/16



চিত্র : ৫.২ (ম) ডার্লম্যান পেরেন্ট চিজেল

চিত্র : ৫.২ (ব) সাইড চিজেল

কোন চিজেলের মাপ বলতে এর কাটিৎ এজের দৈর্ঘ্যকে বুঝায়। এ মাপ ০৬ মিলিমিটার হতে ৩২ মিলিমিটার পর্যন্ত হয়।

ওয়ার্কশপে চিজেল সিল্লিংভিউ কাজে ব্যবহৃত হয় :


- (১) থোজনের অভিযন্ত মেটাল কোন বস্তুর উপর হতে স্ফুর্ত সরিয়ে ফেলতে।
- (২) কোন অসম্ভব ছান ভাঙ্গাত্তাড়ি মেটামুটি সমান করতে।
- (৩) কোন বস্তুর উপরিভাসে নালী বা ঘাটি কাটতে।
- (৪) কোন মেটালকে দ্বিখণ্ড করতে।
- (৫) রিস্টকে কেটে কোন জোড় খুলতে।
- (৬) প্রেরণ জোড়া থ্রুটি করার সময়।
- (৭) প্রেরণ মেটালের মাঝে আটকে পড়া ধাতুমণ বা গাদ সরাতে।

* বলপিন হ্যামার :

এর হেঢ়টি বলের যত অর্ধাং পোল ভাই এ প্রেসির হ্যাটুডিয় নাম হয়েছে বলপিন হ্যামার। একটি বলপিন হ্যামারে বিভিন্ন অর্থের নাম হলোঁ:

- (ক) ফেল
- (খ) আই
- (গ) হেঢ় বা পিন
- (ঘ) হাতল

বলপিন হ্যামার সাধাৰণত ০.১১ হতে ০.১১ কিলোগ্রাম ওজনের হয়। ওয়ার্কশপে বিভিন্ন ধরনের কাজে এ হ্যামার ব্যবহার কৰা হয়।

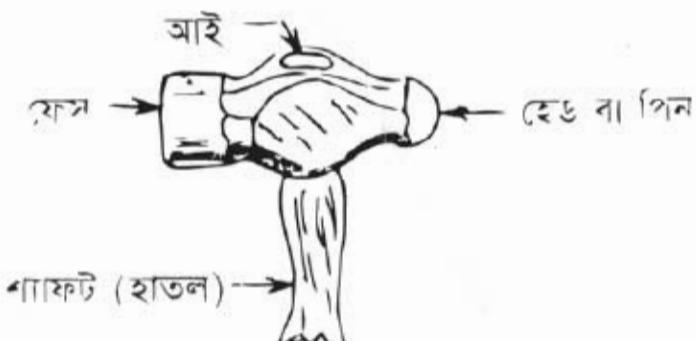


ଚିତ୍ର : ୫.୨ (ମ) ବଲପିନ ଯାତ୍ରା

ଯାତ୍ରାର ସ୍ଥବଦ୍ୟ କରା ବ୍ୟାସ :


(୧) ଚିଜେଲ ଦିଲ୍ଲେ ଚିପିଏ କରେ ଧାତୁ କାଟିର ସମୟ ଚିହ୍ନଲେଖ ହେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରାତେ



(୨) ଜୟ ପ୍ଲେ-ଆଟ୍ର୍ କରାର ସମୟ ସେନ୍ଟାର ପାଞ୍ଚମ ଯାତ୍ରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରାତେ

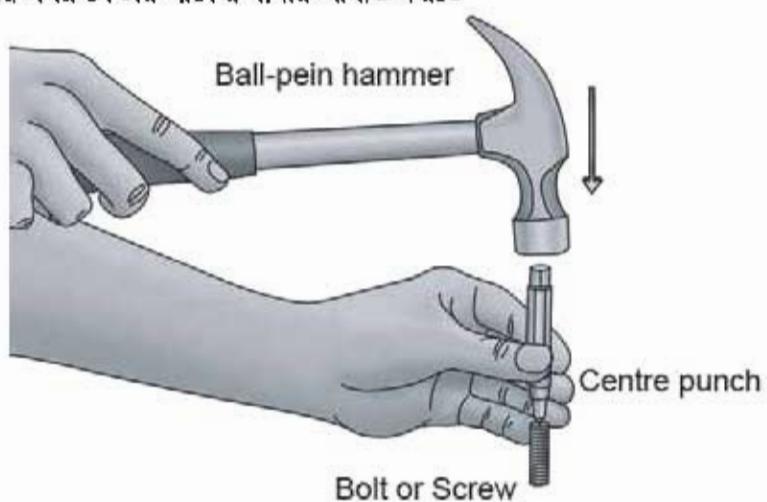

(৩) কোন জবকে পিটিরে সোজা বা বাঁকা করতে।

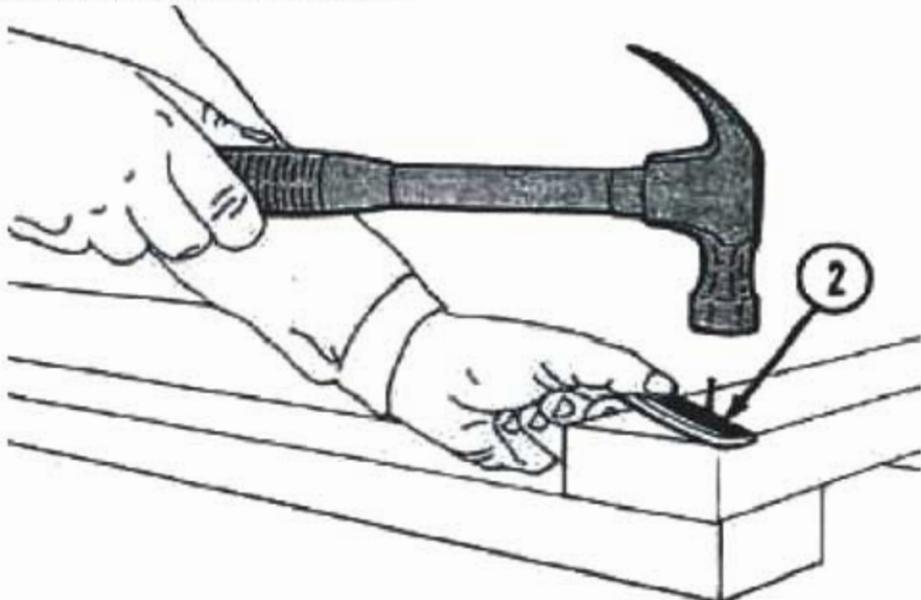

চিপিং হ্যামার :

এক মাথা ফ্ল্যাট বা সমতল এবং অন্য মাথা বাটালি বা ছেনির মত।



এ হ্যামার একজন ওয়েবারের জন্য অতি উচ্চোক্তব্যীয় একটি হ্যান্ড টুলস।

ব্যবহার :

(ক) ওয়েভিং কসার পর ওয়েভ মেটালের উপর যে সকল স্লালোর আবরণ থাকে সেগুলো পরিষ্কার করতে এ হ্যামার অয়োজন হয়।


- (৬) স্প্যাটির অটির কানালে হিটকে পড়া থাকু কণাগুলো পরিকার করতেও এটি ব্যবহৃত হয়।
- (৭) বে ঝান সমতল অংশ দিয়ে পরিকার হয় না অর্থাৎ মূল শক্তভাবে সেখে থাকে সেখানে চিঙ্গের মত অংশ ব্যবহৃত হয়।
- (৮) সমতল অংশকে সাধারণ হাতুড়ির মত ব্যবহার করে কোন কিছুকে পেটাতে।

লেন্টার গাঁথণ

মাথাটি হাতেনিং করে শক্ত করা এবং বাতি হাত হতে যেন পিছলিয়ে না যাব তাই নারলিং (Knurling) করা থাকে। এটি লবান্ন থার ১০০ মিলিমিটার হয়।

ব্যবহার

অব মার্কিং করতে ব্যবহৃত হয়।

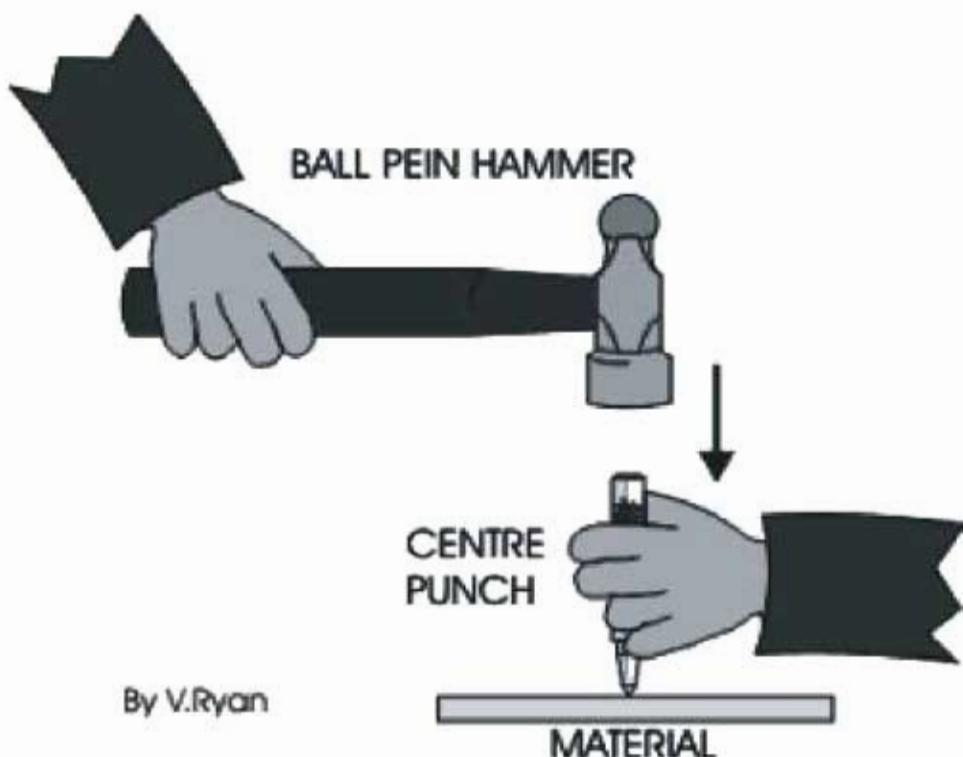


By V.Ryan

কাইবার্য

এক শোক সূচের মত তীক্ষ্ণ এবং বড়তে নারলিং করা। এটি টুলস্টিসের তৈরি প্রথম সদৰ থার ২০০ মিলিমিটার হতে ৩০০ মিলিমিটার হয়। কোন কোন সদৰ এর এক মাত্রা ৯০ ডিগ্রি কেন্দ্রে বাঁকানো থাকে।

ব্যবহার


- পেলিল দিয়ে দেমন কাগজের উপর দাপ টানা হয় অনুকূলভাবে জবের উপর দাপ দেওয়ার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। ওরেঙ্গৰ জোড়ার পার্সেন্সে তৈরি করার সময় এটি ব্যবহৃত হয়।

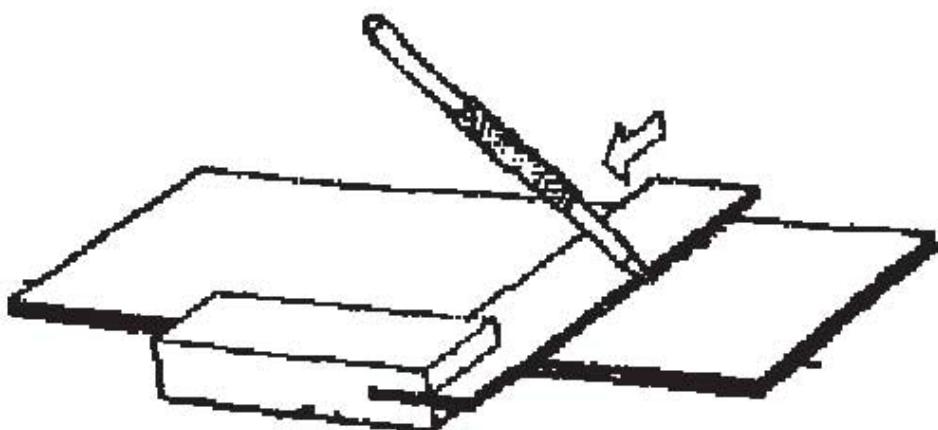

• কার্বন স্টিলের টেস:

এটি মিডিয়াম কার্বন স্টিলের তৈরি এর হাতল অশ গোলাকার ভবে চোয়াল গোলাকার এবং চ্যাপ্টা উভয় অক্ষয়ই হয়।

ব্যবহৃত শরণ জ্বরকে থার্মে ও নাড়াচাঢ়া করতে জ্বরকে সাঁচিক অবস্থানে থারে অয়েলিং করতে এটি অন্তি ঘোষণীয়।

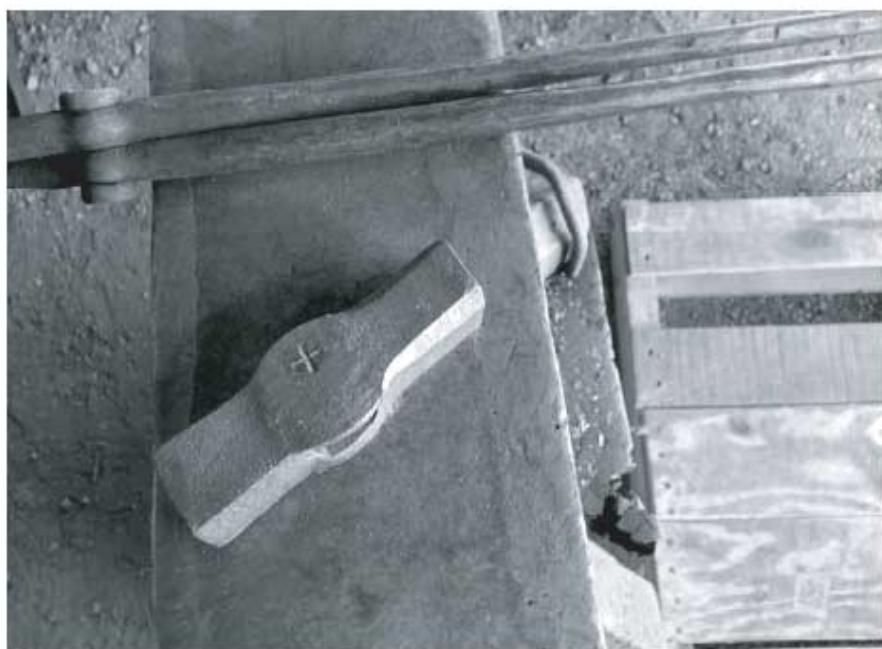

• কার্বন ট্রাশ:

কাঠের হাতলের শক্ত চিকল চিকল তার বসিয়ে এ ট্রাশ তৈরি করা হয়। চিপিং হাতুড়ির সাহায্যে জোড়া হালের আগের আবরণ তোলার পর উক্ত হানকে ভালোভাবে পরিষ্কার করার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। তাছাড়াও বেস মেটাল বা পেরেনট মেটাল যখন অপরিকার থাকে তখনও এ ট্রাশের সাহায্যে এটি পরিষ্কার করা যায়।



- **গোটেবল ইলেক্ট্রিক হাতে আইভারঃ**

এটি একহান হতে অন্যহানে বহন করা যায়। একটি বৈদ্যুতিক মটর আইভিং ইলেটি চালায় এবং ওয়েভার নিজ হাতে হাতে আইভারটিকে ওয়েভিংকৃত জবের উপর চাপিয়ে ওয়েভিং জোড়াকে পরিষ্কার করতে পারে। ভারী জবকে পরিষ্কার করার জন্য এটি অতি উপযুক্ত।



- **ভাইস শিপ ওয়েভিং ক্লাম্পঃ**

ওয়েভিং ওয়ার্কশপে এটি অতি প্রয়োজনীয় একটি হ্যান্ডটুলস। এ ক্লাম্প করেকটি ধাতুখণ্ডকে একত্রে ধরে জবকে সঠিক অবস্থানে রাখতে অতি প্রয়োজনীয়।



• সি ক্ল্যাম্প

এটি দেখতে ইঁড়েজি সি অক্ষরের যত্তে। তাই এর একাগ নাম হয়েছে। ভারী এবং হালকা উচ্চ ধরনের কাজে এটি ব্যবহার করা যায়।



• প্যারালাল ক্ল্যাম্প

এ ধরনের ক্ল্যাম্পে দুইটি ঝ বা চোয়ালই প্যারালাল অবস্থার থাকে তাই এর নাম প্যারালাল ক্ল্যাম্প হয়েছে। জ্বকে সঠিক হানে থেকে রেখে ওয়েভিং করতে একে ব্যবহার করা যায়।



৫.৩ ওইভারের হ্যান্ড টুলস-এর রক্ষণাবেক্ষণ:

যে কোন যন্ত্রপাতি কার্যক্রম এ ব্যবহার উপযোগী রাখতে হলে প্রয়োজন রক্ষণাবেক্ষণ। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অনেক যুল্যবাল যন্ত্রপাতি অতি আ঱া সময়ে ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়ে। অতিথি টুলস, ইকুইপমেন্ট বা যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের আলাদা আলাদা নিরূপ কানুন রয়েছে। একই নিয়মে সব টুলস রক্ষণাবেক্ষণ করা হলে টুলস, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি কাজের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। যেমন ধাতুকে মসৃণ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ফাইল রয়েছে।

আবার কাঠের কাজ মসৃণ করার জন্যও বিভিন্ন ধরনের টড ফাইল রয়েছে। তাই লৌহ জাতীয় ধাতুকে মসৃণ করার ফাইল দিয়ে যদি কাঠ মসৃণ করা হয়, তবে ফাইল ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। অস্ত্রপ কাঠ মসৃণ করার ফাইল দ্বারাও লৌহ জাতীয় ধাতু মসৃণ করা দ্বারা না। কখনও ফাইলে তৈলাক জাতীয় পদাৰ্থ বেঁচে ছিল, অবিল ইত্যাদি দিতে নেই। এতে ফাইলের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে পড়ে। কাজের পথে ফাইলের দাঁতের সাথে অটিকানো ধাতু কপাসমূহ পরিকার করে রাখা উচিত। পরিকার করার জন্য গুয়ার ত্রাশ ব্যবহার করতে হবে। কখনও এক ফাইল দ্বারা অন্য ফাইল পরিকার করতে নেই। সর্বদা ফাইলে হ্যান্ডেল লাগিয়ে রাখতে হবে। ফাইবার, সেক্টার পাক ইত্যাদি টুলসসমূহের প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে। হ্যান্ড থেকে পড়ে বা অন্য কোন কাগজে বেঁচে ফাইবিং পরেন্ট নষ্ট না হয়ে যাব। হ্যান্ড ওইভারের কার্যন যাবে যাবে খুলে পরিকার করতে হবে, এতে প্রাইভিং মেশিন দীর্ঘদিন ব্যবহার করা যাবে। টুলসসমূহ স্যাত স্যাত হানে না রেখে তক হানে স্টোর করা হলে টুলস সমূহে কার্যকারিতা নষ্ট হয় না। যাবে যাবে টুলস রূপ পরিকার করা হলে টুলসসমূহের কার্যক্রমতা বেড়ে যাব ও দীর্ঘদিন ব্যবহার উপযোগী থাকে।



চিত্র : ওরেঙ্গাবের ঘাস টুলস

প্রশ্নমালা-৫

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- ১। ওয়েব্ডি-এর সময় ব্যবহার্য কয়েকটি হ্যান্ড টুলস্ এর নাম উল্লেখ কর।
- ২। ওয়েব্ডি-এর সময় ব্যবহৃত কয়েকটি হ্যান্ড টুলস্ এর নাম ও এদের ব্যবহার বর্ণনা কর।
- ৩। ওয়েব্ডি-এর সময় ব্যবহৃত হ্যান্ড টুলস্ সমূহের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ বর্ণনা কর।
- ৪। পোর্টেবল হ্যান্ড গ্রাইডার চালনায় সাবধানতা কেন নিতে হয়? উল্লেখ কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- ৫। চিজেলের প্রধান প্রধান অংশগুলো ছবিসহ উল্লেখ কর।
- ৬। চিজেল কত প্রকার ও কী কী? উল্লেখ কর।
- ৭। একটি ফাইল অংকন করে এর বিভিন্ন অংশ দেখাও।

রচনামূলক প্রশ্ন

- ৮। ফাইল কত প্রকার ও কী কী? উল্লেখ কর।
- ৯। ওয়েব্ডার-এর হ্যান্ড টুলস-সমূহের নাম উল্লেখ কর।
- ১০। হ্যাকস ফ্রেম কত প্রকার ও কী কী? উল্লেখ কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ওয়েবভারের মেজারিং টুলস

৬.১ একজন ওয়েবভার সাধারণত নিচেরিত মেজারিং টুলসকলো ব্যবহার করে:

- (ক) স্টিল রুল (Steel Rule)
- (খ) স্টিল টেপ (Steel Tape)
- (গ) ট্রাইক্সের (Trisquare)
- (ঘ) ক্যালিপার্স (Callipers)
- (ঙ) ডিভাইডার (Divider)

৬.২ ওয়েবভারের মেজারিং টুলস তিথিকসম্পর্ক :

- (ক) স্টিল রুল



- (খ) ট্রাইক্সের



(୩) କାଲିଗାର୍



(୪) ସିଲ ଟେଲ୍



(୫) ଡିକାଇଭାର




(চ) ফিলেট গেজ



৬.৩ ওয়েল্ডিং মেজারিং টুলস এর ব্যবহার :


• স্টিল রুল :

এটি উন্নতমানের সংকর ইন্স্পাত দিয়ে তৈরি। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি। কলে অনেক দিন ব্যবহারেও এতে মরিচা পড়ে না। এটি ১৫০ মিলিমিটার দীর্ঘ এবং ১২ মিলিমিটার প্রস্থ (৬ ইঞ্চি এবং হাফ ইঞ্চি) আর্থাৎ ৩০০ মিলিমিটার দীর্ঘ এবং ১২ মিলিমিটার প্রস্থ (১২ ইঞ্চি দীর্ঘ এবং হাফ ইঞ্চি প্রস্থ) হয়। ওয়েল্ডিং জোড়া তৈরি করার পূর্বে জবের পার্শ্বদেশ প্রস্তুতির সময় মাপ নেওয়ার কাজে এটি ব্যবহৃত হয়। তাছাড়াও ওয়ার্কশপের সকল সাধারণ মাপের কাজে এটি বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। ইহার সাহায্যে সর্বনিম্ন ১ মি: মি: বা ০.৫ মি: মি: পর্যন্ত পরিমাপ প্রাণ করা সম্ভব।

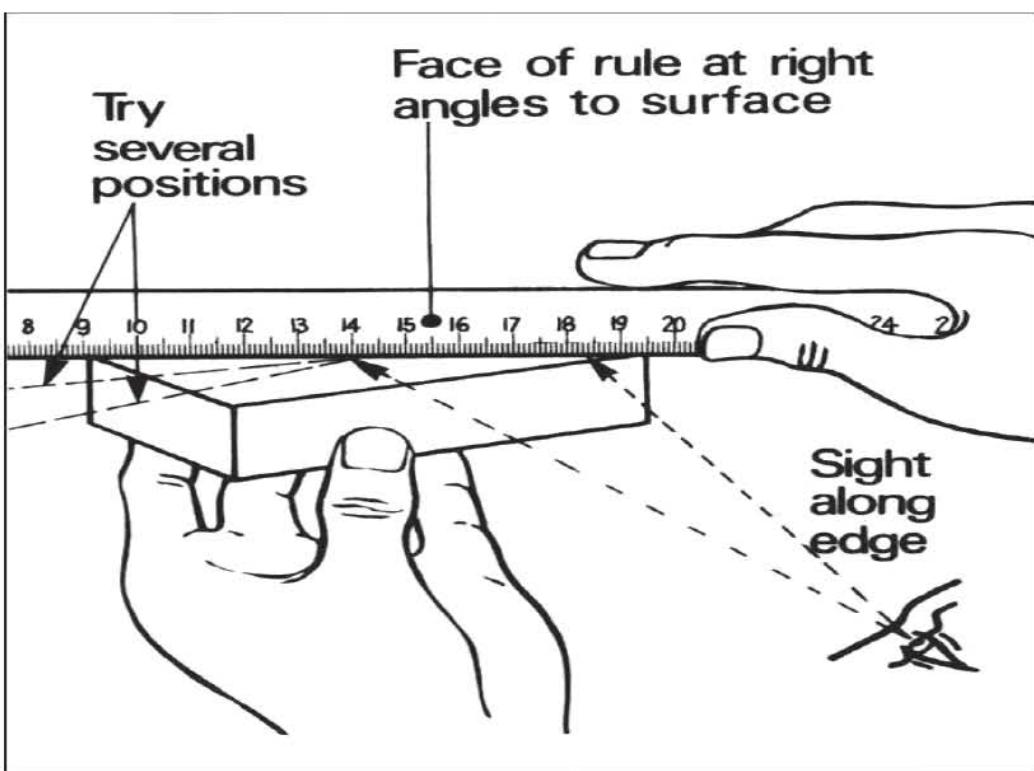

স্টিল টেপ :


ইন্পাত এবং তৈরি এ ধরনের টেপ জড়িয়ে কুঙ্গলী আকারে একটি কভারের মধ্যে থাকে; ফলে সহজেই ওয়েল্ডার তার পকেটে রাখতে পারেন। যতটুকু দৈর্ঘ্য প্রয়োজন ততটুকু দৈর্ঘ্য কভারের ভিতর হতে বের করা যায়। লম্বা শিল বা দরজা জানালা তৈরির সময় লম্বা স্টিল প্লেট এর মাপ নিতে এ ধরনের টেপ খুব উপযুক্ত।

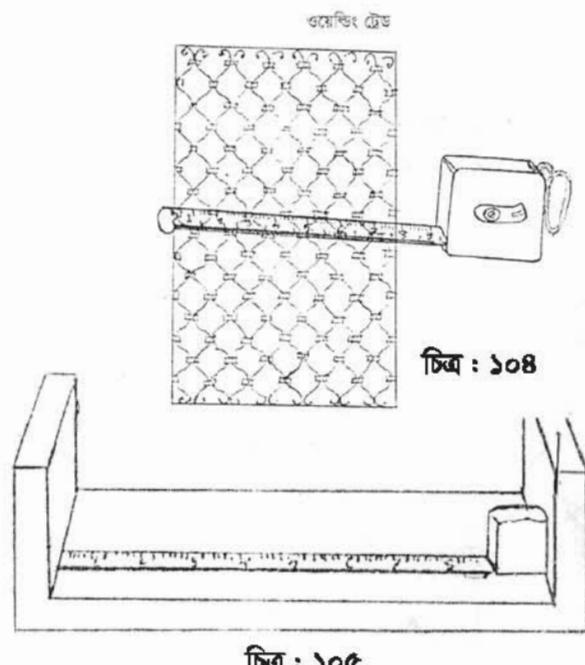

দুই মাথা বিশিষ্ট আবক্ষ প্লেট এর মাঝে মাপ নিতে বিশেষ এক ধরনের টেপ ব্যবহৃত হয়।


ট্রাইক্সগার :

বাংলায় একে মাটাম বলে, এর ২টি অংশ স্টক এবং ক্লেড। ক্লেড এবং স্টকের মাঝের কোণ ৯০ ডিগ্রি। ট্রাইক্সগারের দৈর্ঘ্য বুঝাতে এর ক্লেডের মাপকে বুঝায়। এ মাপ ২.৫ সেন্টিমিটার অন্মে বর্ধিত হয়ে ৫ সেন্টিমিটার হতে ১৫ সেন্টিমিটার হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ৫ সেন্টিমিটার অন্মে বর্ধিত হয়ে ২০ সেন্টিমিটার হতে ৪০ সেন্টিমিটার হয়।

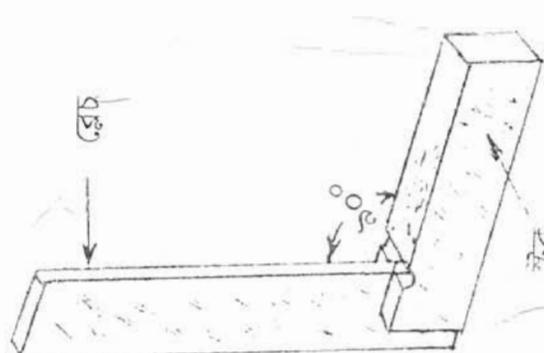

ব্যবহার :

একটি ভল আৰু একটি ভলের সঙ্গে ১০ ডিমি কোণে আছে কীনা পৰীক্ষা কৰতে এবং ওয়েভিং জোড়ের পূৰ্ব ছাপন (Pre Setting) কাৰ্জ পৰীক্ষা কৰতে ব্যবহৃত হয়।

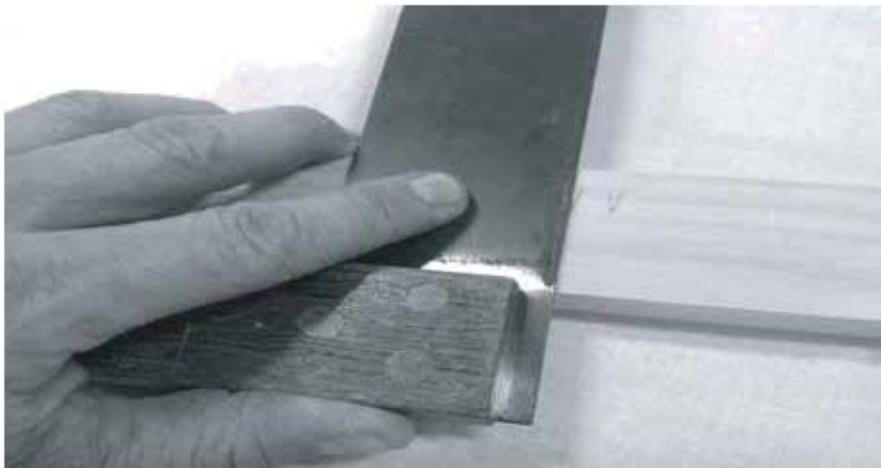

• ক্যালিপার্স :

এটি একটি পরোক্ষ মাপন যন্ত্ৰ যাৰ দুইটি লেগ বা পা থাকে। পাঞ্জলি ত্ৰয়োদশ চিকন হয়। বাহিৰের কোন ব্যাস মাপৰ অন্ত দে ক্যালিপার্স ব্যবহৃত হয় সেটা আউটসাইড ক্যালিপার্স। অপৰপক্ষে কোন ছিন্নে, পর্ণেৰ বা নালীৰ মাপ গ্ৰহণ কৰাৰ অন্ত দে ক্যালিপার্স ব্যবহৃত হয় তা ইনসাইড ক্যালিপার্স।



• ডিভাইডাৰ :

এটি সুলু পঠনেৱ একটি পরোক্ষ মাপন যন্ত্ৰ, দুই পায়েৱ সমষ্টয়ে এটি গঠিত। পাঞ্জলিৰ শেৰি পোক বেশ চোখা অৰ্ধাৎ একেৰাৰে পঞ্চক কৰা থাকে। পরোক্ষ মাপন যন্ত্ৰ হওয়াৰ এটি বালা সন্মাসৰি কোন মাপ গ্ৰহণ কৰা আৰু না, তবে ডিভাইডাৰ এৰ সাহায্যে কোন মাপ নিৰে তা স্টিল কুলে মিলিয়ে বন্ধটিৰ মাপ

କଣ୍ଠ ଜାଗ ବଳୀ ଥାଏ । ତାଙ୍କାଙ୍କ ଅବେଳା ଉପର ବୃତ୍ତ ଆଂକା ଏବଂ ଧାତୁ କାଟିଏ ଏବଂ ନମ୍ବର ଅବେଳା ସେ-ଆର୍ଡିଟ କରାନ୍ତେ ଏହି ବେଶି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ।



ଚିତ୍ର : ଡି ଆଇଗର

• କିଲୋଟ ପେଜ :

କିଲୋଟ ମାପାର ଅନ୍ୟ ଏ ପେଜ ବ୍ୟବହାର କରା ହୁଏ । ଅନେକ ନମ୍ବର ଏଟାକେ ରେଜିସ୍ଟାସ ପେଜ ବଳୀ ଥାଏ । ଏଟା କଢ଼କଣ୍ଠି ଚିକଳ ପାତେର ସମୟରେ ତୈରି । ଅନ୍ୟେକ ପାତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାପେର କିଲୋଟ ଥାକେ । ସେ ପାତେର ସାଥେ ଅବେଳା କିଲୋଟ ଯିଲେ ଥାଏ, ସେ ପାତେର ମାପ ଅନୁସାରେ ଅବେଳା କିଲୋଟେର ମାପ ହୁଏ । କିଲୋଟ ପେଜେର ଏକ ପ୍ରାତ୍ନେ ଥାକେ ଉତ୍ତଳ (Concave) କିଲୋଟ । ମୁକ୍ତ ଏବଂ ସଂତିକ ମାପେର ଅନ୍ୟ ଏହି ଆତି ସ୍ଵଦର ଏକଟି ବ୍ୟବହାର ।



প্রশ্নমালা-৬

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- ১। ওয়েল্ডারের মেজারিং টুলস্ বলতে কী বোঝায়?
- ২। স্টিল রুল কী কাজে ব্যবহৃত হয়?
- ৩। ওয়েল্ডারের প্রয়োজনীয় তিনটি মেজারিং টুলস্ এর নাম উল্লেখ কর।
- ৪। একটি স্টিল রুলে সবচেয়ে কত কম মাপ পাওয়া সম্ভব?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- ৫। ওয়েল্ডিং কালে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় কয়েকটি মেজারিং টুলস্ এর নাম উল্লেখ পূর্বক এদের ব্যবহার বর্ণনা কর।
- ৬। ছিল তৈরির সময় লম্বা কোন মাপ নিতে কোন মাপন যত্ন ব্যবহৃত হয়?
- ৭। ডিভাইডার এর কাজ কী?
- ৮। ট্রাইঙ্কলার কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

- ৯। স্টিল রুল এবং স্টিল ট্যাপের মধ্যে পার্থক্য কী?
- ১০। একজন ওয়েল্ডার যে সকল মাপন যত্ন ব্যবহার করে সে গুলির নাম লেখ।

সপ্তম অধ্যায়

ওয়েল্ডিং পরিভাষা

ওয়েল্ডিং-এর কাজ শিখতে একজন শিক্ষানবিশ বা নবীন ওয়েল্ডারকে কতিপয় শব্দ বার বার শুনতে হয়। উক্ত শব্দগুলির পরিভাষা জানা এবং বুঝতে পারা তার জন্য অতীব প্রয়োজন। এ দিক বিবেচনা করে নিচে কতিপয় বহুল প্রচলিত ওয়েল্ডিং পরিভাষা সম্পর্কে লেখা হলো।

৭.১ ওয়েল্ডিং পরিভাষাসমূহ :

- ১। বেসমেটাল বা প্যারেন্ট মেটাল (Base Metal)
- ২। ফিলার মেটাল (Filler Metal)
- ৩। রান (Run)
- ৪। রুট (Root)
- ৫। ফিলেট ওয়েল্ড (Fillet Weld)
- ৬। লেগ লেংথ (Leg Length)
- ৭। থ্রোট থিকনেস (Throat Thickness)
- ৮। রেইন ফোর্সমেন্ট (Reinforcement)
- ৯। ট্যাক ওয়েল্ড (Tack Weld)
- ১০। আর্ক (Arc)
- ১১। লং আর্ক (Long Arc)
- ১২। শর্ট আর্ক (Short Arc)
- ১৩। হিট অ্যাফেকটেড জোন (Heat Affected Zone)
- ১৪। ফিউশন ওয়েল্ডিং (Fusion Welding)
- ১৫। নন ফিউশন ওয়েল্ডিং (Non-fusion Welding)
- ১৬। কার্বন আর্ক ওয়েল্ডিং (Carbon Arc Welding)
- ১৭। মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং (Metal Arc Welding)
- ১৮। ফ্ল্যাক্স (Flux)
- ১৯। ফোর্জ ওয়েল্ডিং (Forge Welding)
- ২০। প্রিহিটিং (Pre Heating)
- ২১। পোস্ট হিটিং (Post Heating)
- ২২। ইনার কোন (inner Cone)
- ২৩। আউটার এনভেলপ (Outer Envelope)
- ২৪। ফেদার (Feather)
- ২৫। ব্যাক ফায়ার (Back Fire)
- ২৬। সাসটেন ব্যাক ফায়ার (Sustain Back Fire)
- ২৭। ফ্লাশ ব্যাক (Flash Back)

৭.২ অরেন্টিং পরিষ্কার সময়ের বর্ণনা :


বেস মেটাল বা প্যাঞ্জেট মেটাল :

যে ধাতুকে অরেন্টিং করা হচ্ছে বা কাটা হচ্ছে।





বিলাস মেটাল :

পরিশূরক ধাতু হিসেবে উন্নেতিং এর সময় কোড়া হানে এটি প্রয়োগ করা হয়।

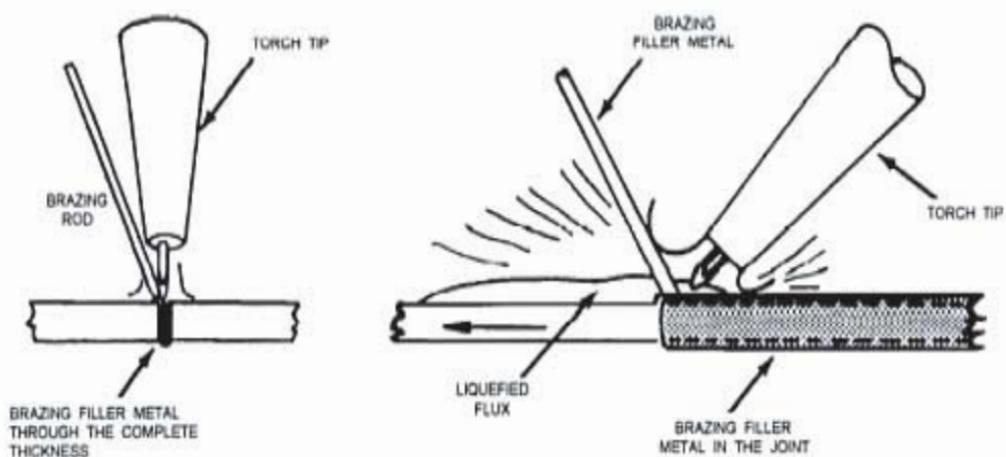


৮ :

ইলেক্ট্রোড বা ড্রোপাইপকে একবার মূল ধাতুর উপর দিয়ে টেনে নেওয়ার পর, বেসমেটালের উপর যে ধাতু অর্থাৎ তাকে রাখ বলে। একে অনেক সময় বিজ্ঞ বলা হয়।

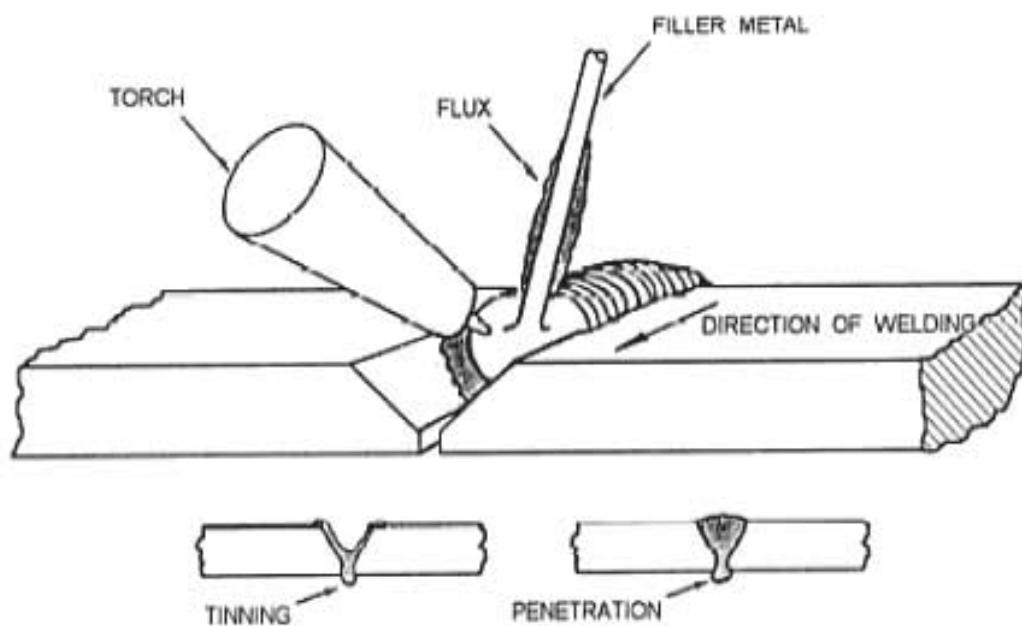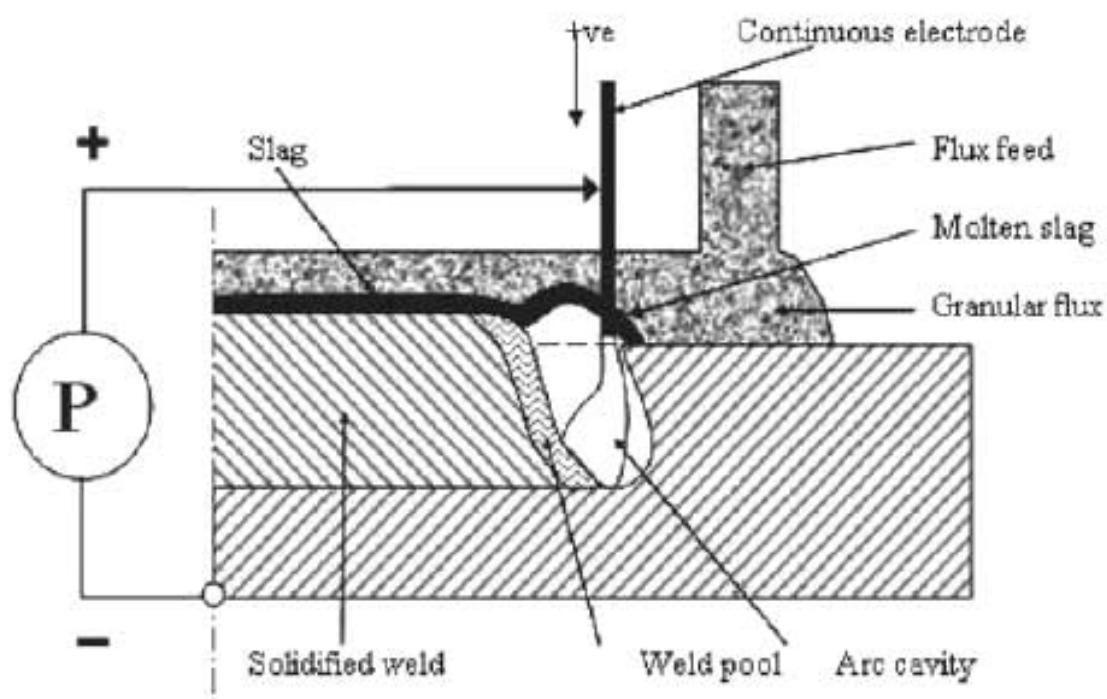


চিত্র ১ অবস্থিত করার জন্য প্রয়োজন বাহু প্রক্রিয়ার মুখ্যমূলি বিলম্ব হলকে চিত্র বলে।

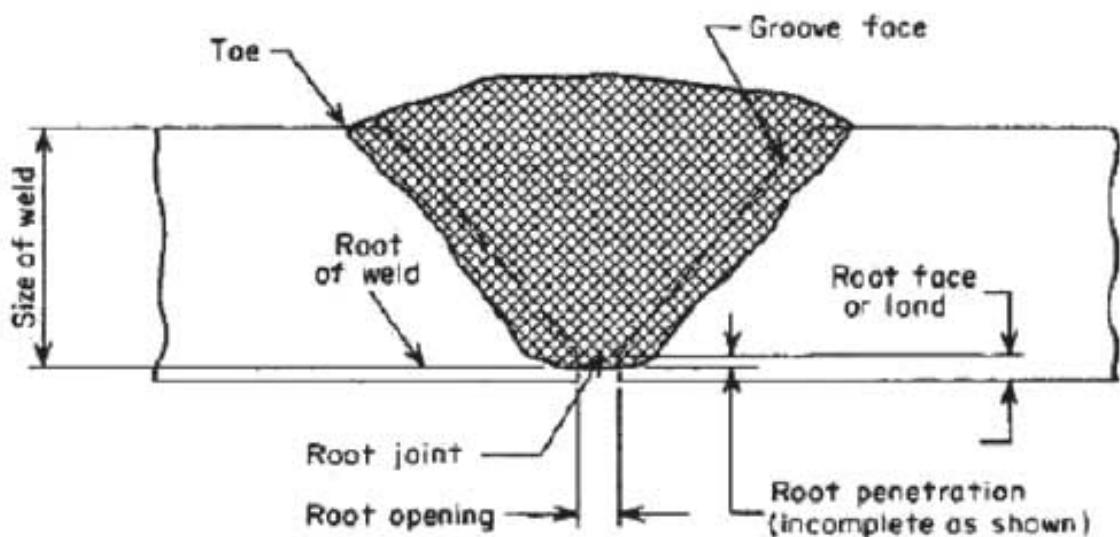


বিশেষ অস্তৰ :

বিকোণানুকি প্রয়োজন বিশেষ অস্তৰিকে বিশেষ বলে।

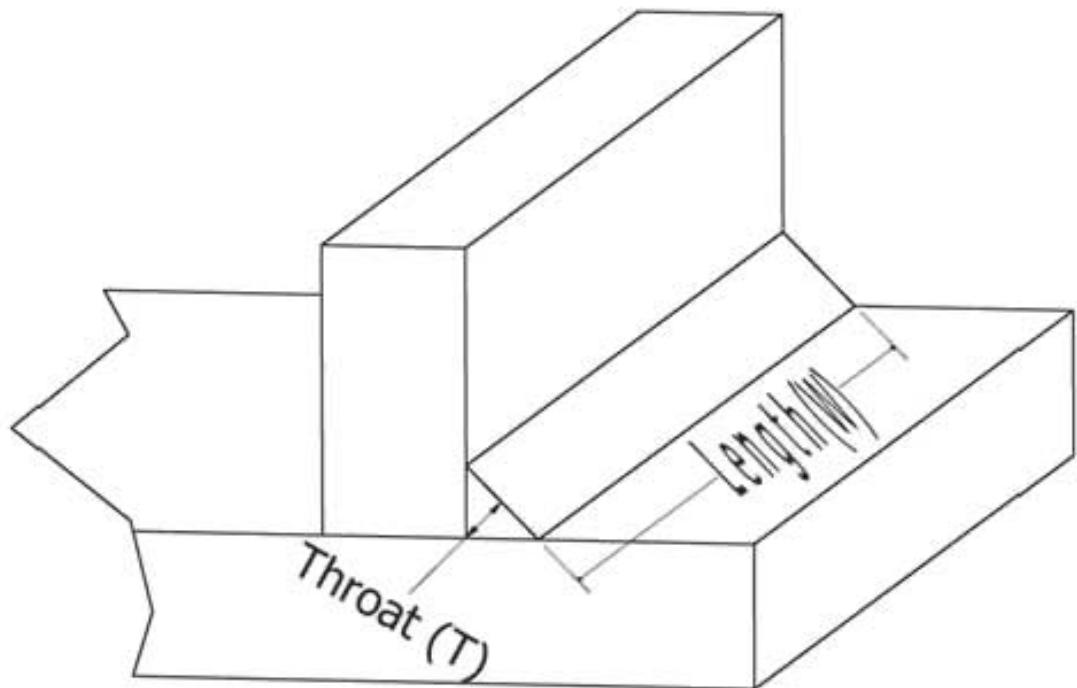

আৰ্ক :

ইলেক্ট্ৰোল এবং ক্যনেক্ট কাৰ্বন বাহিক ধাৰণ বাস্পৰ একটি গ্ৰোক।

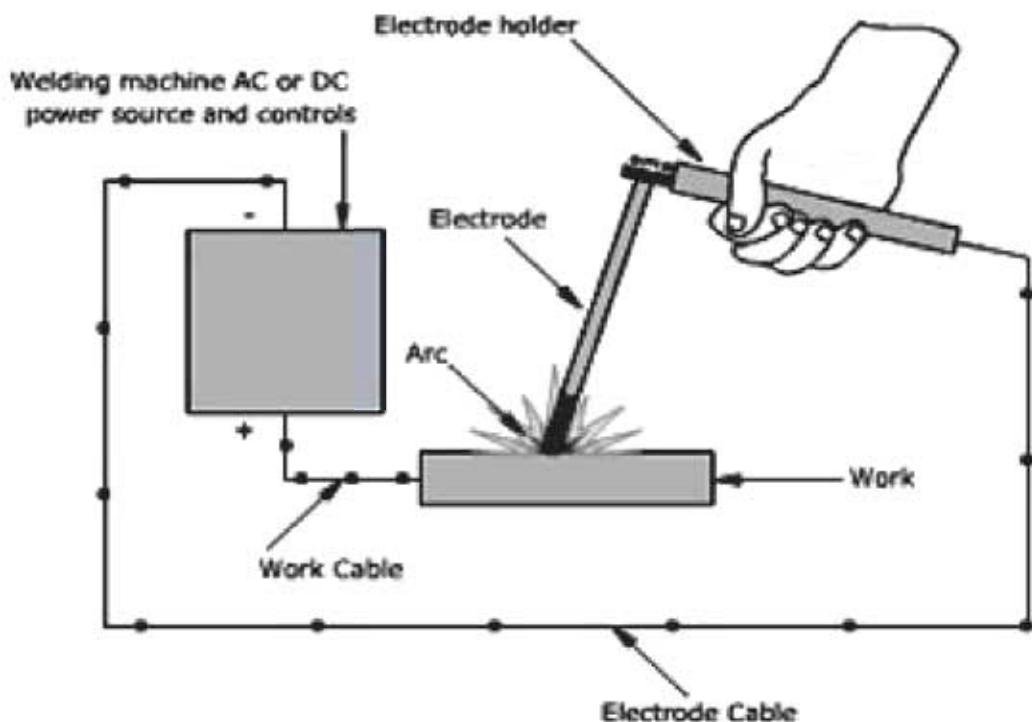


লং আর্ক :

আর্ক এর দৈর্ঘ্য বেশি হলে তাকে লং আর্ক বলে।

শর্ট আর্ক :

যে আর্কের দৈর্ঘ্য কম তাকে শর্ট আর্ক বলে, এটি সাধারণত ইলেক্ট্রোডের কোনোর ব্যাসের স্থান হয়।

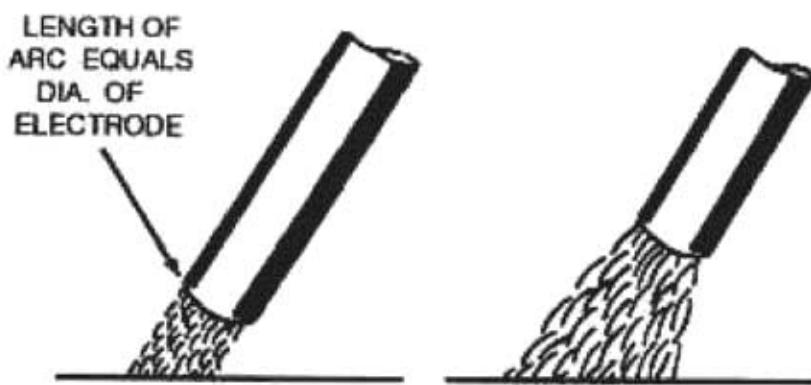

SHORT ARC


Sharp Crackling Sound.
Best for Most Welding.

LONG ARC

Steady Hiss Allows
Oxidation and Spatter.


হিট অ্যাফেক্টেড জোন :

অয়েলিং বা কাটিং কার্বের সময় তাপের অভাবে জবের যে অংশটুকুর ধাতুর তিক্তরের গঠনের পরিবর্তন হয় তাকে হিট অ্যাফেক্টেড জোন বলে।

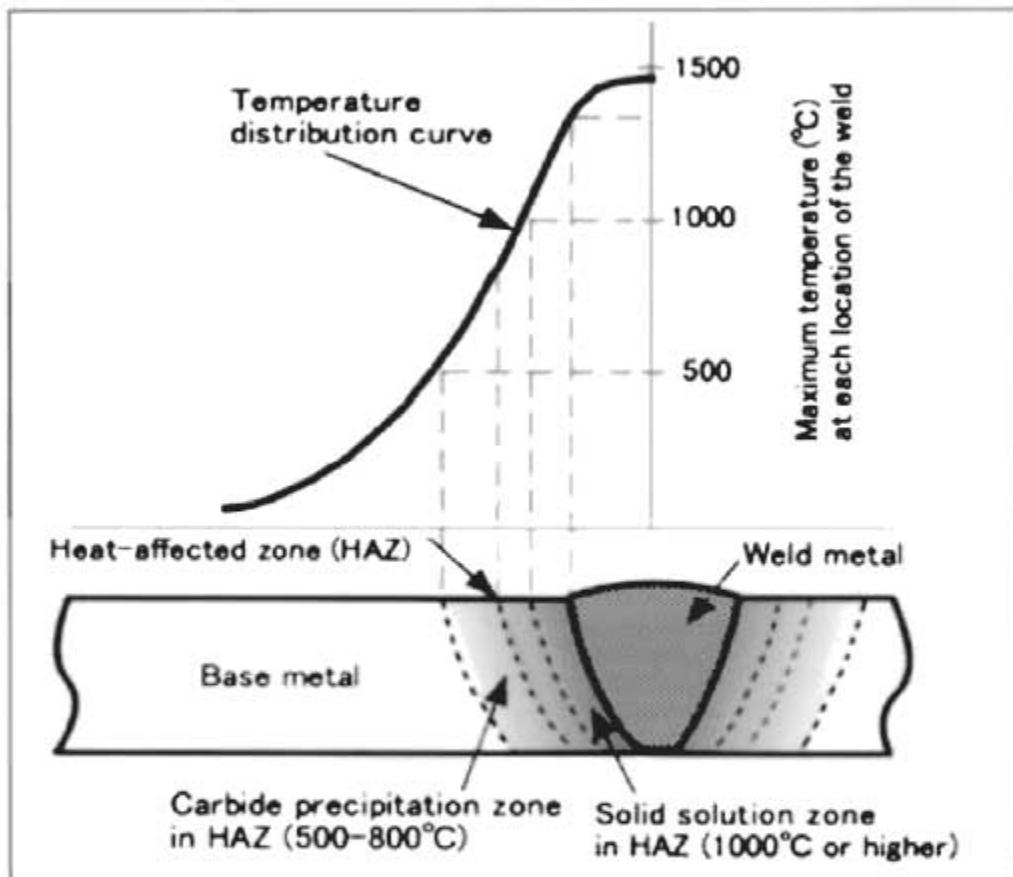

ফিউশন জোন :

সূল ধাতুর যে অংশটুকু ডিস্ট্রুপের অভাবে গলে ওয়েল্ড মেটালের সাথে মিশে যাব সেই অংশটুকুকে ফিউশন জোন বলে।

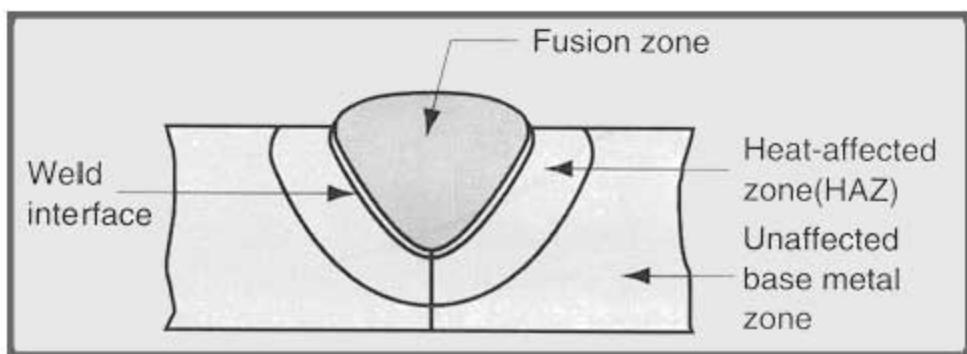


ফিউশন ওয়েল্ডিং :

তাপের সাহায্যে ধাতু খণকে গলিত বা অর্ধগলিত অবস্থায় এনে বিনা চাপে স্থায়ীভাবে ধাতব খণের জোড়া লাগানোর কৌশলকে ফিউশন ওয়েল্ডিং বলে।



নন ফিউশন ওয়েল্ডিং :


তাপের সাহায্যে ধাতু খণকে গলিত বা অর্ধগলিত অবস্থায় এনে চাপের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে জোড়া লাগানোর কৌশলকে নন ফিউশন ওয়েল্ডিং বা প্রেসার ওয়েল্ডিং বলে।

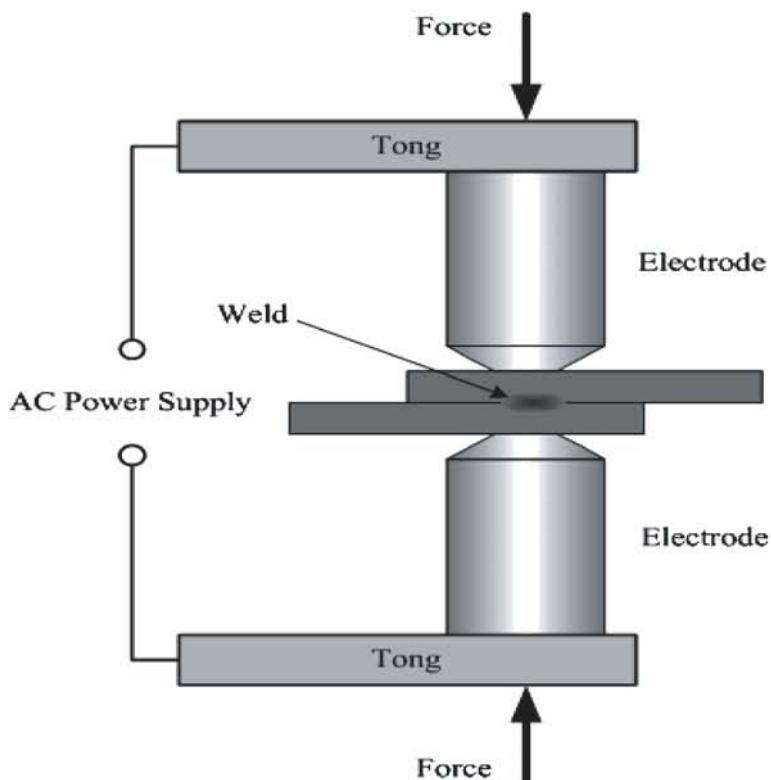

কার্বন অর্চিং :

আর্ক অর্চিং এর সবচেয়ে পুরো ইলেক্ট্রোড হিসেবে ব্যবহৃত হলে তাকে কার্বন আর্ক অর্চিং বলে।


Carbon Arc Welding (CAW)

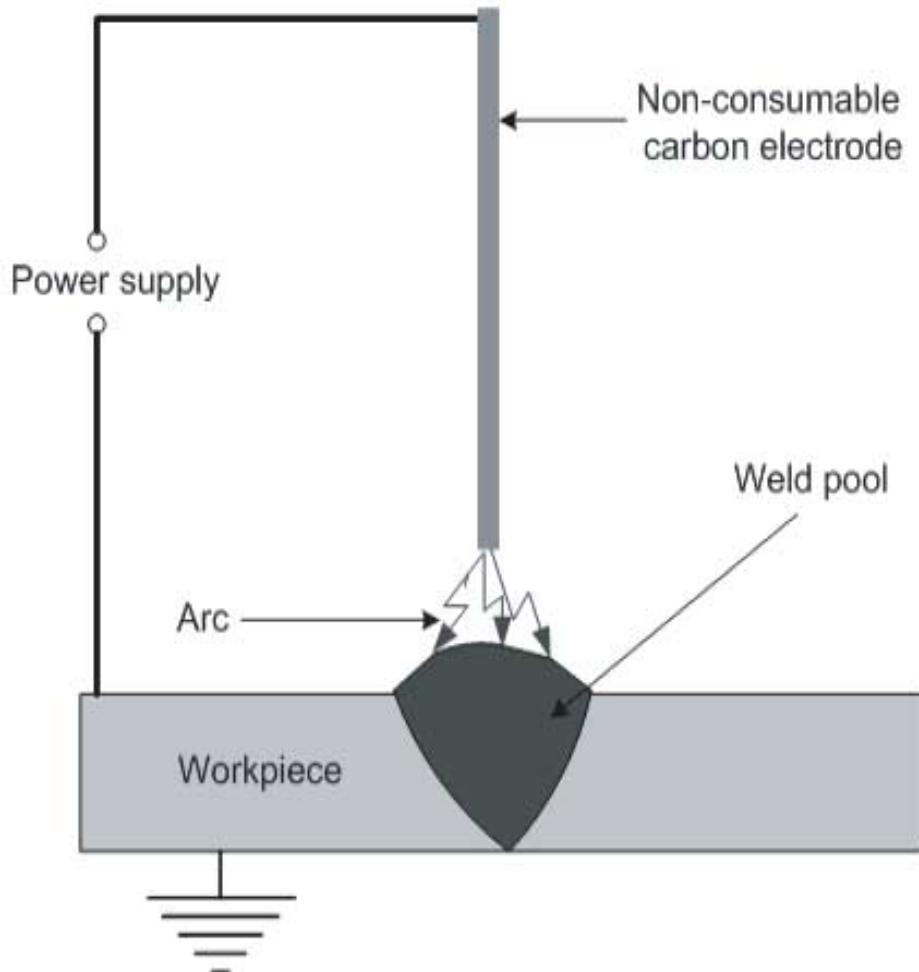

মেটাল আর্ক অর্চিং :


আর্ক অর্চিং এর সবচেয়ে পুরো ইলেক্ট্রোড হিসেবে ব্যবহৃত হল উধূ তথন তাকে মেটাল আর্ক অর্চিং বলে।

Shielded Metal Arc Welding (SMAW)

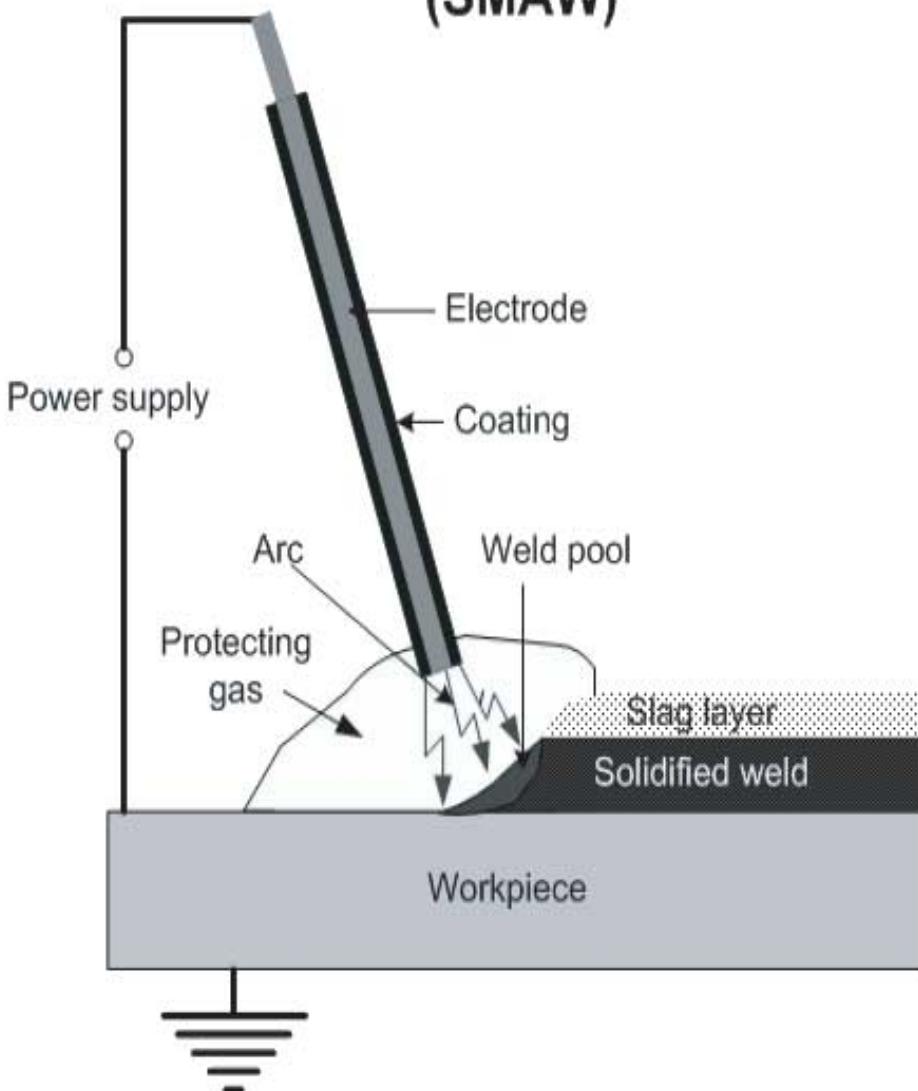

জ্বালা :

এটি এক শক্ত রশমানিক বোল্ট পদার্থ বাষ্প ভয়েতিং, সোডারিং বা ব্রেসিং এর সমর্থ ধরণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। ইহা জ্বালা হনুনে বায়ুর অক্সিজেনের সাথে তিস্তা করে অক্সাইড তৈরিকে বাষ্প দেয়, জোড়াকে শক্ত করে, মুক গলন কারণ সঞ্চাল্য করে।

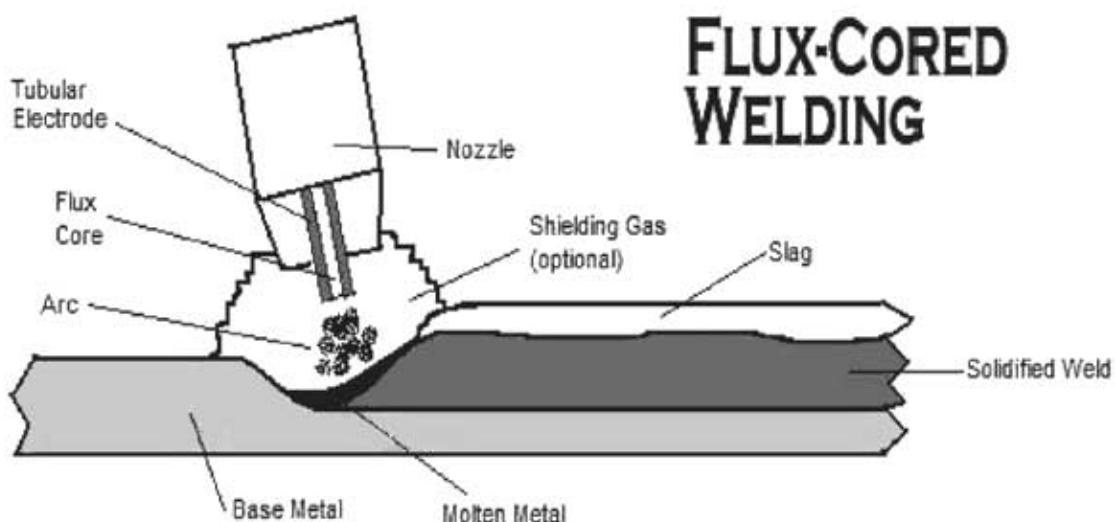


কোর্ড ওয়েলডিং :

এটি সব কিউলশন ওপির প্রক্রিয়া ওয়েলডিং। ধাতুকে উন্নত করে চাপের সাহায্যে অথবা হাতুড়ির আধারে এ পদ্ধতিকে হালীভাবে জোড়া দেওয়া হয়। কামার শালার এ প্রকারের ওয়েলডিং করা হয়।



ধ্রিষ্টিং :

ওয়েলডিং করার পূর্বে ধাতুখনে তাপ ধরোগ করাকে ধ্রিষ্টিং বলে।

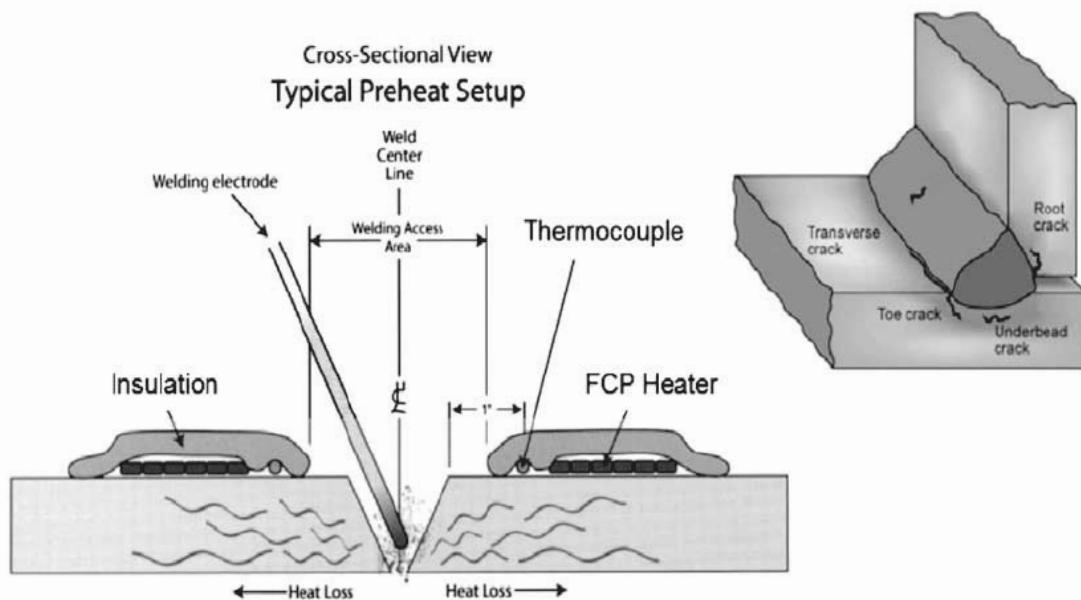

পোস্ট হিটিং :

ওয়েলিং করার পর জবে তাপ প্রয়োগ করাকে পোস্ট হিটিং বলে।



ইনার কোন :

অগ্নিশিখার মাঝে যে ছোট উজ্জ্বল কোনটি নজলের মুখে তৈরি হয় তাকে ইনার কোন বলে।

আউটাৰ এনভেলাপ :

ইনাৰ কোন এৱং চাৰদিকে শিখাৰ যে অংশ থাকে তাকে আউটাৰ এনভেলাপ বলে।

ফেদাৰ :

ফেমেৰ কোণেৰ বাইৱেৰ পালক সাদৃশ্য অংশ যেখানে কাৰ্বনেৰ পৱিমাণ বেশি থাকে তাকে ফেদাৰ বলে।

ব্যাক ফায়াৰ : ওয়েল্ডিং কৰাৰ সময় হঠাতে শিখা নিভে গিয়ে টিপেৰ মাথায় তীব্ৰভাৱে যে চিঁ চিঁ শব্দ কৰে তাকে ব্যাক ফায়াৰ বলে।

ফ্লাশ ব্যাক :

শিখা নিভে টচেৰ পিছন দিকে গমন কৰে এবং অক্সিজেন সহযোগে জুলতে থাকে, টিপ দিয়ে কালো ধূয়া বেৰ হয় এবং তীব্ৰ শব্দ হয়, তাকে ফ্লাশ ব্যাক বলে।

৭.৩ ওয়েল্ডিং পৱিভাষায় প্ৰৱেশ :

মনেৰ ভাব প্ৰকাশ কৰাৰ জন্য ভাষাৰ ব্যবহাৰ হয়। এক এক অঞ্চলেৰ ভাষাৰ সাথে অন্য অঞ্চলেৰ ভাষাৰ যথেষ্ট তফাত রয়েছে। মনেৰ ভাব প্ৰকাশ কৰতে হলে সে অঞ্চলেৰ ভাষাৰ দক্ষতা থাকতে হয় তদুপ প্ৰকৌশলীদেৱও একটা ভাষা রয়েছে। সাৱা বিশ্বেৰ সকল প্ৰকৌশলীদেৱ প্ৰকৌশল কাজে একই ভাষা রয়েছে। আৱ সে ভাষা হলো ড্ৰয়িং। তাই বলা হয় Drawing is the Language of Engineers. ড্ৰয়িং এৱং মাধ্যমে বিশ্বেৰ এক প্ৰান্তে অন্য প্ৰান্তে প্ৰকৌশলীগণ তাদেৱ তথ্যেৰ আদান প্ৰদান ঘটান। একজন ওয়েল্ডাৱকে ও তাই এই পৱিভাষা জানতে হবে এবং বুৰুতে হবে। ওয়েল্ডাৱ তাৱ সাৱা জীবন এই পৱিভাষা ব্যবহাৰ কৰে কাজ কৰতে হবে। উন্নত বিশ্বেৰ দক্ষ ওয়েল্ডাৱ বলতে তাকেই বুৰায় যাব ওয়েল্ডিং এবং ওয়েল্ডিং পৱিভাষাৰ উপৱে সমান দক্ষতা রয়েছে। ড্ৰয়িং দেখে তাকে কাজ কৰতে হবে, আৱ যদি সে পৱিভাষা তাৱ জানা না থাকে তবে উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়া ব্যাহত হবে। অনুৎপাদনশীল দেশেৰ ওয়েল্ডাৱগণ এই পৱিভাষাৰ মূল্য বোৰো না, আৱ না বুৰাব কাৱণে এই পৱিভাষা জানাৰ আগ্রহও তাদেৱ মধ্যে কম। কিন্তু উন্নত বিশ্বেৰ সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে আমাদেৱ দেশেৰ ওয়েল্ডাৱদেৱকে এ পৱিভাষাসমূহ ভালোভাৱে রঞ্জ কৰতে হবে।

আমাদেৱ দেশে 4G, 5G, 6G Ges 2F, 3F, 4F ওয়েল্ডাৱ রয়েছে। এৱা অনেক সুন্দৰ জোড় দিতে সক্ষম। দুঃখেৰ বিষয় এদেৱ ওয়েল্ডিং পৱিভাষা সম্পর্কে তেমন কোন জ্ঞান বা দক্ষতা নেই। ফিটাৱ এসে ওয়েল্ডিং জোড়েৰ ব্যবস্থা কৰাৰ পৱই তাৱা ধাতু জোড়া দেয়। ওয়েল্ডিং পৱিভাষা জানা না থাকাৰ কাৱণে এদেৱ দক্ষতা প্ৰকাশ কৰতে পাৱে না। ফিটাৱদেৱও একই অবস্থা তাদেৱতো অবশ্যই ওয়েল্ডিং পৱিভাষা জানা প্ৰয়োজন, কিন্তু তাৱা প্ৰকৌশলী এসে দিক নিৰ্দেশনাৰ পৱই ফিটিং এৱ কাজ আৱস্থা কৰেন। অথচ উন্নত বিশ্বে একজন ফিটাৱ হতে হলে তাকে অবশ্যই ওয়েল্ডিং পৱিভাষায় পাৱদশী হতে হয়।

প্রশ্নমালা-৭

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। ট্যাক ওয়েল্ড কী?

২। আর্ক কী?

৩। রান কী?

৪। ব্যাক ফায়ার কী?

৫। ফিলার মেটাল কী?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

৬। ট্যাক ওয়েল্ড কেন করা হয়?

৭। ফোর্জ ওয়েল্ডিৎ কোন শ্রেণির ওয়েল্ডিৎ?

৮। মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিৎ এবং কার্বন আর্ক ওয়েল্ডিৎ এর মধ্যে মূল পার্থক্য কী?

৯। ফোর্জ ওয়েল্ডিৎ কোথায় করা হয়?

১০। একটি অগ্নিশিখার কোন অংশটিকে ইনার কোণ বলা হয়?

১১। ওয়েল্ড এর কোন মাপকে প্রোট থিকনেস বলে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১২। ২০ (কুড়ি) টি ওয়েল্ডিৎ পরিভাষা লেখ।

১৩। ওয়েল্ডিৎ পরিভাষায় প্রয়োগ দেখাও।

১৪। ৫ টি ওয়েল্ডিৎ পরিভাষা সমূহের বর্ণনা দাও।

অষ্টম অধ্যায়

আর্ক ওয়েল্ডিং মেশিনের বৈশিষ্ট্য

৮.১ ওয়েল্ডিং এবং কাজে এসি অথবা ডিসি এই উভয় প্রকারের কার্বনেট ব্যবহৃত হয়। সুতরাং ওয়েল্ডিং মেশিনগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় :

১। এসি ওয়েল্ডিং মেশিন

২। ডিসি ওয়েল্ডিং মেশিন


এসি ওয়েল্ডিং মেশিনগুলো হলো : ১. ট্রান্সফরমার (Transformer)

ডিসি ওয়েল্ডিং মেশিনগুলো হলো : ১. ডিসি জেনারেটর (DC Generator)

২. রেক্টিফায়ার (Rectifier)

৮.২ আর্ক ওয়েল্ডিং মেশিনের কার্যনীতি :


- এসি ওয়েল্ডিং মেশিন : এসি ওয়েল্ডিং মেশিনটি আসলে একটি ট্রান্সফরমার। ট্রান্সফরমার এমন একটি যন্ত্র যা ভোল্টেজকে কম অথবা বেশি করতে পারে। যে শ্রেণির ট্রান্সফরমার ভোল্টেজ বেশি করে তাকে স্টেপ আপ ট্রান্সফরমার বলে, আবার যে শ্রেণির ট্রান্সফরমার ভোল্টেজ কমায় তাকে স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার বলে।

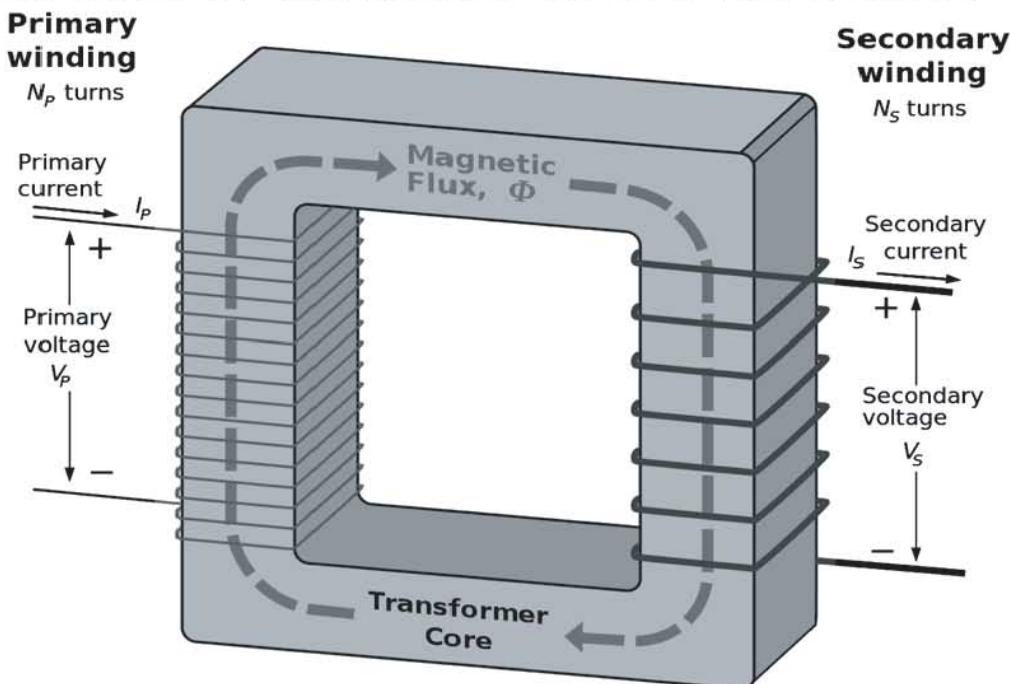

ওয়েল্ডিং করার কাজে কম ভোল্টেজ এবং বেশি কারেন্ট দরকার, তাই ওয়েল্ডিং কাজে যে ট্রালফরমারগুলো ব্যবহার হয় এর সবগুলো স্টেপ ডাউন ট্রালফরমার। ট্রালফরমারে দুই থকারের কোর থাকে, যথা প্রাইমারি কোর এবং সেকেন্ডারি কোর। প্রাইমারি কোরে বিদ্যুৎ সরবরাহ দেওয়া হয়, আর সেকেন্ডারি কোর হতে ওয়েল্ডিং এর জন্য বিদ্যুৎ নেওয়া হয়। ট্রালফরমারের কোর উঠা নামা করে ভোল্টেজ কম বেশি করা যায়। ট্রালফরমারের কোরকে বায়ু অথবা তেলে ঠাণ্ডা করা হয়। ওয়েল্ডিং ট্রালফরমার ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ ৭০ হতে ১০০ ভোল্ট এবং কারেন্ট ১৫০ হতে ৯০০ এম্পিয়ার সরবরাহ করতে পারে।

ডিসি জেনারেটর :

এ ধরনের ওয়েল্ডিং সেট একজন ওয়েল্ডার এর কাজের জন্য বেশি উপযোগী। একটি বৈদ্যুতিক মটর একই শ্যাফটে জেনারেটর এর আর্মেচারের সাথে যুক্ত থাকে।

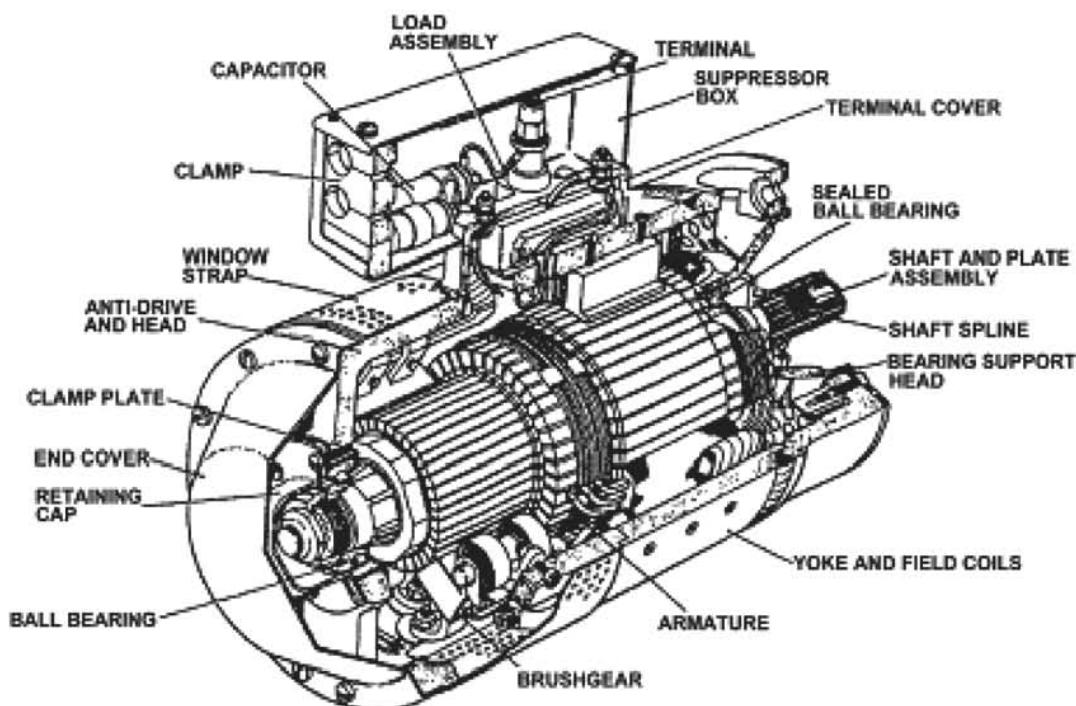

বৈদ্যুতিক মটরটিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে সুরান হয় এবং একই শ্যাফটে থাকার কারণে জেনারেটর এর আর্মেচারও ঘোরে, ফলে তড়িৎ চালক বল উৎপন্ন হয়। কম্যুটেটর হলো অর্ধ বৃত্তাকার ধাতব চাকতি। এই প্রেসির মেশিনে ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ ৪০ হতে ৬০ ভোল্ট এবং কারেন্ট ১৫০ হতে ৯০০ অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত পাওয়া যায়। মেশিনের গায়ে একটি হ্যান্ডেল বা চাকা থাকে যা পুরুষের কারেন্ট কম বেশি করা যায়। যে হানে বৈদ্যুতিক শক্তির সরবরাহ নেই তখাক ইঞ্জিন চালিত জেনারেটর সেট ব্যবহার করা হয়।

• রেক্টিফায়ার :

রেক্টিফায়ারের কাজ হলো ট্রালফরমার হতে এসিকে কাজের জন্য সরবরাহ করার পূর্বে ডিসিতে পরিবর্তিত করা। রেক্টিফায়ার আলাদা ইউনিট হিসেবে ট্রালফরমারের সাথে যুক্ত থাকে, কখনও কখনও তা একই মেশিন কেসের মধ্যে থাকে।

DC ওয়েল্ডিং মেশিন

(মটর ড্রাইভ সিঙ্গেল অপারেটর DC জেনারেটর)



AC/DC ওয়েল্ডিং মেশিন

(রেকটিফায়ার যুক্ত ওয়েল্ডিং মেশিন)




৮.৩ আর্ক ওয়েল্ডিং মেশিনের ব্যবহার :

- **ট্রাঙ্কফ্রেমার :**

যেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহ আছে সেখানে এটি ব্যবহার করা যায়। শুধু ফ্লাঞ্চ কোটেড ইলেকট্রোড এই মেশিনে ব্যবহার করতে হয়। এ মেশিনে পোলারিটি রক্ষা করে কেবল কাজ করা যায় না। তবে অবস্থান্ত এবং রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কম হওয়ায় ছোট ছোট ওয়ার্কশপগুলো এই মেশিন ব্যবহার করতে পারে।

- ତିଳି ଜେଲାରେଟର

ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମଟର ଅଧିବା ଇଲିନେର ସାହୀଦ୍ୟ ଏକେ ଚାଲାନ ଯାଏ ସୁଭରାଂ ସେଥାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ନାହିଁ ସେଥାନେତେ ଏହି ବ୍ୟବହାର ଉପରୁକ୍ତ ସବ ଧରନେର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ ଦିଯେ ପ୍ରୋଟିକ କରାତେ ହୁଲେ ଏହି ମେଶିନ ବ୍ୟବହାର କରା ଯାବେ । ଏହି ମେଶିନ ମେଶିନକେ ଖୁବ ନାହାନ୍ତି ଏକହାନ୍ତି ହଜେ ଅନ୍ତର୍ହାଲେ ନିରେ ଯାଉଛା ଯାଇ, ତାହିଁ ଖୁବ ବଡ଼ ଅବ ଯା ମେଶିନର କାହେ ନିଯ୍ୟ ଯାଇଯା କଟକରୁ ଦେ ଧରନେର କାଜେର ଜଳ୍ୟ ମେଶିନକେ କାଜେର ନିକଟ ନିଯ୍ୟ ଏବେ ପ୍ରୋଟିକ କରାତେ ଏ ମେଶିନ ବ୍ୟବହତ ହୁଏ । ପୋଲାରିଟି ଠିକ ନେବେ କାଜ କରାର ଧାରୋଜନ ହୁଲେ ଏ ମେଶିନ ସେଥାନେ ବ୍ୟବହତ ହୁଏ, କାରଣ ଏତେ ପୋଲାରିଟି ଠିକ ଯାଏ ଯାଇ ।

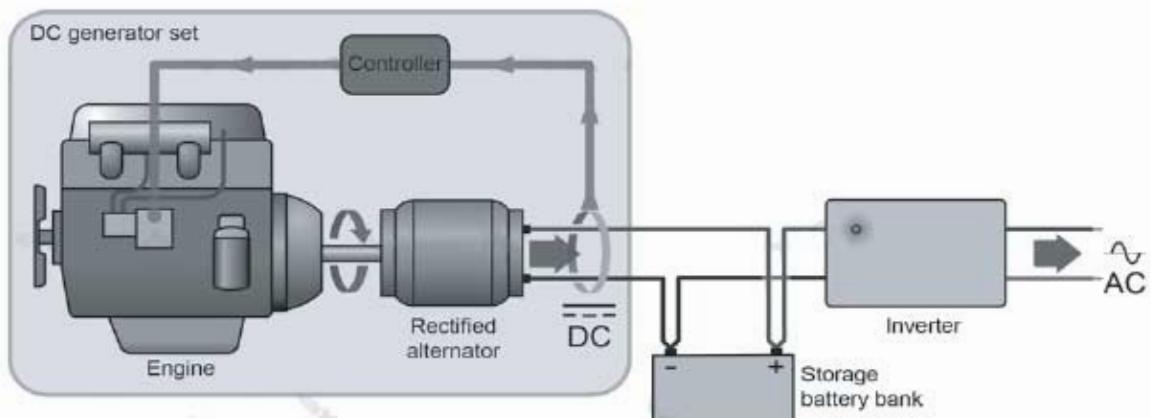

- ରେଟିଫିକ୍ସନ :

ପୋଲାରିଟି ରକ୍ତ କରେ ସୁବିଧାଜଳକତାବେ ପ୍ରୋଟିକ କରାତେ ହୁଲେ ଏ ମେଶିନ ବ୍ୟବହାର କରାତେ ହୁଏ । ସକଳ ଧରନେର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ ବ୍ୟବହାର କରେ ସେଥାନେ କାଜ କରାକେ ହୁଏ ସେଥାନେ ଏ ମେଶିନ ବ୍ୟବହାର କରା ଯାଇ । ତାବେ ଏ ମେଶିନେର ଅନ୍ୟମୂଳ୍ୟ ବେଶି ହେଉଥାର ହେଟି ହେଟି ଓହାର୍କିର୍ଣ୍ଣପେ ଯାଇ ବ୍ୟବହାର କରି ହୁଏ ।



Rectifier

প্রশ্নমালা-৮

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- ১। এসি ওয়েল্ডিং মেশিনগুলো কোন শ্রেণির ট্রান্সফরমার?
- ২। ওয়েল্ডিং ট্রান্সফরমার ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ সাধারণত কত হয়?
- ৩। একটি ডিসি ওয়েল্ডিং মেশিনের ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ কত হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- ৪। কোথায় কোন শ্রেণির ওয়েল্ডিং মেশিন ব্যবহৃত হয় লেখ।
- ৫। একটি ডিসি ওয়েল্ডিং মেশিনের বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।
- ৬। রেষ্ট্রিফায়ারের কাজ কী?
- ৭। যেখানে বিদ্যুৎ নেই সেখানে কোন ধরনের ওয়েল্ডিং মেশিন ব্যবহার করতে হবে?

রচনামূলক প্রশ্ন

- ৮। ওয়েল্ডিং ট্রান্সফরমারে কোন ধরনের ইলেকট্রোড ব্যবহার করতে হয় তা বর্ণনা কর।
- ৯। ওয়েল্ডিং মেশিনের কোন বৈদ্যুতিক সংযোগে মরিচা পড়লে তা কীভাবে পরিষ্কার করবে তা বর্ণনা কর।
- ১০। একটি এসি ওয়েল্ডিং মেশিনের রেখাচিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।


নবম অধ্যায়

ওয়েল্ডিং প্রতীকসমূহের ধারণা

৯. ওয়েল্ডিং প্রতীকসমূহের ধারণা : শিল্প কারখানায় একজন ডিজাইনার বা ইঞ্জিনিয়ার ওয়েল্ড জোড়া ডিজাইন করে, জোড়া সংকোচ্চ করকগুলো তত্ত্ব যেমন জবটিতে কোন শ্রেণির ওয়েল্ড জোড়া হবে, জবের কোন স্থানে জোড়াটি হবে ইত্যাদি বিষয়গুলো করকগুলো সিম্বল বা প্রতীকের মাধ্যমে জ্ঞান এবং দেখায়। একজন ওয়েল্ডারের কাজটি সঠিকভাবে করার জন্য প্রতীকগুলো জানা অতি প্রয়োজন।

৯.১ নিম্ন বহু প্রচলিত ওয়েল্ডিং সিম্বলগুলো দেখান হলো :

BASIC WELD SYMBOLS									
BEAD	FILLET	PLUG OR SLOT	GROOVE OR BUTT						
			SQUARE	V	BEVEL	U	J	FLARE V	FLARE BEVEL
—	△	□		√	√	▽	▽	▽	▽

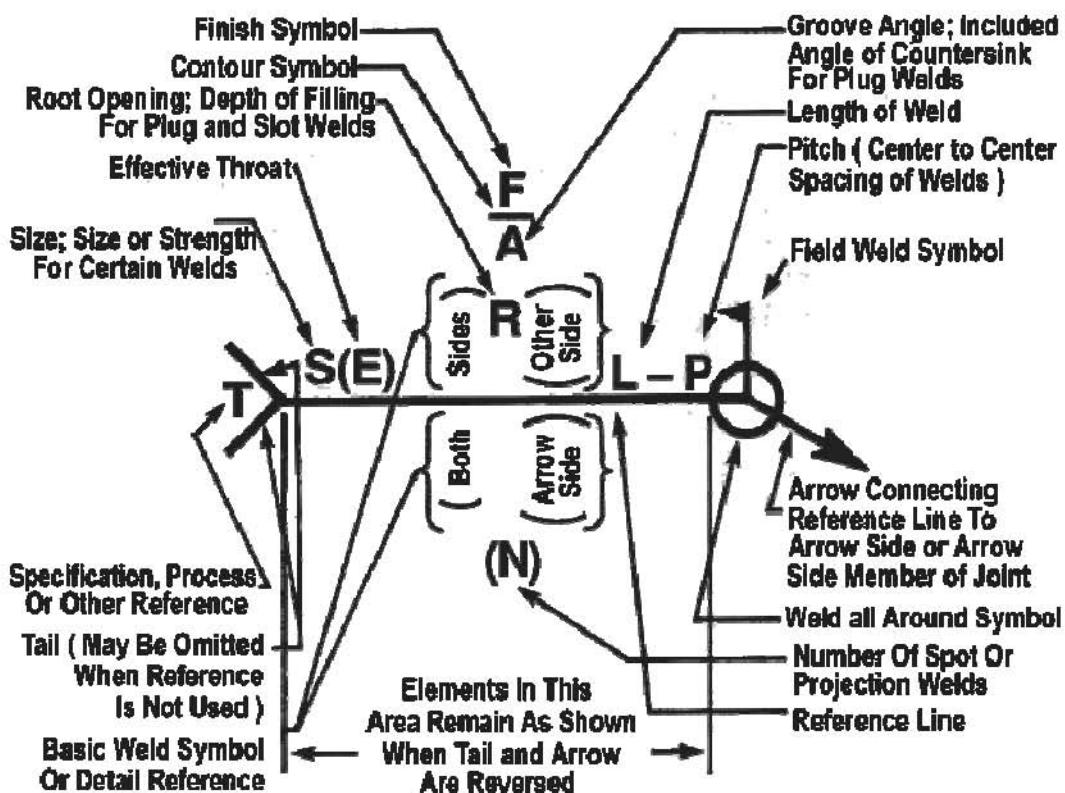

ছকে বিভিন্ন ধরনের ওয়েল্ড এর প্রতীক জবের অস্তিত্বে অস্থচ্ছেদ এবং ওয়েল্ড এর নাম পাশা পাশা দেখান হলোঃ

No.	Designation	Illustration	Symbol
1.	Butt weld between plates with raised edges (the raised edges being melted down completely)		八
2.	Square butt weld		
3.	Single-V butt weld		▽
4.	Single-bevel butt weld		▽
5.	Single-V butt weld with broad root face		Y
6.	Single-bevel butt weld with broad root face		Y
7.	Single-U butt weld (parallel or sloping sides)		Y
8.	Single-U butt weld		Y
9.	Backing run; back or backing weld		⌞
10.	Fillet weld		△
11.	Plug weld; plug or slot weld		□
12.	Spot weld		○
13.	Seam weld		○○

এ রেখাগুলিকে ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং লিভার লাইন বলে। এ রেখা দিয়ে ওয়েল্ড স্থান নির্দেশ করা হয়।

- (ক) যদি ওয়েল্ড এর প্রতীক লিভার লাইনের উপরে বসানো হয় তবে ওয়েল্ড হবে নিচে যেমনঃ
- (খ) যদি ওয়েল্ড এর প্রতীক লিভার লাইনের নিচে হয়, তবে ওয়েল্ড হবে উপরে যেমনঃ প্রতীক প্রয়োগ
- (গ) যদি প্রতীক লিভার লাইনের মাঝে হয়, তবে ওয়েল্ড হবে উভয় দিকে যেমনঃ

- একটি ওয়েল্ড জোড়াকে মেশিনিং করে অর্থাৎ মেশিন দিয়ে কেটে, গ্রাইভিং করে অথবা চিপিং করে ফিনিশিং দেওয়া হয়, এ তিনি ধরনের কাজের তিনটি প্রতীক আছে। যেমনঃ

মেশিনিং হলে	-M
চিপিং হলে	-C
গ্রাইভিং হলে	-G

৯.২ ওয়েল্ড প্রতীকের সঠিক প্রয়োগ ক্ষেত্র :

এই প্রতীকগুলি দেখানোর পক্ষতি নিচে দেখানো হল :

ধাতুর দ্রব্যাদির সংযোজনে ওয়েল্ডারকে সাধারণত নকশা দেখে কাজ করতে হয়। এতে সঠিকভাবে কাঠামো নির্মাণের জন্য বিস্তারিত দেখান থাকে। ওয়েল্ডার নকশা হতে কেবলমাত্র ওয়েল্ড এর স্থানই নয় বরং জোড়ের ধরন, জোড়ের আকৃতি, কোন স্থানে জোড়া হবে, জোড়ের মাপ কত হবে, জোড়ের ফিনিশিং কীভাবে দিতে হবে এবং ডিজাইন অনুসারে জমাকৃত ধাতুর পরিমাণও বের করতে হয়। এতে আরও অনেক তথ্য সংযুক্ত থাকে যথা ওয়েল্ড তলের আকৃতি, ওয়েল্ড এর দৈর্ঘ্য কীভাবে বিডসমূহ সমাপ্ত করতে হবে তা দেওয়া থাকে। এ সমস্ত বিষয় জ্যামিতিক চিত্র সংখ্যার মান এবং সংক্ষিপ্ত শব্দাবলি দ্বারা নির্দেশিত থাকে। এ বিষয়গুলি ভালোভাবে বুঝে সঠিকভাবে কাজ করতে ওয়েল্ডারের ওয়েল্ডিং সিম্বল সংক্রান্ত জ্ঞান থাকতে হবে এবং সে জ্ঞান প্রয়োগ করে কাজটি করতে হবে।

প্রশ্নমালা-৯

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- ১। ধাতুর দ্রব্যাদির সংযোজনে ওয়েল্ডারকে সাধারণত কী দেখে কাজ করতে হয়?
- ২। ওয়েল্ডিং সিম্বল বলতে কী বোঝায়?
- ৩। মেশিনিং কাজের প্রতীক কী?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- ৪। দশটি ওয়েল্ডিং প্রতীক অঙ্কন করে ঐগুলোর পার্শ্বে ওয়েল্ডিং নাম লেখ।
- ৫। ওয়েল্ডিং স্থান দেখিয়ে কীভাবে ওয়েল্ডিং সিম্বল লিখা হয়? ৫টি উদাহরণ দাও।
- ৬। M.C.G দিয়ে কী বোঝান হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

- ৭। জোড়ার প্রস্তুচ্ছেদ অঙ্কন করে সেগুলোর পার্শ্বে ওয়েব্সিং সিম্বল অঙ্কন কর।
- ৮। ডাবল ‘ইউ’ বাট ওয়েব্সিম্বল ‘জে’ বাট ওয়েব্সিঙ্গেল বিভেল এবং ক্ষয়ার বাট ওয়েব্সিং এর সিম্বল অঙ্কন কর।
- ৯। প্লাগ, ডাবল ইউ, ডাবল ‘ভি’ এবং সিঙ্গেল ইউ জোড়ার প্রস্তুচ্ছেদ অঙ্কন করে প্রস্তুচ্ছেদের পার্শ্বে প্রতীক অঙ্কন কর।
- ১০। ওয়েব্সিং জোড়ের সঠিক প্রয়োগে কী কী পদক্ষেপ নিতে হয় উল্লেখ কর।
- ১১। ১০টি ওয়েব্সিং জোড়ের নাম ও প্রতীক অঙ্কন করে দেখাও।
- ১২। প্রতীক লিডার লাইনের নিচে হয়, তবে ওয়েব্সিং কোথায় হবে অঙ্কন করে দেখাও।
- ১৩। প্রতীক লিডার লাইনের উপরে হয়, তবে ওয়েব্সিং কোথায় হবে অঙ্কন করে দেখাও।

দশম অধ্যায়

ইলেকট্রোড নির্বাচন

যে বস্তুটি ছাড়া আর্ক ওয়েল্ডিং কোনো দ্রব্যেই সম্ভব নয় তা হলো ইলেকট্রোড। ইলেকট্রোড একটি তার বাটিকন রড যার এক প্রান্ত হোল্ডারের সাথে যুক্ত থেকে কার্য বস্তু পর্যন্ত ওয়েল্ডিং এর জন্য প্রয়োজনীয় কারেন্ট সরবরাহ করে, আর্ক সৃষ্টি করে এবং কোন কোন সময় নিজে গলে জোড়া স্থানের জন্য পরিপূরক ধাতু সরবরাহ করে। একটি ইলেকট্রোড এর সাইজ কী হবে তা সুনির্দিষ্ট করে বলা খানিকটা কঠিন কারণ বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান তথা বিভিন্ন ইলেকট্রোড প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব মাপ অনুসারে ইলেকট্রোড তৈরি করে। আই, আই, ডিবিটি (ইন্টারন্যাশনাল ইনসিটিউট অব ওয়েল্ডিং) এর নির্ধারিত মাপ অনুসারে একটি ইলেকট্রোডের দৈর্ঘ্য ২৫০ মিলিমিটার হতে ৪৫০ মিলিমিটার এবং ব্যাস ১.৭৫ মিলিমিটার হতে ৭.০০ মিলিমিটার পর্যন্ত হতে পারে।

১০.১ ইলেকট্রোডের শ্রেণি বিভাগ :

ওয়েল্ডিং কার্যে ব্যবহৃত ইলেকট্রোডসমূহকে নিম্নলিখিত শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

১। ক্ষয়িষ্ণু ইলেকট্রোড (Consumable Electrode)

- (ক) খোলা বা ফ্ল্যাক্সের আবরণ বিহীন
- (খ) ফ্ল্যাক্সের অল্প আবরণ যুক্ত
- (গ) ফ্ল্যাক্সের মধ্যম আবরণ যুক্ত
- (ঘ) ফ্ল্যাক্সের ভারী আবরণ যুক্ত

২। অক্ষয়িষ্ণু ইলেকট্রোড (Non Consumable Electrode)

- (ক) কার্বন বা গ্রাফাইট ইলেকট্রোড
- (খ) টাংস্টেন ইলেকট্রোড
- (গ) থোরিয়াম মিশ্রিত টাংস্টেন ইলেকট্রোড
- (ঘ) জির কোনিয়াম মিশ্রিত, টাংস্টেন ইলেকট্রোড

উল্লেখ্য যে, ক্ষয়িষ্ণু বা কনজুমঅ্যাবল ইলেকট্রোড নিজে গলে জোড়াস্থান তৈরি করে, এটা ক্ষয় হয় বা খরচ হয় বলে এর এমন নাম হয়েছে। অপরপক্ষে নন কনজুমঅ্যাবল ইলেকট্রোড নিজে ক্ষয় হয় না শুধু আর্ক সৃষ্টি করে, সে আর্ক এর উত্তাপে অতিরিক্ত ফিলারমেটাল গলিয়ে জোড়াস্থান তৈরি করো।

১০.২ ইলেকট্রোড কোটিৎ এর কার্যাদি :

১। ওয়েল্ডিং এর সময় ফ্ল্যাক্স বহুবিধ কাজ করেং যেমন ফ্ল্যাক্স ওয়েল্ডিং জোড়ার চারিদিকে এমন গ্যাসীয় আবরণ সৃষ্টি করে যাতে জোড়া স্থানে বায়ুর অক্সিজেন ক্ষতিকারক অক্সাইড তৈরি করতে পারে না।

- ২। জব এবং ফিলার মেটালকে দ্রুত গলাতে সাহায্য করে ।
- ৩। ধাতুমল তৈরিতে সহায়তা করে ।
- ৪। ভালো পেনিট্রেশন অর্থাৎ জবের দুই প্রান্ত গলে একটির মধ্যে আর একটি প্রবেশ করাতে সহায়তা করে, যাতে জোড়ার শক্তি বেশি হয় ।
- ৫। ফ্ল্যাক্স ওয়েল্ড করা স্থানে স্ল্যাগের আবরণ সৃষ্টি করে যা জোড়া স্থানকে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হতে সহায়তা করে, ফলে; জোড়াস্থান নমনীয় হয় এবং এর শক্তি বেশি হয় ।
- ৬। ফ্ল্যাক্স ব্যবহারের ফলে গলিত ধাতু জবের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে না । তাই জোড়াস্থান সুন্দর হয় ।
- ৭। ফ্ল্যাক্স মূল ধাতু এবং ফিলার মেটাল অর্থাৎ ওয়েল্ডিং এর জোড়া স্থানে যে মেটাল দেওয়া হয় তাকে ভালোভাবে গলিয়ে সঠিক স্থানে পৌছে দিতে সহায়তা করে ।

১০.৩ বিশিষ্ট ধরনের ইলেকট্রোড শনাক্ত করা ৪

ইলেকট্রোড প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের ইলেকট্রোড প্যাকেট কতগুলো কোড মার্ক ব্যবহার করে সেগুলো হতে ইলেকট্রোডের গুণাগুণসহ তার ব্যবহার কোশল, প্রয়োগ ক্ষেত্র অর্থাৎ কোন অবস্থানে ব্যবহার করা যাবে ইত্যাদি তথ্য জানা যায় । আমেরিকান ওয়েল্ডিং সোসাইটি (AWS) পদ্ধতি অনুসারে ইলেকট্রোড শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া বুঝান হলো ।



উপরের সংকেতিক চিহ্নে প্রথম অক্ষের এবং ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ৫ম অক্ষে দিয়ে কি বুঝায়?

E :- প্রথম অক্ষের E দ্বারা বুঝান হয়েছে এই ইলেকট্রোড ইলেকট্রিক আর্কওয়েল্ডিং এর জন্য তৈরি ।

চিত্র : ১০৩

১ম এবং ২য় অক্ষ : প্রথম এবং দ্বিতীয় অক্ষ ইলেকট্রোড দিয়ে ওয়েল্ড করা ধাতুর টানা শক্তি হাজারে প্রকাশ করে যেমন ১ম এবং ২য় অক্ষ যদি ৬০ হয় তবে এর অর্থ হয় এই ইলেকট্রোড দিয়ে ওয়েল্ডিং করলে ওয়েল্ড মেটালের শক্তি হবে ৬০,০০০ পাউন্ড/বর্গইঞ্চি । (যদি ৪র্থ অক্ষের পর আর একটি অক্ষ অক্ষ কোড মার্কে থাকে তাহলে ০২টি অক্ষের স্থলে তিনটি অক্ষ হবে এবং ওয়েল্ড মেটালের শক্তি পূর্বের মতই হাজারে প্রকাশ করতে হবে ।)

শেষ অংকের পূর্বের অংকটি ৪ এ অংকটি ওয়েল্ডিং এর পজিশন নির্দেশ করে, এটি ১, ২, এবং ৩ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। ১ থাকলে বুঝা যাবে ইলেকট্রোডটি দিয়ে সকল পজিশনে ওয়েল্ডিং করা যাবে। ২ থাকলে বুঝা যাবে এ ইলেকট্রোড দিয়ে ফ্ল্যাট এবং হরিজন্টাল অবস্থানে ওয়েল্ডিং করা যাবে। ৩ থাকলে বুঝা যাবে এ ইলেকট্রোড দিয়ে শুধু ফ্ল্যাট পজিশনে ওয়েল্ডিং করা যাবে।

শেষ অংকটি ০ শেষ অংকটি ০, ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি হতে পারে। এ অংকগুলোর প্রত্যেকটির জন্য ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করবে, এ শেষ অংকটি হতে জানা যায় ইলেকট্রোড এর উপরের আবরণের প্রকৃতি কেমন, কোন ধরনের কারেন্ট ব্যবহার করতে হবে, পেনিট্রেশন কেমন হবে ইত্যাদি তথ্য জানা যাবে।

টেবিল

সর্বশেষ অংক	আবরণ	ওয়েল্ড কারেন্ট এবং পোলারিটি	ওয়েল্ডের বৈশিষ্ট্য
০	সেলুলোজ সোডিয়াম	ডিসি, রিভার্স পোলারিটি	ডিপ পেনিট্রেশন, কনভেক্স বিড, ফাস্ট ফিল
১	সেলুলোজ পটাশিয়াম	এসি/ডিসি রিভার্স পোলারিটি	ডিপ পেনিট্রেশন, কনভেক্স বিড, ফাস্ট ফিল
২	টাইটেনিয়া সোডিয়াম	এসি/ডিসি স্ট্রেইট পোলারিটি	মিডিয়াম পেনিট্রেশন, কনভেক্স বিড
৩	টাইটেনিয়া পটাশিয়াম	এসি/ডিসি রিভার্স পোলারিটি ডিসি স্ট্রেইট পোলারিটি	কম পেনিট্রেশন, কনভেক্স বিড
৪	টাইটেনিয়া আয়রন পাউডার	এসি/ডিসি রিভার্স পোলারিটি ডিসি স্ট্রেইট পোলারিটি	কম পেনিট্রেশন ফাস্ট ডিপোজিট
৫	লো-হাইড্রোজেন সোডিয়াম	ডিসি, রিভার্স পোলারিটি	মিডিয়াম পেনিট্রেশন, কনভেক্স বিড, হাই সালফার কনটেন্ট
৬	লো-হাইড্রোজেন পটাশিয়াম	এসি/ডিসি রিভার্স পোলারিটি	মিডিয়াম পেনিট্রেশন, কনভেক্স বিড, হাই সালফার কনটেন্ট
৭	আয়রন পাউডার আয়রন অক্সাইড	এসি/ডিসি রিভার্স পোলারিটি, পোলারিটি	মিডিয়াম পেনিট্রেশন, ফ্লাট বিড
৮	আয়রন পাউডার লো- হাইড্রোজেন	এসি/ডিসি রিভার্স পোলারিটি	কম পেনিট্রেশন, কনভেক্সবিড

E 6012 ইলেকট্রোডের ক্ষেত্রে প্রথম অক্ষর E দিয়ে বুঝায় এটি এমন ইলেকট্রোড যা ইলেকট্রিক আর্ক ওয়েল্ডিং এর জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রথম ২টি অংক অর্থাৎ ৬০ দিয়ে বুঝা যায় ওয়েল্ড মেটালের সর্বনিম্ন টানশক্তি হবে ৬০,০০০ পাউড/বর্গইঞ্চি^২। শেষের পূর্বে অংকটি অর্থাৎ ১ দিয়ে বুঝা যায় ইলেকট্রোড সকল অবস্থানে ওয়েল্ডিং করার জন্য উপযুক্ত। শেষ অংকটি ২ দিয়ে বুঝা যায় ইলেকট্রোডটির উপরের আবরণে টাইটেনিয়া

সোডিয়াম আছে। এটি দিয়ে ওয়েল্ড করার সময় এসি বা ডিসি ব্যবহার করা যাবে, তবে ডিসি ব্যবহার করলে স্ট্রেইট পোলারিটিতে কাজ করতে হবে। এই ইলেকট্রোল ওয়েল্ড হবে মিডিয়াম পেনিটেশন ও কনভেক্স বিড।

১০.৪ বিভিন্ন ধরনের ফ্লাক্স :

ফ্লাক্স এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ পদার্থ যা ওয়েল্ডিং এর সময় জবে অঙ্গজেনের যোগ গঠনে বাধা প্রদান করে এবং অন্যান্য ক্ষতিকারক বিক্রিয়া হতে জবকে রক্ষা হবে। নিখুঁত এবং দ্রুত ওয়েল্ডিং এর জন্য এটি বিশেষ প্রয়োজন। বাজারে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকারের ফ্লাক্স পাউডার, পেস্ট, কঠিন এবং তরল আকারে পাওয়া যায়। এদের কতগুলো জোড়া স্থানের ক্ষয় করে, কতকগুলি জোড়াস্থানের কম ক্ষয় করে, আবার কতকগুলি ক্ষয় করে না। এ বিচারে ফ্লাক্সগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা যায়।

১। হাইলি করোসিড ফ্লাক্স :

এদেরকে কাজ শেষ হওয়ার পর দ্রুত জোড়া স্থান হতে পরিষ্কার করা দরকার। কারণ এরা জোড়া স্থানের ক্ষয় করে।

২। ইন্টারমিডিয়েট করোসিড ফ্লাক্স :

এরা জোড়া স্থানের কম ক্ষয় করে

৩। নন-করোসিড ফ্লাক্স :

এটি জোড়া স্থানের কোন ক্ষয় করে না।

ফ্লাক্স হিসেবে যে সকল রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহৃত হয় এদের মধ্যে কতকগুলো উল্লেখযোগ্য ফ্লাক্স হলো :

- (ক) বোরাক্স
- (খ) বোরিক এসিড
- (গ) ম্যাগনেসিয়াম সিলিকেট
- (ঘ) লাইম বা চূন ইত্যাদি।

বিভিন্ন ধাতুর ওয়েল্ডিং কাজে বিভিন্ন রকমের ফ্লাক্স ব্যবহার করতে হয় এদের মধ্যে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ধাতুর ওয়েল্ডিং কাজে ব্যবহৃত ফ্লাক্সের নাম দেওয়া হলো।

ধাতুর নাম	ফ্লাক্স এর নাম
তামা	ফ্লাক্স ছাড়া ওয়েল্ডিং করা যায়, তবে ভালো ফল পেতে বোরাক্স ব্যবহার করা উচিত।
তামার সংকর	বোরাক্স, বোরিক এসিড, ফসফেট, (ত্রাশ, বোঞ্জ) ম্যাগনেসিয়াম, সিলিকেট, চূন ইত্যাদি।
অ্যালুমিনিয়াম এবং অ্যালুমিনিয়াম সংকর	লিথিয়াম ক্লোরাইড, পটাশিয়াম ক্লোরাইড
কাস্ট আয়রন	বোরেট, সোডা অ্যাস, সোডিয়াম ক্লোরাইড ইত্যাদি
স্টেইনলেস স্টিল	বোরাক্স, বোরিক এসিড, ফ্রেনাম্প্যার ইত্যাদি

১০.৫ ওয়েল্ডিং এর জন্য সঠিক ইলেকট্রোড নির্বাচন :

- ইলেকট্রিক নির্বাচনের সর্বাঙ্গে মনে মাখতে হবে যে কোন ধাতু জোড়া দেওয়া হবে, ইলেকট্রোড উক্ত ধাতুর গোটীয় হতে হবে। কার্বন ইলেকট্রোডসমূহ কার্বন আর্ক ওয়েল্ডিং পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয়। কার্বন ইলেকট্রোড এবং ওয়ার্ক পিসের মধ্যে আর্ক তৈরি করা হয়। আর্ক ওয়ার্ক পিসকে গলিয়ে ছোট পুল (Pool) তৈরি করে এবং পরিপূরক দণ্ড ব্যবহার করে অতিরিক্ত ধাতু যুক্ত করা হয়। ওয়েল্ডিং এর কাজে কার্বন আর্ক সীমিত ভাবে ব্যবহার করা হয়, এটি সাধারণত ধাতু কাটার কাজে ব্যবহৃত হয়।
- আবরণ বিহীন ইলেকট্রোড আর্ক ওয়েল্ডিং পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয়। নিম্নিয় গ্যাস গলিত ওয়েল্ড মেটালকে ঢেকে রাখার কাজে ব্যবহৃত হয়। যাতে তা অক্সিজেন ও নাইট্রাজেন শোষণ করতে না পারে, ঐগুলো অক্সাইডস এবং নাইট্রাইডস তৈরি করে ধাতুকে দুর্বল ও ভঙ্গ করতে চায়।
- আবরণযুক্ত ইলেকট্রোড ব্যাপক হারে ম্যানুয়াল মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয়। আবরণের মিশ্রণ ফ্লাস্কের যোগান দেয় যা আর্কের চারিপার্শ্বে প্রতিরোধক আবরণ সৃষ্টি করে এবং জমাকৃত ওয়েল্ড মেটালকে ঠাণ্ডা হওয়ার সময় একটি প্রতিরোধক ধাতুমল তৈরি করে। এ ইলেকট্রোড নির্মাণ কাজে বিভিন্ন পজিশনে ধাতু জোড়ে ব্যবহৃত হয়। আবরণযুক্ত ইলেকট্রোডের মধ্যে মাইল্ড স্টিল ইলেকট্রোড (লো-কার্বন) মাইল্ড টিল ধাতু জোড়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।
- সংকর ইস্পাতের জোড়ের ক্ষেত্রে লো-হাইড্রোজেন ইলেকট্রোড ব্যবহৃত হয়ঃ স্টেইনলেস ইলেকট্রোড ঘর্ষণ জনিত কারণ ক্ষয় হওয়া যন্ত্রাংশ মেরামত করতে ব্যবহৃত হয়। কাস্ট আয়রন ইলেকট্রোড কাস্ট আয়রন ধাতু জোড় বা মেরামতের জন্য ব্যবহৃত হয়।
আবার অলৌহ জাতীয় ধাতু জোড়ের ক্ষেত্রেও আবরণযুক্ত ইলেকট্রোড ব্যবহৃত হয়। অ্যালুমিনিয়াম ইলেকট্রোড, অ্যালুমিনিয়াম জাতীয় ধাতু জোড়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। ফসফরাস ধাতু জোড়ের ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচ্য বিষয় হলো, ইলেকট্রোড নির্বাচন। সঠিক ধাতুর জন্য সঠিক ইলেকট্রোড নির্বাচন করতে না পারলে ধাতু জোড় দেওয়া সম্ভব হবে না, আবার অনেক ক্ষেত্রে জোড় দেওয়া সম্ভব হলেও তা সঠিক হবে না। তাই ধাতুর গুণাগুণ ও ইলেকট্রোডের গুণাগুণ জেনেই ধাতুজোড় দিতে হবে, তবেই মানসম্পন্ন ধাতুর জোড় পাওয়া যাবে।

প্রশ্নমালা-১০

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- ১। আই, আই, ডিবিউ এর পূর্ণ অর্থ লেখ।
- ২। আই, আই,ডিবিউ এর নির্ধারিত মাপ অনুসারে একটি ইলেকট্রোড এর মাপ কত হবে?
- ৩। ইলেকট্রোডের শ্রেণিবিন্যাস কর এবং বিভিন্ন শ্রেণির ইলেকট্রোডের নাম লেখ।
- ৪। কনজুমাবল এবং নন কনজুমাবল ইলেকট্রোড বলতে কী বুঝায়?
- ৫। ফ্লাস্ক কী? এটির কাজ কী?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- ৬। ফ্লাক্স হিসেবে ব্যবহৃত হয় এরূপ কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থের নাম লেখ ।
- ৭। কাস্ট আয়রন ওয়েল্ডিং এর জন্য কোন কোন ফ্লাক্স ব্যবহৃত হয়?
- ৮। ব্রাশ এবং ব্রোঞ্জ ওয়েল্ডিং করতে যে ফ্লাক্সগুলো ব্যবহৃত হয় সেগুলোর নাম লেখ ।
- ৯। ভিজা স্থানে ইলেকট্রোড রাখলে কী হবে ।
- ১০। ইলেকট্রোড কিছুটা আর্দ্রতা শোষিত হলে কী করতে হবে?

রচনামূলক প্রশ্ন

- ১১। ফ্ল্যাক্স এর প্রকারভেদ আলোচনা কর ।
- ১২। ওয়েল্ডিং এর জন্য সঠিক ইলেকট্রোড নির্বাচন কৌশল লেখ ।
- ১৩। ফ্ল্যাক্সের বহুবিধি কাজ আলোচনা কর ।

একাদশ অধ্যায়

ওয়েলিং জোড়ের বৈশিষ্ট্য

ওয়েলিং জোড়ের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আত হওয়া ১ মে খাতুকে ওয়েল করা হচ্ছে তার পুরুষ উপাদান এবং কোন কাজে জোড়াটি ব্যবহৃত হবে তার উপর ভিত্তি করে জোড়া নির্বাচন করতে হয়।

১১.১ ওয়েল জোড়ের প্রেগিনেন্স : ওয়েলিং এর অধান প্রধান জোড়গুলিকে নিম্নের প্রেগিতে ভাগ করা যাই।

১. বাটজোড়া (Butt Joint)

- (ক) কয়ার এজবাট জোড়া (Square edge butt joint)
- (খ) একটি ডি সহ বাট জোড়া (Single V Butt joint)
- (গ) ডবল ডি সহ বাট জোড়া (Double V Butt joint)
- (ঘ) একটি ইউ বাট জোড়া (Single U Butt joint)
- (ঙ) ডবল ইউ সহ বাট জোড়া (Double U Butt joint)

২. ল্যাপ জোড়া (Lap joint)

- (ক) একটি ফিলেটসহ ল্যাপ জোড়া (Single Fillet Lap joint)
- (খ) ডবল ফিলেটসহ ল্যাপ জোড়া (Double Fillet Lap joint)
- (গ) "টি" জোড়া (T Joint)
- (ঘ) কর্ণার জোড়া (Corner Joint)
- (ঙ) এজ জোড়া (Edge Joint)
- (চ) পাপ জোড়া (Plug Joint)


১১.২ ওয়েল জোড় শনাক্তকরণ :

- (১) বাট জোড়া
- (২) কয়ার এজবাট জোড়া



চিত্র: ১.১ কয়ার এজবাট জোড়া


(৬) একটি তি সহ বাট জোড়া

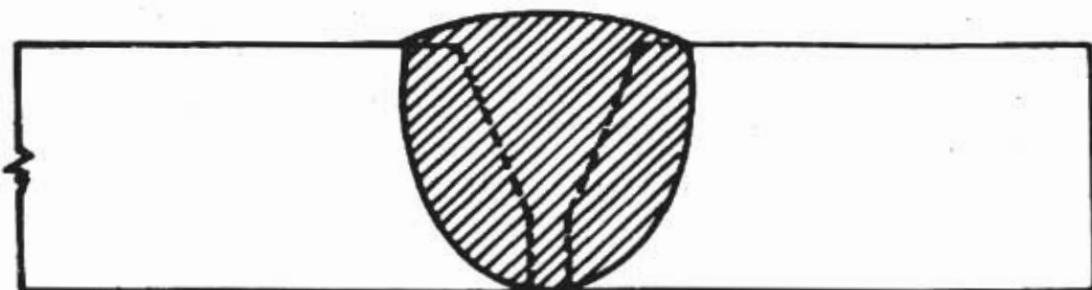

SINGLE-V BUTT WELD

চিত্র: ৯.২ একটি তি সহ বাট জোড়া


(গ) ডবল তি সহ বাট জোড়া

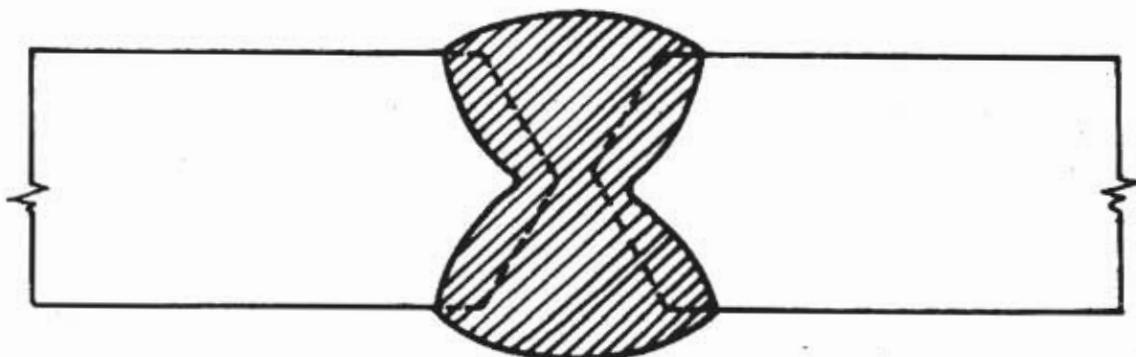

DOUBLE - V BUTT WELD

চিত্র: ৯.৩ ডবল তি সহ বাট জোড়া


(ঘ) একটি ইউ সহ বাট জোড়া

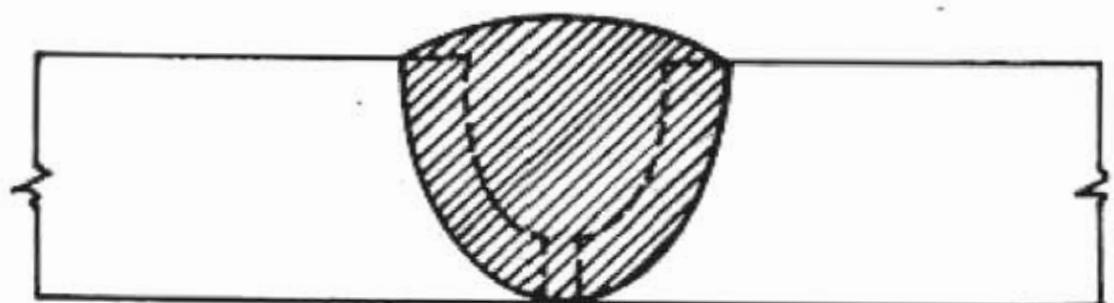

SINGLE-U BUTT WELD

চিত্র: ৯.৪ একটি ইউ সহ বাট জোড়া

(৫) ডবল ইউ সহ বাতি জোড়া

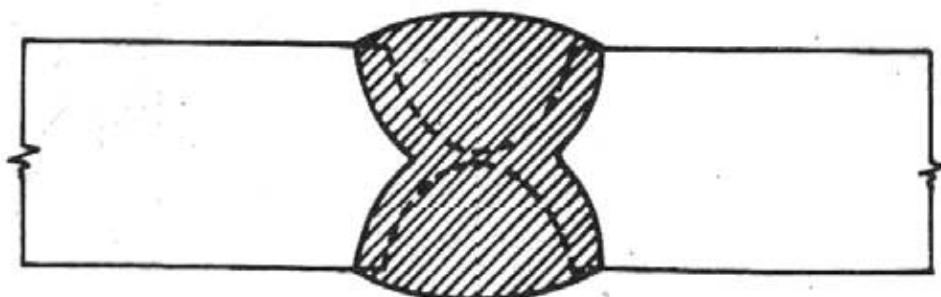


DOUBLE-U BUTT WELD

চিত্র: ৯.৫ ডবল ইউ সহ বাতি জোড়া


(২) ল্যাপ জোড়া

(ক) একটি কিলেট সহ ল্যাপ জোড়া

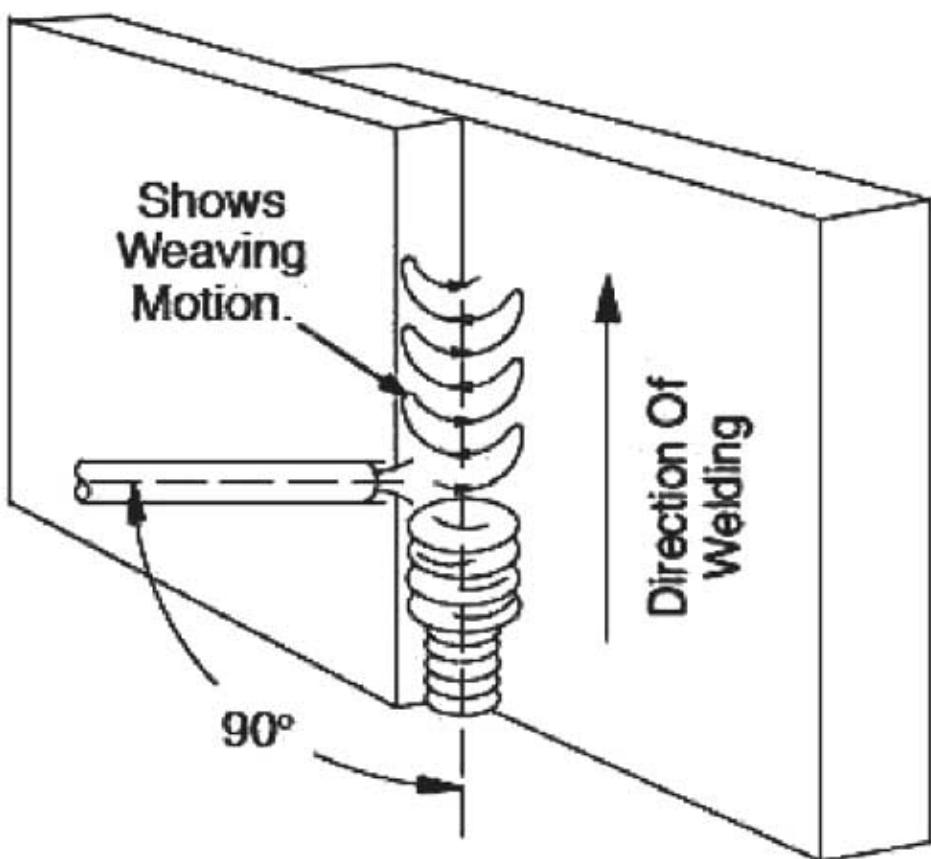


চিত্র: ৯.৬ একটি কিলেট সহ ল্যাপ জোড়া

(୪) ଭବଳ କିଲୋଟିସହ ଲ୍ୟାପ ଲୋଡ଼ା

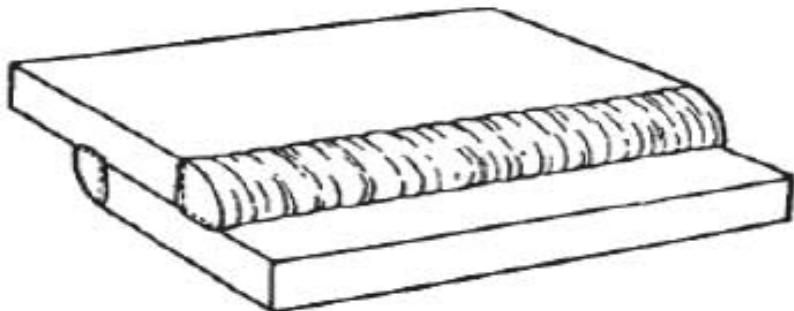


ଚିତ୍ର: ୯.୭ ଭବଳ କିଲୋଟିସହ ଲ୍ୟାପ ଲୋଡ଼ା

(୫) 'ଟି' ଲୋଡ଼ା

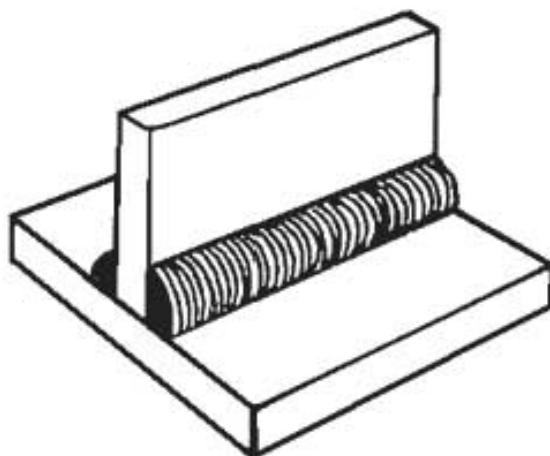


ଚିତ୍ର: ୯.୮ 'ଟି' ଲୋଡ଼ା

(୬) କର୍ଣ୍ଣିତ ଲୋଡ଼ା

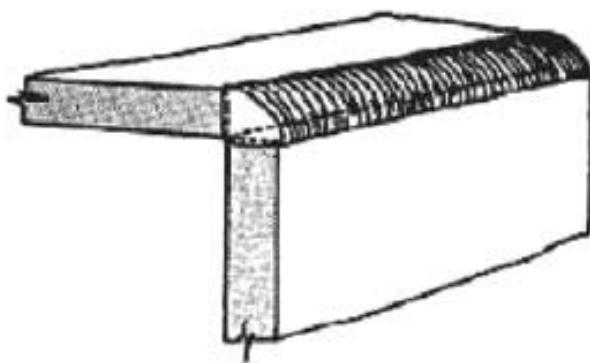


ଚିତ୍ର: ୯.୯ କର୍ଣ୍ଣିତ ଲୋଡ଼ା

(৫) এজ জোড়া

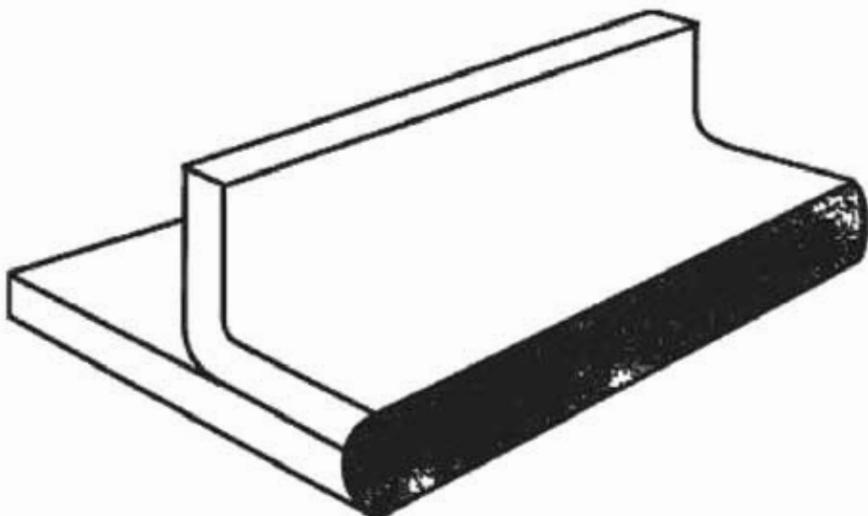

চিত্র: ১.১০ এজ জোড়া

(৬) পাগ জোড়া

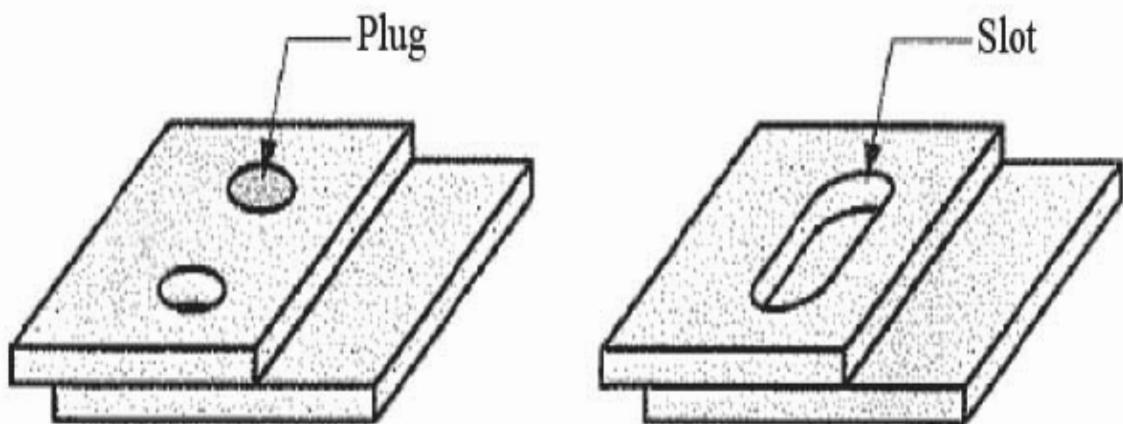

চিত্র: ১.১১ পাগ জোড়া

১.৩ বিভিন্ন ধরার উভয়ের জোড়ের প্রয়োগসমূহ:

১। বাট জোড় :


একই সমতলে রেখে দুইটি পাত বা বন্ধালপের ক্ষেত্রে ওয়েভিং করা হয়। পার্শ্বদেশ অঙ্গতি অনুসারে এদের নাম বিভিন্ন হয়।

(ক) করার বাট জোড়া: কোনোপ পার্শ্বদেশ অঙ্গতি ছাড়া দুইটি পেটকে জোড়া দেওয়া হয়। ১.৬ মিলিমিটার
পুরু হতে ৬ মিলিমিট পুরু পর্যন্ত পাতলা শিট এই পক্ষতিতে ওয়েভিং করা যায়।




চিত্র: ৯.১২ অস্থার বাটি জোড়া

- (৬) সিলেল ডি বাটি জোড়ায় ৬ মিলিমিটারের বেশি কিম্বা ২০ মিলিমিটারের কম উচ্চতার থাকুকে অর্থনৈতিক করতে এ জোড়া ব্যবহার উচিত। জোড়ার মাঝ কেন্দ্র হবে তা ঠিকে দেখান হলো।

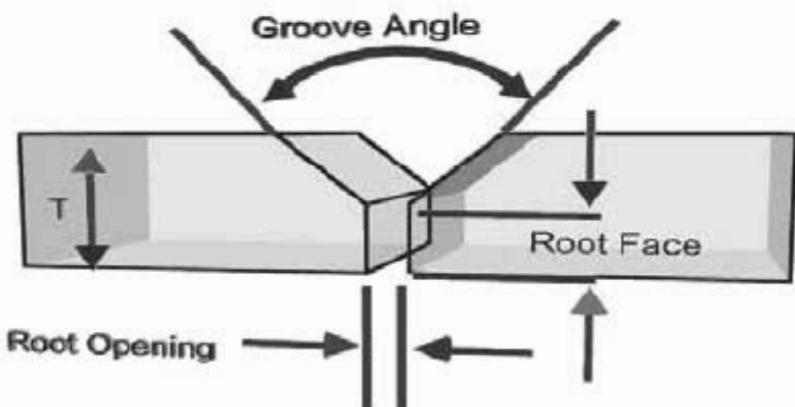


চিত্র: ৯.১৩ সিলেল ডি বাটি জোড়া

- (৭) ডবল ডি বাটি জোড়ায় যে কোন ধরনের বল অঙ্গোলের ক্ষেত্রে এ জোড়া তৈরি করা চলে। সাধারণত ১৯ হতে ৪৫ মিলিমিটার পূর্ণ থাকুকে অর্থনৈতিক করতে এ জোড়া খুব উপযুক্ত।

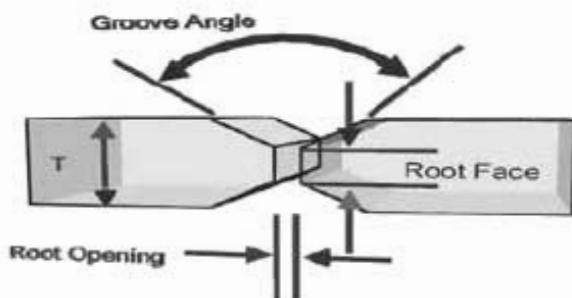


চিত্র: ৯.১৪ ডবল ডি বাটি জোড়া

(৪) সিসেল ইউ বাটজোড়া: ১২ মিলিমিটার হতে ১৯ মিলিমিটার পর্যন্ত পুরুষের ধাতুকে ওয়েল্ড করতে এ জোড়া ব্যবহৃত হয়। বয়লামের পেট ওয়েল্ডিং করতে এ ধরনের জোড়া বেশি ব্যবহৃত হয়। চির অনুসারে জোড়াজুন তৈরি করতে হয়।

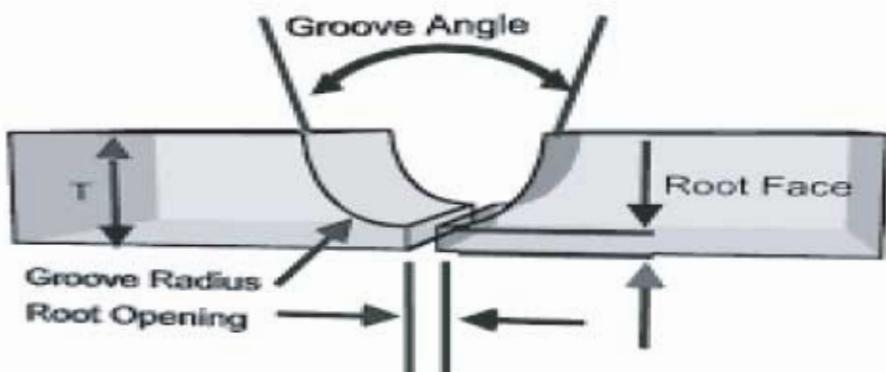

চিত্র: ১.১৫ সিসেল ইউ বাট জোড়া

(১) ডবল 'ইউ' সহ বাট জোড়া: ১৯ মিলিমিটার হতে বে কোন করছেও ধাতু ওয়েল্ড করতে এ জোড়া তৈরি করা হয়। এটিও বয়লার বা শ্রেণীভেদে ওয়েল্ডিং করতে ব্যবহৃত হয়। অর্ধাং বেখানে জোড়াকে আধিক বল প্রতিরোধ করতে হবে, সেখানে এই ধরনের জোড়া ব্যবহার করা দাবো। জোড়া নিচের মাপ অনুসারে তৈরি করতে হয়।

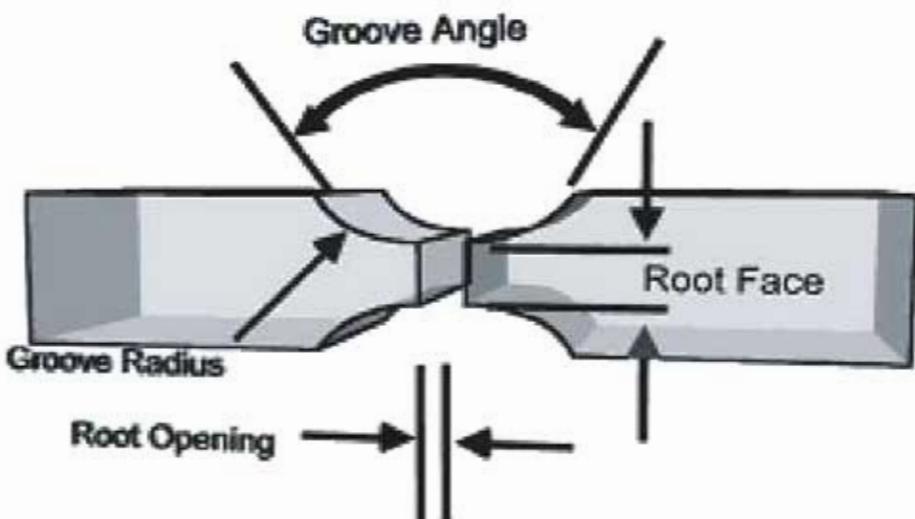


চিত্র: ১.১৬ ডবল 'ইউ' সহ বাট জোড়া

(২) ল্যাপ জোড়া:


একটি পাতের উপর একটি পাত রেখে এ জোড়া তৈরি করা হয়। পার্শ্বদেশ প্রত্যন্তির কোন পরিস্থিত এ জোড়া তৈরির অন্য করতে হয় না।

(ক) সিলেল বিলেটসহ স্যাল জোড় : ১২ মিলিমিটার পর্যন্ত পুরুষদের পাতকে সরুলজাবে এ জোড় দেওয়া যাব।

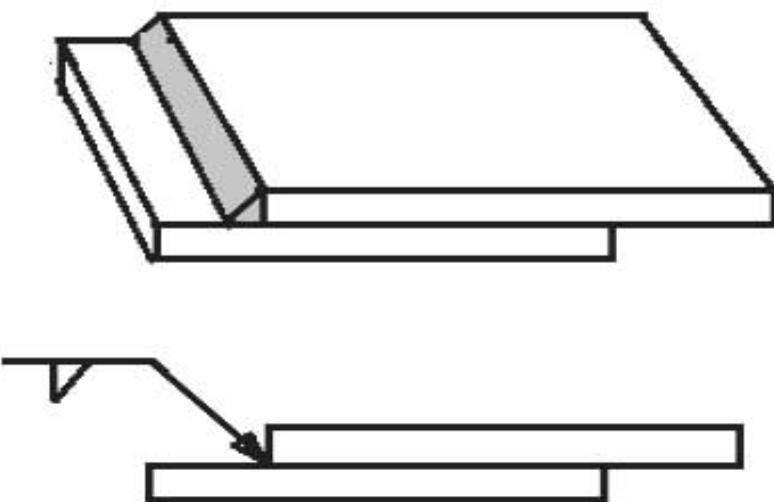


চিত্র: ১.১৭ স্যাল জোড়া

(খ) অবল বিলেটসহ স্যাল জোড়া: সিলেল বিলেটের ত্বরে বেশি বল বহন করতে পারে।

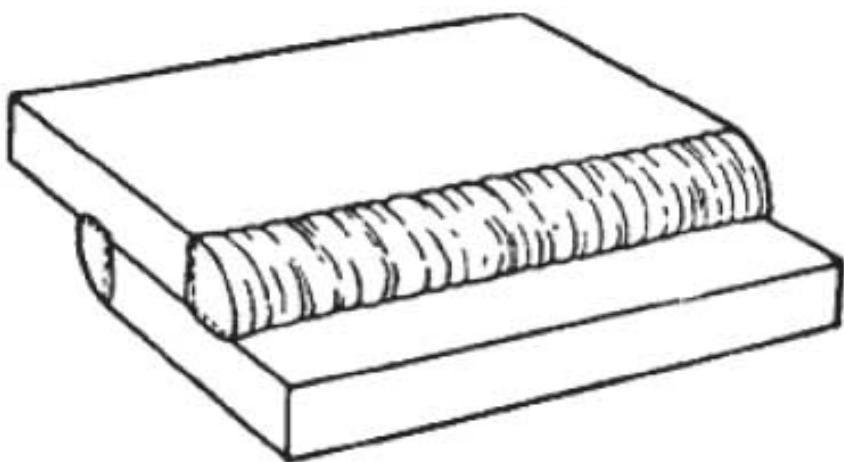


চিত্র: ১.১৮ অবল বিলেটসহ স্যাল জোড়া

(গ) 'টি' জোড়া: একটি শাকের উপর আর একটি পাক ১০° করাবর হ্যাপন করে এ জোড় তৈরি করা হয়। ১ মিলিমিটার পুরুষদের থাক অক্ষত সূস্পরকাবে এ পক্ষতিকে জোড়া দেওয়া যাব। এ খননের জোড়ার অধু একসিকে করতে করা হয়, তবে এ জোড়া বেশি বল প্রতিরোধ করতে পারে না। যদি ফিলেট সিক প্রয়োজন করা যাব তবে সে জোড়া, প্রতিশালী হয় এবং মোচড় ও বেক্সিং বল প্রতিরোধ করতে পারে। ২৪ মিলিমিটার এময ত পুরুষের পাতের 'টি' জোড়া তৈরি করতে হলে অবল 'টি' 'টি' জোড় তৈরি করতে হয়।

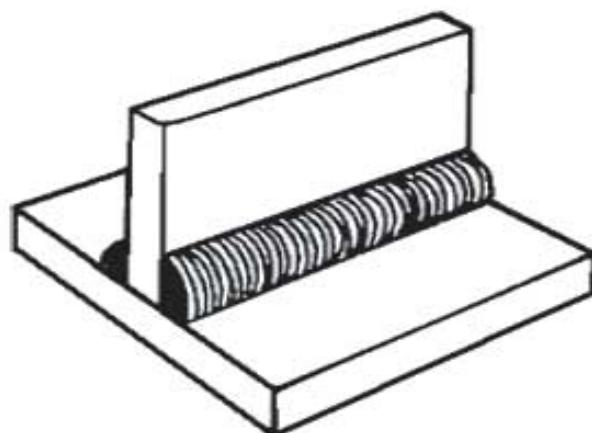


চিত্র: ৯.১৯ 'টি' জোড়া

(৪) কর্ণীয় জোড়া : সাধারণত পাতলা শিট মেটালকে জোড়া দিতে এ জোড়া তৈরি করা হাত। ১২ লেজি শিট পর্যন্ত কর্ণীয় জোড়া তৈরি করার উপযুক্ত, তবে এ জোড়া বেশি বল খুব কম অভিবোধ করতে পারে।

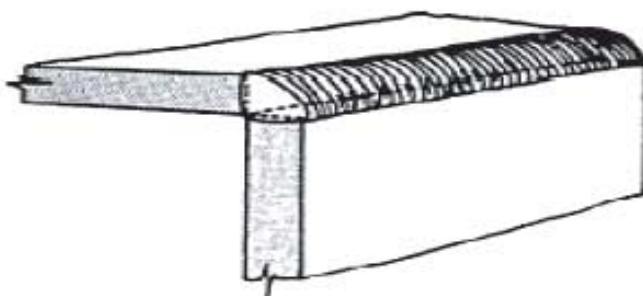

চিত্র: ৯.২০ কর্ণীয় জোড়া

(৫) অক জোড়া : ৬ বিলিশিটাই বা ভার চেমে কম পুরুষেও ধোকাকে অরেক্সিং করতে এ জোড়া উপযুক্ত। এ জোড়ার পেনিটেশন খুব ভালো হয় না। ভাই জোড়ার শক্তিও কম হয়।

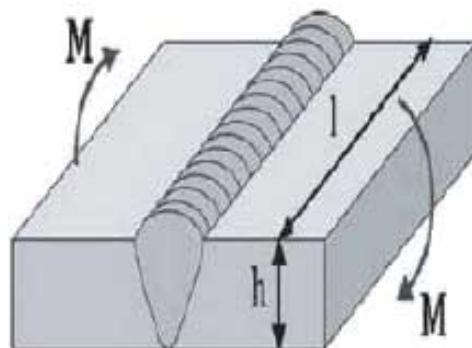

চিত্র: ৯.২১ অক জোড়া

প্রশ্নমালা-১১

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- ১। ডবল 'ইউ' জোড়া কখন অধিক উপযুক্ত?
- ২। এজজোড়া কোন পুরুষের ধাতুকে ওয়েল্ডিং করতে এ জোড়া উপযুক্ত?
- ৩। পার্শ্বদেশ প্রস্তুতির পরিশ্রম কোন জোড়ার জন্য করতে হয় না?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- ৪। দশটি ওয়েল্ডিং প্রতীক অঙ্কন করে ঐগুলোর পার্শ্বে ওয়েল্ডিং নাম লেখ।
- ৫। ওয়েল্ডিং স্থান দেখিয়ে কীভাবে ওয়েল্ডিং সিম্বল লেখা হয়? ৫টি উদাহরণ দাও।
- ৬। M.C.G দিয়ে কী বোঝান হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

- ৭। কোন কোন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ওয়েল্ডিং জোড়া নির্বাচন করা হয়?
- ৮। ওয়েল্ডিং জোড়ার শ্রেণি বিভাগ কর এবং বিভিন্ন জোড়াগুলির নাম লেখ।
- ৯। বিভিন্ন শ্রেণির ওয়েল্ডিং জোড়াগুলোর চিত্র অঙ্কন করে নাম লেখ।
- ১০। ক্ষয়ার বাটজোড়া কোন ধরনের ওয়ার্কশপ এর জন্য উপযুক্ত এবং এ ধরনের জোড়ার সুবিধা কী?
- ১১। কোন ধরনের ওয়ার্ক পিসের জন্য সিঙ্গেল 'ভি' জোড়া উপযুক্ত। একটি সিঙ্গেল 'ভি' জোড়ার চিত্র অঙ্কন করে এর বিভিন্ন অংশের মাপ দেখাও।
- ১২। কীভাবে 'টি' জোড়া তৈরি করা হয়? মোচড় বল প্রতিরোধ করতে কীভাবে 'টি' জোড়া তৈরি করতে হয়?
- ১৩। কোন ধরনের ওয়ার্ক পিসের জন্য 'এজ' জোড়া অধিক উপযুক্ত?
- ১৪। দুইখণ্ড ধাতুর পুরুষ প্রক্রিয়া: ১ম ক্ষেত্রে ১৪ মিলিমিটার
 ২য় ক্ষেত্রে ২২ মিলিমিটার
 ৩য় ক্ষেত্রে ৫ মিলিমিটার
 ৪৪ ক্ষেত্রে ৪২ মিলিমিটার
 কোন ক্ষেত্রে কোন ধরনের জোড়া তৈরি করবে?

ঢাক্ষণ অধ্যায়

ওয়েল্ড জোড়ার উপরিতল ও পার্শ্বদেশ প্রস্তুতি

যখন ধাতব পাতের বা জবের পুরুত্ব বৃদ্ধি পায় তখন তার পার্শ্বদেশ প্রস্তুত না করলে ভালো পেনিট্রেশন (Penitration) হয় না । ৫ মিলিমিটার হতে ৬ মিলিমিটার পুরুত্বের ধাতুকে ওয়েল্ডিং করতে জোড়ার পার্শ্বদেশ প্রস্তুত না করলেও কাজ চলতে পারে, তবে ৬ মিলিমিটার পুরুত্বের বেশি সকল জবের পার্শ্বদেশ অবশ্যই প্রস্তুত করতে হবে । উপর্যুক্ত ভাবে পার্শ্বদেশ প্রস্তুত না করলে জোড়ার শক্তি সম্মোজনক হবে না এবং জোড়া বেঁকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে ।

কোন জোড়ের পার্শ্বদেশ প্রস্তুতির পূর্বে বিবেচনা করতে হবে সেটা কোন পদার্থের তৈরি, কী প্রকারের জোড়া হবে কোন পদ্ধতির ওয়েল্ডিং করা হবে ইত্যাদি ।

১২.১ পার্শ্বদেশ প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা :

বিকৃতি বিহীন নিখুঁত জোড় পাওয়ার বিষয়টি পার্শ্বদেশ প্রস্তুতির উপর অনেকখানি নির্ভরশীল যখন ধাতব বা জবের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় তখন তা পার্শ্বদেশ প্রস্তুত না করলে ভালো পেনিট্রেশন হয় না বা জোড় প্রস্তুতিও নিখুঁত হয় না । দুই খণ্ড ধাতুকে পাশাপাশি বা মুখোমুখি রেখে ওয়েল্ডিং করা হয় তাকে বাট ওয়েল্ডিং বলে । খণ্ডবয়ের জোড় স্থলে ওয়েল্ডিং এর পূর্বে পার্শ্বদেশ ঢালু করে নিতে হয় এবং ওয়েল্ডিং করার সময় পাতবয়ের মাঝখানে নিয়ম মোতাবেক ফাঁক রাখতে হয় । তৃতীয় ধাতু (Filler Metal) ও খণ্ডবয়ের প্রান্ত সামান্য গলে গিয়ে এ ঢালু এবং ফাঁক পূরণ করে নেয় এবং এভাবে ওয়েল্ডিং কাজ সম্পন্ন হয় । ৫ মিমি পুরু ধাতুর পার্শ্বদেশ প্রস্তুত না করলেও কাজ চলতে পারে, তবে ও ৬ মিমি পুরুত্বের ধাতুকে ওয়েল্ডিং করতে জোড়ার পার্শ্বদেশ অবশ্যই প্রস্তুত করতে হবে ।

উপর্যুক্তভাবে পার্শ্বদেশ প্রস্তুত না করলে জোর শক্তি সম্মোজনক হবে না এবং জোড়ার বেঁকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে । জোড়ের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পার্শ্বদেশ প্রস্তুতি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে । এখানে উল্লেখ্য যে, পার্শ্বদেশ প্রস্তুতির মুখ্য কাজ হলো গ্রুভ বা খাঁজ, লেভেল, সিঙ্গেল ভি, ডাবল ভি, পিছন দিকে সামান্য চেমফারিং করা ইত্যাদি । আর জোড় স্থান প্রস্তুতির মুখ্য উদ্দেশ্য হলো- উভয় প্লেটকে সমান অথবা জোড়া রেখা (Line) রেখে ফাঁক স্থানটি রক্ষা করা । এর প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস একটু এদিক সেদিক হলেই বিকৃতি অনিবার্য, সুতরাং প্রত্যেক পার্শ্বদেশ প্রস্তুতির উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে ওয়েল্ডিং কাজ সমাধান করা উচিত ।

১২.২ জোড়ার পার্শ্বদেশ প্রস্তুতির পদ্ধতিগুলো হলো :

- (ক) গ্রাইভিং (Grinding)
- (খ) ফাইলিং (Filing)
- (গ) চিপিং (Chipping)
- (ঘ) আর্ক কাটিং (Arc Cutting)
- (ঙ) গ্যাস কাটিং (Gas Cutting)

- (চ) শিয়ার মেশিনে কাটিং (Shearing)
- (ছ) প্লাজমা আর্ক কাটিং (Plasma Arc Cutting)
- (জ) গাউজিং (Gauging)

কখনও কখনও জোড়ার পার্শ্বদেশ প্রস্তুতির কাজ একাধিক পদ্ধতির সমন্বয়ে সম্পন্ন করা হয়। যেমন গ্যাস কাটিং এর পর ফাইলিং গ্রাইভিং অথবা চিপিং এর পর ফাইলিং গ্রাইভিং করা হয়।

১২.৩ পার্শ্বদেশ প্রস্তুতির পদ্ধতি গুলোর বর্ণনা :

(ক) গ্রাইভিং করেঃ

ছোট আকৃতির জবগুলিকে হাতে ধরে গ্রাইভিং মেশিনে গ্রাইভিং করে নিলেই চলে। কিন্তু বড় জব অর্থাৎ যে জবকে নাড়ানো, ঢালানো অসুবিধাজনক সেখান প্রটেবল হ্যান্ড গ্রাইভার ব্যবহার করে কাজ করা যাবে।

(খ) ফাইলিং করেঃ

জোড়ার পার্শ্বদেশ প্রস্তুতিতে এটি অত্যন্ত উপযুক্ত পদ্ধতি। যে জবকে ভাইসে বাঁধা সম্ভব সেটিকে ভাইসে বেঁধে ফাইল দিয়ে ধাতুক্ষয় করে পার্শ্বদেশ প্রস্তুত করা হয়।

কিন্তু ভাইসে বাঁধা না গেলে জবকে সুবিধাজনক অবস্থায় নিয়ে ফাইলিং করে পার্শ্বদেশ প্রস্তুত করা যায়।

(গ) চিপিং করেঃ

মোটা জব অর্থাৎ বেশ খানিকটা ধাতু যেখানে কেটে জোড়ার পার্শ্বদেশ প্রস্তুত করতে হবে সেখানে চিপিং করে পার্শ্বদেশ প্রস্তুত করতে হয়। এ পদ্ধতিতে কোল্ড চিজেলের মাথায় হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে ধাতু কর্তন করতে হয়। কর্তনের পূর্বে অবশ্যই যে স্থানের মেটাল কাটতে হবে সে স্থানে ভালোভাবে মার্কিং করে নিতে হবে। চিপিং করার পর অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রাইভিং অথবা ফাইলিং করার প্রয়োজন হয়।

(ঘ) আর্ক কাটিং পদ্ধতিঃ

আর্ক ওয়েল্ডিং এ যেমন ধাতু জোড়া দেওয়া হয় তেমনি কাটাও যায়। এ পদ্ধতিতে কাটার সময় কারেন্টের পরিমাণ ওয়েল্ডিং করার সময়ের চেয়ে বেশি লাগে এবং কাটার কাজে ইলেকট্রোড ব্যবহৃত হয় তার ব্যাসও ৪ মিলিমিটার এর কম হওয়া উচিত নয়। ওয়েল্ডিং পদ্ধতির মত আর্ক কাটিং পদ্ধতিতেও মোটা ধাতু কাটতে বেশি ব্যাসের ইলেকট্রোড এবং চিকন বা অল্প গুরুত্বের ধাতু কাটতে কম কারেন্ট ও খানিকটা চিকন ইলেকট্রোড ব্যবহার করতে হয়।

(২) অক্সি আর্ক কাটিং পদ্ধতি : যে সমস্ত জবের পার্শ্বদেশ সাধারণ মেটালিক আর্ক কাটিং অথবা গ্যাস কাটিং পদ্ধতিতে কাটা অসুবিধাজনক যেমন হাই ক্রেমিয়াম স্টিল, ক্রেমিয়াম নিকেল স্টিল, স্টেইনলেস স্টিল, বোঞ্জ, কপার, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি সে সকল ধাতুকে সুবিধাজনকভাবে এ পদ্ধতিতে কাটা যায়। এ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত ইলেকট্রোডের মাঝে দিয়ে যে অক্সিজেন সরবরাহ করা হয় সে অক্সিজেনের চাপে ধাতু কাটার কাজ সম্পন্ন হয়।

(৩) গ্যাস কাটিং প্রক্রিয়া : অক্সিজেন এবং অ্যাসিটিলিন গ্যাসের শিখার সাহায্যে মেশিনে অথবা হাতে ধাতু কর্তন করে জোড়ার পার্শ্বদেশ প্রস্তুত করা হয়। গ্যাস কাটিং এর পর অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিপিং এবং গ্রাইভিং করার প্রয়োজন হয়।

(চ) শিয়ার মেশিনে কেটে : অন্ন পুরুত্বের ধাতুকে বেঞ্চ শিয়ার মেশিনে কেটেও জোড়া স্থানের পার্শ্বদেশ প্রস্তুত করা যায়, তবে ওয়েল্ড ওয়ার্কশপে জোড়ার পার্শ্বদেশ প্রস্তুতির জন্য চিপিং ফাইলিং এবং গ্রাইভিং পদ্ধতি খুব বেশি ব্যবহৃত করা হয়। বিভিন্ন রকমের জোড়ার জন্য পার্শ্বদেশ কেমন আকৃতির প্রস্তুত করতে হয় তার চিত্র নিচে দেখান হয়।

১২.৪ পার্শ্বদেশ প্রস্তুতির সর্তর্কতা :

ধাতুর পার্শ্বদেশ প্রস্তুতির পূর্বে সঠিকভাবে লে আউট (Lay-out) করে নেওয়া প্রয়োজন।

- চিপিং করে পার্শ্বদেশ প্রস্তুতির সময় লক্ষ রাখা উচিত যেন চিজেল ছুটে গিয়ে অন্যের গায়ে না লাগে এবং চিপিং করা ধাতু কণা যাতে অন্য কাউকে আঘাত না করে। তাই তারের তৈরি শিল্প ব্যবহার করা উচিত।
- গ্রাইভিং করার সময় সেফটি গগলস পড়া উচিত এবং জবকে শক্তভাবে ধরে গ্রাইভিং করা উচিত।
- আর্ক কাটিং এর সময় হেলমেট বা হ্যান্ডশিল্ড অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে।
- গ্যাস কাটিং এর সময় ওয়েল্ডিং গগলস পরতে হবে।

প্রশ্নমালা-১২

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- ১। ভালোভাবে জোড়ার পার্শ্বদেশ প্রস্তুত না করলে কী হবে ?
- ২। জোড়ার পার্শ্বদেশ প্রস্তুতির পদ্ধতিগুলোর নাম লেখ ।
- ৩। জোড়ার পার্শ্বদেশ প্রস্তুতির পূর্বে কোন কোন বিষয় বিবেচনা করতে হয় ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- ৪। চিপিং করে জোড়ার পার্শ্বদেশ প্রস্তুতির বর্ণনা দাও।
- ৫। জোড়ার পার্শ্বদেশ প্রস্তুতির পদ্ধতিগুলোর মধ্যে কোনগুলো ওয়ার্কশপে বেশি প্রচলিত ?
- ৬। জোড়ার পার্শ্বদেশ প্রস্তুতির সর্তকতাগুলো লেখ ।

রচনামূলক প্রশ্ন

- ৭। এন্ড অ্যাজেল ও বিভেল অ্যাজেলের পার্শ্বদেশ প্রস্তুতির চিত্র অঙ্কন করে দেখাও।
- ৮। আর্ক, গ্যাস কাটিং ও চিপিংয়ের সময় নিরাপত্তাগুলো সরঞ্জামাদির ব্যবহারের কারণ উল্লেখ কর।

অয়োদশ অধ্যায়

ওয়েলডিং কার্ব পজতি

১০.১ ওয়েলডিং কার্ব পজতির ধাপগুলো শনাক্ত করা :

ওয়েলডিংয়ের পুরা কাজটি পর্যালোচনা করলে দেখা যাব কতগুলো ধাপ অভিক্রম করে কাজটি শেষ হয়।

(১) কাজের প্রস্তুতি

কাজের উপযুক্ত পোশাক পরিধান করা।



কার্ববত্ত প্রস্তুত ও অয়োজনে গার্ভদেশ প্রস্তুত করা।

(২) ইলেক্ট্রোড নির্বাচন/ফিলার নির্বাচন।



(৩) বৈচিত্রিক সহযোগ/শিখা প্ৰস্তুতি কৰা :



(৪) অ্যাম্পেয়ার নিয়ন্ত্ৰণ/শিখা অ্যাডিজন্স্টকৰণ



(৫) ট্যাক অঙ্গস্থ কৰা।

(৬) ধাতু জোড় সম্প্ৰস্ত কৰন :



(৭) ওয়েল্ড করা :



(৮) জোড়াহাল পরিকার করা



১৩.২ ওয়েভিং কার্য পদ্ধতির বর্ণনা কর :

পদ্ধতি : এই পর্যায়ে খয়েরারকে কাজের উপযুক্ত পোশাক পড়তে হবে। কিন্তু আর্ক ওয়েভিংয়ের জন্য ইলেক্ট্রিক পর্যায়ে হবে যা হ্যান্ডলিং সহজ করতে হবে যা কাজের সময় হাতে থেরে চোখকে রক্ষা করা যায়। কার্য যত্ন প্রস্তুত করার জন্য অবের উপর হাতে থিক, বা তৈল জাতীয় পদার্থ এবং মরিচা বা খুলাবাণি পক্ষিক করতে হবে। মোটা জব হলে পার্শ্বদেশ প্রস্তুত করতে হবে পুরুষ বিবেচনা করে, সিংগল 'ভি' বা ভাবল 'ভি' অনুকূল সিংগল 'ইউ' বা ভাবল 'ইউ' ইত্যাদি আকৃতিতে পার্শ্বদেশ প্রস্তুত করতে হবে।

ইলেকট্রোড/ফিলার রড নির্বাচন : অবের পুরুষদের উপর ভিত্তি করে আর্ক ওয়েভিং এর জন্য ইলেকট্রোড এবং গ্যাস ওয়েভিং এর জন্য ফিলার রড নির্বাচন করতে হবে। মোটা জবের জন্য মোটা ইলেকট্রোড বা ফিলার রড এবং কম পুরুষদের জন্য টিকল ফিলার রড বা ইলেকট্রোড নির্বাচন করতে হবে। চার্ট মেধে এটা করা যায়।

তাড়াতাড়ি কাজ করার সময় ধাতুর পুরুষদের সাথে ও যিলিয়েটার বোগ করে ঘোষফলকে দুই দিয়ে ভাগ করেও ইলেকট্রোডের ব্যাস মেটামুটি নির্মাণ করা যায়, তবে খুব মোটা জবের ক্ষেত্রে এ নিয়ম চলে না।

কারেন্ট/শিখা নিরূপণ : আর্ক ওয়েভিং এর সময় কারেন্ট নির্বাচন এবং গ্যাস ওয়েভিং এর সময় শিখা নির্বাচন করতে নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে।

- কেবল পুরুষদের জব ওয়েভ করতে হবে।
- কোন ধরনের জোড়া ওয়েভ করতে হবে (যেমন বাট ওয়েভ করতে যে কারেন্ট লাগে একই পুরুষদের কিলোট ওয়েভ করতে তার চেয়ে ১০% বেশি কারেন্ট লাগে) এবং হাইজেটাল, ভার্টিকেল ও অভারহেড পরিশেনে ফ্লাট পরিশেনের চেয়ে কারেন্ট কম সেটি করতে হয়।
- কত ব্যাসের ইলেকট্রোড ব্যবহার করতে হবে ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে কারেন্ট/ শিখা নিরূপণ করতে হবে। কোন ধাতুকে ওয়েভিং করতে হবে তার উপর ভিত্তি করে শিখা নির্বাচন করতে হবে, যেমনও প্রয়োজন হয়।

টেবিল নং-৭

ধাতুর নাম	শিখার নাম
মাইল্ড স্টিল, রট আয়রন, কাস্ট আয়রন, স্টেইনলেস, অ্যালুমিনিয়াম, তামা, সীসা ইত্যাদি	নিউট্রাল শিখা
ম্যাঞ্চানিজ স্টিল, পিটল, ব্রোঞ্জ, তামা ইত্যাদি	অক্সিডাইজিং শিখা
নিকেল, মোনেল মেটাল, অ্যালুমিনিয়াম, ইত্যাদি	কার্বুরাইজিং শিখা


ইলেকট্রোডের ব্যাস বেশি হলে ওয়েন্ডিং এর জন্য বেশি কারেন্ট প্রয়োজন হয়, যেমনঃ

টেবিল -৮

ইলেকট্রোড ডায়া	কারেন্ট
১০ গেজি	১২০ অ্যামপিয়ার
৮ গেজি	১৫০ অ্যামপিয়ার
৬ গেজি	২০০ অ্যামপিয়ার
৪ গেজি	২৫০ অ্যামপিয়ার
৬ মিলিমিটার	৩০০ অ্যামপিয়ার
৮ মিলিমিটার	৪০০ অ্যামপিয়ার
৯.৫ মিলিমিটার	৫০০ অ্যামপিয়ার


ট্যাক ওয়েন্ড করাঃ

একে ট্যাক দেওয়া বা ট্যাকিং করাও বলা হয়। জব নড়ে গিয়ে বা ওয়েন্ডিং এর প্রচণ্ড তাপে জোড়া বেঁকে না যায় তার জন্য জবের দুই বা তিন স্থানে ছোট ছোট ওয়েন্ড করে নিতে হয়। এ ছোট ওয়েন্ডগুলোর নাম ট্যাক ওয়েন্ড। এগুলো লম্বায় ৩ মিলিমিটার হতে ৫ মিলিমিটার পর্যন্ত হতে পারে।

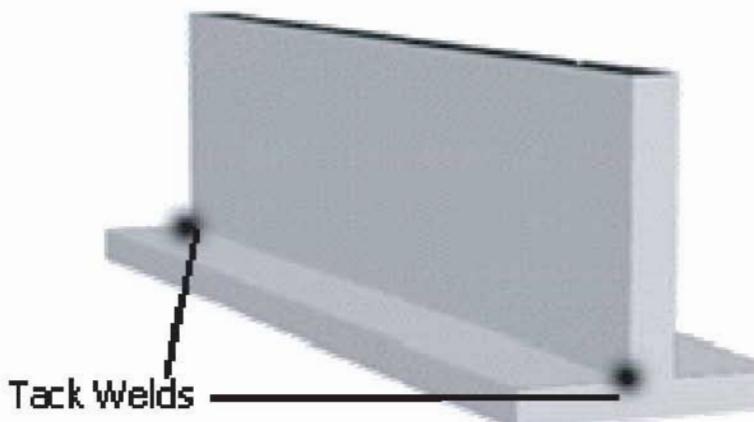

ওয়েল্ডিং করা :

- সঠিক কোণে ইলেকট্রোড ধরতে হবে।
- সুবম গতিতে ইলেকট্রোড টানতে হবে।
- আর্কের দৈর্ঘ্য ও মিলিমিটারের কাছাকাছি রাখতে হবে।
- একটি রান টানার পর আর একটি রান টানতে হলে প্রথম রানটির উপর হতে স্লাগ (Slug) এর আবরণ পরিষ্কার করার পর নতুন রান টানতে হবে এভাবে ওয়েল্ড এর কাজ শেষ করতে হবে।

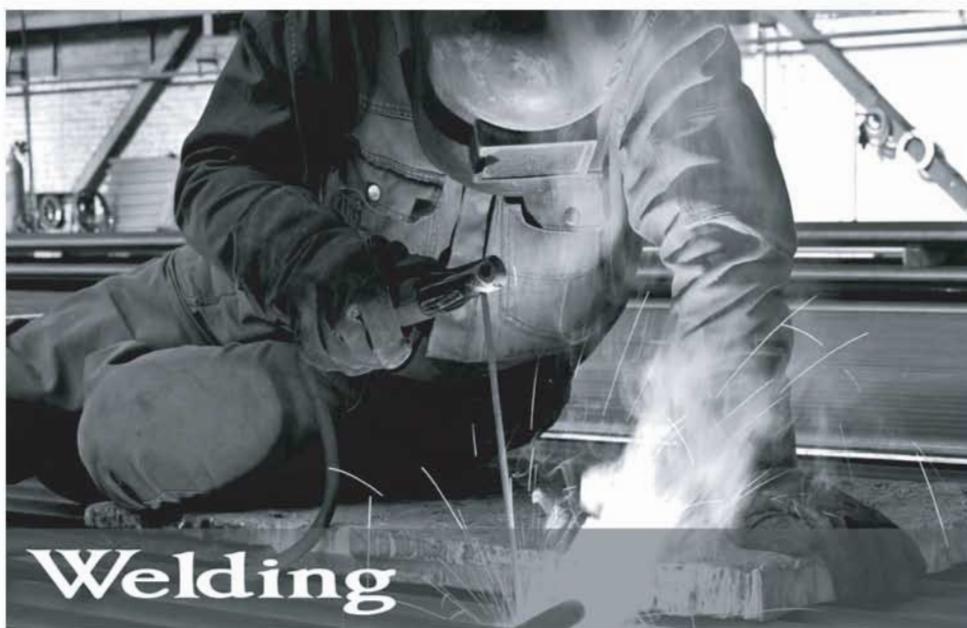

প্রস্তুতি:

কোন কাজের ভালো ফলাফলের প্রথম শর্ত হলো ভালো প্রস্তুতি। সুতরাং ভালো ওয়েল্ডিং এর জন্য ভালো প্রস্তুতির অতি প্রয়োজন।

ইলেকট্রোড/ ফিলার রড নির্বাচন:

উপরুক্ত ইলেকট্রোড এবং ফিলার রড নির্বাচন না হলে ওরেন্টি ভালো হবে না, কারণ সঠিক ব্যাসের ইলেকট্রোড বা ফিলার রড দিয়ে সুস্থির ওরেন্টি তৈরি করা যায়।

কারেন্ট নিরূপণ/শিখা নির্বাচন:

নির্দিষ্ট পুরুষের ওয়াকিপিস অথবা নির্দিষ্ট ব্যাসের ইলেকট্রোড বা ফিলার রড গলাতে নির্দিষ্ট পরিমাণের কারেন্ট/ শিখা নির্বাচন করতে হবে, অন্যথার ওরেন্টি ভালো হবে না।


ট্যাক ওরেন্ট করাঃ

ট্যাক ওরেন্ট ঠিকমত না করলে সম্পূর্ণ কাজ নষ্ট হবে যাবে। কারণ ব্যাপোযুক্ত পোশাক পরা হোক আর সুস্থিরভাবে জোড়া প্রস্তুত করা হোক, ট্যাক ওরেন্ট করা না হলে ওরেন্টি এর প্রচল ভাগে বা জোড়া নড়ে শিরে সম্পূর্ণ ওরেন্ট কার্যটি একেবারে পঞ্চ হবে যাবে।

ওরেন্টি করা : পূর্বের সকল প্রতিভালো হলো ভালো ওরেন্টি করার জন্য সুতরাং ওরেন্টি করা ধাপটি শেষ এবং অতীব উন্নতপূর্ণ।

ইলেকট্রোড অ্যাম্পিয়ার এবং মূল ধাতুর পুরুষঃ

মূল ধাতুর পুরুষ বলতে যে ওয়াকিপিসকে ওরেন্টি করতে হবে তার পুরুষকে বুঝাই।

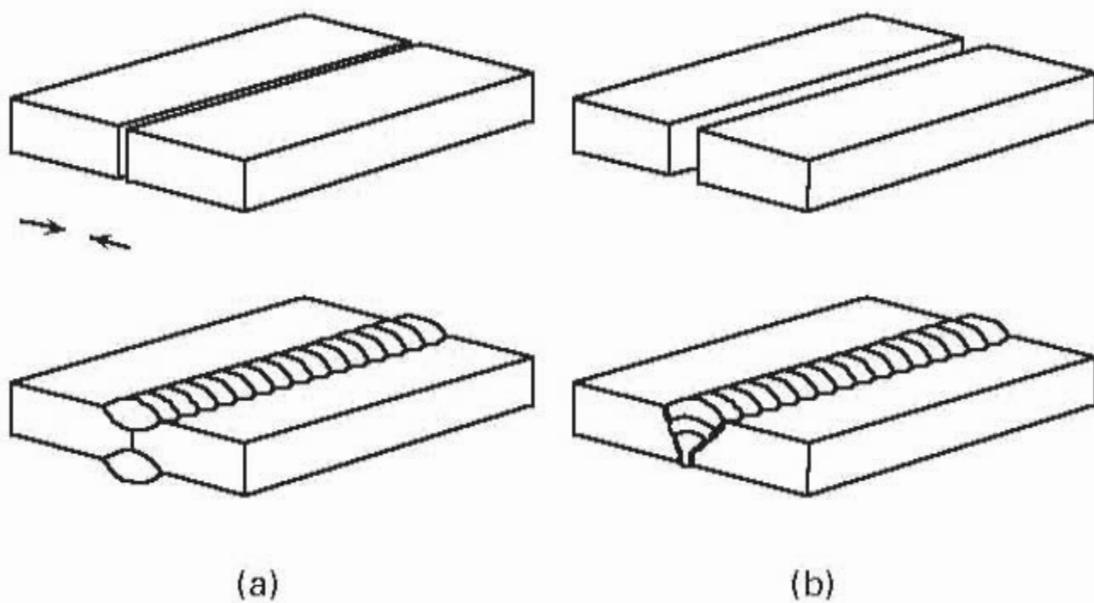

মূল ধাতুর পুরুষ যত বেশি হবে ইলেকট্রোডের ব্যাস তত বেশি লাগবে এবং বেশি ব্যাসের ইলেকট্রোডকে ৩০° গলাতে বেশি অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট লাগবে। এ বিষয়টি এ বইয়ের ব্যবহারিক অংশে দেখান হয়েছে।

১২.৫ ওয়েল্ড পজিশন (সমতলী-জি, আনুভূমিক-২ জি, উলৰ ৩-জি, প্রভাৱহেড ৪-জি) সমক্ষে জানাঃ

সব অবস্থানে ধাতু জোড় দিতে হয়। উত্তম জোড় সৃষ্টিতে জোড়ের অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। অনুপযুক্ত অবস্থানে দক্ষ ওয়েল্ডার উত্তম ইলেকট্রোড, উত্তম মেশিন ব্যবহারের পর ও ভালো জোড় উৎপাদন সম্ভব হয় না। ভালো জোড়ের জন্য প্রয়োজন জোড়ের ভালো অবস্থান। অবস্থান ভেদে ওয়েল্ডিং করার পদ্ধতিও পরিবর্তন হয়। এক এক অবস্থানে জোড়কে আটকানো, ইলেকট্রোড চালনার ও বিভিন্ন হয়। অবস্থান ভেদে নিরাপত্তাও ভিন্নতর হয়। ভালো জোড় সৃষ্টিতে ওয়েল্ডারের বিভিন্ন অবস্থানে জোড় দেওয়ার সব কৌশল রঞ্জ করতে হয়। বিশেষ করে পাইপ জোড়ের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অত্যধিক। প্লেট জোড়ের ক্ষেত্রে পেনিট্রেশন পরীক্ষণ ছাড়া দেখা সম্ভব হয় না। তাই প্লেট জোড় এবং পাইপ জোড়ের ওয়েল্ডারের প্রাণ্ড সনদ ভিন্ন। প্লেট জোড়ের ক্ষেত্রে ওয়েল্ডারের প্রাণ্ড সনদে তার দক্ষতার সীমাবদ্ধতা মোতাবেক ১ F, ২ F, ৩ F, ৪ F আলাদা আলাদা বা একত্রে সনদ প্রদান করা হয়ে থাকে। আবার পাইপ জোড়ের ক্ষেত্রে ১ G, ২ G, ৩ G, ৫ G বা ৬ G এর আলাদা আলাদা বা একত্রে সনদ প্রদান করা হয়ে থাকে। ৫ G এর সনদ পাওয়ার অর্থ ১ G, ২ G, ৩ G, ৫ G এর দক্ষতা মান অতিক্রম করা হয়েছে। তাই ওয়েল্ডারের জোড়ের উক্ত অবস্থানগুলো সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা থাকতে হবে। আবার ৬ G প্রাণ্ড সনদ মানে ওয়েল্ডারের পাইপ জোড়ের ক্ষেত্রে সকল অবস্থানে জোড় দানের সমর্থ রয়েছে।

1-G বা ফ্ল্যাট অবস্থানঃ

এ অবস্থানকে পাইপ জোড়ের প্রাথমিক অবস্থান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অন্যান্য অবস্থান থেকে এ অবস্থানে পাইপ জোড় অনেকটা সহজ। কার্যবস্তুকে সমতল অবস্থানে রেখে এ জোড় দেওয়া হয়। কার্যবস্তুকে সঠিকভাবে সতল অবস্থানে রেখে, সঠিক ইলেকট্রোড, সঠিক কারেন্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট ও সঠিক ইলেকট্রোড চালনার কোণ ও গতি ঠিক থাকলে এ অবস্থানে জোড়ের গুণগত মান ও পরিমাণ ঠিক থাকে। অন্যান্য অবস্থানের তুলনায় পাইপ জোড়ের এ অবস্থানে ধাতু জোড়ের ত্রুটি-বিচ্যুতিহাস পায়।

2-G/ হরিজন্টাল অবস্থানঃ

2-G অবস্থানকে পাইপ জোড়ের হরিজন্টাল অবস্থান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দুইটি পাইপের সঠিক প্রান্তদেশ আটকানো হয়। জোড়ের ক্ষেত্রে এ অবস্থানটি ফ্ল্যাট অবস্থান থেকে একটু কঠিন। এ অবস্থানে ইলেকট্রোডের কোণ এবং চালনার গতি ঠিক রাখতে হয়। ইলেকট্রোডের সঠিক কোণ, সঠিক আর্ক লেংথ এবং সঠিক চালনার গতি না হলে নানান ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা যাবে। আর্ক লেংথ অপেক্ষাকৃত ছোট রেখে সঠিক গতিতে ইলেকট্রোড চালনা করলে পেনিট্রেশন ভালো হবে। পাইপ জোড়ের ক্ষেত্রে পেনিট্রেশন জরুরি। এ অবস্থানের মূল সমস্যা গলিত ধাতু মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়। যার ফলে ল্যাক অব পেনিট্রেশন, বার্নথো, আভার কাট, গ্যাস পকেট, স্লাগ ইনক্লুশন ইত্যাদি ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দিতে পারে। সঠিক কার্য পদ্ধতি, অপ্রয়োজনীয় ধাতুমল ও সঠিকভাবে স্লাগ পরিষ্কার দ্বারা ত্রুটি-বিচ্যুতিহাস করা সম্ভব।

3-G বা উলৰ অবস্থানঃ

এ অবস্থানে পাইপ জোড়কে উলৰ অবস্থানে আটকানো হয়। দুইটি পাইপের প্রান্তদেশ প্রস্তুতি ও ট্যাক ওয়েল্ড শেষে উলৰ অবস্থানে আটকানো হয়। উর্ধ্বমুখী বা নিম্নাভিমুখী উলৰ প্লেট জোড়ের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। পাইপ জোড়ের ক্ষেত্রে এর আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ইলেকট্রোডকে সঠিক কোণে রেখে ডানমুখী অথবা বামমুখী ইলেকট্রোড চালনা করতে হয়। উভয়ক্ষেত্রে গলিত ধাতু মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়। উলৰ অবস্থানে

পাইপ জোড়ের প্রথম রান বা রুট রানের বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। ইলেকট্রোডের কোণ, আর্ক লেখ্থ, ইলেকট্রোড চালনার গতি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এর একটিও ভুল হলে নানান ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দেয়। এ অবস্থানে যেহেতু মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বারা প্রভাবিত সেহেতু মূল ধাতুর প্রান্তদেশ দুইটি সমহারে গলার প্রতি সতর্ক থাকতে হয়। প্রতিটি রানের শেষে অগ্রযোজনীয় ধাতুমল পরিষ্কার করতে হবে। এ অবস্থানে আভার কাট, বার্নথ্রো, ল্যাক অব ফিউশান, অতিরিক্ত ধাতুমল জমা ইত্যাদি ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা যায়।

4-G (ওভারহেড অবস্থান) :

এ অবস্থানটি পাইপের সাথে প্লেট জোড় অথবা প্লেটের সাথে প্লেট জোড় হতে পারে। এ অবস্থানে পাইপের সাথে পাইপ জোড় দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ পাইপের নিচের অংশ জোড় দেওয়ার পর উপর অংশ জোড় দেওয়া যায় না। তাছাড়া পাইপ জোড়ের জন্য কঠিনতম অবস্থান হিসেবে স্বীকৃত হলো 6-G অবস্থান। আর প্লেটের ক্ষেত্রে 4-G অবস্থান হলো ওভারহেড অবস্থান। এ অবস্থানটিও প্লেট জোড়ের কঠিনতম অবস্থান। কোন ওয়েল্ডার-এর এ অবস্থানে জোড় দেওয়ার সামর্থ্য মানে তার বাকি অবস্থানে জোড় দেওয়ার দক্ষতা রয়েছে। পাইপকে প্লেটের সাথে ওভারহেড অবস্থানে রেখে জোড় দিতে কার্যবস্তুকে মাথার উপর অবস্থানে স্থাপন করা হয়। এ জোড় যেহেতু মাথার উপর অবস্থানে স্থাপন করা হয়। সেহেতু জোড় দেওয়া এবং জোড়ের গুণাগুণ বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন দক্ষতার। এ জোড়ের জন্য বিশেষ নিরাপত্তার প্রয়োজন। সঠিক ইলেকট্রোডের কোণ, আর্ক লেখ্থ ইলেকট্রোড চালনার গতি অত্যাবশ্যিক। সঠিক ইলেকট্রোডের কোণ বজায় না রাখলে এ অবস্থায় জোড় দেওয়া অসম্ভব। এ অবস্থায় ধাতুমল মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বারা প্রভাবিত। নিরাপত্তামূলক সরঞ্জামাদি না পরলে শরীরের বিভিন্ন স্থানে উত্তপ্ত ধাতুমল পড়ে ক্ষতের সৃষ্টি করতে পারে।

ওভার হেড জোড়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো:

- খুব কম কারেন্ট হলে স্ল্যাগ আটকা পড়ে ফাঁক সৃষ্টি করবে, আবার কখনও আর্ক সৃষ্টি করা কঠিন হবে।
- অত্যাধিক বেশি কারেন্ট হলে, আভার কাট, বার্নথ্রো, ধাতুমলে এবড়ো ভাব এবং খারাপ আকৃতির জোড় সৃষ্টি হবে।
- ইলেকট্রোডের আবরণ ধাতু গলার সাথে পুড়তে হবে।
- ইলেকট্রোড চালনার গতি অত্যাধিক কম হলে জোড় স্থানে তাপ বৃদ্ধি পেয়ে জোড় স্থানে গর্ত সৃষ্টি করবে।
- ইলেকট্রোডের গতি অত্যাধিক বেশি হলে জোড় স্থানে পেনিট্রেশন হবে না।
- জোড় স্থান ভালোভাবে পরিষ্কার করা না হলে স্ল্যাগ ইনক্রুশান দেখা যেতে পারে।

প্রশ্নমালা-১৩

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- ১। এম. এস মেটাল জোড়ে কোন শিখা ব্যবহার করা হয় ?
- ২। 3-G অবস্থানে পাইপ জোড়কে কোন্ অবস্থানে আটকানো হয় ।
- ৩। 4-G অবস্থানে পাইপের সাথে পাইপ জোড় দেওয়া সম্ভব নয় কেন ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- ৪। গ্যাস ওয়েল্ডিং এর শিখাসমূহের নাম উলেখ কর ।
- ৫। অত্যাধিক বেশি কারেন্ট হলে ওয়েল্ডিং জোড় কেমন হয় ?
- ৬। নিরাপত্তামূলক সরঞ্জামাদি না পড়লে শরীরের ক্রিয়া ক্ষতি হতে পারে?

রচনামূলক প্রশ্ন

- ৭। ওয়েল্ডিং কার্য পদ্ধতির ধাপগুলোর নাম লেখ ।
- ৮। কাজের প্রস্তুতি ধাপে একজন ওয়েল্ডারকে কী কী কাজ করতে হয়?
- ৯। আর্ক ওয়েল্ডিং এর জন্য কারেন্ট এবং গ্যাস ওয়েল্ডিং এর জন্য শিখা নির্বাচন করতে একজন ওয়েল্ডারককে কোন বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হয়?
- ১০। কী কী ধাতু ওয়েল্ডিং করার জন্য অ্রিডাইজিং শিখা নির্বাচন করতে হয়?
- ১১। দ্রুত, কাজ করার সময় কীভাবে ইলেকট্রোডের ডায়া বা ব্যাস নির্বাচন করতে হয়?
- ১২। ওভার হেড জোড়ের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো উলেখ কর ।
- ১৩। ওভারহেড অবস্থানকে ধাতু জোড়ের কঠিন অবস্থান বলার কারণ ব্যাখ্যা কর ।

চতুর্দশ অধ্যায়

আর্ক ওয়েল্ডিং-এর দোষক্রটি ও প্রতিকারসমূহ

১৪.১ আর্ক ওয়েল্ডিং এর দোষক্রটিশনের নাম :


ওয়েল্ড মেটালের গঠনগত ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষতির কারণে সঠিকভাবে জোড়া লাগে না, জোড়া অসুস্থ হয়, শক্তি কম হয়, তা ভেজে যায় বা যাওয়ার প্রবণতা থাকে একে ওয়েল্ডিং এর ক্ষতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আর্ক ওয়েল্ডিং সাধারণত নিম্নলিখিত দোষক্রটিশনে দেখা যায়।

- (১) ফাটল (Cracks)
- (২) অল্প গলন (Poor fusion)
- (৩) ধাতুমলের অস্তর্ভুক্তি (Slug Inclusion)
- (৪) ছিদ্রময়তা (Porosity)
- (৫) স্পট পেনিট্রেশন (Poor penetration)
- (৬) উপঙ্গ ধাতু ছড়ানো (Spattering)
- (৭) আভার কাট (Under Cut)
- (৮) পুড়ে যাওয়া বিকৃতি (Burn Through)
- (৯) ওভার ল্যাপিং (Over Lapping)
- (১০) বিকৃতি (Distortion)

১৪.২ আর্ক ওয়েল্ডিং ক্ষতিসমূহ শনাক্ত করণঃ

• ফাটল :

ওয়েল্ড মেটালে বা বেস মেটালে যে কোন ধরনের ফাটল ফাটলক্রটি হিসেবে বিবেচিত হয়। অর্থাৎ ওয়েল্ডিং করার পর বেসমেটাল এবং ওয়েল্ড মেটালের সংযোগস্থলে, অথবা বেসমেটাল বা ওয়েল্ড মেটালে যে চিড় ধরে তাকে ফাটল বলে। যে ফাটলগুলি খালি চোখে দেখা যায়, তাদেরকে ম্যাজেন ক্র্যাকিং এবং যে ফাটলগুলো খালি দেখা যায় না, মাইক্রোস্কোপ এর সাহায্যে দেখতে হয়, সে ফাটলগুলিকে মাইক্রো ক্র্যাকিং বলে।

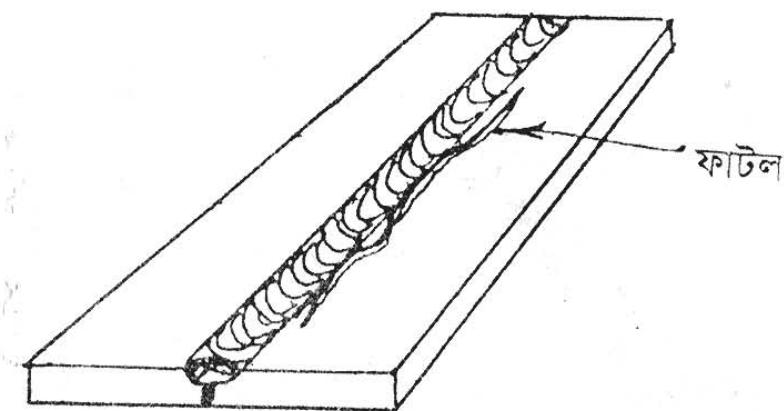

চিত্র : ১৪.২

• ଅଳ୍ପ ଗଲନ :

ମୂଳ ଧାତୁର ସାଥେ ଓରେନ୍ଡ ମେଟାଲେର ବା ଓରେନ୍ଡ ମେଟାଲେର ପୁରୋଗୁରିଭାବେ ଶିଖିଗେର ଅଭାବକେ ଅଳ୍ପ ଗଲନ ବଲେ । କାଲ ଦାଗ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାନ ହେଁଛେ ଯେ, ଓରେନ୍ଡ ମେଟାଲ ମୂଳ ଧାତୁର ସାଥେ ମିଶେନି ।


କାଲ ଦାଗ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାନ

ହେଁଛେ ଯେ, ଓରେନ୍ଡ ମେଟାଲ

ଟାଲ ମୂଳଧାତୁର ସାଥେ


ମିଶେ ନାହିଁ ।

ଏହି କାଲ ଦାଗ ଦିଯେ ଦେଖାନ
ହେଁଛେ ଓରେନ୍ଡମେଟାଲେର ସାଥେ
ଓରେନ୍ଡମେଟାଲ ମିଶେ ନାହିଁ ।

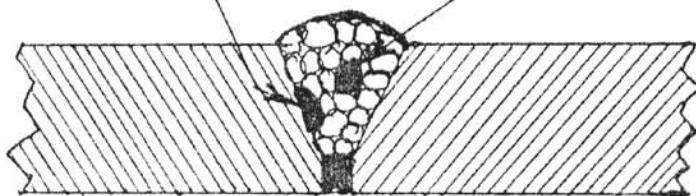

• ଧାତୁମଳେର ଅନ୍ତର୍ଭୂତି :

ଗଲିତ ଓରେନ୍ଡ ସବ୍ଧି ଜମାଟ ବାଥେ ତଥନ ତାର ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ କୋଣ କୋଣ ସମୟ ଧାତୁମଳ ଆଟକେ ପଡ଼େ ଏକେ ଧାତୁମଳର ଅନ୍ତର୍ଭୂତି ବଲେ ।

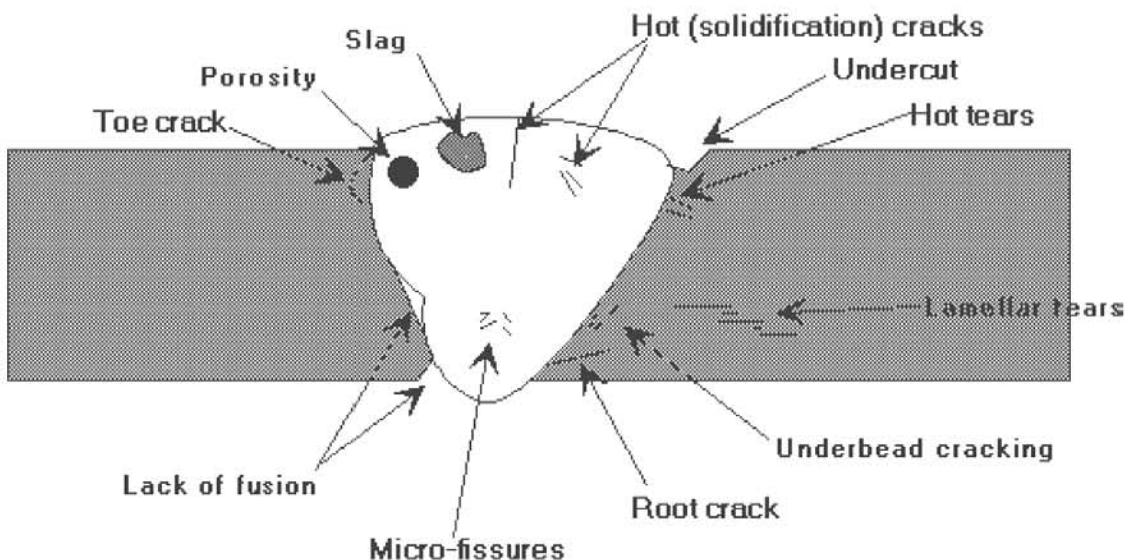


• ଛିଦ୍ରମୟତା :

ଓରେନ୍ଡ ଶୈଶ୍ଵର ଓରେନ୍ଡ ମେଟାଲେ ଅନେକ ସମୟ ଏକାଧିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛିଦ୍ର ଦେଖା ଯାଇ ଏକେ ଛିଦ୍ରମୟତା ବଲେ । ସବ୍ଧି ଏ ଛିଦ୍ରଗୁଲୋ ବଡ଼ ମାପେର ଅର୍ଧାଂ ଥାଇ ୨-୩ ମିଲିମିଟାର ହୟ ତଥନ ତାକେ ଡ୍ରାହୋଲ ବଲେ ।




অক্ষ পেনিট্রেশন :

ইলেকট্রোড গলে মূল ধাতুর অভ্যন্তরে যে পর্যন্ত প্রবেশ করা প্রয়োজন সে পর্যন্ত প্রবেশ না করলে তাকে অক্ষ পেনিট্রেশন বলে।

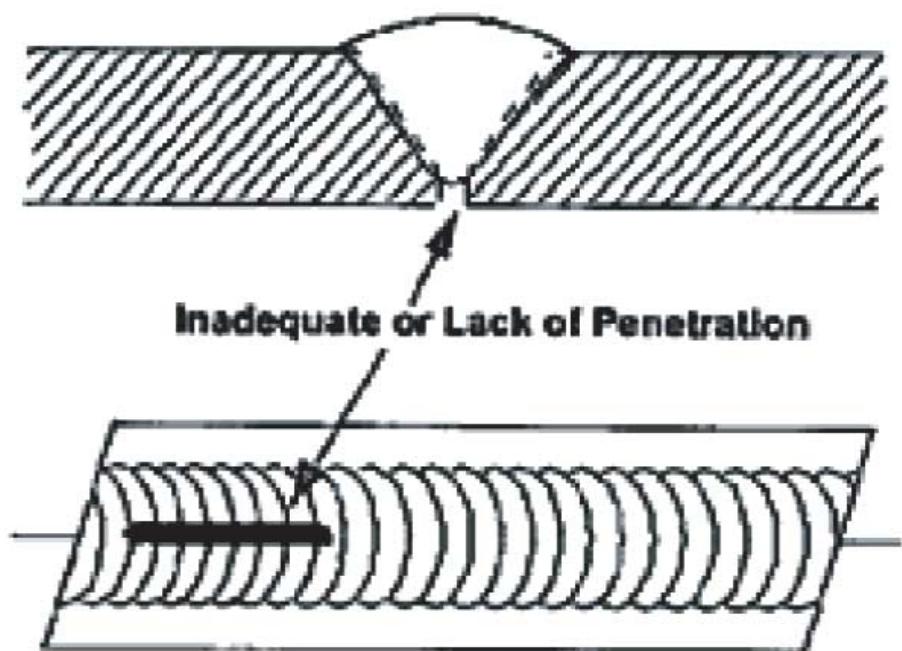


• উজ্জ্বল ধাতু ছাঢ়ানো :

ওয়েভিং করার সময় ইলেকট্রোড গলে ঝোড়ার ছানে না পড়ে তার চারপার্শে ছড়িয়ে পড়ে এটি ইংরেজিতে **স্প্যাটার অফটি** নামে পরিচিত।

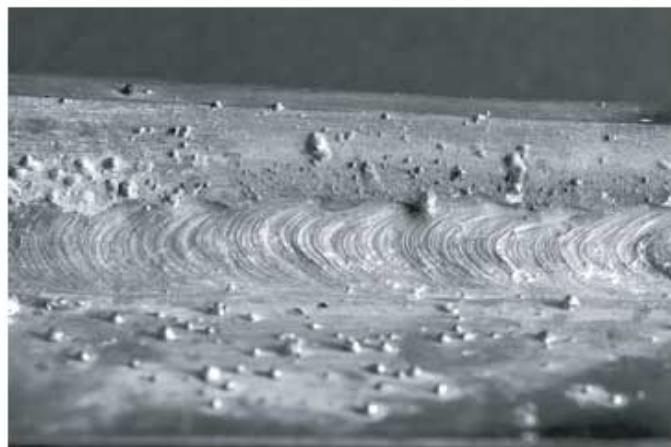

• আভাৱ কঠি :

বেস মেটাল কিংবা প্রযোক্ত মেটালের পার্শ্বদেশ আর্কের অভিস্থিত উভাপে কেটে গোলে ভাকে আভাৱকঠি বলে।

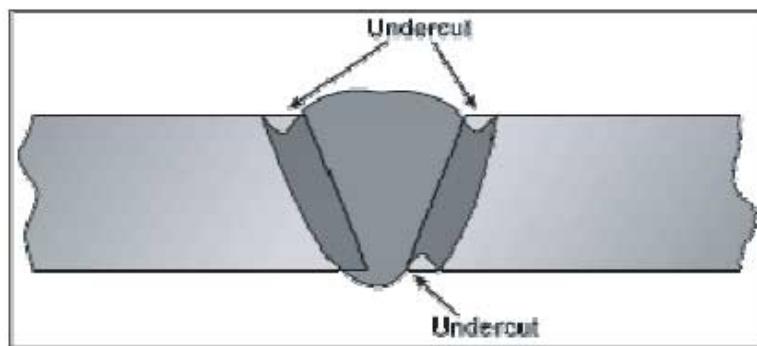


• শুড়ে যাওয়া :

আর্কের অভিস্থিত উভাপে জোড়াহানে শুড়ে গৰ্ত হয়, ফলে গলিত ধাতু জোড়া হানে না ক্ষমে নিচে শুড়ে যাব। এটিই শুড়ে যাওয়া কঠি।




• **বিকৃতি :**

ওয়েল্ডিং এর সময় মূল ধাতুটি অসমতাবে উন্নত এবং পরবর্তীতে ঠাণ্ডা হওয়ার কারণে বেসমেটাল মোচড়ে কিংবা বেঁকে যায় একে বিকৃতি ক্রটি বলে।

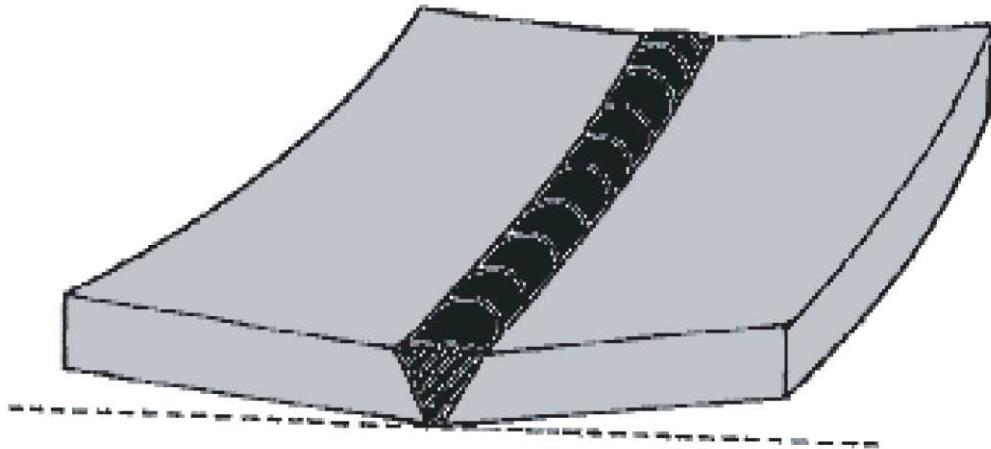

ওভার ল্যাপিং :

মাত্রাত্তিক্রম ওয়েল্ড মেটাল যখন মূল ধাতুর উপর জমে থাকে তাকে ওভার ল্যাপিং বলে।

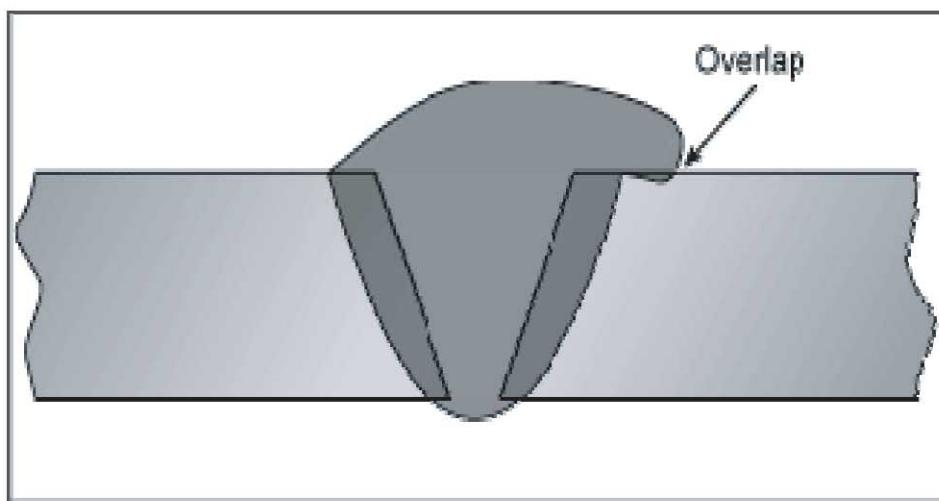

১৪.৩ দোষক্রটির কারণ :

বিভিন্ন কারণে ওয়েল্ডিং এর দোষক্রটি হতে পারে, যেমন কারেন্ট এবং ভোল্টেজ এর মান সঠিকভাবে নির্বাচন করতে না পারা, মূল ধাতু ঠিকমত পরিষ্কার না করা, জোড়ার পার্শ্বদেশ ঠিকমত তৈরি করতে না পারা, ইলেকট্রোড এবং বেস মেটালের মাঝের কোণ ঠিক না হওয়া, ইলেকট্রোড চালানোর গতি ঠিক না হওয়া, ফ্লাক্স এবং ইলেকট্রোডে ময়লা থাকা প্রিহিটিং এবং পোস্টহিটিং না করা ইত্যাদি বহুবিধ কারণে ওয়েল্ডিং ক্রটি দেখা দেয়। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার ক্রটির সম্ভাব্য কারণগুলো উল্লেখ করা হলো।

ক্রটির ধরণ	ক্রটির কারণ
ফাটল	১। জবের অংশসমূহের খুব বেশি দৃঢ়তা, অর্থাৎ জোড়াস্থান যখন খুব উন্নত হিল তখন তা প্রসারিত হতে না পারা এবং সংকোচনের সময় সংকোচিত হতে না পারা। ২। জোড়ার পার্শ্বদেশ প্রস্তুতি ঠিকমত না হওয়া। ৩। ইলেকট্রোড চালানোর গতি বেশি হওয়া। ৪। ইলেকট্রোডে হাইড্রোজেন এর পরিমাণ বেশি থাকা ইত্যাদি।
ধাতুমলের অন্তর্ভুক্তি	১। বেসমেটাল ঠিকমত পরিষ্কার না থাকলে। ২। ইলেকট্রোড বা ফ্লাস্ট্রে ময়লা থাকলে।
ছিদ্রময়তা	১। ইলেকট্রোড কোটিৎ এ আদ্রতা থাকা। ২। দ্রুত ওয়েল্ডিং করা। ৩। মূল ধাতুতে ময়লা থাকা। ৪। বেসমেটাল বা মূলধাতুতে সালফারের পরিমাণ বেশি হওয়া। ৫। আর্ক দৈর্ঘ্য অতি ছোট বা বড় হওয়া ইত্যাদি।
উন্নত ধাতু ছড়ানো	১। কারেন্টের পরিমাণ বেশি হওয়া। ২। আর্ক দৈর্ঘ্য বেশি হওয়া। ৩। ইলেকট্রোডের ধরার কোণ ঠিক না হওয়া। ৪। আদ্র ইলেকট্রোড ব্যবহার করলে
আভার কাট	১। কারেন্টের পরিমাণ বেশি। ২। ইলেকট্রোডের ব্যাস বেশি। ৩। আর্ক দৈর্ঘ্য বেশি। ৪। বেসমেটাল বা মূলধাতুতে মরিচা পড়া। ৫। দ্রুত গতিতে ওয়েল্ডিং করা ইত্যাদি।
পুড়ে যাওয়া	১। কারেন্ট বেশি। ২। অতি দীর্ঘ আর্ক। ৩। ইলেকট্রোড অতি ধীরে চালানো ইত্যাদি।
বিকৃতি	১। অল্প ডায়ার ইলেকট্রোড। ২। বেশি রান টানা। ৩। খুব ধীর গতিতে ওয়েল্ডিং করা। ৪। জোড়া প্রস্তুতি ঠিক না হওয়া
ওভার ল্যাপিং	১। কারেন্ট অতি কম হলে। ২। ইলেকট্রোড এর ব্যাস বেশি হলে। ৩। ওয়েল্ডিং এর গতি মন্ত্র হলে। ৪। আর্ক অতি দীর্ঘ হলে ইত্যাদি।

১৪.৪ আর্ক ওয়েল্ড এর দোষক্রটির প্রভাব :

আর্ক ওয়েল্ড এর উল্লেখিত দোষ ক্রটিগুলোর ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হলো :

ক্রটির ধরণ	ফলাফল
ফাটল	ওয়েল্ড মেটাল এবং বেস মেটালে ফাটল দেখা দেয়, জোড়া দুর্বল এবং ক্ষেত্র বিশেষ অকেজো হয়।
অল্ল গলন	বিট দেখতে অসমান হবে, অসুন্দর হবে এবং জোড়ার শক্তি কম হবে।
ধাতু মলের উপস্থিতি	জোড়া দুর্বল হয়, ক্ষেত্র বিশেষে অকেজো হয়।
ছিদ্রময়তা	ওয়েল্ড বিড দেখতে অসুন্দর হবে, জোড়ার শক্তি কম হবে।
ব্রক্স পেনিট্রেশন	জোড়া দুর্বল হবে এবং এটি লিকপ্রফ হবে না।
উন্নত ধাতু ছড়ানো	জোড়া দুর্বল হয়, জবের পৃষ্ঠদেশ অতি অসুন্দর হয়।
পুড়ে যাওয়া	গর্ত বিশিষ্ট জব হয়, লিক প্রফ হয় না, শক্তি কম হয় এবং দেখতে অসুন্দর হয়।
বিকৃতি	জবের আকৃতি পরিবর্তন হয় এবং বেশি বিকৃতি হলে তা ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়।
ওভার ল্যাপিং	মেশিনিং খরচ বেশি হয়, মাপের সূক্ষ্মতা থাকে না এবং জোড়ার শক্তি কম হয়।

১৪.৫ আর্ক ওয়েল্ড এর ক্রটিসমূহ এড়ানোর উপায় :

নিম্নে আর্ক ওয়েল্ড এর বিভিন্ন দোষ ক্রটিসমূহ এড়ানোর উপায়সমূহ উল্লেখ করা হলো।

- **বিকৃতি স্ট্রেস উপশম :**
প্রি-সেটিং, স্টেপ ব্যাক মেথড এবং স্কিপ মেথড প্রয়োগ, জিগ ও ফিকচারের সাহায্যে কাজ সমাধা করতে হবে।

• স্লাগ ইনক্রুশন :

ধাতু যথাযথ ও সুন্দরভাবে পরিষ্কার করতে হবে। সঠিক কোগে ইলেকট্রোড চালনা করে সঠিক কারেন্টে ওয়েল্ডিং কাজ সমাধা করতে হবে। সঠিক ইলেকট্রোড ব্যবহার করতে হবে এবং পূর্ববর্তী রানের শ্বাগ সুন্দরভাবে পরিষ্কার করতে হবে।

• আন্তার কাট :

সঠিক তাপমাত্রায় কারেন্ট নিরূপণ ও সঠিক গতিতে ইলেকট্রোড চালনা করতে হবে।

• অসম্পূর্ণ পেনিট্রেশন :

সঠিক জোড় প্রস্তুত করতে হবে, সঠিক পুরুত্বের ইলেকট্রোড ও সঠিক ধরনের ইলেকট্রোড এবং সঠিক কারেন্ট নির্বাচন করতে হবে। রুটে রানের গ্যাপ এর সাথে ইলেকট্রোডের ব্যাসের মিল থাকতে হবে। সঠিক গতিতে ইলেকট্রোডের চালনা করতে হবে এবং আর্ক লেংথ বজায় রাখতে হবে।

• স্প্যাটার :

সঠিক কারেন্ট নির্বাচন, সঠিক আর্ক দৈর্ঘ্য বজায় রাখা ও শুক্ষ ইলেকট্রোড ব্যবহার করতে হবে।

• কম গলা :

অপেক্ষাকৃত বড় ব্যাসের ইলেকট্রোড ব্যবহার করা, সঠিক কারেন্টে ওয়েল্ডিং করা, সঠিক কোণ ও গতিতে ইলেকট্রোড চালনা করা, জোড় স্থান ভালোভাবে পরিষ্কার ও সঠিকভাবে ওয়েল্ডিং এর ধাপসমূহ বজায় রাখা।

• ক্লোহেল :

ওয়েল্ডিং এর ধাপসমূহ ভালোভাবে পরিষ্কার করা, সঠিক কারেন্ট ও আর্ক লেংথ বজায় রাখা, শুষ্ক ইলেকট্রোড ব্যবহার করা।

- পুড়ে ছেদ হওয়া : সঠিক কারেন্ট নিরূপণ করা, সঠিক ইলেকট্রোড নির্বাচন করা এবং সঠিক আর্ক লেংথ ও ইলেকট্রোড গতি বজায় রাখা।
- ওভার ল্যাপ : ঠিকমত কারেন্ট ব্যবহার করা, আর্ক লেংথ ছেট ও একই রাখা, ধাতু সুন্দরভাবে পরিষ্কার করা। সঠিক গতিতে ইলেকট্রোড চালনা করা। প্রয়োজনীয় সাইজের ইলেকট্রোড ব্যবহার করা।
- অতিরিক্ত উভল ও অবতল আকৃতি : সঠিক পরিমাণ কারেন্ট ব্যবহার করা, সঠিক কোণে ইলেকট্রোড চালনা করা, ঠিক সাইজের ইলেকট্রোডের ব্যবহার করা।
- ছিদ্রময়তা : কার্যবস্তু সুন্দরভাবে পরিষ্কার করা। শুষ্ক ইলেকট্রোড ব্যবহার করা, সঠিক কোণে ইলেকট্রোড চালনার গতি নিয়ন্ত্রণে রাখা, সঠিক কারেন্ট ব্যবহার করা।
- ফাটল : সঠিক ইলেকট্রোডের ব্যবহার, সঠিক তাপমাত্রায় কারেন্ট নিরূপণ করা, ওয়েল্ডিং এর ধাপসমূহ সঠিকভাবে বজায় রাখা। ১ম রান টানার পরে সেটা ভালোভাবে পরিষ্কার করে ২য় রান টানতে হবে। ধাতু জোড়কে সর্বদা স্টেসমুক্ত রাখতে হবে। কোথাও ফাটল দেখা দিলে উক্ত স্থান কর্তন করে নতুন করে জোড় প্রস্তুত করতে হবে। মনে রাখতে হবে ফাটল মেরামত যোগ্য ত্রুটি নয়। এটি কর্তন করতে হবে।

প্রশ্নমালা-১৪

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- ১। ওয়েল্ডিং ত্রুটি বলতে কী বোঝায়?
- ২। ম্যাক্রো ত্রুটাকিং কাকে বলে?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- ৩। পাঁচটি ওয়েল্ডিং ত্রুটির নাম লেখ।
- ৪। স্প্যাটার ত্রুটির কারণ কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

- ৫। চিত্র অংকন করে আর্ক ওয়েল্ডিং এর ত্রুটিগুলো সম্পর্কে লেখ।
(ক) আভার কাট (খ) স্বল্প পেনিট্রেশন (গ) ওভার ল্যাপিং এবং (ঘ) ধাতুমলের অন্তর্ভুক্তি।
- ৬। উপরের ত্রুটিগুলোর কারণ লেখ।
- ৭। আর্ক ওয়েল্ডিং এর ফুটি ত্রুটির কারণ ও প্রতিরোধের উপায়গুলি লিখ।

ওয়েল্ডিং অ্যান্ড ফের্ভিকেশন-১

নবম শ্রেণি

ব্যবহারিক

প্রথম অধ্যায়

ওয়েলিংট্রান্সফর্মারে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সংযোগ

১.১ সাধিক ওয়েলিং ক্যাবল নির্বাচন :

ভাগ : ইনসুলেশনের আবরণ ছাড়া পরিবাহী কভারিংকে ভার বলে।

ক্যাবল : তারের উপর ইনসুলেশনের আবরণ দেওয়া থাকলে তাকে ক্যাবল বলে। তারের ইনসুলেশনের ঘত উন্নতযানের হবে, ক্যাবলও তত উন্নতযানের হবে। ওয়েলিং জোড়ের ফেজে উন্নত যানের ক্যাবল ব্যবহার করতে হবে। নিম্নযানের ক্যাবল ব্যবহারে বৈদ্যুতিক শক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।



চিত্র : ১.১

১.২ : ইলেক্ট্রোড হোডার নির্বাচন করতে পারবে।

- বিভিন্ন কোম্পানি ডিস্ট্রিভিউর ইলেক্ট্রোড হোডার বাজারে ছেড়েছে। কোনো হোডারের ডিস্ট্রিভিউ থাকে। উক্ত ডিস্ট্রিভিউ ইলেক্ট্রোডের আবরণবিহীন অংশ চুকাতে হয় আবার কোনটির ঢোয়াল থাকে, তবে উক্ত ঢোয়ালে চুকাতে হয়।



চিত্র : ১.২

১.৩ ক্যাবলের সাথে ইলেক্ট্রোড হোডার সংযোগ :

- ক্যাবলের যে অংশে হোডার লাগানো হবে সে অংশের ইনসুলেশনের আবরণ সাবধানে অপসারণ করতে হবে। একেরে ইনসুলেশনের আবরণ সাবধানে করে হোডারের নাট খুলে খুব মজবুত করে ক্যাবল সংযোগ কর্তৃ-১৮, ওয়েলিং অ্যাড ফেট্রিকেশন-১, প্রথম ও বিড়ীয় পত্র, নবম ও দশম প্রেসি

দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, বৈদ্যুতিক সংযোগ কথনও চিলা দেওয়া যায় না, এতে দুর্ঘটনা ঘটে। হোল্ডারের বাইরে উন্মুক্ত তার রাখা যাবে না।



চিত্র : ১.৩

১.৪ ক্যাবলের সাথে আর্থিক সংযোগ :

হোল্ডারের সংযোগের ন্যায় এক্ষেত্রেও ক্যাবলের যে অংশ আর্থিক সংযোগ দেওয়া হবে সে অংশের ক্যাবলের ইনসুলেশন আবরণ অপসারণ করতে হবে। ক্রু ড্রাইভার দিয়ে আর্থিক এর ক্রু খুলে আর্থিক সংযোগ করতে হবে। আর্থিক সংযোগ চিলা থাকা চলবে না। এতে বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।




চিত্র : ১.৪

১.৫ ফেজ ও নিউট্রাল টার্মিনাল করা :

টেস্টার দিয়ে কোন ফেজে বিদ্যুৎ আছে বা নেই চেক করেই ফেজ ও নিউট্রাল টার্মিনাল বের করা যায়।

১.৬ ট্রালকরমারে বিস্তৃত সহযোগ দিতে পারবে :

মেইল সুইচ অফ করে ট্রালকরমারে বিস্তৃত সহযোগ দিতে হবে। ট্রালকরমারে যে দুইটি টার্মিনাল রয়েছে। একটিকে আর্থিং সহযোগ অন্যটিকে হোল্ডিং ক্যাবল সহযোগ দিতে হবে। উভয় ক্ষেত্রে খেরাল রাখতে হবে তিনি সহযোগ দেন না হয় কারণ এটা বিপজ্জনক। তবে ট্রালকরমার সহযোগের ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রিশিয়ানের সাহায্য নেওয়া উচিত।

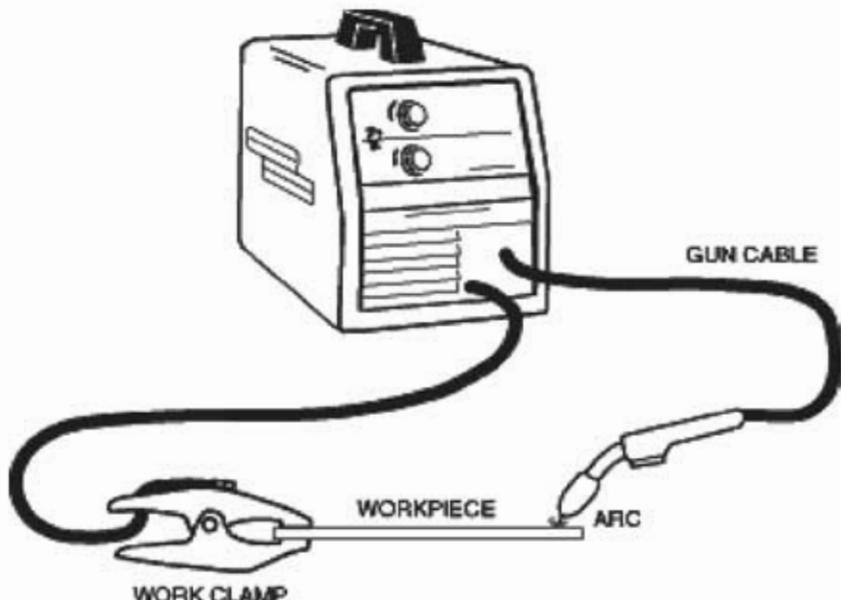

চিত্র : ১.৫


শপলালা-১

- ১। ক্যাবল এবং ভারের মধ্যে পার্শ্বক্ষ কী?
- ২। ইলেক্ট্রোড হোল্ডার কী?
- ৩। কীভাবে ইলেক্ট্রোড হোল্ডার নির্বাচন করতে হয় উল্লেখ কর।
- ৪। ক্যাবলের সাথে হোল্ডারের সহযোগের বিবেচ্য বিষয় উল্লেখ কর।
- ৫। আর্থ ফ্ল্যাম্প কী?
- ৬। কীভাবে ক্যাবলের সাথে আর্থ ফ্ল্যাম্প সহযোগ করতে হয়। উল্লেখ কর।
- ৭। ফেজ ও নিউট্রাল টার্মিনাল বলতে কী বোঝায়।
- ৮। কীভাবে ফেজ ও নিউট্রাল শনাক্ত করা হয়। উল্লেখ কর।
- ৯। ফেজ নিউট্রাল টার্মিনাল, ইলেক্ট্রোড হোল্ডার ও আর্থ ক্যাবল সম্বৃতকরণ একিন্তা বর্ণনা কর।
- ১০। ট্রালকরমারের বিস্তৃত সহযোগ করার একিন্তা উল্লেখ কর।

ଶିରୀର ଅଧ୍ୟାବ ଆକ୍ଷଣ୍ଟ ଓ ତା ବଜାୟ ରାଖା


୨.୧ ସାରବେଳ ପିଲାଇମାନାର ଆକ୍ଷଣ୍ଟର ଅନ୍ତର୍ଗତି :

୬ ପିଲିଯିଟାର ପୁରୁ ଏବଂ ୧୫୦ ପିଲିଯିଟାର ଲସା ଏବଂ ୧୦୦ ପିଲିଯିଟାର ଚତୁର୍ଭୁବା ଏକ ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପେଟ ଲୋ ।

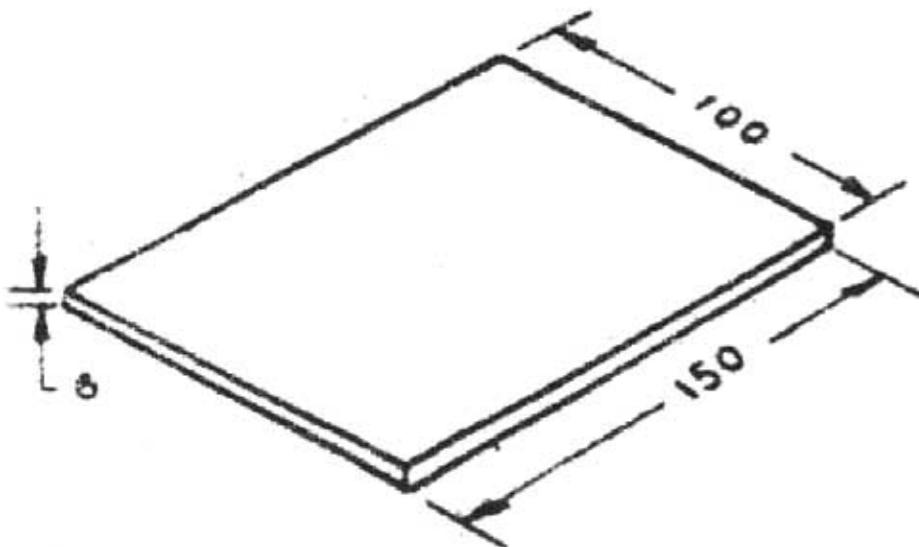

ଚିତ୍ର : ୨.୧

- ପେଟ ହତେ ଯିଜ ଅଥବା ତୈଳ ଜାତୀର ପଦାର୍ଥ ମରିଚା, ମରଳା ଇତ୍ୟାଦି ଉତ୍ସମଳ୍ପେ ପରିକାର କର ।

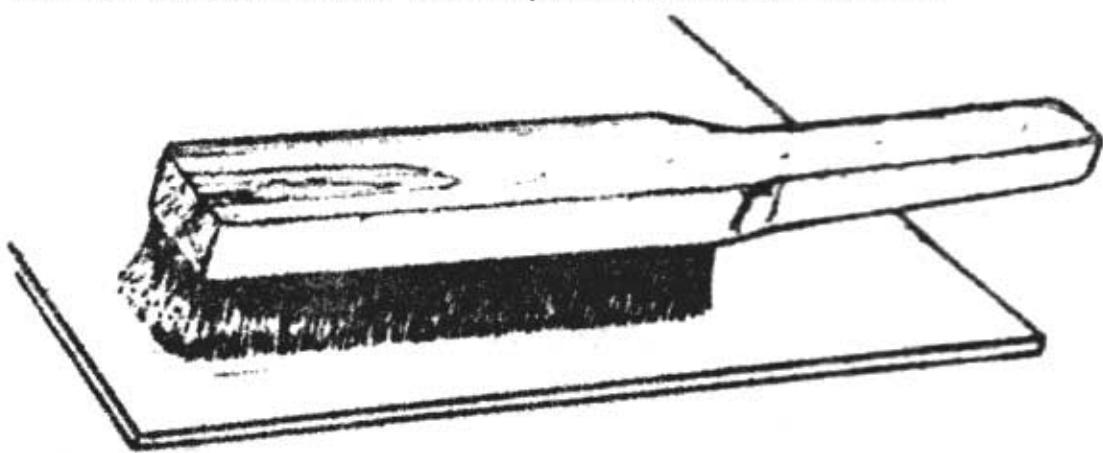

ଚିତ୍ର : ୨.୨


- ସୌକା କିମ୍ବା ଯୋଚନାଲୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏନାଭିଲେର ଟେପର ରେଖେ ହାତୁଡ଼ିର ଆଶାତେ ସୋଜା ଓ ସମତଳ କର ।
- ଗ୍ଲୋଟେର ଧାର ଫ୍ରାଇଙ୍ଗ ଅଥବା କାଇଲିଂ କରେ 90° କର ।



ଚିତ୍ର : ୨.୩

୨.୨ ଡାର୍କାର୍ବିସ ସହଯୋଗ କରାତେ ପାରବେ ।

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ୍ରୂଷ୍ଣ କର । ମେଶିନେର (+) ଟାର୍ମିନାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଥେ ଏବଂ (-) ଟାର୍ମିନାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଲ୍ଡରେ ସାଥେ ସହଯୋଗ କର (ଡିସି ମେଶିନେର ବେଳାର)

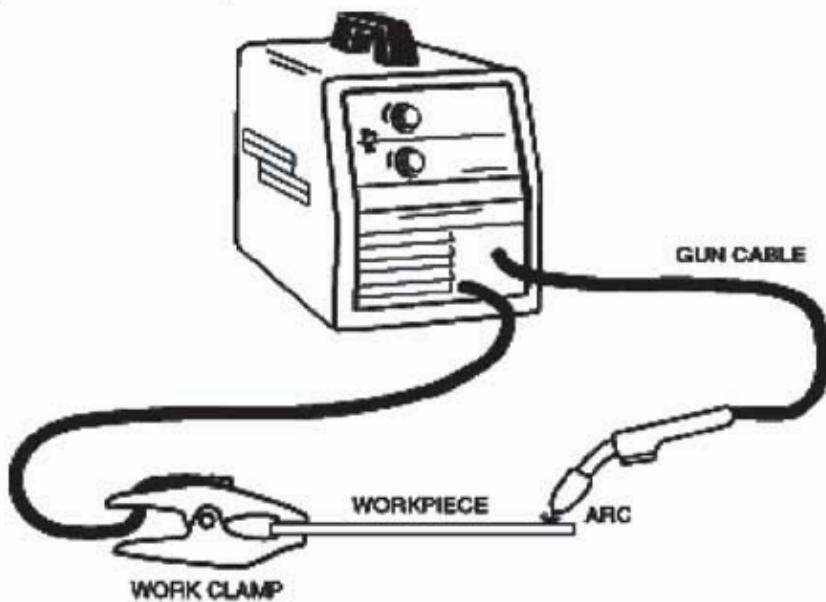

ଚିତ୍ର : ୨.୪

- এ.পি. মেশিনের ক্ষেত্রে ইলেকট্রোড হোকার এবং আউভ ক্যাবল বে কোন টার্মিনাল সাগান থায়।


২.৩ ইলেকট্রোড নির্বাচন :

- ইলেকট্রোড নির্বাচনে বিবেচনা করা :
- ওয়েজিং এবং অবস্থান
- মূলধাতুর পৃষ্ঠাগুণ
- মূল ধাতুর পুরুষত্ব
- জোড় এবং ধরন



চিত্র : ২.৫

- সাধারণত পাতলা শিট ওয়েজিং করতে রটাইল ইলেকট্রোড বে সব ক্ষেত্রে অধিক শক্তির অ্যারোজন সেখানে বেসিক ইলেকট্রোড এবং অধিক পুরুষের স্টিল ওয়েজিং এ আয়রন পাউডার ইলেকট্রিক ব্যবহৃত হয়।

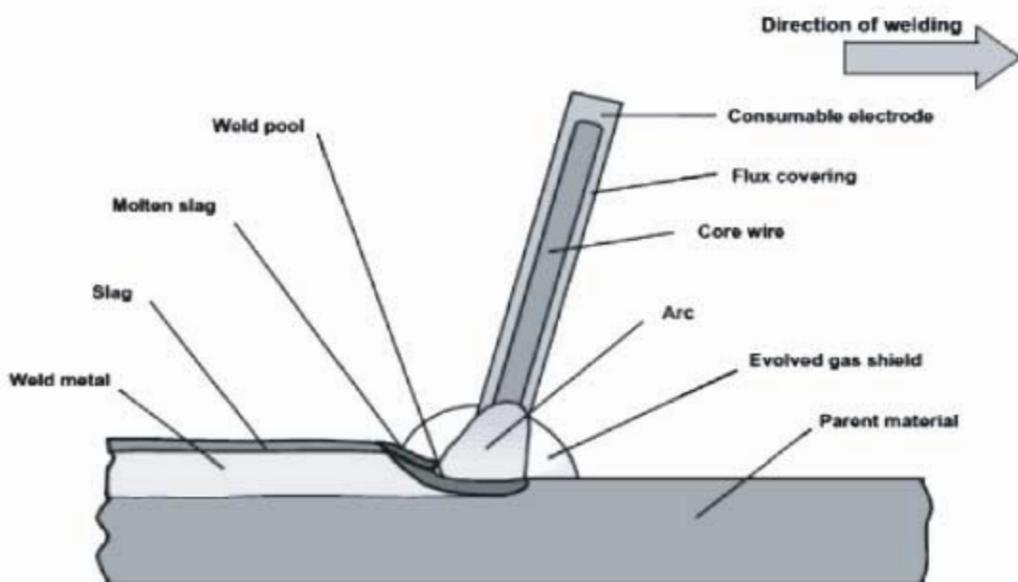

চিত্র : ২.৬

- ইলেকট্রোড নির্বাচনের বাঁধা ধরা তেমন কোন নিয়ম নেই তবে পারিপার্শ্বিক অবস্থা, ওয়েভারের অভিজ্ঞতা এবং কাজের গুরুত্বান্বয়ী তা নির্বাচিত হয়।
- অধিক পুরুত্বের ধাতু ওয়েভিং করতে অপেক্ষাকৃত বড় ব্যাস বিশিষ্ট ইলেকট্রোড ব্যবহৃত হয়।
- খরচ কম রাখার জন্য সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ব্যাসের ইলেকট্রোড নির্বাচন করতে হবে।
- জোড় এর রূট রানের জন্য অপেক্ষাকৃত কম ব্যাস বিশিষ্ট ইলেকট্রোড নির্বাচন করতে হবে।

শিট/প্লেটের

শিটের পুরুত্ব মিমি	ইলেকট্রোড ব্যাস মিমি	গেজ
১.৬	১.৬	১৬
২.০	২.০	১৪
২.৫	২.৫	১২
৩.০	৩.০	১০
৬.০	৮.০	৮
১০.০০	৫.০	৬

- বাংলাদেশ অক্সিজেন লিঃ এর রূটাইল ইলেকট্রোড ফেরোস্পিড, ভরটিক মেরিন অথবা অরনিক্লন এর সিটোবেস্ট, ওভারকর্ড ৩.২৫-৪ মিমি নির্বাচন করা যায়।
- ইলেকট্রোড প্রস্তুতকারীর নির্দেশাবলি দেখে নির্বাচন করা যায়।

২.২ হোল্ডারে ইলেকট্রোড আটকানো :

- ইলেকট্রোড হোল্ডারের লিভারে চাপ দিয়ে ইলেকট্রোড আটকাও। ইলেকট্রোডের ভালো বৈদ্যুতিক সংযোগ নিশ্চিত করার জন্য হোল্ডারের চোয়াল সর্বদা পরিষ্কার রাখবে।
- বাহতে ঠেস দিয়ে ইলেকট্রোড হোল্ডার ধর, যেন সহজ আরামদায়কভাবে কাজ করা যায়। সম্ভব হলে ক্যাবল কাঁধে বা কঁনুইতে জড়িয়ে নিবে, এতে ঝুলন্ত ক্যাবল হতে সৃষ্ট অসুবিধা এড়ানো যাবে। চিত্র অনুযায়ী ইলেকট্রোড হোল্ডারে হালকাভাবে ধর। খুব শক্তভাবে ধরলে কম্পন হবে এবং তাড়াতাড়ি হাতে ঝাপ্পি আসবে।



চিত্র : ২.৭

২.৩ ৩ কার্ডেট লেটে করা :

- কার্ডেট সিলিঙ্গ করতে ইলেকট্রোজের ব্যাল ভূমি বিলেভ দিতে। ইলেকট্রোজের ব্যাল এত বড়, কার্ডেট ও ফফ বেশি অব্যাহন করে। বেশিলের সুইচ কর কর এবং কার্ডেট অ্যাক্টিভ কর।
- ইলেকট্রোজের অন্তকারকের সিলের্পিয়েলি অনুসরণ কর।
- শাফেক ইলেকট্রোজের অন্য কার্ডেটের উচ্চ ও নিম্ন ধারণ সেবনা করে।



চিত্র : ২.৮

- ধাতুর পুরুষ বিলেচনা কর, পাতলা ধাতু অ্যেভিং করতে কার্ডেট রেজ-এর শির ধাগ। পুরু ধাতু অ্যেভিং করতে কার্ডেট রেজ এর উচ্চান্ত নির্বাচন কর।
- অ্যেভিং এর অবহান কেসে কার্ডেট সিলিঙ্গ কর।

২.৪ কার্ডেটে ব্রাইকিং পরিক্রমে আর্ক তৈরি।


- আর্ক ব্রাইক করার অন্য ইলেকট্রোজ ৭০° কোণে এবং পেট হতে ২০ মিমি উপরে রাখ।



চিত্র : ২.৯


- চিরানুযায়ী পেট হতে ইলেকট্রোড ২০ মিমি উপরে উঠিয়ে আলতোভাবে ম্যাচের কাঠির ন্যায় আঘাত কর।
- আর্ক প্রজ্ঞালনের সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রোডকে কার্যবস্তু হতে ২-৩ মিমি উপরে ধর।
- আর্ক প্রজ্ঞালিত অবস্থায় ইলেকট্রোড সরিয়ে যেখান হতে ওয়েল্ডিং করতে হবে সেখানে নিয়ে আসে।

২.৫ সঠিক আর্ক লেংথ নির্বাচন করতে পারবেঃ

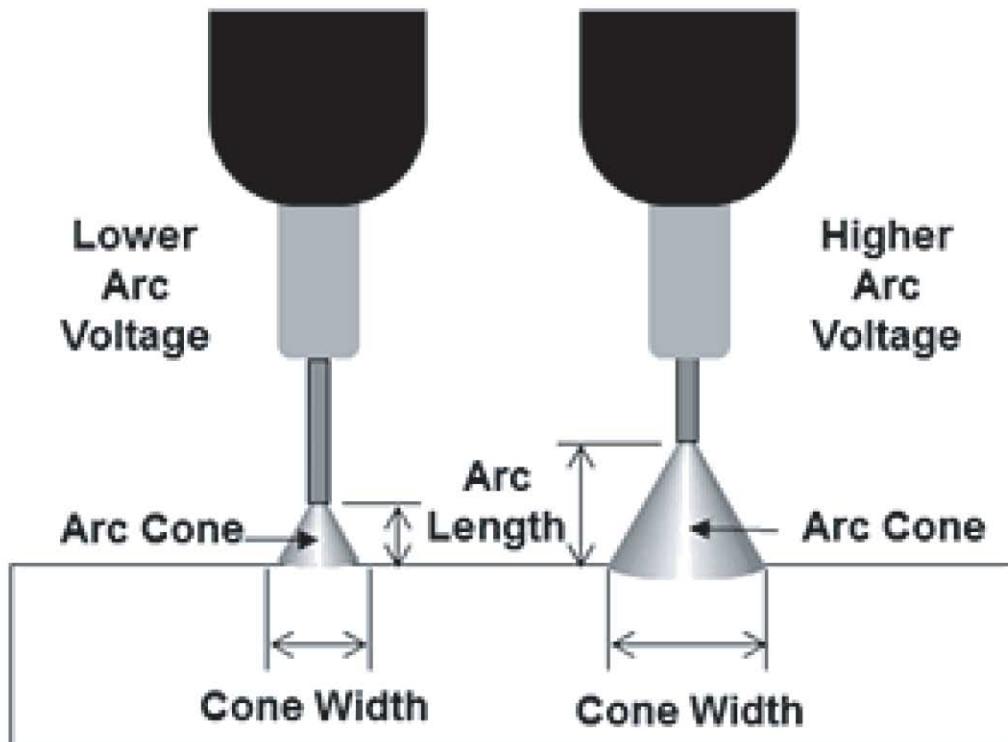

চিত্র : ২.১০

- আর্ক লেংথ ইলেকট্রোডের কোর ব্যাসের সমান হবে।
- ইলেকট্রোড প্রতি মিনিটে ১০০ মিমি বেগে টান
- সঠিক আর্ক লেংথ
- ভালো বিড
- ভালো পেনিট্রেশন
- ভালো ওয়েল্ডিং এর নিশ্চয়তা দিবে
- ওয়েল্ডিং বিডের প্রস্থ, ইলেকট্রোড ব্যাসের ২ গুণ হবে।

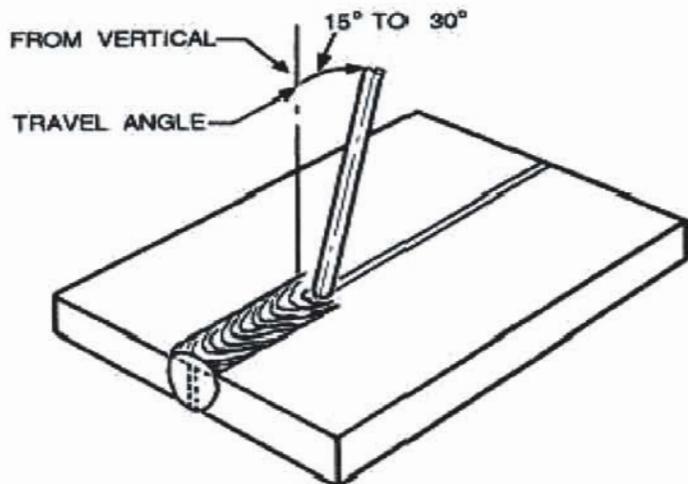


চিত্র : ২.১১

- রানের মাঝে ইলেকট্রোড বদল করতে কিংবা বিরতির প্রয়োজন হলে ওয়েল্ড বিডের দিকে ইলেকট্রোড হেলিয়ে উঠাও এবং রানের মাঝে ধাতুমল পরিষ্কার কর।
- পুনরায় ওয়েল্ডিং শুরু করতে ক্ষ্যাটারের সামনে ক্লাইভ করে কিছুটা লম্বা আর্ক করে ইলেকট্রোড পিছনে নিয়ে আসা এবং আর্ক ছোট করে অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে ক্ষ্যাটার পূর্ণ করতে স্বাভাবিক গতিতে ওয়েল্ডিং কর।
- আর্ক অতি দীর্ঘ হলে আভারকাট হ্বার সম্ভাবনা থাকে।

২.৬ সঠিক ওয়েল্ডিং স্পিড আরন্ত করাঃ

- ওয়েল্ড স্পিড অতি বেশি হলে গলন ব্যাহত হবে ও ধাতু অমিশ্রিতি অবস্থায় বেস মেটালে পড়ে থাকবে।

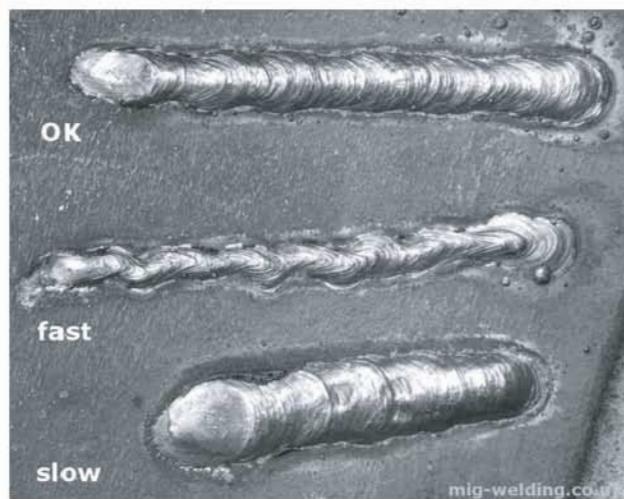


চিত্র : ২.১২

- স্পিড অতি মহুর হলে অনাবশ্যক বড় গলিত ধাতুর আধার সৃষ্টি করবে।
- ওয়েল্ড এর গতি স্বাভাবিক হলে সমভাবে বিস্তৃত তরঙ্গ, মসৃণ ওয়েল্ড এবং ভালো পেনিট্রেশন হবে।

২.৭ সঠিক অ্যাংগল নির্বাচন:

- ইলেকট্রোড এর সমুখ দিকে 70° - 80° ঢাল এবং পার্শ্ব কোণ 90° রেখে ওয়েল্ডিং আরম্ভ কর।

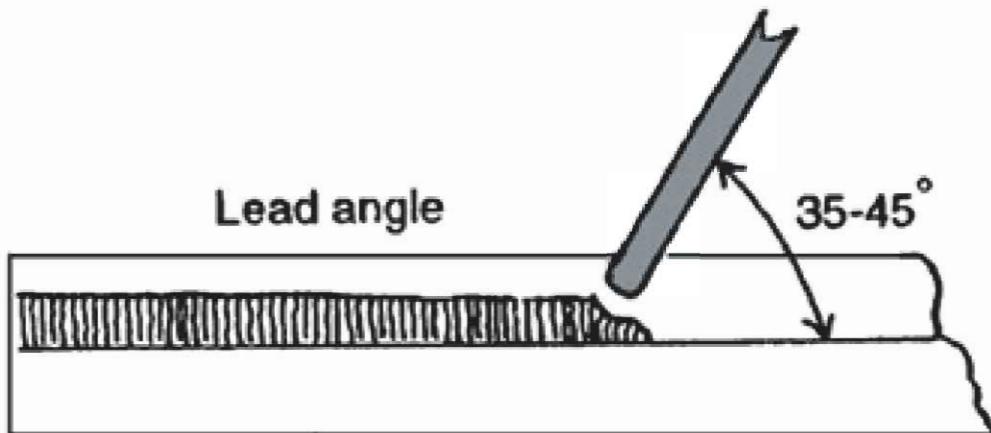

চিত্র : ২.১৩

প্রশ্নমালা-২


- ১। সারফেস প্রিপারেশনসহ ওয়ার্কপিস প্রস্তুকরণ প্রক্রিয়া উল্লেখ কর।
- ২। ওয়ার্কপিস সংযোগকরণ উল্লেখ কর।
- ৩। ইলেকট্রোড নির্বাচন বর্ণনা কর।
- ৪। হোল্ডারে ইলেকট্রোড আটকানোর নিয়ম উল্লেখ কর।
- ৫। ধাতুর পুরুত্বের সাথে কারেন্ট সেটকরণ ব্যক্ত কর।
- ৬। ইলেকট্রোডকে ওয়ার্কপিসে স্ক্যাচিং পদ্ধতি বর্ণনা কর।
- ৭। সঠিক আর্ক লেখ ও সঠিক ওয়েল্ডিং স্পিডের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।
- ৮। ধাতু জোড়ের কালে সঠিক ইলেকট্রোড অ্যাংগল এর গুরুত্ব উল্লেখ কর।

তৃতীয় অধ্যায়

সোজা ও উভারল্যাপিং বিড সমতল অবস্থানে তৈরি করা


৩.১ উয়ার্কপিস প্রস্তুত করা:

- ৬ মিলিমিটা পুরু এবং ৮০ মিলিমিটাৰ অস্ত ১৬০ মিলিমিটাৰ লম্বা একখণ্ড মাইন্ড স্টিলেৱ পেট নাও।

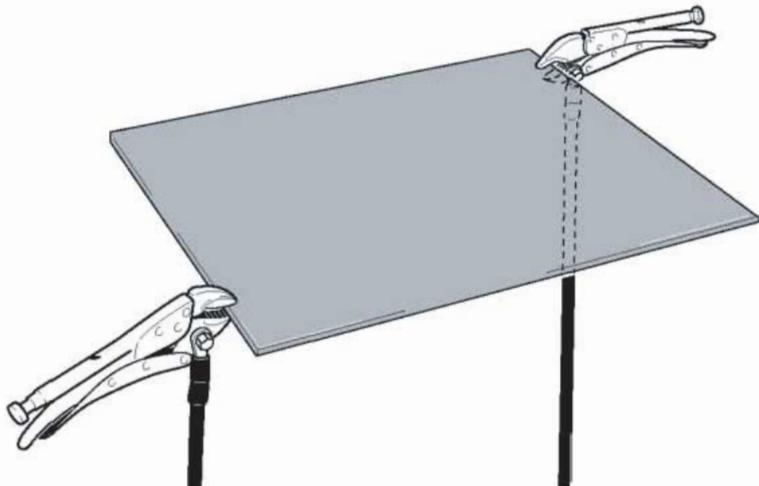


চিত্র : ৩.১

- তারেৱ ব্ৰাশ দিয়ে উয়ার্কপিসেৱ উপৱ হতে ধূলি, মাটি এবং তৈল বা ছিজ জাতীয় পদাৰ্থ পৰিকার কৰ।

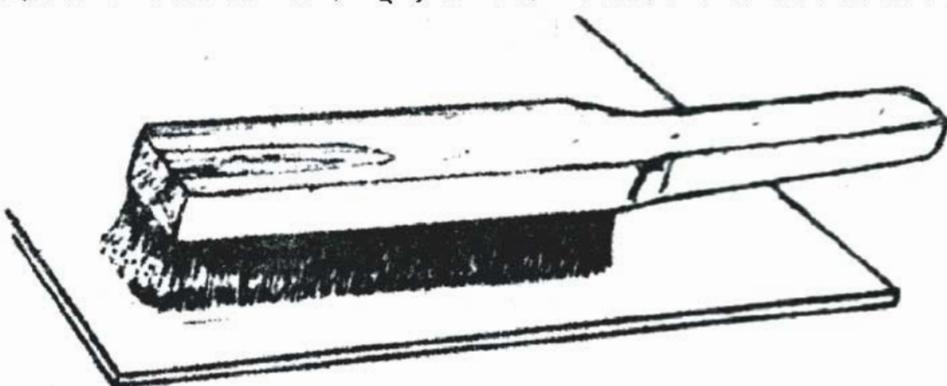


- উয়ার্কপিস বাকা থাকলে অ্যানভিলেৱ উপৱ রেখে হাতড়িৱ আৰাতে সোজা কৰ।
- পেটেৱ প্রাঞ্চগুলো ফাইলিং বা প্রাইভিং কৰে ৯০° কৰ।
- পেটেৱ কিনাৰ হতে ১০ মিলিমিটাৰ বাদ দিয়ে স্টিল ৰুল ও চক দিয়ে সোজা কৰে রেখা টানে।

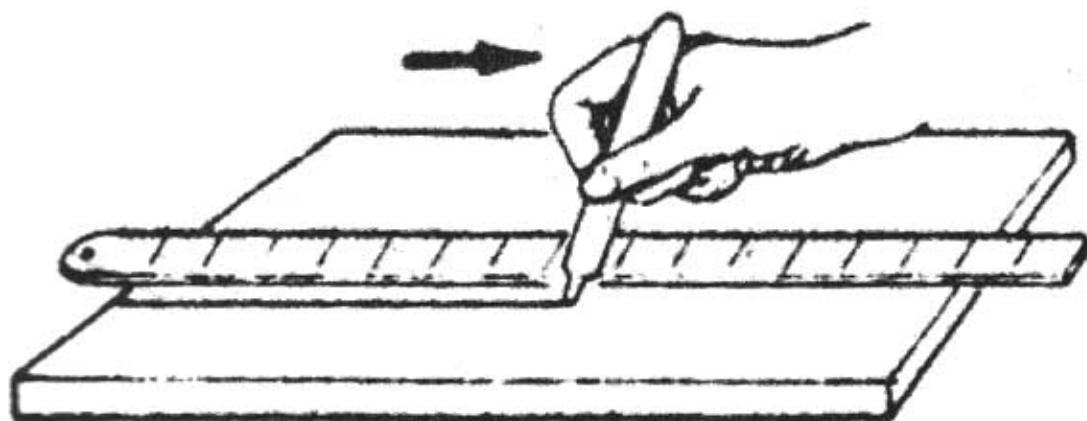

৩.২ ডার্কশিস সহযোগ করাঃ

- ডিসি ব্যবহার করলে ইলেকট্রোডকে নেপেটিত থাকে এবং জবকে পজেটিত থাকে মুক্ত কর। এটি দ্রেই শোলারিটি।
- এসি ব্যবহার করলে জবকে যে কোন থাকে মুক্ত করতে পার।

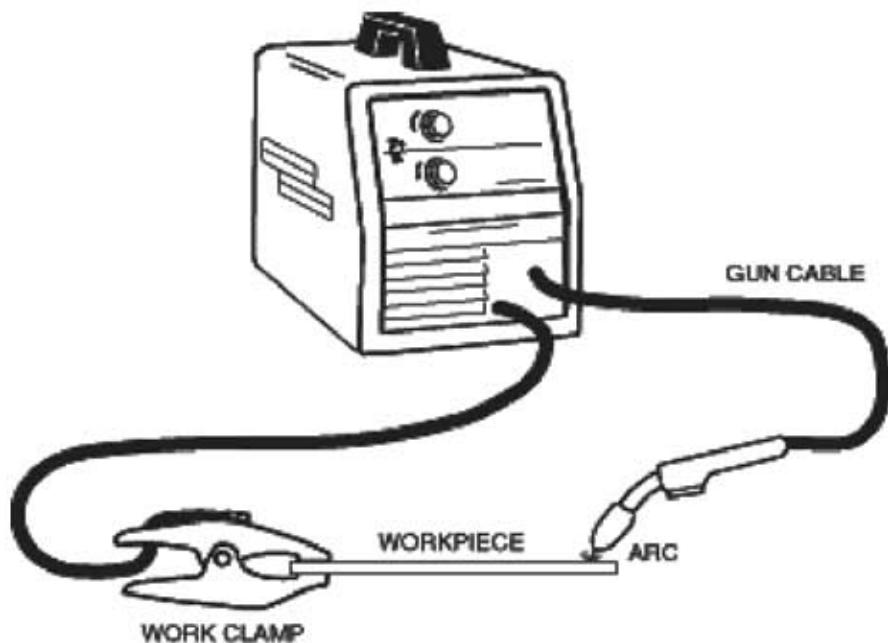

চিত্র ৩.২

৩.৩ হোভারের ইলেকট্রোড আটকানোঃ

- ভান হাতে ইলেকট্রোড হোভার এবং বায় হাতে ইলেকট্রোড ধর।
- হোভারের লিভারের উপর চাপ আয়োগ করে হোভারের আবক্ষণিক ছানটি হোভারের ঢোওয়াল মূইচিম মাঝে আটকাও।



চিত্র : ৩.৩

৩.৪ কারেন্ট সেট করাঃ

কারেন্ট নির্দেশনের জন্য নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে।


- যে ধাতুকে ওয়েল্ডিং করা হচ্ছে তার পুরুষ।
- জোড়ার অবস্থান।
- ইলেকট্রোডের ব্যাস।



চিত্র : ৩.৪

৩.৫ বিভ তৈরি সম্পর্ক করাট

- মেশিনের সুইচ অন কর।
- জবের সাথে ইলেকট্রোডকে 70° কোণে ধর।
- আর্ক সৃষ্টি কর।
- আর্কের দৈর্ঘ্য ও যিলিয়েটার এর সঙ্গে সীমাবদ্ধ রাখ।
- চকের দাগ অনুসরণ করে রান টান।
- একই গতিতে ইলেকট্রোড চালনা কর।
- পেস্টের শেষ খাণ্ডে এসে রান টানা বন্ধ কর।
- একটি বিভ টান হলে অন্য দাগটি বরাবর শূরুর নিয়মে আর একটি বিভ টান এবং এভাবে অভ্যাস কর।
- চিপিৎ হ্যামার দিয়ে বিভের উপর হতে স্নাপের আবরণগুলো ছুলে ফেল।
- আবের ত্রাশ দিয়ে জোড়াকে পরিষ্কার কর।

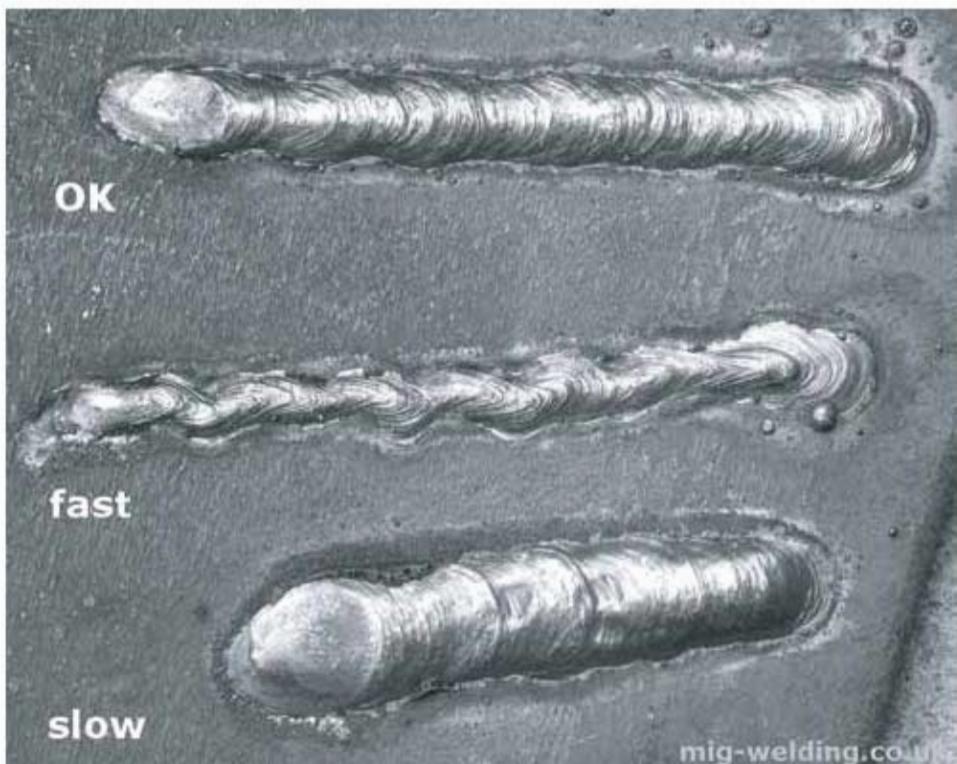

চিত্র : ৩.৫

৩.৬ শক্তরশ্যাপিং বিভ তৈরি করাট

ইলেকট্রোড জবের সাথে 70° কোণে আর্ক সৃষ্টি কর এবং শর্ট আর্কে বিভ টান।

- একটি বিভ টান বলে সেটি চিপিৎ হ্যামার ও ত্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করে ছিঠীয়েটি টান, নতুনা দুইটি বিভের মাঝে দাগ আটকে থাকবে।

- সম্পূর্ণ প্রোট ভর্তি করে খরেক কর।
- এবার পেটাটি উচিতয়ে অপর পার্শ্বে অনুরূপভাবে বিচ টান।
- চির অনুসারে দ্বয় তার খরেভিং শেষ কর। অতিটি বিচ শেষে শপ আলোভাবে পরিষ্কার করে শুরু প্যান্ড তৈরি কর।




©William Quigley 2013

চিত্র : ৩.৬

৩.৭ বিচ তৈরির সময় ও পরে পরীক্ষণ

- উপরের আড়াআড়ি টান বিচকলো সমান কীনা?
- বিচকলোর ওজন শ্যাগিং সমান কীনা?
- বিচকলোর কোষাও অতিরিক্ত বা কম যাল জয়া হলো কীনা?
- বিচকলোর মাঝে শপ জয়ে আছে কীনা?
- পাঞ্জাবীর 'স' দিয়ে জবাটি কেটে কাঠা ঝান পরিষ্কার করে দেখ ভিতরের দানার গঠন কেমন? শপ বা প্যাস শকেট রয়েছে কীনা?
- কাইলিং বা গ্রাইভিং করার পূর্বেই পাঞ্জাবীর 'স' দিয়ে কাঠা ঝান দেখতে হবে, কাইলিং করা হলে ক্রটিসমূহ শনাক্ত করা কষট্কর হয়।

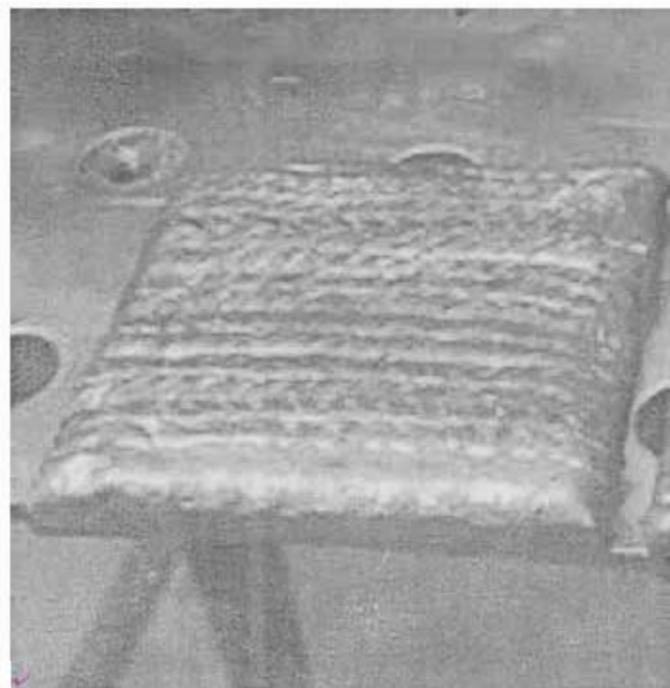

চিত্রঃ ৩.৭

অপ্রমাণী-৩


- ১। আর্ক ওয়েক্সি কালে সমতল অবস্থানে সোজা ও উভার ল্যাপিং বিড তৈরিতে সাময়েল প্রিপারেশনসহ প্রয়োকশিস অঙ্গত ধোপি বর্ণনা কর।
- ২। সোজা ও উভার ল্যাপিং বিড তৈরির নিয়ম বর্ণনা কর।
- ৩। উভার ল্যাপিং বিড তৈরির সহায় ও পরে উয়েক্সি এবং কী কী উপাদান পরীক্ষা করতে হয়? ব্যক্ত কর।
- ৪। পাঞ্জাবীর 'স' দিয়ে জব কাটার পর কাইলিং না করার কারণ উল্লেখ কর।
- ৫। উভার ল্যাপিং বিডে ইলেক্ট্রোডের কোণ ও গতি উল্লেখ কর।
- ৬। আর্ক লেংথ কত যিলিয়টার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখতে হয় এবং কেন?

চতুর্থ অধ্যায়

আর্ক ওয়েভিং পদ্ধতিতে সমতল অবস্থানে ক্রয়ার বাট জোড় তৈরি করা


৪.১ সারকেস মিলিমিটার ভরাবক্স এন্ড করাঃ

৬ মিলিমিটার শুরু এবং ৪০ মিলিমিটার ১৫০ মিলিমিটার আপের দুইটি সাইজ সিল পেট লও।

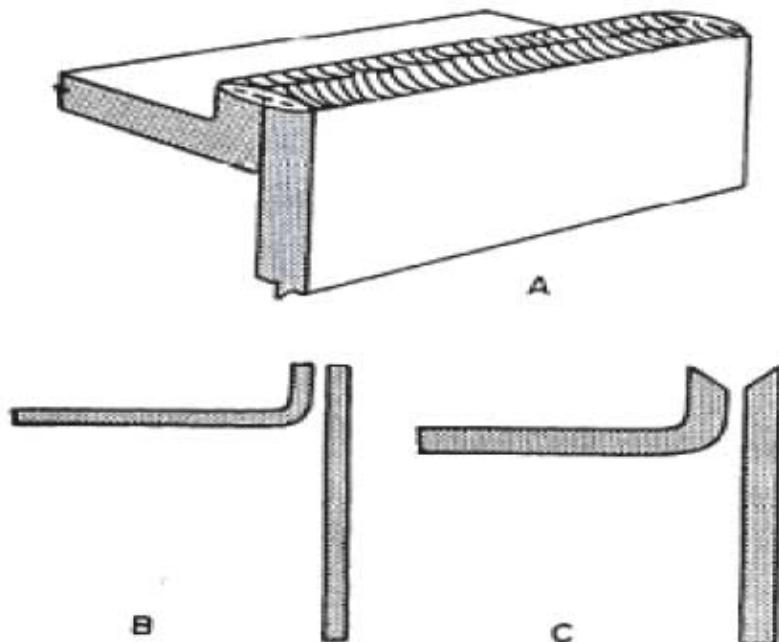

চিত্র : ৪.১


পেট দুইটিকে তালের ত্রাপ, এমারি পেশার দিয়ে ভালোভাবে পরিকার কর।

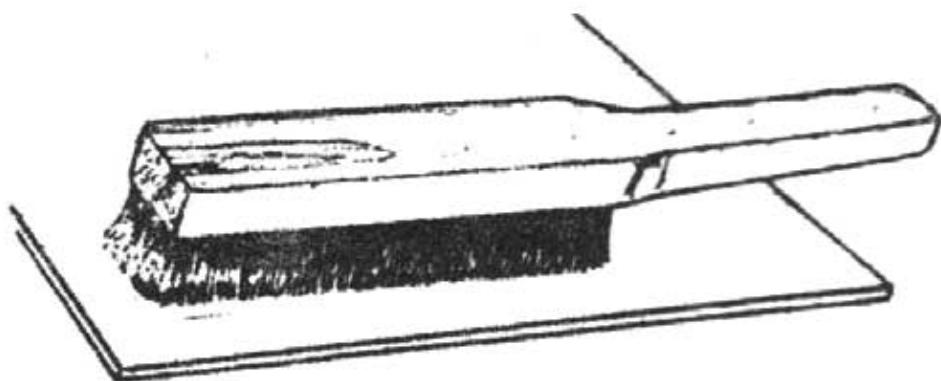

୪.୨ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ ନିର୍ବିଚଳ କରା:

ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ ନିର୍ବିଚଳର ଜଳ୍ୟ ନିମ୍ନେ ବିବରଣ୍ୟରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି ।

- କୋନ ଥାର୍ଟୁକ୍ ପାତେ ପାରେନ୍ଡିଏ କରାଯାଇଛି?
- ଥାର୍ଟୁକ୍ ପୁରୁଷ୍ଟ କେମନ୍?
- କୋନ ଧରନେର ଜୋଡ଼ା?
- କୋନ ଅବହାଲେ ପାରେନ୍ଡିଏ ହେବେ?
- କୋନ ଧରନେର କାରେଷ୍ଟ (ଆଗି ଅଧିବା ଡିସି)

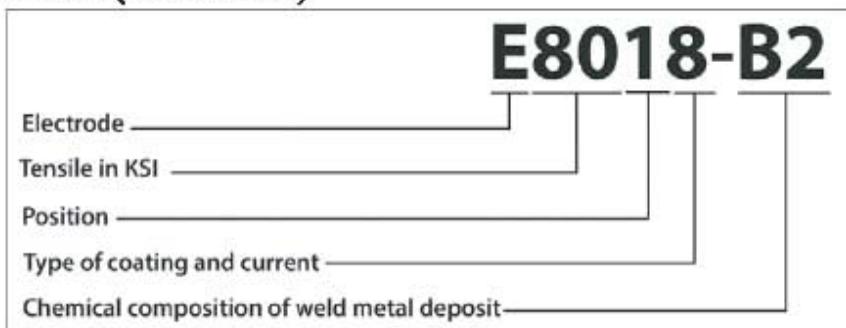


ଚିତ୍ର ୪.୨

- ବେଶି ପୁରୁଷ୍ଟର ପାତେର ଜଳ୍ୟ ମୋଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ ଏବଂ କମ ପୁରୁଷ୍ଟର ପାତେର ଜଳ୍ୟ ଟିକନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ ନିମ୍ନେ ହୁଯାଇଛି । ଏକେମେ ଉଚ୍ଚ ପୁରୁଷ୍ଟର ଜଳ୍ୟ ୧୦ ଗେଜି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।




ଚିତ୍ର ୪.୩

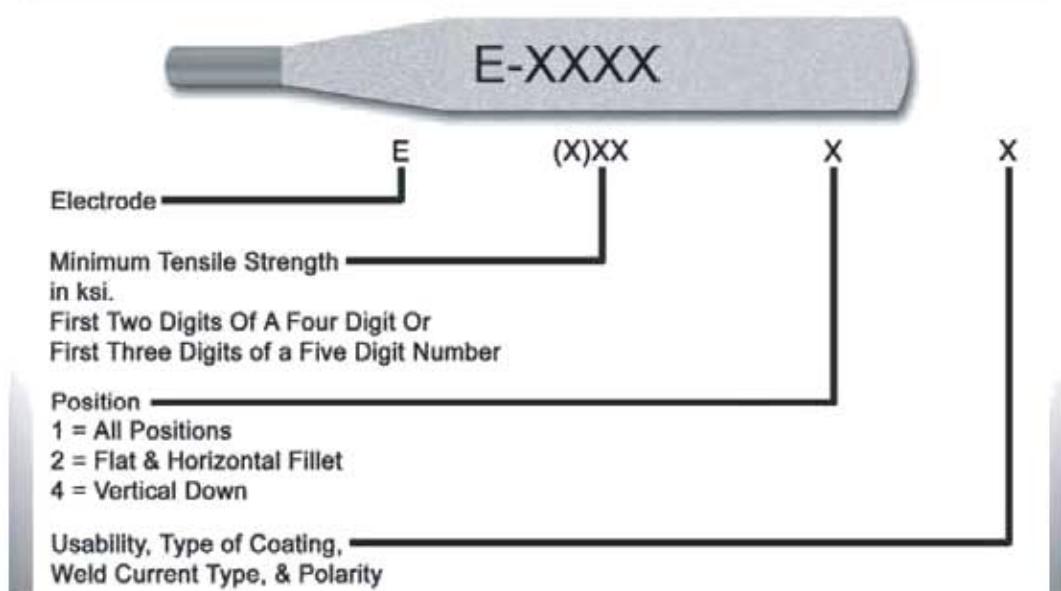

চিত্র : B.৪

৪.৩ ওরাকপিস সহযোগ করতে পারাঃ

- ডিসি মেশিনে ওয়েলিং করলে ওরাকপিস সেলেটিভ থাকে এবং ইলেকট্রোড পজেটিভ থাকে যুক্ত করা। একে রিভার্স পোলারিটি বলে। আর পুরুষের ধাতু জোড়ে এ পোলারিটি উপযুক্ত।
- এসি মেশিনে ধাতু জোড়ে যে কোন থাকে ওরাকপিস সহযোগ করতে পারা দায়।

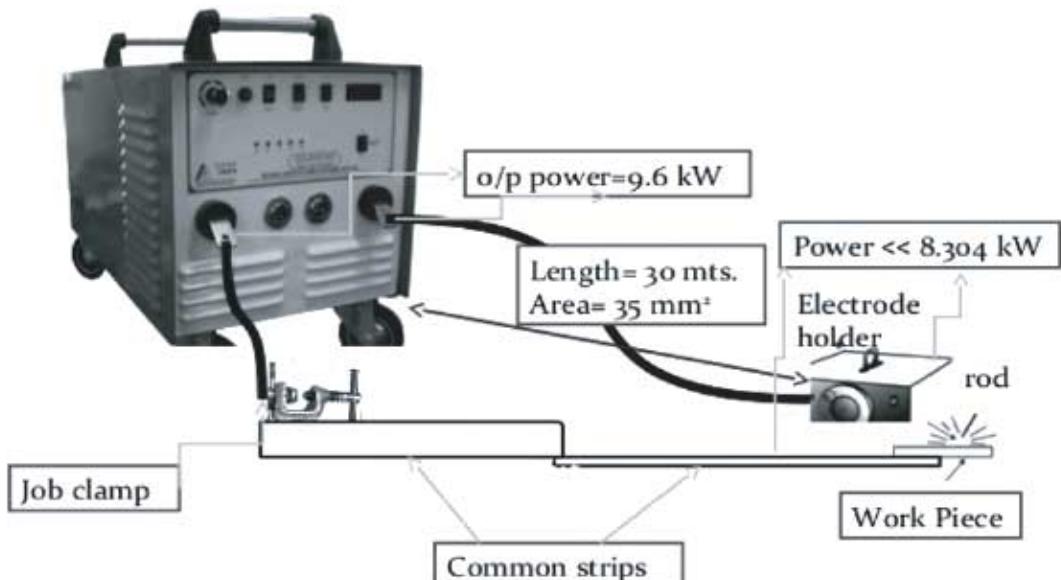

চিত্র : B.৫

୪.୪ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ ହୋର୍ଡରେ ଆଟିକାନୋଁ :

- ଡାନ ହାତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ ହୋର୍ଡର ଏବଂ ବାମ ହାତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ ଥର ।
- ହୋର୍ଡରେ ଲିଭାରେ ଉପର ଡାନ ହାତେର ବୃକ୍ଷାଳୁଳି ଚାପ ଥୟୋଗ କରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡେର ଝାଙ୍ଗେର ଆବରଣ ବିହିନ ଛାନ୍ତି ହୋର୍ଡରେ ଚୋରାଳ ଦୂରୀଟିର ମାରେ ଆଟିକାନୋଁ ।
- ଡାଲୋ ସଂଦ୍ରାପେର ଜନ୍ୟ ହୋର୍ଡରେ ଚୋରାଳ ଦୂରୀଟି ସର୍ବଦା ପରିକାର କରେ ରାଖିବାକୁ ହବେ ।



ଚିତ୍ର ୪.୬

୪.୫ କାରେନ୍ଟ ସେଟ କରିବାକୁ ପାଇଯା ଥାନୁ ଜୋଡ଼ର ସେଟ କରା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ । କାରେନ୍ଟ ବେଶ ସେଟ କରା ହଲେ ସେବନ ସମୟା ସୃଢ଼ି ହବେ, ତେଥିନି କାରେନ୍ଟ କମ ସେଟ କରା ହଲେ ଥାନୁ ଜୋଡ଼େ ବିପ୍ଳବୀ ସୃଢ଼ି ହବେ । ତାହିଁ କାରେନ୍ଟ ସେଟ କରାର କେତେ ନିମ୍ନରେ ବିଷୟଗତେ ବିବେଚନାର ଆନନ୍ଦ ହବେ ।

- ଯେ ଥାନୁକେ ଜୋଡ଼ ଦେଖିଯା ହଜ୍ଜେ ତାର ପୁରୁଷ ।
- ଜୋଡ଼ାର ହାନ ।
- ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡେର ବ୍ୟାସ ।



ଚିତ୍ର ୪.୭


তবে এ কাজের জন্য 90° হতে ১০০ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট মেশিনে সেট কর। নিম্নের চার্ট হতে সঠিক কারেন্ট সেট করা যেতে পারে।

কাজের পুরুত্ব (মিলিমিটারে)	ইলেক্ট্রোড কোর এবং ব্যাস (মিলিমিটারে)	কারেন্ট (অ্যাম্পিয়ার)	ভোল্টেজ (ভোল্ট)
০.৮	০.৮	২০	১৫
১.৬	১.৬	৩৩	১৫
৩.০	৩.০	৯০	১৭
৬.০	৪.০	১১০	১৮
১০.০	৫.০	১৩০	১৯
১৫.০	৫.৫	১৬০	২১
১৯.০	৬.০	১৯৫	২২
২৫.৪	৬.০	২৯৫	২২


- ইলেক্ট্রোডের ব্যাস নির্বাচনের জন্য মূল ধাতুর পুরুত্বের সাথে ৩ মিলিমিটার ঘোগ করে ঘোগফলকে ২ দিয়ে ভাগ করলে মোটামুটি ইলেক্ট্রোড-এর ব্যাস পাওয়া যাবে, কিন্তু ওয়াকার্পিসের পুরুত্ব খুব বেশি বা কম হলে এ নিয়ম চলে না।

৪.৬ ওয়াকার্পিস ট্যাক করাঃ

- ওয়াকার্পিস দুইটিকে ১ মিলিমিটার থেকে ১.৫ মিলিমিটার ফাক করে পাশাপাশি রাখ।
জবের সাথে ইলেক্ট্রোডকে 70° হতে 80° কোণে ধরে জবের দুই পার্শ্বে দুইটি এবং মাঝে একটি ট্যাক ওয়েব্রেন্ড কর।

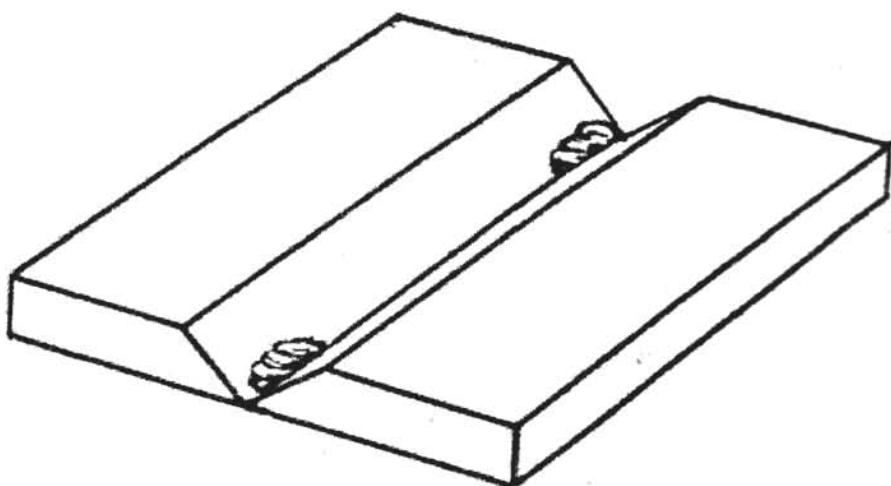


চিত্র : ৪.৮

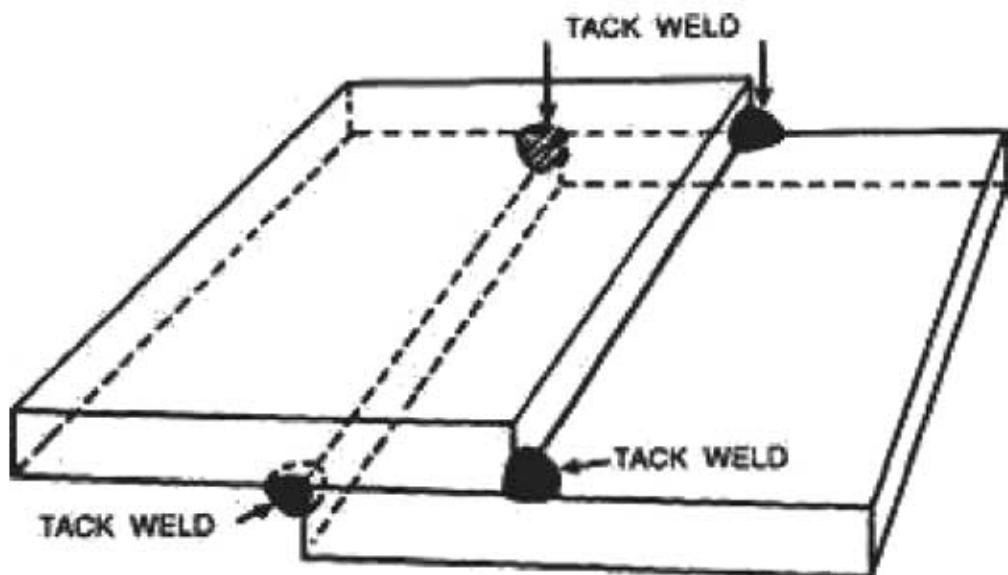

চিত্র ১৪.৯

৪.১ ওরেন্ট সম্পন্ন করায়

- ইলেকট্রোডকে অবের দুই পাশ হতে 90° কোণে এবং ওরেন্টি-এর দিকে ওরাকিলিসের সাথে 70° হতে 80° কোণে থব।
- সমগ্রিতে ও সম আর্ক লেখ্য বজায় রেখে ইলেকট্রোড চালনা কর।
- ওরাকিলিস শেষ পর্যন্ত উপ্পেন্ট কর এবং ওরাকিলিসের শেষ প্রাণ্টে ইলেকট্রোড সামান্য সমন্বের জন্য থেরে একটু সামলে এনে ওরেন্ট কাজ সম্পন্ন কর। এতে জোড় ছাটি মুক্ত হবে।

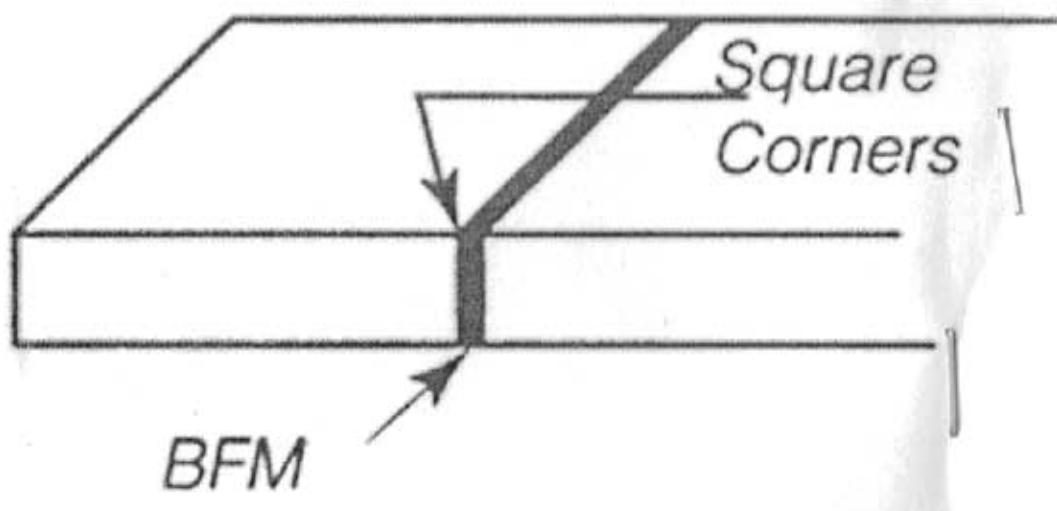

চিত্র ১৪.১০

- অ্যারিপিস ঠাণ্ডা হলে কোড়াহান্দের উপর হাতে চিপিঃ হ্যাথার এবং কাজের ত্বাশের সাহার্যে শাসের আকাশ পরিষ্কার কর।




চিত্র ৮.১১

৮.৮ অয়েলিং এবং সময় ও পথের পরীক্ষা করা।

অয়েলিং এবং সময় কদারকি সর্বোচ্চ, এতে ইলেক্ট্রোল চালনার পথি, আর্ক লেখ, ইলেক্ট্রোলের অ্যাপেল সঠিকভাবে বজার ফ্রেশেছ কীনা কা দেখা যাব। ধাতু কোফের পর অবলোকন করা হলো দেখতে হবে।

- বিচ্ছিন্ন সমান হয়েছ কীনা?
- আকাশ কাটি আছে কীনা?
- অ্যারিপিস স্ট্যাটিং যুক কীনা?

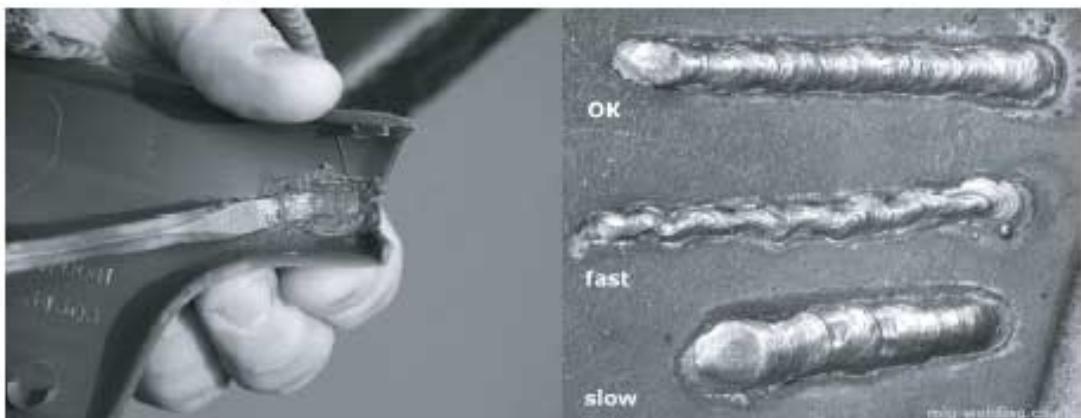

চিত্র ৮.১২

প্রশ্নমালা-৪


- ১। ক্ষয়ার বাট জোড়ের কার্যবস্তু প্রস্তুত প্রণালি উল্লেখ কর।
- ২। ক্ষয়ার বাট জোড়ের কার্যবস্তু ট্যাককরণ ব্যক্ত কর।
- ৩। ক্ষয়ার বাট জোড়ের কার্যবস্তু ট্যাক করণের সময় লক্ষণীয় বিষয় উল্লেখ কর।
- ৪। ক্ষয়ার বাট জোড়ের সময় ও জোড় শেষে পরীক্ষণীয় বিষয়সমূহ বর্ণনা কর।
- ৫। ওয়েল্ডিং-এর সময় ও পরে জোড়ের কী কী দেখতে হয় উল্লেখ কর।
- ৬। ওয়ার্কপিস ট্যাক করতে লক্ষণীয় বিষয়গুলো উল্লেখ কর।

পঞ্চম অধ্যায়


আর্ক ওয়েল্ডিং পদ্ধতিতে উল্লম্ব অবস্থানে সোজা বিড তৈরি করা

৫.১ সারকেস প্রিপারেশনসহ ওয়াকপিস প্রস্তুত করা :

- ৫ মিলিমিটার পুরুত্ব এবং ১০০ মিলিমিটার ৩০০ মিলিমিটার মাপের দুই খণ্ড মাইন্ড স্টিলের পেট সাও।

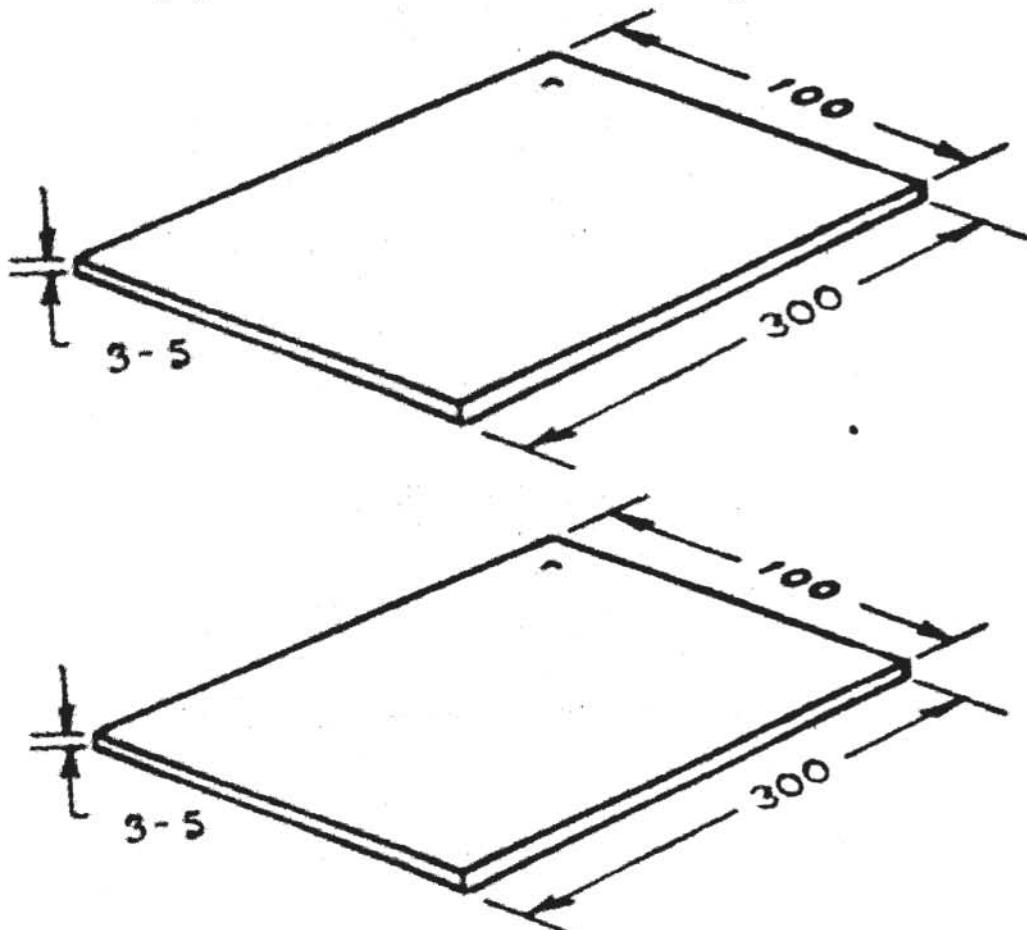


- পেট দুইটিকে ভারের ত্রাশ এমারি পেগার দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার কর।
- প্রান্তগুলি ফাইলিং বা গ্রাইডিং করে পৃষ্ঠ দেশের সাথে 90° কোণে রাখ।
- চিত্র অনুযায়ী পাত দুইটির উপরের দিকে ফাইল দিয়ে বা গ্রাইডিং মেশিনে 30° কোণ তৈরি কর।
- নিচের রেট ফেস্টিল পুরুত্ব থায় ১.৫ মিলিমিটারের মত রাখ।
- জোড়াটিকে এমনভাবে স্থাপন কর যেন উপরের অংশে একটি 'ভি' তৈরি হয় এবং এদের মাঝে রেট গ্যাপ ১ হতে ১.৫ মিলিমিটার পর্যন্ত থাকে নতুন ভালো পেনিট্রেশন হবে না।

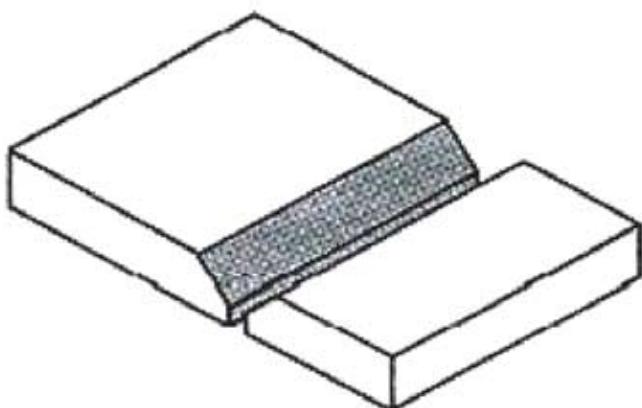

৫.২ ইলেকট্রোড নির্বাচন করতে পারা :

৫.২ এর নিয়ম অনুসারে যাই জবের জন্য ৮ গেজি ইলেকট্রোড ব্যবহার করতে হবে। তবে ধীকৃত পুরুষের
উপর নির্ভর করেই ইলেকট্রোড নির্বাচন করতে হয়।

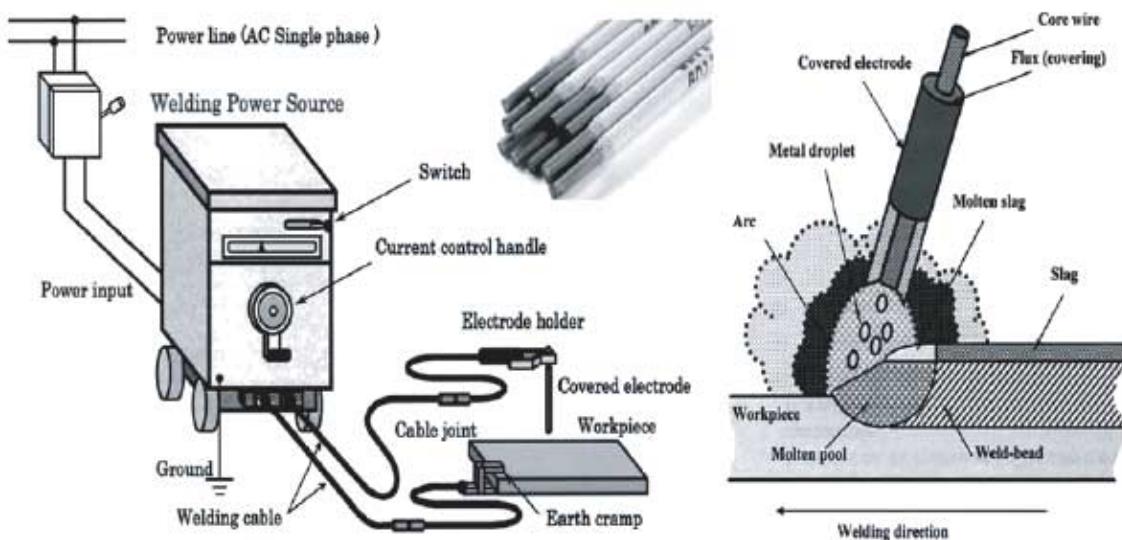

৫.৩ ক্রাকশিস সহিত করতে পারা :

(৫.৩ এর নিয়ম অনুসারে)

৫.৪ ইলেকট্রোড হেল্পার আটকে পারা :

(৫.৪ এর নিয়ম অনুসারে)


৫.৫ কারেন্ট সেট করতে পারা :

(৫.৫ এর নিয়ম অনুসারে) এই জবের জন্য ১৩০ হতে ১৫০ অ্যাম্পায়ার কারেন্ট মেশিনে সেট করতে পার।



চিত্র ৫.৬ ওয়াকপিস ট্যাক করতে পারা


- কাজের সাথে ইলেকট্রোডকে 70° থেকে 80° কোণে ধর এবং ওয়াকপিসের দুই পৃষ্ঠ দেশের সাথে 90° কোণ বজায় রাখ।
- জবের দুই পার্শে দুইটি এবং মাঝাখালে একটি ট্যাক ওয়েল্ড কর।

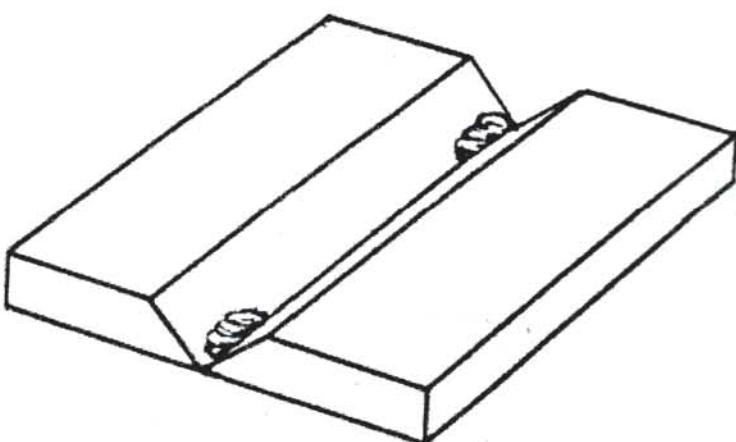

চিত্র ৫.৭ ওয়েল্ড জোড় সম্পন্ন করা :


- জবকে 2° হতে 3° কোণে ছাপন কর ওয়েল্ডিং-এর পর তা সঠিক অবস্থানে আসবে।
- প্রথম রান বা রুট রান টানার সময় রুটের সাথে ইলেকট্রোডকে 70° হতে 80° কোণে ধর এবং জবের দুই পৃষ্ঠদেশ হতে ইলেকট্রোডকে 90° কোণ ধর।
- কোনোরূপ বুনন ছাড়া সব আর্ক লেখ বজায় রেখে সম বুনন গতিতে ওয়াকপিসের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিড় টান এবং জোড়ের শেষ প্রান্তে সামান্য অপেক্ষা করে ওয়েল্ড সম্পন্ন কর।

- উপর হতে নিচ দিকে বা নীচ হতে উপরদিকে ওয়েল্ড করতে পার।

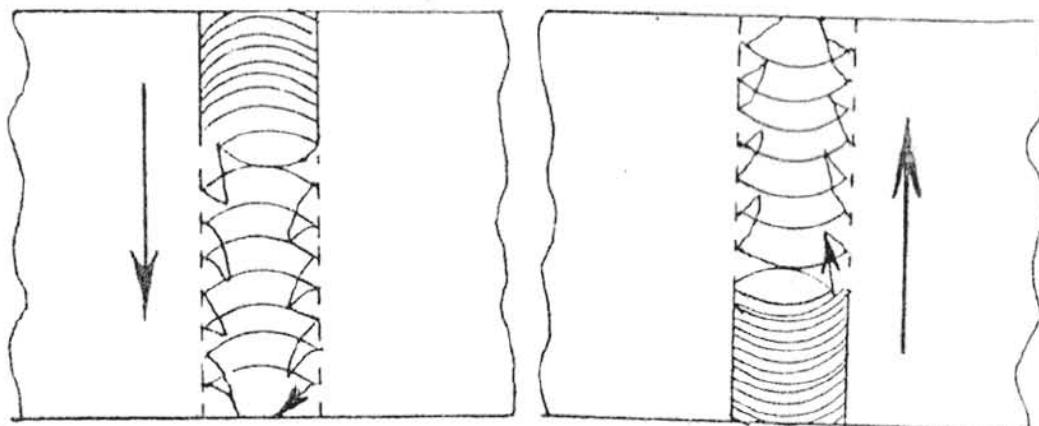

চিত্র : ৫.৬

- বিডের উপর হতে চিপিং হ্যামার ও ওয়্যার ভ্রাশের সাহায্যে জোড় স্থান ভালোভাবে পরিষ্কার কর।
- আনিকটা কারেন্ট বাড়িয়ে ইতীমধ্যে রান দিতে হয় এতে কোন জোড়ে ক্রটি থাকলে সেরে যাবে।
- ইতীমধ্যে রান থেকে খালকিটা বুনন কৌশলে ইলেক্ট্রোডের মাথাকে দুলিয়ে দুলিয়ে ফিলিং রানগুলো টান।
- ক্যাপিং রান বা শেষ রান টানার জন্য 'ডি' আকৃতির সামান্য অংশ ফাঁকা রাখ।
- ক্যাপিং রানটি টানার সময় বিডের দুই প্রান্ত বুনন কৌশল অবলম্বন কর। ইলেক্ট্রোড চালনার সময় জোড়ে মাঝে অপেক্ষা না করে জোড়ের দুই প্রান্তে সামান্য অপেক্ষা করে বিড টান। এতে আভার কাট হবে না এবং সুন্দর বিডের বাটি জোড় হবে।

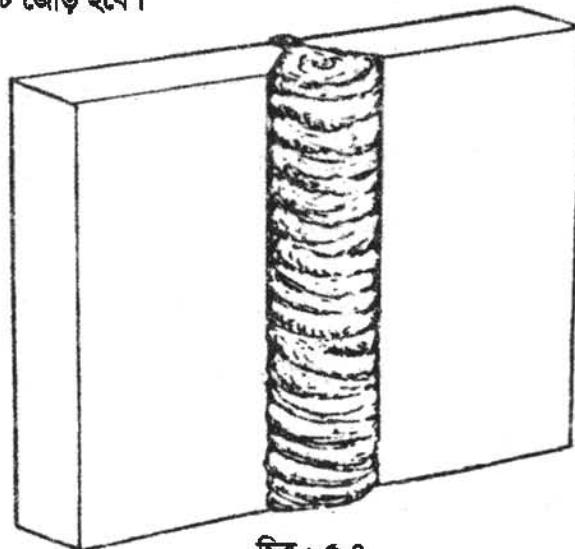

চিত্র : ৫.৭

৫.৮ ওয়েল্ডিং এর সময় ও পরে পরীক্ষা করুন :

- জবের সাথে ইলেকট্রোডের কোণ ঠিক থাকে কীনা?
- আর্ক লেখ এবং বুনন গতি সঠিক কীনা?
- বিডের মাঝে সঠিকভাবে জোড় শাগমুক্ত হয়েছে কীনা?
- ওয়েল্ডিং পরে দেখতে হবে ।
- জবের ক্যাপিং রানের বুনন ঠিক আছে কীনা?
- অতিরিক্ত ক্যাপিং রান করা হয়েছে কীনা?
- জব আভার কাট বা কপ্যাটার মুক্ত কীনা?
- জবের মধ্যে কনকেভ বা কনভেক্স অবস্থা আছে কীনা?
- জব স্লাগ মুক্ত কীনা?



প্রশ্নমালা-৫


- ১। সমতল অবস্থানে সিঙ্গেল 'ভি' বাট জোড়ের নিমিত্তে কার্যবন্ধ প্রস্তুত প্রণালি উল্লেখ কৰ।
- ২। পেনিট্রেশন ছাড়া সিঙ্গেল 'ভি' বাট জোড়ের নিমিত্তে কারেন্ট সেটকরণ উল্লেখ কৰ।
- ৩। সিঙ্গেল 'ভি' বাট জোড় ট্যাককরণ পদ্ধতি ব্যক্ত কৰ।
- ৪। ওয়েল্ডিং-এর সময় ইলেক্ট্রোড চালনার কৌশল বর্ণনা কৰ।
- ৫। ওয়েল্ডিং-এর সময় ও পৰে পরীক্ষণীয় বিষয়সমূহ উল্লেখ কৰ।

ষষ্ঠ অধ্যায়


আর্ক ওয়েভিং পদ্ধতিতে উল্লম্ব অবস্থানে বাট জোড় তৈরি করা

৬.১ সারকেগ মিলিমিটার আবশ্যিক একজুড়া

- ৫ মিলিমিটার পুরুষ এবং ১০০ মিলিমিটার ৩০০ মিলিমিটার মাপের সূই খণ্ড মাইন্ড স্টিল পেট শণ।

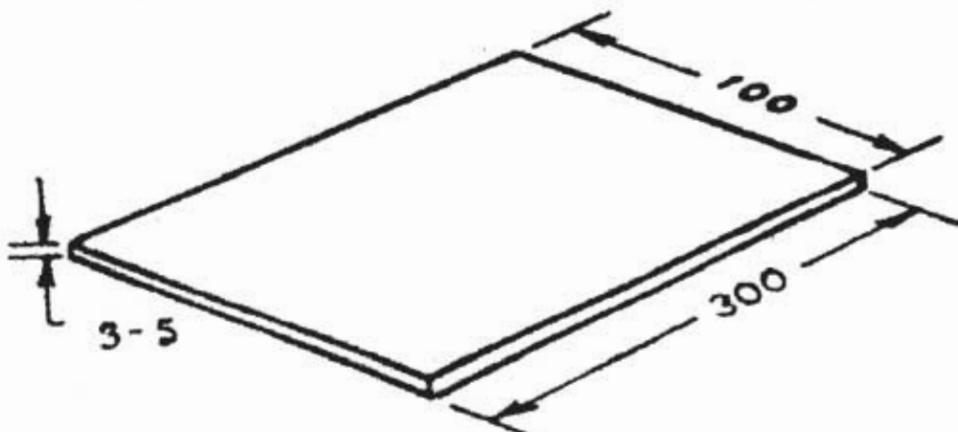


- পেট সূইটিকে তারের ত্রাণ বা এমারি পেপার দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার কর।
- প্রান্তগুলি কাইলিং বা আইভিং করে পৃষ্ঠ দেশের সাথে 90° কোণে রাখ।
- চির অনুযায়ী পাত সূইটিকে উপরের দিকে কাইল দিয়ে বা আইভিং মেশিনে 30° কোণ তৈরি কর।
- নিচের কাট কেসিতে পুরুষ প্রায় ১.৫ মিলিমিটারের যত রাখ।
- জোড়াটিকে এমসভাবে স্থাপন করে বেল উপরের অংশে একটি 'ভি' তৈরি হয় এবং এসের মাঝে বাট গ্যাপ ১ হতে ১.৫ মিলিমিটার পর্যন্ত থাকে নতুন ভালো পেনিট্রেশন হবে না।

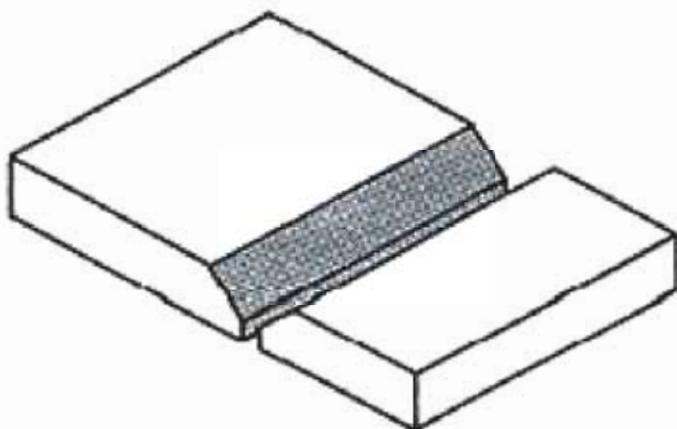

৬.২ ইলেকট্রোড নির্বাচন করতে পারা :

(৪.২ এর নিয়ম অনুসারে এই জবের জন্য ৮ গেজি ইলেকট্রোড ব্যবহার করতে হবে। তবে ধাতুর পুরুত্বের উপর নির্ভর করেই ইলেকট্রোড নির্বাচন করতে হয়।

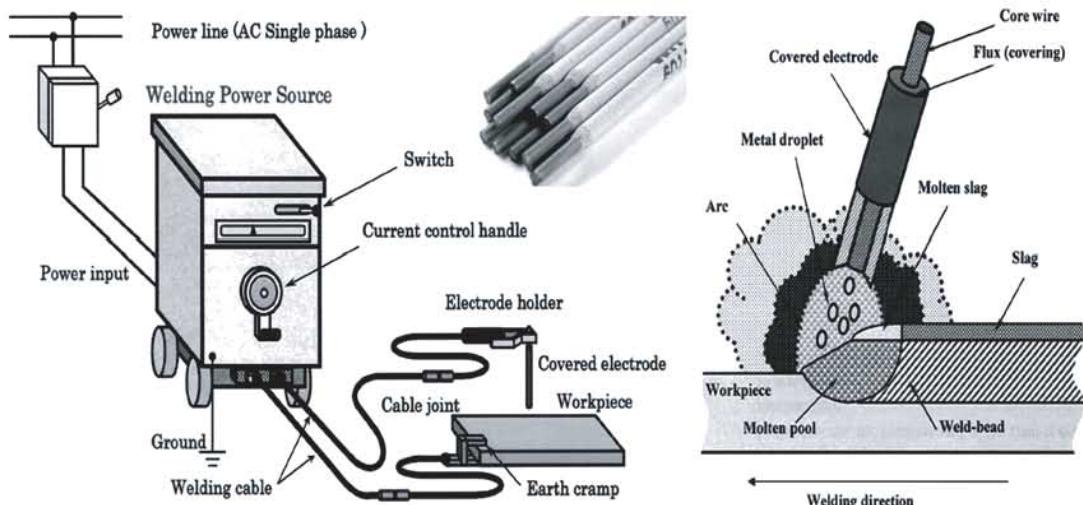

৬.৩ ওয়াকপিস সংযোগ করতে পারা :


(৪.৩ এর নিয়ম অনুসারে)

৬.৪ ইলেকট্রোড হোল্ডারে আটাতে পারা :

(৪.৪ এর নিয়ম অনুসারে)

৬.৫ কারেন্ট সেট করতে পারা :

(৪.৫ এর নিয়ম অনুসারে) এই জবের জন্য ১৩০ হতে ১৫০ অ্যাম্পায়ার কারেন্ট মেশিনে সেট করতে পারা।

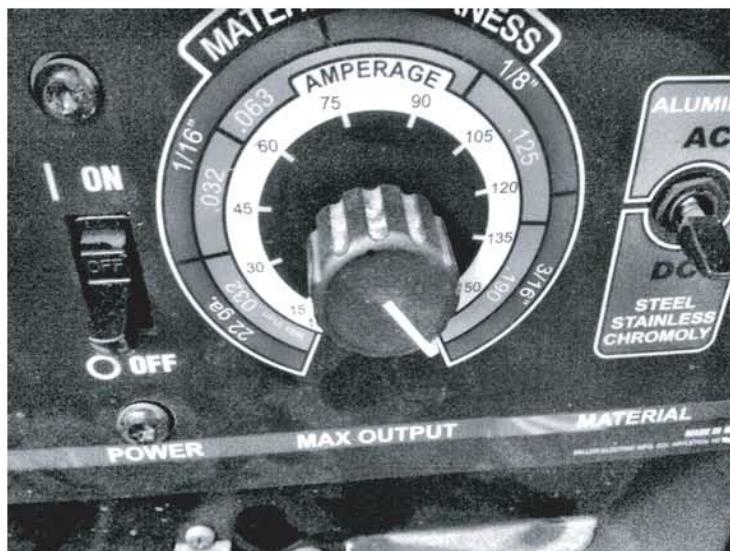


৬.৬ খার্বিলিস ট্যাক করতে পারা

- কাজের সাথে ইলেকট্রোজকে 70° থেকে 80° কোণে ধর এবং খার্বিলিসের দুই পৃষ্ঠ দেশের সাথে 90° কোণ বজার রাখ।
- জবের দুই পার্শ্বে সুইচ এবং মার্বানে একটি ট্যাক গড়েন কর।



৬.৭ একক ল্যাপ জোড় সম্পন্ন করা :

- জবকে 2° হতে 3° কোণে ছাপন কর ওয়েলিং-এর পর তা সঠিক অবস্থানে আসবে।
- পথম বাল বা ক্লট বাল টানার সময় ক্লটের সাথে ইলেকট্রোজকে 70° হতে 80° কোণে ধর এবং জবের দুই পৃষ্ঠদেশ হতে ইলেকট্রোজকে 90° কোণ ধর।
- কোনোর বুনন ছাড়া সব আর্ক লেখ বজার রেখে সব বুনন গঠিতে খার্বিলিসের শেষ পার্শ্ব পর্যন্ত বিড় টান এবং জোড়ের শেষ পার্শ্বে সামান্য অগ্রেক্ষণ করে খরেক সম্পন্ন কর।

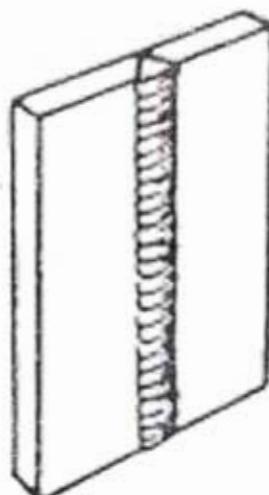

VERTICAL POSITION

- বিডের উর উপর হতে চিপিং হ্যামার ও ওয়্যার ব্রাশের সাহায্যে জোড় স্থান ভালোভাবে পরিষ্কার কর।
- খালিকটা কারেন্ট বাড়িয়ে দ্বিতীয় রান দিতে হয় এতে কোন জোড়ে ঝটি থাকলে সেরে যাবে।
- দ্বিতীয় রান থেকে খালিকটা বুনন কৌশলে ইলেকট্রোডের মাধ্যকে দুলিয়ে দুলিয়ে ফিলিং রানগুলো টান।
- ক্যাপিং রান বা শেষ রান টানার জন্য ‘ডি’ আকৃতির সামান্য অংশ ফাঁকা রাখ।
- ক্যাপিং রানটি টানার সময় বিডের দুই প্রান্তে বুনন কৌশল অবলম্বন কর। ইলেকট্রোড চালনার সময় জোড়ে মাঝে অপেক্ষা না করে জোড়ের দুই প্রান্তে সামান্য অপেক্ষা করে বিড টান। এতে আভার কাট হবে না এবং সুন্দর বিডের বাট জোড় হবে।




৬.৮ ওয়েলডিং এর সময় ও পরে পরীক্ষা কর :

- জবের সাথে ইলেকট্রোডের কোণ ঠিক থাকে কীনা?
- আর্ক সেঁথ এবং বুনন গতি সঠিক কীনা?
- বিডের মাঝে সঠিকভাবে জোড় শুগমুক্ত হয়েছে কীনা?
- ওয়েলডিং পরে দেখতে হবে।
- জবের ক্যাপিং রানের বুনন সঠিক আছে কীনা?
- অতিরিক্ত ক্যাপিং রান করা হয়েছে কীনা?
- জব আভার কাট বা কপ্যাটার মুক্ত কীনা?
- জবের মধ্যে কনকেভ বা কনভেল্স অবস্থা আছে কীনা?

- জব শগ মুক্ত কীনা?

Cracks 3.1

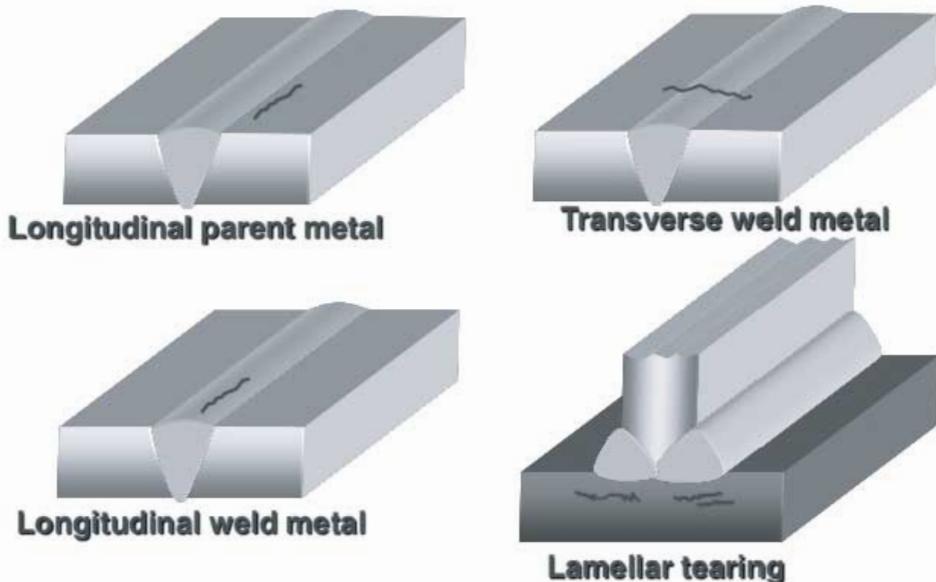

প্রশ্নমালা-৬


- ১। সমতল অবস্থানে সিঙ্গেল 'ডি' বাট জোড়ের নিমিষে কার্ডবন্ড প্রক্রিয়া প্রণালি উল্লেখ কর।
- ২। পেনিট্রেশন ছাড়া সিঙ্গেল 'ডি' বাট জোড়ের নিমিষে কারেন্ট সেটকরণ উল্লেখ কর।
- ৩। সিঙ্গেল 'ডি' বাট জোড় ট্যাককরণ পদ্ধতি ব্যুৎ কর।
- ৪। ওয়েভিং-এর সময় ইলেকট্রোজ চালনার কৌশল বর্ণনা কর।
- ৫। ওয়েভিং-এর সময় ও পরে পরীক্ষণীয় বিষয়সমূহ উল্লেখ কর।

সপ্তম অধ্যায়


আর্ক ওয়েল্ডিং পদ্ধতিতে সমতলে একাধিক রানের ল্যাপ জোড় তৈরি করা

৭.১ সারকেল বিপারীশনসহ গুরার্কিস প্রস্তুত করা :

- ৬ মিলিমিটার পুরু এবং ১০০ মিলিমিটার ৩০০ মিলিমিটার মাপের সূই থঙ্গ মাইক্র স্টিল পেট সণ।

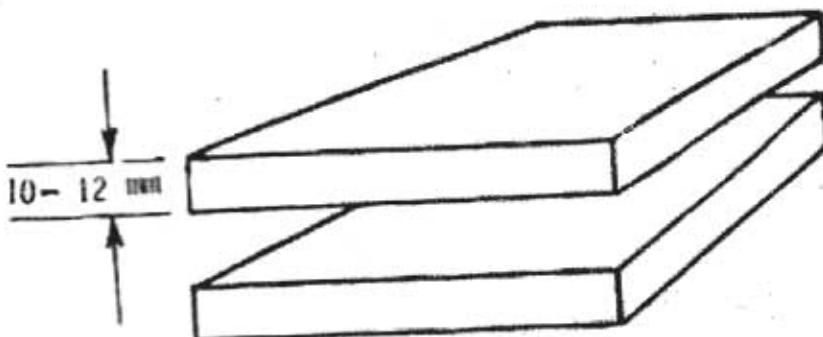


- পেট খাকা থাকলে এনভিলের উপর রেখে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে সোজা কর।
- কালোভাবে হাইভিং মেশিনের সাহায্যে হাইভিং করে থারসমূহ সোজা করে গুরার্কিস প্রস্তুত কর।
- গুরার ব্রাশ বা আমারি ক্লিপ দিয়ে পেট সূইটি পরিষ্কার কর।
- একটি পেটের মাঝামাজি স্টিল রুল এবং কাইবার ব্যবহার করে দাগ দাও যেন ঐ দাগের উপর পেট
রেখে জোড়া তৈরি করা যায়।

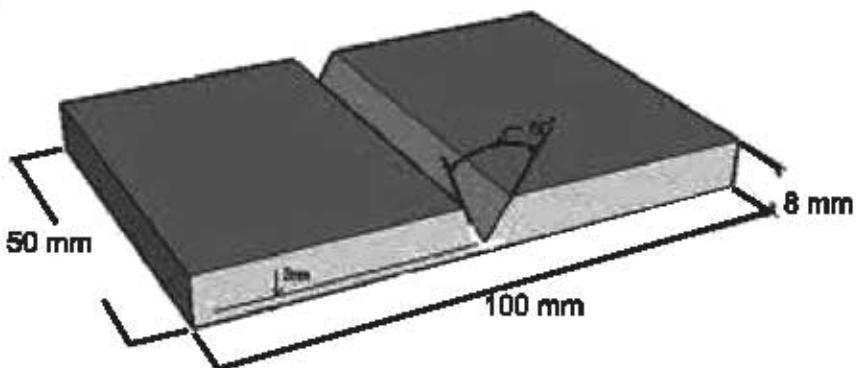

৭.২ ইলেক্ট্রোড নির্বাচন:

সঠিক পরিমাণের ইলেক্ট্রোড সান ওয়েল্ডিং এর পূর্ণপর্ণ। ৪.২ এর চার্ট করে ইলেক্ট্রোড নির্বাচন
করতে পার, তবে একেব্রে ধাতুর পুরুষ অনুসারে ৩.২ মিনি ব্যাসের ইলেক্ট্রোড বেছে নাও।

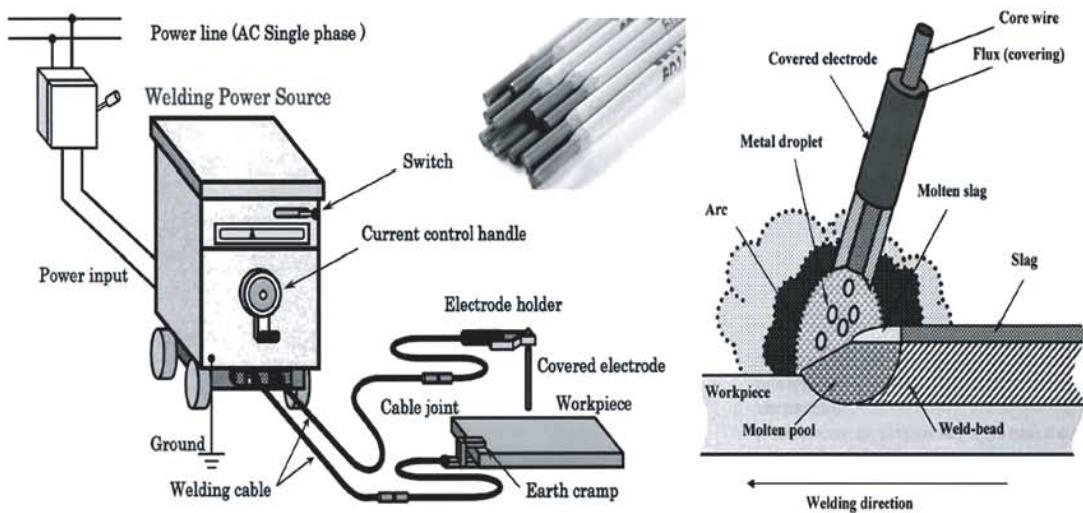

৭.৩ শুরাকিলিস সহযোগ করতে পারাঃ

পেটের পার্শ্বব্য পরিকার ও ক্ষাইবার ও স্টিলরুলের দাগ দেওয়ার পর একটি পেট অপর পেটের উপর এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে পেটের ধার অপর পেটের উপর সমকোণী ভাবে অবস্থান করে। উপরের পেটের অপর পার্শ্ব অর্থাৎ যে পার্শ্ব নিচের পেটের বাইরে আছে সে পার্শ্বের নিচে একটি লোহার পাত দাও, যাতে উভয় পার্শ্ব সমতলভাবে অবস্থান করে।

৭.৪ ইলেক্ট্রোড হোল্ডারে আটকাতে পারাঃ

ডান হাতে হোল্ডার ধরে হোল্ডারের লিভারে বৃক্ষাঙ্গুলি দিয়ে চাপ দিয়ে ফাঁক কর। ইলেক্ট্রোডের যে অংশ কোটিৎ থাকে না সে অংশ বাম হাত দিয়ে হোল্ডারের ফাঁকে ঢুকাও। এবার হোল্ডারের ক্ল্যাম্প ছেড়ে দিয়ে শক্তভাবে হোল্ডারের সাথে ইলেক্ট্রোড আটকাও। মনে রাখতে হবে ইলেক্ট্রোড যেন কোন ভাবে লুজ না থাকে। ভালোভাবে যাচাই করে সঠিকভাবে ইলেক্ট্রোড লাগিয়ে কার্য উপযোগী কর।



৭.৫ কারেন্ট সেট করাঃ

পেটের পুরুষ অনুসারে কারেন্ট সেট করতে হবে। ৪.৫ এর চার্ট হতে পুরুষ অনুসারে কারেন্ট নির্দেশ কর। ৬ যিথি পুরুষ পেটের জন্য ১১০ হতে ১৩০ অ্যাম্পিগ্রাম সেট করে নক্ষ কর বেসমেটোল এবং ইলেক্ট্রোল গলছে কীনা। বাসি না গলে তবে কারেন্টের পরিমাণ আরও বাঢ়াও।



৭.৬ অ্যারকিলিস ট্যাক করাঃ

যে পেটের উপর দাগ টোলা হচ্ছে এই দাগ বরাবর অপর পেটেটি রাখ।


- পেট দুইটির সংযোগস্থল দুই পার্শে দুইটি এবং সাথৰখালে একটি ট্যাক ওয়েজ্জে কর।
- অবেগ দৈর্ঘ্য অনুসারে ২-৩ টি ট্যাক ওয়েজ্জে কর। ট্যাক ওয়েজ্জেকে জোড়ের প্রতিক্রিয়া বলা হব।



৭.৭ একাধিক রানের ওয়েল্ড সম্পন্ন করাঃ

সমতল পেটেটির সাথে ইলেকট্রোড ৪৫° কোণে ধর এবং পেট দুইটির সংযোগ স্থল হতে ৯০° কোণে ধরে রান টানতে থাক।

- ইলেকট্রোডের ব্যাস অনুসারে আর্কের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩ মিনি রক্ষা করতে চেষ্টা কর।
- ইলেকট্রোড চালনার গতি সব সময় একই রাখ।
- পেট দুইটির সংযোগস্থল বরাবর ইলেকট্রোড চালনা কর। সংযোগস্থল হতে দূরে ইলেকট্রোড চালনা করে একটি পেটের উপর ওয়েল্ড মেটাল বেশি জমা হবে। অপর পেটেটি গলবে না বা মেটাল জমবে না। যার ফলে জোড়া লাগবে না।
- চিপিং হাতুড়ি দিয়ে শাগের আবরণ তোলার পর তারের ব্রাশ দিয়ে জোড়া স্থান উত্তমরূপে পরিষ্কার কর।

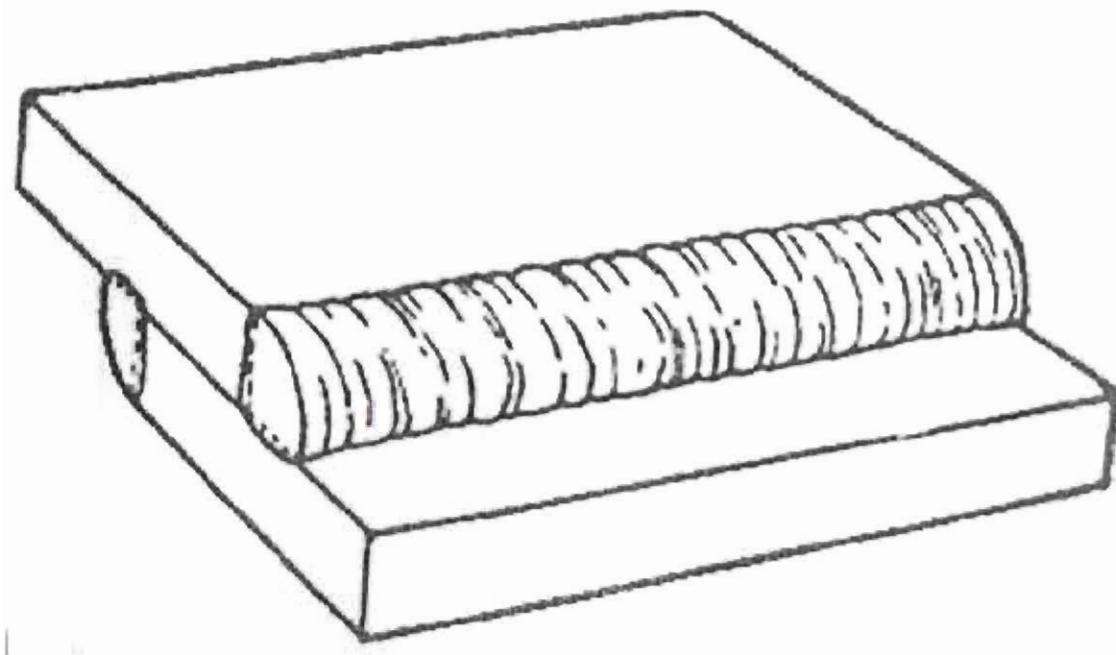


৭.৮ ওয়েল্ডিং এর সময় ও পরে পরীক্ষা করাঃ

ওয়েল্ডিং জোড়ের সময় লক্ষণীয় বিষয়গুলো হলো

- ইলেকট্রোড অ্যাংগেল সঠিক রাখছে কীনা?
- আর্ক লেংথ সঠিকভাবে বজায় রাখতে পারছে কীনা?
- ইলেকট্রোড চালনার গতি সমতাবে হচ্ছে কীনা?

Cracks 3.1

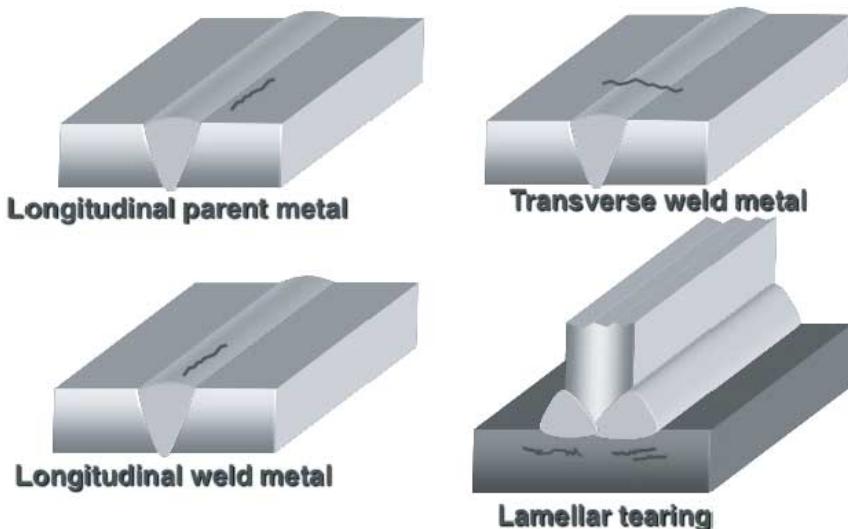

ধাতু জোড়ের পর লক্ষণীয় বিষয়গুলো হলোঃ

- বিড়তি পেট দুইটির সংযোগ খুলে টানা হয়েছে কীনা?
- ওয়েল্ডের লেগ লেখ সমান আছে কীনা?
- ওয়েল্ডিং পেটের কোন আকৃতি পরিবর্তন হয়েছে কীনা?
- ভাইসে বেঁধে ওয়েল্ডিং-এর উপর চাপ দিয়ে যদি জোড়া খুলে যায়, তাহলে বুঝা যাবে ভালো পেনিট্রেশন হয়।
- মূল ধাতু না গলে যদি ইলেকট্রোড গলে ওভার ল্যাপ হয়ে থাকে তাহলে বুঝবে ওয়েল্ডিং ভালো হয়নি।

প্রশ্নমালা-৭


- ১ | সারফেস প্রিপারেশনসহ ওয়াকপিস প্রক্রিয়াকালের ক্রমশীঘ্ৰসমূহ বর্ণনা কর।
- ২ | ইলেকট্রোড হোষারে আটকানোর নিয়ম উল্লেখ কর।
- ৩ | ল্যাপ জোড় সম্পন্ন করার ধাপসমূহ বর্ণনা কর।
- ৪ | ধাতু জোড়ের সময় ও পরে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ উল্লেখ কর।
- ৫ | ওয়াকপিস ট্যাককরণের ধাপসমূহ উল্লেখ কর।
- ৬ | কারেন্ট সেট করতে লক্ষণীয় বিষয়গুলো উল্লেখ কর।

অষ্টম অধ্যায়


আর্ক ওয়েভিং পদ্ধতিতে সমতল অবস্থানে আউট সাইড কর্ণার জোড় তৈরি করা

৮.১ সারফেস বিপরীতনসহ কোর্ণারস প্রস্তুত করা :


- ৬ মিলিমিটার পুরু এবং ৫০ মিলিমিটার ১৬০ মিলিমিটার মাপের দুই খণ্ড মাইন্ড স্টিলের পেট সও।

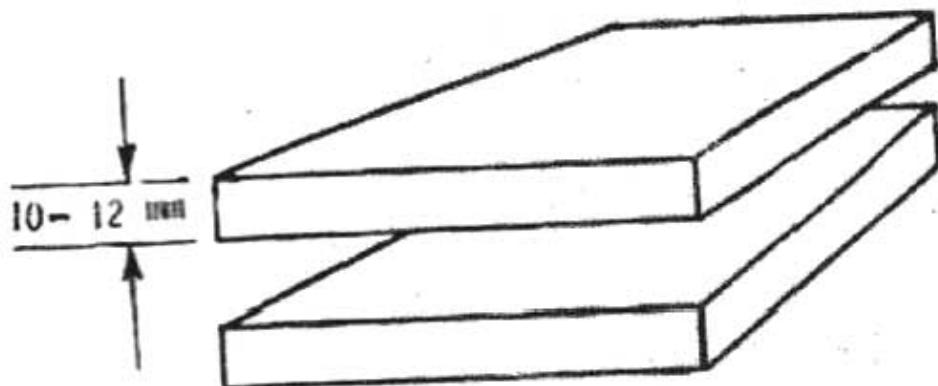

- ভারের ব্রাশ বা এমারি ক্লিপ দিয়ে পেট দুইটি পরিষ্কার কর।

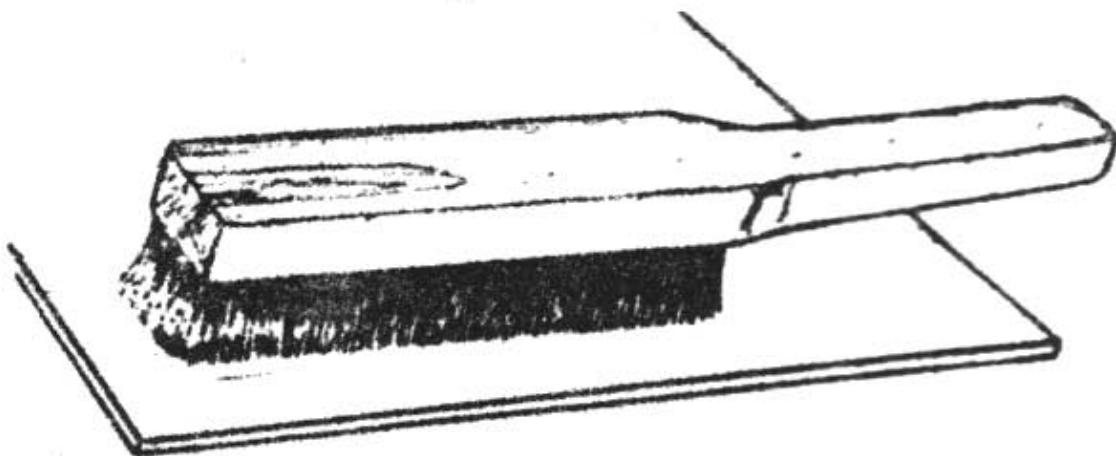

- পেট বাঁকা থাকলে অ্যানলিপের উপর রেখে হাতুড়ির আধাতে সোজা কর।
- একটি পেটের মাঝে কাইবার এক সিল ক্লেস ব্যবহার করে দাগ টান।

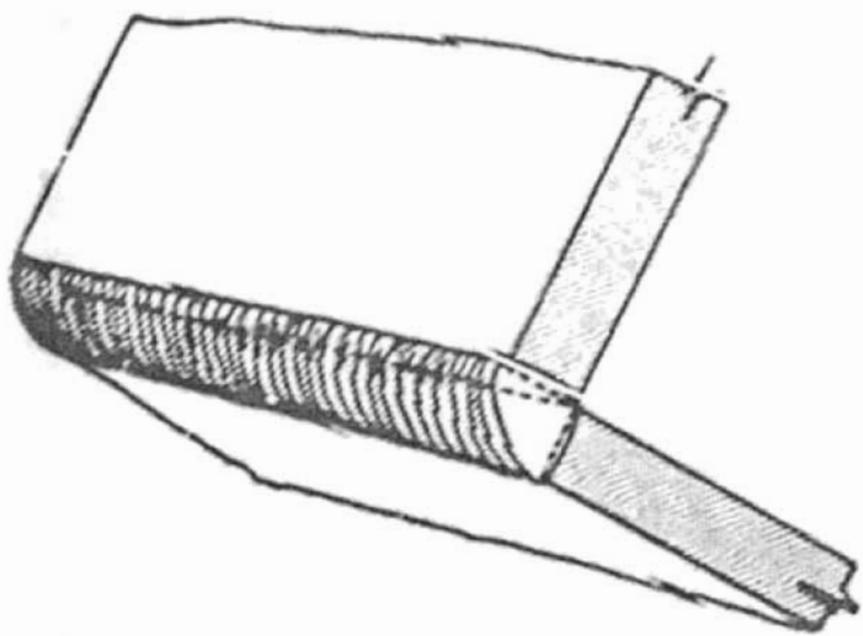

৮.২: ইলেক্ট্রোড নির্বাচন :

(৬.২ এর অনুরূপ)

৮.৩: ওল্ডার্কিপিস সহযোগ করা :

(৬.৩ এর অনুরূপ)

৮.৪ : ইলেক্ট্রোড হেল্পারে আটকানো :

(৬.৪ এর অনুরূপ)

৮.৫: কারেন্ট সেট করা :

(৬.৫ এর অনুরূপ)


৮.৬: ওল্ডার্কিপিস ট্যাক ওয়েল্ক করা :

- যে পাতটির মাঝখানে গাদ টানা হয়েছে, উক্ত দাগের অপর পাতটি 90° কোণে খোঢ়া করে রাখ।
- ইলেক্ট্রোড নিচের পাতটির সাথে 30° হতে 45° কোণে ধরে ট্যাক ওয়েল্ক কর।
- ট্যাক ওয়েল্ক ৮ মিলিমিটার হতে ১০ মিলিমিটার লম্বা হতে পারে।
- একপ ট্যাক ওয়েল্ক ২ প্রান্তে দুটি এবং মাঝে একটি কর।



৮.৭ একক রান্ডের অন্তর্ভুক্ত সম্পর্ক করা :

- ইলেকট্রোডকে নিচের পেটের সাথে 30° - 40° কোণে ধর এবং জোড়ের সিকে 70° - 80° কোণে ধর।
- আর্বেস সৈর্প্য ও গ যিলিউটার অক্ষ করে অত্যন্ত সাবধানে রান্ড টাই এবং শ্বেত প্রাঙ্গে কপিকের অন্য ইলেকট্রোড ধরে রাখ এবং আর্ব বক কর।
- ইলেকট্রোড চালনার গতি সমান রাখ।
- ইলেকট্রোডের গতি অধিক স্মৃত বা অস্থির যেন না হয় খেঁচাল রাখ।
- ভৱেতিং শেষে টিপিং হ্যামার দিয়ে জোড় ছান হতে রান্ডের আবরণ স্থুলে ফেল।
- কারের ব্রাশ দিয়ে উন্নত জোড় ছান পরিকার কর।

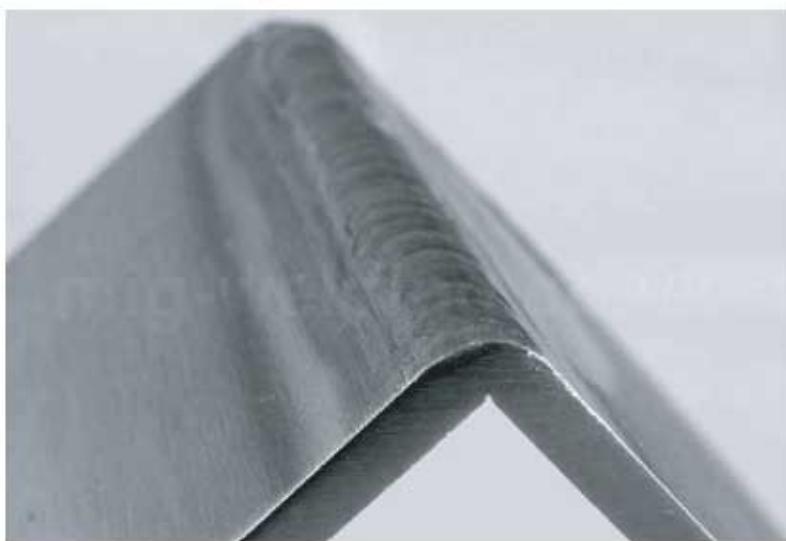


৮.৮ ওয়েলডিং এর সমস্য ও পরে পরীক্ষণ করা।

ওয়েলডিং এর সমস্য দেখতে হবে।

- আর্ক লেখ সঠিকভাবে বজায় রাখে কীনা?
- ইলেক্ট্রোডের কোণ ঠিক থাকে কীনা?
- ইলেক্ট্রোড চালনার গতি ঠিক আছে কীনা?
- ওয়েলডিং এর পরে পরীক্ষণগীয় বিধান
- লেগ লেখ ঠিক আছে কীনা?
- আভার কাট দেখা যায় কীনা?
- বিডের মাঝে স্পাশ দেখা যায় কীনা?
- পেট দুইটির মাঝে 90° কোণ ঠিক আছে কীনা? ট্রাই করার দিয়ে পরীক্ষা করে দেখ।

Cracks 3.1

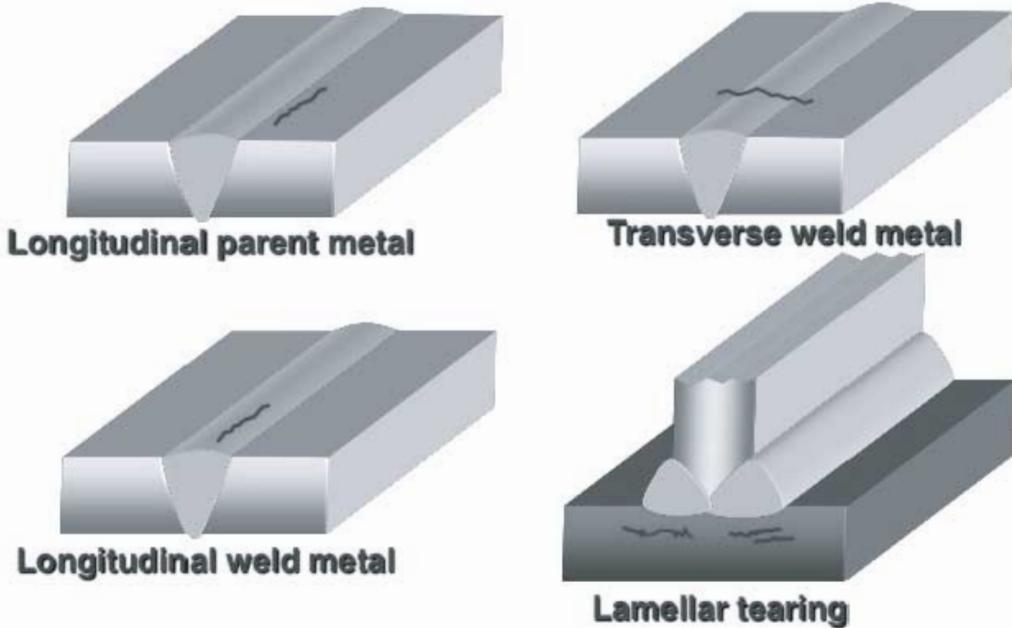

প্রশ্নমালা-৮

- ১। সমতল অবস্থানে একক রানের টি-জোড় তৈরিতে সারফেন প্রিপারেশনসহ ওয়ার্কপিস প্রস্তুত প্রণালি বর্ণনা কর।
- ২। টি-জোড়ের নিমিত্তে ট্যাক ওয়েল্ড-এর প্রণালি উলেখ কর।
- ৩। টি-জোড়ের সময় ইলেকট্রোড অ্যাংগেল, আর্ক লেংথ, ইলেকট্রোড চালনার গতি বর্ণনা কর।
- ৪। টি-জোড়ের সময় ও পরে পরীক্ষণ প্রক্রিয়া উলেখ কর।
- ৫। ওয়ার্কপিস ট্যাক ওয়েল্ডিং নাম উলেখ কর।
- ৬। একক রানের টি-জোড়ের ওয়েল্ডিং-এর নিয়ম কানুন উলেখ কর।

ନବମ ଅଧ୍ୟାଯ

ଆର୍କ ଓଯେନ୍ଡିଂ ପଦ୍ଧତିତେ ସମତଳେ ଅବଶ୍ଥାନେ ଏକାଧିକ ରାନେର ଟି-ଜୋଡ଼ ତୈରି କରା

୯.୧ ସାରଫେନ ହିପାରେଶନସହ ଓରାକପିସ ଅନ୍ତର୍ଗତ କର ।

- ୬ ମି ମି ପୁରୁ ଏବଂ କମପକ୍ଷେ

୫୦ ମିମି ୨୦୦ ମିମି ଦୁଇ ଖଣ ଏମେସ ପେଟ ଲାଭ ।

- କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଧ ପ୍ରତିକର୍ଷା

୮.୧ ଏର ଅନୁରୂପ

୯.୨ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ ନିର୍ବାଚନ କରା ।

(୬.୨ ଏର ଅନୁରୂପ)

୯.୩ ଓରାକପିସ ମଧ୍ୟୋଗ କରା ।

(୬.୩ ଏର ଅନୁରୂପ)

୯.୪ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ ହୋଣାରେ ଆଟକାନୋ :

(୬.୪ ଏର ଅନୁରୂପ)

୯.୫ କାରେନ୍ଟ ସେଟ କରା :


(୬.୫ ଏର ଅନୁରୂପ)

୯.୬ ଓରାକପିସ ଟ୍ୟାକ ଓଯେନ୍ଡ କରା :

(୮.୬ ଏର ଅନୁରୂପ)

୯.୭ ଏକାଧିକ ରାନ୍ ଓଯେନ୍ଡ ସମ୍ପନ୍ନ କରା :

- ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ଼କେ ନିଚେର ପେଟେର ସାଥେ 30° - 40° କୋଣେ ଧର ଏବଂ ପେଟେର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବରାବର 70° - 80° ତେ ଧର ।
- ପୂର୍ବେର ନ୍ୟାଯ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ଼ର କୋଣ ଓ ଆର୍କ ଲେଂଥ ଠିକ ରେଖେ କୁଟ ରାନ୍ଟି ଟାନ ।
- ୧ମ ରାନେର ପର ସମ୍ମଗ୍ନ ଭାଲୋଭାବେ ଚିପିଂ ହ୍ୟାମାର ଓ ଓରାର ବ୍ରାଶ ଦିଯେ ପରିଷକାର କର ।
- ଦ୍ୱିତୀୟ ରାନେର ଜନ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ ପେଟେର ଦିଶାରେ 60° କୋଣେ ଧର ।
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାନେର ଜନ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ଼ର କୋଣ ପେଟେର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବରାବର ଓଯେନ୍ଡିଂ ଏର ଦିକେ 70° - 80° ରାଖ ।
- ଏକଇ ଗତିତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ ଚାଲନା କର ।
- ଆର୍କ ଲେଂଥ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରାଖ, ଆର୍କ ଲେଂଥ ଖୁବ ବଡ଼ ହେଲେ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟାଧିକ କାରେନ୍ଟ ହେଲେ ଆନ୍ତାର କାଟ ହବେ ।

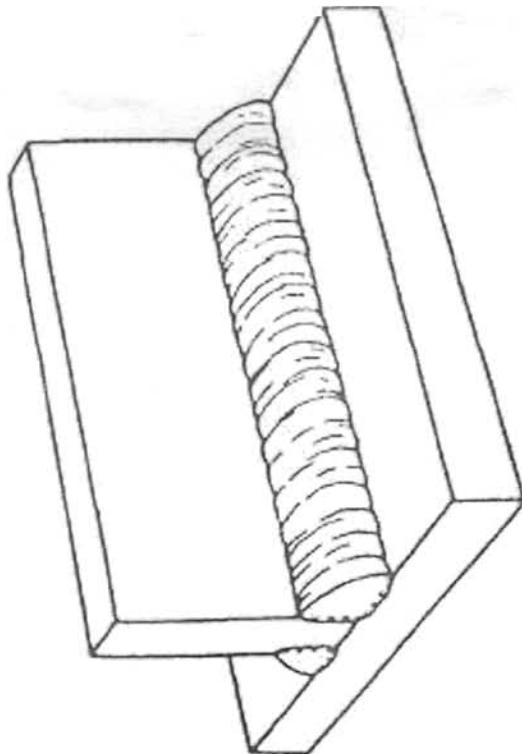

- কার্য বস্তুর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ওয়েল করে দ্বিতীয় রান সম্পন্ন কর।
- স্নাগ চিপিং কর এবং কয়েল এলাকা ভ্রাশ কর, তৃতীয় শেষ রান ওয়েল করতে।
- ইলেকট্রোড পেটের পার্শ্বের সঙ্গে 35° - 40° কোণে এবং পেটের দৈর্ঘ্য বরাবর 70° - 80° কোণে ধর।
- ইলেকট্রোড চালনার গতি ও আর্ক লেখ্থ দ্বিতীয় রানের অনুরূপ।
- কার্যবস্তু শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ওয়েল করে শেষ প্রান্তে ক্ষণিকের জন্য অপেক্ষা করে তৃতীয় রান সমাপ্ত কর।
- স্নাগ চিপিং কর এবং ওয়েল এলাকা পরিষ্কার কর।



৯.৮ ওয়েলিং-এর সময় ও পরে পরীক্ষা করা :

ওয়েলিং এর সময় ভালোভাবে তদারকি করা হলে দোষ ত্রুটি পাওয়া যায় এবং প্রতিরোধ করা যায়। ওয়েলিং এর সময় লক্ষণীয়ঃ


- ইলেকট্রোড চালনার গতি ও কোণ ঠিক আছে কীনা?
- আর্ক লেখ্থ সঠিকভাবে বজায় রাখতে পারে কীনা?
- প্রতি রানের মাঝে বজকে স্নাগ মুক্ত করে কীনা?

ওয়েলিং সম্পন্ন হওয়ার পরঃ

- আভার কাট হওয়েছে কীনা?
- পেটের কোণ 90° ঠিক আছে কীনা?

- লেগ লেখ ঠিক আছে কীনা?
- বিডগ্রলোর মধ্যে সমস্য আছে কীনা?

Cracks 3.1

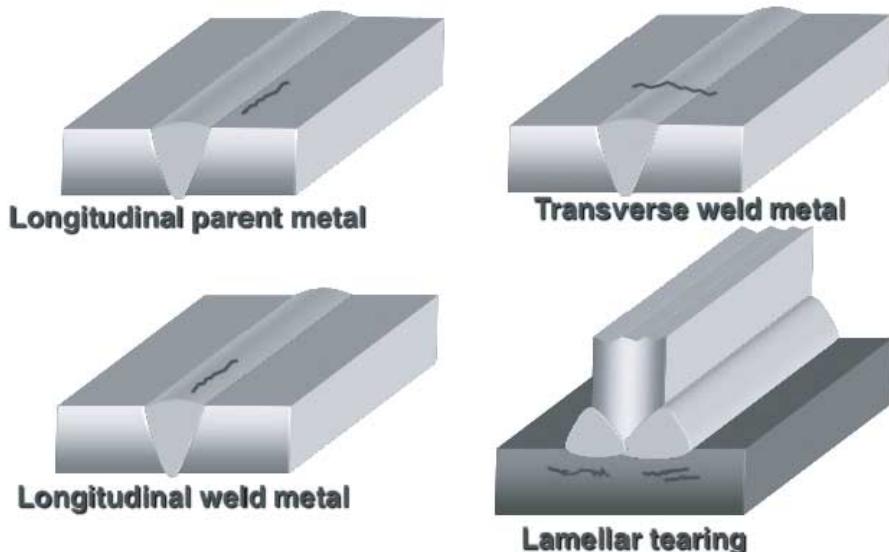

প্রশ্নমালা-১

- ১। একাধিক রানের টি-জোড়ের ওয়াকপিস প্রস্তুত প্রণালি উল্লেখ কর।
- ২। একাধিক রানের টি-জোড়ের ওয়াকপিস ট্যাককরণ ব্যক্ত কর।
- ৩। একাধিক রানের টি-জোড়ের প্রথম বিডের অবস্থান ব্যক্ত কর।
- ৪। একাধিক রানের টি-জোড়ে বাকি রানসমূহের অবস্থান উল্লেখ কর।
- ৫। ইলেকট্রোড, অ্যাংগেল, ইলেকট্রোড চালনার গতি ও আর্ক লেখ বর্ণনা কর।
- ৬। ওয়েলডিং সময় ও পরে ওয়েলডিং পরীক্ষণ উল্লেখ কর।


দশম অধ্যায়

আর্ক ওয়েল্ডিং এ সিঙ্গেল ভি বাট জোড় ওয়েল্ড (আনুভূমিক অবস্থানে/১জি)


১০.১ সারফেস প্রিপারেশনসহ ওয়ার্কপিস প্রস্তুত করা :

- ১০-১২ মিমি পুরু এবং কমপক্ষে ৬০ মিমি ২০০ মিমি দূর খণ্ড এমএস পেট লঙ্ঘ।


Groove (Butt) Joint

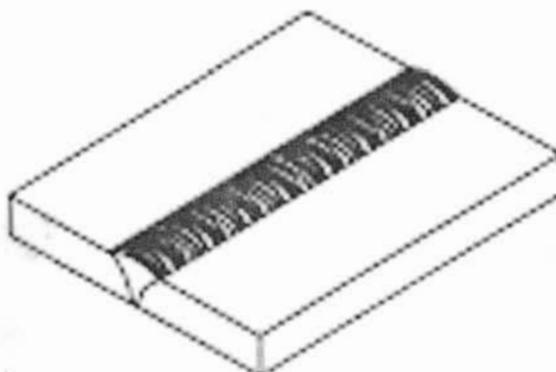

- কার্য বন্তর প্রান্তদেশ আইভিং এবং কাইলিং করে 90° কোণে প্রস্তুত কর।

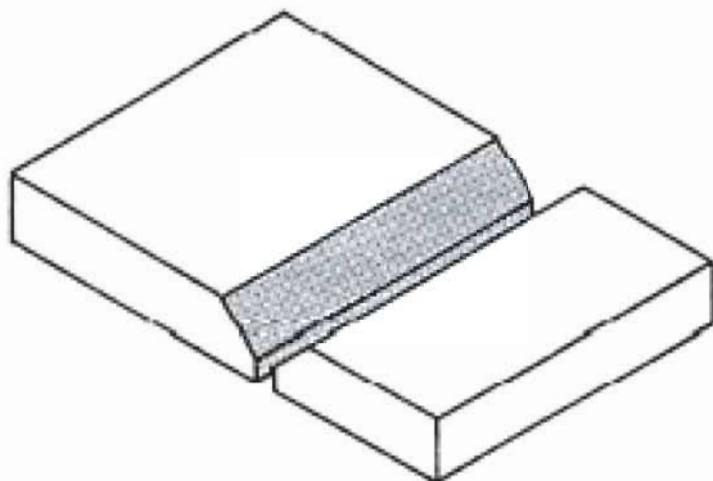


- ওয়্যার ব্রাশ দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার কর।

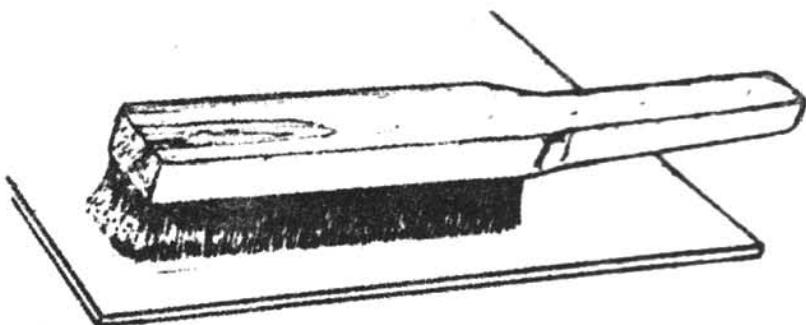

১০.২ ইলেকট্রোড নির্বাচন করা :

- ইলেকট্রোড নির্বাচনের বাঁধা ধরা তেমন কোন নিয়ম নেই, তবে পারিপার্শ্বিক অবস্থা, ওয়েলডারের অভিজ্ঞতা এবং কাজের শুরুত্বানুযায়ী তা নির্বাচিত হয়।
- অধিক পুরুত্বের ধাতু ওয়েলডিং করতে অপেক্ষাকৃত বড় ব্যাস বিশিষ্ট ইলেকট্রোড ব্যবহৃত হয়।
- খরচ কম রাখার জন্য সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ব্যাসের ইলেকট্রোড নির্বাচন করতে হবে।
- জোড় এর কুট রানের জন্য অপেক্ষাকৃত কম ব্যাস বিশিষ্ট ইলেকট্রোড নির্বাচন কর।
- এক্ষেত্রে ১০ গেজি বা ৩.২ মিমি ব্যাসের ইলেকট্রোড ব্যবহার কর।

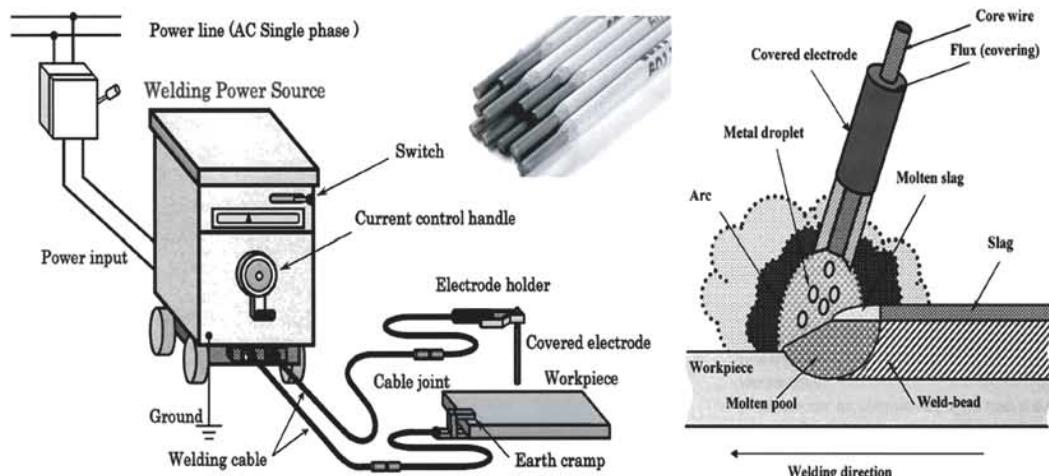

১০.৩ ওয়ার্কিংস সংযোগ করা :

(৬.৩ এর অনুরূপ)

১০.৪: ইলেকট্রোড হোল্ডারে আটকানো :


(৬.৪ এর অনুরূপ)

১০.৫: কারেন্ট সেট করা :

(৬.৫ এর অনুরূপ)


১০.৬ সিজেল ভি করতে পারা :

- পেনিট্রেশনের জন্য প্রায় ১.৫ মিমি রুট গ্যাপ রাখ।
- চিআনুয়ায়ী পাত দুইটির দুই পাঞ্জে এবং মাঝে একটি ট্যাক ওয়েল্ড কর।
- কার্যবস্তুকে অতিরিক্ত 2° - 3° কোণে প্রি-সেট কর, যেন ওয়েল্ডিং করার পর তা 90° হয়।
- ট্যাকের উভয় অংশ চিজেল ও হ্যান্ড গ্রাইডার দ্বারা গ্রাইডিং কর।

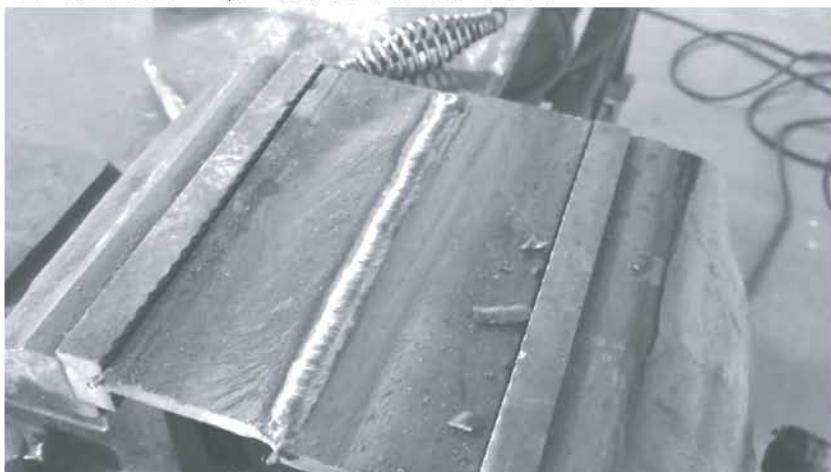


১০.৭ ওয়ার্কিংস ট্যাক ওয়েল্ড করা :

- যে পাতটির মাঝখানে দাগ টানা হয়েছে, উক্ত দাগের অপর পাতটি 90° কোণে খাড়া করে রাখ।
- ইলেক্ট্রোড নিচের পাতটির সাথে 30° হতে 45° কোণে ধরে ট্যাক ওয়েল্ড কর।
- ট্যাক ওয়েল্ড ৮ মিলিমিটার হতে ১০ মিলিমিটার লম্বা হতে পারে।
- এক্সপ ট্যাক ওয়েল্ড ২ পাঞ্জে দুইটি কর।

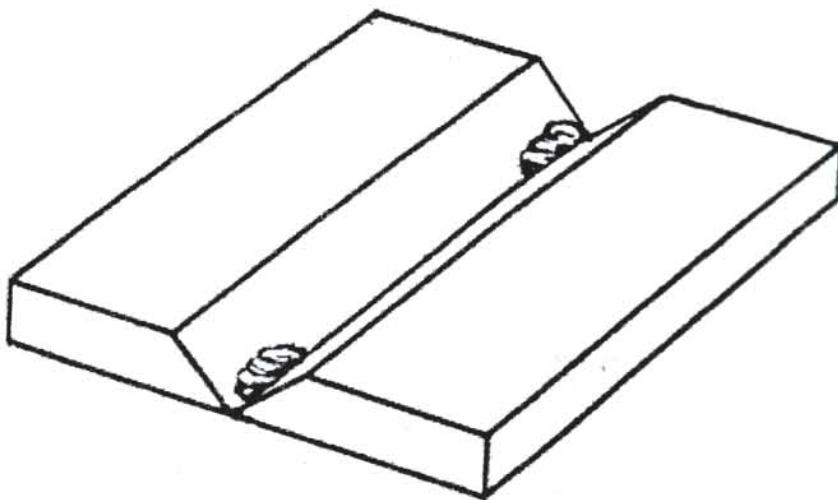

୧୦.୮ ଓରେନ୍ଡ ସମ୍ପତ୍ତି କରକେ ପାରା :

- ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡିକ ପାର୍ଶ୍ଵର ସାଥେ 85° କୋଣେ ରାଖି ।
- ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ ଚାଲ ଓରେନ୍ଡିଂ ଲାଇନ ବାବର 70° - 80° କୋଣେ ରେଖେ ଫୁଟ ରାନ ଟାନତେ ଆର୍ଗ୍ରେଡ କର ।
- କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୈଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓରେନ୍ଡ କରେ ଥିଥିମ୍ ରାନ (ଫୁଟ ରାନ) ସମ୍ପତ୍ତି କର ।
- ସାମାଜିକ ଚିପିଂ କର ଏବଂ ଖାତାର ବ୍ରାଶ ଦିଯେ ଭାଲୋଭାବେ ପରିକାର କର ।
- ହିତୀର ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫିଲିଂ ରାନସମ୍ମ ଓରେନ୍ଡ କର ।
- ସତିକ ଆର୍କ ଲେଖ ବଜାର ରାଖ ।
- ଥାତ୍ୟକ ରାନେର ଜଳ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ ପେଟେର ପାର୍ଶ୍ଵର ସାଥେ 85° କୋଣ ଏବଂ ଓରେନ୍ଡିଂ ଏବଂ ଦିକେ 70° - 80° କୋଣ ବଜାର ରାଖ ।
- ପୁରୁଷ ପେଟେର ଜଳ୍ୟ ଏକାଧିକ ରାନେର ଓରେନ୍ଡ କର ।
- ସର୍ବଶୈଖ ରାନ ଅର୍ଦ୍ଧ କ୍ୟାପିଂ ରାନ ଓରେନ୍ଡ କରାକେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ ରେଡିଆଲ ବୁନଳ ଅକ୍ରମ୍ୟ ଚାଲନା କର ।
- ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ ରାନା କେବଳମାତ୍ର ଫିଲିଶନ କେବେର ଥାର ସ୍ପର୍ଶ କର ।
- ଉପରେର ପୃଷ୍ଠା ଉପର ଆକୃତିତେ ଓରେନ୍ଡ କର ।
- ବୃକ୍ଷାକାର ଶତିତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ ଚାଲନା କରେ ରାନ ଶୈଖ କର ଏବଂ ସାମ ପରିକାର କର ।

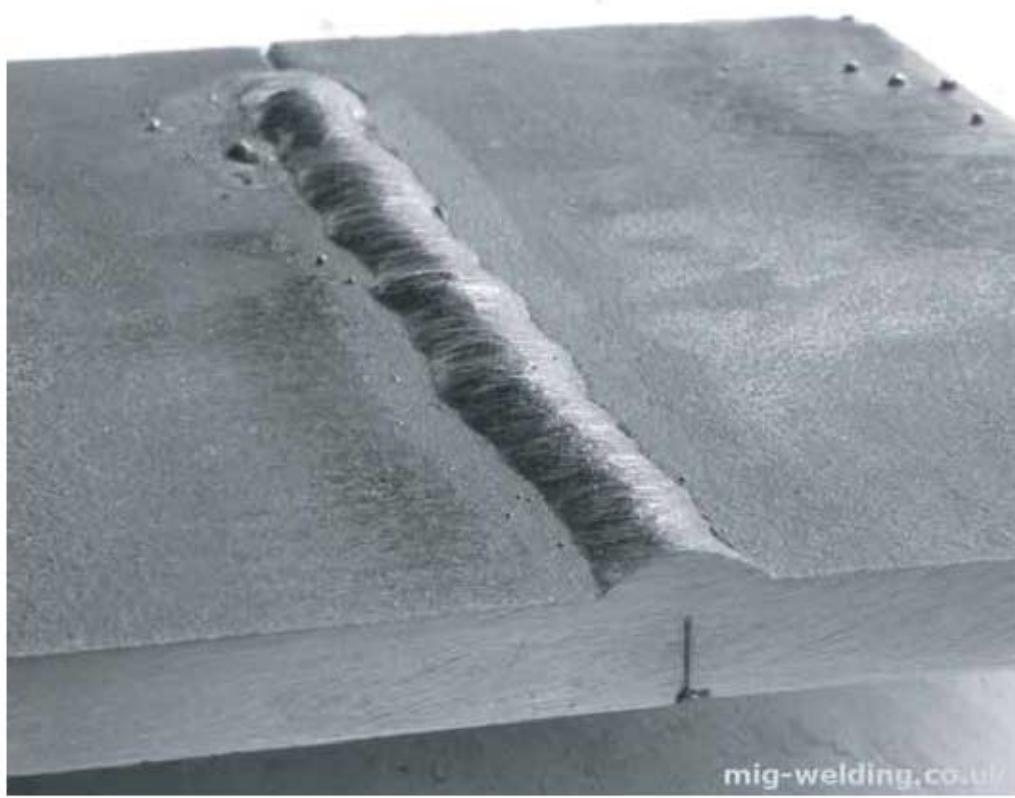


১০.৯ ওয়েভিং এর সমস্যা ও পরে পরিকার করা :

কথায় বলে Prevention is better than Cure অর্থাৎ প্রতিরোধ সর্বোপরি পছন্দ। তাই জোড় করার সময় যদি ভালো তদারকি করা হয়, তবে ঝটি বিচুর্ণি অনেক বেশি ধরা পড়ে। যা নিরাময় করা সম্ভব হয়। জোড়ের সময় দেখতে হবেঃ

- ইলেক্ট্রোডের কোণ ঠিক আছে কীনা?
- ইলেক্ট্রোড চালনার গতি ঠিক আছে কীনা?
- আর্ক লেখ সঠিকভাবে বজায় রেখেছে কীনা?
- রানের বিডের বুনলগলো টিকমত হচ্ছে কীনা?
- অতি রানের পর জোড়স্থান ভালোভাবে পরিকার করছে কীনা?

Cracks 3.1

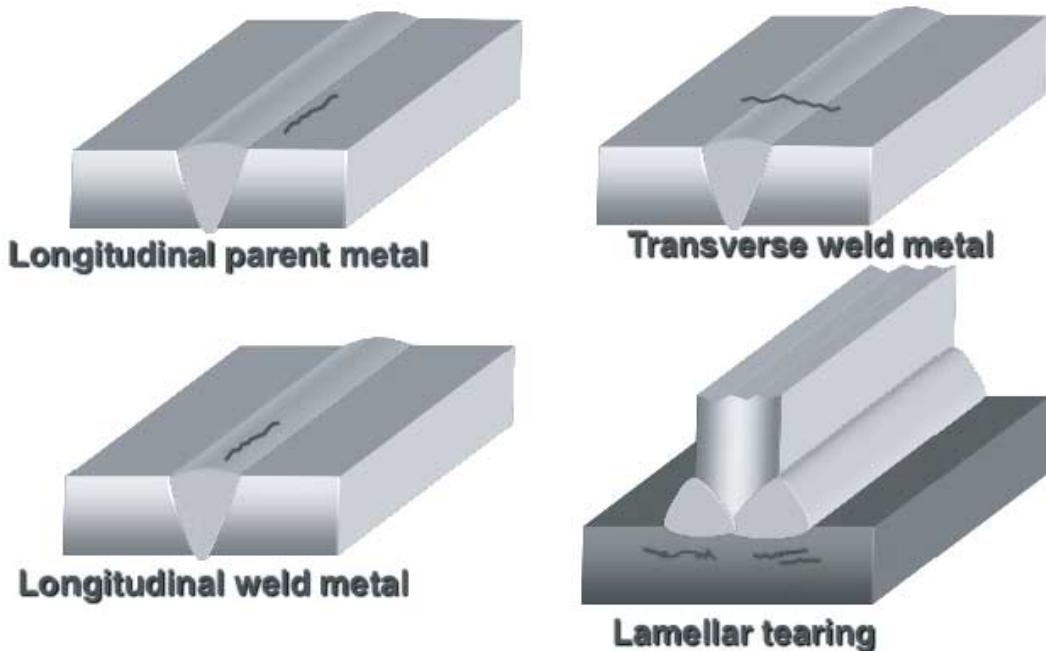

- জোড় প্রক্রিয়া পর জোড় মূল্যায়নের ক্ষেত্র দেখতে হবেঃ
 - জোড় ব্যাখ্যাতাবে পরিকার করছে কীনা?
 - ওয়েভ জোড় আভার কাটমুক্ত কীনা?
 - স্নাগ, উভার ল্যাপ মুক্ত কীনা?
 - ওয়েভ সোজের সাহায্যে উভল আকৃতি নিরীক্ষণ কর।

প্রশ্নমালা-১০


- ১। সমতল অবস্থানে আউট সাইড কর্ণার জোড়ের নিমিত্তে সারফেস প্রিপারেশনসহ কার্যবস্তু প্রস্তুত প্রণালি বর্ণনা কর।
- ২। আউট সাইড কর্ণার জোড়ের নিমিত্তে ট্যাক ওয়েল্ডকরণ পদ্ধতি উল্লেখ কর।
- ৩। আউট সাইড কর্ণার জোড়ের নিমিত্তে কারেন্ট সেটকরণ শনাক্ত কর।
- ৪। আউট সাইড কর্ণার জোড়ের সময় ইলেকট্রোড অ্যাংগেল, ইলেকট্রোড চালনার গতি, বুননের নিয়ম,আর্ক লেংথ ইত্যাদি বর্ণনা কর।
- ৫। আউট সাইড কর্ণার জোড়ের সময় পরীক্ষণীয় বিষয়সমূহ উল্লেখ কর।
- ৬। আউট সাইড কর্ণার জোড় শেষে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ উল্লেখ কর।

একাদশ অধ্যায়


আর্ক ওয়েল্ডিং এ সিঙ্গেল ভি বাট জোড় ওয়েল্ড (আনুভূমিক অবস্থানে/২জি)

১১.১ সারফেস প্রিপারেশনসহ ওয়ার্কপিস প্রস্তুত করা :

- ১০-১২ মিমি পুরু এবং কমপক্ষে ৬০ মিমি ২০০ মিমি দুই খণ্ড এমএস পেট লাভ।

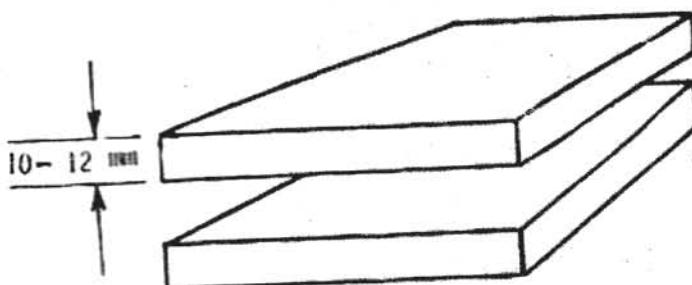

- কার্য বন্তর প্রান্তদেশ গ্রাইডিং এবং ফাইলিং করে 90° কোণে প্রস্তুত কর।
- ওয়্যার ব্রাশ দিয়ে ভালোভাবে পরিকার কর।

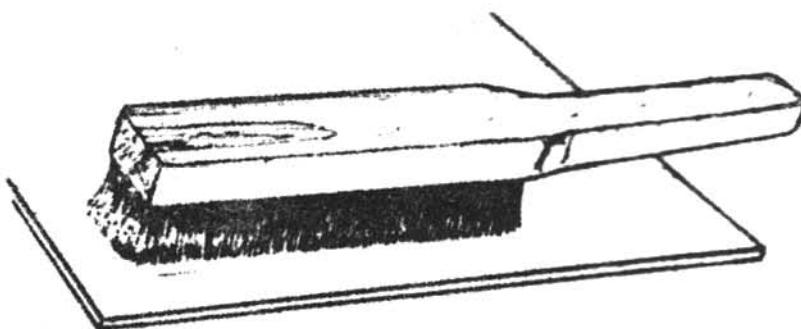

১১.২ ওয়ার্কপিস আনুভূমিক অবস্থানে আটকানো :

- ইলেকট্রোড নির্বাচনের বাঁধা ধরা তেমন কোন নিয়ম নেই, তবে পারিপার্শ্বিক অবস্থা, ওয়েল্ডারের অভিজ্ঞতা এবং কাজের শুরুত্বানুযায়ী তা নির্বাচিত হয়।
- অধিক পুরুত্বের ধাতু ওয়েল্ডিং করতে অপেক্ষাকৃত বড় ব্যাশ বিশিষ্ট ইলেকট্রোড ব্যবহৃত হয়।
- খরচ কম রাখার জন্য সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ব্যাসের ইলেকট্রোড নির্বাচন করতে হবে।
- জোড় এর রুট রাখের জন্য অপেক্ষাকৃত কম ব্যাস বিশিষ্ট ইলেকট্রোড নির্বাচন কর।
- এক্ষেত্রে ১০ গেজি বা ৩.২ মিমি ব্যাসের ইলেকট্রোড ব্যবহার কর।

১১.৩ ইলেকট্রোড নির্বাচন করা :

১১.৪ ওয়াকশিস সহিত করা :

(৬.৩ এর অনুরূপ)

১১.৫ঃ কারেন্ট সেট করা :

(৬.৫ এর অনুরূপ)

১১.৬ সিজেল ভি বাট জোড় তৈরি করতে পারা :

- পেনিট্রেশনের জন্য প্রায় ১.৫ মিমি রুট গ্যাপ রাখ।
- চিআনুয়ায়ী পাত দুইটির দুই প্রান্তে এবং মাঝে একটি ট্যাক ওয়েল্ড কর।
- কার্যবস্তুকে অতিরিক্ত 2° - 3° কোণে প্রি-সেট কর, যেন ওয়েলিং করার পর তা 90° হয়।
- ট্যাকের উভয় অংশ চিজেল ও হ্যাভ গ্রাইভার দ্বারা গ্রাইভিং কর।


ওয়াকশিস ট্যাক ওয়েল্ড করা :

- যে পাতটির মাঝখানে গাদ টানা হয়েছে, উক্ত দাগের অপর পাতটি 90° কোণে খাড়া করে রাখ।
- ইলেকট্রোড নিচের পাতটির সাথে 30° হতে 45° কোণে ধরে ট্যাক ওয়েল্ড কর।
- ট্যাক ওয়েল্ড ৮ মিলিমিটার হতে ১০ মিলিমিটার লম্বা হতে পারে।
- এক্সপ ট্যাক ওয়েল্ড ২ প্রান্তে দুইটি এবং মাঝে একটি কর।



ওয়েল্ড সম্পন্ন করতে পারা :

- ইলেকট্রোডকে পার্শ্বের সাথে 45° কোণে রাখি ।
- ইলেকট্রোড চাল ওয়েল্ডিং লাইন বরাবর 70° - 80° কোণে রেখে ফট রান টানতে আরম্ভ কর ।
- কার্ডবুর্জ শেষ পর্যন্ত ওয়েল্ড করে অথবা রান (ফট রান) সম্পন্ন কর ।
- সাগাতশো টিপিং কর এবং উচ্চার দ্রাপ দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার কর ।
- হিটীয় এবং পরবর্তী ফিলিং রানসমূহ ওয়েল্ড কর ।
- কিছুটা বুনন প্রক্রিয়ায় ওয়েল্ড কর এবং অত্যেক ঘাণ্টে কপিকের জন্য ধাম ।
- সঠিক আর্ক লেখে বজার রাখ ।
- অত্যেক রানের জন্য ইলেকট্রোড পেটের পার্শ্বের সাথে 45° কোণ এবং ওয়েল্ডিং এর দিকে 70° - 80° কোণ বজার রাখ ।
- পুরু পেটের জন্য একাধিক রানের ওয়েল্ড কর ।
- সর্বশেষ রান অর্ধাং ক্যাপিং রান ওয়েল্ড করতে ইলেকট্রোড রেডিয়াল বুনন প্রক্রিয়ায় চালনা কর ।
- ইলেকট্রোড রানা কেবলমাত্র ফিউশন কেসের ধার স্পর্শ কর ।
- উপরের পৃষ্ঠা উভল আকৃতিতে ওয়েল্ড কর ।
- বৃত্তাকার পাতিতে ইলেকট্রোড চালনা করে রান শেষ কর এবং স্পস পরিষ্কার কর ।

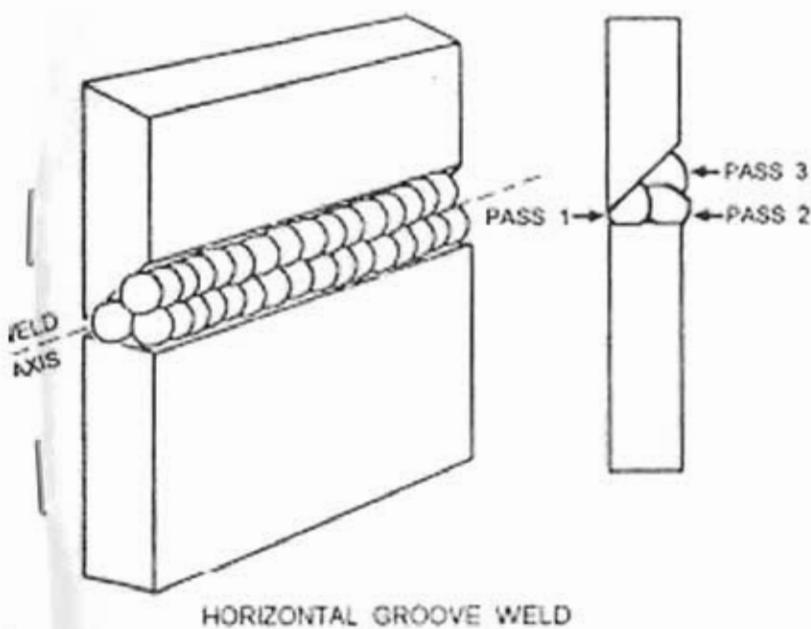


১১.৭ ওয়েল্ড নিরীক্ষণ করা :

কথার বলে Prevention is better than Cure অর্থাৎ প্রতিরোধ সর্বোত্তম পছন্দ । তাই জোড় করার সময় যদি ভালো তদন্তকি করা হয়, তবে ক্ষতি বিচ্ছিন্ন অনেক বেশি রোধ পাও পড়ে । যা নিরাময় করা সম্ভব হয় । জোড়ের সময় দেখতে হবে:

- ইলেকট্রোডের কোণ ঠিক আছে কীনা?
- ইলেকট্রোড চালনার গতি ঠিক আছে কীনা?
- আর্ক সেংথ সঠিকভাবে বজায় রেখেছে কীনা?
- রানের বিডের বুননগুলো টিকমত হচ্ছে কীনা?
- প্রতি রানের পর জোড়স্থান তালোভাবে পরিষ্কার করছে কীনা?

Cracks 3.1

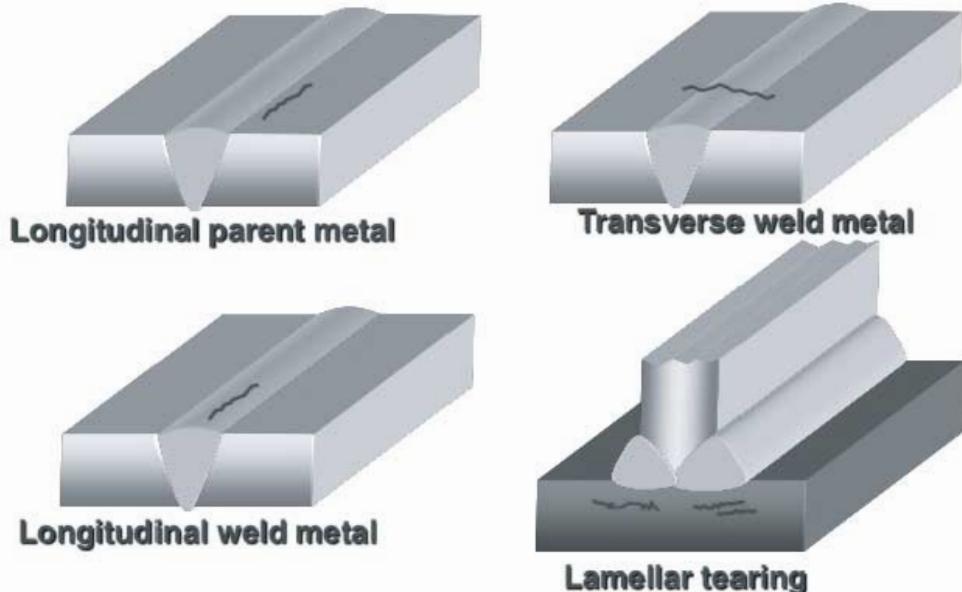

জোড় প্রক্রিয়া পর জোড় মূল্যায়নের জন্য দেখতে হবে :

- জোড় ব্যথাবধিভাবে পরিষ্কার করছে কীনা?
- ওয়েলড জোড় আভার কাটমুক্ত কীনা?
- স্পাগ, উভার ল্যাপ মুক্ত কীনা?
- ওয়েলড গেজের সাহায্যে উভল আকৃতি নিরীক্ষণ কর।

প্রশ্নমালা-১১

- ১। সমতল অবস্থানে আউট সাইড কর্ণার জোড়ের নিমিত্তে সারফেস প্রিপারেশনসহ কার্যবস্তু প্রস্তুত প্রণালি বর্ণনা কর।
- ২। আউট সাইড কর্ণার জোড়ের নিমিত্তে ট্যাক ওয়েল্ডকরণ পদ্ধতি উল্লেখ কর।
- ৩। আউট সাইড কর্ণার জোড়ের নিমিত্তে কারেন্ট সেটকরণ শনাক্ত কর।
- ৪। আউট সাইড কর্ণার জোড়ের সময় ইলেকট্রোড অ্যাংগেল, ইলেকট্রোড চালনার গতি, বুননের নিয়ম, আর্ক লেখ ইত্যাদি বর্ণনা কর।
- ৫। আউট সাইড কর্ণার জোড়ের সময় পরীক্ষণীয় বিষয়সমূহ উল্লেখ কর।
- ৬। আউট সাইড কর্ণার জোড় শেষে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ উল্লেখ কর।

ওয়েল্ড অ্যান্ড ফেরিকেশন – ১

২য় পত্র দশম শ্রেণি


তাত্ত্বিক অংশ

প্রথম অধ্যায়

ধাতব তলে হ্যান্ড টুলসের সাহায্যে গ্রেভ ও স্লট কাটিং পদ্ধতি

১.১ গ্রেভ (Groove) ও স্লট (Slot) কাটিং টুলস এর সাথে:

- গ্রেভ ও স্লট কাটিং করতে হলে বিভিন্ন ধরনের হ্যান্ড টুলস প্রয়োজন। এ হ্যান্ড টুলসসমূহকে দুই ভাবে ভাগ করা যায়, (১) মার্কিং টুলস (২) কাজের জন্য হ্যান্ড টুলস। নিম্নে হ্যান্ড টুলসসমূহের নাম উল্লেখ করা হলো।

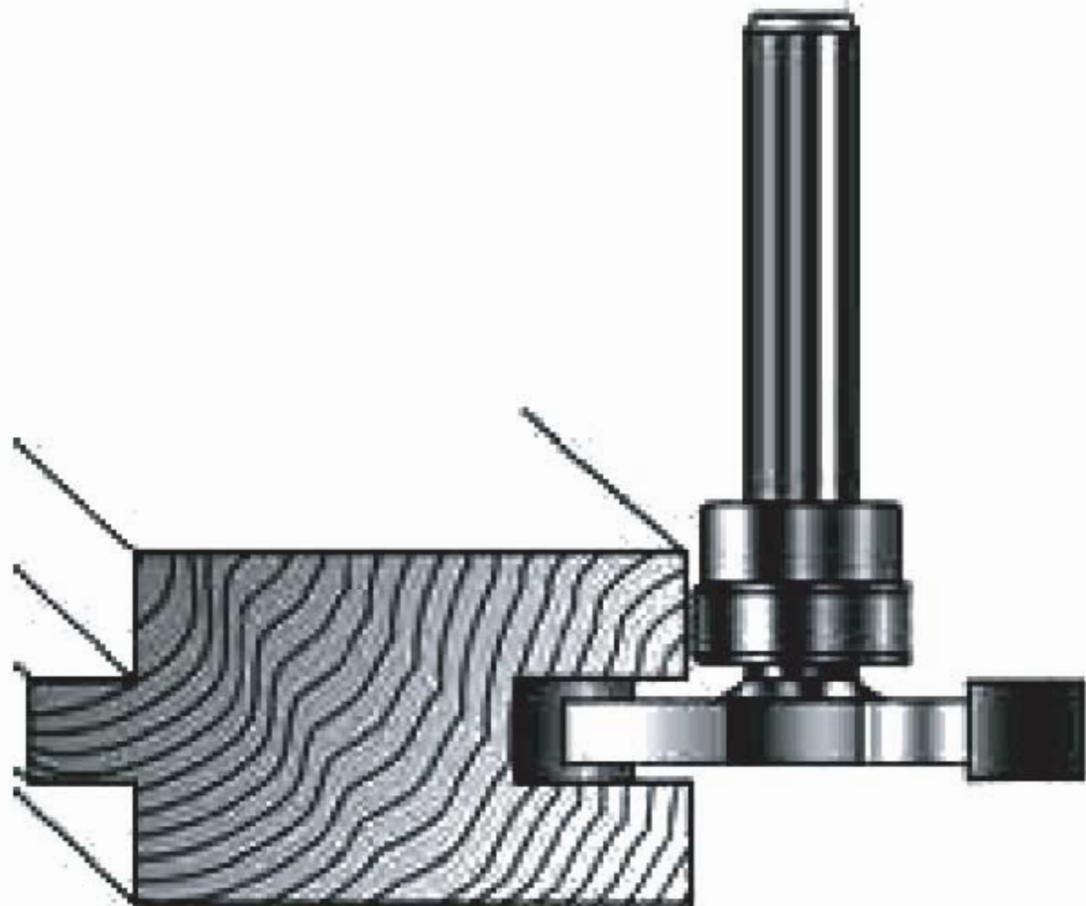

• মার্কিং টুলস:


তার্নিমার হাইটগেজ, সেন্টার হেড, মার্কিং ব্লক সিল রুল, ফ্লাইবার সেন্টার পাখ, হাতুড়ি, এ টুলসগুলো ছাড়াও মার্কিং শনাক্ত করণের জন্য জিনিসগুলো পাওয়া যাবে সেগুলো হলো রাই, চক, ফিটকিলি বা ডুঁত ইত্যাদি।

ধাতব তলে হ্যান্ড টুলসের সাহায্যে গ্রন্তি ও স্লট কাটিং পদ্ধতি

Marking and measuring tools




- **হ্যান্ড টুলসঃ**
ক্ল্যান্ট ফাইল, কোয়ার ফাইল, রেকটেন্জুলার ফাইল, নিউল ফাইল সেট, অসকাট চিঙেল, ডারমড পয়েন্ট চিঙেল, রাউন্ড মোজ চিঙেল, হ্যামার, বিশেষ ধরনের ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স (যা ধারা গ্রন্তি বা স্লটের ভিতর বাহির এবং গভীরতা পরিমাপ করা যায়) জব আটকানোর ভাইস ইত্যাদি।

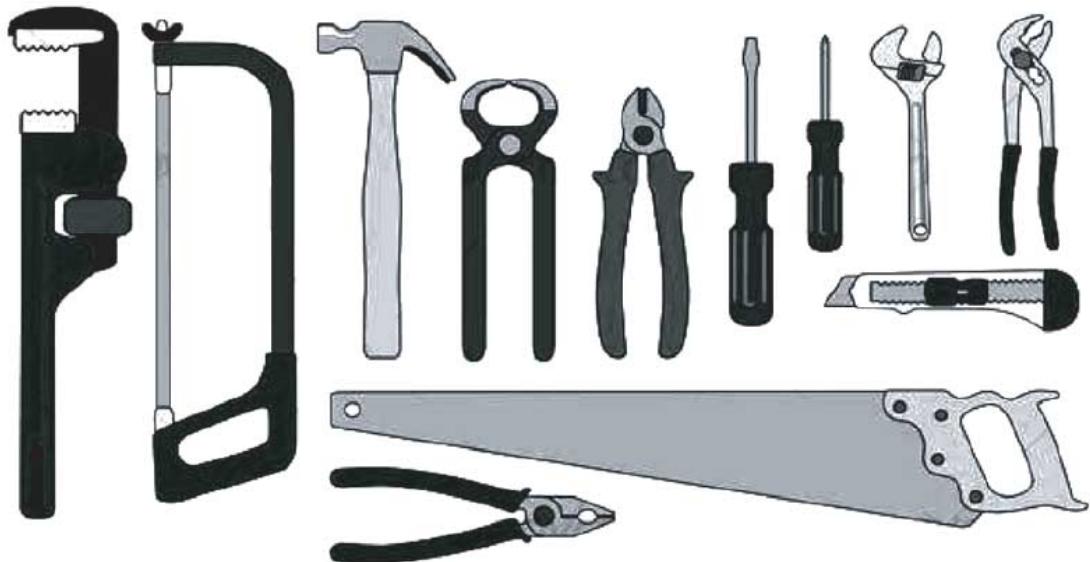

১.২ হ্যান্ড টুলসের সাহায্যে গ্রহণ ও স্লট কাটিং পদ্ধতি:

হ্যান্ড টুলসের সাহায্যে গ্রহণ ও স্লট কাটিতে হলে কাজের ধারাবাহিকতা অবশ্যই বজায় রাখতে হয়।


মার্কিং গ্রহণ বা স্লট কাটার পূর্বে প্রথমে মার্কিং করতে হয়। মার্কিং করতে জবকে মার্কিং টেবিল বা সমতল কোন টেবিল বা স্থানে রাখতে হয়। যে স্থানে মার্কিং করা হবে উক্ত স্থানে জব রাখিবার পূর্বে রং দিয়ে নিতে হবে। এবার যে মাপের গ্রহণ বা স্লট কাটা হবে উক্ত মাপ মেজারিং করে ঝাইবারের সাহায্যে দাগ দিতে হবে। স্টিল রুল, ঝাইবার বা সেন্টার পাঞ্চ ও হ্যামার ব্যবহার করে মার্কিং সম্পন্ন করতে হবে। মার্কিং শনাক্ত করার নিমিত্তে ব্যবহৃত রং সঠিকভাবে লেগেছে কীনা দেখতে হবে। কাজের সময় দাগ যাতে উঠে না যায় সে জন্য সেন্টার পাঞ্চ ও হ্যামার ব্যবহার করে দাগগুলো চিহ্নিত করতে হবে।

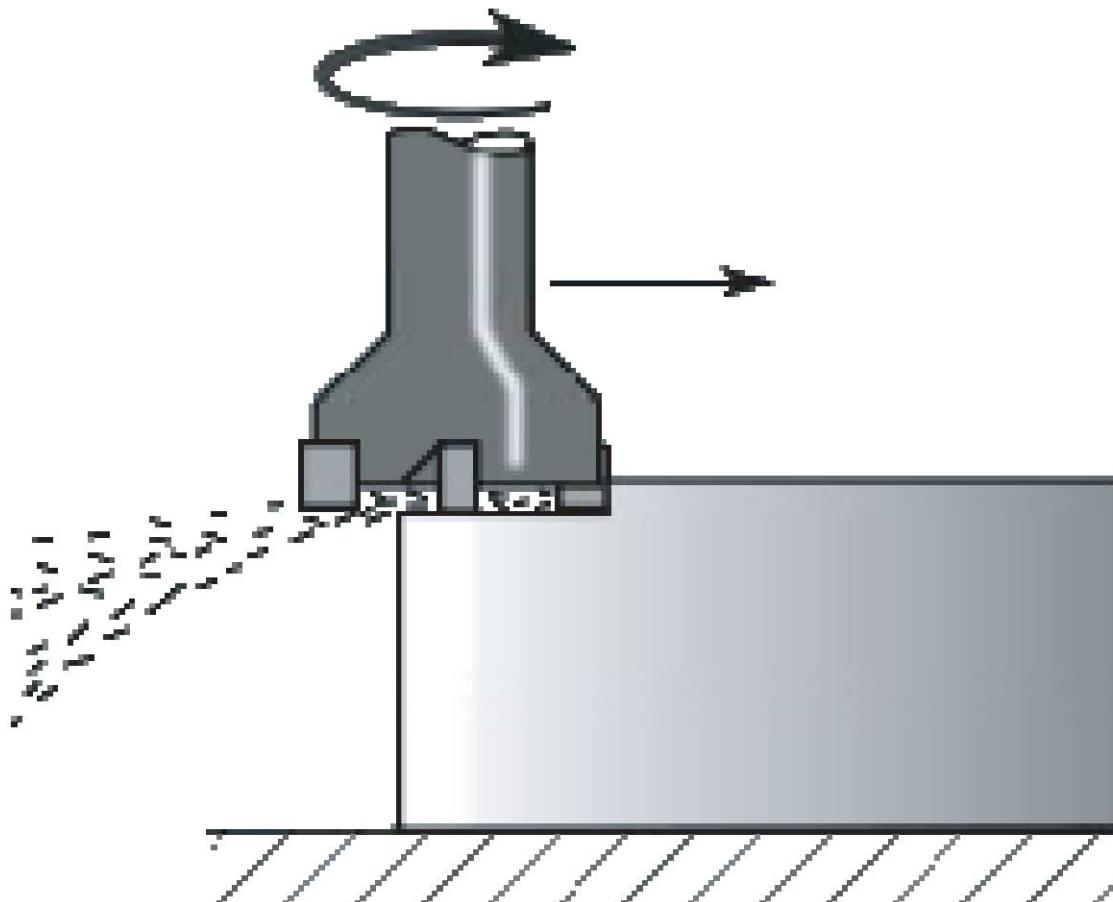

কাটিং : হ্যান্ড টুলস ব্যবহার করে কাটিং আরম্ভ করতে হবে। মেজারমেন্টের প্রতি নজর রাখতে হবে। কাটিং যেন দাগের বাইরে না যায় আবার দাগের ভিতরে থেকে না যায়। হ্যান্ড টুলস্ এলোমেলোভাবে ব্যবহার করা যাবে না। এতে গ্রহণ বা স্লটের সঠিক হবে না ফলে কাজটি নষ্ট হবে। সঠিক নিয়মে হ্যান্ড টুলস্ ব্যবহার করে গ্রহণ ও স্লট কাটিং সম্পন্ন করতে হবে।




মেজারিং বা ইনগিমেকশন: শিল্প বা স্টোক কাটির পর সেখতে হ্যান্ড গরিমাপ মোড়াবেক শিল্প বা স্টোক কাটি হয়েছে কীনা? কাটিং প্রাপ্তগুলো যত্নে আছে কীনা? কাটিং কল সমতল কীনা?

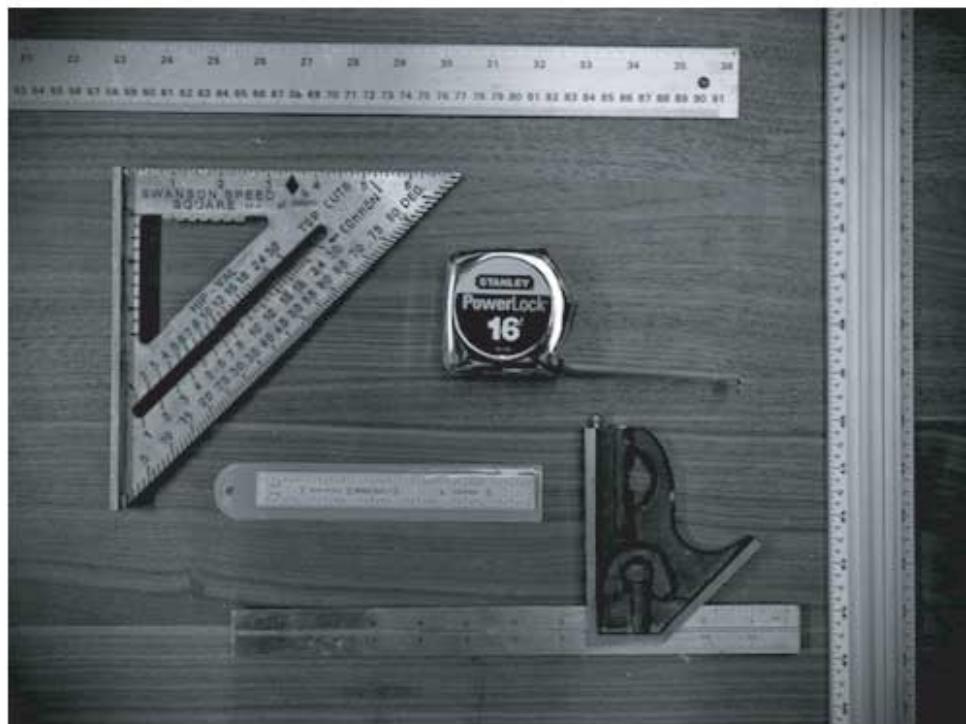

১.৩ হ্যান্ড টুলসের সাহায্যে এন্ড ও স্লট কাটিং সতর্কতা:

হ্যান্ড টুলস্ এর সাহায্যে এন্ড ও স্লট কাটিং এ সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। গগলস ব্যবহার না করা হলে চিপিং করার সময় চিপস্ চোখে পড়ে চোখ নষ্ট হওয়ার সম্ভবনা থাকে। চিপিং চিজেলের মাথায় ‘মাশরুম’ আছে কীনা তা সক্ষ করতে হবে যা চিপিং কাজে বাধা প্রদান করে। হ্যান্ড এর হাতল ভালোভাবে আটকানো আছে কীনা? জব ভাইসে ভালোভাবে আটকানো আছে কীনা? তা না হলে চিপিং বা কাটিং এর সময় জব নড়া চড়া করবে ও মার্কিং নষ্ট হবে। চিপিং শেষে চিপসুসমূহ ব্রাশ করে ফেলে দিতে হবে।

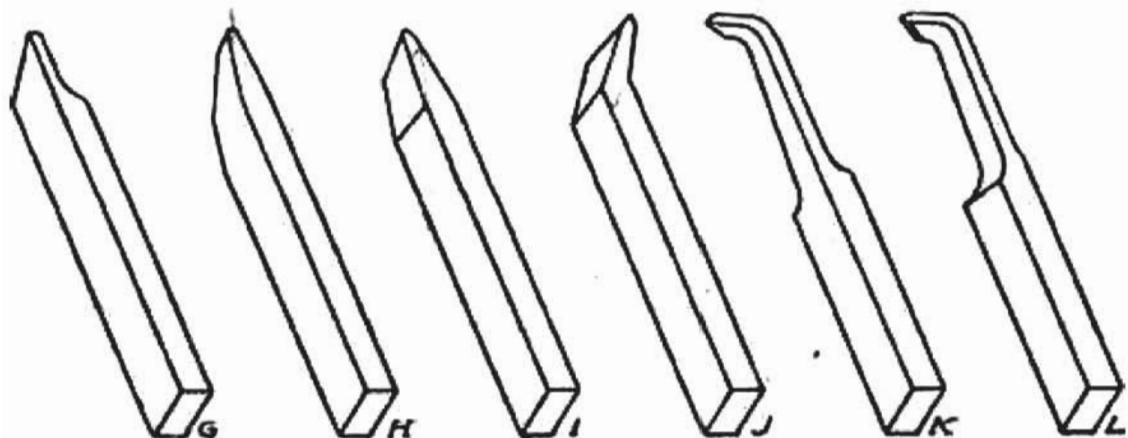

১.৪ এন্ড ও স্লট কাটিং হ্যান্ড টুলসের যত্ন ও ব্রহ্মপাবেক্ষণ:

- যে সমস্ত হ্যান্ড টুলস্ ব্যবহার করে এন্ড ও স্লট কাটিং করা হয়, তাদের যত্ন নেওয়া অত্যাবশ্যক।
- মার্কিং টুলসুসমূহে যদি প্রিজ, মবিল, চিপস্, ধুলাবালি ইত্যাদি পড়ে থাকে তবে মার্কিং পয়েন্টগুলো নষ্ট হয়ে যায়। তাই মার্কিং টুলসুগুলো ময়লা মুক্ত করে যথাস্থানে রাখতে হবে, যাতে ধুলাবালি না লাগে।

কাটিং টুল সমূহ যেমন ফাইল সমূহে কোনো চিপস্ ও ধুলাবালি লেগে থাকলে পরিষ্কার করে যথাস্থানে রাখতে হবে, বিশেষ করে ফাইল রাখার র্যাকে ফাইলগুলো রাখতে হবে। ফাইলসমূহে প্রিজ, মবিল জাতীয় পদার্থ লাগানো যাবে না।

চিজেলসমূহের মুখ এবড়ো থেবড়ো হয়ে মাশরুমের হয়ে থাকলে পয়েন্ট গ্রাইভিং করে ঠিক করে যথাস্থানে র্যাকে রাখতে হবে।

যে সমস্ত হ্যান্ড টুলস্ বা মেজারিং টুলস্ এ মবিল বা প্রিজ দেওয়ার নিয়ম রয়েছে, সেগুলোতে মবিল বা প্রিজ দিয়ে যথাস্থানে রাখতে হবে।

প্রশ্নমালা-১

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- ১। গ্রংক্ষণ কাটিং টুলস্ এর নাম উলেখ কর।
- ২। স্লিট কাটিং এর নাম উলেখ কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- ৩। গ্রংক্ষণ ও স্লিট কাটিং হ্যান্ড টুলস্ সমূহের নাম উলেখ কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

- ৪। হ্যান্ড টুলস্ এর সাহায্যে গ্রংক্ষণ ও স্লিট কাটিং কালে সতর্কতা মূল ব্যবস্থাসমূহ বর্ণনা কর।
- ৫। গ্রংক্ষণ ও স্লিট কাটিং হ্যান্ড টুলস্ সমূহের যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ উলেখ কর।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ

ଉତ୍ତମ ଓରେନ୍ଡ ତୈରିର ଶର୍ତ୍ତାବଳି

୨.୧ ଉତ୍ତମ ଓରେନ୍ଡ ଏର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ

ଓରେନ୍ଡିଂ ଏକଟି ଜଟିଲ ଏବଂ କଠିନ କାଜ । ଭାଲୋ ଓରେନ୍ଡିଂ କରା ଯୋଟେ ସହଜ ନଥି । ତାଇ ଓରେନ୍ଡାରକେ ଧାତୁର ଗୁଣାତ୍ମକ, ପ୍ରକୃତି ଓରେନ୍ଡିଂ ଏର ପରିଭାଷା, ଓରେନ୍ଡିଂ ଏର ନିର୍ମାଣ-କାନୁନ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କେ ଜ୍ଞାନ ଧାରତେ ହେବେ । ଏକଜନ ଦକ୍ଷ ଓରେନ୍ଡାର ଏର କାହେ ଭାଲୋ ଓରେନ୍ଡିଂ କରା ଯୋଟେ କଠିନ କାଜ ନଥି । ଅନେକ ସମୟ ଅନେକ ଦକ୍ଷ ଓରେନ୍ଡାରଙ୍କ ଅବହେଲା କରେ ଭୁଲ ନିଯମେ ଓରେନ୍ଡିଂ କରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମ୍ପନ୍ନ ଜୋଡ଼ ତୈରି କରତେ ପାରେ ନା ।




ଓରେନ୍ଡର ମାଳ ଓ ଶକ୍ତି ନିର୍ମାଣରେ ନିମ୍ନେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିବରାଦି ବିବେଚନା କରତେ ହେବେ—

- ଉତ୍ତମ ପେନିଟ୍ରେଶନ ବା ସଠିକ ପେନିଟ୍ରେଶନ ନିଶ୍ଚିତ କରତେ ହେବେ ।
- ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ଧାତୁର ଗଲନ ସମ୍ପନ୍ନ କରତେ ହେବେ ।
- ଧାତୁ ଜମାକୃତିର ନିବିଡ଼ତା ବଜାଯ ରାଖତେ ହେବେ ।
- ଓରେନ୍ଡ ଏର ଆକୃତି ଏବଂ ରଂ ମାଳ ସମ୍ପନ୍ନ ହତେ ହେବେ ।
- ଧାତୁ ଛିଟାନୋ (ସ୍ପାଟାର) ରୋଧ କରତେ ହେବେ ।
- ବିଭିନ୍ନମୂର୍ତ୍ତର ଧାରାବାହିକତା ଓ ଘୃଣତା ଅନୁମ ରାଖତେ ହେବେ ।

২.২ উত্তম ওয়েল্ড এর শুরুত্ব বর্ণনাঃ

পেনিট্রেশনের শুরুত্বঃ

জোড়ের শক্তির জন্য এটি সবচেয়ে শুরুত্বপূর্ণ। অনেক ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত পেনিট্রেশনের জন্য অন্যান্য বিষয়াদি বিবেচনা ছাড়াই জোড় সম্পূর্ণরূপে বাতিল হতে পারে। সিংগল ‘ভি’ বাট জোড় পেনিট্রেশন বিড সমান এবং জোড়ের মাঝখানে জোড়াতে বিরতিহীন হবে। পেনিট্রেশন বিডের গলন রুটফেসেরে মধ্যে উত্তমরূপে হতে হবে। তবে এরও মাপ রয়েছে। পেনিট্রেশন এর উচ্চতা হবে ইলেকট্রোডের ব্যাসের সমান। সামান্য বেশি বা কম গ্রহণযোগ্য। কম গলন বেস্ট টেস্ট বা ধৰ্মসাত্ত্বক পরিষ্কার ধরা পড়ে। ফিলেট জোড়ে পেনিট্রেশন কর্ণার পর্যন্ত পুরাপুরি হওয়া উচিত। ফিলেট ওয়েল্ড ব্রেক টেস্টে পরিষ্কার ধাতু রুট বরাবর দৃশ্যমান হওয়া উচিত। ওয়েল্ডিং জোড়ের মধ্যে অনেক সময় বার্নিং দেখা যায়। এক্ষেত্রে মূল ধাতুর জোড়ের স্থান হিট অ্যাফেকটেড জোন হয়ে পড়ে। যার ফলে উক্ত স্থানে ফাটল দেখা দিতে পারে।

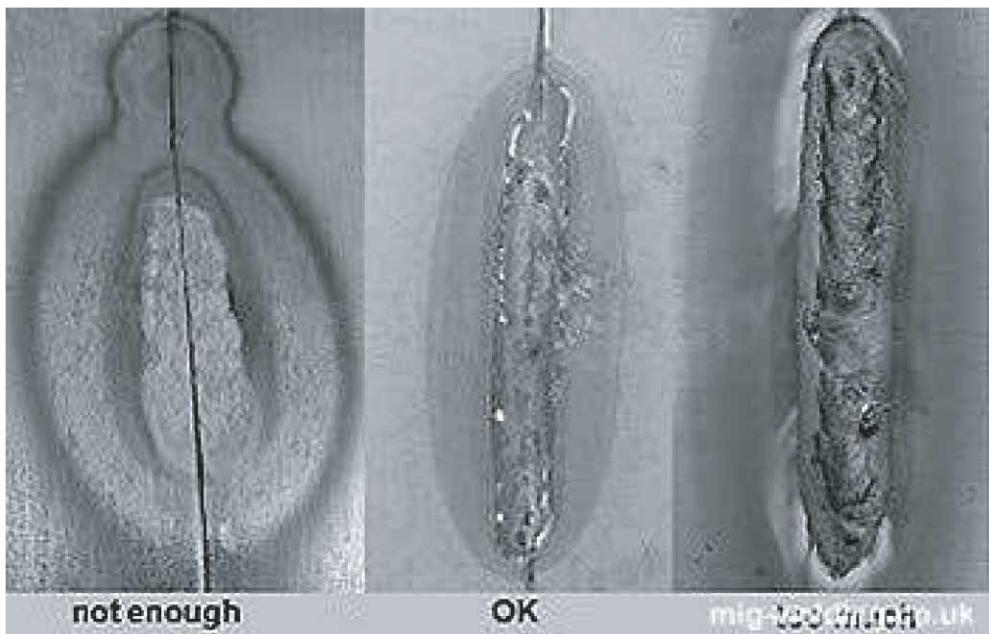

গলনের শুরুত্বঃ

মূল ধাতুর মধ্যে এবং একাধিক রানের ওয়েল্ড এর মধ্যে পেনিট্রেশনের জন্য ভালো গলন অত্যাবশ্যক। ইন্টার রানের মধ্যেভালো গলন না হলে বিভিন্ন ধরনের ত্রুটি দেখা যায়, যেমন ল্যাক অফ ফিউশন, গ্যাস পকেট, স্লাগ ইনক্লুশন ইত্যাদি। তাই ওয়েল্ডিং এর ক্ষেত্রে ইন্টার রানের শুরুত্ব অপরিসীম।

- ওয়েল্ড জ্যাকুতির বর্ণনাঃ ওয়েল্ড এর গঠন নিবিড় এবং অপদ্রব্য যথা স্লাগ ইনক্লুশন এবং ছিদ্রাময়তামুক্ত হওয়া উচিত।
- ওয়েল্ড এর আকৃতি এবং রং এর বর্ণনাঃ

ডিজাইন মোতাবেক ওয়েল্ডড জোড়ের শক্তি প্রাপ্তির নিমিত্তে ওয়েল্ড এর নির্দিষ্ট আকৃতি বজায় রাখা শুরুত্বপূর্ণ। ওয়েল্ড এর আকৃতি জোড়ের কর্ম-ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। স্বুট থিকনেস (Throat Thickness) কম হওয়ার দরকন স্বাভাবিক মিটর ফিলেটের তুলনায় অবতল ফিলেট ওয়েল্ড দুর্বল হয়।

জোড়ের শক্তি বজায় রাখতে বাট ওয়েল্ডের আকৃতি মসৃণ এবং ওয়েল্ড এর উপর সমভাবে কেন্দ্রীভূত হবে এবং রিইনফোর্সমেন্ট উচ্চতা প্লেটের পুরুত্বের প্রায় শতকরা ১০ ভাগ হবে। ভালো ওয়েল্ড এর রং উজ্জ্বল হবে।

- স্প্যাটারঃ যদিও ওয়েল্ডিং জোড়ের ক্ষেত্রে স্প্যাটার তেমন ক্রটি হিসেবে বিবেচিত নয়, তবু যখন কোন জোড়ে অত্যাধিক স্প্যাটার দেখা যায়, তখন বুঝতে হবে জোড়াটি কম শক্তিধর। স্টাটার তখনই দেখা দেয় যখন ওয়েল্ডার কিছু ভুল করে থাকে, আর ভুলের কারণেই জোড়ে ক্রটি দেখা দেয়।

২.৩ উন্নত ওয়েল্ড তৈরিতে গৃহীতব্য ব্যবস্থাঃ

- উন্নত ওয়েল্ড তৈরিতে প্রথম প্রয়োজন ওয়েল্ডার এর পরিভাষার উপর যথেষ্ট জ্ঞান ও দক্ষতা। ওয়েল্ডার এর দক্ষতা থাকলেই হবে না, তা বাস্তবায়ন করতে হবে।
- সঠিক নিয়মে জব প্রিপারেশন করতে হবে।
- সঠিক কারেন্ট সেটিং উন্নত জোড়ের শর্ত।
- সঠিক আর্ক লেংথ, বুনন কৌশল সঠিক গতিতে ইলেকট্রোড চালনা অত্যাবশ্যক।
- কম পেনিট্রেশনের সাধারণ কারণসমূহ হলো, অত্যাধিক কম কারেন্ট অথবা সঠিক ভোল্টেজ সেটিং এর অভাব এবং অত্যাধিক লম্বা আর্ক। তাই সঠিক পেনিট্রেশনের জন্য উলিখিত ক্রটিসমূহ এড়িয়ে চলতে হবে।
- রুট ফেস গলনের জন্য আর্ক লেংথ ছোট এবং সঠিক ইলেকট্রোড চালনার গতি হতে হবে। ইলেকট্রোড অ্যাংগেলও গুরুত্বপূর্ণ।
- উন্নত জোড়ের জন্য মূল ধাতুর গুণাগুণের সাথে ইলেকট্রোডের গুণাগুণ সঠিক থাকতে হবে।
- ওয়েল্ডিং স্প্যাটার প্রতিরোধ করা প্রয়োজন। স্প্যাটার ক্রটিপূর্ণ ওয়েল্ড কৌশল নির্দেশ করে। অত্যাধিক কারেন্ট, লম্বা আর্ক লেংথ ও আর্কস্থ্রো এগুলো প্রতিরোধের জন্য সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- জোড়ের স্থানে অতিরিক্ত মাল জমার কারণ, ইলেকট্রোড চালনার গতি অত্যাধিক কম। এটা প্রতিরোধ করতে হলে সঠিক কারেন্ট ও সঠিক গতিতে ইলেকট্রোড চালনা করতে হবে।
- গ্যাস পকেট বা স্লাগ ইনক্রুশান হওয়ার অন্যতম কারণ, ড্যাম্প ইলেকট্রোড বা জোড় ভালোভাবে পরিষ্কার না করা, উল্লিখিত ক্রটি প্রতিরোধ করতে সঠিক ইলেকট্রোড ও জোড় স্থান ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে।

প্রশ্নমালা-২

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

- ১। রিইন ফোর্স মেন্টের উচ্চতা কত হওয়া উচিত?
- ২। রুট ফেস গলানোর জন্য আর্ক লোম কেমন হওয়া উচিত?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- ১। উত্তম ওয়েল্ড তৈরীর শর্ত সমূহ লিখ:
- ২। উত্তম ওয়েল্ড জোড়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।
- ৩। উত্তম ওয়েল্ড জোড় তৈরিতে গৃহীতব্য ব্যবস্থাসমূহ বর্ণনা কর।
- ৪। উত্তম ওয়েল্ড জোড়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা কর।

রচনামূলক প্রশ্ন


- ৫। ধাতু জোড়ে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে কী কী অসুবিধা হত বর্ণনা কর।
- ৬। ধাতু জোড়ের ক্ষেত্রে পেনিট্রেশনের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

ভূতীর অধ্যায়


অবস্থান ভেদে প্রয়োজিত-এর কলাকৌশল

৩.১ প্রয়োজিত-এর অবস্থাসমূহ সিলিঙ্ক করতে পারা

প্রয়োজিত-এর বিভিন্ন অবস্থাসমূহ নিম্নে ধর্মত হলোঃ

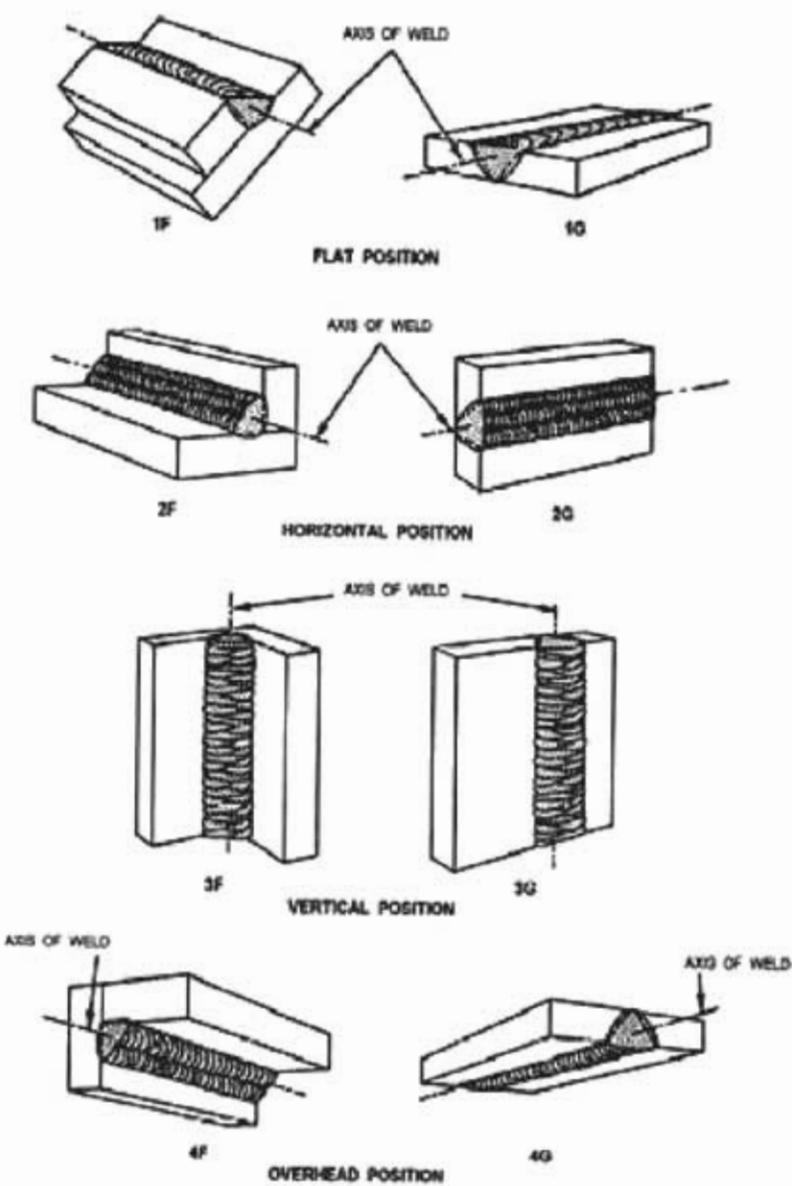


- ডাউন হ্যার্ড/ড্রাই পজিশন-সমষ্টি অবস্থান
- হারাইজন্ট্যাল/পজিশন-আনু ভূমিক অবস্থান
- ভার্টিক্যাল পজিশন-উলব অবস্থান
- অভারহেড পজিশন-অভারহেড অবস্থান
- ইনক্রাইট-পজিশন-কৌণিক অবস্থান

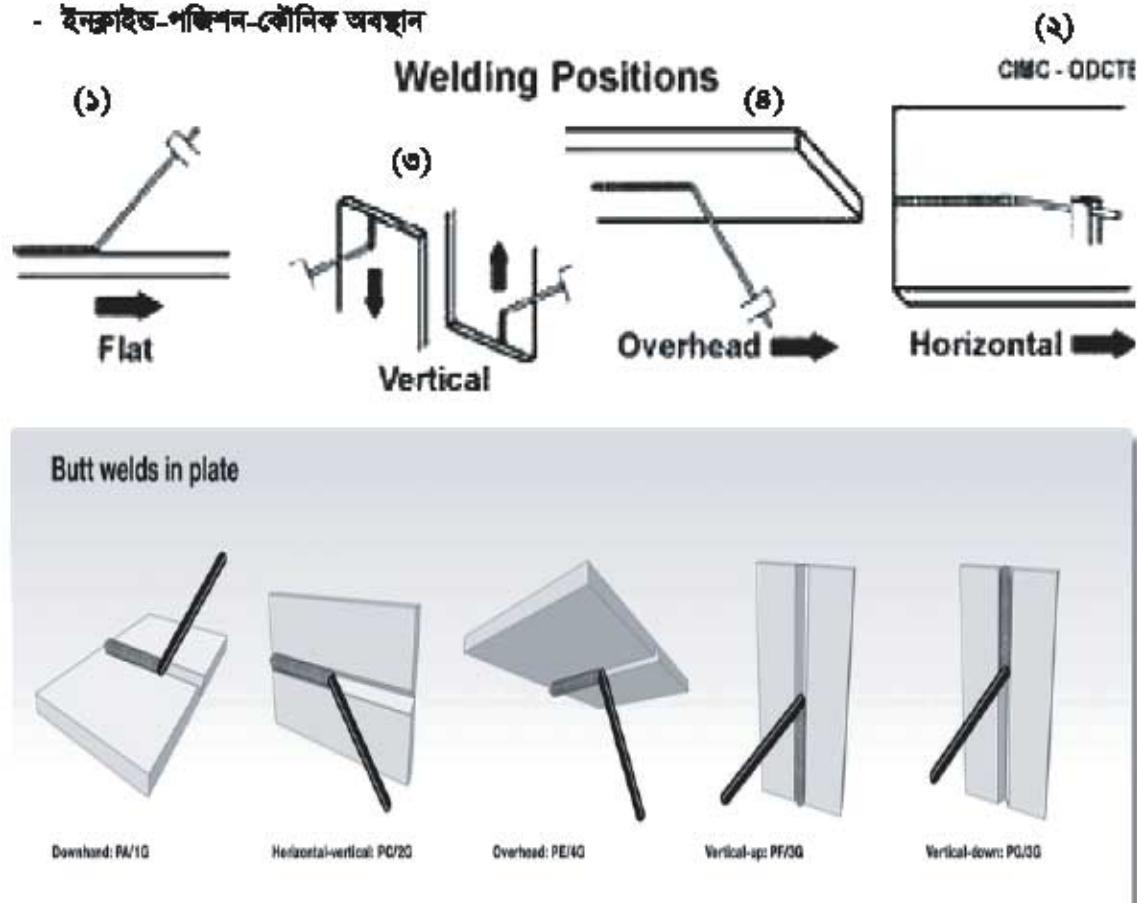

৩.২ অবস্থান তেজে ওয়েল এবং বুনন কৌণিক বর্ণনা:


উলব ওয়েলিং উর্ধ্বাতিমূর্তী কিংবা নিম্নাতিমূর্তী ওয়েলিং এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও সীমাবদ্ধতা আছে। উভয় ক্ষেত্রেই পশ্চিত ধাতু মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়। উর্ধ্বাতিমূর্তী উলব ওয়েলিং এর সময় ধাতু আর্কের তিতের হতে (ক্রাটারের মধ্যে পতিত হয়, তারপর তা ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত) নিচের দিকে গড়িয়ে পড়তে থাকে, এটিই উর্ধ্বাতিমূর্তী গতিকে বাধা দান করে উলব বিচ এবং গভীর পেনিট্রেশন উৎপন্ন করে।

এ অবস্থার কিছুটা বুনন গতিকে ওয়েলিং করতে ক্ষমতে উপরের দিকে অগ্রসর হতে হয়।

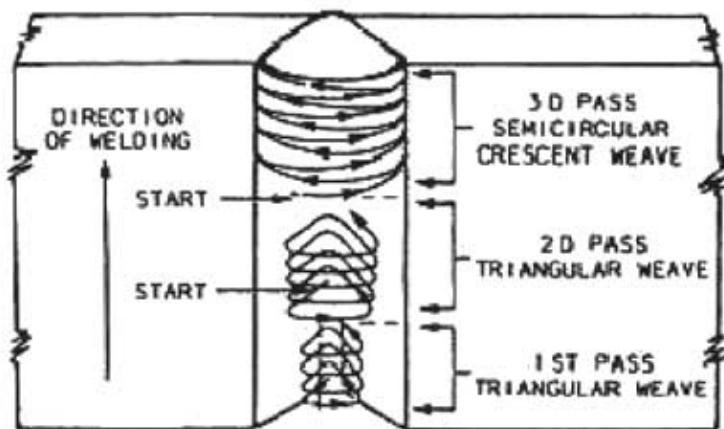

নিম্নক্ষিতী উলব অরেঙ্গিং এ অরেঙ্গিং এৰ গতি অভ্যন্তর স্বীকৃত হয়। কারেণ্ট অভ্যাসিক না হলে আভাৱ কাট পড়ে। অবকল আকৃতিৰ অরেঙ্গিং উৎপন্ন কৰে। শেনিট্ৰিশন কম হয়।

সাধাৰণতঃ কাট আনেৰ ফেজে এ খয়েন্ত প্ৰযোজন নহয়। অন্যান্য আনেৰ ফেজে বুননেৰ সময় জোড়েৰ মুই পোকে কণিকেৰ জন্য অপেক্ষা কৰতে হবে। নতুনা ধাতু জোড়েৰ বিভ উৎপন্ন হবে না।

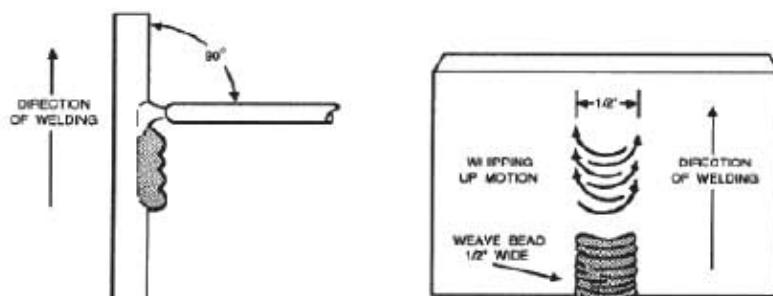


VERTICAL BEAD WELD, WELDING UP


A

VERTICAL WEAVE BEAD WELD,
WELDING UP

B

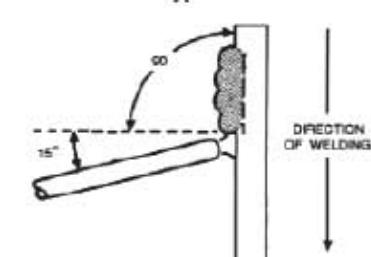


VERTICAL BEAD WELD, WELDING DOWN

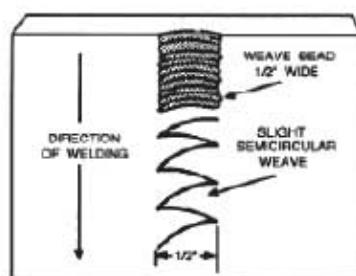VERTICAL WEAVE BEAD WELD,
WELDING DOWN

কৌশিক অৱজ্ঞা যে অরেঙ্গিং এৰ চাল আৱ ৪৫° সাধাৰণত আকে কৌশিক অরেঙ্গিং থাবা হয় এবং উলব
অবস্থানেৰ জন্য একই বুনন নীতি অনুমোদিত।

হরিজন্টাল : হরিজন্টাল ওয়েলিং এ পেনিট্রেশন যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সে ক্ষেত্রে ১ম রান কি-হোল (Key-hole) বজায় রেখে ধাতু গলিয়ে সম বুনন নীতি মেনে চলতে হবে। অন্যান্য রানের ক্ষেত্রে জোড়ের দুই ধারে সামান্য খেমে খেমে হেলিয়ে দুলিয়ে বুনন করে ওয়েলিং সম্পন্ন করতে হবে।

ওভারহেড ওয়েলিং: ওভারহেড ওয়েলিং কোন কঠিন কাজ নয়। সুতরাং ওভার হেড নাম শুনলেই ভয় পাওয়ার কারণ নেই। আর্ক লেখ ছেট রেখে ইলেকট্রোডকে সঠিক কোণে ধরে ধাতু জোড় করতে হবে। কুট রানের ক্ষেত্রে একটু পার্থক্য রয়েছে, ওভার হেড জোড়ের ক্ষেত্রে কারেন্টের পরিমাণ একটু বেশি লাগবে, তবে অত্যধিক হতে পারবে না। ধাতুর দুই প্রান্ত গলানোর জন্য যে সময় প্রয়োজন বুনন গতিতে শুধু তত সময় ব্যয় করতে হবে। অধিক সময় ব্যয় করা হলে বার্নথ্রো হতে পারে।

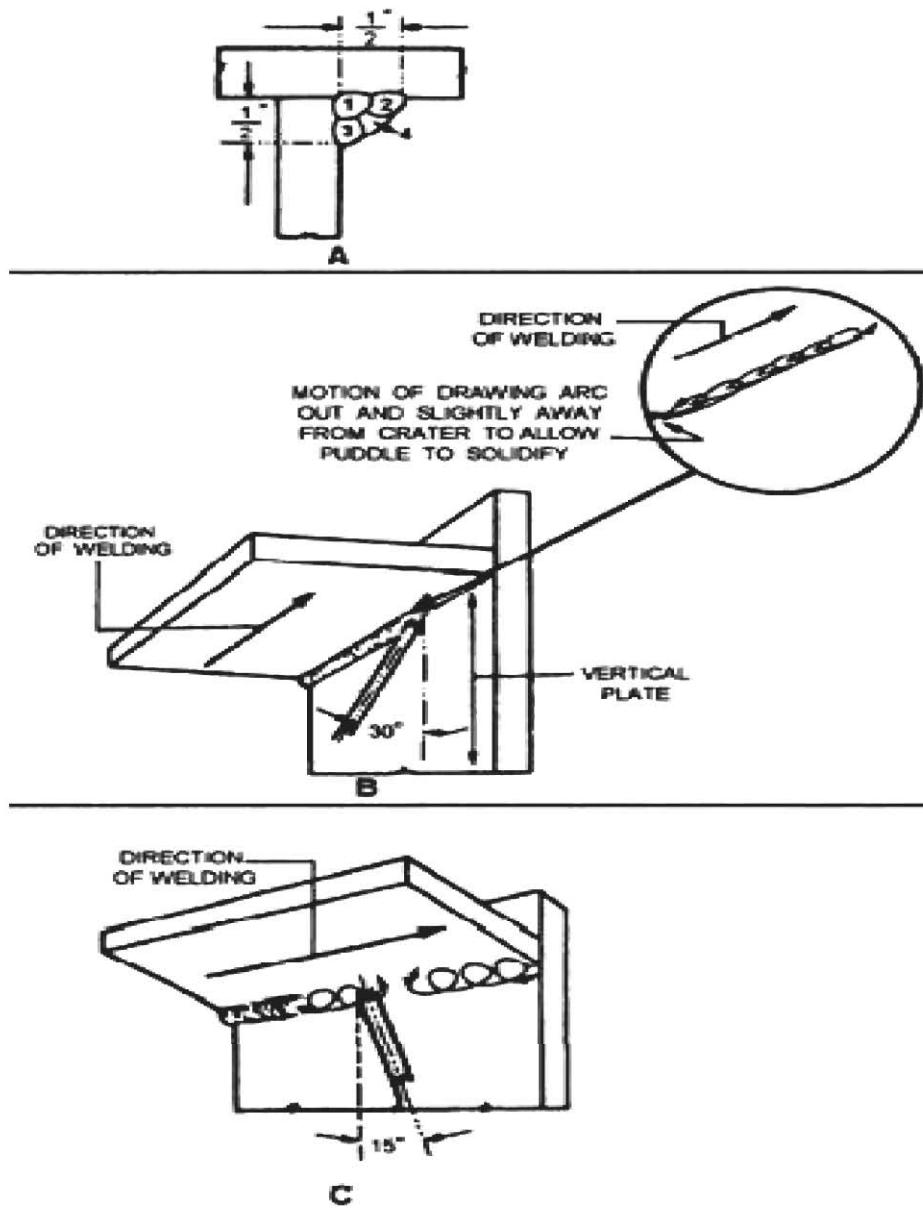

৩.৩ চালনা কৌশলঃ

অবস্থান ভেদে ওয়েল্ডিং জোড়ের কৌশল বদল করতে হয়। ফ্লাট অবস্থানে ধাতু জোড়ের যে কৌশল ব্যবহার করা হয়। ওভার হেড অবস্থানে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। হরিজন্টাল অবস্থানে ধাতু-জোড়ের ক্ষেত্রে গলিয়ে ধাতু ততটা নিচের দিকে না পড়লেও উলম্ব অবস্থানে মাধ্যকর্ষণ জনিত কারণে গলিত ধাতু নিচের দিকে পড়তে থাকে। তাই উলম্ব জোড়ের জন্য হরিজন্টাল এবং উলম্ব অবস্থানে আলাদা আলাদা কৌশল অবলম্বন করতে হয়। ওভার হেড অবস্থানে মধ্যকর্ষণের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। তাই আর্ক লেখ ছোট রেখে, সঠিক কারেন্ট অ্যাডজাস্ট করে সঠিক গতিতে ধাতু জোড় দিতে হবে। ধাতু জোড়ের ক্ষেত্রে মধ্যকর্ষণের প্রভাব যত বেশি থাকবে গলিত ধাতু তত শরীরের দিকে স্প্যাটার করতে থাকবে। তাই বিশেষ নিরাপত্তামূলক সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হবে।

৩.৪ অবস্থান ভেদে ইলেকট্রোড এর কৌনিক অবস্থার মান নিয়ন্ত্রণঃ

পেনিট্রেশন এর জন্য ইলেকট্রোডের আর্ক সর্বদা কম রাখতে হবে। ফ্লাট অবস্থায় ইলেকট্রোডকে ধাতুর জোড়ের দিকে 70° - 80° কোণে এবং দুই পৃষ্ঠাদেশ থেকে 90° কোণে রেখে সঠিক গতিতে ইলেকট্রোড জোড় দিতে হয়। হরিজন্টাল অবস্থায় মূল ধাতুর জোড়ের উপর নিচ থেকে ইলেকট্রোডকে 45° কোণে রেখে সঠিক গতিতে ইলেকট্রোড চালনা করে ধাতু জোড় দিতে হয়। আবার ওভারহেড অবস্থায় ইলেকট্রোডকে ধাতু জোড়ের সাথে 90° কোণে রেখে ছোট আর্ক লেখ কারেন্ট একচু বেশি অ্যাডজাস্ট করে সঠিক গতিতে ইলেকট্রোড চালনা করতে হয়। ইলেকট্রোড এর কোণ বেশি কম হলে ধাতুমল ঝরে পড়তে থাকবে। উলম্ব ওয়েল্ডিং এর ক্ষেত্রে ইলেকট্রোড এমন ভাবে ধরতে হয়, যাতে এটি আনুভূমিক রেখার প্রায় 10 - 15 ডিগ্রি নিচে এবং অগ্র ভাগে আর্ক ক্রাটারের প্রায় ৩.২৫ মিমি উপরে থাকে।

৩.৫ অবস্থান ভেদে ওয়েল্ডিং এর সতর্কতাসমূহ ব্যাখ্যাঃ

সতর্কতা বলতে আমরা সাধারণত মানুষের সতর্কতাকে বুঝে থাকি, কিন্তু সতর্কতা বলতে মানুষ, টুলস ইকুপমেন্ট কাঁচামাল সবকিছুরই সতর্কতা বা নিরাপত্তাকে বুঝায়। ধাতু জোড়ের ক্ষেত্রে অবস্থান ভেদে নিরাপত্তা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। ডাউন হ্যান্ড বা ফ্লাট পজিশনে নিরাপত্তা ঝুঁকি কম মনে হলেও অবহেলার কারণে ঝুঁকি বেড়ে যায়। উর্ধ্বাভিমুখী কিংবা নিম্নাভিমুখী ওয়েল্ডের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও সীমাবদ্ধতা আছে, উভয় ক্ষেত্রেই গলিত ধাতু মাধ্যকর্ষণ শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়। উর্ধ্বাভিমুখী উলম্ব এ ওয়েল্ডিং ধাতু আর্কের ভিতর হতে ক্রেটারের মধ্যে পতিত হয়। তারপর ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত নিচের দিকে গড়িয়ে পড়তে থাকে। এ গলিত ধাতুর ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। ইলেকট্রোড এর কোণ ঠিক রেখে, সঠিক গতি ও আর্ক লেখ বজায় রাখলে সুন্দর জোড় দেওয়া সম্ভব। ওভারডেড ওয়েল্ডিং এর উপর উলেখযোগ্য ভাবে প্রতিফলিত হয় এবং যেহেতু ওভারহেড ওয়েল্ডিং টিবির আকৃতি ওয়েল্ড এবং আভার কাট হয় সেহেতু ওভার হেড ওয়েল্ডিং পদ্ধতি প্রয়োগে অবশ্যই বিশেষ যত্নবান হতে হবে। গলিত ধাতু রুটের মধ্যে স্থাপনে আর্কের গতি পথের বল ব্যবহার করে ইলেকট্রোড ওয়েল্ডিং এর দিকে প্রায় 80° এবং উলম্ব তল হতে 20° কোণে চালনা করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

প্রশ্নমালা-৩

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

- ১। ওয়েল্ডিং পজিশন বলতে কী বোঝায়?
- ২। হারিজন্টাল পজিশন কী?
- ৩। ভার্টিক্যাল পজিশন কী?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

- ৪। ওভার হেড পজিশন বলতে কী বোঝায়?
- ৫। ফ্লাট পজিশন বলতে কী বোঝায়?
- ৬। কৌণিক পজিশন বলতে কী বোঝায়?

রচনামূলক প্রশ্ন :

- ৭। অবস্থান ভেদে ওয়েল্ডিং এর বুনন কৌশল বর্ণনা কর।
- ৮। অবস্থান ভেদে ওয়েল্ডিং এর চালনা কৌশল ব্যক্ত কর।
- ৯। অবস্থান ভেদে ওয়েল্ডিং এর সতর্কতা ব্যক্ত কর।

চতুর্থ অধ্যায়

ওয়েন্ট জোড়ের বিকৃতি দমন কৌশল

৪.১ ওয়েন্ট জোড়ের বিকৃতির কারণসমূহ :

বিকৃতি ওয়েন্ট জোড়ের একটি অন্যতম দোষ। এটি দমন করা ওয়েন্টারের প্রধান কর্তব্য। এ বিকৃতির কারণে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পায়। সময় ও অর্থের অপচয় হয়। বিকৃতির কারণ, থকায় ইত্যাদি সাঠিক ভাবে জেনে তা দমনের জন্য খরেক্ষণকে সাঠিক কৌশল অযোগ করতে হবে। বিকৃতির কারণসমূহ হলো খরেক্ষণ চলাকালীন সময়ে ধাতুর অসম অসারণ ও সংকোচন। অসারণ ও সংকোচনজনিত বল নিরুত্তৃণ না করলে বিকৃতি ঘটে।

জোড় এর বিকৃতিসমূহকে সাধারণত তিনি ভাগে ভাগ করা যায় (ক) আড়াআড়ি বিকৃতি (খ) সমালম্বিত বিকৃতি এবং (গ) কৌশিক বিকৃতি।


৪.২ ওয়েন্ট জোড়ের বিকৃতির প্রতিক্রিয়া :

আড়াআড়ি বিকৃতি :


যখন দুইটি প্রেট না আটকিয়ে বাটি জোড় দেওয়া হয়। ওয়েন্ট মেটাল সংকোচনের দরমন উচ্চ প্রেটফ্র পরিস্পরের দিকে টেনে নিকটবর্তী হতে থাকবে। এটি আড়াআড়ি বিকৃতি নামে পরিচিত।

সমালম্বিত বিকৃতি :


না আটকিয়ে একটি সমতল সরু শিট মেটালের উপর ওয়েন্ট করলে উচ্চ টুকরা উপরের দিকে বেঁকে উঠে। একে সমালম্বিত বিকৃতি বলে এবং এটি ওয়েন্ট মেটালের দৈর্ঘ্য বরাবর ঠাণ্ডা ও সংকোচিত হওয়ার দরমন হয়ে থাকে।

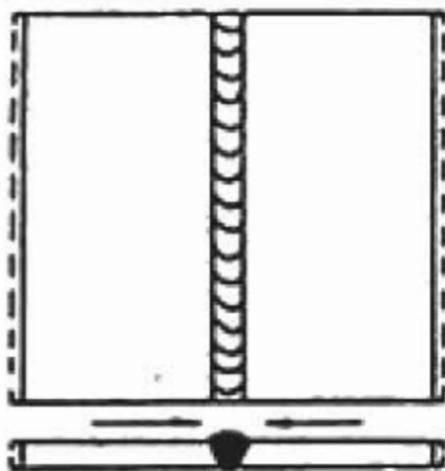


(A) Transverse shrinkage

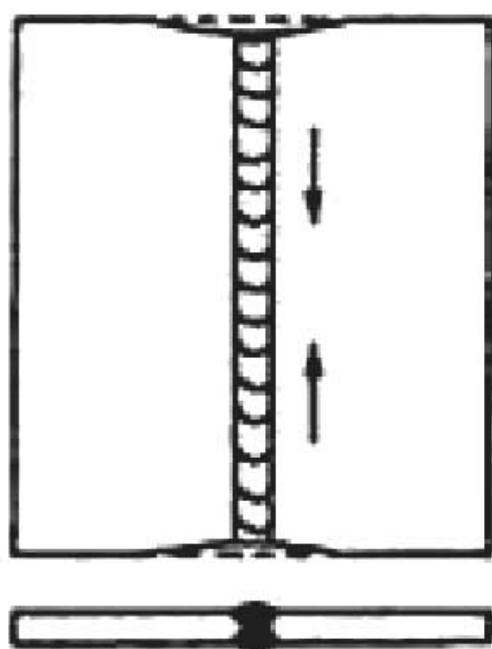



(B) Longitudinal shrinkage

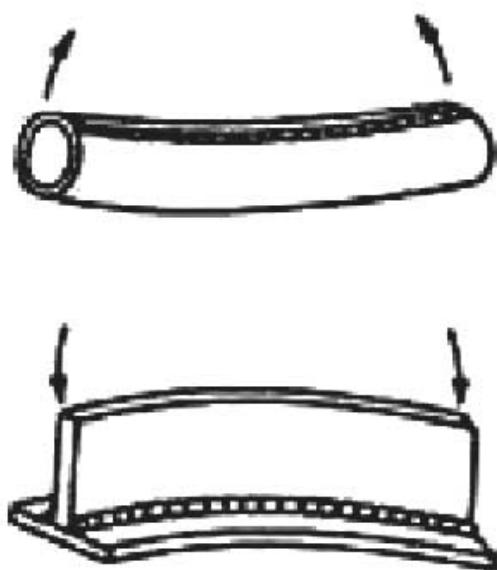

(C) Longitudinal distartion

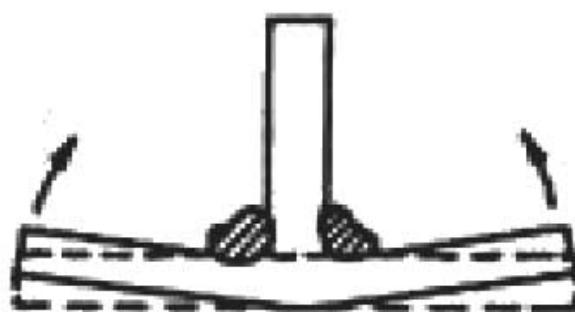

(D) Angular distortion

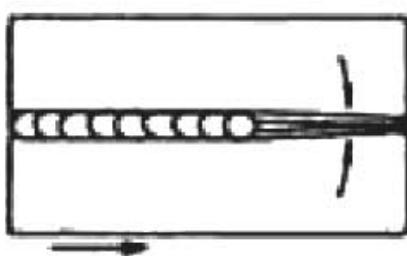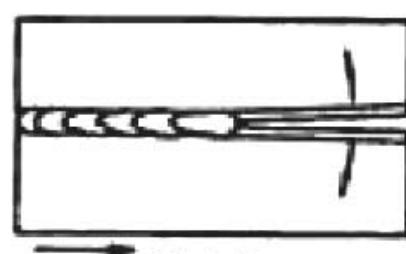Welding
direction

(E) Rotational distortion

Welding
direction

(F) Buckling distortion

কৌণিক বিকৃতি : দুইটি প্রেট সমকোণে রেখে একদিকে ওয়েভ করলে ঠাণ্ডা হওয়ার পর উভ প্রেট সমকোণে থাকবে না। সংক্ষেপে জনিত স্টেইন প্রেট এবং ওয়েভকে একে অপরের দিকে টানবে। অনুমূল ভাবে সিলিঙ্গেজ-তি বাট জোড় একে অপরের দিকে টেনে অক্ষুণ্ণ করবে।



৪.৩ ওয়েল্ড জোড়ের বিকৃতি দমনের উপায় :

বিকৃতি দমনের উপায়গুলো নিচে দেওয়া হলো-

- স্ট্রেস বিস্তৃতি করণ
- প্রি-সেটিং
- পিনিং
- স্টেপ ব্যাক মেথড
- ওয়ান্ডারিং/ক্লিপ মেথড
- জিগ এবং ফিকচার দ্বারা

• বিকৃতি দমনের পদ্ধতিগুলোর বর্ণনা :

স্ট্রেস বিস্তৃতিকরণ : এটি সংকোচন জনিত বল। অন্যটির বিরুদ্ধে সমন্বয় করাই স্ট্রেস বিস্তৃতিকরণ ওয়েল্ডিং। এর ধারাবাহিকতা সঠিকভাবে বজায় রেখে এটি করা হয়ে থাকে।

যন্ত্রাংশের প্রি-সেটিং

এ পদ্ধতিতে ওয়েল্ডিং সংকোচনের জন্য অ্যালাউন্স রাখা হয়। অভিজ্ঞতার আলোকে ধারণা করা সম্ভব জোড় করখানি সংকোচিত হবে এবং জবকে সেটিং করতে বিপরীত দিকে তাকে হেলাতে হবে।

পিনিং : ওয়েল্ডিং ঠাণ্ডা হয়ে সংকোচিত হবে। ঠাণ্ডা হওয়ার সময় যদি হাতুড়ির আঘাত (পিনিং) করা হয় এতে ওয়েল্ড মেটাল এর বিস্তৃতি হবে এবং সংকোচনের বিপক্ষে কাজ করবে।

স্টেপব্যাক মেথড : চিত্রে প্রদর্শিত নিয়মে বিকৃতি দমন করা যায়।

ওয়ান্ডারিং/ক্লিপমেথড : চিত্রে প্রদর্শিত চির অনুযায়ী বিকৃতি দমন করা যায়।

জিগ এবং ফিকচার : জিগ এবং ফিকচার ব্যবহার করে বিকৃতি দমন করা যায়।

প্রশ্নমালা-৪

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

- ১। ওয়েব্সিং জোড়ের বিকৃতি বলতে কী বোঝায়?
- ২। ওয়েব্সিং জোড়ে বিকৃতির কারণসমূহ উল্লেখ কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

- ৩। ওয়েব্সিং জোড়ের বিকৃতির ফলে যে প্রতিক্রিয়া হয়, তা বর্ণনা কর।
- ৪। ওয়েব্সিং জোড়ের বিকৃতি দমনের উপায়গুলো সমূহ লিখ।
- ৫। স্টেপব্যাক মেথড উল্লেখ কর।

রচনামূলক প্রশ্ন :

- ৬। স্কিপ মেথড কী? চিত্রাঙ্কন করে দেখাও।
- ৭। জিগ এবং ফিকচারের কার্যকারিতা বর্ণনা কর।
- ৮। প্রি-সেটিং বলতে কী বোঝায়? উল্লেখ কর।


পঞ্চম অধ্যায়

আর্ক ওয়েলিং এর পোলারিটির ব্যবহার

৫.১ আর্ক ওয়েলিং এর পোলারিটির ক্ষমতা:

মহান স্ট্রাইর পৃথিবীতে রয়েছে বিভিন্ন রকমের পদার্থ। কোনটি তরল, কোনটি কঠিন, আর কোনটি বা বায়বীয়। অতিটি পদার্থকে ভাঙতে ভাঙতে ক্ষুদ্র কণা আকারে আনা যায়। এরূপ অতি ক্ষুদ্র কণা যতক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে সে পদার্থের শুণ বিদ্যমান থাকে, তাকে সে পদার্থের অনু (Molecule) বলে। অনুকে ভাঙলে পাওয়া যায় পরমাণু কিন্তু পরমাণুকে ভাঙলে কী পাওয়া যাবে? হ্যাঁ পরমাণুকে ভাঙলে দুইটি জিনিস পাওয়া যাবে।

- (১) নিউক্লিয়াস (Nucleus)
- (২) ইলেক্ট্রন (Electron)

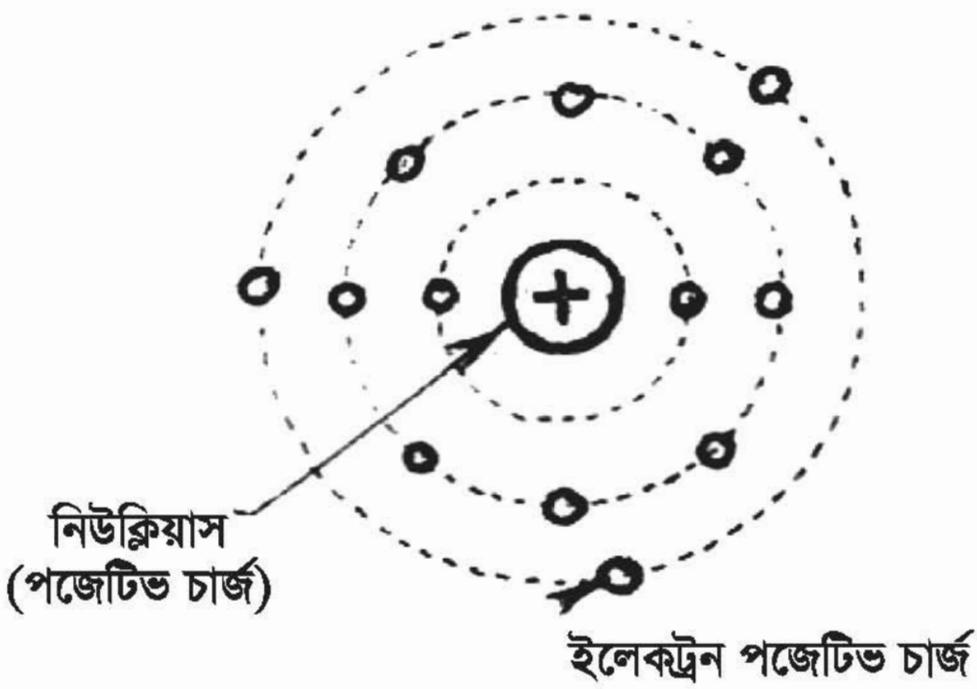

নিউক্লিয়াস পরমাণুর মধ্যস্থলে থাকে এর মধ্যে থাকে প্রোটন এবং নিউট্রন। প্রোটনের আছে ধনাত্মক চার্জ, আর নিউট্রনের কোন চার্জ নাই। ইলেক্ট্রন অতি হালকা কণিকা। এরা নিউক্লিয়াসের চারদিকে ডিঘাকার কক্ষপথে ঘূরতে থাকে। এদের ভর একটি প্রোটনের ভরের প্রায় $1/1837$ ভাগ মাত্র। অত্যেকটি পরমাণুতে যতটি ধনাত্মক চার্জের প্রোটন থাকে ঠিক ততটি খণ্ডাত্মক চার্জের ইলেক্ট্রন থাকে। ফলে পরমাণু স্থানাবিক অবস্থায় (Neutral) থাকে। যদি কোন হালকা একটি ইলেক্ট্রন সরিয়ে অন্য পরমাণুতে আনা যায়, তখন যেখানে হতে ইলেক্ট্রন আসল তথ্য হবে ধনাত্মক চার্জ এবং যেখানে ইলেক্ট্রন যোগ হলো সেখানে হবে খণ্ডাত্মক

চার্জ, আর এ ইলেকট্রোন এর প্রবাহকেই বলা হয় ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ। যার মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রিসিটি প্রবাহিত হয় তাকে বলা হয় পরিবাহী। কোন নির্দিষ্ট প্রস্থচ্ছেদের ইলেকট্রিক কারেন্ট দুই প্রকার :

(১) একমুখী প্রবাহী বা ইংরেজিতে ডাইরেন্ট কারেন্ট (সংক্ষেপে একে ডিসি বলে)

(২) পরিবর্ত্তি প্রবাহী বা ইংরেজিতে অলটার নেটিং কারেন্ট (সংক্ষেপে একে এসি বলে)

(১) ওয়েল্ডিং এর ক্ষেত্রে ডি.সি. পেতে সাধারণত ডি.সি. ডিজেল জেনারেটর বা ডি.সি. রেকটিফায়ার ব্যবহৃত হয়। ডি.সি. সাধারণত অধিক গুণগুণ সম্পন্ন ধাতু জোড়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যে সব ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধাতু এবং পুরুত্ব ও গুণগুণ সম্পন্ন ইলেকট্রোড ব্যবহারের প্রয়োজন হয় সে সব ক্ষেত্রে ডি.সি. কারেন্ট ব্যবহৃত হয়। এ ক্ষেত্রে পোলারিটি পরিবর্তন করা যায়। সাধারণত ভারী ধাতু জোড়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়।

(২) যে সব ক্ষেত্রে পাতলা ধাতু জোড় দেওয়া হয়, সে সব ক্ষেত্রে এ.সি কারেন্ট ব্যবহৃত হয়। এ ক্ষেত্রে পোলারিটি পরিবর্তন করা যায় না।

(ক) ওয়েল্ডিং এর ক্ষেত্রে সম্পর্কযুক্ত কতকগুলো বৈদ্যুতিক সংজ্ঞাঃ

- (১) ভোল্টেজ (Voltage)
- (২) রেজিস্ট্যাঙ্স (Resistance)
- (৩) অলটারনেটিং কারেন্ট (এসি) (A.C)
- (৪) ডাইরেন্ট কারেন্ট (ডিসি) (D.C)
- (৫) ইলেকট্রিক পাওয়ার (Electric Power)
- (৬) সার্কিট (Circuit)
- (৭) পোলারিটি (Polarity)
- (৮) স্ট্রেট পোলারিটি (Straight Polarity)
- (৯) রিভার্স পোলারিটি (Reverse Polarity)
- (১০) আর্ক ভোল্টেজ (Arc Voltage)
- (১১) ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ (Open Circuit Voltage)
- (১২) স্ট্রাইকিং ভোল্টেজ (Striking Voltage)
- (১৩) আর্ক বো (Arc Blow)
- (১৪) তার (Wire)
- (১৫) ক্যাবল (Cable)

(খ) ওয়েল্ডিং এর সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক সংজ্ঞাগুলোর বর্ণনাঃ

ভোল্টেজঃ নলের মধ্য দিয়ে পনি প্রবাহিত করতে যেমন চাপের প্রয়োজন অনুরূপভাবে পরিবাহীর মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত করতে চাপের প্রয়োজন হয় এবং চাপকে ভোল্টেজ বলে। এর এককের নাম ভোল্ট।



রেজিস্ট্যাঙ্সঃ কোন পদার্থের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হওয়ার সময় উক্ত পদার্থ যে বাধা প্রদান করে তাকে ঐ পদার্থের রেজিস্ট্যাঙ্স বলে। রেজিস্ট্যাঙ্স পরিমাপের এককের নাম ওহম।

অলটারনেটিং কারেন্ট (এসি) : যে বিদ্যুৎ প্রতি মুহূর্তে দিক পরিবর্তন করে তাকে পরিবর্তী প্রবাহ বা ইংরেজিতে অলটারনেটিং কারেন্ট বলে। (সংক্ষেপে এসি বলা হয়)

ডাইরেন্ট কারেন্ট (ডিসি) : যে বিদ্যুৎ প্রবাহের সময় দিক পরিবর্তন করে না, তাকে একমুখী প্রবাহ বা ইংরেজিতে ডাইরেন্ট কারেন্ট বলে (সংক্ষেপে ডিসি বলে)।

ইলেক্ট্রিক পাওয়ার : কোন সার্কিটে বলের সাহায্যে একক সময়ে যে কাজ হয় তাকে ইলেক্ট্রিক পাওয়ার বলে। এর একক ওয়াট। এক ওয়াটকে এক হাজার গুণ করলে তাকে কিলোওয়াট বলে। অর্থাৎ $1 \text{ ওয়াট} \times 1000 = 1 \text{ কিলোওয়াট}$ ।

সার্কিট : ইলেক্ট্রিসিটি চলার পথকে বাংলায় বর্তনী এবং ইংরেজিতে সার্কিট বলে।

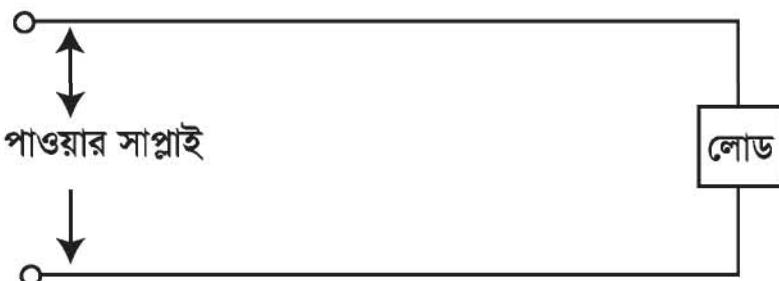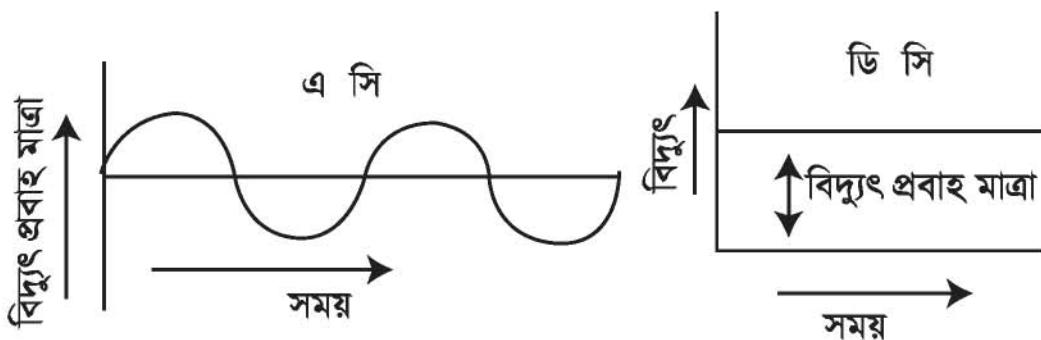

পোলারিটি : কোন সার্কিটে ইলেক্ট্রন কোন দিকে প্রবাহিত হচ্ছে তা নির্দেশ করাকে পোলারিটি বলে। উলেখ্য যেহেতু ডিসি একমুখী সুতরাং এর পোলারিটি আছে কিন্তু এসি প্রতি মুহূর্তে দিক পরিবর্তন করে তাই এর কোন পোলারিটি নেই। ওয়েল্ডিং ক্ষেত্রে এ পোলারিটির গুরুত্ব অপরিসীম।

৫.২ পোলারিটির শ্রেণি বিন্যাস উল্লেখ করতে পারবে :

পোলারিটি দুই প্রকার, যথাঃ

- (ক) স্ট্রেইট পোলারিটি
- (খ) রিভার্স পোলারিটি

স্ট্রেইট পোলারিটি : যখন ইলেক্ট্রোড খণ্ডাত্মক প্রান্তে এবং জব ধনাত্মক প্রান্তে থাকে তখন সে ব্যবস্থাকে স্ট্রেইট পোলারিটি বলে।




রিভার্স পোলারিটি : রিভার্স অর্থ উল্টা, সুতরাং এবার পূর্বের সংযোগ উল্টা করতে হবে। অর্থাৎ ইলেক্ট্রোডস্থুক হবে ধনাত্ত্বক প্রান্তে এবং জবযুক্ত খণ্ডাত্ত্বক প্রান্তে তাহলে এ ব্যবস্থাকে বলা হবে রিভার্স পোলারিটি।




৫.৩ পোলারিটির বর্ণনা :

স্ট্রেইট পোলারিটির ব্যবহার : ইলেক্ট্রোড হোস্তার যখন নেগেটিভ (-Ve) মেরুতে সংযুক্ত হয় তা স্ট্রেইট পোলারিটি। এতে ইলেক্ট্রোড হতে প্লেটের দিকে ইলেক্ট্রোল প্রবাহিত হয়। ফলে মোট তাপের ৬৬.৬৬% সৃষ্টি হয় প্লেটে এবং বাকি ৩৩.৩৩% সৃষ্টি হয় ইলেক্ট্রোডে।

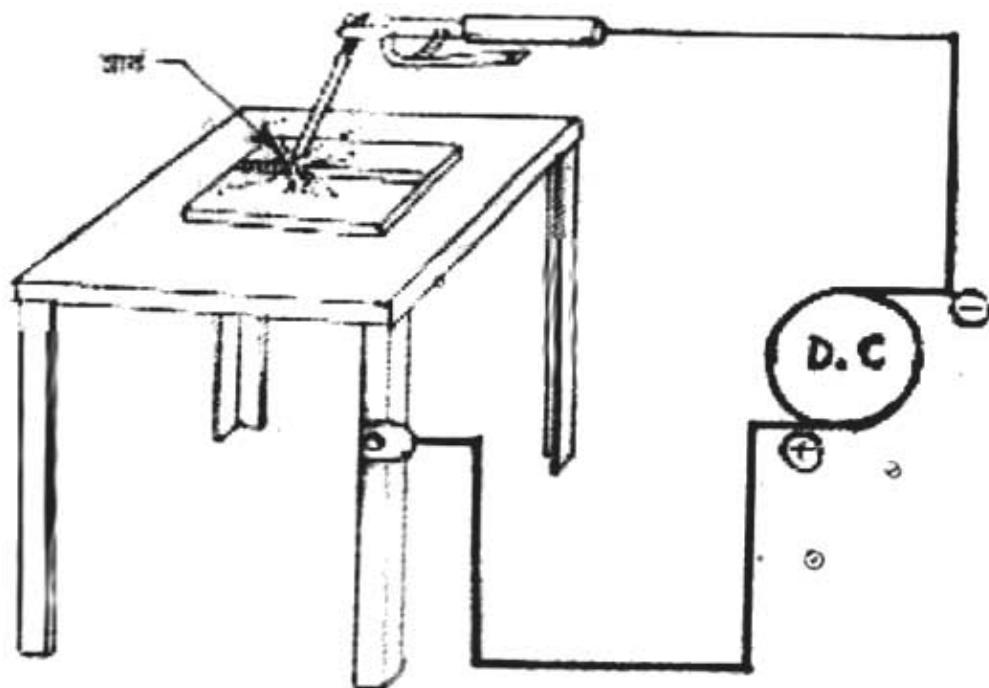

স্ট্রেইট পোলারিটি ভাসী বা মোটা জব প্রয়োগিক করতে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং একেও সম ব্যাস বিশিষ্ট পাতলা আবরণযুক্ত বা নপ্ত ইলেক্ট্রোড ব্যবহৃত হয়। ইলেক্ট্রোডে কম তাপ উৎপন্ন হওয়া উচ্চ ইলেক্ট্রোড অতিক্রিক পোড়া হতে রক্ষা পায়।

লিভার্স পোলারিটির ব্যবহার : ইলেক্ট্রোড হোকার যখন সেগেটিভ ($+Ve$) মেরতে স্থুল হয় তখন তা লিভার্স পোলারিটি। এ দেয়ে প্রেট হতে ইলেক্ট্রোডের দিকে ইলেক্ট্রোল প্রবাহিত হয় ফলে ইলেক্ট্রোডে ৬৬,৬৬% এবং প্রেট ৩৩,৩৩% তাপ উৎপন্ন হবে ইলেক্ট্রোডের পাসে ধাতু গলে গড়ার প্রবণতা বেশি দেখা যাব। সুতরাং পাতলা বা চিকন জব প্রয়োগিক করার কাজে এই পোলারিটি ব্যবহৃত হয়।

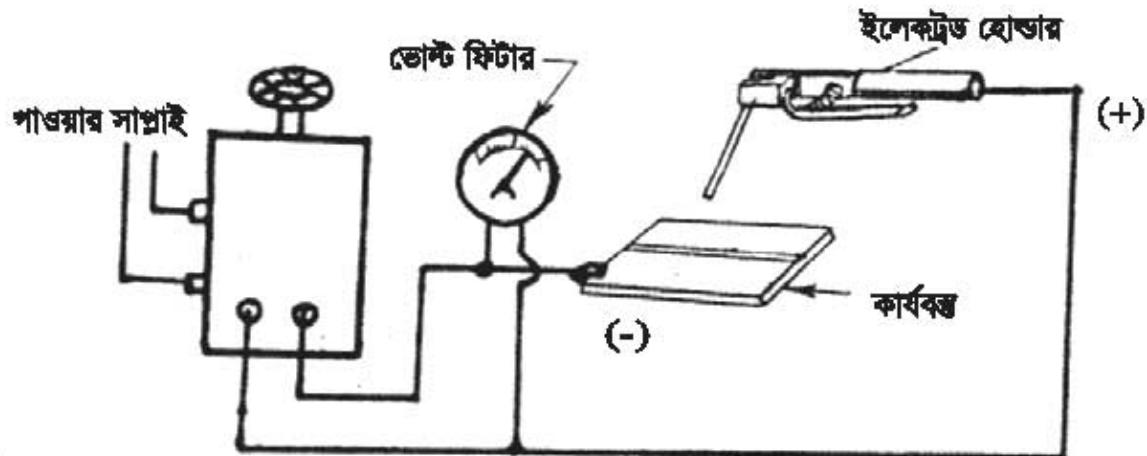

প্রশ্নমালা-৫

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। পোলারিটি বলতে কী বোঝায়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

২। আর্ক ওয়েল্ডিং এ পোলারিটির গুরুত্ব উল্লেখ কর।

৩। পোলারিটি শ্রেণি বিন্যাস কর।

৪। স্ট্রেইট পোলারিটি ও রিভার্স পোলারিটি বলতে কী বোঝায়? অঙ্কন করে দেখোও।

৫। পোলারিটির ব্যবহার বর্ণনা কর।

রচনামূলক প্রশ্ন :

৬। ওয়েল্ডিং এর সাথে সম্পর্কযুক্ত ১০টি বৈদ্যুতিক সংজ্ঞার নাম উল্লেখ কর।

৭। এ.সি ও ডি.সি এর পার্থক্য চিত্রাঙ্কন করে দেখোও।

৮। সংজ্ঞা লিখঃ (ক) ভোল্টেজ (খ) রেজিস্ট্যান্স (গ) ইলেক্ট্রিক পাওয়ার (ঘ) সার্কিট।

ষষ্ঠ অধ্যায়


ফিলেট জোড়ার দৃঢ়তা

৬.১ দৃঢ় ফিলেট ওয়েল্ড এর বিভিন্ন অংশের নাম সিখতে পারবে :

ওয়েলিং জোড়াগুলোর মধ্যে ফিলেট- জোড়া একটি শক্তিশালী জোড়া। এটি প্রকৌশল ক্ষেত্রে ফেরিকেশন বা জোড়া দেওয়ার কাজের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। ফিলেট জোড়ার বিভিন্ন অংশ যথা রুট, টো, লেগ ইত্যাদি সঠিকভাবে তৈরি করলে এটি অবশ্যই দৃঢ় হবে।

ফিলেট জোড় এর বিভিন্ন অংশের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো।

- রুট
- টো
- লেগ লেংথ
- প্রোট থিকনেস

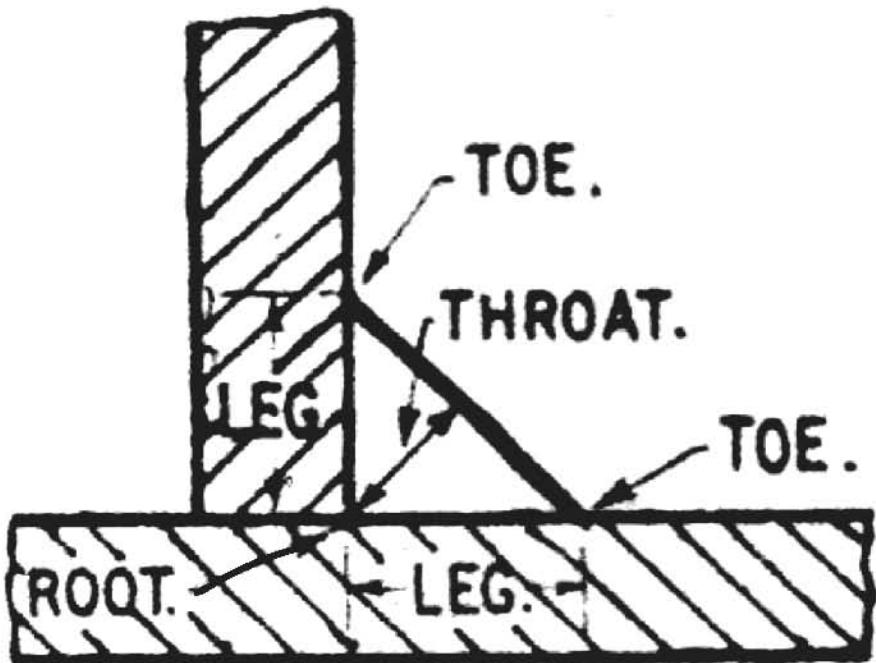

৬.২ দৃঢ় ফিলেট ওয়েল্ড এর বিভিন্ন অংশ উল্লেখ করতে পারবে :

- ফিলেট ওয়েল্ড এর বিভিন্ন অংশের বর্ণনা।
- রুট : উলমু এবং আনুভূমিক প্লেটবয়ের মিলনস্থল এবং যেখান হতে ওয়েলিং আরম্ভ হয়, সেটাই রুট।
- ফর্মা-২৯, ওয়েলিং অ্যান্ড ফেরিকেশন-১, প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র, নবম ও দশম প্রেসি

- টো : যে চূড়ান্ত বিন্দুতে ওয়েল্ডিং সম্পন্ন হয় সেটা টো।
- লেগ লেংথ : ফিলেট ওয়েল্ড এর রুট হতে টো পর্যন্ত দূরত্বকেই লেগ লেংথ বলে।
- থ্রোট থিকনেস : রুট হতে টো দ্বয়ের মধ্যবর্তী বিন্দু পর্যন্ত লম্ব দূরত্বকেই থ্রোট থিকনেস।

৬.৩ দৃঢ় ফিলেট ওয়েল্ড তৈরির কৌশল : দৃঢ় ফিলেট ওয়েল্ড তৈরি করতে হলে নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি ধন্তবান হতে হবে।

- প্রস্তুতি
- পেনিট্রেশন
- থ্রোট থিকনেস
- আকৃতি ও কার্যকরী দৈর্ঘ্য
- আকার ও সাধারণ প্রয়োজনীয়তা

- উল্লিখিত কৌশলাদির বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হলো :

প্রস্তুতি : সাধারণত তেমন কোন প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না তবে ওয়েল্ড এলাকা পরিষ্কার এবং পেটের স্পর্শক তলাদ্বয় মসৃণ হতে হবে। পেটের পুরুত্বের ভিত্তিতে সিংগল কিংবা ডাবল বিভেল প্রস্তুত করতে হয়।

- পেনিট্রেশন : যেহেতু সব জোড়েই পেনিট্রেশন অত্যাবশ্যক এবং ফিলেট ওয়েল্ডের বেলায় অবশ্যই ভালো পেনিট্রেশন অত্যাবশ্যক। সুতরাং এ ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- থ্রোট থিকনেস : এটি রুট হতে ফেসের কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্বের পরিমাণ। মিটার কিংবা স্বাভাবিক ফিলেটের ফেস পেট তলের সাথে 45° ডিগ্রি কোণ অবস্থান করে (সমান লেগ লেংথ)। অন্যান্য ধরনের ওয়েল্ড উভল কিংবা অবতল।
- সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য হতে ওয়েল্ড আকৃতির দুই গুণ বাদ দিলে কার্যকরী দৈর্ঘ্য পাওয়া যায়। দৃঢ় ওয়েল্ডিং পেতে হলে পরিমাণ অনুসারে ওয়েল্ড হলো কীনা সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে।

উদাহরণঃ একটি ওয়েল্ড ৪০০ মিমি লম্বা এবং ১২ মিমি ফিলেট। তাহলে, কার্যকরী লেংথ $400-(12 \times 2)$ = ৩৭৬ মিমি হবে। ওয়েল্ডের শুরুতে এবং ক্রেটারের প্রান্তে পেনিট্রেশন হওয়ার দরক্ষ এ অ্যালাইন দেওয়া হয়।

আকার ও সাধারণ প্রয়োজনীয়তাঃ ওয়েল্ডের কার্যকরী এলাকা বর্গ মিমি এ = থ্রোট থিকনেস \times কার্যকরী দৈর্ঘ্য।

উদাহরণঃ একটা জোড়ের প্লেট থিকনেস ৪ মিমি এবং কার্যকরী দৈর্ঘ্য ২০ মিমি। অতএব, এর কার্যকরী এলাকা = $8 \times 20 = 80$ বর্গ মিমি।

প্রশ্নমালা-৬

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

- ১। রুট বলতে কী বোঝায়?
- ২। টো বলতে কী বোঝায়?
- ৩। লেগ লেখ বলতে কী বোঝায়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

- ৪। থ্রোট থিকনেস বলতে কী বোঝায়?
- ৫। পেনিট্রেশন বলতে কী বোঝায়?
- ৬। ফিলেট জোড়ার দৃঢ়তা বলতে কী বোঝায়?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

- ৭। ফিলেট ওয়েল্ডের বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।
- ৮। ফিলেট ওয়েল্ডের বিভিন্ন অংশ বর্ণনা কর।
- ৯। দৃঢ় ফিলেট ওয়েল্ড তৈরির কৌশল বর্ণনা কর।

সপ্তম অধ্যায়


ওলেক্ট্রিং ফ্লাক্সের ব্যবহার

৭.১ বিভিন্ন ধরনের ফ্লাক্সের নাম উল্লেখ করতে পারা :

সুন্দর ওলেক্ট্রিং করতে ফ্লাক্সের ব্যবহার অপরিহার্য, এটি এক প্রকার রাসায়নিক যৌগ, যা অঞ্জিডেশন ও বিভিন্ন ক্ষতিকারক রাসায়নিক বিক্রিয়া প্রতিরোধ করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

নিম্নে ধাতুভেদে বহুল প্রচলিত ফ্লাক্সসমূহের নাম উল্লেখ করা হলো :

- (ক) সোডিয়াম বোরেট এবং অন্যান্য উপাদানের সংমিশ্রিত রোয়েক্স ধরনের।
- (খ) অন্যান্য পদার্থের মিশ্রণসহ রোয়েক্স।
- (গ) লিথিয়াম ক্লোরাইড, পটাশিয়াম ক্লোরাইড, পটাশিয়াম বাই সালফেট এবং পটাশিয়াম ক্লোরাইডস জাতীয় ফ্লাক্স।
- (ঘ) সোডিয়াম, পটাশিয়াম বা অন্যান্য অ্যালকালিন বোরেট, কার্বনেটস এবং স্নাগ তৈরির উপাদান সমূহঃ
এছাড়াও আর্ক ওলেক্ট্রিং এর ইলেক্ট্রোড এর উপর যে আবরণ থাকে তাকে ইলেক্ট্রোড ফ্লাক্স বলে।

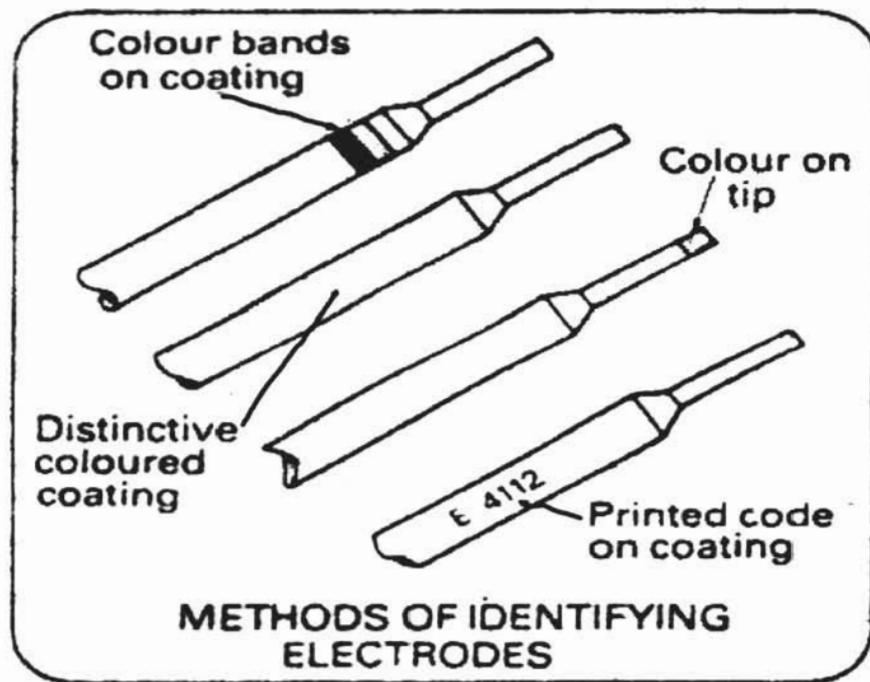


ইলেক্ট্রোড ফ্লারে সমূহ

- সেলুলুজ
- এসিড
- এসিড রটাইল
- রটাইল
- অক্সিজেনিজিং
- বেশিক

৭.২ বিভিন্ন বর্ণনা ফ্লারের কার্যকারিতা :

- অক্সিজেন করাতে
- সৃষ্টি অক্সাইড দূর করাতে
- শক্তিশালী ও অধিকবর্তু নমনীয় জোড় তৈরি করাতে।
- উচ্চতর কার্য সহজভাবে করাতে।
- উদ্ভিদ মেটালে গ্যাসের আবরণ সৃষ্টি করে, বা পলিত ধাতু বায়বীয় সূবিত্তকরণ প্রক্রিয়াকে প্রতিরোধ করে।

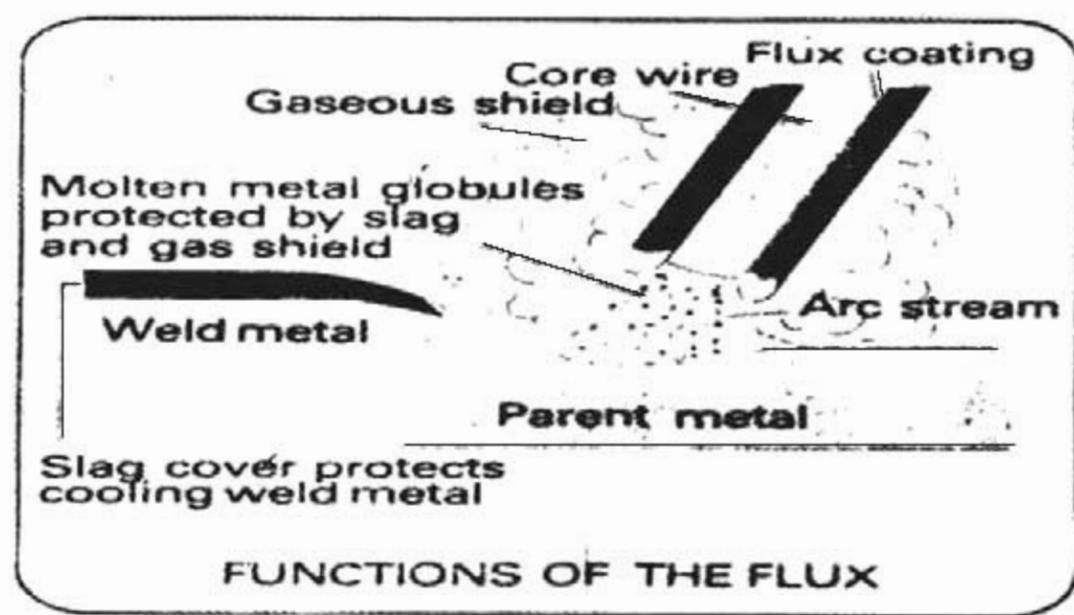

চিত্র ১ ফ্লারের কার্যকারিতা

- উদ্ভিদ মেটালের তারলা, পেনিট্রেশন এবং খরোজ বিজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ করাতে।
- জ্বালুক উদ্ভিদ মেটালে অ্যালুম বোণ করাতে।
- উদ্ভিদ মেটালের জ্বালুকির হার নিয়ন্ত্রণ করাতে।
- উদ্ভিদ মেটাল ঠাণ্ডা করণের হার করাতে।

৭.৩ বিভিন্ন ধরনের ফ্লাঞ্জে বর্ণনা করতে পারা :

নিম্নে ধাতু ভেদে বহুল প্রচলিত গ্যাস ওয়েল্ডিং ফ্লাঞ্জসমূহ প্রদত্ত হলো :

ধাতু	ফ্লাঞ্জ
ব্রাশ এবং ব্রোঞ্জসমূহ	সোডিয়াম বোরেট এবং অন্যান্য উপাদানের সংমিশ্রিত রোডাঞ্জ ধরনের।
কপার	অন্যান্য পদার্থের মিশ্রণসহ বোডাঞ্জ
অ্যালুমিনিয়াম এবং অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয়সমূহ	লিথিয়াম ক্লোরাইড, পটাশিয়াম ক্লোরাইড, পটাশিয়াম বাইসালফেট এবং পটাশিয়াম ক্লোরাইডস
কাস্ট আয়রন	সোডিয়াম পটাশিয়াম বা অন্যান্য অ্যালকালিন বোরেট, কার্বনেটস, বাই-কার্বনেটস এবং স্পঁগ তৈরির উপাদানসমূহ

- নিম্নে ধাতুভেদে বহুল প্রচলিত কোটেড ইলেক্ট্রোডসমূহের ব্যবহার
- সেলুলুজ : সকল শ্রেণির মাইন্ড স্টিল, সকল অবস্থানে এ.সি অথবা ডি.সি ইলেক্ট্রোড
- এসিড : সচরাচর কেবলমাত্র সমতল অবস্থানে ব্যবহার যোগ্য কিন্তু তা অন্য অবস্থানেও এসি অথবা ডিসিতে ব্যবহার হতে পারে।
- রুটাইল (মধ্যম আয়রন) : সব ধরনের স্টিল ওয়েলডিং- এর জন্য ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হয়। সকল অবস্থানে এসি অথবা ডিসি সরবরাহে বিশেষত ও ভার্টিক্যাল এবং ওভারহেল অবস্থানের উপযোগী।
- রুটাইল (ভারী আয়রন) : প্রধানত সমতল অবস্থানের জন্য এ.সি এবং ডি.সি সরবরাহে উপযোগী।
- অক্সিডাইজিং : ডি.সি অথবা এ.সি সরবরাহে ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ ৪৫ ভোল্ট এর মতো কম রেখে।
- বেসিক : ডি.সি সরবরাহে ইলেক্ট্রোড (+Ve) এর উপযোগী। এ.সি তে ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ ৭০ হবে। মাইন্ড লো অ্যালয়, হাইটেনসাইল এবং স্ট্রাকচারাল স্টিলের ক্ষেত্রে বিশেষ করে যেখানে উচ্চ প্রতিরোধক শক্তি প্রয়োজন। ফ্লাট, ভার্টিক্যাল এবং ওভারহেড অবস্থানে ওয়েল্ড করা হয়, শেষেওভতে সমতলে জমা হয়।

প্রশ্নমালা-৭

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

- ১। ফ্লাক্স বলতে কী বোঝায়?
- ২। ফ্লাক্সের শ্রেণি বিন্যাস কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

- ৩। বিভিন্ন ধরনের ফ্লাক্সের কার্যকারিতা বর্ণনা কর।
- ৪। বিভিন্ন ধরনের ফ্লাক্সের ব্যবহার বর্ণনা কর।

রচনামূলক প্রশ্ন :

- ৫। অ্যালুমিনিয়াম এবং অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় সমূহের জোড়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার্য ফ্লাক্সসমূহের নাম উল্লেখ কর।
- ৬। ব্রাশ এবং ব্রোঞ্জসমূহ জোড়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ফ্লাক্সসমূহের নাম উল্লেখ কর।
- ৭। সেলুলুজ, রাইটাল, অক্সিডাইজিং এবং বেসিক ধরনের ফ্লাক্স বলতে বোঝায়?

অষ্টম অধ্যায়

সংকর ইস্পাতের ওয়েলিং উপযোগিতা

৮.১ সংকর ইস্পাতের ওয়েলিং সংশ্লিষ্ট গুণাগুণ :

যে কোন ধাতুর গুণাগুণ জানা থাকলে সংশ্লিষ্ট ধাতু জোড়ের ক্ষেত্রে ধাতুর গুণাগুণ মোতাবেক সঠিক ইলেকট্রোড সঠিক কারেন্ট সেটিং, সঠিক ওয়েলিং এর অবস্থান নির্বাচন ও সঠিক ধাতু জোড়ের টেকনিক গঠন গ্রহণ করা যায়।

নিম্নে প্রধান প্রধান সংকর ইস্পাতসমূহের গুণাগুণ প্রদত্ত হলো :

নিকেল স্টিল- অত্যন্ত শক্ত, শক্তি সম্পন্ন এবং মজবুত

- ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন
- উন্নতমরণপে পালিশ হয়ে থাকে
- অধিক টানা শক্তি সম্পন্ন
- মরিচা রোধক

ম্যাঞ্জানিজ স্টিল- অত্যন্ত শক্ত

- চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় না
- উন্নতমরণপে কাস্টিং করা যায়
- উন্নতমরণপে রোলিং করা যায়

ক্রোমিয়াম- নিকেল স্টিলের চেয়ে শক্ত

- নিকেল স্টিলের চেয়ে শক্তি সম্পন্ন
- যে কোন স্টিলের চেয়ে করোশান রোধক
- ঘর্ষন ক্ষয় রোধক

স্টেইনলেস স্টিল- অত্যন্ত শক্ত এবং মজবুত

- স্টেইনলেস স্টিল চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় না এবং হার্ডেন্স করা যায়
- স্টেইনলেস স্টিল এসিড এবং অ্যামোনিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয় না
- ওয়েলিং করা যায়
- টানা শক্তি প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে ৬.২-৮.৩ টন
- ব্রিনেল হার্ডনেস নং ২০-২৪

টাংস্টেন স্টিল- অত্যন্ত শক্ত এবং মজবুত

- একে তাপ প্রতিক্রিয়া দ্বারা শক্ত করা যায়
- কাটিং টুলস্ ম্যাটেরিয়ালস্ হিসেবে ব্যবহৃত হয়
- উচ্চ গলন তাপমাত্রা
- ওয়েল্ড করা কঠিন তবে ওয়েল্ড করা সম্ভব

৮.২ সংকর ইস্পাতের ওয়েল্ডিং বৈশিষ্ট্যঃ

ওয়েল্ডিং জোড়ের ক্ষেত্রে বর্তমান জগতে অসম্ভব বলে কিছু নেই। ধাতুর গুণাগুণের উপর এর পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ার পরিবর্তন হয়। তবে মূল ধাতুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই ফিলার রড বা ইলেকট্রোড নির্বাচন করা হয়। ফ্লার বা ফ্লার্স কোটেড ইলেকট্রোডের ক্ষেত্রেও এর ভিন্নতা রয়েছে।

কার্যত সকল সংকর ধাতু জোড়া সম্ভব। কোন কোন সংকর ধাতু জোড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে দক্ষ ওয়েল্ডারের প্রয়োজন। নিয়ম অনুযায়ী মাইল্ড স্টিলের তুলনায় অ্যালয় স্টিল ওয়েল্ডিং অনেক বেশি অসুবিধাজনক, এর কারণ ওয়েল্ডিং করার সময় ওয়েল্ড এলাকার নিকটবর্তীস্থানে ফাটল সৃষ্টি হয়, বিডে স্লাগ ইনকুশান এবং গ্যাস পকেট সৃষ্টি হয় এবং ঐ ক্রটিশুলো জোড় দুর্বল করে দেয়। কোন জোড়ে ফাটল দেখা দিলে উক্ত জোড় কেটে ফেলে দিতে হয়, কারণ ফাটল মেরামত যোগ্য ক্রটি নহে। একবার ফাটল আরম্ভ হলে তা শুধু ছড়াতেই থাকে। শুধু সঠিক নিয়ম, সঠিক অ্যালয় ইলেকট্রোড এবং সঠিক অবস্থানসহ সব ধরনের প্রতিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই এ ধাতু জোড় সহজতর হয়। নির্দিষ্ট অ্যালয় স্টিলের জন্য নির্দিষ্ট ধরনের ইলেকট্রোডের ব্যবহার করা হলে এ ধরনের ক্রটি প্রতিরোধ বাহাস করা যেতে পারে।

প্রশ্নমালা-৮

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

- ১। সংকর ইস্পাত কী?
- ২। ক্রোমিয়াম স্টিল কী?
- ৩। ম্যাঙ্গানিজ স্টিল কী?

সংক্ষিপ্ত :

- ৪। নিকেল স্টিলের গুণাগুণ উল্লেখ কর।
- ৫। ম্যাঙ্গানিজ স্টিলের গুণাগুণ উল্লেখ কর।
- ৬। টাংস্টেন স্টিলের গুণাগুণ উল্লেখ কর।

রচনামূলক প্রশ্ন :

- ৭। সংকর ধাতুর গুণাগুণ ব্যাখ্যা কর।
- ৮। সংকর ধাতু জোড়ের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।
- ৯। ম্যাঙ্গানিজ স্টেইনলেস স্টিলের গুণাগুণ উল্লেখ কর।

নবম অধ্যায়

অলৌহজ ধাতুর ওয়েল্ডিং বৈশিষ্ট্য

৯.১ ওয়েল্ডিং উপযোগী অলৌহজ ধাতুসমূহের নামঃ

- অলৌহজ ধাতু ও অলৌহজ ধাতুর সংকরের ওয়েল্ডিং উপযোগিতা জানা না থাকলে ওয়েল্ডার কখনও ওয়েল্ডিং করতে পারবে না, এক সময় অনেক অলৌহজ ধাতু বা এর সংকরের ওয়েল্ডিং সম্ভব ছিল না কিন্তু বর্তমানে নতুন ওয়েল্ডিং পদ্ধতি ও কৌশলে তা খুবই সহজেই ওয়েল্ডিং করা যায়। ওয়েল্ডিং উপযোগী প্রধান প্রধান অলৌহজ ধাতুসমূহ যথা-
- কপার (তামা)
- ব্রাস
- জিংক
- ব্রোঞ্জ
- লেড
- অ্যালুমিনিয়াম

৯.২ ওয়েল্ডিং উপযোগী অলৌহজ ধাতুসমূহের নামঃ

- ওয়েল্ডিং উপযোগী কতকগুলো অলৌহজ ধাতু ও তাদের সংকরসমূহের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

কপার (তামা) :

- তাপ এবং বিদ্যুৎ সুপরিবাহী।
- নমনীয়
- উত্তমরূপে মেশিনিং করা যায়।
- এসিডের দ্বারা ভীষণভাবে আক্রান্ত হয়।
- ঠাণ্ডা এবং উচ্চ ত্বরণে প্রগালিতে কার্যোপযোগী।
- টানা শক্তি প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে ২ টন।
- গলনাক্ষ = ১০৮৩ ডিগ্রি সেঃ
- স্ফূটনাক্ষ = ২৩২৫ ডিগ্রি সেঃ

সাধারণ পিতল :

- উপাদান তামা - ৬৭%
- দস্তা - ৩৩%
- সাধারণ অবস্থায় তামার চেয়ে শক্ত
- উজ্জ্বল হরিদ্রাভ
- আবহাওয়ার প্রভাবে আক্রান্ত হয় না

- প্রলেপ দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়
- টানাশক্তি প্রতি বর্গ সেন্টিমিটার ১৯০-২৫০ কেজি
- গলনাক্ষ ৪১৯ ডিগ্রি সেঃ
- স্ফূটনাক্ষ ৯০৭ ডিগ্রি সেঃ

লোড (সীসা) :

- অত্যন্ত নমনীয়
- টানাশক্তি প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে ১০০-২০০ কেজি
- ব্রিনেল হার্ডনেস নং ৩২-৪৫
- গলনাক্ষ = ৩২৭ ডিগ্রি সেঃ
- স্ফূটনাক্ষ = ১৫২৫ ডিগ্রি সেঃ

অ্যালুমিনিয়াম :

- তাপ এবং বিদ্যুৎ সুপরিবাহী
- সাধারণ আবহাওয়ায় আক্রান্ত হয় না
- সমুদ্র পানি এবং এসিড দ্বার আক্রান্ত হয় না।
- নমনীয়
- উত্তমরূপে মেশিনিং করা যায়
- ঠাণ্ডা এবং উত্তপ্ত প্রণালিতে কার্যোপযোগী
- টানাশক্তি প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে ৯০০ কেজি
- চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় না
- গলনাক্ষ = ৬৫৯.৮ ডিগ্রি সেঃ
- স্ফূটনাক্ষ = ১৮০০ ডিগ্রি সেঃ
- ব্রিনেল হার্ডনেস নং ১৯-২৩

৯.৩ অলৌহজ ধাতু ও এর সংকরের ওয়েল্ডিং উপযোগিতাঃ

কার্যত ৪ অধিকাংশ অলৌহজাত এবং তাদের সংকরসমূহ ওয়েল্ডিং উপযোগী। কিন্তু কতকগুলো অলৌহজাত ধাতু এবং তাদের সংকরসমূহের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দরুণ ওয়েল্ডিং করা অসুবিধাজনক। ধারাবাহিক পরীক্ষা এবং উন্নয়নের ফলে বর্তমানে ঐ সমস্ত ধাতু সম্মত জনকভাবে ওয়েল্ডিং করা সম্ভব। যেমন অ্যালুমিনিয়াম জোড়ের ক্ষেত্রে টিগ ওয়েল্ডিং ও গ্যা ওয়েল্ডিং প্রযোজ্য ছিল কিন্তু বর্তমানে বিশেষ ধরনের ফ্লাক্স কোটেড ইলেকট্রোড দ্বারা সহজে ইলেকট্রিক আর্ক ওয়েল্ডিং করা হচ্ছে। অন্দর অ্যালুমিনিয়ামের সংকরসমূহ কপার এবং তাদের সংকরসমূহ আর্ক এবং গ্যাস উভয় পদ্ধতিতে সহজভাবে জোড় দেওয়া যায়। অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং তাদের সংকরসমূহ, ত্রিটিমুক্ত এবং শক্তিশালী ওয়েল্ড তৈরি জন্য বর্তমানে টিগ এবং মিগ ওয়েল্ডিং বেশি নির্ভরযোগ্য। অনেক গুরুত্বপূর্ণ অ্যালুমিনিয়াম এর নিখুঁত জোড়ের ক্ষেত্রে টিগ ওয়েল্ডিং অধিক গ্রহণযোগ্য।

প্রশ্নমালা-৯

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

- ১। অলৌহজ ধাতু কী?
- ২। কপার (তামা) বলতে কী বোঝায়?
- ৩। পিতল কী?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

- ৪। জিংক বলতে কী বোঝায়?
- ৫। লিড বলতে কী বোঝায়?
- ৬। অ্যালুমিনিয়াম বলতে কী বোঝায়?

রচনামূলক প্রশ্ন :


- ৭। ওয়েল্ড উপযোগী অলৌহজ ধাতুসমূহের নাম উল্লেখ কর।
- ৮। ওয়েল্ড উপযোগী অলৌহজ ধাতুর সংককরণসমূহের নাম উল্লেখ কর।
- ৯। অলৌহজ ধাতুর ওয়েল্ড উপযোগিতা ব্যাখ্যা কর।

দশম অধ্যায়

গ্যাস ওয়েল্ডিং-এক্সিলার মেটালের ব্যবহার

১০.১ কিলার মেটালের খেলি বিন্যাস :

- অরেজিং, সোজারিং ও ট্রেজিং করার সময় বে অতিরিক্ত ধাতু ব্যবহৃত হয় তাই কিলার মেটাল নামে পরিচিত। বে কেজে অধু মূল ধাতু জোড়া দেওয়া সম্ভব নয়, সে কেজে কিলার মেটাল ব্যবহৃত হয়। তবে কিলার মেটাল অরোপের কৌশল, প্রকার ও বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্পর্কে খরচেজারের জ্ঞান ধারণা সমর্পণ।
- অরেজিং, ট্রেজিং অবৎ সোজারিং করার সময় ব্যবহৃত অতিরিক্ত ধাতু সাধারণত নিম্নলিখিত ধরনের কিলার মেটাল হিসেবে পাওয়া যায়।
- ফ্লাঙ্গের আবরণ বিশিষ্ট কিলার রড বা ইলেক্ট্রোড হিসেবে বহুল পরিচিত।

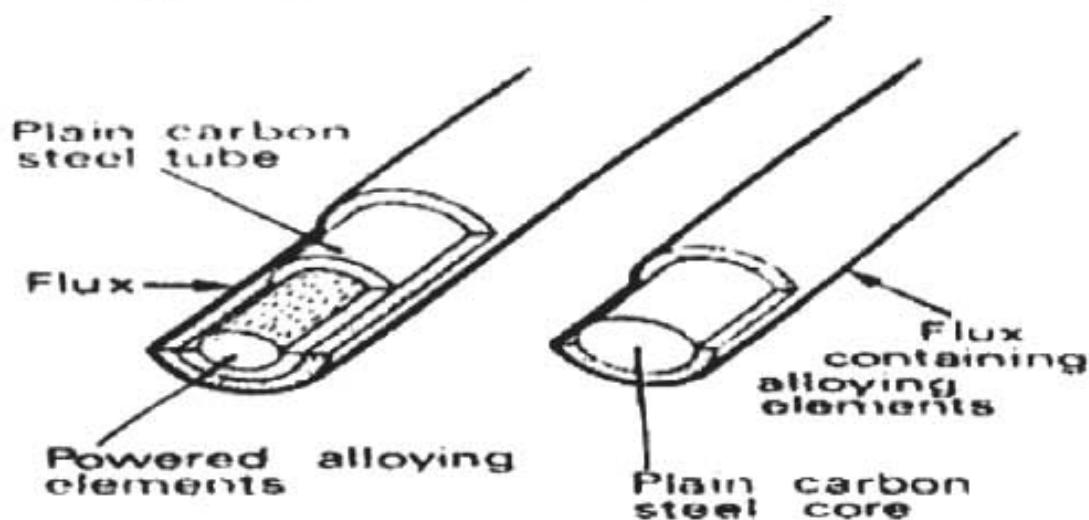


COMPOSITE ELECTRODE


- সাধারণ কিলার রড গ্যাস ওয়েল্ডিং-এ ব্যবহৃত হয়।




- টি - অফানো কাজের আকৃতি কিলার মেটাল বা সোজারিং কাজে ব্যবহৃত হয়।

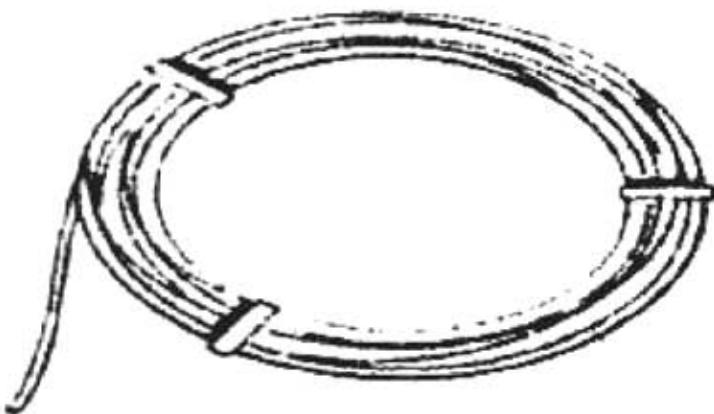

- आवेदन सूक्ष्मी आकाराव फिलाव घेठाळ यिले धाव वयाखिन्ह ओरोजिंह मेशिने यजवहत हय .

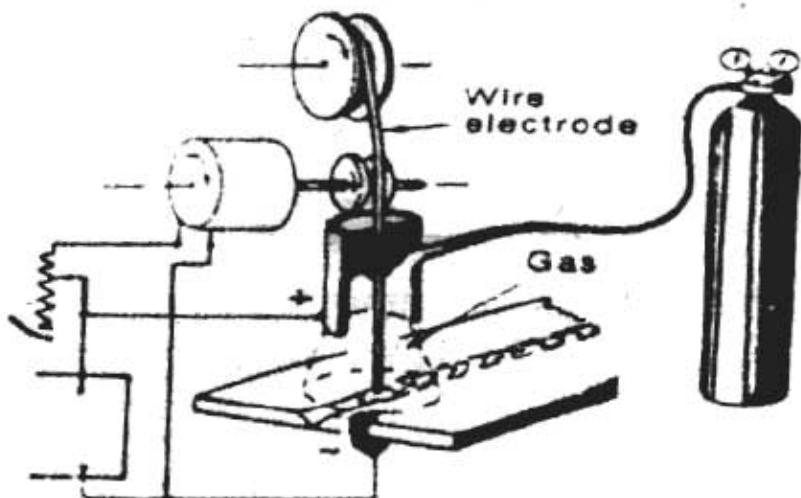


- त्रुकमात्रा फिलाव घेठाळ ।

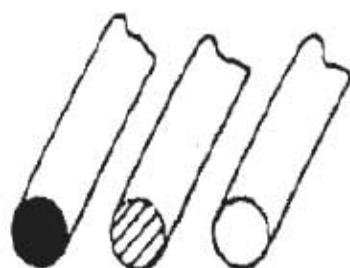

ILICON CONTENT INDICATED BY COLOUR
CODED ROD ENDS

- শিটের কাটা কালির ফিলার মেটাল।

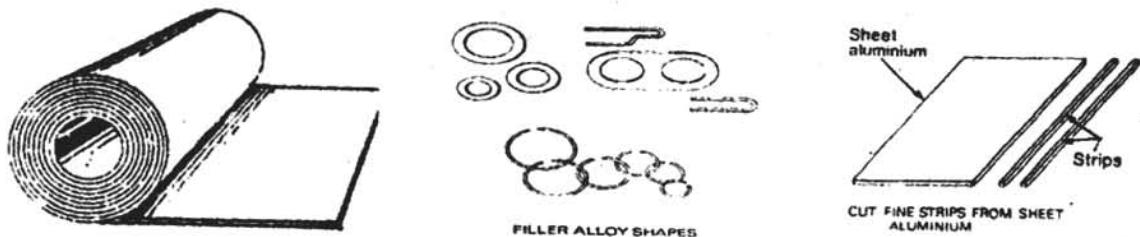

১০.২ রকমারি ফিলার মেটালের বর্ণনা :

ফ্লারের আবরণ বিশিষ্ট ফিলার রড :

- এ রড বিভিন্ন জাতীয় ফ্লার ঘারা আবৃত থাকে। এ জাতীয় ফিলার রড আর্ক ওয়েলডিং এর কাজে ব্যবহৃত হয়। এ জাতীয় ইলেকট্রোড সাধারণত সেলুলোজ এসিড, রটাইল, অরিডাইজিং, বেসিক ইত্যাদি ধরনের হয়ে থাকে। আবরণের উপর ইলেকট্রোডের প্রেমি বিন্যাস করা হয়।

দারুকৃতির ফিলার রড :

- এ জাতীয় ফিলার রড বিভিন্ন ধাতুর হয়ে থাকে, সরু থেকে পুরু হয়ে থাকে। বিভিন্ন কোম্পানি বিভিন্ন আকার আকৃতির ফিলার মেটাল বাজারজাত করে থাকে।

ভারের কুঙ্গলী আকারের ফিলার রড :

- অনেক তার একত্রে কুঙ্গলীর মতো ছাইল বা ঢাকাতে জড়ানো থাকে, যা ব্যবহারের সময় ঢাকা থেকে ঝুরতে ঝুরতে বেরিয়ে আসে। আমাদের দেশের বাতাসে জলীয় বাঞ্চের পরিমাণ বেশি থাকাতে এ জাতীয় কুঙ্গলী দীর্ঘ দিন অব্যবহৃত অবস্থায় রাখা হলে মরিচা পড়ে, ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এ জাতীয় কুঙ্গলীতে মাইক্র সিলের উপর কপারের হালকা আবরণ দেয়া থাকে যাতে তারের উপর মরিচা না পড়ে।
- বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলো প্রত্যেক ধরনের রডের সিলিকনের পরিমাণ শনাক্ত করার জন্য রং এর কোড ব্যবহার করে থাকে। রড এর প্রান্তে রং কোড করা হয়ে থাকে।
- এছাড়াও বিভিন্ন ধরনে শিট কেটে, শিটের ছোট ছোট পাত ফিলার মেটাল হিসেবে বাজারজাত করা হয়ে থাকে।
- বাণিজ্যিক শিটের পাত বা রডের বিকল্প হিসেবে শিটের ছোট ছোট ফালি কেটে নেওয়া যেতে পারে।

১০.২ রকমারি ফিলার মেটালের বর্ণনা :

- ফিলার মেটাল সাধারণত সোল্ডারিং, ব্রেজিং এবং ওয়েলডিং করার সময় ব্যবহৃত অতিরিক্ত ধাতু, রকমারি ফিলার রডের ব্যবহার নিয়ে বর্ণনা করা হলোঁ।
- ফ্লারের আবরণ বিশিষ্ট রড যা ইলেকট্রোড হিসেবে অধিক পরিচিত। এ ইলেকট্রোডের প্যাকেট বা ইলেকট্রোডের আবরণ ছাড়া অংশে রং এর কোড দেওয়া থাকে। ওয়েলডার উক্ত রং এর কোড দেখে এর ব্যবহার বুঝতে পারে। এর রং এর কোড তার আবরণের যৌগের উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে।

দণ্ডাকৃতির ফিলার :

বিভিন্ন সাইজ এবং মাপের হয়ে থাকে। এটি সাধারণত গ্যাস ওয়েল্ডিং এর কাজে ব্যবহৃত হয়। দণ্ডাকৃতি রডের মুখে রং এর কোড থাকে। রং এর কোড দ্বারা বুবা যায় এটি কোন ধাতুর মূল ধাতু এবং ফিলার রড সমজাতীয় হতে হয়।

- জড়ানো তারের আকৃতির ফিলার মেটাল সোভারিং কাজে ব্যবহৃত হয়।
- মিগ ওয়েল্ডিং বা স্বয়ংক্রিয় মেশিনের জন্য কুণ্ডলী আকৃতির ফিলার মেটাল ব্যবহার করা হয়। এতে সুবিধা হলো বার বার ফিলার মেটাল বদলাতে হয় না। এতে অল্প সময়ে অধিক পরিমাণের ধাতু জোড়া দেওয়া সম্ভব। এ ফিলার রড ব্যবহারে ওয়েল্ডিং এর গুণ, মান ও পরিমাণ সবই পাওয়া যায়।
- রকমারি ফিলার, বাণিজ্যিক রডের বিকল্প হিসেবে শিটের ফালি ধাতু- জোড়ের ক্ষেত্রে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। ফিলার মেটাল ব্যবহারে বিশেষ কৌশল অবলম্বন করতে হয়। জোড়স্থান ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হয়। ধাতুর পাতের উপরিভাগের আবরণ পরিষ্কার করতে হয়। ওয়্যার ব্রাশ বা এমারি ক্লিথ দিয়ে পরিষ্কার করে।

প্রশ্নমালা-১০

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

- ১। গ্যাস ওয়েল্ডিং-এ ফিলার মেটাল ব্যবহারের গুরুত্ব উল্লেখ কর।
- ২। ফিলার মেটালের শ্রেণি বিন্যাস কর।
- ৩। রকমারি ফিলার মেটালের বর্ণনা দাও।
- ৪। রকমারি ফিলার মেটালের ব্যবহার বর্ণনা কর।

রচনামূলক প্রশ্ন :

- ৫। দণ্ডাকৃতি ফিলার রড বলতে কী বোঝায়? এ ধরনের ফিলার রড ব্যবহারের সুবিধাসমূহ উল্লেখ কর।
- ৬। ফ্লার্স ও আবরণ বিশিষ্ট ফিলার রড ও দণ্ডাকৃতি ফিলার রডের তুলনামূলক আলোচনা কর।
- ৭। বাণিজ্যিক রডের বিপরীতে শিটের কালি ব্যবহারের গুরুত্ব উল্লেখ কর।

একাদশ অধ্যায়

ওয়েল্ড জোড়ের ক্রটি-বিচ্যুতি পরীক্ষার ধারণা

১১.১ ওয়েল্ড জোড়ের ক্রটি-বিচ্যুতি পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তাঃ

ওয়েল্ড প্রযুক্তিবিদদের মতে, দোষমুক্ত কোন নিখুঁত ওয়েল্ডিং বেস মেটালের চেয়ে বেশি শক্তিশালী জোড় তৈরি করে। ওয়েল্ডিং এ নানা প্রকার যান্ত্রিক বা অযান্ত্রিক কারণে দোষ বা ডিফেন্ট হতে পারে। ফলে সহজেই তা ভেঙে যায়। যার ফলে ওয়েল্ডিং করার উদ্দেশ্যই ব্যহত হয় একেই ওয়েল্ডিং এর ক্রটি বলে। কিন্তু ওয়েল্ডিং জোড় ক্রটি অবস্থায় কখনও রাখা উচিত না। দোষ-ক্রটিগুলো ধরা পড়লে সাথে সাথে তার প্রতিকার করে ক্রটিমুক্ত করা উচিত। অনেক সময় ওয়েল্ডারদের দক্ষতার অভাবে বা অসর্কর্তবশত কাজের অবহেলায় ওয়েল্ডিং-এ প্রচুর দোষ থেকে যায়। তাদের জানতে হবে ওয়েল্ড জোড়ের ক্রটি-বিচ্যুতি খুব ক্ষতিকারক। যে কোন মুহূর্তে জোড় স্থান ভেঙে যেতে পারে বা জোড়ার দক্ষতা কমে যেতে পারে। অনেক সময় ওয়েল্ডিং জোড়ে সামান্য ক্রটি হয়ে থাকে, যা মেরামত যোগ্য। সামান্য মেরামতের ফলে উক্ত জোড় শক্তিশালী জোড় হবে। শুধু জোড় স্থান পরীক্ষার মাধ্যমেই ক্রটি শনাক্ত করা যায়। আবার অনেক ক্রটি আছে যেমন ফাটল, যা একবার দেখা দিলে তা বাঢ়তেই থাকবে। কোন জোড়ের ফাটল দেখা দিলে তা কেটে ফেলে নতুনভাবে জোড় দিতে হবে। পরীক্ষা ছাড়া ওয়েল্ড জোড়ের ক্রটি-বিচ্যুতি আদৌ শনাক্ত করা যায় না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে রয়েছে, যেখানে আদৌ ক্রটি-বিচ্যুতি গ্রহণযোগ্য নয়, যেমন উড়োজাহাজ, সমুদ্রগামী জাহাজ, প্রেসার ট্যাংক প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজের জোড় ১০০% নিখুঁত হয়, এ সমস্ত কাজের জোড় নিখুঁত না হলে অর্থাৎ কোন ক্রটি থেকে গেলে যে কোন মুহূর্তে প্রাণনাশক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই এ ধরনের জোড়ে অধ্বৎসাত্মক পরীক্ষা দ্বারা জোড় ক্রটিমুক্ত কীনা তা নিশ্চিত হতে হয়। এছাড়াও ক্রুড ওয়েল, রিফাইনারি, গ্যাস লাইন, গ্যাস প্যান্ট, পাওয়ার স্টেশন ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ক্রটি মুক্ত জোড়ের প্রয়োজন। এক্ষেত্রেও অধ্বৎসাত্মক পদ্ধতিতে জোড় পরীক্ষা করে ক্রটি-বিচ্যুতি শনাক্ত করা হয় এবং মেরামতযোগ্য ক্রটি-বিচ্যুতি মেরামত করা হয়। এমতাবস্থায় শুধু পরীক্ষার মাধ্যমেই ক্রটি-বিচ্যুতি শনাক্ত করা যায়। ক্রটি-বিচ্যুতি শনাক্ত করা গেলে তার প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সহজতর হবে। আর সে জন্যই ওয়েল্ডিং-এর দোষ-ক্রটি সমস্কে জ্ঞানার্জন করে তা থেকে ওয়েল্ডিং স্থানকে মুক্ত রাখবার চেষ্টা করতে হবে।

১১.১ ওয়েল্ড জোড়ের ক্রটি-বিচ্যুতি পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা :

- ওয়েল্ড জোড়ের চাক্ষুষ পরীক্ষার সর্বোত্তম পরীক্ষা হিসেবে বিবেচিত। আন্দাজ না করে চোখে দেখে দোষ-ক্রটি শনাক্ত করাই বাস্তব সম্ভব বলে বিবেচিত। সব ধরনের ব্যাপক সংখ্যক ওয়েল্ডের জোড় সর্বগ্রথম চাক্ষুষ পরীক্ষা করা হয় এবং এতে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ দেখা হয়-
- ওয়েল্ডের চেহার/আকৃতি-প্রকৃতি
- পরিমাপের সূক্ষ্মতা এবং যন্ত্রাংশসমূহ একই অক্ষ রেখায় কীনা?
- ওয়েল্ডের আকৃতি
- জোড়ের অসম্পূর্ণ পেনিট্রেশন
- আভার কাট
- শগ ইন্সুলানস

- পৃষ্ঠে ছিদ্রময়তা
- ওয়েল্ডের ফাটল
- ক্রেটার এবং বিশেষ করে ওয়েল্ডের প্রান্তে ক্রেটারের মধ্যকার ফাটল
- ওয়েল্ড বিডের মসৃণতা
- অতিরিক্ত ক্যাপিং রান
- কনকেভ/কনভেক্স আকৃতি
- মাল পুড়ে ঝুলে পড়া
- ওয়েল্ড জোড়ের ফলে ধাতুতে বিকৃতি

এছাড়াও ওয়েল্ডিং করার সময় চাক্ষুষ তদারকিতে জোড়ের ক্রটি প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়,

১১.৩ ওয়েল্ড জোড়ের ক্রটি-বিচ্যুতি পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তাঃ

- ওয়েল্ডিং জোড় সাধারণত দুইভাবে পরীক্ষণ করা হয়। যথা-
 - (১) ধ্বংসাত্মক পরীক্ষা
 - (২) অধ্বংসাত্মক পরীক্ষা

ধ্বংসাত্মক পরীক্ষা :

জোড় স্থানের উপরিভাগে ক্রটি-বিচ্যুতি চাক্ষুষভাবে দেখা যায় কিন্তু জোড়ের ভিতরে ক্রটি-বিচ্যুতি রয়েছে তা দেখার জন্য এ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। এ পদ্ধতিতে জোড়কে টুলস, ইকুইপমেন্ট, মেশিনারির সাহায্যে ভেঙে জোড়ের ভিতরের ক্রটিসমূহ চাক্ষুষ অবলোক করা হয়।


অনেক সময় উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বা মূল্যবান ধাতুকে জোড় দেওয়া হয়, তা ধ্বংসাত্মক পদ্ধতি অবলম্বন করে জোড়ের ক্রটি-বিচ্যুতি পরীক্ষা করা যায় না। কারণ এতে সময়, অর্থ বা মালামাল নষ্ট হবে। এক্ষেত্রে অধ্বংসাত্মক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। এ পদ্ধতিতে মূল ধাতু বা জোড় স্থানের কোন ক্ষতি না করে বিভিন্ন উপায়ে জোড়ের ক্রটি-বিচ্যুতি পরীক্ষা করা হয়। একে অধ্বংসাত্মক পদ্ধতি বলা হয়, যেমন এক্সের টেস্ট। মেকানিক্যাল টেস্ট বা যান্ত্রিক পরীক্ষা ধ্বংসাত্মক পদ্ধতির মধ্যেই পড়ে। এ পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে বেক টেস্ট, বেন্ড টেস্ট, টেনসাইন টেস্ট, হার্ডনেস টেস্ট, ইমপ্যাস্ট টেস্ট, ফেটিগ টেস্ট ও ম্যাক্রোনকেমিক টেস্ট।

বেক টেস্ট :


ওয়েল্ড বাঁকিয়ে ভেঙে তার প্রস্তুচেদ পরীক্ষা করে অভ্যন্তরস্থ ক্রটিসমূহের অবস্থান নির্ণয় করা হয়। এটিই নিক্রেক টেস্ট নামে পরিচিত। ওয়েল্ডের নির্দোষ অবস্থা নির্ণয়ের জন্য এটি একটি আদর্শ ধ্বংসাত্মক পরীক্ষা।

বেক টেস্টের পদ্ধতি :


একটি নমুনা টুকরা ওয়েল্ডেড জোড় হতে কেটে নাও এবং না ভেঙে যাওয়া পর্যন্ত আড়াআড়িভাবে বাঁকাও।

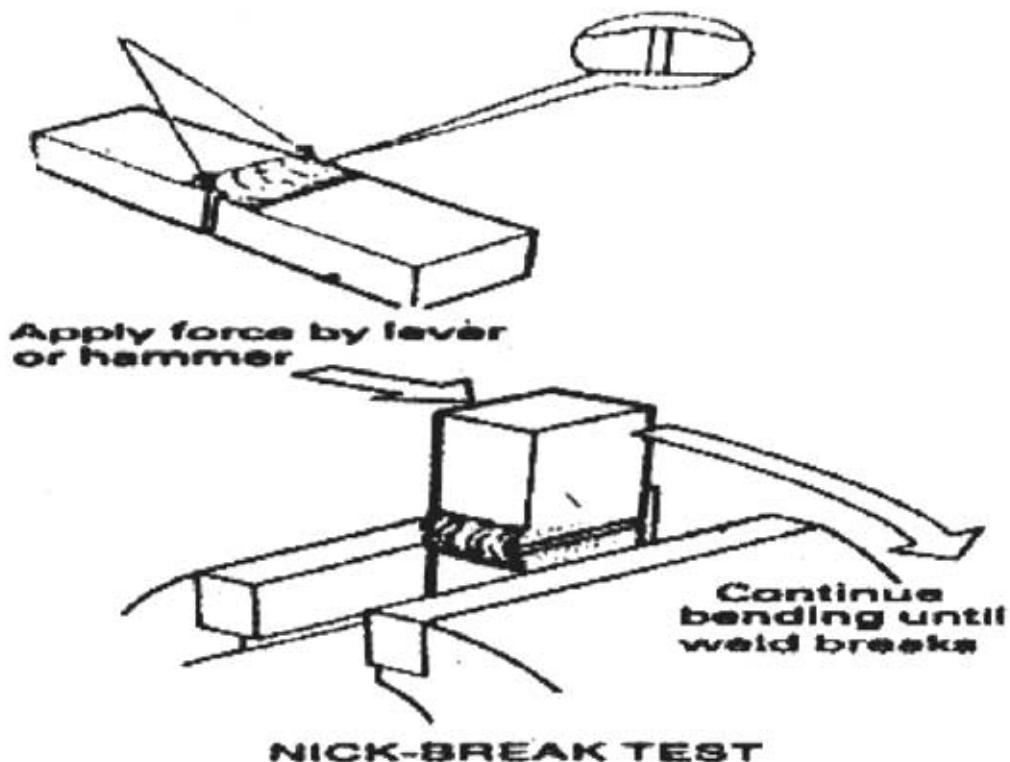

- সমন্বয় থার ২৫ মিমি শব্দ এবং ৮ মিমি গুরু এবং খোজ থার ২ মিমি গভীর হবে।

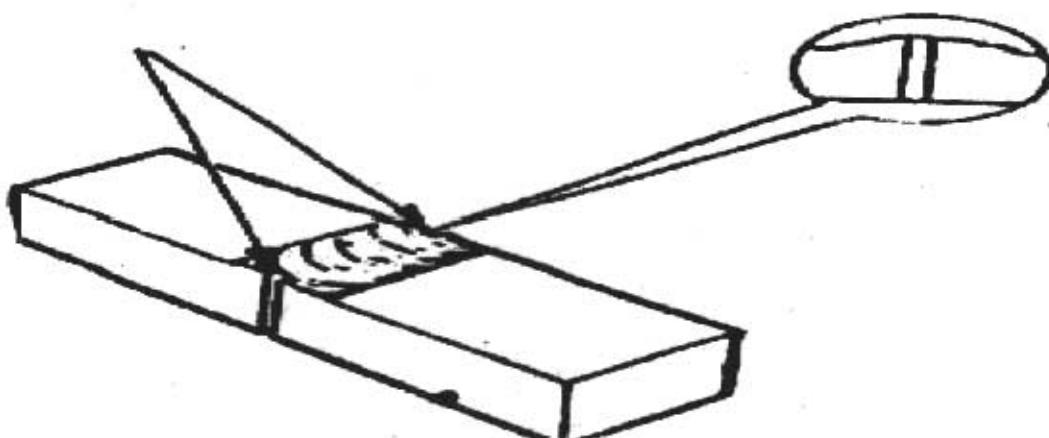


- জোড়ের মধ্য বনাবর উপরের পেট বাঁকিয়ে ভেঙে ফেলার জন্য হাতুড়ির আঘাত কিংবা লিভার ব্যবহৃত হব।
- ভাঙ্গা ফেলে নিরীক্ষা কর।
- যেইন ঝাঁকচার/দানার গঠন লক কর।

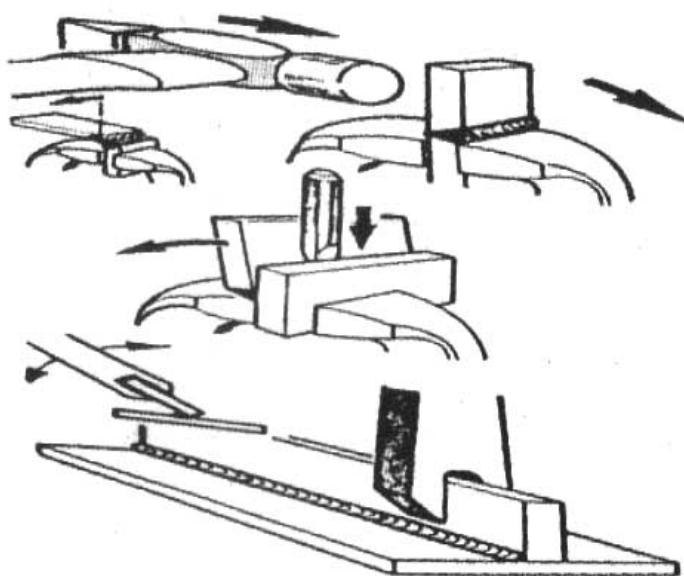


- কম গলন
- পেনিট্রেশন
- বো-হোলস

বেড টেস্ট পদ্ধতির বর্ণনা:


- এ পরীক্ষা বাটি জোড়ের ওয়েল্ড মেটাল, ওয়েল্ড জাহান এবং তাপ-প্রভাবিত এলাকার নির্দোষ অবস্থা নির্ণয় করার জন্য করা হয়। এটি স্বার্ব ওয়েল্ড এলাকার নমনীয়তা ও পরিমাপ করা হয়।

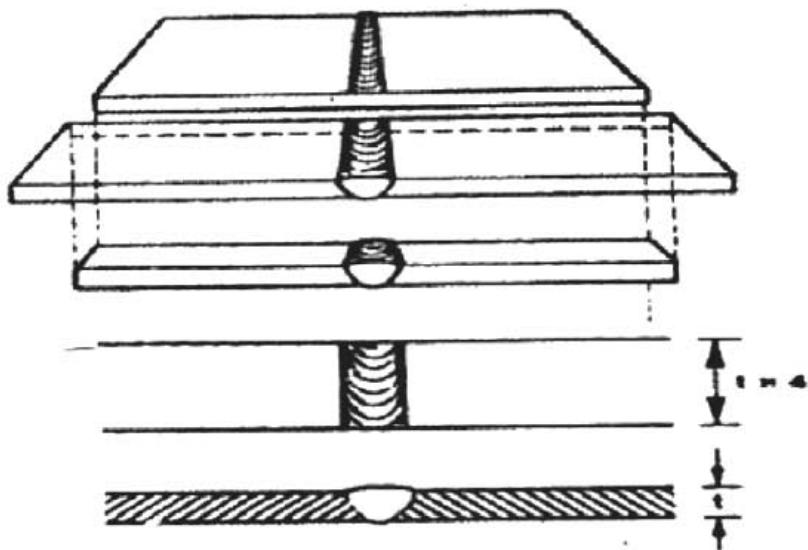


- পাতলা এবং শুরু ওয়েক্সপিস ও বেড টেস্ট করা যেতে পারে।
- টেস্টপিস পেটের পুরুত্বের চার অংশ হ্রাস উচিত।
- বেড টেস্টের জন্য ইলেক্ট্রোলিপ পাওরার প্রেস ব্যবহৃত হয়।

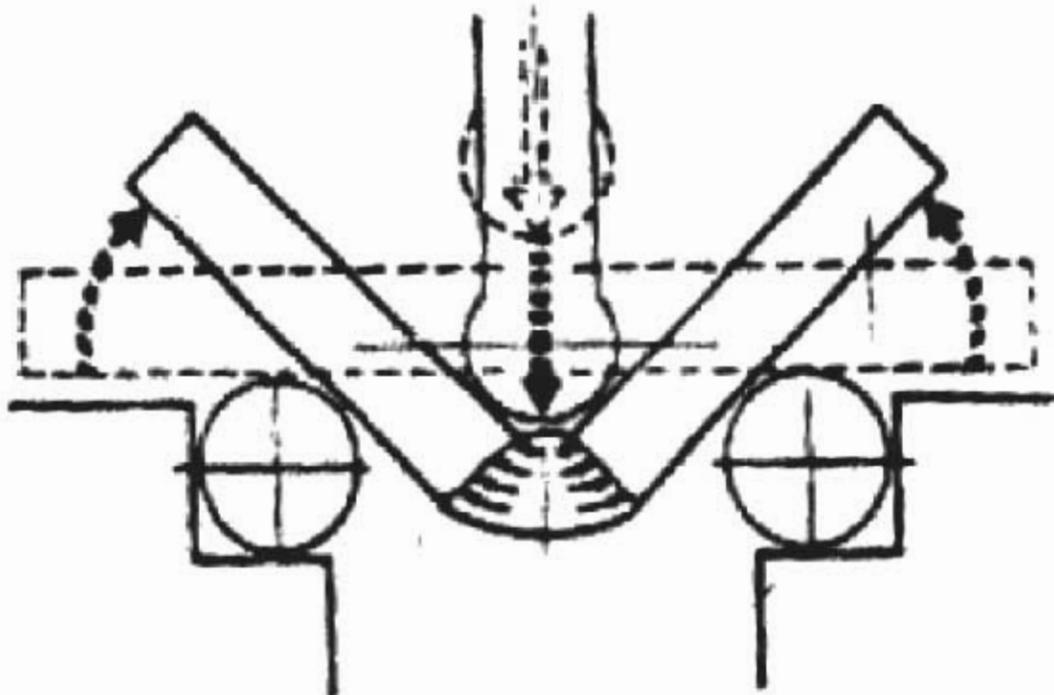

- টেস্টপিসের পুরুত্বের উপরোক্ত বেজিং টুলস ব্যবহৃত কর।
- টেস্টপিস না ডেকে চিমানুবাকী দীক্ষাণ।

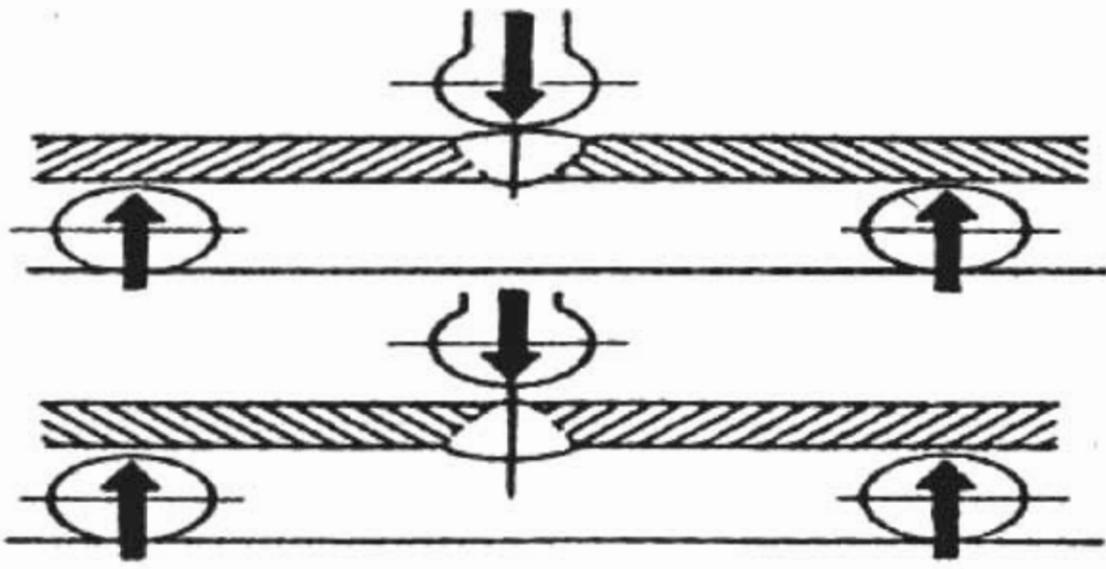


- ওয়েল্ডের উপর দিক হতে টেস্ট করা যেতে পারে অথবা ওয়েল্ডের কাট হতে করা যেতে পারে।

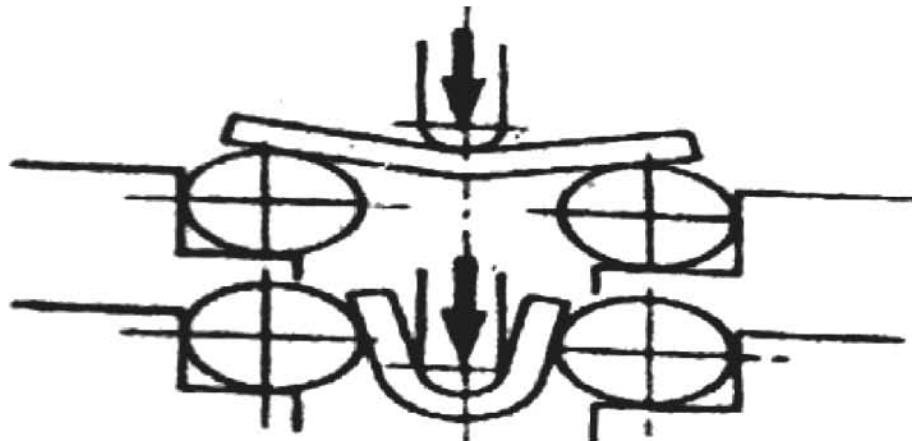

টেনসাইল টেস্ট :

ওয়েল্ড জোড়ের স্পেসিমেনকে প্রেসের মধ্যে আটকিয়ে জোড়ের টেনসাইল টেস্ট করা যেতে পারে।

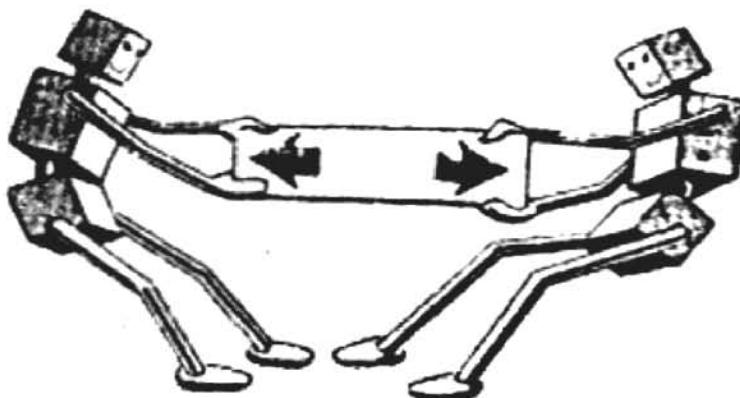


টেনসাইল টেস্ট

- টেনসাইল টেস্ট দ্বারা ধাতু জোড়ের টানশক্তি নির্ণয় করা হয়। বেড টেস্টের ন্যায়, টেস্ট স্পেসিমেন কেটে রেডি করতে হয়। পরে, প্রেসার মিশিনে আটকিয়ে টেনসাইল টেস্ট করা হয়। গেজের মধ্যে প্রাঙ্গ রিডিং থেকে টেস্ট স্পেসিম্যানের টেনসাইল শক্তি নির্ণয় করা যায়।

১১.৪ ওয়েল্ড জোড়ের এক্স-রে পরীক্ষা

ওয়েল্ডিং জোড়ের অভ্যন্তরীক পদ্ধতির মধ্যে বহুভাবে ব্যবহৃত এক্স-রে টেস্ট অন্যতম। ওয়েল্ড জোড়ের অভ্যন্তরের অটি-বিচ্যুতি নির্খুতভাবে শনাক্ত করার জন্য এটি সর্বোত্তম। বর্তমানে উৎপাদনশীল সকল শিল্প কারখানায় এ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। যে স্থানে বিদ্যুতের সুবিধা রয়েছে সেখানে এক্স-রে টেস্ট করা হয়। গামা-রে এবং এক-রে উভয় পদ্ধতিতে ওয়েল্ড জোড়ের স্থানে রেডিওগ্রাফি করা হয়। মানুষের শরীরে যেমন এক্স-রে করে শরীরের রোগ শনাক্ত করা হয় তদুপর ওয়েল্ড জোড়ের ক্ষেত্রে ও এক্স-রে বা গামা-রে দ্বারা ওয়েল্ড জোড়ের অটি-বিচ্যুতি শনাক্ত করা হয়। মানুষের শরীরের এক্স-রে করার জন্য এক্স-রে ফিল্ম ব্যবহার করা হয়, ১০

এক্স-রে করার জন্য সময় নির্ধারিত থাকে। এক্স-রে তে শট নেওয়ার সময় অতিরিক্ত সময় নেওয়া যায় না, কারণ এক্স-রে হলো তেজক্রিয় বিকিরণ। এ তেজক্রিয় মানুষের শরীরের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করে এক্স-রে ফিল্মের উপর পড়ে এবং ভিউয়ার এর মাধ্যমে ভালোভাবে দেখা হয়। ওয়েল্ড জোড়ের বেলায়ও ঠিক একই অবস্থা।

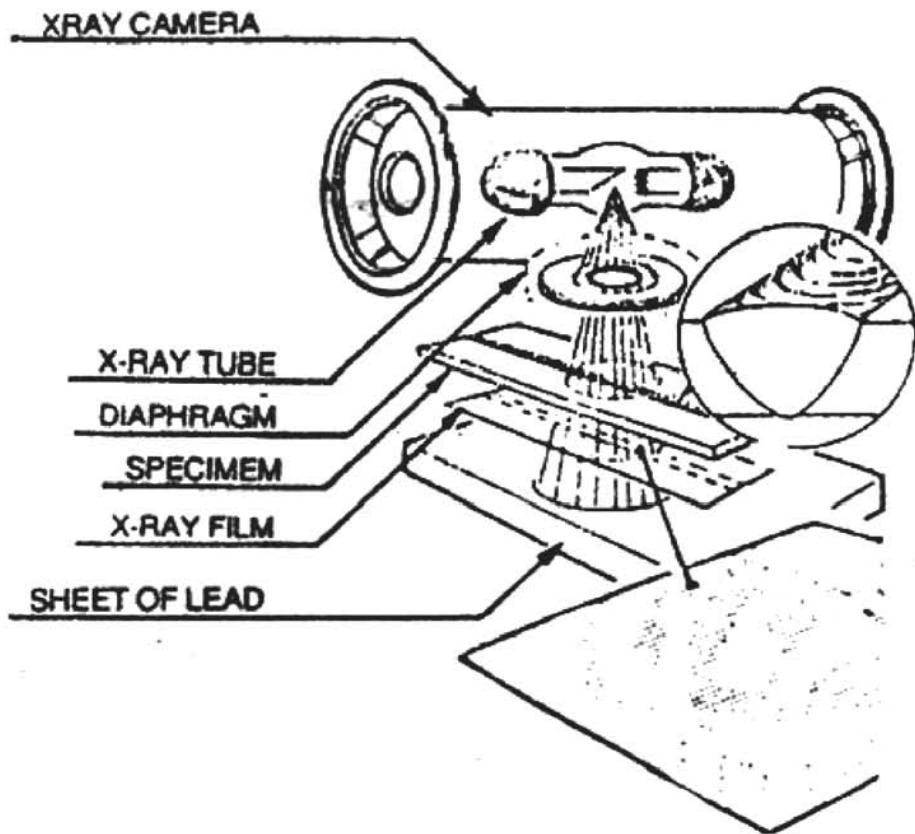

ধাতু জোড়ের উপর এক্স-রে ফিল্ম লাগিয়ে বিপরীত এক্স-রে বা গামা-রে এর সাহায্যে রেডিওগ্রাফি করা হয়। এ রেডিওগ্রাফির জন্যও নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। তা নির্ভর করে ধাতুর পুরুত্বের উপর। ধাতুর পুরুত্ব যত বেশি হবে রেডিওগ্রাফির সময় তত বেশি লাগবে। রেডিওগ্রাফির এ সময়কে বলা হয় এক্সপোজার টাইম বেশি বা কম হলে ফিল্ম সঠিক ক্রটি পেতে কষ্ট হবে। এক্স-পোজার টাইম বেশি হলে, ফিল্ম ডেভেলপ করার পর সম্পূর্ণ কালো দেখা যাবে। আবার এক্সপোজার টাই কম হলে ফিল্ম ডেভেলপ করে ভিউয়ার এর মধ্যে দেখে দোষ-ক্রটি শনাক্ত করতে হয়। অধৰ্মসাত্ত্বক পক্ষতির মধ্যে ধাতু জোড়ের ক্রটি-বিচ্যুতি শনাক্ত করার সর্বোত্তম পক্ষতি হলো রেডিওগ্রাফি।

নিরাপত্তা :

আমরা জানি তেজক্রিয়তা মানুষের শরীরের মাঝাঝাক ক্ষতিসাধন করে। ইতীমধ্যে সময় জাপানের হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে আণবিক বোমা ফেলা হয়েছে, যার বিক্রিয়া এখনও বিদ্যমান রয়েছে। ঐ এলাকার শিশুরা এখনও বিকলাঙ্গ হিসেবে জন্মগ্রহণ করছে। এ তেজক্রিয়তার ফলে মানুষের শরীরের অপূর্বীয় ক্ষতি হয়ে থাকে। ওয়েল্ড জোড় রেডিওগ্রাফি করার সময়ও এ রেডিয়েশন মানুষের শরীরে প্রবেশ করে, এতে

শরীরের নানা অংশের ঘারান্তুক ক্ষতি সাধিত হয়। এখন কথা হলো এ বিপদজনক রেডিওআফি মানুষ কী করবে না? না, করবে! এটি ব্যবহারের নিরম কানুন রয়েছে, সঠিক নিয়মে ব্যবহার করা হলে কোন বিপদের আশঙ্কা নেই। এ রেডিওলেন মাপার একক হলো মেগ, যাকে বলা হয় রেন্স অ্যাবজরবম্যান। অর্থাৎ একজন মানুষ মাসে, তিনি মাসে বা প্রতিবছর কফটেক্সু রেম অহণ করতে পারবে।

এজ-রে ফিল্ম ইন্টার প্রিটেশন :



রেডিওআফি শেবে এজ-রে ফিল্মকে ভেঙ্গেগ ও ঝাই করে ডিউয়ার দ্বারা ফিল্মের গাঁথে প্রদর্শিত ফটি-বিচ্ছিন্ন শৰাক করা হয়। ওরেন্জিং জোড়-ফিল্ম বসানোর সময় জোড়ের গাঁথে দাগ ও মাপ দেওয়া হয়। বার ফলে ফটি-বিচ্ছিন্ন শৰাক করার পর সঠিক হাসে ফটি দেরামত করা সম্ভব হয়। ওরেন্জিং জোড়ের সাধারণত সব ধরনের ফটি এজ-রে ফিল্ম প্রদর্শিত হব বেয়ন বো-হেল, স্পা, স্পাগ ইনস্যুলেন, ল্যাক অব পেনিট্রেশন, অভিবিত পেনিট্রেশন, আকার কাট, আস প্রেক্ট, পোরসিট, ফাটেল, কনকেত, কনকেজ, বার্নপ্রা ইত্যাদি ফটি-বিচ্ছিন্ন শৰাক করা যায়। তবে কোন ফটি কফটেক্সু পর্যন্ত অহণোগ্য (Acceptance) API-1104 মোড়াবেক তার নির্যামকানুন রয়েছে।

১১.৫ ওরেন্জ জোড়ের আন্ট্রাসিনিক পরীক্ষা

- অধসূত্রক পরীক্ষা কখনও কখনও মোটেও অহণোগ্য নয়। টেস্ট স্পেসিম্যানকেই তখু অধসূত্রক পরীক্ষিতে পরীক্ষা করলে তখু পরীক্ষার ফলাফল পাওয়া যায় কিন্তু জোড়াটি নষ্ট হয়ে যাব। তাই অনেক ক্ষেত্রে এ অধসূত্রক পরীক্ষা পরিমো ধাতু জোড়ের ক্ষেত্রে উল্লম্ব।

আন্ট্রাসিনিক টেস্টের বর্ণনা :

আন্ট্রাসিনিক নিরীক্ষণ শুরুতে পরীক্ষার একটি অধসূত্রক পরীক্ষা। আন্ট্রাসিনিক সার্টিফ কাজে সালিলে এ টেস্ট করা হয়। এ টেস্ট ২০০০০০ থেকে ২৫০০০০০০ সাইকেল/সেক কম্পনাক বিশিষ্ট শব্দ তরঙ্গ চালনা করা হয়। তরঙ্গ ওরেন্জের অভ্যন্তরে ব্যায়ম ক্ষেত্রে নিকটবর্তী তলের সোব-কাতি নির্মাণ করে। বর্ষ তরঙ্গ ধাতুর মধ্য দিয়ে চলে তখন এজ কিছু শক্তি হারিয়ে ক্ষেত্রে এবং এটি ইন্টারকেসে প্রতিকলিত হয়। প্রতিকলিত রশি পালস ইকো ঘঞ্জের পর্দার প্রদর্শিত হবে ওরেন্জ জোড়ের ফটি-বিচ্ছিন্ন আছে কীনা পদ্ধন করে। অনেক সময় ওরেন্জ জোড়ের উপর ঘঞ্জলা থাকলে ফটি-বিচ্ছিন্ন শৰাক করতে সহজ্য হয়। তাই ওরেন্জ জোড় ভালোভাবে পরিকার বা স্থুর করে আন্ট্রাসিনিক টেস্ট করতে হয়।

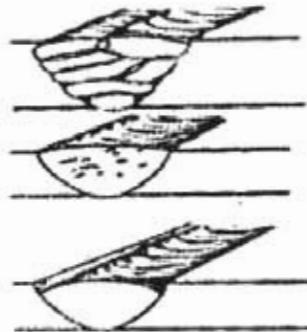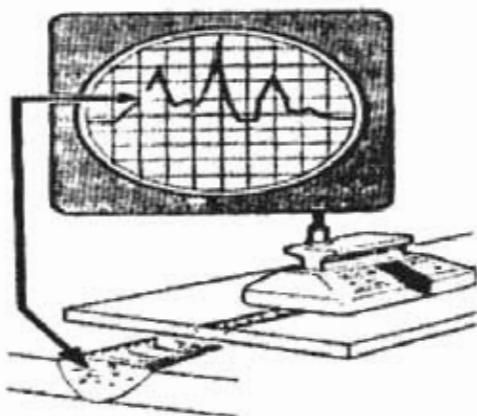

প্রশ্নমালা-১১

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

- ১। ধ্বংসাত্মক পরীক্ষা কী?
- ২। অধ্বংসাত্মক পরীক্ষা কী?
- ৩। বেন্ড কী?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

- ৪। ধ্বংসাত্মক ও অধ্বংসাত্মকের পার্থক্য কী?
- ৫। জোড় ভেঙে জোড়ের ভিতর কী ক্রিটি দেখা যায়?
- ৬। বেন্ড স্পেসিমেনের পরিমাপ উল্লেখ কর।

রচনামূলক প্রশ্ন :

- ৭। ওয়েল্ডি জোড়ের ক্রিটি-বিচুতি পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা নির্ণয় কর।
- ৮। এক্স-রে পরীক্ষা বর্ণনা কর।
- ৯। আন্ত্রাসনিক টেস্ট বর্ণনা কর।


দশম শ্রেণি
ব্যবহারিক অংশ

প্রথম অধ্যায়


আর্ক ওয়েলিং পদ্ধতিতে সমতল অবস্থানে পেনিট্রেশনসহ সিলেস 'ভি' বাট জোড় তৈরি

১.১ অর্কপিস প্রস্তুত করা :

-১০-১২ মিলিমিটার পুরু এবং কমপক্ষে ১০০ মিমি ও ২০০ মিমি মাপের দুই খণ্ড এস,এস পেট শঙ্গ।

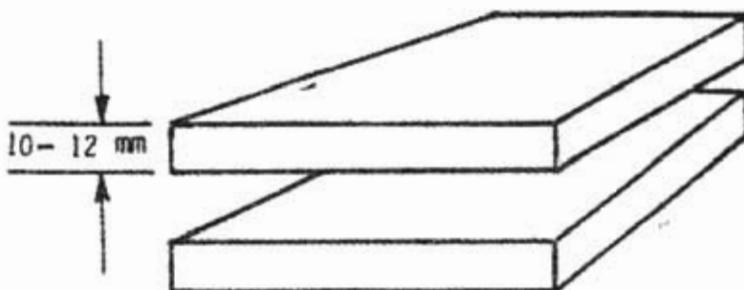

-পেট হতে ছিঁজ অথবা তেল জাতীয় পদার্থ, মরিচা, ময়লা ইত্যাদি উভয় রূপে পরিকার কর।

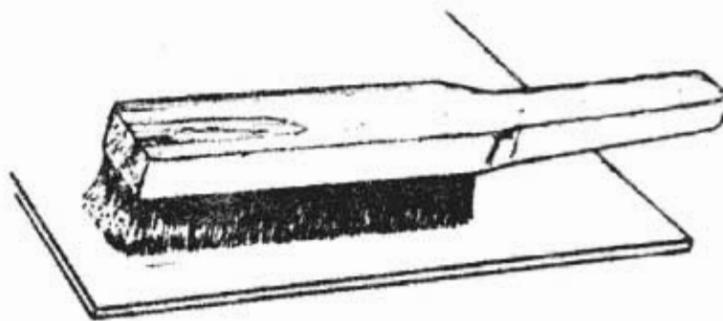

- বাঁকা কিংবা ঘোঢ়ানো কার্যবন্ধ এনভিলের উপর রেখে হাতড়ি আঘাতে সোজা ও সমতল কর।
পেটবয়ের ধার ক্রম কাটিং এবং আইভিং এর সাহায্যে ৩০ বিভেল কর।



১.২ ইলেকট্রোড নির্বাচন :


- সাধারণত পাতলা শিট ওয়েজিং করতে কাট ইন ইলেকট্রোড, যে সব ক্ষেত্রে অধিক প্রতিলোক সেখানে বেসিক ইলেকট্রোড এবং অধিক পুরুষের স্টিল ওয়েজিং করতে আবশ্যন পাউডার ইলেকট্রোড ব্যবহৃত হয়।
- ইলেকট্রোড নির্বাচনের বাইধ ধরা তেমন কোন নিয়ম নেই, তবে জবের পুরুষ ওয়েজিং এর অবস্থান ও ধাতুর অকৃতি এবং কাজের গুরুত্বানুসারে এটি নির্বাচন করা হয়।
- অধিক পুরুষের ধাতু ওয়েজিং করতে অপেক্ষাকৃত বড় ব্যাস বিশিষ্ট ইলেকট্রোড ব্যবহৃত হয়।
ধরচ কম রাখার জন্য সর্বাঙ্গ ব্যাসের ইলেকট্রোড নির্বাচন করতে হবে।

শিটের পুরুষ মিশি	ইলেকট্রোডের ব্যাস মিশি	গেজ
১.১	১.৬	১৬
২.০	২.০	১৪
২.৫	২.৫	১২
৩.০	৩.০	১০
৬.০	৬.০	৮
১০.০	৫.০	৬

জেডের কাট রাসের জন্য সাধারণত কম ব্যাস বিশিষ্ট ইলেকট্রোড ব্যবহৃত হয়। একেব্রে ১০ সেজি ইলেকট্রোড ৩.২০ মিশি ব্যাস বিশিষ্ট ইলেকট্রোড ব্যবহার করা হয়।


১.৩ ডার্কার্সিস সহযোগ করতে পারবে :

- কার্বোন ড্যাম্প কর। মেশিনের (+) টার্মিনাল কার্বোনের সাথে এবং (-) টার্মিনাল ইলেকট্রোড হোল্ডারের সাথে সহযোগ কর। (ডিসি মেশিনের বেলোর)
- এসি মেশিনের ক্ষেত্রে ইলেকট্রোড হোল্ডার এবং প্রাউন্ট ক্যাবল বে কোন টার্মিনাল ছাপান যান।

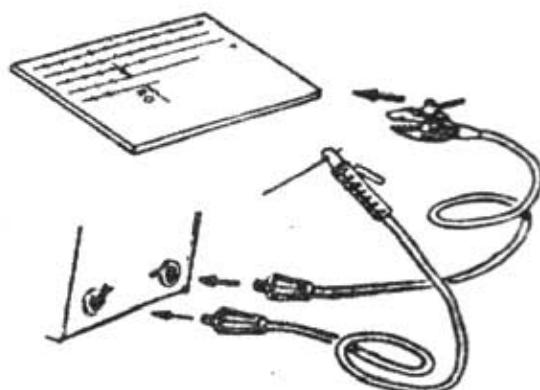

১.৪ ইলেকট্রোড আঁটকানো :


- ডান হাতের বৃক্ষাঙ্গুলি দিয়ে ইলেকট্রোড হোল্ডারের ভিতরে চাপ দাও। বাম হাত দিয়ে ইলেকট্রোডের সাথে ভালো বৈদ্যুতিক সংযোগ নিশ্চিত করার জন্য হোল্ডারের 'চোয়াল' সর্বদা পরিষ্কার রাখবে।

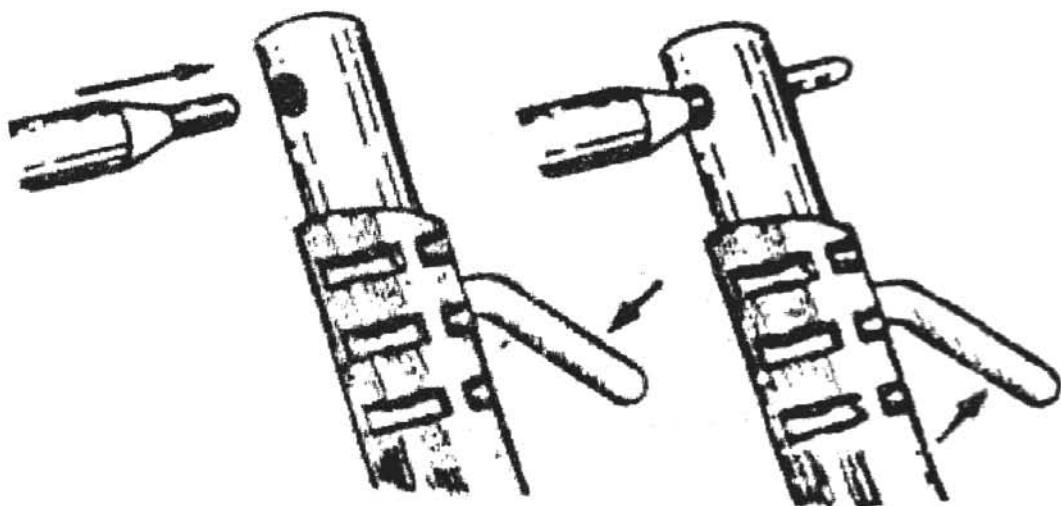

- বাহতে ঠেস দিয়ে ইলেকট্রোড হোল্ডার ধর, যাতে সহজ এবং আরামদায়ক ভাবে কাজ করা যায়, সম্ভব হলে কেবল কাঁধে কিংবা কনুই এ ক্যাবল জড়িয়ে নিবে, এতে ক্যাবল হতে সৃষ্টি অসুবিধা এড়ানো যায়।




- চির অনুযায়ী ইলেকট্রোড হোল্ডার হালকাভাবে ধর। শক্তভাবে ধরলে কম্পন হবে এবং তাড়াতাড়ি ক্লাঞ্চি আসবে।

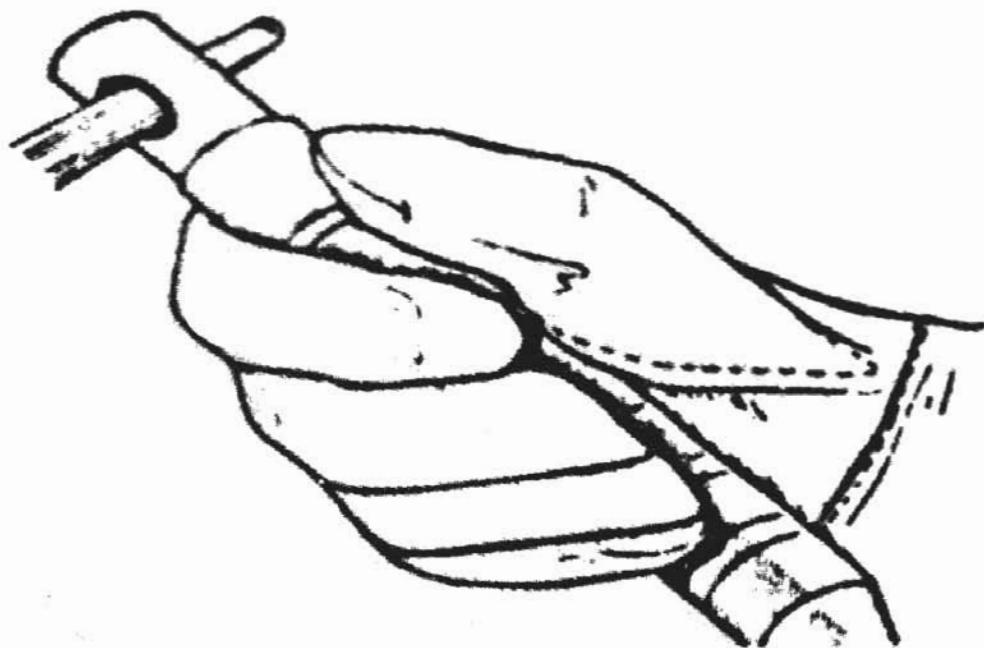


১.৫ কারেন্ট সেট করতে পারবে :

- কারেন্ট নিরূপণ করতে ইলেক্ট্রোড ব্যাস মূল্য বিবেচ্য বিষয় ইলেক্ট্রোডের ব্যাস যত বড় কারেন্টও তত বেশি হবে। মেশিনের সুইচ অন কর এবং কারেন্ট অ্যাডজস্ট কর।
- মেশিন প্রস্তুত কারকের নির্দেশনাবলী অনুসরণ কর।
- প্রত্যেক ইলেক্ট্রোডের জন্য কারেন্ট- এর উচ্চ ও নিম্ন ধাপ দেওয়া থাকে।
- ইলেক্ট্রোডের ধরনের উপর ভিত্তি করে কারেন্ট নিরূপিত হয়।
- ওয়েল্ডিং এর অবস্থান ভেদে কারেন্ট নিরূপিত হয়।

১.৬ ওয়াকপিস ট্যাক করা :

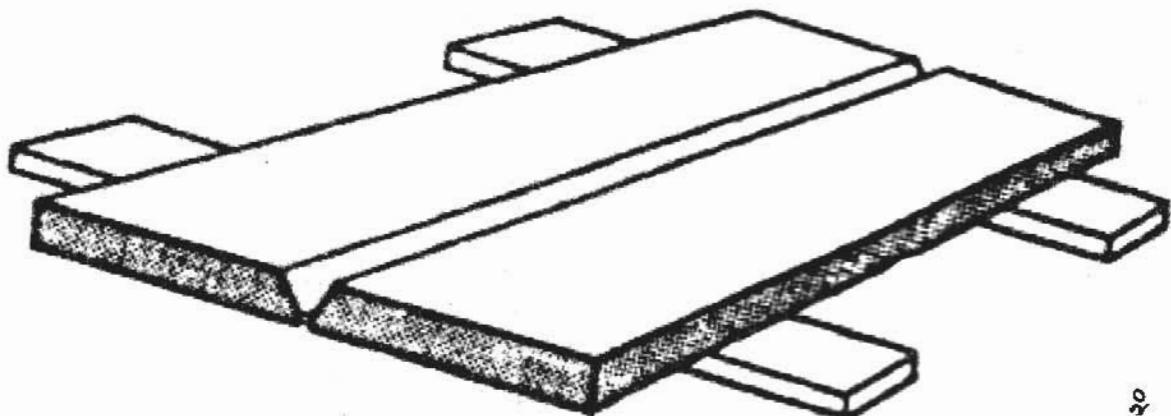


- কাজের সাথে ইলেকট্রোডের 70° হতে 80° কোণে থর।

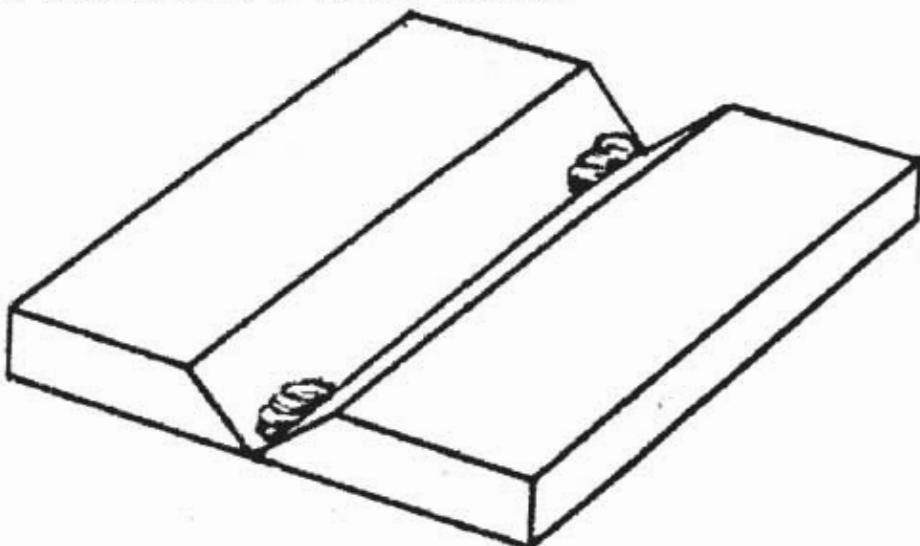

- জবের দুই পার্শে দুইটি মাঝখালে একটি ট্যাক ওয়েভ কর। তবে জবের দৈর্ঘ্য ও পুরাফ্রের উপর ট্যাক এর সংখ্যা নির্ভরশীল।
- দুইটি কার্ডবক্সের মধ্যে প্যাপ ১.৫ মিমি এর মতো গাঢ়।

১.৭ ওয়েভ লিস পি-সেটিং করা :


- বিকৃতি দমনের জন্য পূর্ব স্থাপন অত্যাবশ্যক।

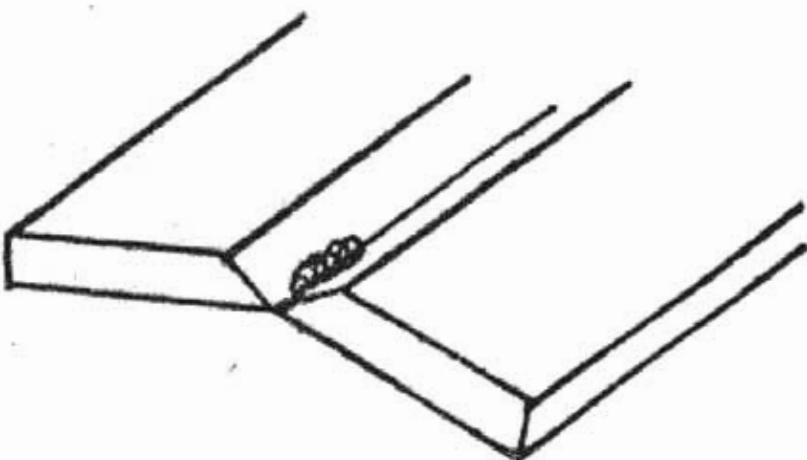


- জবকে 2° হতে 3° কোণে ছেলিয়ে স্থাপন কর। ওয়েভিং এর পর তা সঠিক অবস্থানে আসবে

১.৮ ১ ওয়েভ জোড় সম্পূর্ণ করতে পারবে :


- সিলেল 'ডি' বাট জোড়ের ক্ষেত্রে রুট রান, ফিলিং রান এবং ক্যালিং রান দিতে হবে।

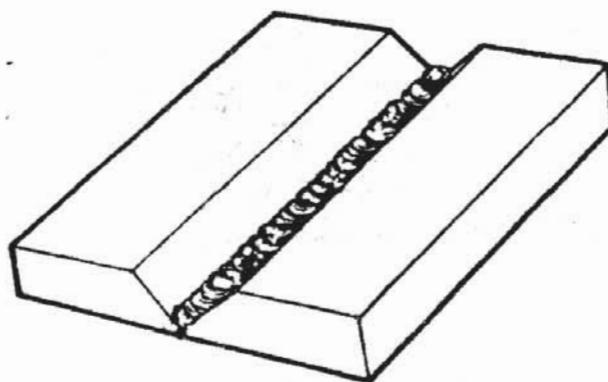


- রুট রান ওয়েল্ড করতে ইলেকট্রোড কোণ পেটের পার্শ্বের সাথে 90° এবং ওয়েলিং এর দিকে 70° হতে 80° কোণ বজায় রাখি।
- কার্যবস্তুর শেষ পর্যন্ত ওয়েল্ড জোড়ের শেষ প্রান্তের ক্ষণিকের জন্য অপেক্ষা কর।
- স্লাগ যথাযথভাবে পরিষ্কার কর।

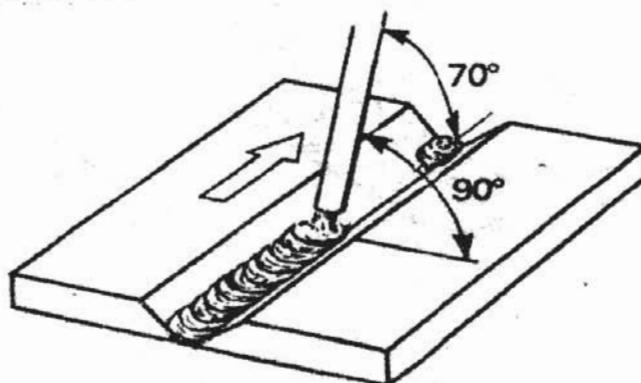


- দ্বিতীয় এবং পরবর্তী রানসমূহ ওয়েল্ড কর।
- চিআনুযায়ী কিছুটা বুনন প্রক্রিয়ায় ওয়েল্ড কর।

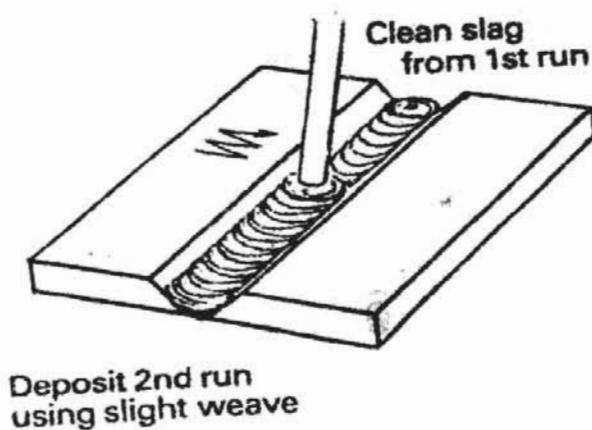

- ধাগে ধাপে ওয়েলড করে ফিলিং রান শেষ কর এবং ক্যাপিং এর জন্য ১.৫ মিমি ধার রাখ

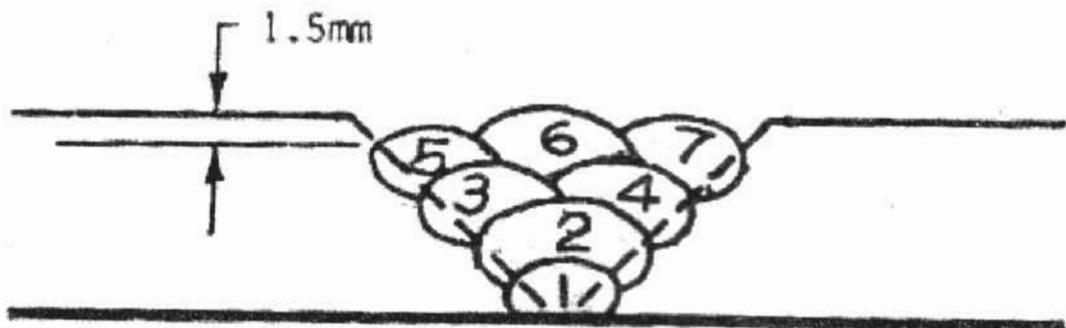


- অনেকটা চওড়া বুনন প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রোডকে জোড়ের দুই পাত্তে ক্ষণিকের জন্য ধারিয়ে দুলিয়ে দুলিয়ে ধাগে ধাপে ক্যাপিং রান শেষ কর, বাট ওয়েলড এর উচ্চতা পেটের পুরুষ্টের ১০% হবে।

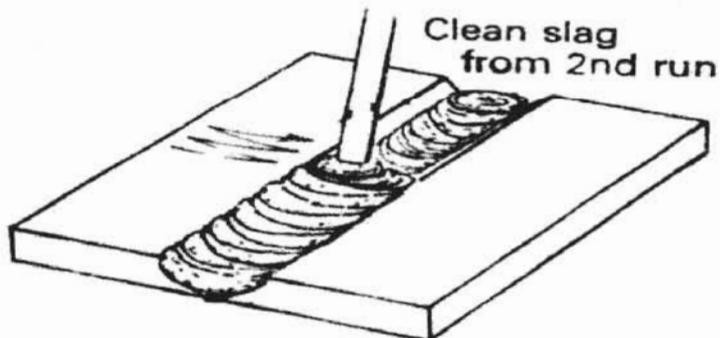


**Deposit 3rd run. Wider weave
to complete weld**

১.৯: ওয়েলডিং এর সময় ও পরের পরীক্ষা :

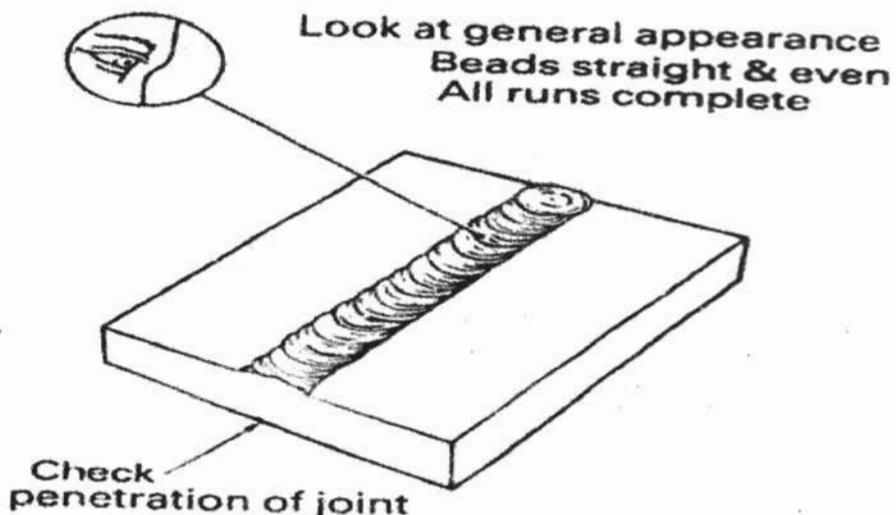


ওয়েলিং জোড়ের সময় দেখতে হবে :

- জোড়ের প্রান্ত দেশের প্রস্তুতি ঠিক হয়েছে কীনা?
- ইলেক্ট্রোড চালনার গতি ও কোণ সঠিক হচ্ছে কীনা?
- ইন্টার রানের স্থাগ ভালোভাবে পরিষ্কার করছে কীনা?

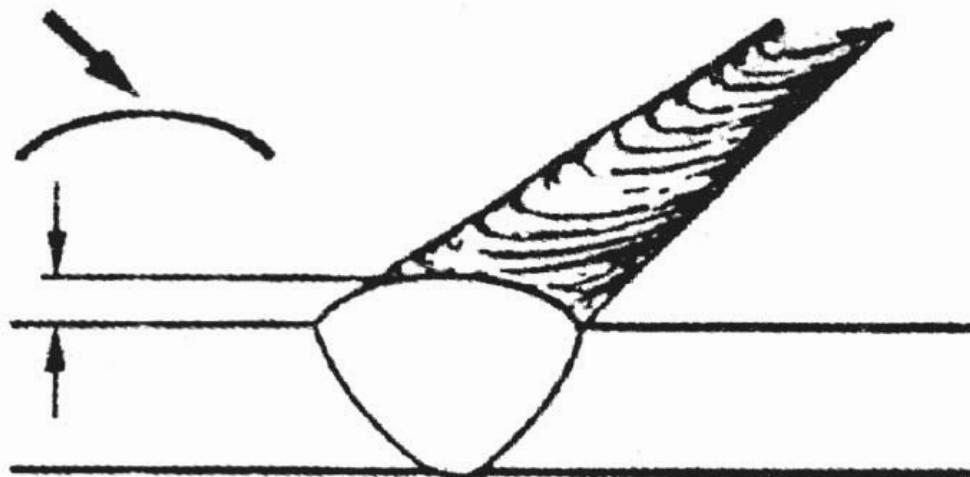

ওয়েলিং জোড় সম্পন্ন হওয়ার পর দেখতে হবে

- আভার কাউ আছে কীনা?
- পেনিট্রেশন হয়েছে কীনা?

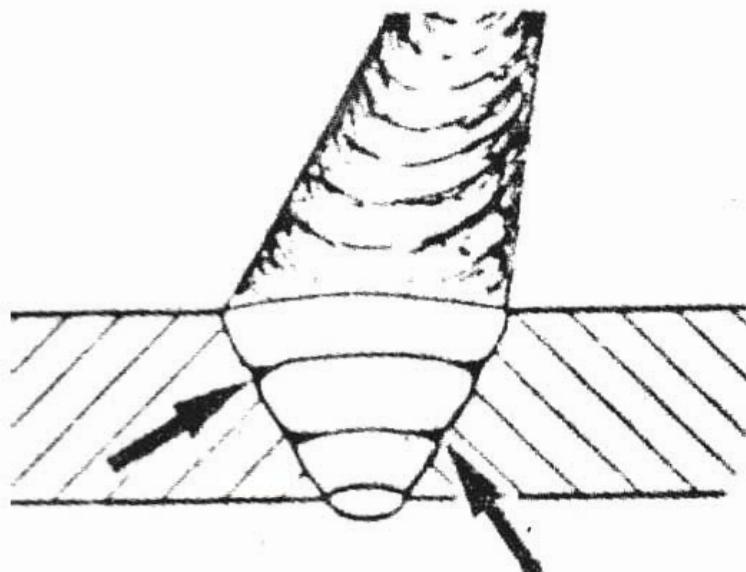

- স্যাক অব পেনিট্রেশন বা ফিউশন হয়েছে কীনা?
- ক্যাপিং রানের বিডের সমতা বা মসৃণতা ও অতিরিক্ত মাল আছে কীনা?


প্রশ্নমালা-১

- ১। সিঙ্গেল ভি বাট জোড় তৈরি করতে প্রেটের উপর কত ডিগ্রি কোণে বিভেদ করতে হয়?
- ২। রুট ফেস এবং রুট গ্যাপ কত রাখা প্রয়োজন এবং কেন?
- ৩। ইলেক্ট্রোড কাজের সাথে কত ডিগ্রি কোণে ধরা দরকার?
- ৪। ক্যাপিং রানটি কীভাবে টানা প্রয়োজন?

বিভীষণ অধ্যায়


আর্ক ওয়েল্ডিং পক্ষতিতে উলুব অবস্থানে পেনিট্রেশনসহ সিঙ্গেল 'ডি' বাট জোড় তৈরি

২.১ শৰাকশিস নির্মাণ :

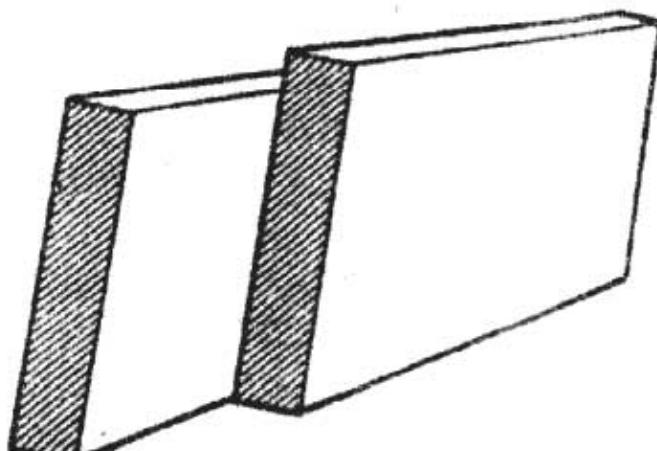


২.২ শৰাকশিস প্রস্তুত করতে পারবে :

- প্রেট হতে থিক, অথবা তেল জাতীয় পদার্থ, মরিচা, ময়লা ইত্যাদি উভয় কল্পে পরিষ্কার কর।

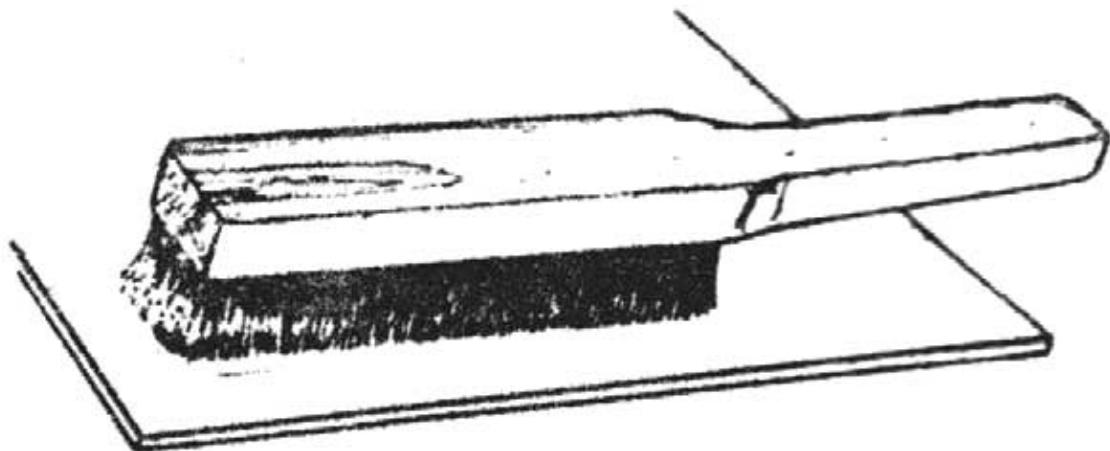

- বাঁকা কিংবা মোচড়ানো কার্ববন্ট এনাভলের উপর রেখে হাতুড়ির আধাতে সোজা ও সমস্ত কর।

- পেটজেনের ধার ক্লেয় কাটি এবং আইভিং এবং সাহায্যে ৩৫ ডিগ্রী কোনে বিস্তেল কর।

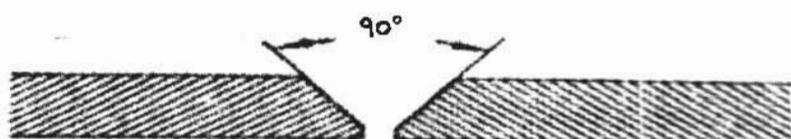

- আইভিং এবং ফাইলিং দ্বারা ১.৫-৩ মিমি রক্ত ফেস তৈরি কর।

২.৩ ইলেক্ট্রোড নির্বাচন করতে পারবে :

(১.২ এর অনুরূপ)

২.৪ ইলেক্ট্রোড হোড়ারে আটকাতে পারবে :

(১.৪ এর অনুরূপ)

২.৫ কারেন্ট সেট করতে পারবে :

(১.৫ এর অনুরূপ)

২.৬ ওয়ার্কিংস ট্যাক করতে পারবে :


(১.৬ এর অনুরূপ)

২.৭ ওয়ার্কিংস ব্রি-সেট করতে পারবে :

(১.৭ এর অনুরূপ)


২.৮ ওয়ার্কিংস উলম্ব অবস্থানে আটকানো :

- কার্যবস্তুতে সুবিধামতো উচ্চতায় উলম্ব অবস্থাতে আটকাও। তবে ক্ল্যাম্পিং করে মজবুত ভাবে উলম্ব অবস্থানে জবকে আটকাতে পারলে নিরাপদভাবে ধাতু জোড়ের কাজ সম্পন্ন করা যায়।

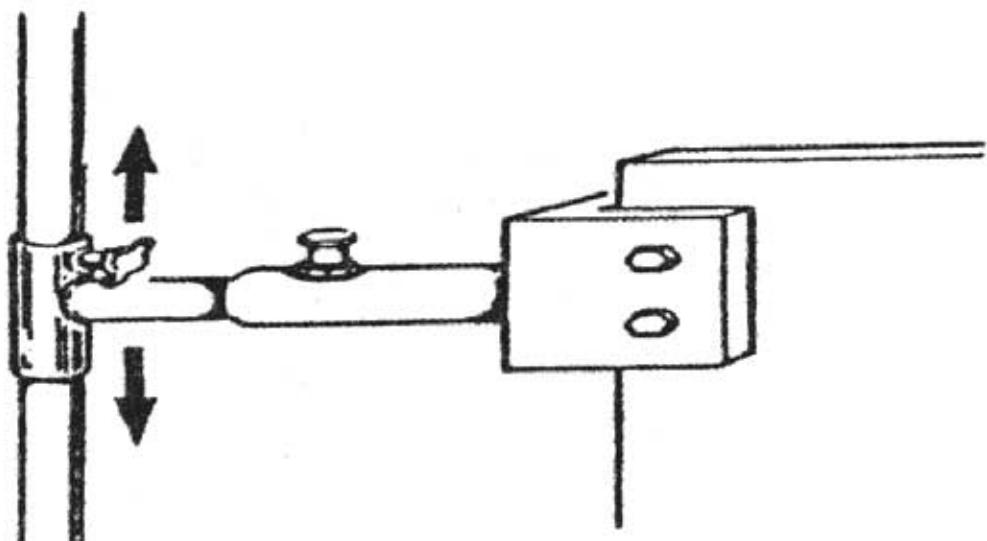


২.৯ জোড়ের পদ্মেত সম্পর্ক করা :

- জোড়ের নিম্ন পাত্রে আর্ক স্টাইক কর ও ইলেকট্রোডকে পার্শে না দুলিয়ে সোজা উর্ধ্বাতিমুখী কাট রান টানতে থাক।
- ইলেকট্রোড চালনার পত্তি সমান রাখ।
- আর্ক সেখ ছেটি রাখ এবং কাট রানে ‘কী’ (Key) হোল বজায় রাখ।
- ঘনে রাখবে ‘কী’ (Key) হোলের ব্যাস ইলেকট্রোডের ব্যাসের সমান হবে।

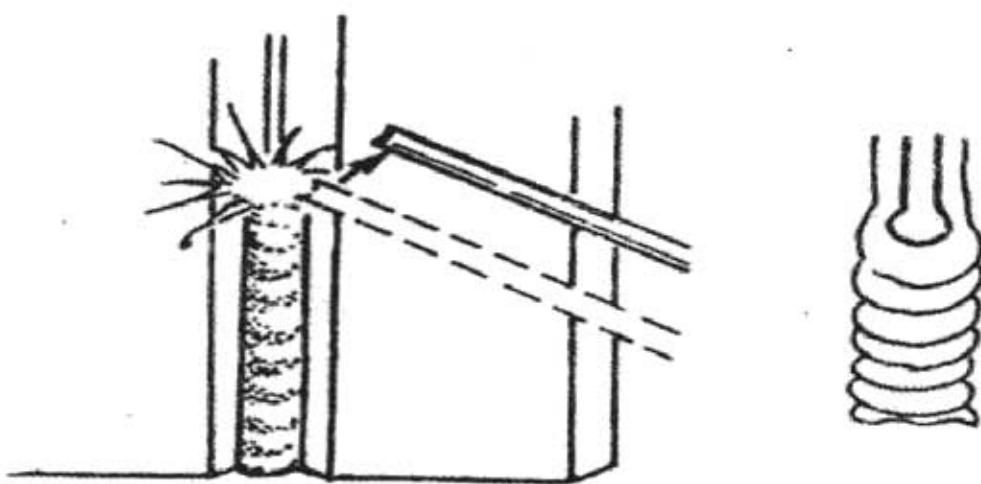

- প্রথম রান শেষ হওয়ার পর তিনিং হাতার, তর্যার ত্রাণ দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে।
- দ্বিতীয় এবং পরবর্তী রানগুচ্ছের অন্য ইলেকট্রোডকে জোড়ের উভয় পার্শে কশিকের অন্য খেয়ে দুলিয়ে দুলিয়ে রান শেষ করতে হবে।
- তৃতীয় বা শেষ রান টালার পূর্বে আপ ১.৫ মিমি কিনারা বজায় রাখ।

Fix plates in vertical position


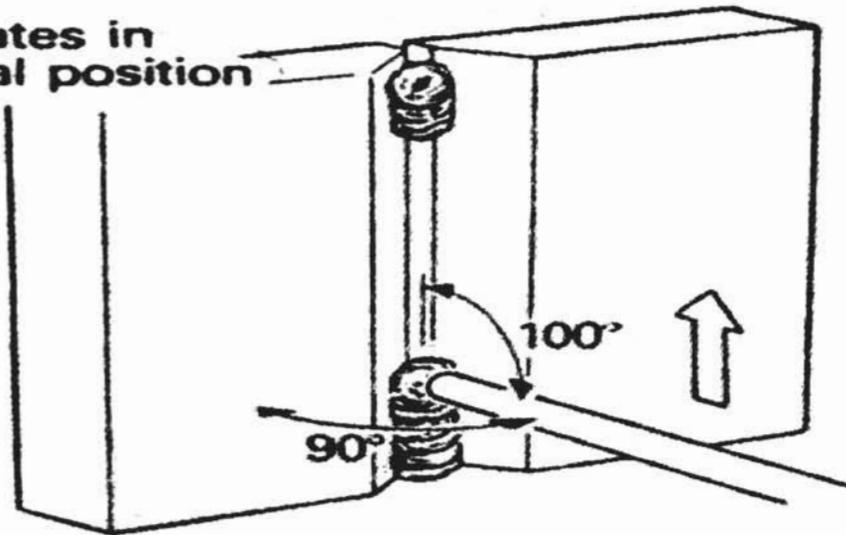


**Start at bottom and deposit root run.
Hold electrode slightly below horizontal**


- তৃতীয় বা শেষ রান ওয়েলিং করতে জিগ জ্যাগ অথবা ডিকোগাকৃতিতে ওয়েলিং চালনা কর।
- জোড়ের 'রিইনফর্সমেন্ট' উচ্চতা পেটের পুরুত্বের ১০% হবে।

Pause and slight upward movement at end of each weave

- কার্যক্ষম শেষ প্রান্ত ওয়েলিং করে ক্যাপিং রান সমাপ্ত কর।

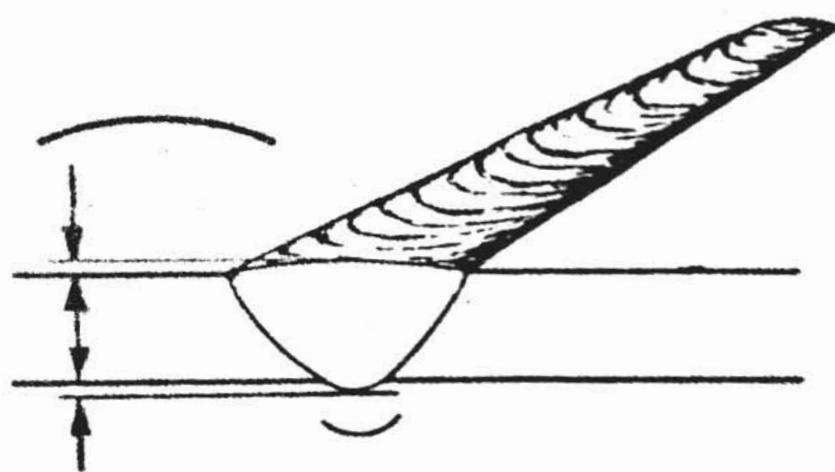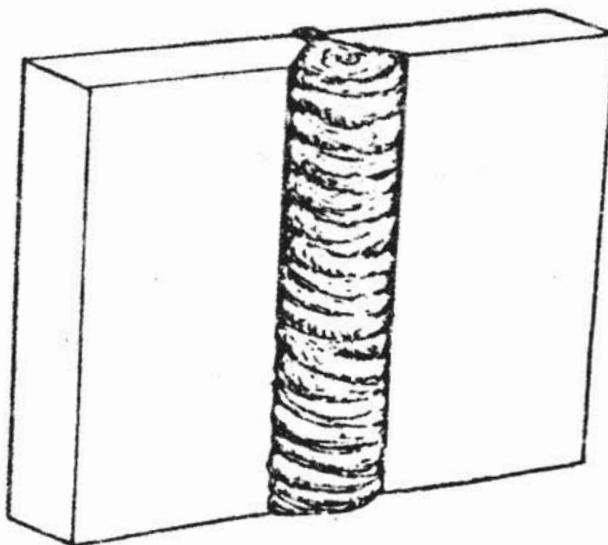

রিইন ফোর্সমেন্ট উচ্চতা এবং পেনিট্রেশনের উচ্চতা মাপ

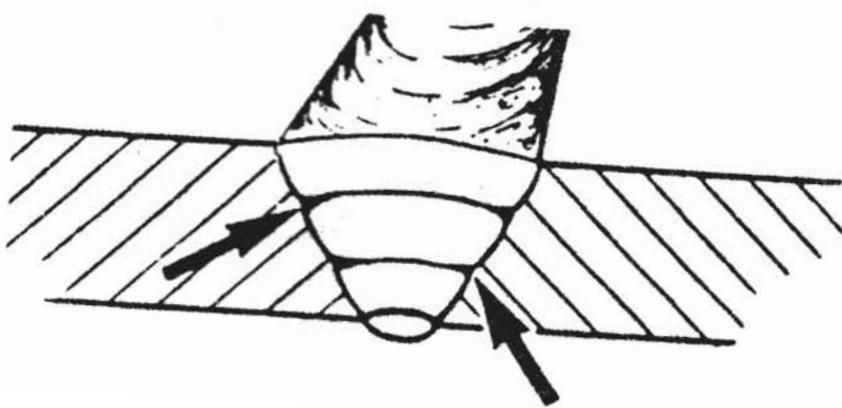

প্রশ্নমালা-২


- ১। উলম্ব অবস্থানে পেনিট্রেশনসহ সিঙ্গেল ‘ভি’ বাট জোড় তৈরির জন্য কার্যবস্তুর প্রস্তুত প্রণালি বর্ণনা কর।
- ২। পেনিট্রেশনসহ সিঙ্গেল ‘ভি’ বাট জোড়ের জন্য ওয়ার্কিংপিস ট্যাক ওয়েল্ড করার পদ্ধতি উল্লেখ কর।
- ৩। ওয়ার্কিংপিস প্রি-সেটিং এর গুরুত্ব ও পদ্ধতি উল্লেখ কর।
- ৪। ‘কী’ হোল কী?
- ৫। সিঙ্গেল ‘ভি’ বাট জোড়ের ক্ষেত্রে প্রথম রানে ‘কী’ হোল বজায় রাখার গুরুত্ব উল্লেখ কর।
- ৬। প্রথম, দ্বিতীয় ও অন্যান্য রানে ইলেকট্রোডের অ্যাংগেল ও চালনার গতি কেমন হবে তা বর্ণনা কর।
- ৭। আর্ক লেংথ ও বুনন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
- ৮। প্রতি রানের শেষে ধাতুমল পরিষ্কারের গুরুত্ব বর্ণনা কর।
- ৯। ওয়েল্ডিং-এর সময় ও পরে ধাতু জোড়ের পরীক্ষণ।

তৃতীয় অধ্যায়

সোজা একক বিড হরিজন্টাল-ভার্টিক্যাল অবস্থানে তৈরি করার দক্ষতা অর্জন


৩.১ ওয়াকপিস প্রস্তুত করতে পারবে :

- ৪-৬ মিমি পুরু এবং কমপক্ষে ১২০ মিমি ৩২০ মিমি মাইন্ড স্টিল পেট লও।

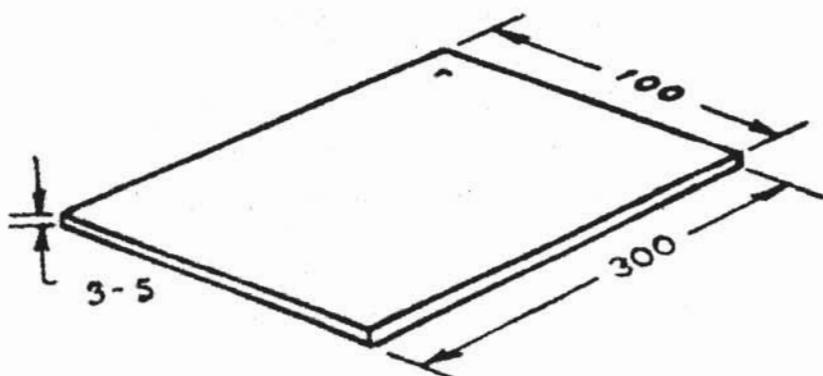

- তারের ব্রাশ দিয়ে পেটের তল উভমুখপে পরিষ্কার কর।

- রান তৈরির জন্য কয়েকটি চকের লাইন টান।

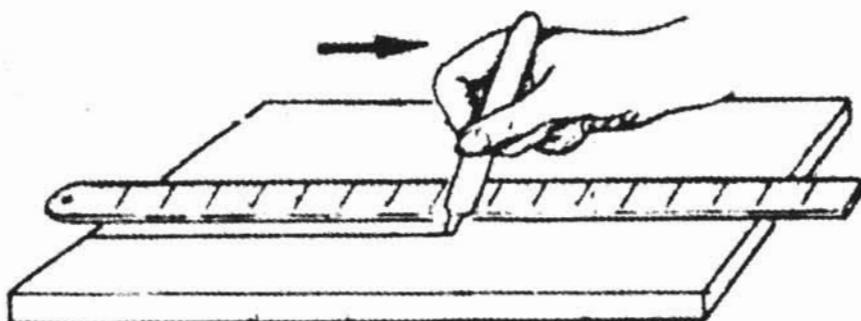

- রানের মধ্যকার উপযোগী দূরত্ব ২৪ মিমি বজায় রাখ।

৩.২ ইলেক্ট্রোড নির্বাচন :

(১.২ এর অনুরূপ)

৩.৩ ওয়াকপিস সহশোগ :


(১.৩ এর অনুরূপ)

৩.৪ ইলেক্ট্রোড হোভারে আটকানো :

(১.৪ এর অনুরূপ)

৩.৫ ওয়াকপিস হরিজন্টাল-ভার্টিক্যাল অবস্থানে আটকাতে পারবে:


- ওয়াকপিস সুবিধামতো উচ্চতায় হরিজন্টাল-ভার্টিক্যাল পজিশনে আটকাও।

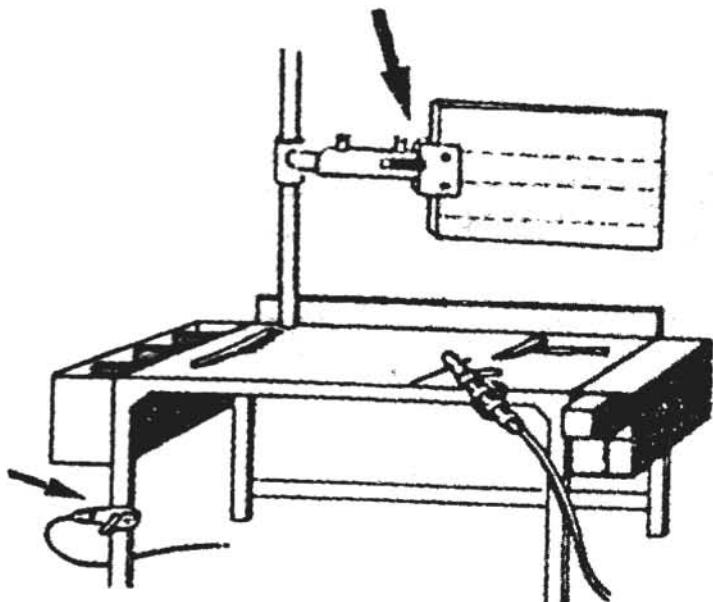


-ক্ল্যাপিং করার সুবিধা না থাকলে ক্ল্যাপিং এর ব্যবহা করে হরিজন্টাল-ভার্টিক্যাল অবস্থানে জব আটকাতে হবে।

৩.৬ একক বিড ওয়েভ সম্পর্ক করা :


- ওয়েভিং এর ধোঁয়া নির্গমনের জন্য ফিউচ এ্যারুজট ফ্যান সুবিধাজনক ভাবে অ্যাডজাস্ট কর।

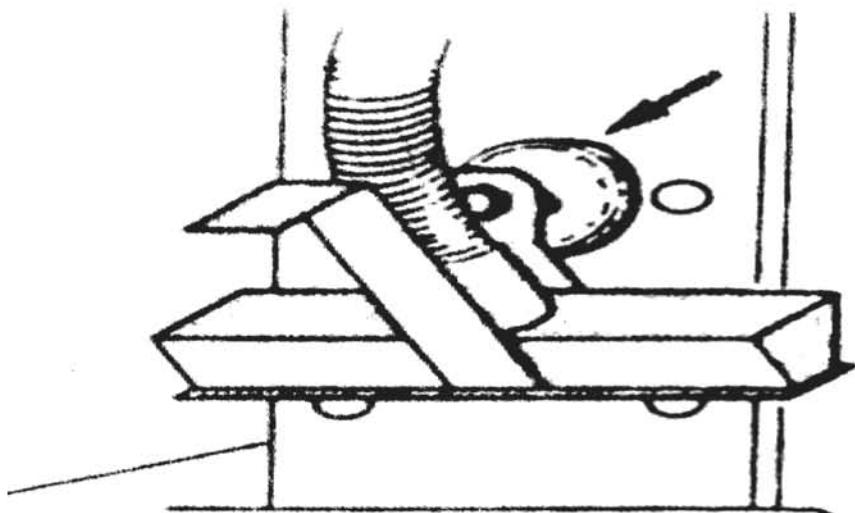


- যদি তুমি ডান হাতে ওয়েল্ডিং কর তা হলে বাম প্রান্ত হতে আরম্ভ কর। যদি তুমি বাম হাতে ওয়েল্ডিং কর তা হলে ডান প্রান্ত হতে আরম্ভ কর।

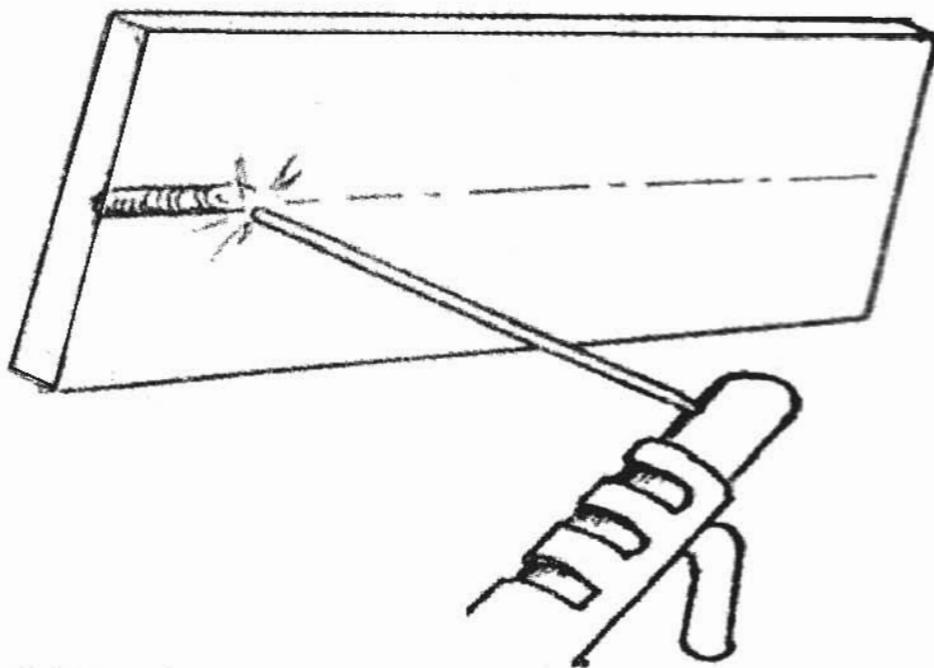


- কম্বেকটা একক রান টান।
- ইলেকট্রোডকে ওয়েল্ডিং এর দিকে ৭০-৮০ ডিগ্রী কোণে ধর।

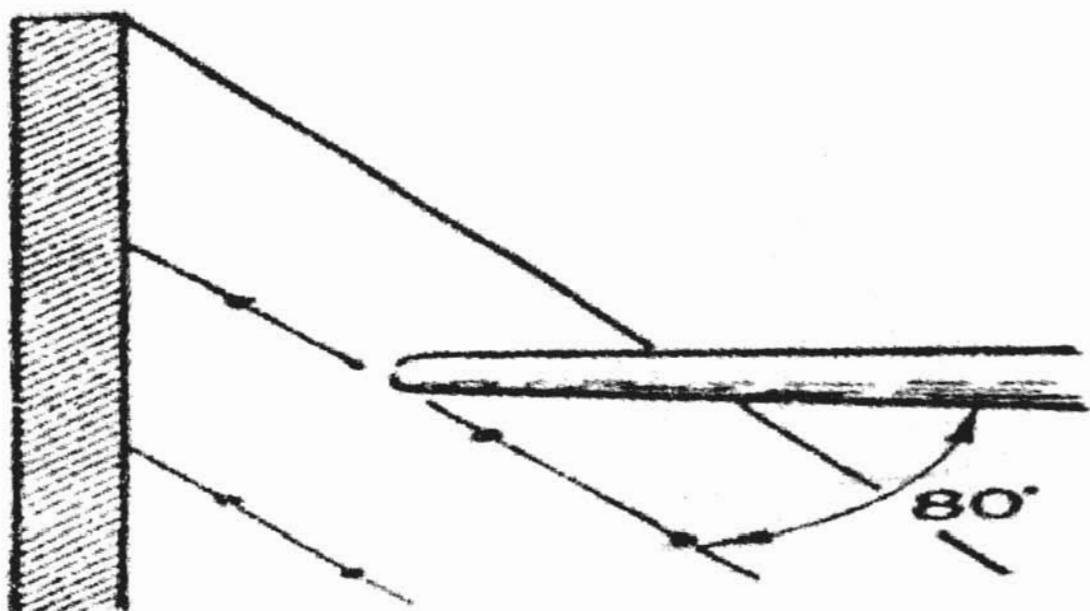


- চকের দাগ অনুসরণ কর।
- বুনন ছাড়া ওয়েল্ডিং কর।
- সমগতিতে ইলেকট্রোড চালনা কর।
- আর্ক লেখ একই রাখ।

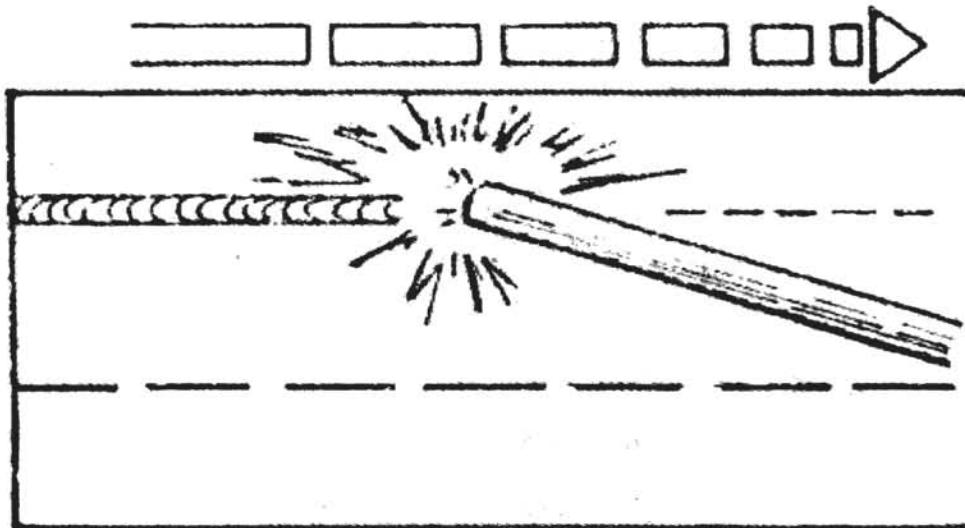


- সঠিক আর্ক লেখ রক্ষা করে সঠিক গতিতে ইলেকট্রোড চালনা করলে ওয়েল্ড (ক্রাটারের আকৃতি ভালো হবে)
- ওয়েল্ড এর গতি খুব বেশি মহার হলে গলিত ধাতুর জুগাকৃতি বেশি হবে এবং ওয়েল্ড মেটাল এবড়ো থেবড়ো ভাবে জমা হয়ে অসমান বিড তৈরি করবে।
- ওয়েল্ডিং এর গতি খুব বেশি দ্রুত হলে ওয়েল্ড মেটাল ভেদ না করে বেস মেটালের উপরিভাগে জমা হবে।

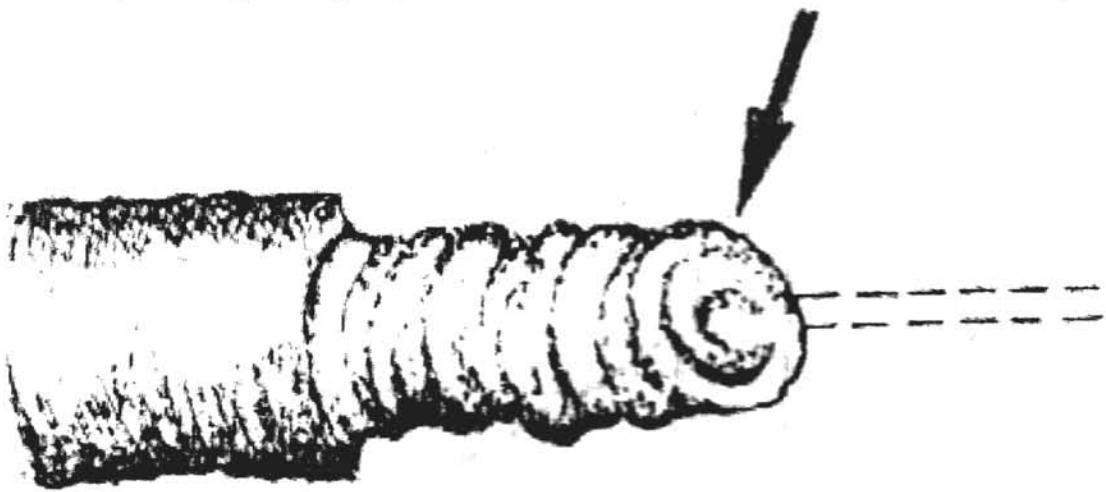


- ১০২ • শক্তিশালী ও আকর্ষণীয় ওয়েল্ড তৈরি করতে ওয়েল্ডিং এর হার অবশ্যই অনেকটা দ্রুত হবে।

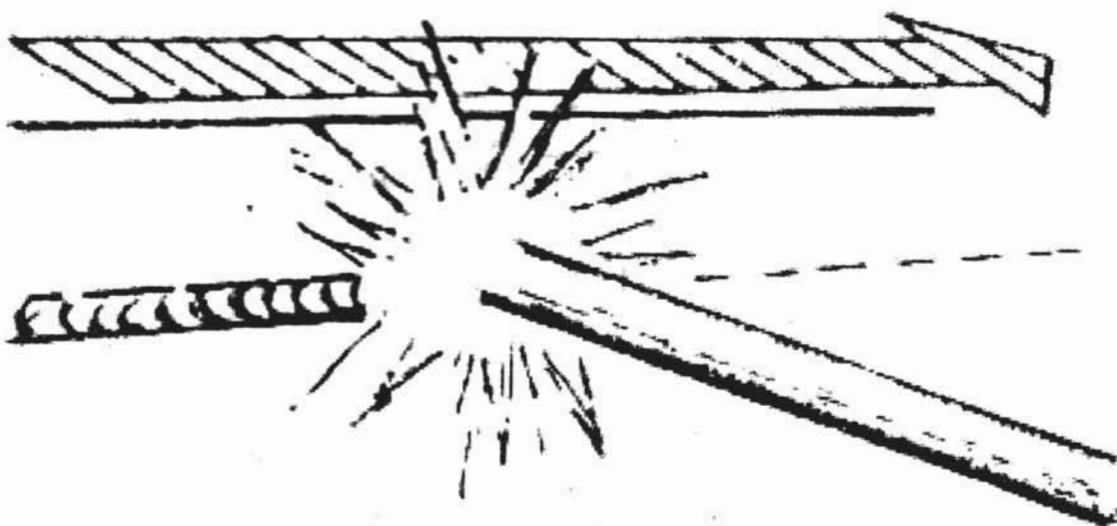


- হালকা রানের সাহায্যে গলিত ধাতু অপেক্ষাকৃত ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- ভারী রানে জোড়-এর মধ্যে ধাতু এলোমেলোভাবে ঝুঁপীকৃত হয়।

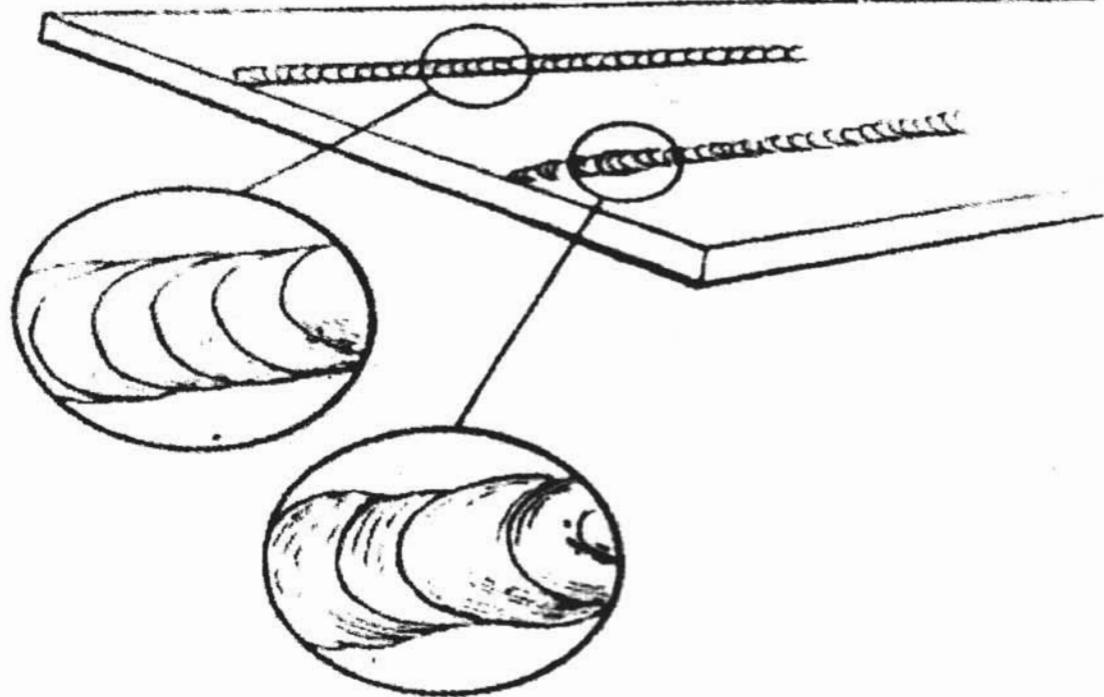

- ভালো রান সম্পন্ন ওয়েব্সেড পেতে অবশ্যই প্রয়োজন সঠিক পরিমাণ কারেন্ট ও সঠিক ওয়েভিং-এর গতি।
- প্রত্যেক রানই ওয়ার্কিংসের শেষ প্রাপ্ত পর্যন্ত ওয়েব্সেড কর।
- ইলেকট্রোড বৃত্তাকারে ঝুঁড়িয়ে আর্ক বন্ধ কর।

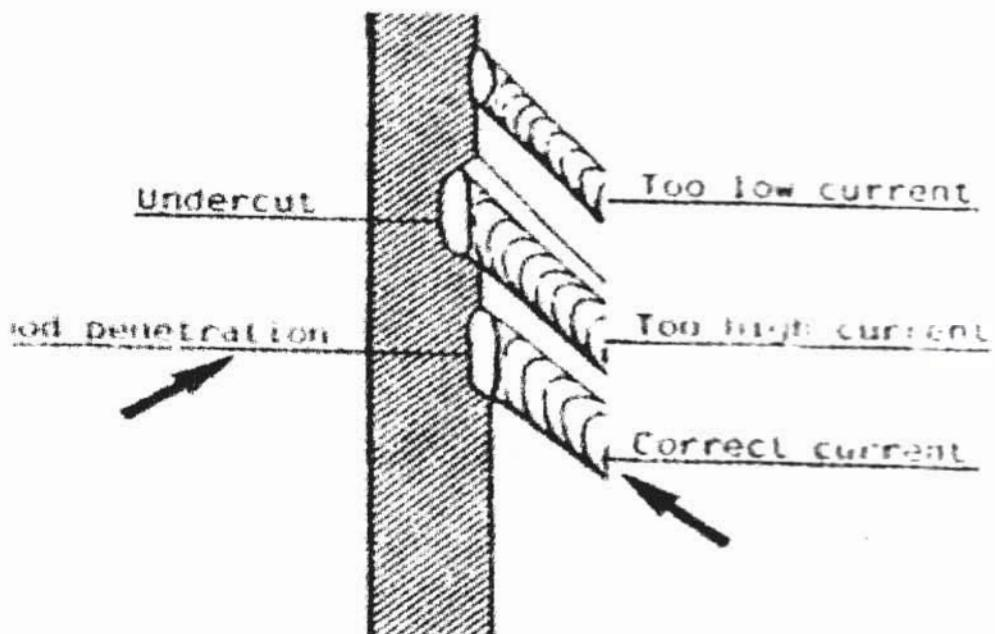

- চিপিং করে ওয়ার ব্রাশের সাহায্যে ধাতু জোড় পরিষ্কার কর।

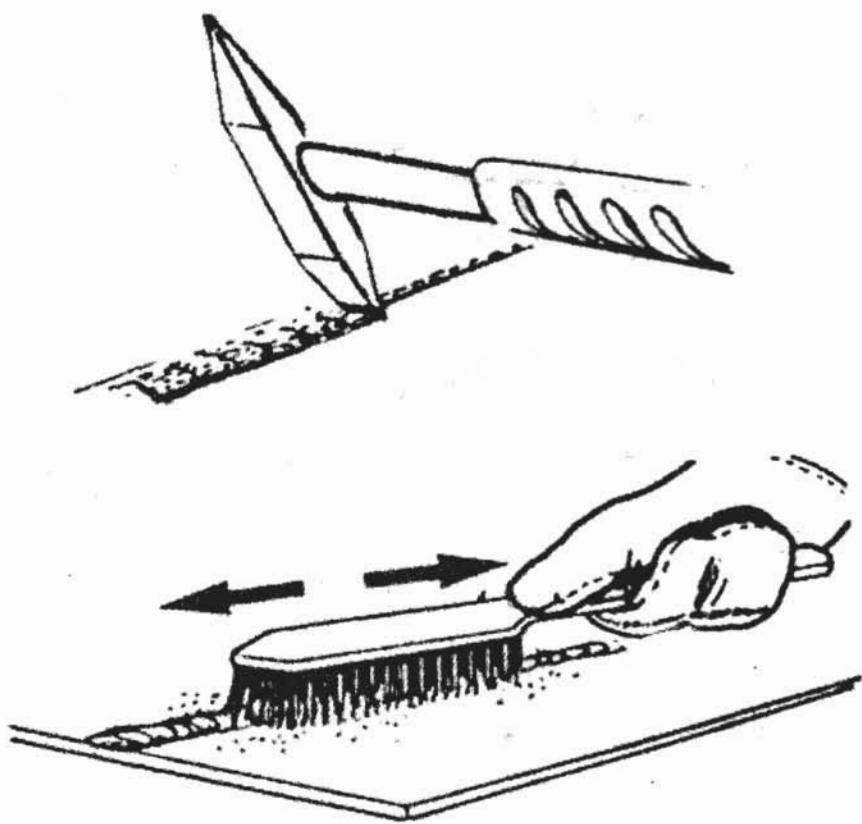

প্রশ্নমালা-৩

- ১। হরিজন্টাল-ভার্টিক্যাল অবস্থানে সোজা একক বিড তৈরিতে ওয়ার্কিংপিস প্রস্তুত প্রণালি বর্ণনা কর।
- ২। কার্যবস্তু হরিজন্টাল-ভার্টিক্যাল অবস্থানে আটকানোর পদ্ধতি উল্লেখ কর।
- ৩। একক বিড ওয়েল্ডিং এর সময় সঠিক ইলেকট্রোড অ্যাংগেল, ইলেকট্রোড চালনার গতি, আর্ক লেংথ কেমন হবে বর্ণনা কর।
- ৪। একক বিডের শেষে বিডের ত্রুটি- বিচ্যুতি শনাক্ত কর।


চতুর্থ অধ্যায়

সিঙেল 'ভি' বাট জোড় হরিজন্টাল- ভার্টিক্যাল অবস্থানে তৈরি করার দক্ষতা অর্জন


৪.০ সিঙেল 'ভি' বাট জোড় হরিজন্টাল-ভার্টিক্যাল অবস্থানে তৈরি করার দক্ষতা অর্জন করতে পারবে।

৪.১ উয়াকপিস প্রস্তুত :

- ৬-১০ মিমি পুরু এবং কমপক্ষে ১০০ মিমি ও ২০০ মিমি দূরী খণ্ড মাইল্ড স্টিল প্লেট লাশ।

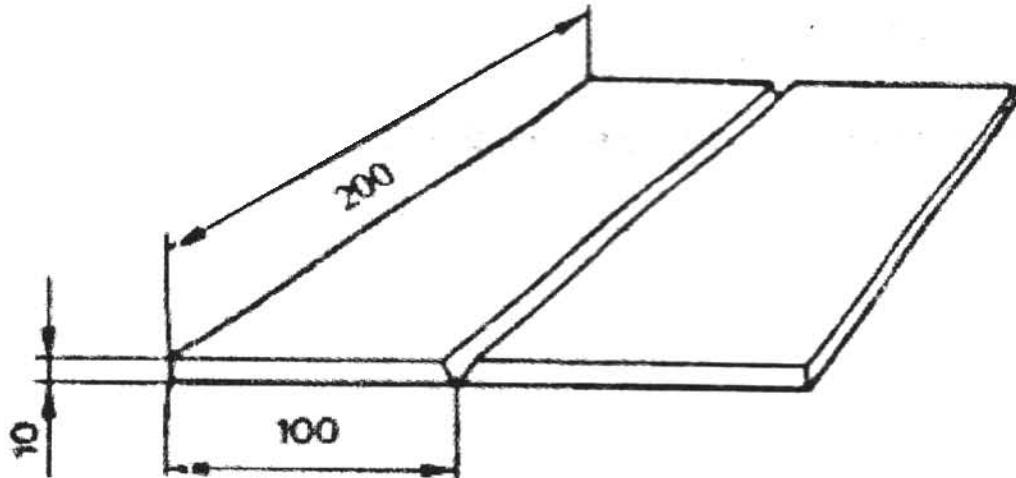

- ভি এর উপরের অংশ 30° রুট ফেস ১.৫ মিমি হবে।
- নিচের অংশ 20° এবং রুট ফেস ১.৫ মিমি হবে।
- ওয়্যার ব্রাশ দ্বারা প্লেটের তল পরিষ্কার কর।
- ফাইল দ্বারা বাবরি তুলে ফেল।

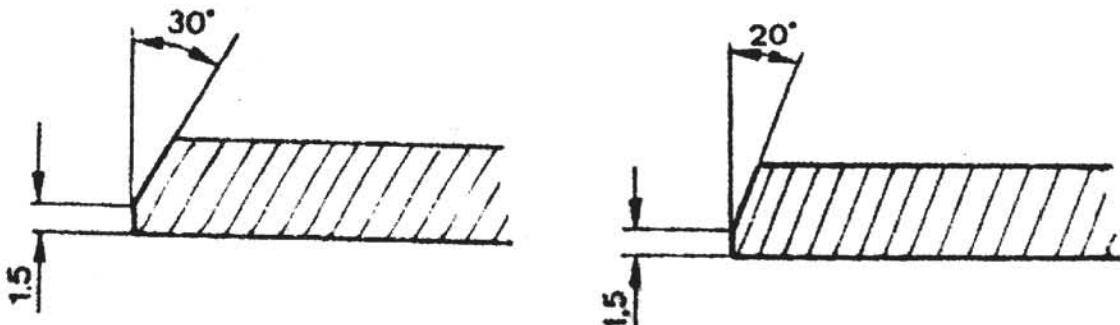

৪.২ : ইলেকট্রোড নির্বাচন করা।

(১.১ এর অনুরূপ)

৪.৩ : শয়াকপিস সংযোগ করা।

(১.৩ এর অনুরূপ)

৪.৪ : ইলেকট্রোড হোস্টারে আটকানো।



(১.৪ এর অনুরূপ)

৪.৫ : কারেন্ট সেট করা।


(১.৫ এর অনুরূপ)

৪.৬ : শয়াকপিস ট্যাক করা।

- রুট গ্যাপ ১.৫ মিমি এবং সমান্তরাল বলে এর পর ট্যাক ওয়েল্ড সম্পন্ন কর।

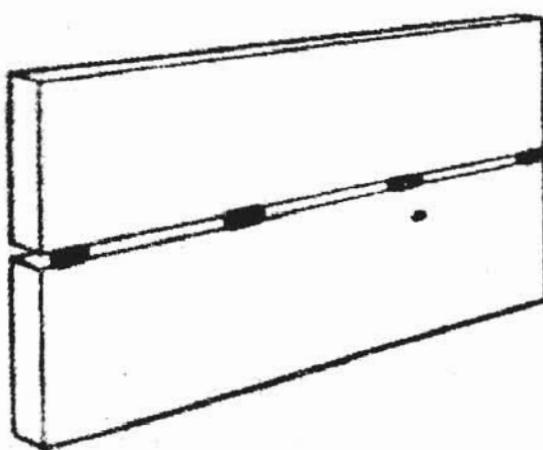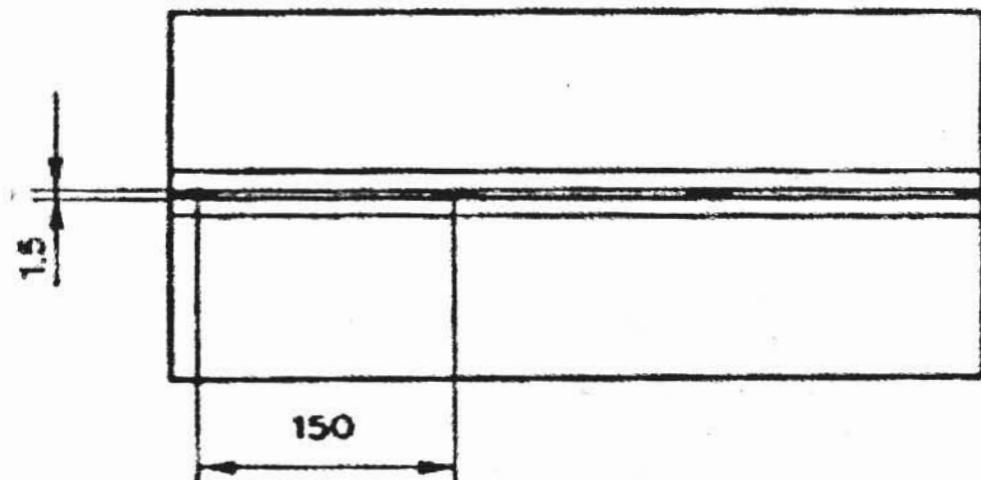


৪.৭ : ওয়াকপিস পূর্ব স্থাপন করা।

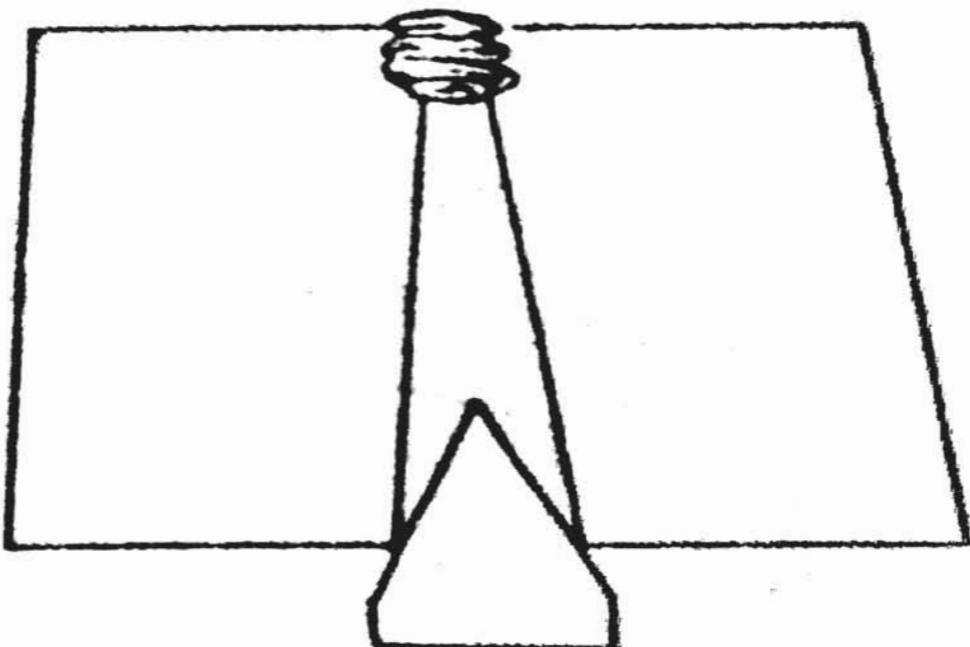

৪.৮ : ওয়াকপিস হরিজন্টাল-ভার্টিক্যাল অবস্থানে আটকানো :


- চিত্রানুযায়ী ওয়াকপিসকে সুবিধাজনক উচ্চতায় হরিজন্টাল-ভার্টিক্যাল অবস্থানে আটকাও।

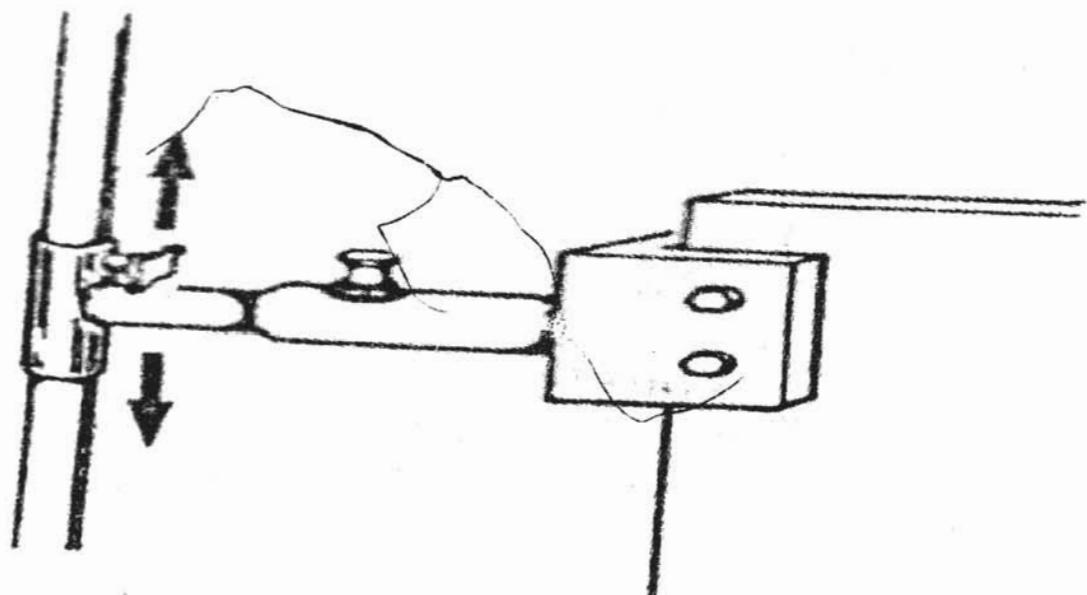


৪.৯ : জোড়ের ওয়েল্ড সম্পন্ন করতে পারা।

১ - ওয়েল্ডিং এর ধোঁয়া নির্গমনের জন্য নির্গমন নজল সর্বাধিক সুবিধাজনক অবস্থানে অ্যাডজাস্ট কর।

- নির্গমন শুরু হয়।

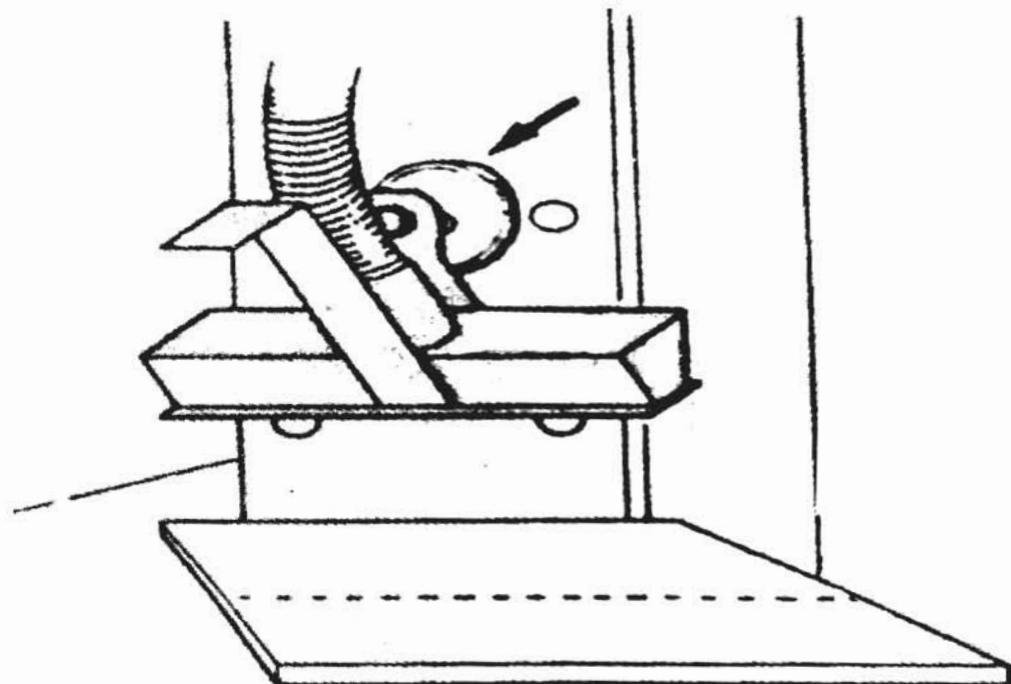


- রুট রান ওয়েল্ড কর।
- ওয়েল্ডিং আরম্ভ কর।
- যদি তুমি ডান হাতে ওয়েল্ডিং কর তাহলে বাম প্রাস্ত হতে আরম্ভ কর।
- যদি তুমি বাম হাতে ওয়েল্ডিং কর তবে ডান প্রাস্ত হতে আরম্ভ কর।

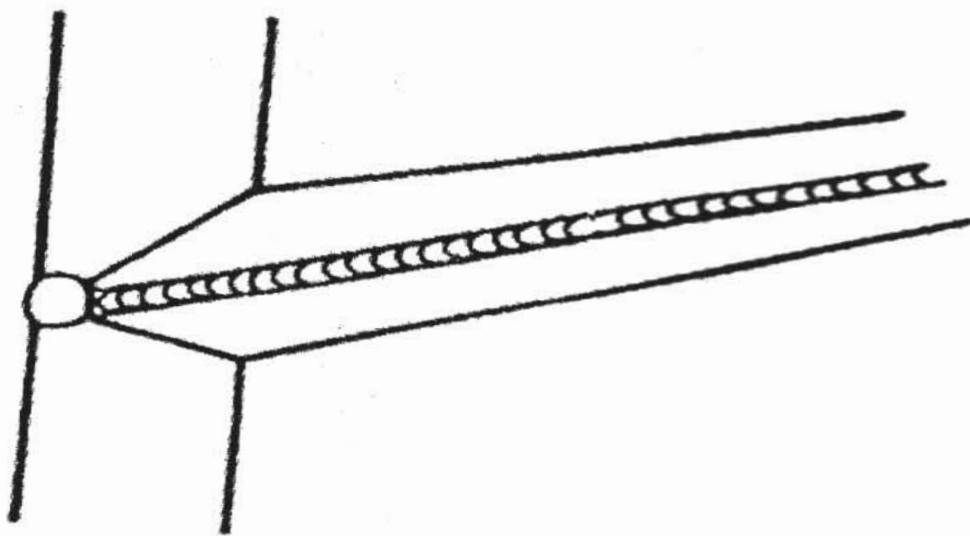


ইলেক্ট্রোল আনুভূমিক পালের সামান্য নিচে রাখ।



- ধার 10°
- ধার 80° অবজির এর দিকে
- সর্বক হও বাতে আজার কাট না হয়।

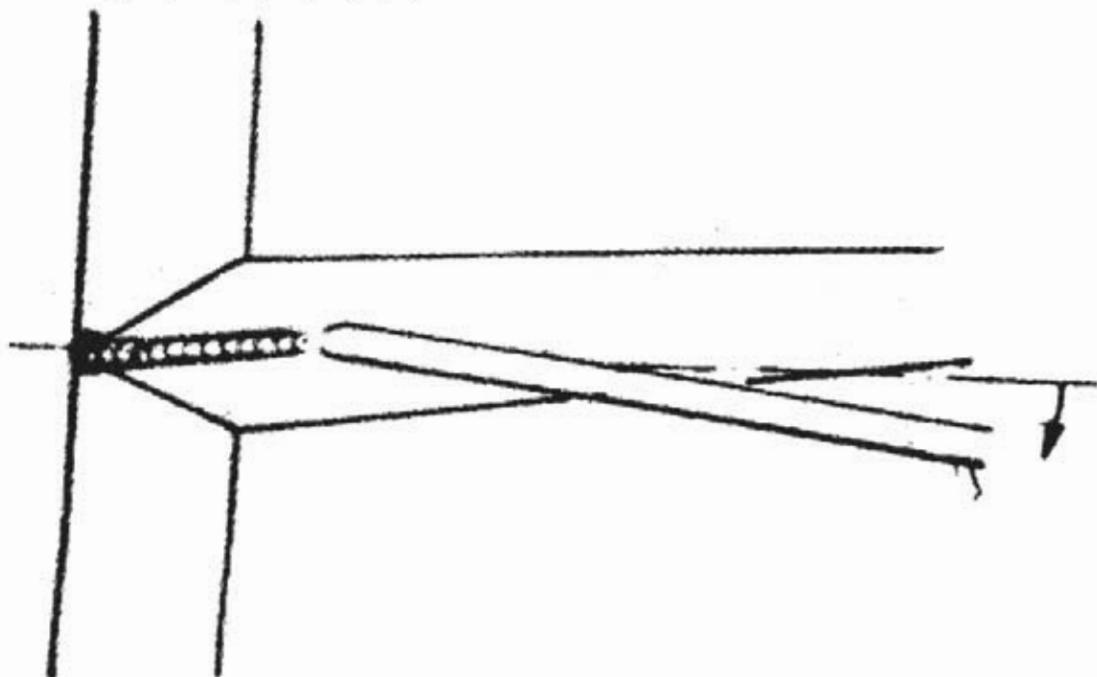



- ড্যাক্সিসের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পর্যন্ত কর।

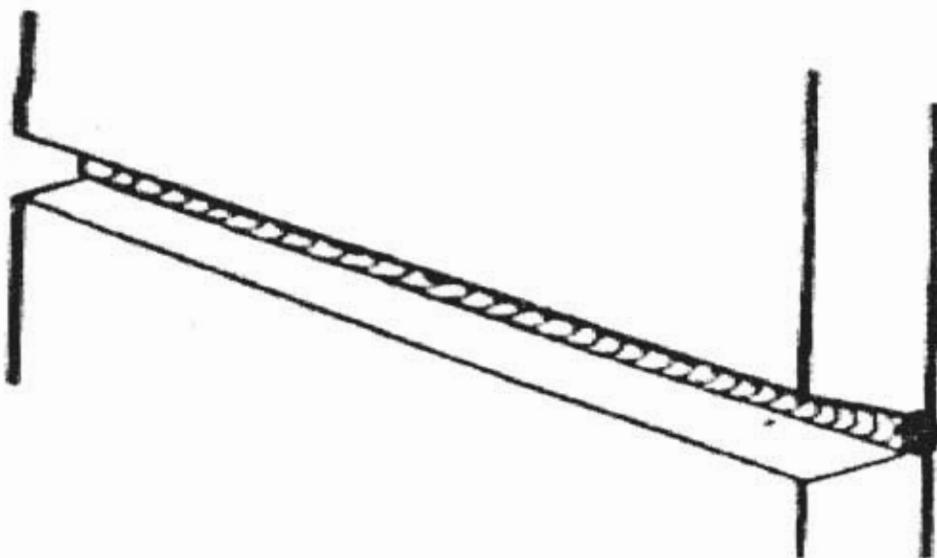


- স্লাগ চিপিং কর এবং ওয়েল্ড এলাকা ত্বাশ করে ওয়েল্ড নিরীক্ষণ কর যাতে রান পরিষ্কার, আভার কাটমুক্ত এবং কর্ণারে যেন কোনো স্লাগ না থাকে।

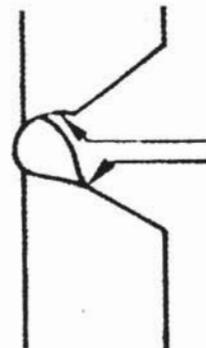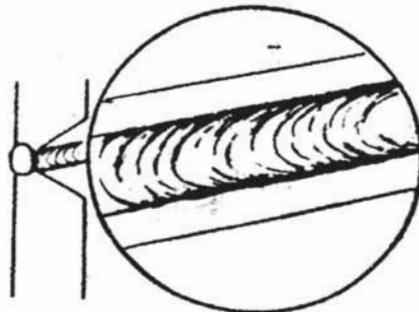

- পরের রানসমূহ ওয়েল্ড করার জন্য প্রস্তুতি নাও, অর্থাৎ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় রান-

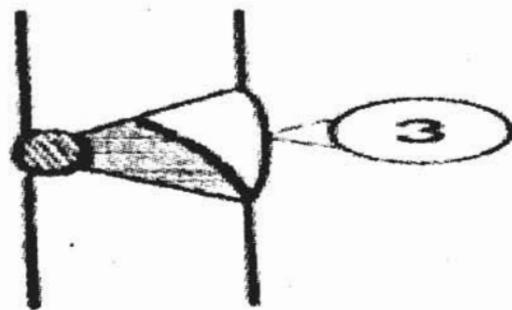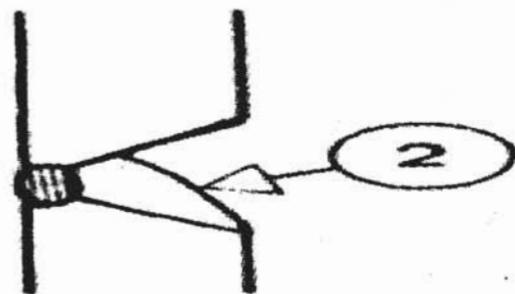


- দ্বিতীয় রানের জন্য ইলেক্ট্রোডের ধরন, ব্যাস এবং কারেন্ট নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- নিম্নের চার্ট অনুযায়ী তা-নিয়ন্ত্রণ কর

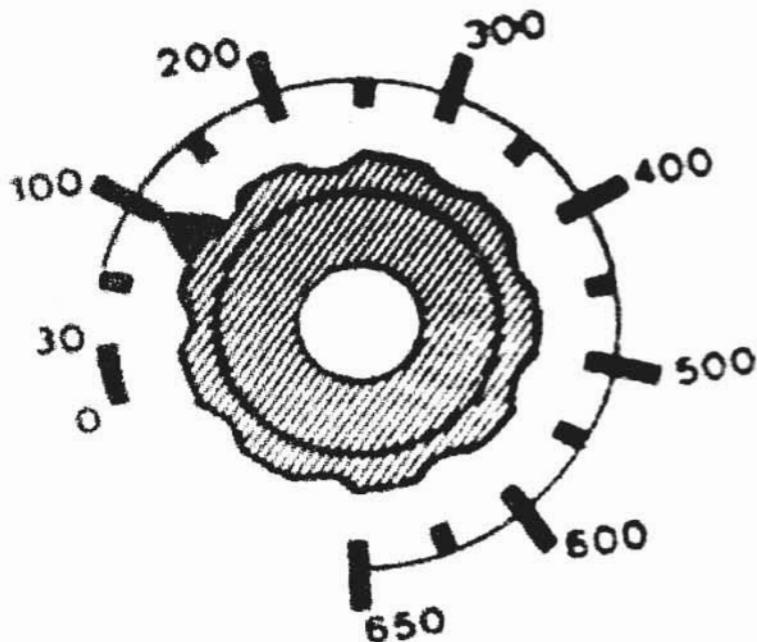


এবার ওয়েল্ডিং কারেন্ট সেট কর :

- দ্বিতীয় রান ওয়েল্ড কর।
- এ রানের দ্বারা নিচের ওয়েল্ডিং ফেস পুরোপুরিভাবে পূরণ কর।
- ইলেক্ট্রোড আনুভূমিক তলের ধায় ৩০-৪৫ ডিগ্রি উপরে রাখ।

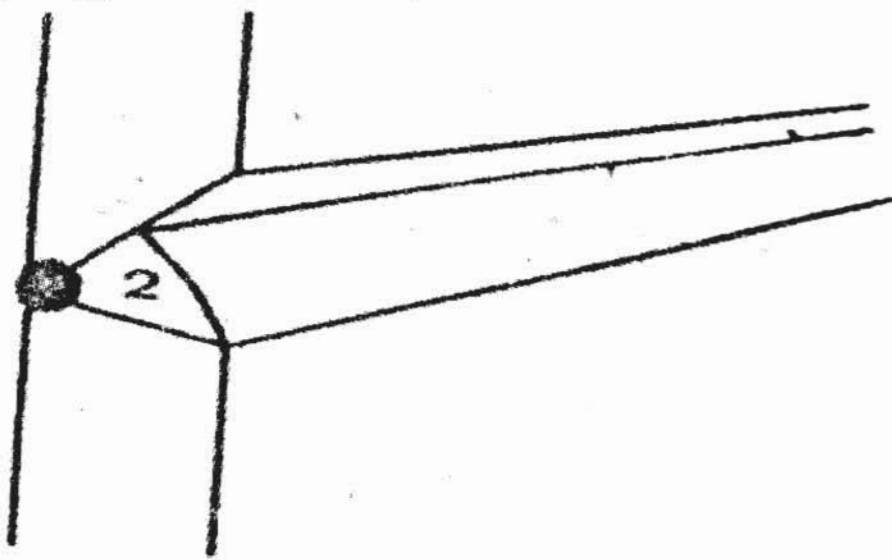

- ওয়েভিং এর দিকে ইলেকট্রোড প্রায় ২০ ডিগ্রি হেলাও।
- ওয়ার্কপিসের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ওয়েভ কর।
- ওয়েভ শেষে জোড়ের ছান চিপিং হ্যামার ও ওয়্যার ব্রাশ দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার কর।
- ত্বরীয় টপ রান :
- ত্বরীয় রানের জন্য ইলেকট্রোডের ধরন, ব্যাস এবং কারেন্ট নিরূপণ কর।
- প্রদৃষ্ট চার্ট হতে তা নিরূপণ কর।
- ত্বরীয় রান (টপ) ওয়েভ করতে
- ইলেকট্রোড আনুভূমিক তলের প্রায় কাছাকাছি রাখ।
- ওয়ার্কপিসের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ওয়েভ কর।
- ইলেকট্রোড কিছুটা বৃত্তাকারে ঘূরিয়ে রান শেষ কর এবং আর্ক বন্দ কর।

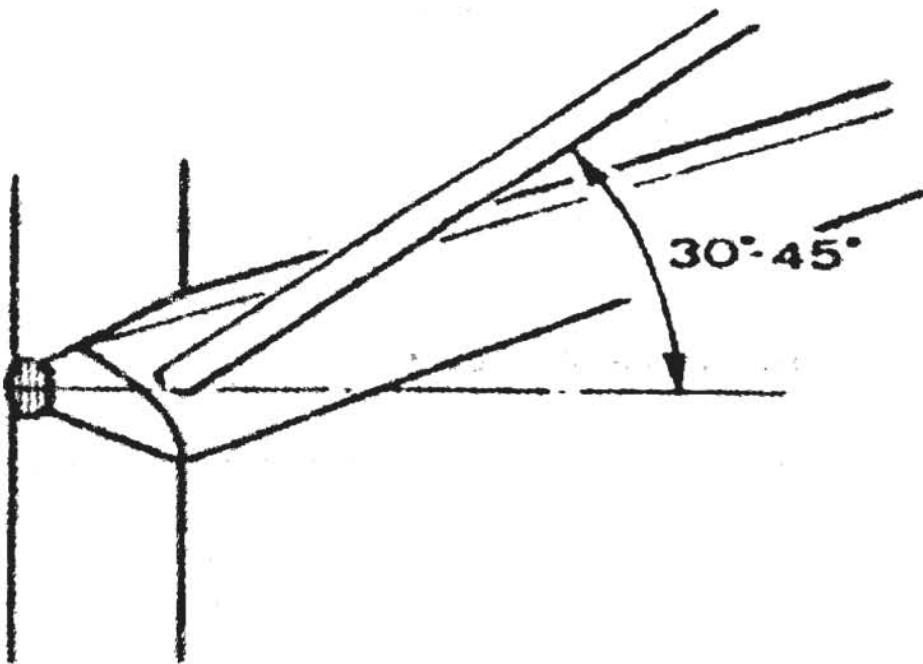


- ওয়েভ হতে স্পাগ পরিষ্কার কর এবং ব্রাশ কর।

৪.১০ ওয়েভ নিরীক্ষাঃ

ক্রটি প্রতিরোধের জন্য জোড় কাজ শেষ সঠিকভাবে জোড় মূল্যায়ন করতে হবে। জোড় মূল্যায়ন কালে দেখতে হবে :

- ওয়েভ জোড় স্লাগ মুক্ত কীনা ?
- জোড়ের দুই ধারে আন্ডার কাট আছে কীনা ?
- অতিরিক্ত মাল ঝুলে পড়ছে কীনা ?
- কনকেন্ট বা কনভেজ আকৃতি হলো কীনা ?
- গ্যাস পকেট দেখা যায় কীনা ?

- ফাটল হলো কীনা?
- রানের বিডের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে কীনা?

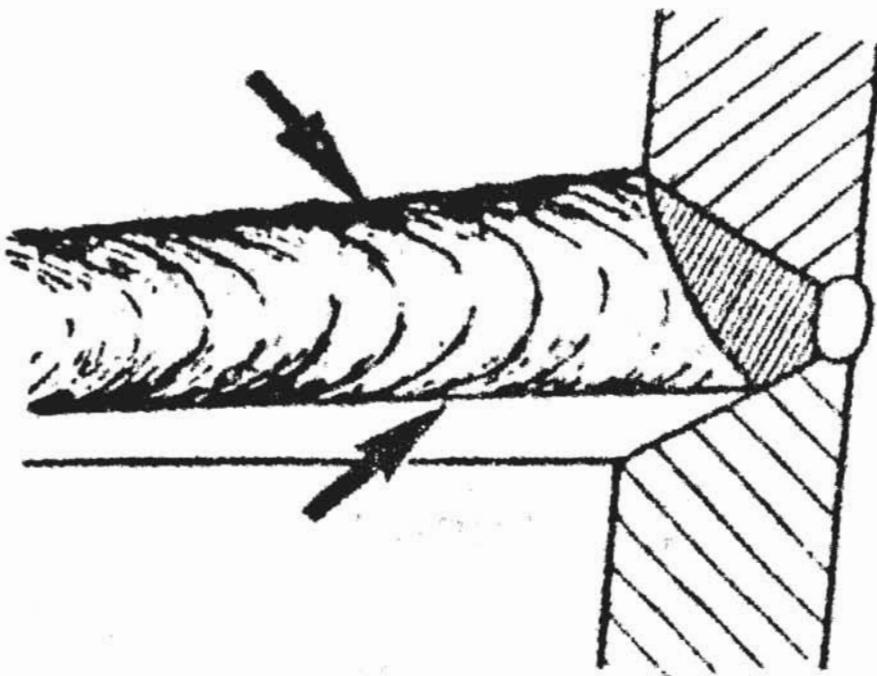

প্রশ্নমালা-৪


- ১। হরিজন্টাল-ভার্টিক্যাল অবস্থানে সিঙ্গেল 'ভি' বাট জোড় তৈরির নিমিত্তে কার্যবস্তু প্রস্তুত প্রণালি বর্ণনা কর।
- ২। সিঙ্গেল 'ভি' বাট জোড়ের নিমিত্তে কার্যবস্তু ট্যাক ওয়েল্ডকরণ পদ্ধতি উল্লেখ কর।
- ৩। কার্যবস্তু পূর্ব স্থাপনের শুরুত্ব বিবৃত কর।
- ৪। কার্যবস্তু হরিজন্টাল-ভার্টিক্যাল অবস্থানে আটকানোর পদ্ধতি উল্লেখ কর।
- ৫। ধাতু জোড়ের সময় প্রথম রানে ইলেকট্রোড অ্যাংগেল, ইলেকট্রোড চালনার গতি ও আর্ক লেংথ উল্লেখ কর।
- ৬। দ্বিতীয় এবং অন্যান্য রানের ক্ষেত্রে ইলেকট্রোড অ্যাংগেল, চালনার গতি ও আর্ক লেংথ উল্লেখ কর।
- ৭। ওয়েল্ডিং জোড়ের পরিষ্কারের শুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।
- ৮। ওয়েল্ডিং জোড়ের শেষে জোড়ের ক্রতি-বিচ্যুতি শনাক্ত কর ও প্রতিরোধের উপায় বর্ণনা কর।

পঞ্চম অধ্যায়


ফেজ একক বিড ওভার হেড অবস্থানে একক বিড তৈরি করার দক্ষতা অর্জন

৫.১ ওয়াকপিস অন্তর্ভুক্ত :

- ৮ মিমি পুরু এবং কমপক্ষে ১০০ মিমি অন্তর ও ১৫০ মিমি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এম.এস প্লেট লাও।

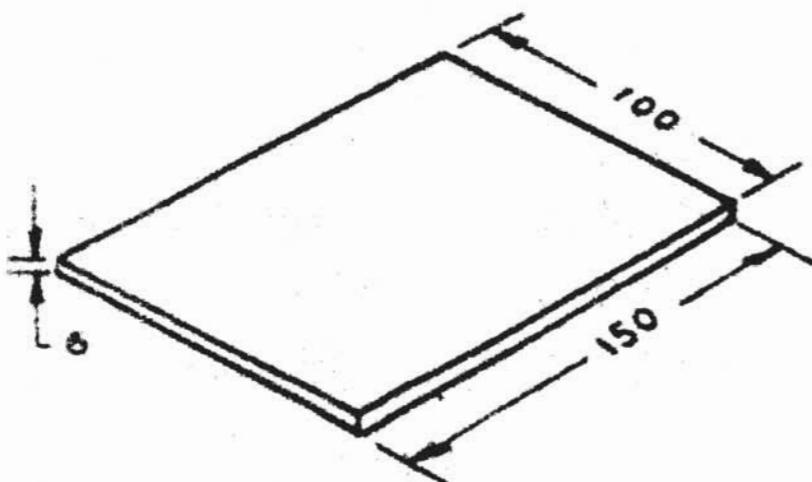

- পেট হতে তৈল ছিঁজ অথবা তৈল জাতীয় পদার্থ, মরিচা ময়লা ইত্যাদি উত্তমরূপে পরিষ্কার কর।
- পেটের প্রান্ত গ্রাইডিং এবং ফাইলিং করে 90° কর।
- চিআনুয়ায়ী পেটের প্রান্ত হতে ৬ মিমি বাদ দিয়ে সেন্টার পাখের দাগ দাও।

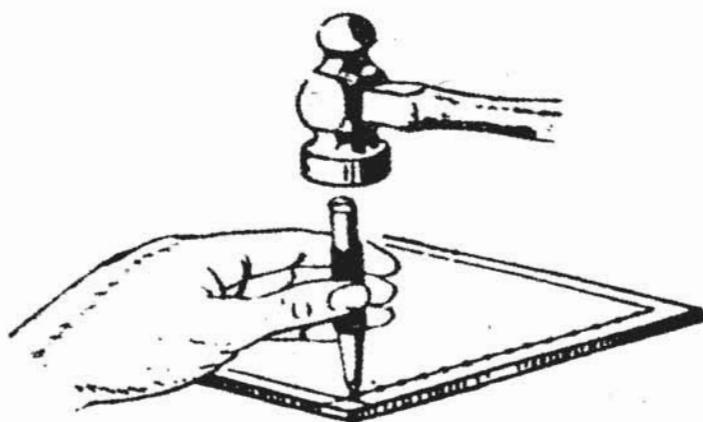

৫.২ ওয়াকপিস ওভারহেড অবহানে আটকানো :

- ফ্ল্যাম্পের সাহায্যে ওয়াকপিসকে ওভারহেড অবহানে আটকাও।



The Overhead Position

- ওভার হেড অবহানে আটকানোর সময় ভালোভাবে আটক হলো কীনা চেক করে দেখ।
- ওভার হেডে জোড়ের সময় যাতে শরীর নাড়ানোর কোন সমস্যা না হয় সে দিকে নজর রাখ।

৫.৩ : ইলেকট্রিক নির্বাচন কর।

(১.১ এর অনুরূপ)

৫.৪ : ওয়াকপিস সংযোগ কর।

(১.৩ এর অনুরূপ)

৫.৫ : ইলেকট্রিক হোল্ডারে আটকানো।


(১.৪ এর অনুরূপ)

৫.৬ : কারেন্ট সেট করা।


(১.৫ এর অনুরূপ)

৫.৭ : সোজা বিড ওরেক্স সম্পন্ন করতে পারা :


- ওভার হেড অবহানে জোড় তৈরি অন্য অবহান থেকে একটু কঠিন। তাই ওভার হেড অবহানে জোড়ের পূর্বে নিরাপত্তামূলক সরঞ্জামাদির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
- বিড টানার পূর্বে ফিউম এক্সট্রাক্টর ওয়াকপিসের সন্নিকটে নিয়ে আস এবং এর সুইচ অন কর।

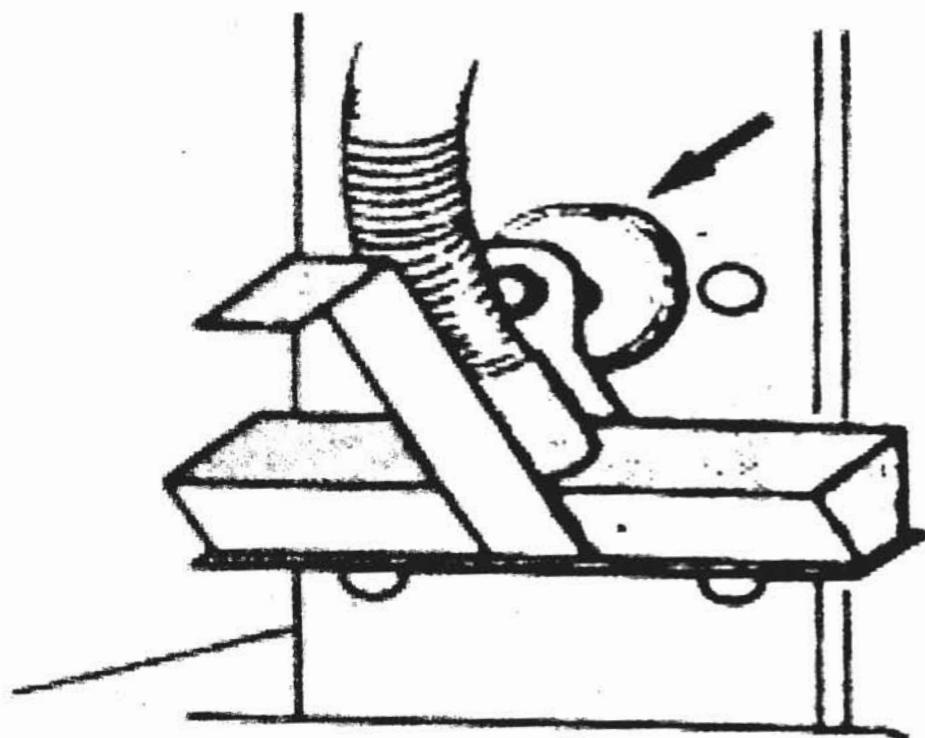


- সঠিক ইলেকট্রোড কোণ না হলে মাল ঝুলে পড়ে যাবে। তাই ইলেকট্রোডের পার্শ্ব কোণ অবশ্যই পেটের সাথে 90° হবে।

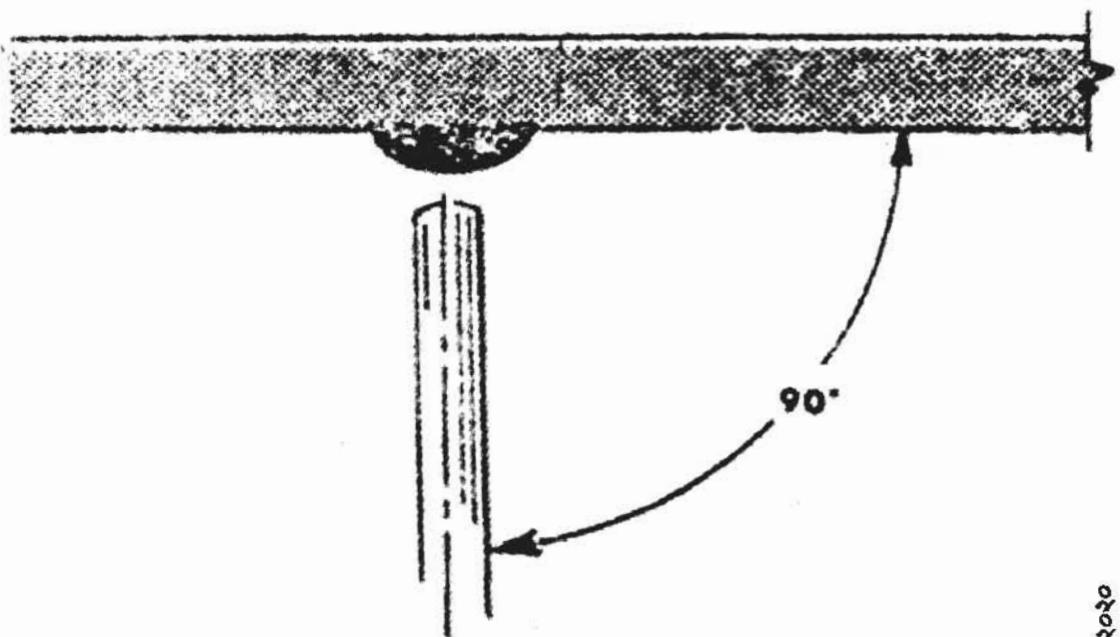


- ইলেকট্রোড কোণ ওয়েলিং এর দিকে উলম্ব তলের সাথে প্রায় 10° - 15° বজায় রাখ।

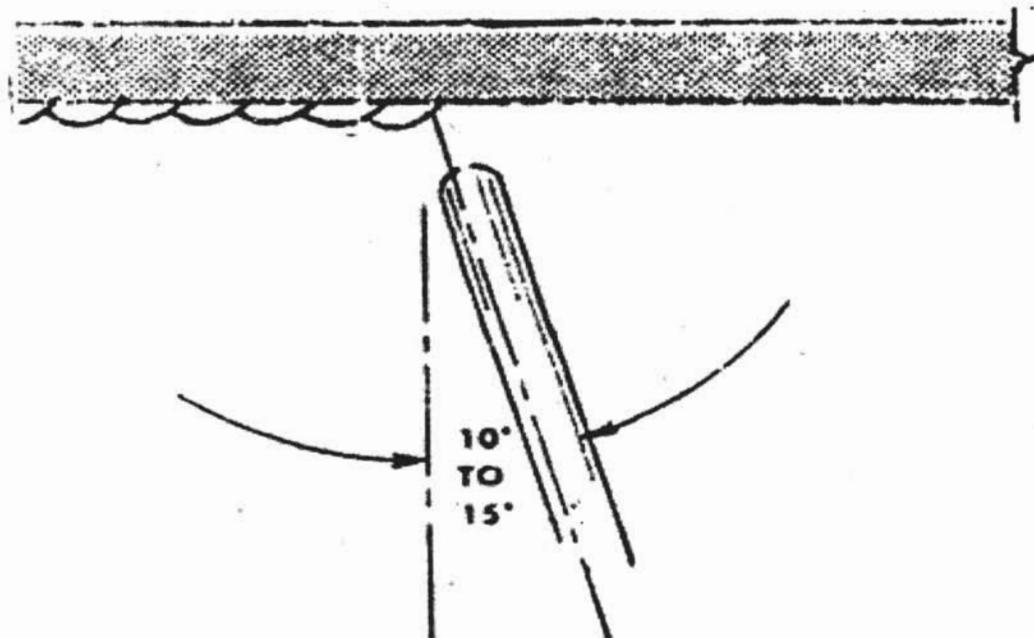

- যতটা সম্ভব আর্ক ছেট গ্রেথে ইলেকট্রোড সামনের দিকে চালনা কর।
- ইলেকট্রোড বদল এবং ওয়েলিং করার প্রয়োজন হলে সমতল অবস্থানের মত করে কর।
- গলিত ধাতু বেশী ঝুলে পড়লে তা বক্ষ করার নিমিত্তে কারেন্ট কিছুটা কমাও।
- বুনন ছাড়া অনেকগুলো সোজা রান টান।

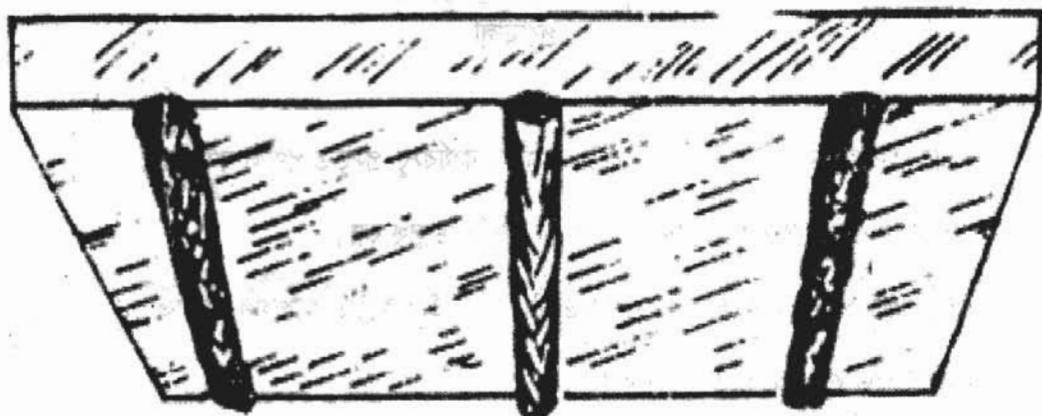

- ওয়েল্ড যথাযথভাবে পরিকার করে দেখ রানগুলো সোজা আছে কীনা?

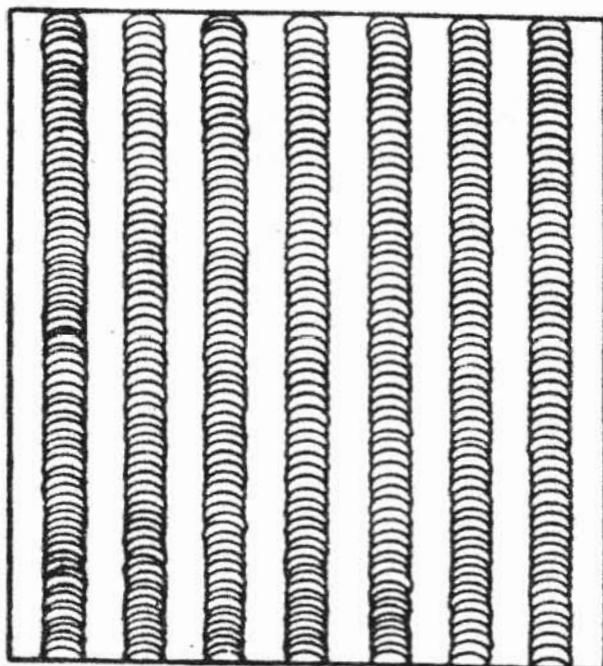

- রান্ডলোর প্রস্থ ও উচ্চতা দেখ।
- ওয়েভ এ আভার কাট, স্প্যাটার, স্লাগ ইনকুশ্যান অথবা কম গলন রয়েছে কীনা দেখ।

প্রশ্নমালা-৫


- ১। ওভারহেড অবস্থানে একক বিড তৈরির নিমিত্তে কার্যবস্তু প্রস্তুত প্রণালি বর্ণনা কর।
- ২। ওয়াকিপিস ওভার হেড অবস্থানে আটকানোর পদ্ধতি উল্লেখ কর।
- ৩। ওভার হেড অবস্থানে সোজা বিড ওয়েভিং এর সময় ইলেকট্রোড অ্যাংগেল, ইলেকট্রোড চালনার গতি ও আর্ক লেংথ উল্লেখ কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়


একাধিক রানের ল্যাপ জোড় ওভার হেড অবস্থানে ওয়েল্টিং করার দক্ষতা অর্জন

৬.১ ওয়ার্কপিস অন্তর্ভুক্ত করা :

- ১০-১২ মিমি পুরু এবং কমপক্ষে ৬০ মিমি প্রস্থ ও ১২৫ মিমি দৈর্ঘ্য দুই খণ্ড এমএস প্লেট লও।

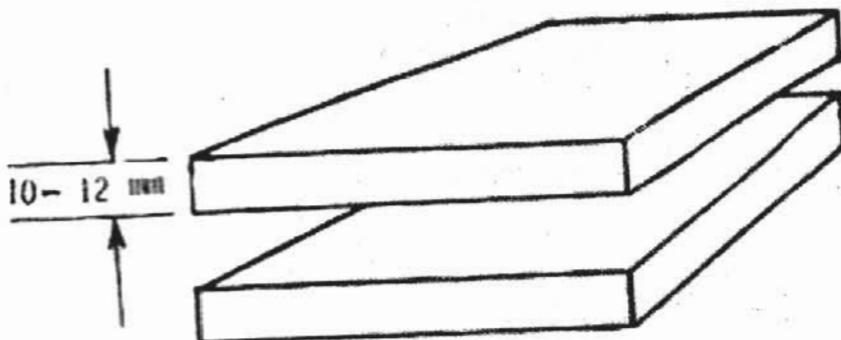

- প্লেট হতে তৈল, ত্রিজ অথবা তৈল জাতীয় পদার্থ, মরিচা, ময়লা ইত্যাদি উত্তমরূপে পরিষ্কার কর।
- বক্র কিংবা মোচড়ানো ওয়ার্কপিসকে এনভিলের উপর রেখে হাতুড়ির আঘাতে সোজা ও সমতল কর।
- চিনানুযায়ী যে কোন প্লেটের মাঝ বরাবর ক্রাইবার দ্বারা দাগ দাও।

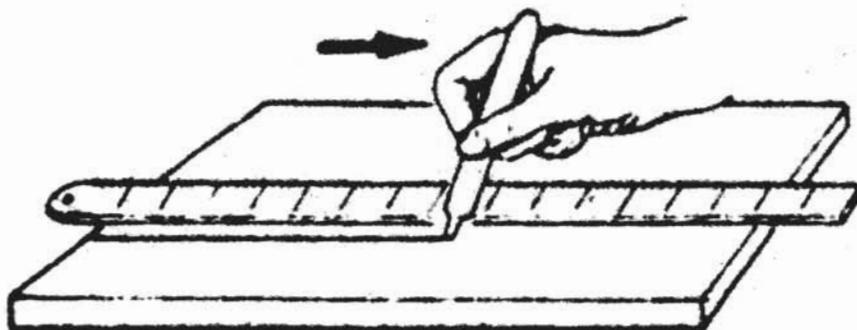

৬.২ : ইলেকট্রিক নির্বাচন কর।

(১.১ এর অনুরূপ)

৬.৩ : ওয়ার্কপিস সংযোগ কর।

(১.৩ এর অনুরূপ)

৬.৪ : ইলেক্ট্রোড হোল্ডারে আটকানো।


(১.৪ এর অনুরূপ)

৬.৫ : কারেন্ট সেট করা।

(১.৫ এর অনুরূপ)


৬.৬ ওয়ার্কপিস ট্যাক করা :

- দাগ দেওয়া একটি প্লেটের ঠিক মাঝ বরাবর অন্য প্লেটটি রাখ।
- প্লেটের দুই পাশে দুইটি ট্যাক ওয়েল্ড কর।

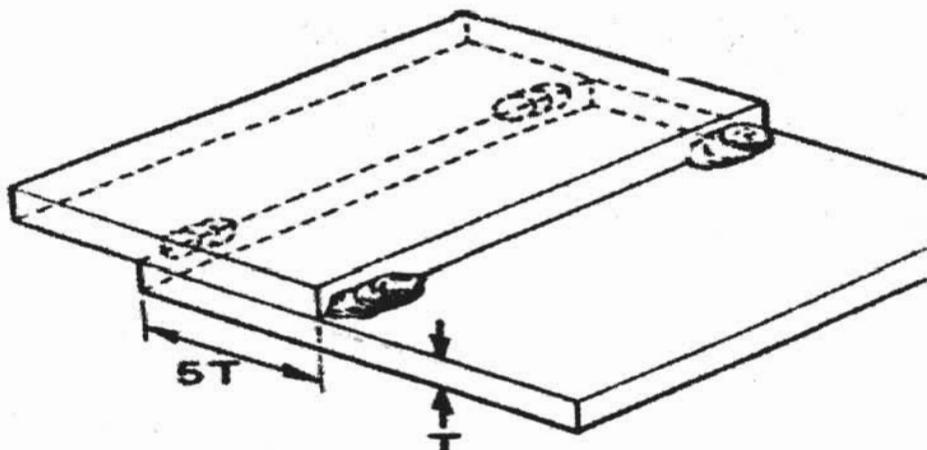


৬.৭ ওয়ার্কপিস ওভারহেড অবস্থানে আটকাতে পারা :

- চিত্রানুযায়ী ওয়ার্কপিসকে সুবিধাজনকভাবে ওভারহেড অবস্থানে আটকাও।
- ভালোভাবে আটক হলো কীলা নেড়ে দেখ।

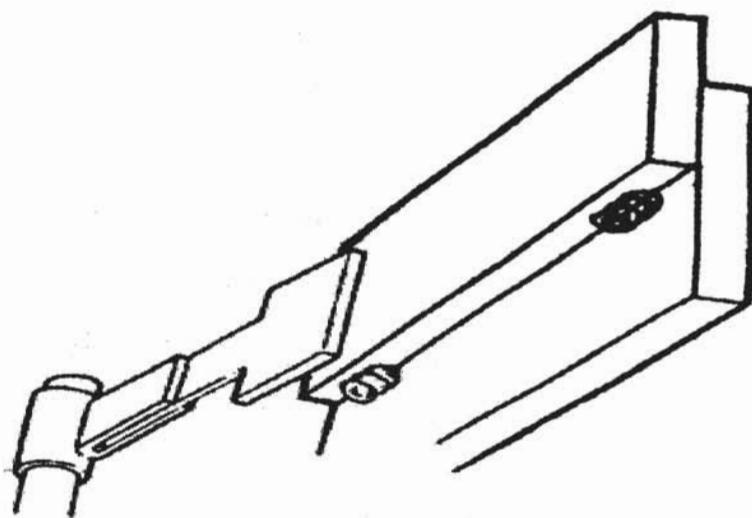


- ফিউম এক্সট্রাটের ওয়াকপিসের সন্নিকটে নিয়ে আস এবং সুইচ অন কর।

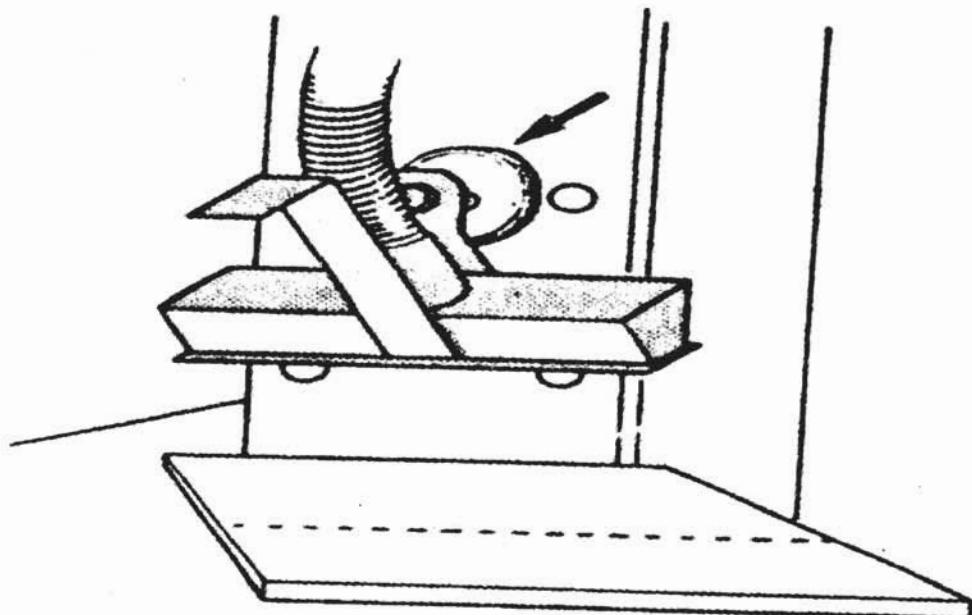

৬.৮ একাধিক রানটেনে জোড়ের ওয়েল্ড সম্পন্ন করা :


- ইলেকট্রোড প্লেটের পার্শ্বের সাথে প্রায় 60° কোণে এবং প্লেটের দৈর্ঘ্য বরাবর ওয়েল্ডিং এর দিকে 10° লিড কোণে রেখে রান টানতে থাক।

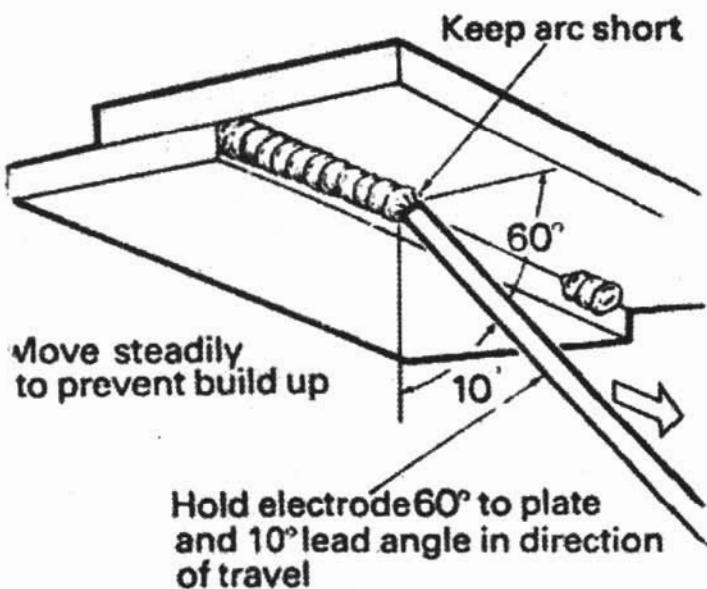


- জোড়-এর প্রান্ত বরাবর ইলেকট্রোড রেখে রান টান।

- সঠিক আর্ক লেংথ বজায় রাখ।

- একই গতিতে ইলেকট্রোড চালনা কর।
- সঠিক আর্ক লেখ রক্ষা করে ইলেকট্রোড চালনা কর এতে ওয়েল্ড ক্রেটারের আকৃতি ভালো হবে।
- লেগ লেখ পেটের পুরুত্বের সমান হবে।
- এমনভাবে ইলেকট্রোড চালনা কর যাতে ওয়েল্ডিং এর সাথে সাথে উপরের পেটের প্রান্ত গলে সুষম ওয়েল্ড তৈরি করে।
- ওয়েল্ডিং এর গতি খুব মছুর হলে গলিত ধাতুর স্থূলাকৃতি বেশি হবে এবং ওয়েল্ড মেটাল এবড়ো থেবড়োভাবে জমা হবে।
- ওয়েল্ডিং এর গতি খুব বেশি হলে ওয়েল্ড মেটাল পেনিট্রেশন না হয়ে বেস মেটালের উপরিভাগে জমা হবে এবং আভার কাট হওয়ার প্রবণতা দেখা দিবে।
- ওয়েল্ডিং অবশ্যই আভার কাটমুক্ত হতে হবে।
- শক্তিশালী ও আকর্ষণীয় ওয়েল্ড তৈরি করতে ওয়েল্ডিং এর হার অবশ্যই অনেকটা দ্রুত হবে।




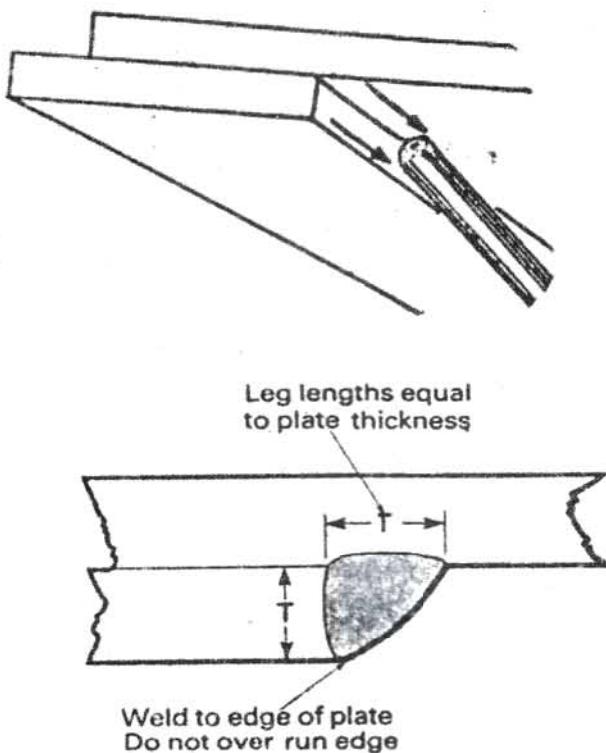


- প্রতিটি রানের ইলেকট্রোড বদল এবং ওয়েল্ডিং পুনরায় সমতল অবস্থানের যতই।
- জোড়ের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত রান টান।
- জোড় শেষে চিপিং করে ওয়্যার ব্রাশ দ্বারা ভালোভাবে ওয়েল্ড স্থান পরিষ্কার কর।

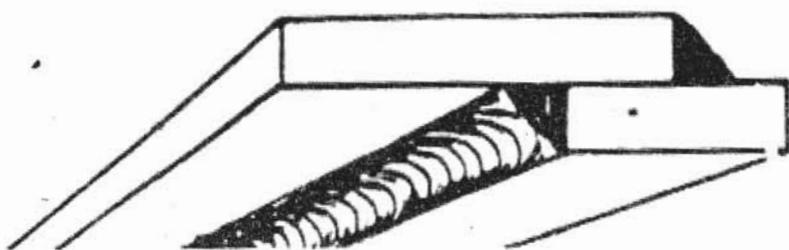

৬.৯ ওয়েল্ড নিরীক্ষা করতে পারবে :

- ওয়েল্ডে জোড়ের শেষে জোড় স্থান পরিষ্কার করার পর দেখতে হবে-

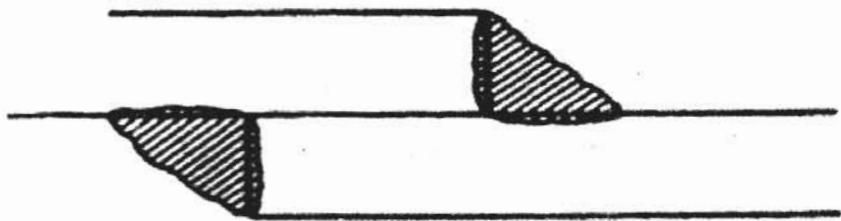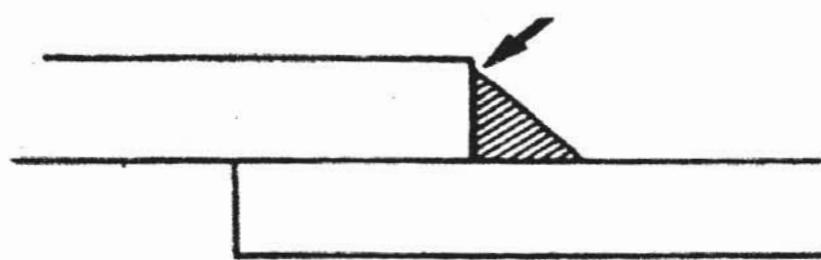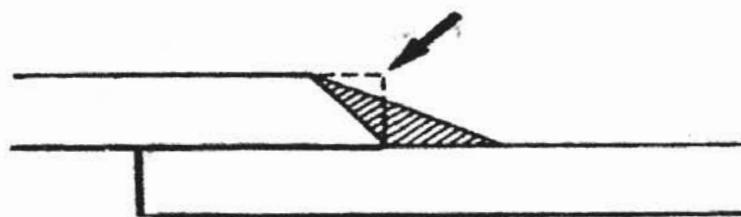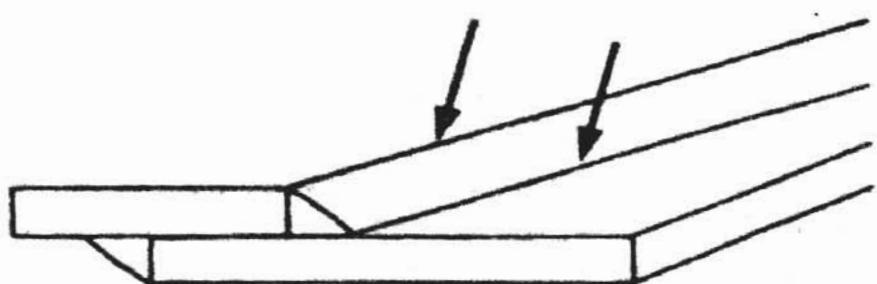

- স্লাগ ভালোভাবে পরিষ্কার হলো কীনা?
- ওয়েল্ড জোড়ে অতিরিক্ত মাল জমা আছে কীনা?
- আভার কাট আছে কীনা?
- কনকেভ বা কনভেক্স আকৃতি হলো কীনা?

প্রশ্নমালা-৬


- ১। ওভার হেড অবস্থানে রানের ল্যাপ জোড় তৈরির নিমিত্তে কার্যবস্তু প্রস্তুত প্রণালি উলেখ কর।
- ২। ওয়ার্কপিস ট্যাক করণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।
- ৩। কার্যবস্তু ওভারহেড অবস্থানে আটকানোর পদ্ধতি বর্ণনা কর।
- ৪। ওভারহেড অবস্থানে ল্যাপ জোড়ের প্রথম রানের ইলেকট্রোড অ্যাঙ্গেল, গতি ও আর্ক লেংথ উলেখ কর।
- ৫। দ্বিতীয় ও অন্যান্য রানের সময় ইলেকট্রোডের অ্যাঙ্গেল গতি ও বুনন প্রক্রিয়া উলেখ কর।
- ৬। প্রথম রান ও অন্যান্য রানের অবস্থান মুক্ত হল্টে অক্ষন করে দেখাও।
- ৭। ওয়েল্ডিং জোড়ের শেষে জোড়ের ত্রুটি-বিচ্যুতি শনাক্ত কর ও কারণ উলেখ কর।

সপ্তম অধ্যায়


একাধিক রানের 'টি' জোড় ওভার হেড অবস্থানে ওয়েলিং করার দক্ষতা অর্জন

৭.১ খরাকশিস প্রস্তুত করা :

- ৮-১২ মিমি পুরু এবং কমপক্ষে ৫০ মিমি ২০০ মিমি, দুই খন্ড এবং এস পেট মধ্যে।

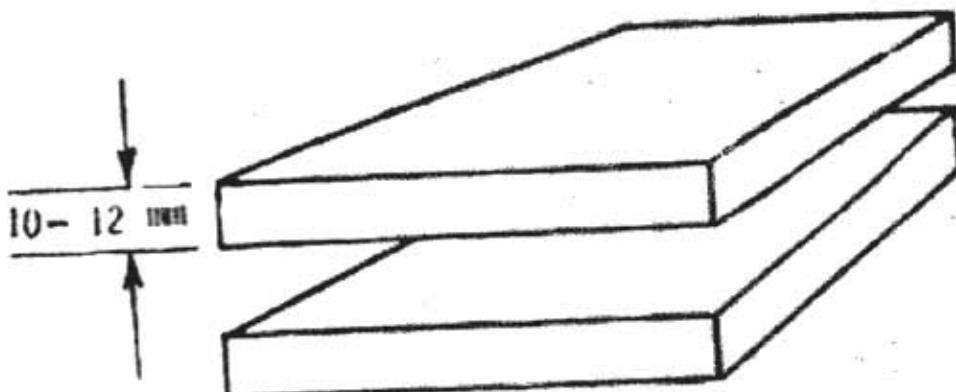

- যে কোনো একটি পেটের যার্থ বনাবর ফাইবার ঘারা দাগ দাও।

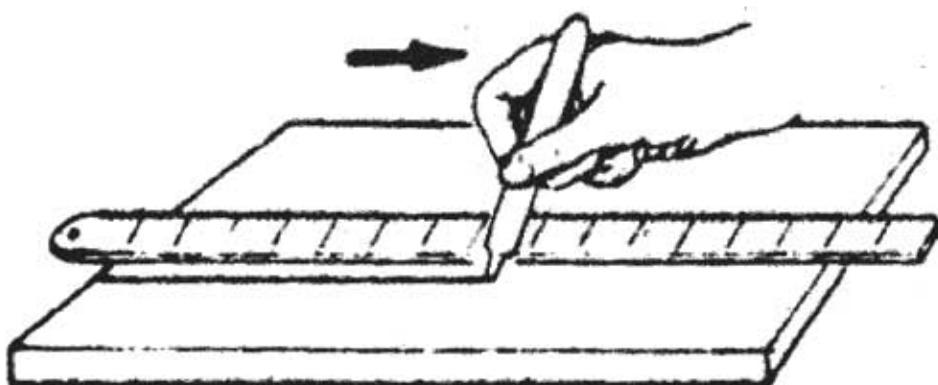

- পেট হতে, শিখ অথবা তৈল জাতীয় পদার্থ, অরিচা মরলা ইত্যাদি উত্তমরূপে পরিকার কর।
- বক কিলো বোচড়ানো ওরাক পিলকে এন্টিলেক উপর রেখে হাতড়ির আবাতে সোজা ও সমতল কর।

৭.২ : ইলেক্ট্রোল নির্বাচন কর।

৭.৩ : ওয়ার্কিংস সহযোগ কর।

(১.৩ এর অনুরূপ)

৭.৪ : ইলেকট্রোড হেজারে আটকানো।

(১.৪ এর অনুরূপ)


৭.৫ : কারেন্ট সেট করা।

(১.৫ এর অনুরূপ)

৭.৬ : ওয়ার্কিংস পূর্ব স্থাপন করতে পারা :


- জোড়াটি একাধিক রানের জন্য পূর্ব-স্থাপন কর।

- হাতুড়ির আঘাতে প্রেটটি খাড়া অবস্থান হতে এমনভাবে হেলিয়ে দাও যাতে একাধিক রান সম্পন্ন করার পর খাড়া পেটটি 90° কোণে অবস্থান করে।

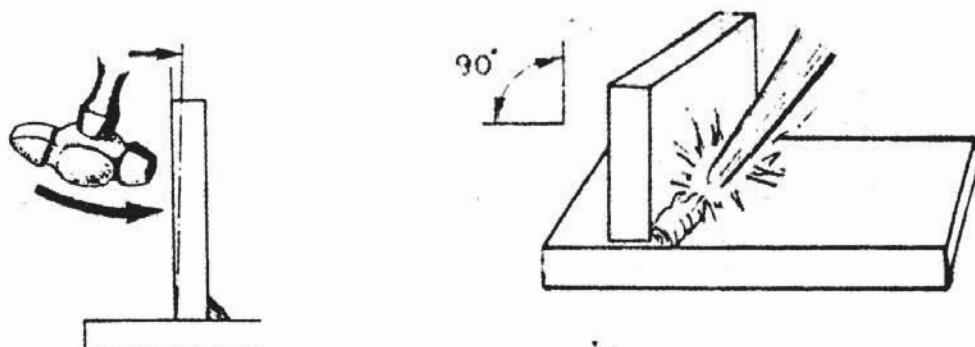


৭.৭ ওয়ার্কিংস উভারহেড অবস্থানে আটকানো :

- স্থানীয় সুযোগ সুবিধার সর্বাধিক ব্যবহার করে জবকে উভারহেড পজিশনে সুবিধাজনক উচ্চতায় আটকাও।

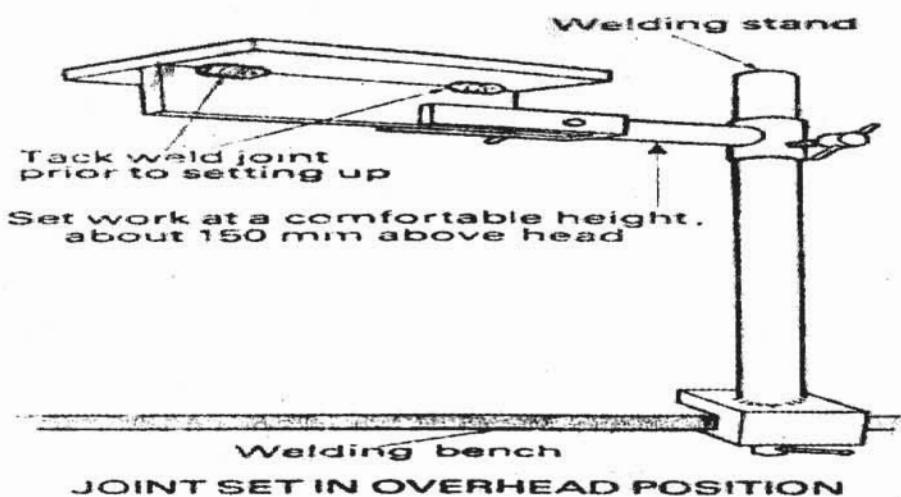


৭.৮ লোডের একাধিক রান খরচিং সম্পর্ক করা :

- একাধিক রানের খরচিং এ প্রথম রান অর্ধাংকটি রান হবে ছোট এবং পাতলা।
- দ্বিতীয় এবং পরবর্তী রানসমূহ খরচিং করতে : ইলেকট্রোল প্লেটের পার্শ্বের সাথে 45° এর দিকে কিছুটা বেশি অর্ধাংক আর 50° কোণে এবং প্লেটের দৈর্ঘ্য বরাবর খরচিং এর দিকে 80° কোণে রাখ।

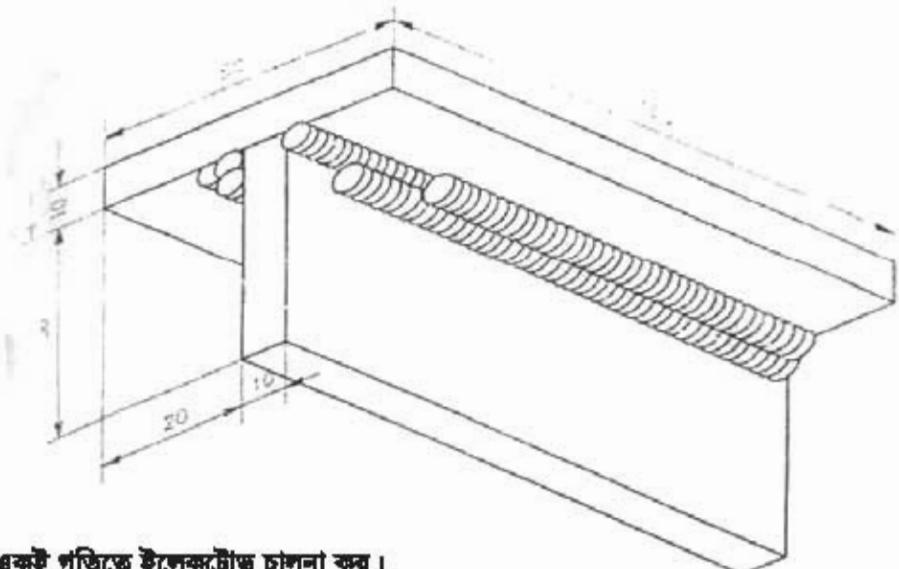




- একই গতিতে ইলেকট্রোল চালনা কর।
- আর্ক লেখ অপরিবর্তিত রাখ।
- আর্ক লেখ খুব বড় হলে কিমো কানেক্ট খুব বেশি হলে আভার কাট হবে।
- আভার কাট এড়াতে হবে।

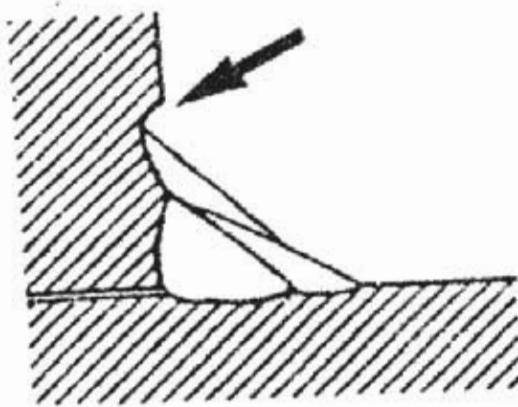



- খরাকশিসের শের থাক পর্যন্ত খরচিং করে দ্বিতীয় রান শের কর।
- স্লাগ চিপিং ও ত্বালিং কর।

তৃতীয় কিংবা শেষ রান ওয়েস্ট করা :

- ইলেকট্রোড প্লেটের পার্শ্বের সাথে প্রায় 70° কোণে এবং পেটের দৈর্ঘ্য বরাবর ওয়েস্টিং এর দিকে প্রায় 80° কোণে রাখ।
- চিঠ্ঠি প্রদর্শিত ধাগ অনুসারে স্তরে স্তরে ওয়েস্ট কর।

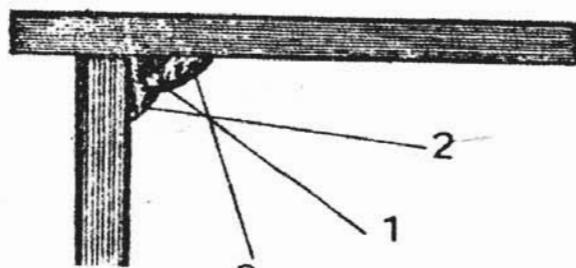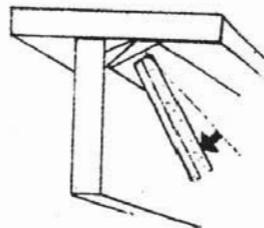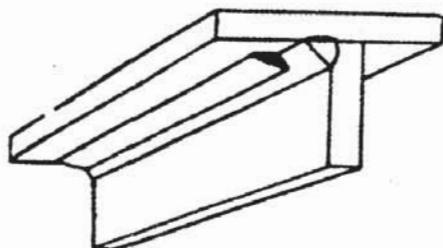

- একই গতিতে ইলেকট্রোড চালনা কর।
- আর্ক লেখ অপরিবর্তীত রাখ।
- ওয়ার্ক পিসের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ওয়েস্ট কর।

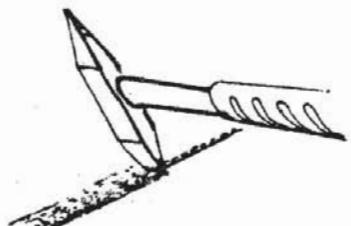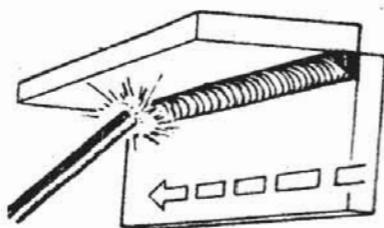

- স্লাগ চিপিং এবং ও ব্রাশিং কর।

৭.৯ ওয়েস্ট নিরীক্ষা করতে পারা :

ওয়েস্টিং নিরীক্ষণ করার সময় লক্ষ রাখতে হবে :

- ওয়েস্টিং জোড়ে স্লাগ আছে কীনা?

- ওয়েল্ডিং জোড়ে আভার কাট আছে কীনা?
- জোড়ের বিড়গলো মসৃণ আছে কীনা?
- জোড়ের স্প্যাটার আছে কীনা?
- অতিরিক্ত মাল জমা বা কম মাল জমা আছে কীনা?
- জোড় এবড়ো থেবড়ো হলো কীনা?

প্রশ্নমালা-৭


- ১। ওভারহেড অবস্থানে একাধিক রানের 'টি' জোড় ওয়েল্ড করার জন্য কার্যবস্তু প্রস্তুত প্রণালি বর্ণনা কর।
- ২। ওয়ার্কপিস পূর্ব স্থাপন পদ্ধতির গুরুত্ব উল্লেখ কর।
- ৩। ওয়ার্কপিস ওভারহেড অবস্থানে আটকানোর পদ্ধতি ও এর সতর্কতা উল্লেখ কর।
- ৪। একাধিক রানের টি-জোড়ের ক্ষেত্রে প্রথম রান ও অন্যান্য রানের অবস্থান অঙ্কন করে দেখাও।
- ৫। ওভারহেড অবস্থানে প্রথম রানে ইলেকট্রোড এ্যাঙ্গেল চালনার গতি ও আর্ক লেংথ উল্লেখ কর।
- ৬। দ্বিতীয় ও অন্যান্য রানের ক্ষেত্রে ইলেকট্রোড এ্যাঙ্গেল গতি ও বুনন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
- ৭। ওয়েল্ডিং জোড় শেষে জোড়ের ত্রুটি-বিচুতি শনাক্তকরণ ও এর কারণ বিবৃত কর।

অষ্টম অধ্যায়

কর্ণার জোড় ওভার হেড অবহানে উয়েভিং করার দক্ষতা অর্জন

৮.১ খরাকশিস প্রস্তুত করতে পারবে :

- ১২-১৪ মিমি পুরু এবং কমপক্ষে ৬০ মিমি X ২২৫ মিমি দুই খণ্ড এমএস পেট লাণ।

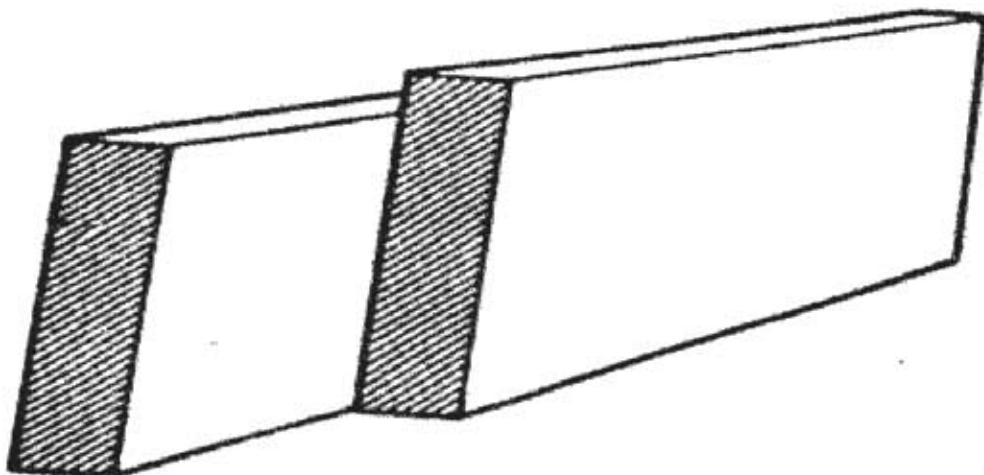

- প্রেট হতে তৈল, যিন্জ অথবা তৈল জাতীয় পদার্থ, ঘরিচা, ঘরশা ইত্যাদি উভয়জনপে পরিকার কর।

- বক্র কিবো মোচড়ানো ওয়ার্ক শিসকে এনভিলের উপর রেখে হাতৃড়ির আঘাতে সোজা ও সমতল কর।

৮.২ : ইলেকট্রোড নির্বাচন কর।

(৩.২ এব অনুরূপ)

৮.৩ : খরাকশিস সহবাল কর।

(৩.৩ এব অনুরূপ)

৮.৪ : ইলেকট্রোড হেল্পারে আটকানো।


(৩.৪ এব অনুরূপ)

৮.৫ : কারেট সেট করা।


(৩.৫ এব অনুরূপ)

৮.৬ : ওয়ার্ক শিস ট্যাক করা।

- খরাকশিস 90° কোণে ঢাকে আটকাও।

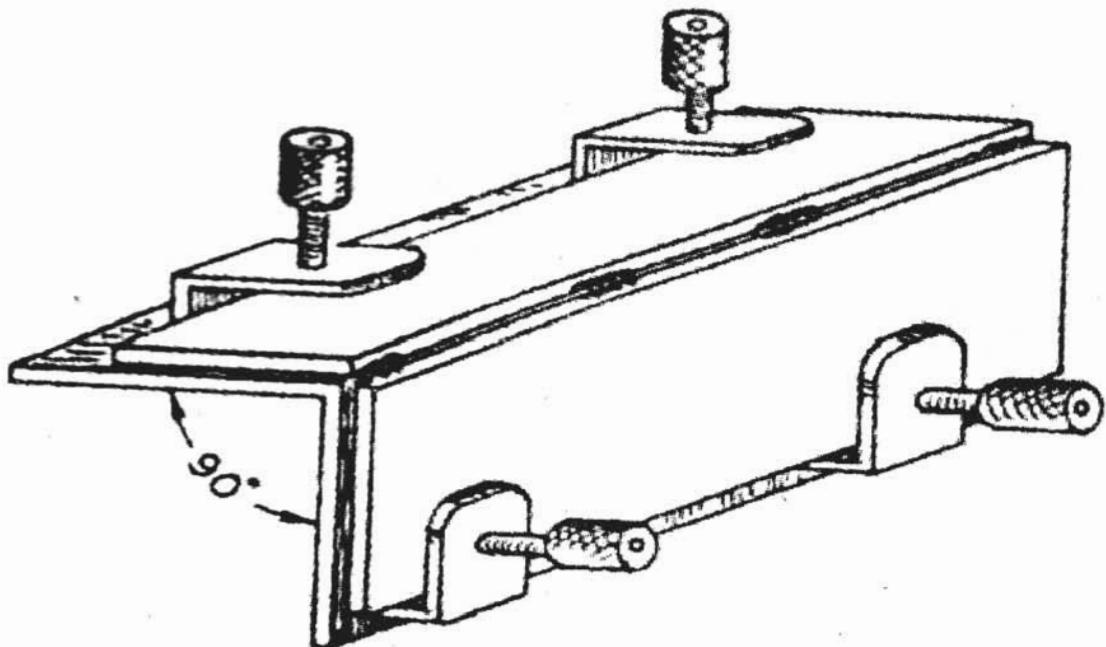


- পেনিট্রেশনের জন্য ১.৫ মিমি গ্যাপ রাখ।

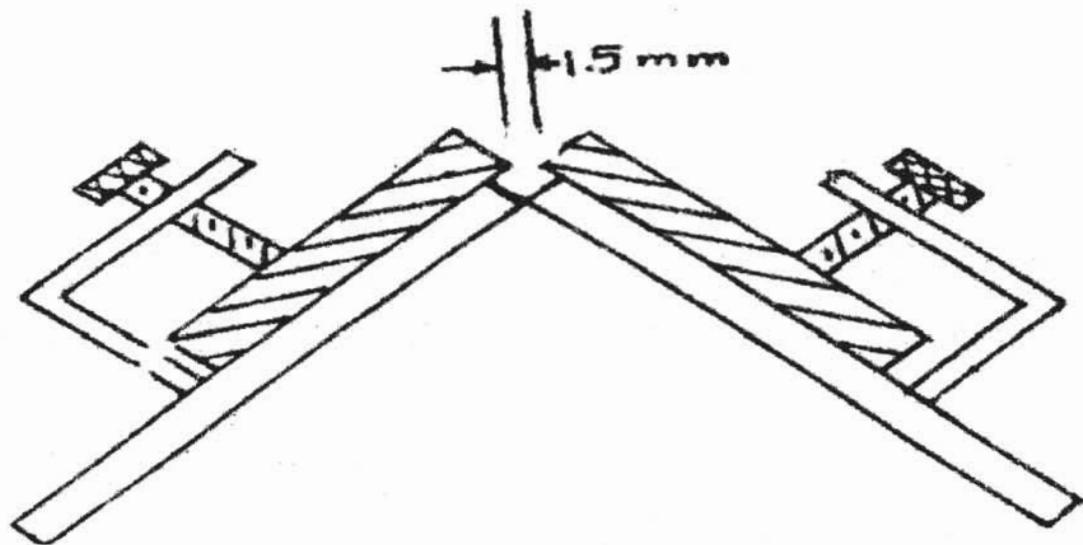

- জোড়ের দুই পাসে দুইটি এবং মাঝে একটি ট্যাক ওয়েল্ড কর।


৮.৭ ওয়ার্ক পিস ওভার হেড অবস্থানে আটকানো :

- ওয়ার্ক পিস ওভার হেড পজিশনে সুবিধাজনকভাবে আটকাও।
- ওভার হেড অবস্থানে ওয়ার্ক পিস আটকাতে সর্বদা সাবধানতা অবলম্বন করবে।

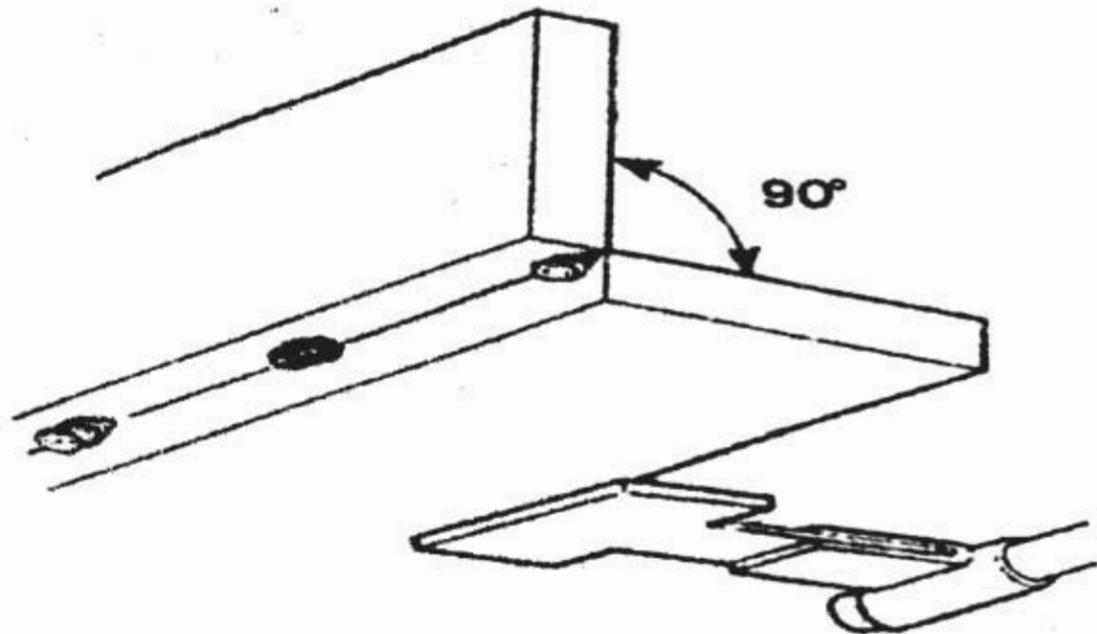


৪.৮ লোডের ওয়েজ সম্পর্ক করা :

- ইলেকট্রোড পেটের পার্শ্বের সাথে 85° কোণে রাখ।

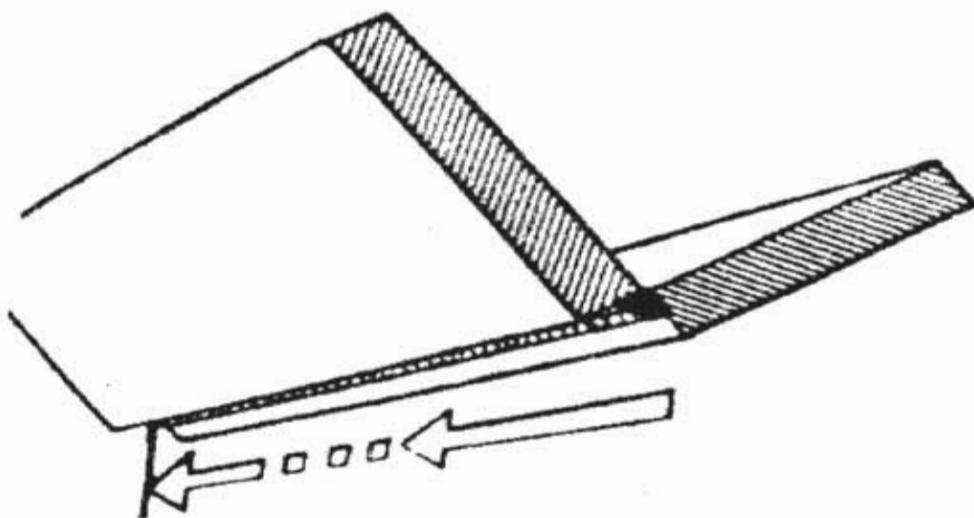


- ইলেকট্রোড ডান পার্শ্বের দৈর্ঘ্য বরাবরে ওয়েজিং-এর দিকে আয় 80° কোণে ব্রেথে বান টানতে আরম্ভ কর।
- উগ্রাক্ষ পিসের শেষ গর্জন ওয়েজ করে প্রথম কিন্তু কান স্থান কর।
- স্পন পরিকার কর।


- দ্বিতীয় এবং পরবর্তী কিলিং রানসমূহ ওয়েল্ড কর।

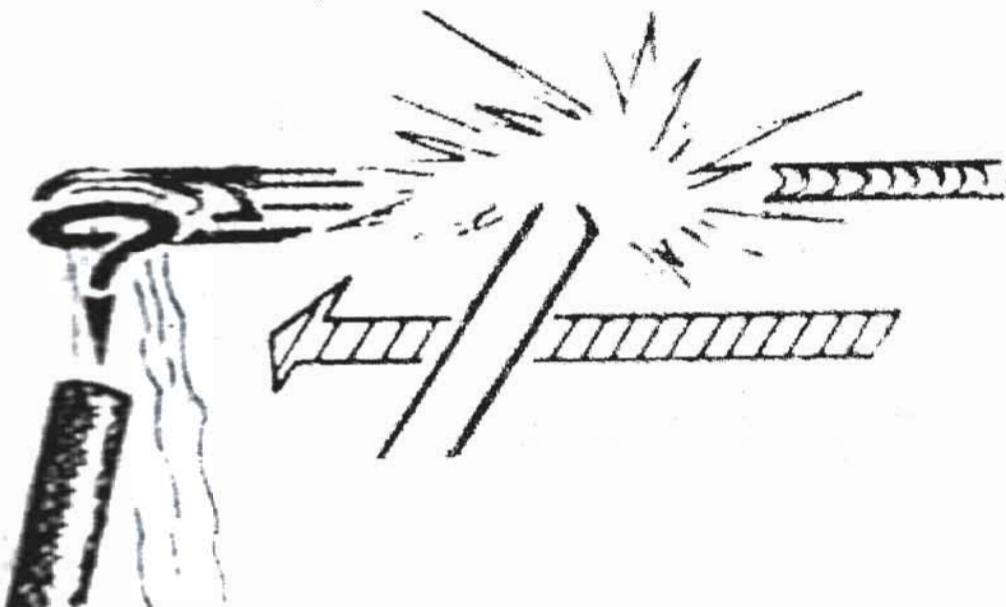

- কিছুটা সোজা বুনন প্রক্রিয়ায় ওয়েল্ড কর।
- সঠিক আর্ক লেখ বজায় রাখ।
- সঠিক গতিতে ইলেক্ট্রোড চালনা ওওয়েল্ড ক্রেটারের আকৃতি ভালো হয়।
- উভয় পেটের ওয়েল্ডিং ফেসেই মূল ধাতু গলে পেনিট্রেশন নিশ্চিত করতে হবে।
- ইলেক্ট্রোড সঠিক কোণে চালনা করে পেনিট্রেশন নিয়ন্ত্রণ কর।
- শক্তিশালী ও আকর্ষণীয় ওয়েল্ড তৈরি করতে ওয়েল্ডিং এর হার অবশ্যই খানিকটা দ্রুত হবে।
- পুরো পেটের অন্য একাধিক রানের ওয়েল্ড কর।

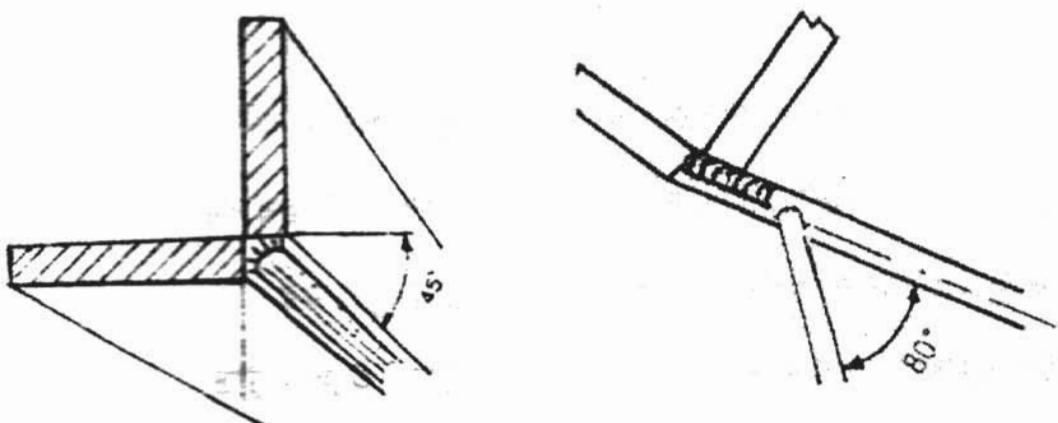


- ক্যাপিং রানের পূর্বে ১.৫ মিমি ফাঁক রাখ যাতে ক্যাপিং করার সময় জোড় এর পার্শ্বদেশ ওভার ল্যাপ না হয়।
- উপরের পৃষ্ঠে উভয় আকৃতি সম্পূর্ণ ওয়েল্ড কর।

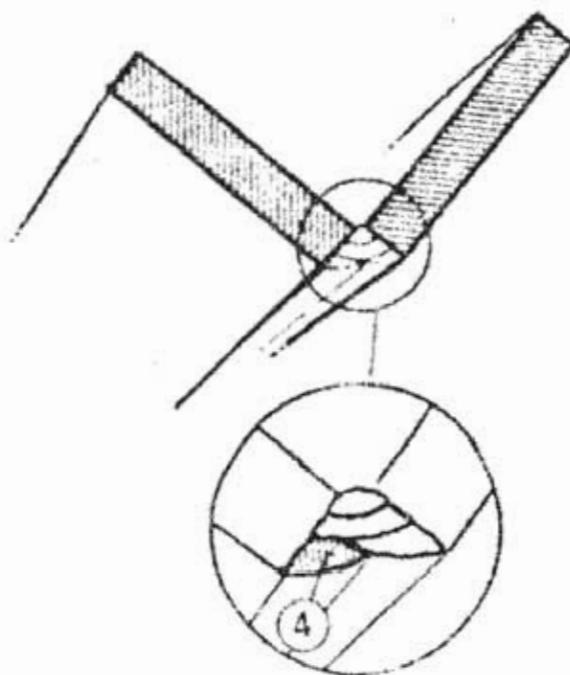

४.५ खोडक निरीका कराते पारवे :

जोड़ेवर उपीकण मूल्यायनसेर जन्म जोड़ निरीक्षण कराते हय | निरीक्षण काळे सेथाते हवे :

- जोड़ शाख मुक्त कीना?
- जोड़ आंडाव काट आहे कीना?
- जोड़ उंडाव शाख मुक्त कीना?
- जोड़ एवढो खेबडो कीना?

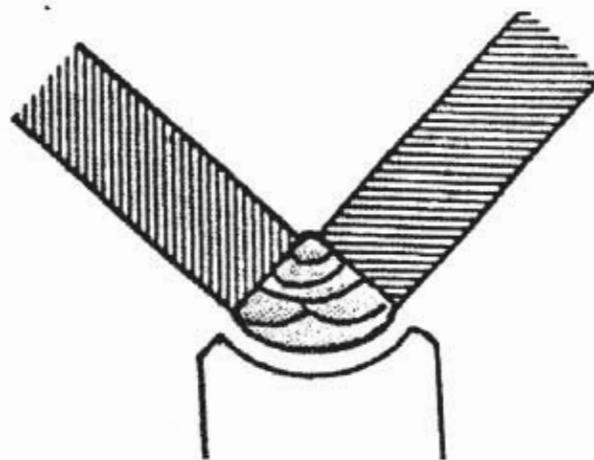

- व्हेलिंग गोडेर नाहाये औला आकृति निरीक्षण करा |

প্রশ্নমালা-৮


- ১। ওভারহেড অবস্থানে কর্ণার জোড় তৈরি নিমিত্তে ওয়ার্ক পিস প্রস্তুত প্রণালি বর্ণনা কর।
- ২। ওভারহেড অবস্থানে কর্ণার জোড় তৈরি নিমিত্তে ট্যাক ওয়েল্ড পদ্ধতি উল্লেখ কর।
- ৩। কর্ণার জোড় ওভারহেড অবস্থানে আটকানো ও এর নিরাপত্তা বিবৃত কর।
- ৪। ওভারহেড অবস্থানে কর্ণার জোড়ের সময় ইলেকট্রোড অ্যাংগেল, ইলেকট্রোড চালনার গতি ও আক লেংথ উল্লেখ কর।
- ৫। প্রতিটি রানের বুনন নিয়ম বর্ণনা কর।
- ৬। ওয়েল্ড জোড়ের শেষে জোড়ের ক্রটি-বিচ্যাতি শনাক্ত কর ও এর কারণ বর্ণনা কর।

নবম অধ্যায়


সিঙ্গেল 'ভি' বাট জোড় ওভারহেড অবস্থানে ওয়েন্ডিং করার দক্ষতা অর্জন

১.১ ওয়ার্কপিস প্রস্তুতি :

- ১৫-২০ মিমি পুরু এবং কমপক্ষে ১০০মিমি প্রস্থ, ২০০ মিমি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট দুই খণ্ড এমএস প্লেট লাভ।

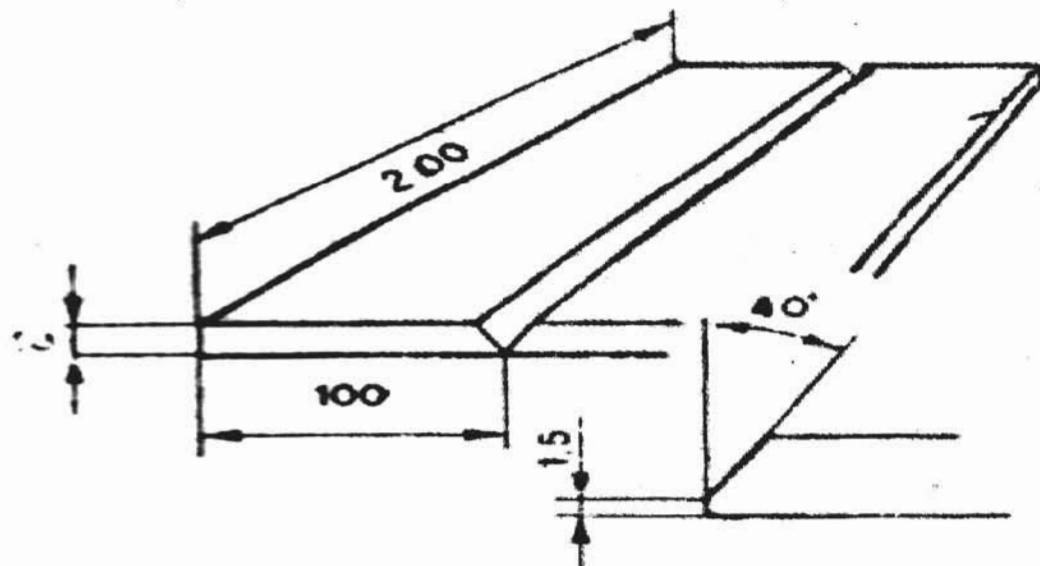

- প্লেট হতে তৈল, ত্রিজ অথবা তৈল জাতীয় পদার্থ, মরিচা ময়লা ইত্যাদি উত্তমরূপে পরিষ্কার কর।
- বক্র কিংবা মোচড়ানো ওয়ার্ক পিসকে এনভিলের উপর রেখে হাতুড়ির আধাতে সোজা ও সমতল কর।

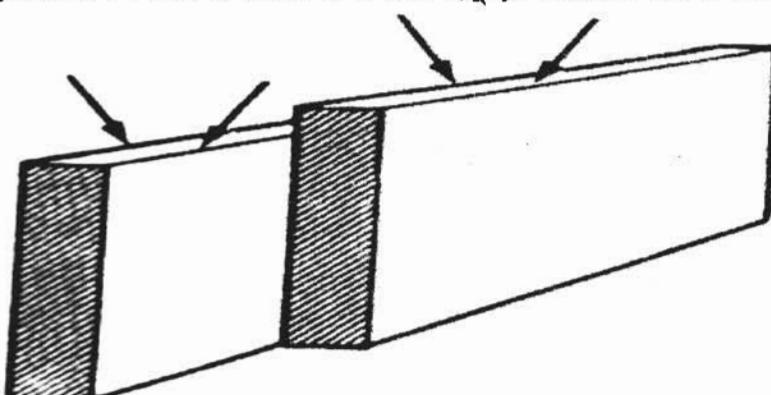

- প্লেটের প্রান্ত গ্রাইভিং এবং ফাইলিং দ্বারা 90° কর।

- প্রেটকমের ধাত ক্লিম কাটির এবং প্রাইভিং এর সাহায্যে 80° বিডেল কর।
- প্রাইভিং এবং ফাইশিং করে $1.5-2$ যিধি কাট ফেস তৈরি কর।

১.২ : ইলেক্ট্রোড সিরীজ করা :

(১.২ এর অনুরূপ)

১.৩ : ইলেক্ট্রোড হেল্পারে আটকানো :

(১.৩ এর অনুরূপ)

১.৪ : কারেন্ট সেট করা :


(১.৪ এর অনুরূপ)

১.৫ : খালাক্ষিস সংযোগ করা :

(১.৫ এর অনুরূপ)


১.৬ : খালাক্ষিস পূর্ব ছাপন করা :

- বিকৃত দমনের জন্য খালাক্ষিস পূর্ব ছাপন অত্যাবশ্যিক।
- খালাক্ষিসকে 2° হতে 3° কোণে হেলিসে ছাপন কর। ভরেভিং এর পর তা সঠিক অবস্থানে আসবে।

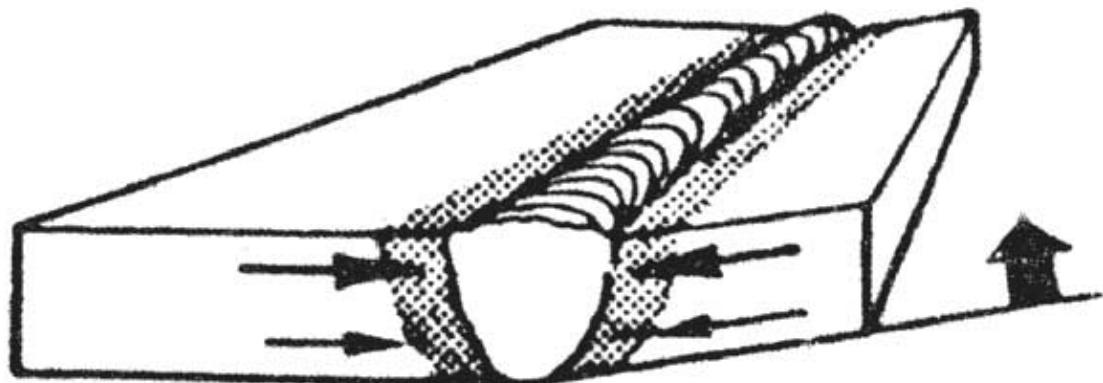


১.৭ খালাক্ষিস ট্যাক করা :


- প্রেটকমের চিয়ানুষারী ব্যাকিং বারের উপর ছাপন কর।
- চিয়ানুষারী ট্যাক উয়েভ কর।

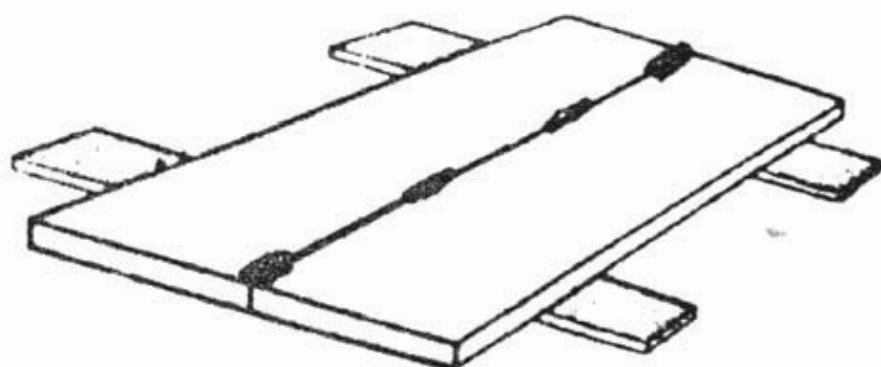

- ট্যাকের দৈর্ঘ্য ১২ মিমি পিচ ১৫০ মিমি এবং ১.৫-এ মিমি ক্লটের মধ্যকার ঝাঁক রাখ

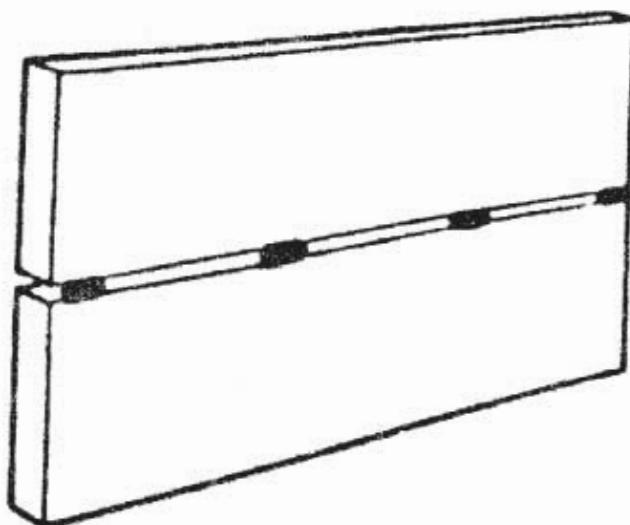


- ট্যাক ভরেছ এর স্লাপ চিপির কর এবং ত্যার ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার কর।

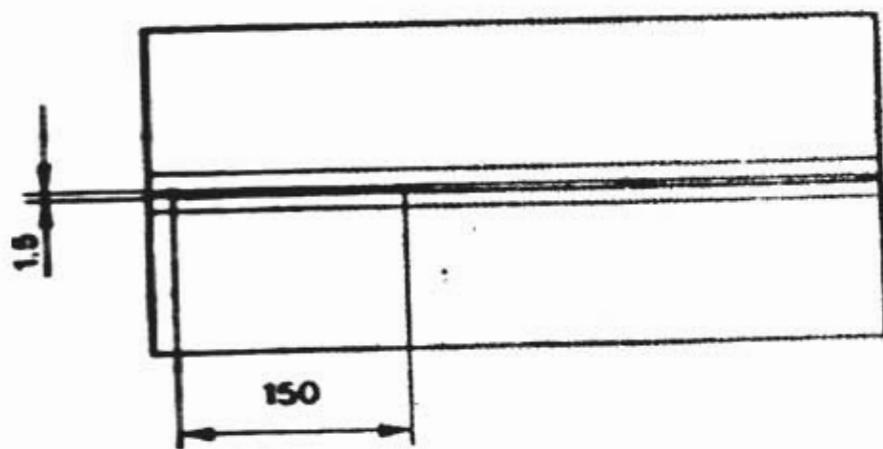


৯.৮ ওয়ার্কপিস ওভারহেড অবস্থানে আটকানো :

- ওয়ার্কপিস সুবিধাজনক উচ্চতায় ওভারহেড অবস্থানে দৃঢ়ভাবে আটকাও।

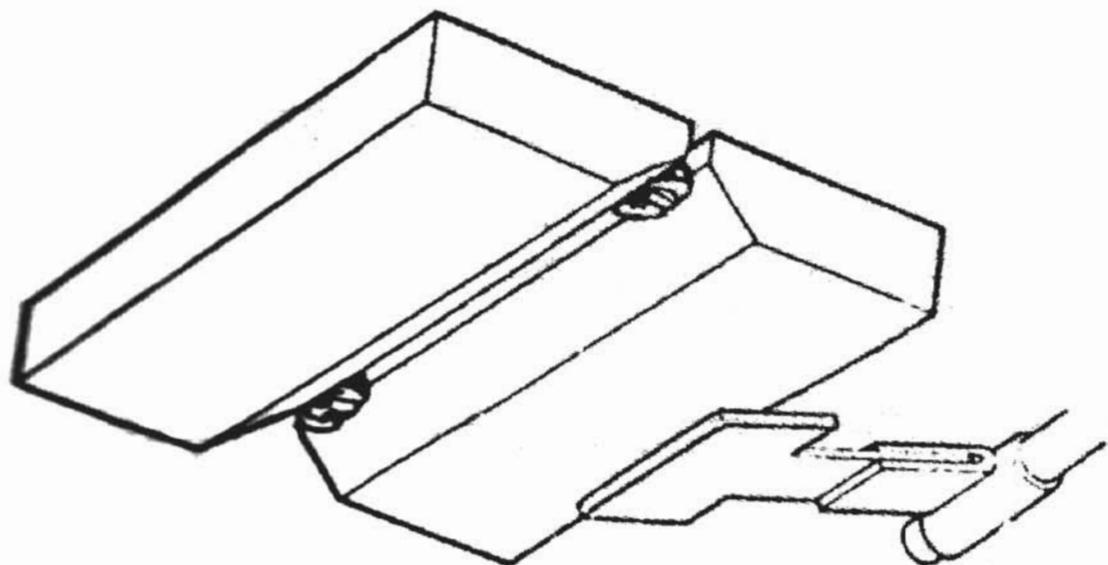


৯.৯ জোড়ের ওয়েল্ড সম্পন্ন করা :

- ইলেকট্রোড কাজের তলের সাথে 90° ডিগ্রি এবং 10° ডিগ্রি লিড কোণ রেখে ছুট রান টান।

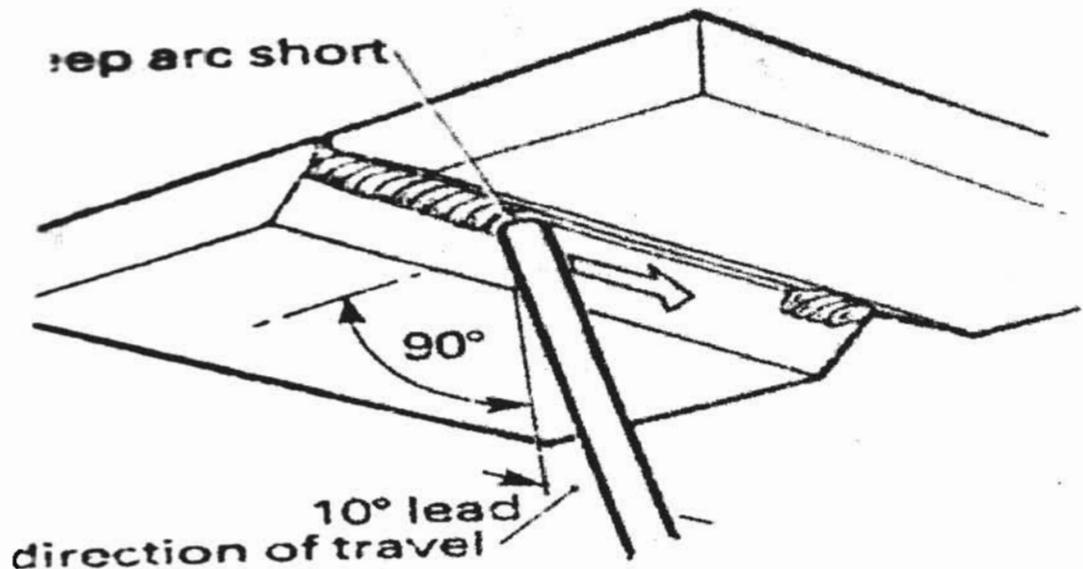

- আর্ক লেংথ খুব ছুট রান এবং ইলেকট্রোডের মাথা যেন জোড়ের থাণ্ডের সাথে আলতোভাবে স্পর্শ করে।
- এমন গতিতে ওয়েল্ড করতে থাক যাতে ইলেকট্রোডের মাথা গলিত ধাতুর অংশে গমন করে।
- ওয়েল্ড হতে শুগ পরিষ্কার কর।

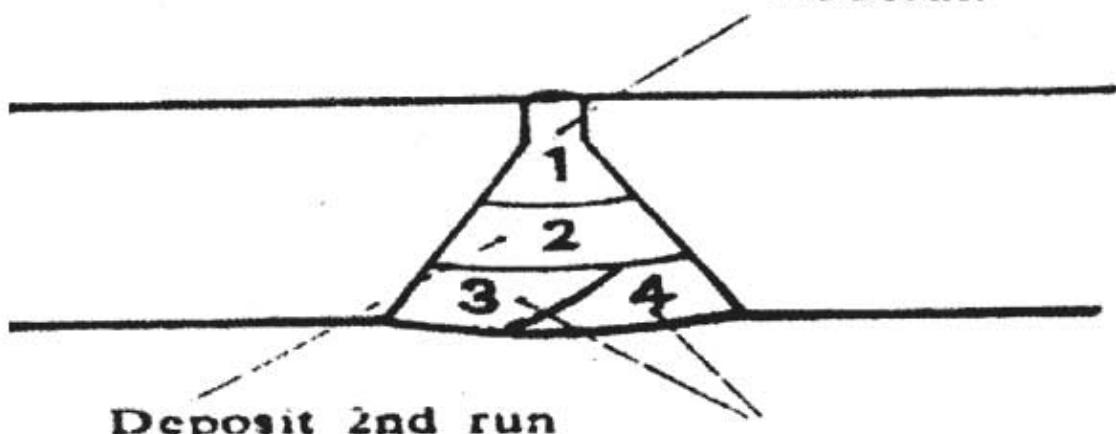
Rootrun**Deposit 2nd run**

- রুট রান ভালোভাবে পরিকারের পর রুট রানের উপর থিতীয় রান টান।
- শাখা ভালোভাবে পরিকার কর।
- ফুটীর এবং ৪র্থ রান জোড়ের ওয়েক্স সম্পর্ক কর।

১.১০ ওয়েক্স নিরীক্ষা :

জোড়ের গুণীগত মূল্যায়নের জন্য নিরীক্ষণ অতি জরুরি। নিরীক্ষকালো দেখতে হবেঃ

- জোড়ের পেনিট্রেশন হল কীনা?
- জোড় আভার কাট মুক্ত কীনা?

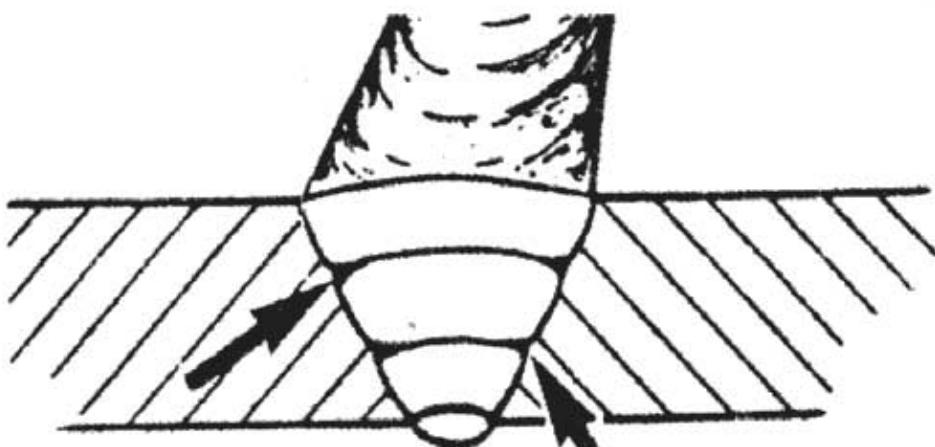

- কিমিং পাসসদো মূল ধাতুকে ভালোভাবে পরিয়েছে কীনা?
- জোড়ে গর্ত বা কম মাল অথা হলো কীনা?
- জোড়ে বার্ন প্রো হলো কীনা?
- জোড় শাখা মুক্ত কীনা?
- জোড়ে কাটিল আছে কীনা?

প্রশ্নমালা-৯

- ১। ওভারহেড অবস্থানে সিঙ্গেল ‘ভি’ বাট জোড়ের নিমিত্তে ওয়ার্কপিস প্রস্তুত প্রণালি বর্ণনা কর।
- ২। ওয়ার্কপিস পূর্ব স্থাপনের নিয়ম ও এর গুরুত্ব উল্লেখ কর।
- ৩। সিঙ্গেল ‘ভি’ বাট জোড়ের জন্য ওয়ার্কপিস ওভারহেড পজিশনে আটকানোর নিয়ম এবং এর সতর্কতা উল্লেখ কর।
- ৪। ওভারহেড অবস্থানে প্রথম রানের ইলেকট্রোড অ্যাংগেল, চালনার গতি ও আর্ক লেখ উল্লেখ কর।
- ৫। দ্বিতীয় ও অন্যান্য রানের ক্ষেত্রেও ইলেকট্রোড চালনার গতি, আর্ক লেখ এবং বুনন প্রক্রিয়ার বর্ণনা কর।
- ৬। ওয়েন্ড জোড় শেষে জোড়ের ক্রটি-বিচ্যুতি শনাক্ত কর এবং ক্রটিসমূহের কারণ ব্যাখ্যা কর।

দশম অধ্যায়


পাইপে বাট জোড় সমতল অবস্থানে ওয়েন্ড করার দক্ষতা অর্জন

১.১ ওয়ার্কপিস প্রস্তুতি:

- ১২৫-১৫০ মিমি ব্যাস ৮-১৫ মিমি পুরু এবং কমপক্ষে ১৫০-৩২০ মিমি লম্বা দূই খণ্ড এম.এস পাইপ লও।




STRAIGHT ENDS

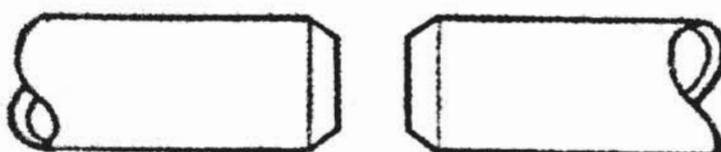

BEVELLED ENDS

END PREPARATION FOR BUTT JOINTS ON PIPES

- ওয়েন্ড করার জন্য প্রস্তুতকৃত প্রান্তকে পরিষ্কার কর। সে স্থান মরিচা, রং, ট্রিজ ইত্যাদি মুক্ত কর।
- পাইপের প্রান্ত ৩৫ ডিগ্রি ২.৫০ ডিগ্রি কোণে বিভেদ কর।
- ২-২.৫ মিমি বুট ফেস রাখ।

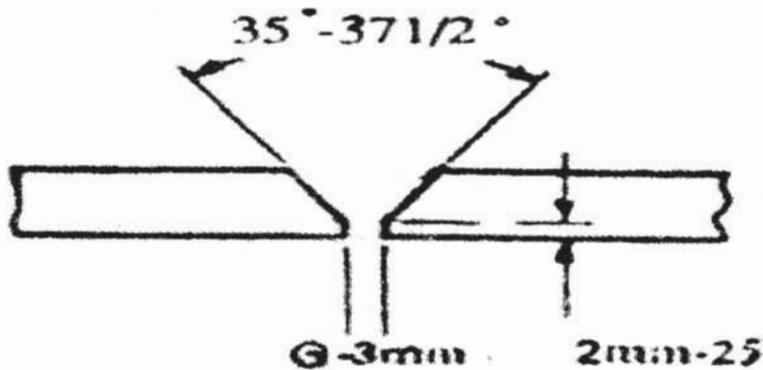

- কট গ্যাপ ও মিমি রাখ ।

১০.২ : ইলেক্ট্রোড নির্বাচন কর :
 (১.২ এর অনুরূপ)


১০.৩ : ওয়াকশিস সহযোগ কর :
 (১.৩ এর অনুরূপ)

১০.৪ : ইলেক্ট্রোড হোভারে আটকানো :
 (১.৪ এর অনুরূপ)


১০.৫ : কারেন্ট সেট করা :
 (১.৫ এর অনুরূপ)

১০.৬ ওয়াকশিস ট্যাক করা :
 - পাইপস্বর্মের মধ্যে সম দূরত্ব বজায় রেখে চিত্রানুযায়ী তিন জাহাগায় তিনটি ট্যাক ওয়েন্ড কর ।
 - ট্যাক ওয়েন্ড ও ওয়েন্ডিং-এর অংশ, তাই ট্যাক ওয়েন্ড হতে হবে পেনিট্রেশনসহ ।

position

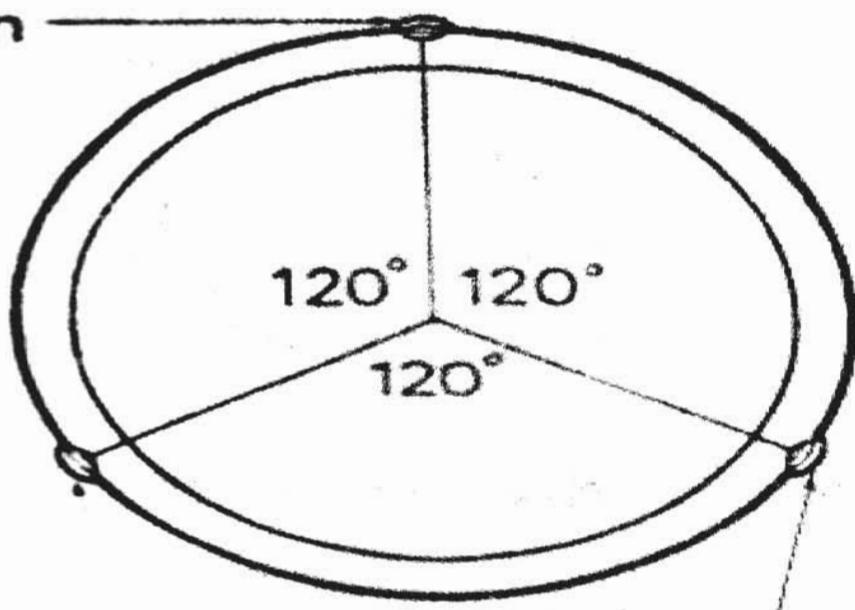


১০.৭ ওয়াকশিস আটকানো :
 - ওয়েন্ডিং করার সময় পাইপ যাতে নড়াচড়া করতে না পারে সে জন্য উপযুক্ত আকারের একটি চ্যানেলে পাইপ বসাও ।
 - চ্যানেলে এমনভাবে বসাও যাতে পাইপ সুরিয়ে সুরিয়ে জোড় দেওয়া যায় ।

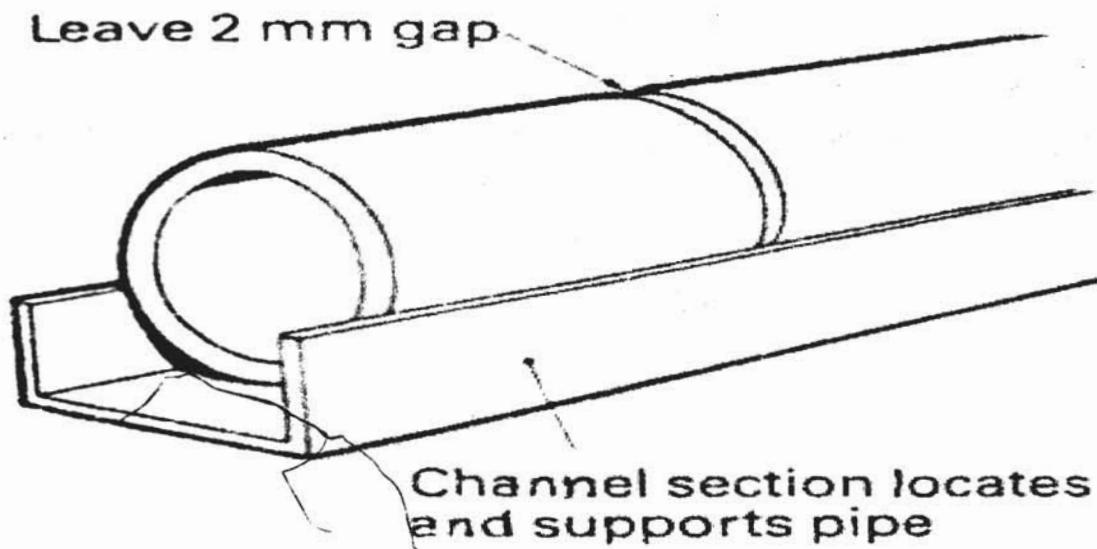


১০.৮ জোড়ের ওয়েভ সম্পর্ক করতে পারবে :


- জোড়ের ওয়েভ সম্পর্ক কর (রুট রান, ফিলিং রান এবং ক্যাপিং রান দিয়ে)

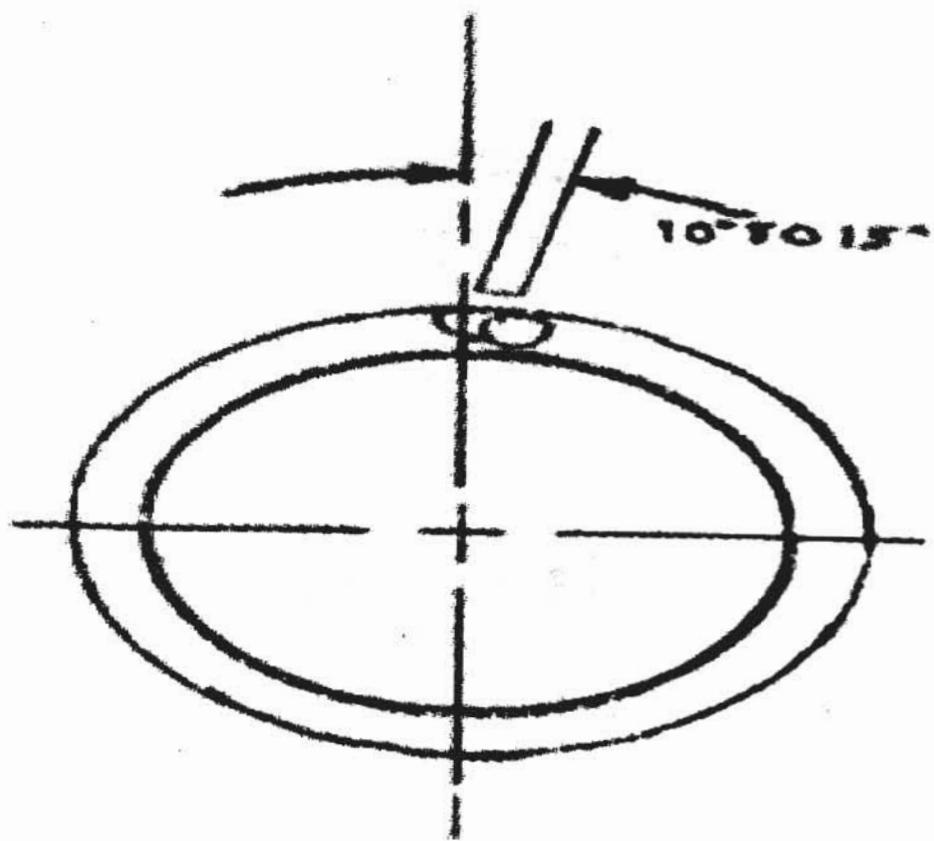

- উলম্ব অবস্থান হতে প্রায় ৮০ ডিগ্রি অতিক্রম করে (ঘড়ির কাঁটা ১০টা বাজার অবস্থানে) ওয়েল্ডিং আরম্ভ কর।

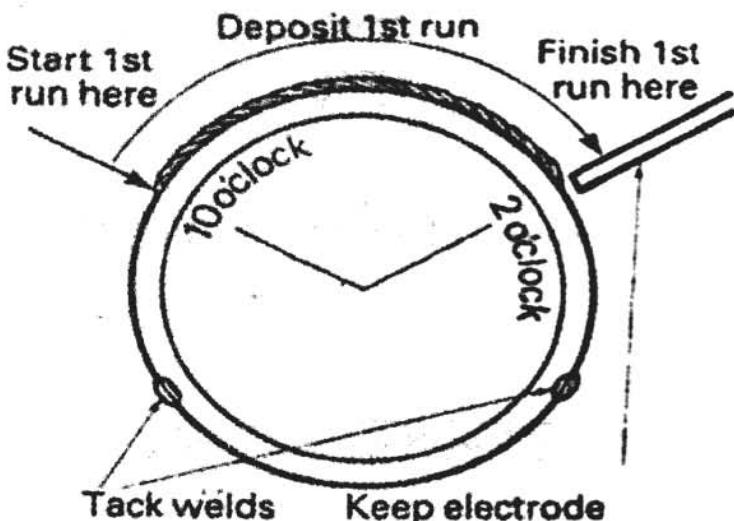


- বিপরীত পার্শ্বের উলম্ব অবস্থানে ৬০ ডিগ্রি পর্যন্ত (ঘড়ির কাঁটা ২টা বাজার অবস্থানে) ওয়েল্ডিং পথের চতুর্দিকে এবং এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ ওয়েল্ড সম্পন্ন কর।
- এতে জোড় অনেকটা সমতল অবস্থানে থাকবে।
- পাইপের কেন্দ্র বরাবর যেখানে ওয়েল্ডিং হবে তার সাথে ৯০ ডিগ্রি কোণে ইলেক্ট্রোড ধর। পাইপ জোড়ের ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রোডের সঠিক কোণ অত্যজ্ঞ শুরুত্বপূর্ণ। কেশনা এতে ওয়েল্ডিং এর শুণাগুণ ও সৌন্দর্য প্রভাবিত করে।
- চিত্রে নির্দেশিত কোণ অনুযায়ী ওয়েল্ড কর।

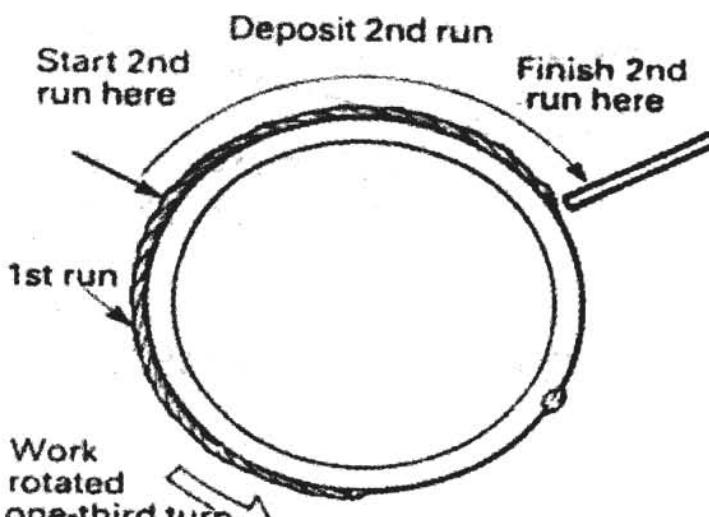

DEPOSITING SECOND RUN

- চ্যানেলের মধ্যে পাইপকে সুরিয়ে পাইপের বাকি অংশে পুনরায় পূর্বে ন্যায় ঘড়ির কাটার ১০টা বাজার অবস্থানে ওয়েবিং আরম্ভ কর এবং এভাবে পুরো পাইপের রুট রান শেষ কর। পেনিট্রেশন জন্য রুট রানে 'কী' (Key) হোল বড় বা ছোট হওয়া যাবে না।
- রুট রান শেষে পুরু জোড় স্থান চিপিং হ্যামার এবং শুল্যার ব্রাশ দিয়ে স্পাগ এবং ময়লা মুক্ত কর।
- জোড়ের একই নিয়মে ফিলিং রানসমূহ শেষ কর। আর্ক লেখ্ট ছোট রাখতে হবে।
- প্রতিটি কিলিং রান শেষে ভালোভাবে জোড় স্থান পরিষ্কার করতে হবে।
- প্রথম ফিলিং রানকে 'হট' পাস করা হয়, কারণ রুট রানের কিছুক্ষণের মধ্যে 'হট' রান আরম্ভ করতে হয়। জোড় স্থানের কোন ঝটি বিচ্ছিন্ন থাকলে 'হট' রানের ধারা তা দূরীভূত হয়। তাই 'হট' রানের সময় কারেন্ট একটু বেশি দিতে হয়। 'হট' পাস হালকা বুনন প্রক্রিয়ায় সুরিয়ে সুরিয়ে শেষ করতে হয়।
- ফিলিং রানসমূহে পূর্বের ন্যায় কারেন্ট অ্যাডজাস্ট করে জোড়ের দুই ধারে ক্ষণিকের জন্য ধৈর্যে ওয়েবিং করতে হবে।

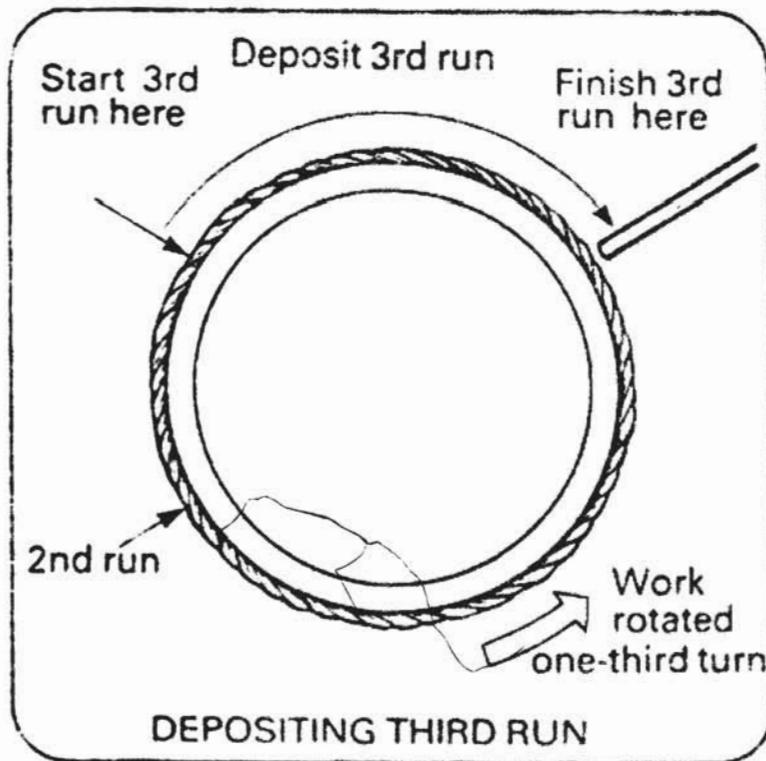

- ক্যাপিং রানের জন্য ১.৫ মিমি এর ন্যায় জোড়ের উপরিভাগে নিচু থাকতে হবে।
- জোড়ের দুই ধারে ক্ষণিকের জন্য ইলেকট্রোডের মাথা থামিয়ে বুনন নীতিতে ও সমগ্রিতে ক্যাপিং রান শেষ করতে হবে।

১০.৯ ওয়েব নিরীক্ষণ করতে পারবে : জোড়ের ঝটি-বিচ্যাতি মূল্যায়নের জন্য নিরীক্ষণ জরুরি। পরীক্ষণ কালে দেখতে হবে।

- জোড়ে স্পাগ আছে কীনা?

- জোড়ের ক্যাপিং রানের বিডের সমতা আছে কীনা?
- জোড়ে আভার কাট আছে কীনা?
- ল্যাক অব ফিউশান আছে কীনা?
- গ্যাস পকেট আছে কীনা?
- ক্যাপিং রানে অতিরিক্ত মাল জমা আছে কীনা?
- গ্যাস পকেট আছে কীনা?
- ক্যাপিং রানে অতিরিক্ত মাল জমা আছে কীনা?
- স্প্যাটার আছে কীনা?
- কনকেভ বা কনভেক্স আকৃতি আছে কীনা?

প্রশ্নমালা-১০

- ১। সমতল অবস্থানে পাইপ বাট জোড়ের নিমিত্তে কার্যবস্তু প্রস্তুত প্রণালি বর্ণনা কর।
- ২। পাইপ বাট জোড়ের ক্ষেত্রে ট্যাক ওয়েন্ড এর নিয়ম উল্লেখ কর।
- ৩। পাইপ বাট জোড়ের ক্ষেত্রে ইলেকট্রোড এর অ্যাংগেল গতি, আর্ক লেংথ উল্লেখ কর।
- ৪। জোড়ের বুনন নীতি বর্ণনা কর।
- ৫। জোড় শেষে জোড়ের ত্রুটি-বিচ্যুতি শনাক্ত কর ও এর কারণ বর্ণনা কর।

একাদশ অধ্যায়


উলম্ব অবস্থানে পাইপ বাট জোড় ওয়েল্ড

১.১ ওয়ার্কশিস প্রত্তি :

- ১২৫-১৫০ মিমি ব্যাস, ৮-১৫ মিমি পুরু এবং কমপক্ষে ২০ থেকে ৩০০ মিমি লম্বা দুই খণ্ড এমএস পাইপ লম্ব।



- ওয়েল্ড করার জন্য প্রস্তুতকৃত প্রান্তকে পরিকার প্রান্তকে পরিকার কর এবং সে সঙ্গে মরিচা, তৈল, ছিঙ ইত্যাদি মূল্য কর।
- পাইপের প্রান্ত ৩৫ ডিগ্রি ২.৫০ ডিগ্রি বিভেদ কর।
- পাইপওয়েল কুট ফেস = ২-২.৫০ মিমি রাখা।

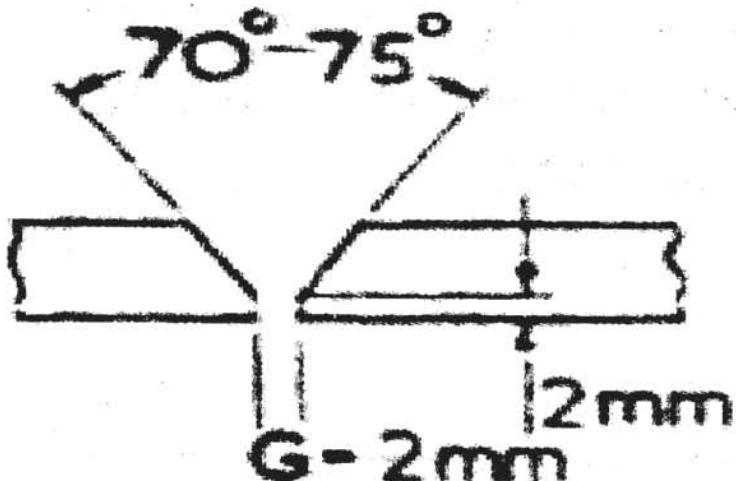

১.২ : ইলেক্ট্রোড নির্বাচন কর :

(১.২ এর অনুরূপ)

১.৩ : ওয়ার্কশিস সংযোগ করঃ

(১.৩ এর অনুরূপ)

১১.৪ : ইলেকট্রোড হোল্ডারে আটকানো :


(১.৪ এর অনুরূপ)

১১.৫ : কারেন্ট সেট করা :

(১.৫ এর অনুরূপ)


১১.৬ উরাকপিস ট্যাক করা :

- পাইপ দুইটিকে সমান জায়গায় হারিজন্টালে বসাও।
- পাইপদুয়োর ফেস ২-৩ মিমি গ্যাপে বসাও।
- পাইপের পরিধিকে সমান চার ভাগে তাগ করে চারটি ট্যাক ওয়েভ কর। ট্যাক ওয়েভে যেন পেনিট্রেশন হয় খেয়াল রাখবে।

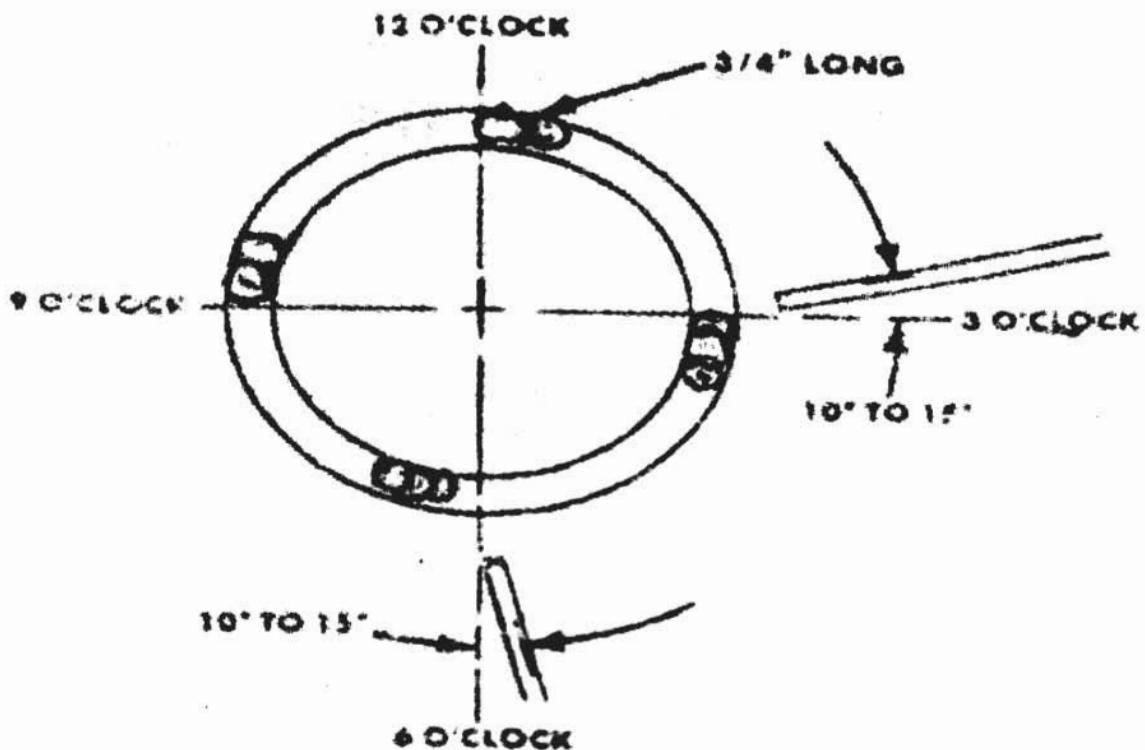


১১.৭ উরাকপিস আটকাতে পারবে :

- এবার পাইপকে সুবিধাজনক ক্ল্যাম্প ব্যবহার করে আটকাও।
- ক্ল্যাম্প মজবুত হলো কীনা নেড়ে দেখ।

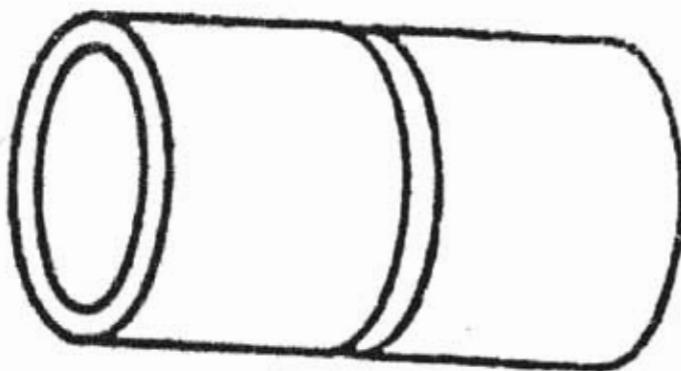


১১.৮ জোড়ের ওয়েক সম্পর্ক করা :


- জোড়ের ওয়েক সম্পর্ক কর (ব্লটাইন বা প্রিংগার পাস, হট গাস, ফিলিং পাস ও ফাইলাল পাস)
- ওয়েকিং এর ধূমা নির্গমনের জন্য নির্গমন সজল সর্বাধিক সুবিধাজনক অবস্থানে অ্যাডজাস্ট কর।
- নির্গমন তরঙ্গ।
- কুট রান ওয়েকিং আরম্ভ কর, তোমার সুবিধা মত ৬ ঘুর্ক (6-Oclock) বা ১২ ঘুর্ক (12-Oclock) বে কোন রান থেকে আরম্ভ করতে পার।
- বদি তুমি ডান হাতে ওয়েকিং কর, তাহলে বাম হাতে ওয়েকিং আরম্ভ কর। আর বদি বাম হাতে ওয়েকিং কর তবে ডান পাস হতে ওয়েকিং আরম্ভ কর।

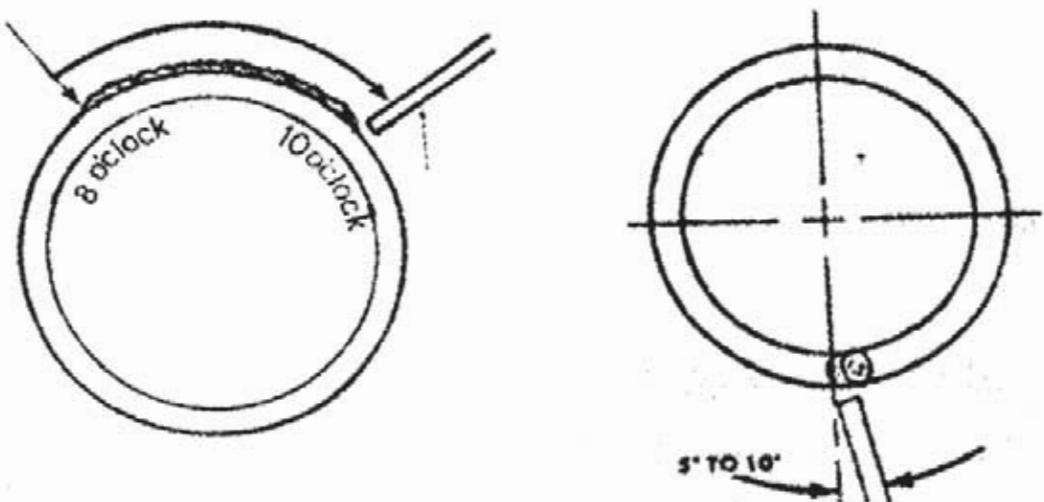

- ইলেক্ট্রোল আনুভূমিক তলের সামান্য নিচে রাখ 10° এবং শার 80° এর দিকে।
- রডের ব্যাসের সমান ব্যাসের 'কী' (Key) হেল বজায় রেখে কুট রান ওয়েকিং শেষ কর।
- চিপিং হ্যামার ও ওয়্যার ত্রাশ থারা কুট রান ভালোভাবে পরিকার কর।
- ওয়েকিং এর কোণ একই রেখে ভালোভাবে হট গাস আরম্ভ কর ও হট গাস ওয়েকিং শেষ কর।

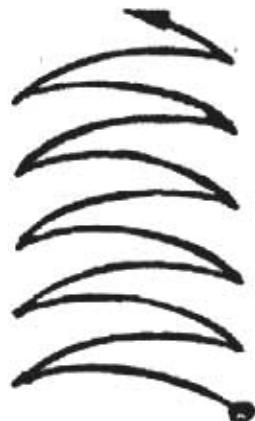

- হট পাস পেষে ওয়েভিং ছান ভালোভাবে পরিকার কর।
- অবশ্য এতি রাসের পর ভালোভাবে জোড় ছান পরিকার করে ফিলিং জাসসযুক্ত দাও ও ফাইবাল ছান টেসে ওয়েভিং সমাপ্ত কর।

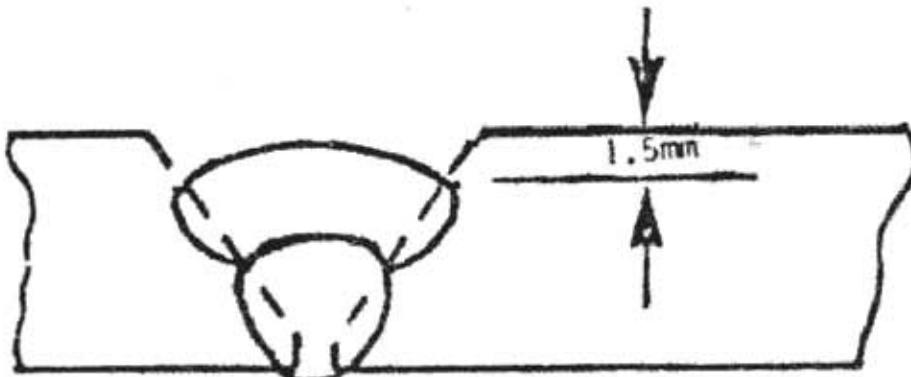

১১.৯ পাইপ বাটি ওয়েভিং এর সময় ও পরে পরীক্ষা :

- ওয়েভিং করার সময় ওয়েভ পরীক্ষা করাই সর্বোত্তম, এতে জোড়ের কৃতি-বিচ্যুতি শনাক্তকরণ ও অতিরোধ করা সহজ হব।
- কুট রানের সময় 'কী' (Key) হেল বজায় রাখা হয় কীনা?
- সঠিক আর্ক সেখ বজায় রাখা হয় কীনা?
- কুট রানের অন্য সময়ের যথে হট রান সেওয়া হলো কীনা?
ওয়েভিং জোড়ের দেখতে হবে :
- আভার কাট আছে কীনা?
- বার্নস্ট্রো হলো কীনা?
- প্যাল পকেট আছে কীনা?
- স্পাগ আছে কীনা?
- এক বিডের সাথে অন্য বিডের সামঞ্জস্য আছে কীনা?

প্রশ্নমালা-১১


- ১। উলস্ব অবস্থানে পাইপ বাট জোড়ের নিমিত্তে কার্যবস্তুর প্রস্তুত প্রণালি বর্ণনা কর।
- ২। উলস্ব অবস্থানে পাইপ বাট জোড়ের নিমিত্তে ট্যাক ওয়েল্ড এর নিয়ম বর্ণনা কর।
- ৩। উলস্ব অবস্থানে ওয়ার্কপিস আটকানোর পদ্ধতি উল্লেখ কর।
- ৪। বাট জোড়ের প্রথম রানের ইলেকট্রোড অ্যাংগেল গতি ও আর্ক লেংথ উল্লেখ কর।
- ৫। দ্বিতীয় ও অন্যান্য রানের ক্ষেত্রে ইলেকট্রোডের অ্যাংগেল গতি ও বুননের নিয়ম-কানুন বর্ণনা কর।
- ৬। ওয়েল্ড জোড় শেষে জোড়ের ত্রুটি-বিচ্ছৃতি শনাক্ত কর এবং এর কারণ বর্ণনা কর।

দ্বাদশ অধ্যায়


পাইপে বাট জোড় স্থির অবস্থানে ওয়েন্ড করার দক্ষতা অর্জন

১২.১ ওজাকপিস প্রস্তুতি :

- ১২৫-১৫০ মিমি ব্যাস ১০-১৫ মিমি পুরু এবং কমপক্ষে ২০০-৩০০ মিমি লম্বা দুই খণ্ড এমএস পেট লও।

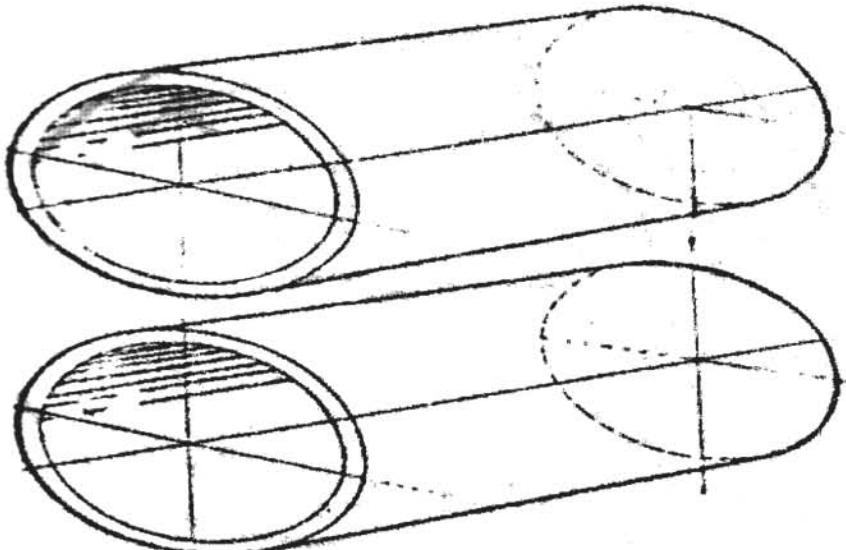

- ওয়েন্ড করার জন্য প্রস্তুতকৃত প্রান্তকে পরিষ্কার কর। তৈল, মরিচা, রং, দিজ ইত্যাদি মুক্ত কর।
- পাইপ দুইটির যে প্রান্ত জোড় দেওয়া হবে সে প্রান্ত ৩৫-২.৫ ডিগ্রি কোণে বিভেদ কর।
- কন্ট ফেস ২-২.২৫ মিমি কুটে ফেস রাখ।

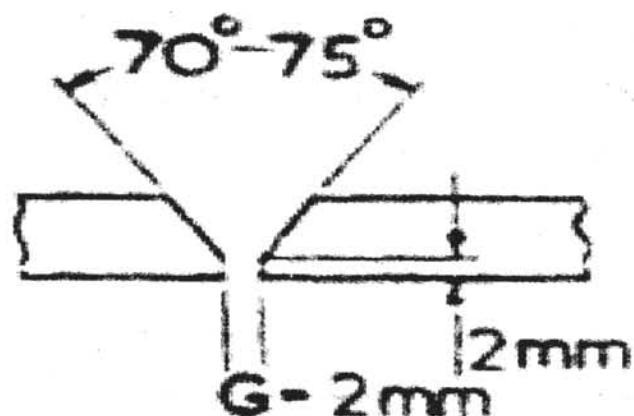

- রস্ট গ্যাপ ইলেকট্রোডের ব্যাস এর সমান অর্থাৎ প্রায় ৩ মিমি রাখ ।

১২.২ : ইলেকট্রোড নির্বাচন :

(১.২ এর অনুরূপ)

১২.৩ : ওয়ার্কপিস সংযোগ :

(১.৩ এর অনুরূপ)

১২.৪ : ইলেকট্রোড হোল্ডারে আটকানো :


(১.৪ এর অনুরূপ)

১২.৫ : কারেন্ট সেট করা :

(১.৫ এর অনুরূপ)


১২.৬ ওয়ার্কপিস ট্যাক করা :

- পাইপ দুইটি জিগ বা ফিঙ্গারে আটকিয়ে সমান লেভেল কর ।
- পাইপ দুইটি কুট ফেস গ্যাপ ২-৩ মিমি রেখে অ্যাডজাস্ট কর ।
- পাইপের পরিধিকে ০৪ ভাগে ভাগ করে কয়েকটি ট্যাক ওয়েল্ড কর ।
- ট্যাক ওয়েল্ডে যেন পেনিট্রেশন হয় খেয়াল রাখ ।

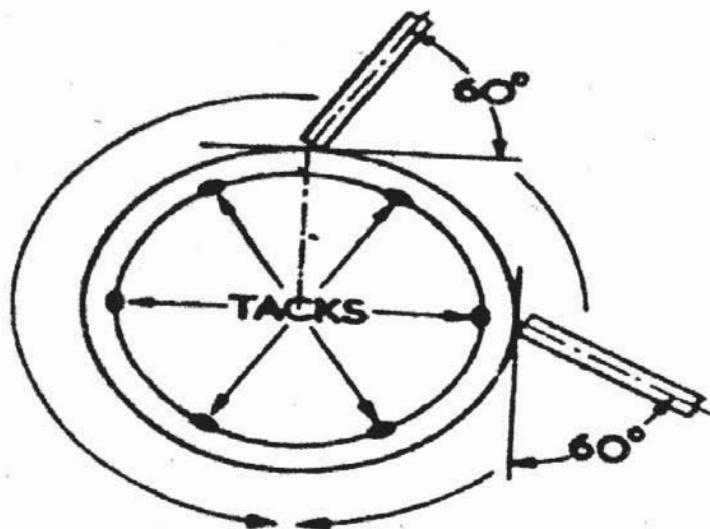


১২.৭ ওয়ার্কপিস আটকানো :

- ট্যাক ওয়েল্ড সম্পন্ন করার পর ওয়েল্ডিং করার আগে ওয়ার্কপিসকে দৃঢ়ভাবে আটকানো বিশেষ প্রয়োজন ।
যাতে করে ওয়েল্ডিং করার সময় ওয়ার্কপিস নড়াচড়া করতে না পারে । ক্ল্যাম্প বা ফিকচারের সাহায্যে
ওয়ার্কপিসটি সুন্দর ও দৃঢ়ভাবে আটকাও ।

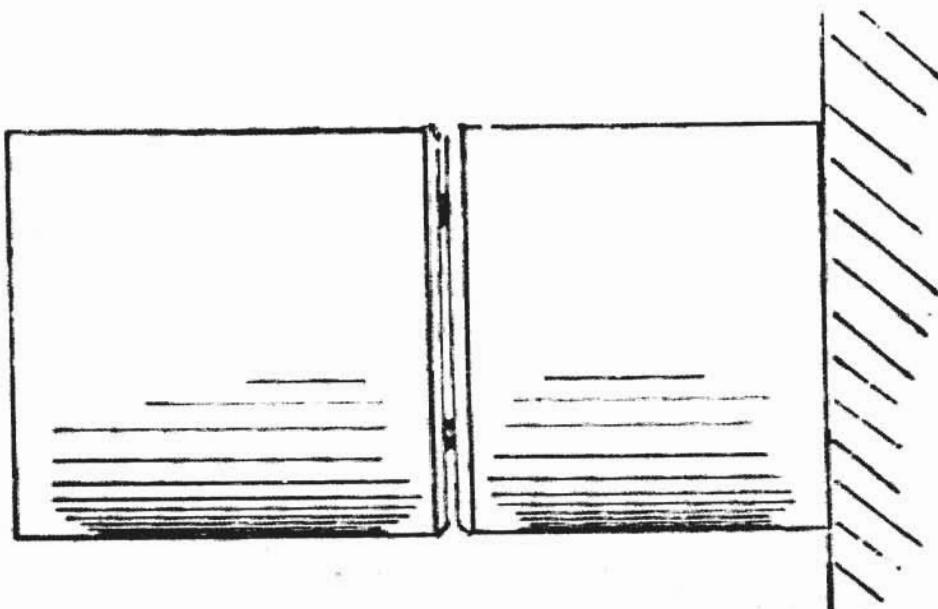


১২.৮ জোড়ের ওয়েল্ড সম্পন্ন করা :


- ফিল্ড অবস্থায় জোড়ের ওয়েল্ডিং সম্পন্ন কর (রুট রান, হট রান, ফিলিং রান ও ক্যাপিং রান)
- কনভেশনাল (আপ ওয়ার্ডস) পদ্ধতিতে ওয়েল্ডিং আরম্ভ কর।
- ঘড়ির কাঁটায় ৬ ওক্লক (6 O'clock) এবং ১২ ওক্লক (12 O'clock) পদ্ধতিতে ওয়েল্ডিং আরম্ভ কর।

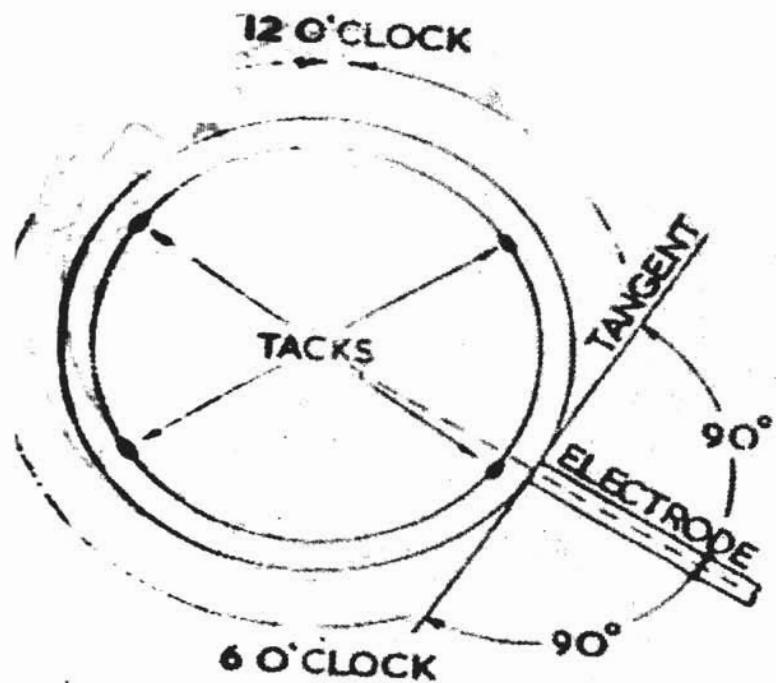

- ৬ ওক্লক (6 O'clock) থেকে রুট রান আরম্ভ কর এবং ১২ ওক্লক (12 O'clock) এসে শেষ কর।
- মূল ধাতু জোড়ের সাথে ইলেকট্রোডের কোণ ৯০ ডিগ্রি বজায় রাখ। ইলেকট্রোডের কোণের হেড পেড হলে পেনিট্রেশনসহ রুট রান দেওয়া যাবে না।
- আর্ক লেংথ ছোট রাখ এবং ‘কী’ (Key) হোল বজায় রেখে রান সম্পন্ন কর। (Key) ‘কী’ হোলের ব্যাস ইলেকট্রোডের ব্যাসের সমান হবে।

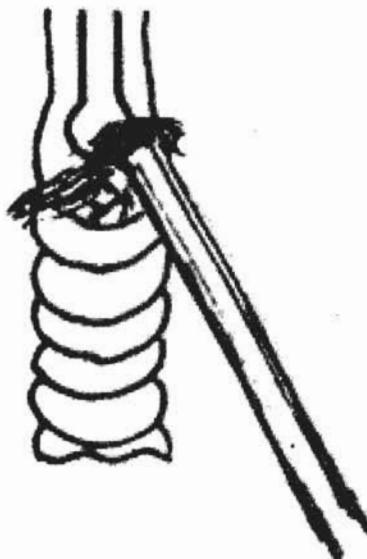

- চিত্রানুযায়ী 'A' লোকেশনে রুট রানে অধিক সাবধান হতে হবে। এ স্থানে অধিক পেনিট্রেশন বা বার্নস্ট্রো হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

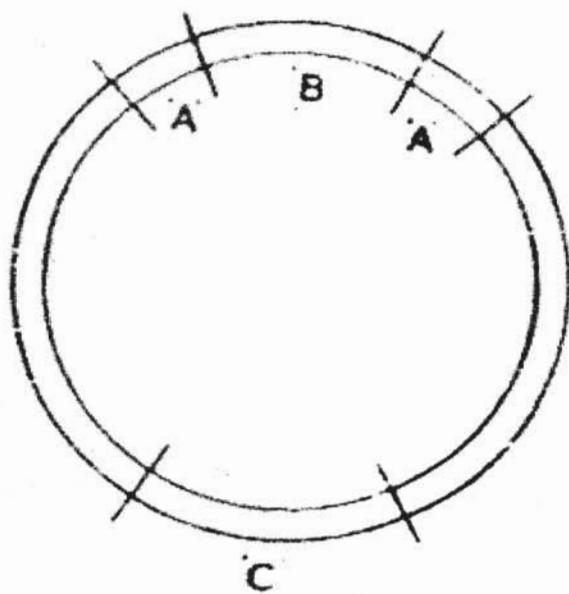


- রুট রান শেষ হওয়ার পর চিপিং হাত্তার ও প্যারাম প্রাপ্তি দ্বারা জোড় হাল ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে।
- রুট রান শেষ হওয়ার সাথে সাথে হট (Hot) রান দিতে হবে। রুট রান এবং হট রানের মধ্যে সমন্বয়ে গ্যাপ বজ কর হবে ততই উচ্চতা। হট রানে কারেন্ট একটু বেশি হলে জোড়ের জটি-বিচ্ছিন্ন কিছুটা প্রাপ্ত পার।
- হট রানে "B,I,C" এলাকাতে কারেন্ট বেশি হলে অন্য থাকা স্লাগ দূর হব।

SECOND RUN (HOT PASS)




**HOT PASS
STRINGER**


- হট রান শেষে জোড় হাল চিপিং করে ভালোভাবে পরিষ্কার কর।
- কিলার পাসসমূহ বুনন পঞ্জিতে ইলেকট্রোল চালনা করে জোড়ের দুই ধারে ক্ষণিকের জন্য থেমে কিলার রান শেষ কর।

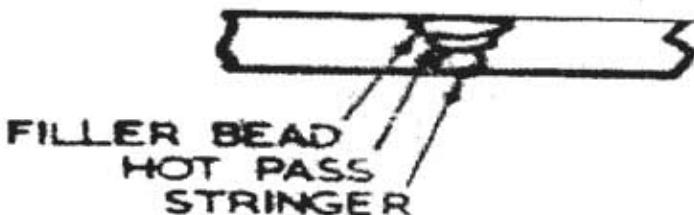


MAY BE
NEEDED
ONLY IN
THESE
AREAS

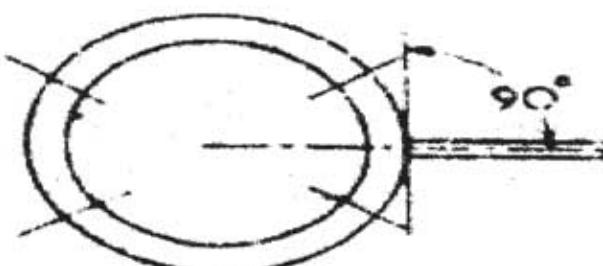

- ক্যাপিং রানের জন্য ১.৫ থিথি এর ন্যায় জাহাঙ্গী রাখ।
- ক্যাপিং রান আঙুল কর, জোড়ের দুই ধারে ক্ষণিকের জন্য থেমে থেমে বিডের বুনন তৈরি করে খরেক শেষ কর।

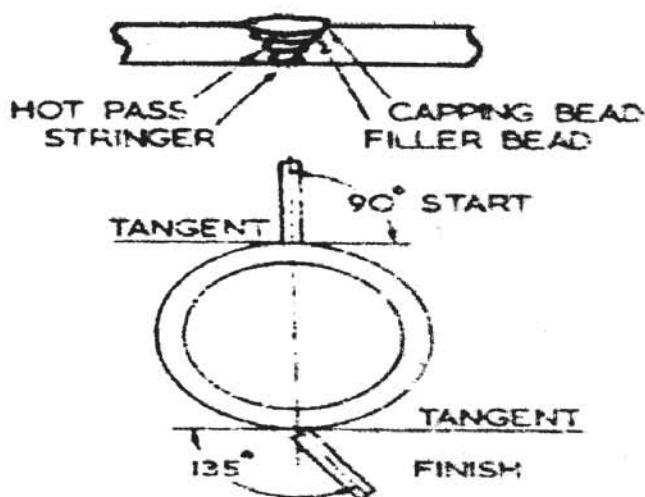

- পাইপ জোড়ের সময় যদি ভালোভাবে নিরীক্ষণ করা যায় তবে ত্রুটিসমূহ শনাক্ত করা অতি সহজ।
- ইলেকট্রোড চালনার কোণ ঠিক আছে কীনা?
- সঠিক 'কী' (Key) হোল বজায় রাখছে কীনা?
- 'কী' হোলের ব্যাস ইলেকট্রোডের ব্যাসের বড় না ছোট?
- 'কী' (Key) হোল রক্ষা করতে পারছে কীনা?
- কুট রান শেষে ভালোভাবে শগ পরিষ্কার করছে কীনা?
- ধাতু জোড়ের শেষেও নিরীক্ষা করে দেখতে হবে:
- জোড়ে আভার কাট আছে কীনা?
- ক্যাপিং রালের বিডের সমতা আছে কীনা?
- ক্যাপিং রালে অতিরিক্ত ধাতু বা কম ধাতু জমে আছে কীনা?
- জোড় ভালোভাবে পরিষ্কার করছে কীনা?
- জোড়ে ফাটল আছে কীনা?
- জোড়ে গ্যাস পকেট আছে কীনা?

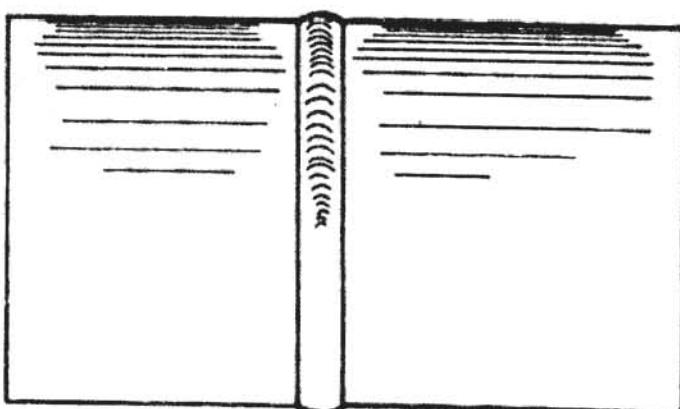

প্রশ্নমালা-১২

- ১। স্থির অবস্থানে পাইপ বাট জোড়ের ক্ষেত্রে কার্যবস্তুর প্রস্তুত প্রণালি বর্ণনা কর।
- ২। স্থির অবস্থানে পাইপ বাট জোড়ের ক্ষেত্রে কার্যবস্তু ট্যাক ওয়েল্ডকরণ পদ্ধতি উল্লেখ কর।
- ৩। স্থির অবস্থানে কার্যবস্তু আটকানোর নিয়ম উল্লেখ কর।
- ৪। পাইপ বাট জোড়ের ক্ষেত্রে ঘড়ির কাটার অবস্থানকে অনুসরণকরণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।
- ৫। পাইপ বাট জোড়ের ক্ষেত্রে প্রথম রানের সময় ইলেকট্রোড এর অ্যাঙ্গেল গতি ও আর্ক লেংথ উল্লেখ কর।
- ৬। দ্বিতীয় ও অন্যান্য রানের ক্ষেত্রে ইলেকট্রোড এর অ্যাঙ্গেল, আর্ক লেংথ বুননের নিয়ম উল্লেখ কর।
- ৭। জোড় শেষে জোড়ের দোষ-ক্রতি শনাক্ত কর ও এর কারণ বর্ণনা কর।

জব তালিকা

১. আর্ক ওয়েল্ড পদ্ধতিতে সমতল অবস্থানে পেনিট্রেশনসহ “সিঙ্গেল ভি” বাট জোড় তৈরিকরণ।
২. আর্ক ওয়েল্ড পদ্ধতিতে উলম্ব অবস্থানে পেনিট্রেশনসহ “সিঙ্গেল ভি” বাট জোড় তৈরিকরণ।
৩. সোজা একক বিড হরিজন্টাল ও ভার্টিক্যাল অবস্থানে তৈরি করার দক্ষতা অর্জন।
৪. “সিঙ্গেল ভি” বাট জোড় হরিজন্টাল ও ভার্টিক্যাল অবস্থানে তৈরি করার দক্ষতা অর্জন।
৫. “সিঙ্গেল ভি” বাট জোড় ওভার হেড অবস্থানে ওয়েল্ড করার দক্ষতা অর্জন।
৬. পাইপ বাট জোড় সমতল অবস্থানে ওয়েল্ড করার দক্ষতা অর্জন।
৭. উলম্ব অবস্থানে পাইপ বাট ওয়েল্ডকরণ।
৮. ফেজ একক বিড ওভার হেড অবস্থানে তৈরি করার দক্ষতা অর্জন।
৯. একাধিক রানের ল্যাপ জোড় ওভার হেড অবস্থানে ওয়েল্ড করার দক্ষতা অর্জন।
১০. একাধিক রানের টি-জোড় ওভার হেড অবস্থানে ওয়েল্ড করার দক্ষতা অর্জন।
১১. কর্ণার জোড় ওভার হেড অবস্থানে ওয়েল্ড করার দক্ষতা অর্জন।
১২. পাইপ বাট জোড় স্থির অবস্থানে ওয়েল্ড করার দক্ষতা অর্জন।

২০২০ শিক্ষাবর্ষ

ওয়েবিং অ্যাভ ফেরিকেশন-১

কারিগরি শিক্ষা আত্মনির্ভরশীলতার চাবিকাঠি

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টেল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক
বিনামূল্যে বিতরণের জন্য