

# জেনারেল মেকানিক্স-১

এসএসসি ও দাখিল (ভোকেশনাল)



নবম-দশম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ



‘মুজিববর্ষ’ এর ক্ষণগণনা শুরুর মাহেন্দ্রক্ষণ

১৯৭২ এর ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফিরেছিলেন তাঁর স্বাধীন বাংলাদেশে। তেজগাঁও এর পুরাতন বিমানবন্দরে (বর্তমান জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ড) উড়োজাহাজ থেকে নেমে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের মাটি স্পর্শ করার সাথে সাথে পূর্ণতা পেয়েছিল আমাদের স্বাধীনতা ও বিজয়। ঐতিহাসিক সেই দিন ও স্থানকে বেছে নেওয়া হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঝুঁপকারের জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনার মাহেন্দ্রক্ষণ হিসেবে। ছবিটিতে ১০ই জানুয়ারি, ২০২০ সালে মুজিববর্ষের লোগো উন্মোচন করছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ রেহানা ও প্রধানমন্ত্রীর পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়সহ প্রায় ১০ হাজার দর্শক। ২০২০ সালের ১৭ই মার্চ থেকে ২০২২ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপিত হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি  
(ভোকেশনাল) এবং দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

---

# জেনারেল মেকানিক্স -১

## General Machanics-1

### প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র নবম ও দশম শ্রেণি

#### লেখক

অধ্যাপক ড. এস এম হাফিজুর রহমান  
প্রকৌশলী মো: মাহবুব হায়দার  
মো: আবু তারিক সিদ্দিকী  
মো: এনায়েত করিম  
উত্তম কুমার দাস  
হমায়ুন কবির (সমন্বয়কারী)

#### সম্পাদক

প্রকৌশলী হরিপদ চন্দ্র পাল

# জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিবিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত ]

(পরীক্ষামূলক সংক্রান্ত)

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ২০২২

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে: হাওলাদার অফসেট প্রেস, ১ গোপাল সাহা লেন, সিংটোলা, সুত্রাপুর, ঢাকা-১১০০।

## প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বতোমুখী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত-দক্ষ মানবসম্পদ। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান এবং আত্মনির্ভরশীল হয়ে বেকার সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের কোনো বিকল্প নেই। তাই ক্রমপরিবর্তনশীল অর্থনৈতির সঙ্গে দেশে ও বিদেশে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ জনশক্তির চাহিদা দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) স্তরের শিক্ষাক্রম ইতোমধ্যে পরিমার্জন করে যুগোপযোগী করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিবর্তনশীল চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের যথাযথভাবে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ করে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং আত্মকর্মসংস্থানে উদ্যোগী হওয়াসহ উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হবে। ফলে রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী জাতিকে বিজ্ঞানমনক্ষ ও প্রশিক্ষিত করে ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে আমরা উজ্জীবিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ শিক্ষাবর্ষ হতে সকলস্তরের পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করার যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আরও আগ্রহী, কৌতুহলী ও মনোযোগী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্তর থেকে শুরু করে ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল ও এসএসসি ভোকেশনাল স্তরের পাঠ্যপুস্তকসমূহ চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয়, টেকসই ও বিনামূল্যে বিতরণ করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে; যা একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক রচিত ভোকেশনাল স্তরের ট্রেড পাঠ্যপুস্তকসমূহ সরকারি সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে সংশোধন ও পরিমার্জন করে মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। উন্নতমানের কাগজ ও চার রঙের প্রচ্ছদ ব্যবহার করে পাঠ্যপুস্তকটি প্রকাশ করা হলো।

বানানের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের জন্য অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানান রীতি। ২০১৮ সালে পাঠ্যপুস্তকটির তত্ত্ব ও তথ্যগত পরিমার্জন এবং চিত্র সংযোজন, বিয়োজন করে সংক্রান্ত করা হয়েছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ এ বর্ণিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কোশল হিসেবে প্রাথমিকভাবে এনটিভিকিউএফ -এর আলোকে চলমান শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়েছে। এই পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে ২০২২ শিক্ষাবর্ষে ২৯টি ট্রেডের মধ্যে ১৩টি ট্রেডের ২৬টি পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হয়েছে। অবশিষ্ট ১৬টি ট্রেডের ৩২টি পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে কারিগরি শিক্ষায় সকল সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই শিক্ষাক্রম চালু হতে যাচ্ছে। এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রবর্তিত পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা সনদের পাশাপাশি জাতীয় দক্ষতা সনদ অর্জনের সুবিধা প্রাপ্ত হবে। এর ফলে শ্রম বাজারে বাংলাদেশের দক্ষ জনশক্তি প্রবেশের দ্বার উন্মোচিত হবে।

পাঠ্যপুস্তকটির আরও উন্নয়নের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মত বই পৌছে দেওয়ার জন্য মুদ্রণের কাজ দ্রুত করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে বইটি আরও সুন্দর, প্রাঞ্জল ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করা হবে। যাঁরা বইটি রচনা, সম্পাদনা, প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীরা আনন্দের সঙ্গে পাঠ করবে এবং তাদের মেধা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করি।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

## সুচিপত্র

# জেনারেল মেকানিক্স -১

প্রথম পত্র ( নবম শ্রেণি)			দ্বিতীয় পত্র ( দশম শ্রেণি)		
অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা	অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপে নিরাপদ কার্যাভ্যাস ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।	০১-২৬	প্রথম	টুলস-ইস্ট্রুমেন্টস ও মেশিন টুলস এর ব্যবহার	১৪৯-১৮২
দ্বিতীয়	মেকানিক্স কাজে টুলস ও ইলেক্ট্রুমেন্টস-এর ব্যবহার	২৭-৫৩	দ্বিতীয়	কাটিং টুলস অ্যান্ড টুল গ্রাইন্ডিং	১৮৩-২১২
তৃতীয়	জব লে-আউট ও পরিমাপকরণ	৫৪-৭৭	তৃতীয়	ধাতুর গুণাগুণ পরিবর্তনে তাপক্রিয়া	২১৩-২৪৬
চতুর্থ	রিভেট ও স্ক্রু ফিটিং	৭৮-১০৮	চতুর্থ	লেদ অপারেশন	২৪৭-২৮০
পঞ্চম	বেঞ্চ ওয়ার্কিং	১০৯-১৪৬	পঞ্চম	টুলস-ইস্ট্রুমেন্ট ও যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ	২৮১-৩১২

# জেনারেল মেকানিক্স -১

## General Machanics-1

প্রথম পত্র  
নবম শ্রেণি  
বিষয় কোড: ৭৭১৩



# প্রথম অধ্যায়

## মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপে নিরাপদ কার্যালয়স ও নিরাপত্তা

### Safe Working Practice and Safety in Mechanical Workshop



শেখাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা একটি শৃঙ্খলা যার মধ্যে অনেক বিশেষ ক্ষেত্র জড়িত। সেগুলি বা অন্যান্য যে কোনো কাজের সময় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার না করলে দুর্ঘটনার ঘটের ঝুঁকি থাকে। দুর্ঘটনার কারণে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় পর্যায়ে প্রচুর ক্ষতি সাধিত হয়। দুর্ঘটনা ক্ষেত্রে একজন দক্ষ কর্মী আছত বা নিহত হলে তার পরিবার তথ্য দেশ ও জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাজ করার সময় সকল দুর্ঘটনা হতে নিজেকে ব্রক্স করার জন্য প্রয়োক কর্মীর সতর্কতা অবস্থন করা উচিত। ওয়ার্কশপে দক্ষ কর্মী ও যন্ত্রপাতি উভয়ই মূল্যবান সম্পদ। সতর্কতার অভাবে দুর্ঘটনাজনিত কারণে কর্মীদের দৈহিক ক্ষতিগ্রস্ত ও যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি সহ জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাই কর্মক্ষেত্রে কাজ করার সময় সকলকে শেখাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার নিয়ম কানুন থেকে চলা উচিত।



এ অধ্যায় পাঠ শেখে আনো

- OSH নীতি এবং পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ব্যক্তিগত সুরক্ষার অনুসীলন করার দক্ষতা অর্জন করতে পারব;
- OSH ও হ্যাজার্ড শনাক্ত করে প্রতিবেদন তৈরি করতে পারব;
- জরুরি প্রতিক্রিয়া পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারব;
- কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসম্বৃদ্ধ ও নিরাপদ পরিবেশের নিশ্চিত করতে পারব।

উপর্যুক্ত শিখনকলগুলো অর্জনের লক্ষ্যে এই অধ্যায়ের আমরা দুটি জব সম্পর্ক করব। এই দুটি জবের সাথ্যে মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপে নিরাপদ কার্যালয়স ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সম্পর্কিত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করব। জবগুলো সম্পর্ক করার পূর্বে প্রয়োজনীয় ভাষ্যিক বিষয়সমূহ জানব।

### ১.১ পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা

ওয়ার্কশপে বিভিন্ন প্রকার ভারী যন্ত্রপাতি এবং মেশিন নিয়ে কাজ করতে হয়। এখানে কোনো মেশিন, যন্ত্রপাতি, টুলস, ছোট ছোট যন্ত্রাংশ ইত্যাদি এলোমেলো অবস্থায় রাখলে যেকোনো প্রকার দুর্ঘটনা ঘটে থেকে পারে। এছাড়া কাজ করার পর বিভিন্ন প্রকার ধাতব টুকরা, চিপস, তৈল, অবিল, শিঙ ইত্যাদি পড়ে থাকলে-সেগুলি পরিষ্কার পরিষ্কৃত না করলে এবং যন্ত্রপাতিগুলি সাজিয়ে পুরিয়ে না রাখলে ওয়ার্কশপের কর্মীগণ থেকে কাজ করার দুর্ঘটনার শিকার হতে পারেন। কর্মস্কেত্রে এমন একটি পরিবেশ থাকা দরকার থেকানে প্রতিটি কর্মী কাজ করার সময় পর্যাপ্ত আঙো বাতাস পেতে পারেন, প্রয়োজনে সহজেই একস্থান থেকে অন্য স্থানে চলাফেরা করতে পারেন এবং একজন কর্মী সুস্থিতার সাথে মনোযোগ সহকারে কাজ করতে পারেন। পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা হলো কাজে বা চাকুরিতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং কল্যাণ বিষয়ক নিয়ম শৃঙ্খলা বা নিয়ম-নীতি। পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক যা কর্মস্কেত্রে কর্মীদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা করে।



চিত্র: ১.১ পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা

### পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার উচ্চেশ্বর হলো-

- সকল পেশার কর্মীরা শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিকভাবে কল্যাণ সাধন করে পদোন্নতি লাভ করবেন।
- কাজের পরিবেশের কারণে কর্মীদের স্বাস্থ্য বুঁকি প্রতিরোধ করা।
- বিপজ্জনক কাজ বা বুঁকি থেকে ব্রক্ষা করে কর্মীদের স্বাস্থ্যকে অভিকর প্রভাব থেকে মুক্ত রাখবে।
- কর্মীদের শারীরিক এবং মানসিক সামর্থ্য অনুসূরে পেশাগত পরিবেশ তৈরি এবং ব্যবস্থাপনা করতে পারবেন।

### ১.২ স্বাস্থ্য সচেতনতা

#### স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্যই সকল স্বীকৃত মূল। একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা শারীরিকভাবে সুস্থ না থাকলে তারা মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে পারে না। ফলে কাজে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে এবং কাজে অনুপস্থিতির হার বেড়ে যায়। ফলে কর্মী এবং মালিক উভয় পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুতরাং কর্মী, প্রশাসন এবং মালিকক্ষের সকলকেই স্বাস্থ্য সচেতন থাকা একান্ত আবশ্যিক।

### ১.২.১ আস্থাবিধি

আস্থাবিধি হচ্ছে এমন একটি বিজ্ঞান যা আমাদেরকে অসুস্থ হওয়ার পূর্বে তার প্রতিরোধ এবং আস্থা সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করে থাকে। একজন মানুষের শারীরিক, মানসিক, পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক অবস্থার পূর্ণাঙ্গ সুস্থ জীবনই হচ্ছে ব্যক্তিগত আস্থা। ব্যক্তিগত আস্থাবিধি বেদনভাবে আগ্রাদের নিরাপদ রাখে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রভাবে অন্যদেরকেও অসুস্থ হওয়া থেকে নিরাপদ রাখে।

### পেশাগত রোগসমূহ

কর্মসূলের পরিবেশ এবং কাজের ধরনের কারণে কর্মরত অবস্থার একজন কর্মী যে সকল রোগ বা ব্যক্তিতে আক্রান্ত হয় বা হতে পারে তাদেরকে পেশাগত রোগ বলা হয়। নিম্নে ক্ষতিগ্রস্ত পেশাগত রোগের নাম উল্লেখ করা হচ্ছে-

১. চর্মত্বাপ-Dermatitis
২. খাসভুজের রোগসমূহ-Respiratory illnesses
৩. পেশী ও হাড়ের ব্যক্তিসমূহ-Musculoskeletal disorders (MSDs)
৪. শ্বর ক্ষতা হাস-Hearing loss
৫. ক্যান্সার-Cancer
৬. স্ট্রেস এবং মানসিক আস্থা সমস্যাসমূহ-Stress and mental health disorders
৭. সংক্রান্ত রোগসমূহ-Infectious diseases



চিত্র: ১.২ পেশাগত রোগসমূহ

### পেশাগত রোগের কারণসমূহ

কর্মরত অবস্থায় একজন প্রতিক বা কর্মচারি সাধারণত তিটি কারণে অসুস্থভাব তুলতে পারে-

১. কর্মসূলের পরিবেশ সংক্রান্ত: বিশুলেশন, উচ্চ শব্দ, উচ্চ ভাষমাত্রা, পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলের অভাব, পর্যাপ্ত আলোর অভাব এবং খুলাবালির কারণে একজন কর্মী নানারকম রোগে আক্রান্ত হতে পারে। বেদন-দৃষ্টিশক্তি করে যাওয়া, শ্বেতশক্তি করে যাওয়া, মুসফুস সংক্রান্ত রোগ, ঘৰ্ষণ, খাসনালীর প্রদাহ ইত্যাদি।

২. **কর্মসংক্রান্ত:** প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব, নির্দেশিকা সংক্রান্ত জ্ঞানের অভাব, বয়স ও দৈহিক সামর্থের অভাবেও নানা রকম অসুস্থতা দেখা দিতে পারে।
৩. **মানসিক অসুস্থতা:** কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা সহকর্মীদের আচার-আচরণ, বৈষম্য, চাকুরির অনিশ্চয়তা, অতিরিক্ত কাজের চাপ, দীর্ঘ কর্মঘণ্টা, অকারণে হয়রানি, নির্যাতন ইত্যাদি একজন কর্মীর উপর বিবৃত প্রভাব বিভাগ করে যা তার কর্মক্ষেত্রের উৎসাহ ও উদ্দীপনা কমিয়ে দেয় এবং কাজের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে বাধা সৃষ্টি করে। ফলে ধীরে ধীরে একসময় সে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

### ১.২.২ স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে শ্রম বিধিসমূহ

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং কোনো নর্দমা, পয়ঃবর্জ্য বা অন্য কোনো জঞ্জল হতে সৃষ্ট দুষ্প্রিয় বাষ্প হতে মুক্ত রাখতে হবে এবং বিশেষ করে-

- (ক) প্রতিষ্ঠানের মেঝে, কর্মকক্ষ, সিডি, যাতায়াতের পথ হতে প্রতিদিন বাড়ু দিয়ে ময়লা ও আবর্জনা ঢাকনা দেওয়া বাল্কে অপসারণ করতে হবে, যাতে উক্ত আবর্জনা দুর্গংস্ক বা জীবাণু বিভাগ করতে না পারে। ধাতব পদার্থ, উৎকট গন্ধময় আবর্জনা, রাসায়নিক আবর্জনা ও মেডিকেল আবর্জনা ভিন্ন ভিন্ন বক্সে প্রতিদিন নিয়মিত অপসারণ করতে হবে।
- (খ) প্রত্যেক কর্মক্ষেত্রের মেঝে সপ্তাহে অন্তত একদিন অবস্থাভেদে এবং কাজের প্রকৃতি ভেদে পানি দ্বারা ধূতে হবে এবং প্রয়োজনে খোয়ার কাজে জীবাণু নাশক ব্যবহার করতে হবে। অবস্থাভেদে জীবাণুনাশক ব্যবহার করে ভিজা কাপড় দ্বারা মেঝে ধূয়ে দিতে হবে।
- (গ) যেক্ষেত্রে উৎপাদন প্রক্রিয়ার কারণে কোনো মেঝে এমনভাবে ভিজে যায় যে, এর জন্য পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজন হয়। সেক্ষেত্রে পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে পানি নিষ্কাশনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে।
  - উক্ত মেঝে অবশ্যই অভেদ্য পদার্থ (Impervious Material) দ্বারা নির্মিত হতে হবে
  - উক্ত মেঝের নির্মাণকৌশল ঢালুবিশিষ্ট এবং উপযুক্ত নিষ্কাশন নালার মাধ্যমে কারখানার মূল নর্দমা ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে, যাতে নিষ্কাশিত পানি অথবা কোনো তরল পদার্থ মেঝেতে জমে থাকতে না পারে।
- (ঘ) প্রতিষ্ঠানের সকল অভ্যন্তরীণ দেওয়াল, পার্টিশন, ছাদ, সিডি, যাতায়াতপথ-
  - রং অথবা বার্নিশ করা থাকলে, প্রতি তিন বছরে অন্তত একবার পুনরায় রং বা বার্নিশ করতে হবে।
  - রং অথবা বার্নিশ করা এবং বহির্ভাগ মসৃণ হলে, প্রতি চৌদ্দ মাসে অন্তত একবার পানি, ব্রাশ ও ডিটারজেন্ট দ্বারা ঘষে পরিষ্কার করতে হবে।
  - অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতি চৌদ্দ মাসে অন্তত একবার চুনকাম বা রং করতে হবে।
- (ঙ) উক্ত কার্যক্রমের যাবতীয় রেকর্ডসমূহ নির্ধারিত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে।

### ১.২.৩ কর্মক্ষেত্রে বায়ু চলাচল ও তাপমাত্রা

- প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্মকক্ষে নির্মল বায়ু প্রবাহের জন্য পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- উক্তরূপ প্রত্যেক কক্ষে তাপমাত্রা সহনীয় পর্যায়ে রাখতে হবে এবং প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্মকক্ষে নির্মল বায়ু প্রবাহের সুবিধার্থে পর্যাপ্ত সংখ্যক বিপরীতমুখী জানালার ব্যবস্থা থাকতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, যেখানে ভেন্টিলেটরের ব্যবস্থা রাখা সম্ভব নয় সেখানে নিষ্কাশন পাথা (Exhaust Fan) স্থাপন করা যাবে, যাতে সেখানে কর্মীগণ মোটামুটি আরামে কাজ করতে পারেন, যাতে কর্মীগণের স্বাস্থ্যহানি

রোধ হয়। আরও শর্ত থাকে যে, কর্মক্ষেত্রে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকলে বায়ুচলা চলের উক্ত ব্যবস্থার প্রয়োজন হবেনা। প্রত্যেক কর্মকক্ষে অন্তত একটি তাপ পরিমাপকযন্ত্র (থার্মোমিটার) সচল অবস্থায় রাখতে হবে এবং ইহা যথাযথ মান সম্পর্কে হতে হবে এবং কর্মকক্ষের দেয়ালের দৃশ্যমান স্থানে ইহা স্থাপন করতে হবে। প্রয়োজনে কক্ষের দেওয়াল এবং ছাদ এমন ভাবে তৈরি করতে হবে যাতে উক্ত তাপমাত্রা বৃক্ষি না পায় এবং যতদুর সন্তুষ্ট কর থাকে।

#### ১.২.৪ কর্মীর সংখ্যা

- প্রতিষ্ঠানের কোনো কর্মকক্ষে কর্মরত শ্রমিকগণের স্বাস্থ্যহানি হয় এই প্রকার অতিরিক্ত কর্মী এক সাথে করা যাবে না।
- প্রত্যেক কর্মকক্ষে কর্মরত প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য অন্তত ৯.৫ কিউবিক মিটার পরিমাণ জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে (কোনো ঘরের উচ্চতা মেঝে হতে ৪.২৫ মিটারের অধিক হলে এটি বিবেচনায় আনা হবেনা)।
- যদি প্রধান পরিদর্শক লিখিত আদেশ দ্বারা কোনো মালিককে অনুরোধ করে তাহলে প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক কর্মকক্ষে সর্বোচ্চ কতজন লোক কাজ করতে পারবেন, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা একটি নোটিশ বোর্ডে দিতে হবে।
- প্রধান পরিদর্শক লিখিত আদেশ দ্বারা কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মকক্ষকে অনুমতি দিতে পারবেন, যদি তিনি এইর্মে সন্তুষ্ট হন যে, তাতে কর্মরত শ্রমিকগণের স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে এই বিধান মানার প্রয়োজন নেই।

#### ১.২.৫ আলোর ব্যবস্থা

- কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক অংশে, যেখানে শ্রমিকগণ কাজ করে বা যাতায়াত করেন, যথেষ্ট, স্বাভাবিক, কৃত্রিম বা উভয়বিধি আলোর ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের কর্মকক্ষ আলোকিত করার জন্য ব্যবহৃত সকল কাঁচের জানালা এবং ছাদে বসানো জানালা সমূহের উভয়পার্শ্ব পরিষ্কার রাখতে হবে।
- প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে- কোনো স্বচ্ছ পদার্থ বা বাতি হতে বিচ্ছুরিত বা প্রতিফলিত আলোকচ্ছটা অথবা কোনো শ্রমিকের চোখের উপর চাপ পড়তে পারে বা তার দুর্ঘটনার ঝুঁকি থাকতে পারে, এরূপ কোনো ছায়াসৃষ্টি, প্রতিরোধ করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

#### ১.২.৬ খাবার পানির ব্যবস্থা

- প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল শ্রমিকের পান করার জন্য কোনো সুবিধাজনক স্থানে পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে এবং স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে সংরক্ষণ করতে হবে।
- প্রত্যেক পানি সরবরাহের স্থানকে বাংলায় ‘পান করার পানি’ কথাগুলি স্পষ্টভাবে লিখে চিহ্নিত করতে হবে।
- যেসমস্ত প্রতিষ্ঠানে সাধারণত দুইশত পঞ্চাশ জন বা ততোধিক শ্রমিক নিযুক্ত থাকেন, সে সকল প্রতিষ্ঠানে গ্রীষ্মকালে পান করার পানি ঠান্ডা করে সরবরাহ করার ব্যবস্থা করতে হবে।
- মাত্রাতিরিক্ত তাপ উদ্দেককারী যন্ত্রের সম্মিলিত কাজ করার কারণে শ্রমিকের শরীরে পানি শূন্যতার সৃষ্টি হলে, গ্রীষ্মকালে পান করার পানি ঠান্ডা করে সরবরাহ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

#### ১.২.৭ শৌচাগার ও প্রক্ষালন কক্ষ

- প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকগণ কাজের সময়ে যাহাতে সহজে ব্যবহার করতে পারেন এরূপ সুবিধাজনক স্থানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্বাস্থ্য সম্মত শৌচাগার ও প্রক্ষালন কক্ষের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- উক্ত শৌচাগার ও প্রক্ষালন কক্ষ পুরুষ এবং মহিলা কর্মীগণের জন্য স্বতন্ত্রভাবে ব্যবস্থা করতে হবে।

- শোচাগার ও প্রক্ষালন কক্ষ পুরুষ এবং মহিলা কর্মীগণের জন্য স্বতন্ত্রভাবে ব্যবস্থা করতে হবে।
- উক্ত শোচাগার ও প্রক্ষালন কক্ষ কারখানা মালিকের নিজ খরচে জীবাণুনাশক ও পরিষ্কারক ব্যবহারের মাধ্যমে সবসময় পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যসম্মত রাখতে হবে।

### ১.২.৮ আবর্জনা বক্স

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে- প্রতি ১০০ জন শ্রমিকের জন্য:

- একটি করে পৃথক আবর্জনা ও পিকদানি বক্স রাখতে হবে;
- পিকদানি বালুভর্তি থাকতে হবে এবং এর উপরে ব্লিচিং পাউডার থাকতে হবে;
- আবর্জনা বক্স প্লাস্টিকের তৈরি ও ঢাকনাসহ থাকতে হবে, এতে প্রতিদিন জমাকৃত আবর্জনা অপসারণ করতে হবে এবং উভয়ক্ষেত্রে জীবাণুনাশক দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে;
- উক্ত পিকদানি ও আবর্জনা বক্স কর্মকক্ষের দরজার সন্নিকটে স্থাপন করতে হবে এবং এটি এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে দুর্গম্ভ না ছড়ায় ও ময়লা আবর্জনা চোখে না পড়ে;
- কোনো ব্যক্তি কোনো প্রতিষ্ঠানে পিকদানি ও আবর্জনা বক্স ব্যতীত অন্য কোথাও থুথু বা আবর্জনা ফেলবেনা এবং এই বিধান সম্পর্কে নোটিস কারখানার ভিতরে উপযুক্ত স্থানে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমনভাবে টাঙ্গিয়ে রাখতে হবে।

### ১.৩ পেশাগত নিরাপত্তা (Occupational Safety)

যে কোনো প্রকার প্রতিকুল অবস্থাকে প্রতিরোধের মাধ্যমে নিরাপদের সাথে কাজ করাকে অকুণেশনাল সেফটি বা পেশাগত নিরাপত্তা বলে।

পেশাগত নিরাপত্তা তিন প্রকার, যথা-

- ব্যক্তিগত নিরাপত্তা;
- যন্ত্রপাতি ও মেশিনের নিরাপত্তা;
- কারখানার নিরাপত্তা।

### ১.৩.১ ব্যক্তিগত নিরাপত্তা

দুঘটনার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য যে সকল সাবধানতা মেনে চলা হয়, তাই ব্যক্তিগত নিরাপত্তা। শিল্প-কারখানায় কর্মীগণ ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যবহার করে থাকে।

### ১.৩.২ যন্ত্রপাতি ও মেশিনের নিরাপত্তা

যন্ত্রপাতির কোনো প্রকার ক্ষতি সাধন না করে কার্য সম্পন্ন করার পর বক্স করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হয়। অতঃপর সঠিকভাবে সংরক্ষণ করে রাখা হয়, এই কর্মকুশলতাই যন্ত্রপাতি ও মেশিনের নিরাপত্তা বিধান করে থাকে।

যন্ত্রপাতি ও মেশিনের নিরাপত্তা পদ্ধতি:

- সঠিক নিয়মে মেশিন চালু করা;
- কাজ শেষে মেশিন অবশ্যই বক্স করা;
- কাজের জায়গা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা;

## বেকানিক্যাল ওয়ার্কশপে নিরাপদ কার্যান্বাস ও নিরাপত্তা

- কোনো প্রকার গোলবোগ দেখা দিলে সাথে সাথে মেশিন বন্ধ করা এবং মুক্ত হোমড করা;
- বৈদ্যুতিক সংরোধসমূহ সাথে যাবে পরীক্ষা করা ইভ্যাদি।

### ১.৩.৩ কারখানার নিরাপত্তা

সকল অকার দুর্ঘটনার হাত হতে ওয়ার্কশপকে রক্ষা করাকে ওয়ার্কশপের নিরাপত্তা বলে। যেমন-

- প্রয়োজনীয় প্রোটকলিট ডিভাইস-সমেত সকল বৈদ্যুতিক সংযোগ ইনস্যুলেটেড রাখা;
- দাহ পদার্থের পাশে উয়েটিং ও গ্রাইটিং না করা;
- আগুন নিভানোর উপকরণ, পানি, বালু ও অরিনির্বাচক যত্নের ব্যবস্থা রাখা;
- বৈবর্তনে আগুন লাগলে হত ফারার টেশনে অবর দেওয়া;
- কারখানার অভ্যন্তর ও বাহির সর্বদা পরিষ্কার পরিষ্কার রাখা।

### ১.৪ ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম

#### ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জামসমূহ (Personal Protective Equipment-PPE):

কর্মসূলে কার্যাবস্থার দুর্ঘটনার ঝুঁকি হতে কর্মীকে বীচানোর জন্য যে সমস্ত সাজ সরঞ্জাম ও পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করা হয়, সেগুলিকে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম বা পিপিই বলা হয়। একজন ব্যক্তির কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সজ্ঞাব্য কর্তি বা দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা করা হবে তার ওপর ভিত্তি করে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (পিপিই) বিচ্ছিন্নিত ভাবে ভাগ করা যায়-

#### অ্যাপ্রন (Apron)

অতিরিক্ত তাপমাত্রা, খারাপ আবহাওয়া, হিটকে আসা কোনো রাসায়নিক পদার্থ বা ধাতব অণ, ভয়ানক গতিতে বায়ু প্রবাহ, সুচালো কোনো বয়ু শরীরে চুকে পড়া এবং ধূমাবালি ইভ্যাদি থেকে কারখানার কর্মীদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য অ্যাপ্রন ব্যবহার করা হয়। অ্যাপ্রন বিভিন্ন পরিচ্ছিক্তিতে বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে, বধা-বরলার স্যুট, রাসায়নিক স্যুট, ডেন্ট, অ্যাথন, পুরো শরীর ঢাকা স্যুট, ছ্যাকেট ইভ্যাদি। ওয়ার্কশপে কাজ করার সময় নিয়ম যেনে সঠিক অ্যাপ্রন পরিধান করলে ধূলা, বালি, বিভিন্ন প্রকার শুরুক্যান্ট, ধাতব টিপস, আগুনের স্ফুলিঙ্গ ও তাপ হতে আসা কাপড় ও শরীর সুরক্ষা পার।



চিত্র-১.৩ অ্যাপ্রন

#### হাত প্লাটস (Hand Gloves)

অধিক তাপমাত্রা, সুচালো কোনো বস্তু, ভারী কোনো বস্তু, বৈদ্যুতিক শক, রাসায়নিক পদার্থ, চর্চ অস্বাকারক ইভ্যাদি থেকে হাতকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য হাত প্লাটস ব্যবহার করা হয়।



## সুরক্ষা জুতা (Safety shoes)

ওয়ার্কশপে বা কর্মসূলে পিছিল থেকে, তিজা থেকে, ধারালো বন্ধ, পড়ে থাকা বন্ধ, রাসায়নিক স্পেস এবং অন্যান্য তরল গোর্ধ ইত্যাদি থেকে গো ও পায়ের পাতাকে সুরক্ষা প্রেম্ভার অন্য সুরক্ষা জুতা, সুরক্ষা বুট, লেসিনসু (বোটা কাপড়ের তৈরি পায়ের আচ্ছাদন), স্ট্যাট (পাতলা আচ্ছাদন) ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। সেফটি সুজ বা নিরাপদ জুতা ওয়েভার/কর্মীকে ডাক্তা ধাতব উপর গলিত ধাতু, ধারালো পড়ত বন্ধুর আঘাত থেকে রক্ষা করে। এমনকি, বৈদ্যুতিক শব্দ থেকেও ওয়েভার বা কর্মীকে রক্ষা করে।



চিত্র-১.৫ সেফটি সুজ

## সেফটি মাস্ক (safety Mask)

ওয়ার্কশপে অনেক সময় খোঝা, বিশাঙ্গ গ্যাস, দুর্বল ইত্যাদির সৃষ্টি হলে নির্বাস নিতে কঠ হয়। এখন অবস্থায় ওয়ার্কশপে কাজ করতে হলে বাস প্রস্থানের নিরাপত্তার অন্য গ্যাস মাস্ক ব্যবহার করতে হয়। কখনো বাতাসে অঙ্গিজেনের মাত্রা কখনে গেলে অঙ্গিজেন মাস্ক ও ব্যবহার করা হয়। গ্রোগ জীবাণু থেকে রক্ত পাওয়ার অন্য, হাসপাতালে চিকিৎসক ও চিকিৎসা কর্মীগণ তিন জন বিশিষ্ট কাপড়ের মাস্ক, সার্জিক্যাল মাস্ক ও এন-৯৫ মাস্ক পরিধান করে থাকেন।



চিত্র-১.৬ সেফটি মাস্ক

## ইয়ার প্লাগ বা কানের সুরক্ষা উপাদান (Ear plug)

কর্মসূলে শব্দের মাত্রা ৮৫ ডেসিবল এর অধিক হলে শব্দ মূহগের ক্ষমে কানের ক্ষতি হতে পারে। ওয়ার্কশপে যেকোনো ধরনের উচ্চ মাত্রার শব্দ প্রতিক্রিয়ায়ের অন্য ইয়ার প্লাগ, ইয়ার ডিফেন্ডার, ইয়ার প্লাগ ব্যবহার করলে প্রবণযুক্ত তথ্য কানের সুরক্ষা হয়।



চিত্র-১.৭ ইয়ার প্লাগ

## সেফটি গগলস বা চোখের সুরক্ষা সরঞ্জাম (Safety Goggles)

ওয়ার্কশপে সেশিন চলাকালীন হিটকে আসা রাসায়নিক গোর্ধ বা ধাতব বন্ধ, খুলোবালি, ক্যাটাজিস্ট পাউডার, গ্যাস, বাল্প এবং রেডিয়োন, ওয়েভিং এর সময় নির্ভর ক্ষতিকর আলোকরশ্মি ইত্যাদি চোখে সরাসরি প্রবেশ করলে চোখের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। তাই এসব ক্ষতির হাত থেকে রক্ত পাওয়ার অন্য চোখের অন্য পিপিই যেমন- নিরাপদ চশমা, গগলস, বেস লিভ (সুবের ঢাকনা), ওয়েভিং হেলমেট ইত্যাদি পরিধান করে ওয়ার্কশপের কর্মীদের কাজ করতে হবে। ওয়ার্কশপে প্রাইভেট, ডিলিং, টার্নিং, বোরিং, ওয়েভিং ইত্যাদি কাজ করার সময় সেফটি গগলস অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে।



চিত্র-১.৮ সেফটি গগলস

## হেলমেট বা আধা সুরক্ষা সরঞ্জাম

সকল ধরনের হেলমেট আরামদায়ক ও যেকোনো ধরনের দুর্ঘটনা থেকে যাথা সম্ভাব্য করার জন্য তৈরি করা হয়। উপর থেকে কোনো বস্তু পড়লে, শক্ত বস্তুর আঘাত, সূর্যোদান বস্তুতে চুল পৌঁছিয়ে যাওয়া ইত্যাদি।



চিত্র-১.১ হেলমেট



**নিচেকে যাচাই করো**

### ১.৪.১ ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রীর নাম দেয়া আছে, ব্যবহার শিখ।

ক্রম	পিলিই'র নাম	ব্যবহার	ক্রম	পিলিই'র নাম	ব্যবহার
১.			৩.		
২.			৫.		
৩.			৬.		

### ১.৪.২ পিলিই ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা:

ওয়ার্কশপে কাজ করার সময় কেকোনো দুর্ঘটনা এভানোর জন্য অবশ্যই নিরাপদ পোশাক ও নিরাপদ সরঞ্জামাদি পরিধান করা দরকার। যেমন-

- প্রাইভিট, সেপিনিং এবং টিপিং করতে নিরাপদ চশমা পরিধান করলে হিটকে যাওয়া চিপস এর আঘাত থেকে তোখকে রক্ষা করা যায়;
- অ্যান্টন পরিধান না করলে অসভ্যকভাবশত টিলেজালা পোশাক কোথাও ঝাঁঢ়িয়ে বা পৌঁছিয়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে;
- সবা চুল বৈধে হেলমেট না পড়লে সূর্যোদান কোনো ঘোঁৎশে ঝাঁঢ়িয়ে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে;

### ১.৪.৩ পিপিই নির্বাচন:

ব্যক্তিগত নিরাপত্তা উপাদানগুলো (পিপিই) এমনভাবে ডিজাইন করা হয় যা প্রতিটি স্তরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। পিপিই যেমনটি হওয়া উচিত-

- কাজের ধরন অনুযায়ী উপযুক্ত হতে হবে এবং বিপদের ঝুঁকির উপযুক্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে;
- ব্যবহারকারীকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা প্রদান করবে;
- স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা বিষয়ে অতিরিক্ত ঝুঁকি সৃষ্টি করে না;
- ব্যবহৃত অন্যান্য পিপিই এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সহজে ব্যবহার যোগ্য ও আরামদায়ক;
- ব্যবহারকারীর যেকোনো ধরনের মেডিকেল শর্তের বৈধা বা বিপত্তি ঘটাবে না;
- বাংলাদেশের আদর্শমান অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক হবে।
- পিপিই নির্বাচনের সময় কর্মীদের ব্যক্তিগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সামাজিক নিয়মনীতি, ধর্মীয় সংস্কৃতি এবং স্টাইলকে বিবেচনা করতে হবে।

### ১.৪.৪ পিপিই এর সঠিক ব্যবহার:

পিপিই ব্যবহারের পূর্বে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নিশ্চিত করতে হবে-

উৎপাদনকারীর নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যক্তিগত নিরাপত্তা উপাদানগুলো (পিপিই) ব্যবহৃত হয়

- পিপিই সঠিকভাবে ফিট হয়;
- কীভাবে এটি ব্যবহৃত হয় তার নির্দেশনার জন্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়;
- যেখানে পিপিই পরিধান করতে হবে সেখানে অবশ্যই একটি চিহ্ন দিয়ে রাখতে হবে, যেন কর্মীরা খুব সহজেই মনে করে ব্যবহার করতে পারে;

### ১.৪.৫ পিপিই ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা:

স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার সম্ভাব্য ক্ষতির বা দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য পিপিই ব্যবহার করতে হবে। দুষ্গ কমানোর জন্য শুধুমাত্র ব্যক্তিগত নিরাপত্তা উপাদান ব্যবহার করা ঠিক নয়। কারণ কোনো সতর্কতা বার্তা ছাড়াই এগুলো মাঝে শ্রমিকদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়। ঝুঁকির উপযুক্ত নিরাপত্তা প্রদানে পিপিই এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে-

- ব্যবহারে আরামদায়ক নাও হতে পারে
- কাজের বৈধা বা বিপত্তি ঘটাতে পারে
- স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার অন্যান্য ঝুঁকি সৃষ্টি করে থাকে
- দীর্ঘ সময়ের জন্য ব্যবহার ব্যয় বহুল হয়

## ୧.୫ ପେଶାଗତ ବିଶେଷତି

ଯେସବ ଉଚ୍ଚ ବା ଉତ୍ସାହାନସମୁହେର ପ୍ରଭାବେ ଦୁର୍ଘଟନା ସଂଘଟିତ ହାତେ ପାଇଁ, ସେଇସବ ଉଚ୍ଚ ବା ଉତ୍ସାହାନସମୁହକେ ହ୍ୟାର୍ଡ୍ ବା ବିଶେଷ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ହସ୍ତ ବିଶେଷ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ବା ଘଟିବା, ଯାର କାରଣେ କୋନୋ ବ୍ୟାହିନୀ, ସମ୍ପଦେର, ପରିବେଶେର କଣ୍ଠି, ଉତ୍ସାହନ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ବିଶେଷ ହଜାହତ ଅଥବା ଦୀର୍ଘବ୍ୟାଙ୍ଗ ଜୋଖ-ବ୍ୟାଧି ହାତେ ପାଇଁ; କିମ୍ବା ତା ଏଥିଲେ ଘଟିଲି। ବିଶେଷର ସର୍ବଲୋକ କଳେ ହ୍ୟାର୍ଡ୍ ଦୁର୍ଘଟନା। ସଞ୍ଚାର୍ୟ ବିଶେଷମୁହ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଶନାତତ୍ତ୍ଵରେ ଏବଂ ଦୂରୀକରଣ ଓ କମାନୋର କଳେ ଦୁର୍ଘଟନା ଏଫାନୋ ସନ୍ତୋଷ। ଦୁର୍ଘଟନାର କାରଣେ ଧାରାବାହିକ କଣ୍ଠି ଯେତନ- ଆଶ୍ରୟ, ଜୀବନ, ପରିବେଳ ଓ ସମ୍ପଦେର କ୍ଷମ୍ଯ-କଣ୍ଠି ହସ୍ତ ।

### ୧.୫.୧ ବିଶେଷର ଧରଣ ଏବଂ ପ୍ରେଣ ବିନ୍ୟାସ

କର୍ମକେନ୍ଦ୍ରେ ବିଶେଷ ବା ବୁଝିକେ ନିର୍ମଳିତ ଭାବେ ତାପ କରା ବାଯ-

- ଶାରୀରିକ ବିଶେଷତି ;
- ରାସାୟନିକ ବିଶେଷତି ;
- ଜୈବିକ ବିଶେଷତି ;
- ଅନୋସାମାଞ୍ଜିକ ବିଶେଷତି ;
- ଆନ୍ତରିକ (ମୋବାଇକ ଫ୍ୟାଟର ମେଳ କରା) ବିଶେଷତି ;

### ୧.୫.୨ ଶାରୀରିକ ବିଶେଷତି (Physical Hazard)

କର୍ମକେନ୍ଦ୍ରେ ବିଶେଷାନ ବିଭିନ୍ନ ଧରନେର ପଦାର୍ଥର କାରଣେ ଯେ ବିଶେଷର ସୃଷ୍ଟି ହସ୍ତ ତାହିଁ ଶାରୀରିକ ବିଶେଷତି। ବିଭିନ୍ନ ଧରନେର ଉତ୍ସାହାନ ସେମନ- ବ୍ୟାଙ୍ଗାତି, ବ୍ୟେନିନ, ବିଦ୍ୟୁତ, ଅତ୍ୟଧିକ ତାଳ ବା ଠାଳୀ, ଆର୍ଦ୍ରା, ଅତି ଶର୍କ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଚଲନ ବାତ୍ତୁ, କାଜେର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଜୀବନ ଇତ୍ୟାଦି ।



ଚିତ୍ର-୧.୧୦ ଶାରୀରିକ ବିଶେଷତି

### ୧.୫.୩ ରାସାୟନିକ ବିଶେଷତି (Chemical Hazard)

ଓର୍ଗାର୍ଜଣପେ ବ୍ୟବହର୍ତ୍ତ କୀଟମାଳସମୁହ, ଉତ୍ସାହିତ ପଣ୍ଡ, ବିକ୍ରିରାକାରୀ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି କଥନୋ କଥନୋ ଭୟାବହ ଅବସ୍ଥାର ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେମନ- ବିକ୍ରେମିତ, ବିକିରଣ, ବିଷକ୍ରିମି, କମାର୍ପାଣ୍ଡ ହେଲ୍ମା, ବିବାଳମ୍, ଅଗିଚା ପଡ଼ା, ଆଲାଲୋଡ଼ା, କ୍ୟାଲାର ଇତ୍ୟାଦି । ରାସାୟନିକ ବିଶେଷର ଅନ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ବିଭିନ୍ନ ଧରନେର ପଦାର୍ଥଗୁଲୋ ହ୍ୟାର୍ଡ୍- ଏସିଡ, କାର, ଡାଇସ, ପେହିଟ, କୁରାଶା, ମ୍ରାବକ, କଟନ ଭାଙ୍ଗ, ପ୍ରୋଟ୍ସ ବାଲ୍ମୀ, ଓର୍ବେଳିଂ ଥୌଲା, ହାଇଡ୍ରୋଜନ, ଗୋରିନ, କ୍ଲୋରିଜିନ, ଲେଙ୍କ ବା ସୀସା ଇତ୍ୟାଦି ।




ଚିତ୍ର-୧.୧୧ ରାସାୟନିକ ବିଶେଷତି

### ১.৫.৪ জৈবিক বিপত্তি (Biological Hazard)

সূক্ষ্ম- অণুজীব এবং ভাসের বিশাক্তিয় পদার্থের কারণে জৈবিক বিপদ হয়। যেমন-

নর্মান গানিডে সাধারণত বিভিন্ন ধরণের অণুজীব থাকে। সালফারামুক মৃত্যু (যেমন- প্রিজ, টেল ইভ্যাদি) আহাৰ কৰলে ভাসের শরীরে বিশাক্ত উৎপাদক হিসেবে হাইক্রোজেন সালফাইড গ্যাস নিষসরণ কৰে। কিন্তু যাত্রার হাইক্রোজেন সালফাইড খুবই বিশাক্ত। এসবেৰ কারণে মৃত্যু পৰ্যবেক্ষ হতে পাৰে। ব্যাকটেরিয়া এবং পৱৰ্জীৰ কৌচ ঘেঁসুলো খুলা বালিতে ভেসে বেঢ়ায়, ভাসের কারণে ঘাসভোজৰ সমস্যা হয়। এটি এক ধৰণের জৈবিক বিপদ।

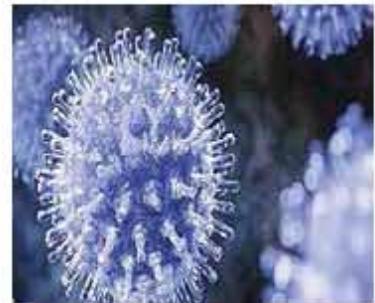

চিত্ৰ-১.১২ জৈবিক বিপত্তি

### ১.৫.৫ মনোসামাজিক বিপত্তি (Psychosocial Hazard)

কৰ্মক্ষেত্ৰে কাজ সম্পর্কিত অথবা কাজেৰ অবস্থানগত বিবৰ যা কৰ্মীদেৱ মানসিক চাপ বৃক্ষ কৰে। কলে মনোসামাজিক বিপদ সৃষ্টি হয়। যেমন- মানসিক বিশাদ, কাজেৰ প্রতি একধৰেৱী ভাৰ, অস্থিৰ এবং ছালাপোড়া ইত্যাদি।



চিত্ৰ-১.১৩ মনোসামাজিক বিপত্তি

### ১.৫.৬ কৰ্ম-ভঙ্গিমাজনিত বিপত্তি (Ergonomic Hazard)

এমন শাৰীৰিক পৱিত্ৰিতা যা শৰীৰেৰ পেশীসমূহ বা শিল্পেৰ নীচেৰ লিপামেটগুলি, হাত বা কজিৰ মাঝুলুলি বা হাঁচুৰ চাৰলাশেৰ হাড় গুলিৰ সংক্ৰমণেৰ কাৰণ হতে পাৰে, যাৰ ফলে একটি পেশীজনিত ব্যাধি হয়ে থাকে। কৰ্ম-ভঙ্গিমাজনিত বিপত্তিসমূহেৰ কাৰণগুলো হজো- শুনোবৃত্তিমূলক একই ভঙ্গিমায় কাৰকৰা, ছিৱ এ অনিৱাপদ অভ্যন্তৰি ইত্যাদি।



চিত্ৰ-১.১৪ কৰ্ম-ভঙ্গিমাজনিত বিপত্তি

### ১.৫.৭ বিপদ বা বিপত্তি নিৰৱৰ্তন

শিৱকাৰখানার বিপদ বা বিপত্তি নিৰৱৰ্তন একটি ধাৰাবাহিক প্ৰক্ৰিয়া। শিৱকাৰখানার ডিজাইন কৰা থেকে শুলু কৰে উৎপাদনেৰ সময় এবং কাৰখানাৰ বক কৰা পৰ্যট এই প্ৰক্ৰিয়া মেলে চলা হয়। এখানে আমৰা বিপদ

নিয়ন্ত্রণের মূল ও প্রাথমিক ধারণাগুলো বর্ণনা করছি। বর্তমান সময়ে প্রয়োজনীয় সুবিধা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের বিশেষায়িত ধারণা তৈরি করা হয়েছে। নিম্নে এ সকল ধারণাগুলো বিবেচনা করে বিপদ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতির বর্ণনা দেয়া হলো-

### ১.৫.৮ বিপদ বা বিপত্তি নিয়ন্ত্রণের ধাপসমূহ

- বিপদ শনাঞ্চকরণ;
- বিপদের তালিকা তৈরি;
- বিপদ র্যাংকিং করা বা শ্রেণি নির্ধারণ করা;
- বিপদের সম্ভাবনা অ্যাসেস করা;
- বিপদ র্যাংকিং করা;
- বিপদ দূরীকরণ বা কমানো বা নিয়ন্ত্রণ করা।

কর্মক্ষেত্রে সৃষ্টি বিপদসমূহকে অভিজ্ঞতা সম্পর্ক লোক দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে চিহ্নিত এবং তালিকা করতে হবে। এর পরবর্তী ধাপ হলো, সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির তীব্রতা অনুসারে বিপদকে র্যাংকিং করতে হবে। ধারাবাহিকভাবে বিপদ সমূহকে ঝুঁকির স্তর অনুসারে নিম্নে ক্রমানুসারে র্যাংকিং করতে হবে। পরবর্তীতে বিপদের ঝুঁকি দূর করার জন্য তিনি কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত। যেটি অধিক ঝুঁকিপূর্ণ বিপদকে কম ঝুঁকিপূর্ণ বিপদে ঝুঁপান্তর করবে অথবা বিপদকে দূর করবে। এটি সত্য যে, সকল বিপদ পুরোপুরি দূর করা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রস্তুতি এমনভাবে থাকা উচিত যেন সহজেই বিপদ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

### ১.৫.৯ বিপত্তি অপসারণ

যেখানে কোনো বিপদ নেই সেখানে আঘাত পাওয়া বা অসুস্থ হওয়ার কোনো ঝুঁকি নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়-

- এলোমেলো জঞ্চাল দূর করে হৌচিট খেয়ে পড়ার মতো বিপদ দূর করতে হবে।
- অপ্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থ বর্জন করতে হবে।
- ঝুঁকিপূর্ণ পদ্ধতি পরিহার করতে হবে।
- ক্ষতিগ্রস্থ যন্ত্রপাতি অতি দ্রুত মেরামত করতে হবে।
- ব্যবহারকারীর কর্মযোগ্যতার সাথে নতুন যন্ত্রপাতির সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে।

### ১.৫.১০ প্রতিস্থাপন

বিপদ দূর করা সম্ভব না হলে কম ঝুঁকি সম্পর্ক বিকল্প কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। এটি এমনভাবে করতে হবে যেন সঠোষজনকভাবে একই ধরনের কাজ সম্পাদন করা যায়। যেমন-

- বিপদ সৃষ্টিকারী পদার্থের পরিবর্তে কম ক্ষতিকারক দ্রব্য ব্যবহার করতে হবে;
- যেখানে সবসময় টেলিফোন ব্যবহৃত হয় সেখানে হ্যান্ডসেটের পরিবর্তে হেডসেট ব্যবহার করতে হবে;
- বাস্পীয় বিপদ নিয়ন্ত্রণের জন্য কম ক্ষতিকারক দ্রব্য ব্যবহার করতে হবে।



চিত্র-১.১৫ সেকুটি সাইন



নিজেকে ঘাচাই করো

### পেশাগত বিশতি সম্পর্কিত অনুসরণনমূলক কাজ-১

তোমার প্রতিষ্ঠানের থেকোনো ট্রেড পরিদর্শন কর এবং পেশাগত বিশতি খুজে বের করে নিয়োগ ছকে বিশতির অবস্থা সম্পর্কে তোমার মতামত দাও।

### পরিদর্শন ফর্ম

পরিদর্শনকৃত ট্রেডের নাম	
ট্রেডের কাজ সম্পর্কে বর্ণনা (৩ থেকে ৫ বাকে)	
<b>ক্রিয়েক্যাল (প্রাক্রীয়িক) বিশতি</b>	
▪ যন্ত্রণাতি ও স্রেণি সম্পর্কিত	
▪ অতি শব্দ ও কম্পন	
▪ কাজের অবস্থা ক্রোর, সিডি এবং গরম বা ঠাণ্ডা	
<b>আসাঞ্চলিক বিশতি</b>	
▪ বিস্ফোরণ, বিশ্বিন্দা,	
▪ বিবরাশ, জ্বালাপোড়া	
▪ বিকিরণ,	
<b>জৈবিক বিশতি</b>	

▪ সালফারমুক্ত মুখ্য (বেমন-গ্রিজ, ডেল ইত্যাদি);	
▪ ব্যাকটেরিয়া;	
▪ প্রজীবি কীট দেহসোধুলা বালিতে জেলে দেড়ার;	
<b>যন্ত্রোপায়াজিক বিষণ্ণি</b>	
▪ মানসিক বিষণ্ণি;	
▪ কাজের প্রতি একথেরেশী ভাব;	
▪ অবস্থা এবং জ্ঞানাপোষ্টা;	
<b>কর্ম-ভঙ্গিমাজনিত বিষণ্ণি</b>	
▪ একই ভঙ্গিমায় দীর্ঘকাল কাজ করা;	
▪ শ্বিত ও অনিরাপদ অভ্যাস ইত্যাদি;	
▪ উচু স্থান বা বেশী নিচু স্থান;	
পরিদর্শনকারীর নাম	
প্রেসি	
আল মহম্মদ	

## ১.৬ কর্মক্ষেত্রের ঝুঁকি

ঝুঁকি, দুর্ঘটনা, তথ্য ইত্যাদি ব্যাবাতে সাধারণত বিশদ বা ঝুঁকি (Risk) শব্দটি ব্যবহৃত হয়। শিল্পকারিকানাম, বিশদ হলো বেকোনো অস্বাভাবিক ঘটনা বা অসুবিধা সৃষ্টি করে। ফলে অগ্নিকাণ্ড, বিস্ফোরণ, বিবাহ খ্যাস বিঃসরণ ইত্যাদি ঘটনা ঘটতে পারে। ডয়াবহ বিশদ কর্মসূলে সৃত্য, সম্পদের ক্ষতিসাধন, পরিবেশের উপর বিপুল প্রভাব অথবা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করে।



চিত্র-১.১৬ কর্মক্ষেত্রের ঝুঁকি

সাধারণত বিপদকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, ক্ষতি বা আঘাত বা ভরকর কিছুর সামনে শক্তির সংগ্রাম। অন্যভাবে, বিপদ বলতে এমন অবস্থাকে বুঝাই যাব ফলে শৃঙ্খলা, আহত, অসুস্থ, সম্পদের ক্ষতি-ক্ষতি এবং পরিবেশের ক্ষতি সাধিত হয়।

### ১.৬.১ বিভিন্ন প্রকার ঝুঁকি

#### (১) বৈদ্যুতিক ঝুঁকি


- পর্যাপ্ত সুরক্ষা হাড়া বৈদ্যুতিক শকে আহত কাউকে স্বর্ণ করা;
- দুর্বল তাল নিরোধক ও বুটিপূর্ণ বৈদ্যুতিক যন্ত্রণাতি ব্যবহার করা;
- আগি পাওয়ে বৈদ্যুতিক লাইনে কাজ করা ইত্যাদি।



চিত্র-১.১৭ বৈদ্যুতিক ঝুঁকি

#### (২) যানিক ঝুঁকি সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতির তিনটি স্থানে যানিক ত্রুটি থাকতে পারে, যথা-

- পরিচালনার ক্ষেত্রে;
- যানিক শক্তি ট্রান্সফর্মেশন ক্ষেত্রে;
- যন্ত্রপাতির সূর্ণন এলাকায় ইত্যাদি।

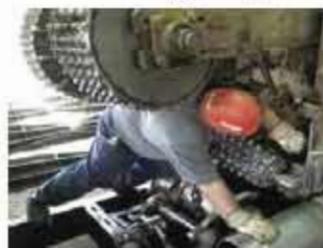

চিত্র-১.১৯ যানিক ঝুঁকি

#### (৩) অগ্নি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রিত কারণে অগ্নি ঝুঁকি হতে পারে-

- কাঠ, কাগজ, কালচ ও অন্যান্য সাধারণ উৎপকরণ নির্দিষ্ট স্থানে না রাখলে;
- পেট্রোল, তেল, গ্রিজ ও দাঙ্ঘ পদার্থের সংরক্ষণ সঠিকভাবে না রাখলে;
- বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম সঠিকভাবে ব্যবহার না করলে;
- ধূমপানের কারণে ও অগ্নি ঝুঁকি হতে পারে ইত্যাদি।



চিত্র-১.২০ অগ্নি ঝুঁকি

### ১.৬.২ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের (অগ্রাধিকার তিনিশ্চ) ত্রুটি বা পর্যায়

কর্মক্ষেত্র থেকে ঝুঁকির কারণ সম্পূর্ণ মূলে সূর করাই সবচেয়ে ভালো উপায়। উদাহরণস্বরূপ: একটি শাক পরিবেশ থেকে একটি শব্দ সৃষ্টিকারী মেশিন সরিয়ে নিতে হবে।

- বিপদ সৃষ্টিকারী পদার্থের পরিবর্তে কথ ক্ষতিকারক পদার্থ ব্যবহার করতে হবে। যেমন- অ্যাজবা বৃক্ষিকারক পদার্থ থাকবেনা এমন পেইন্ট ব্যবহার করতে হবে।
- কর্মক্ষেত্র থেকে বিপদ্ধি সরিয়ে ফেলা যেমন- ভোক্তিক (শোরীরিক) বিপদকে কর্মক্ষেত্র থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে অথবা যেস্থানে মেশিনটি ব্যবহৃত হচ্ছে ঐস্থানকে ঢেকে রাখতে হবে।
- উৎস থেকে বিপদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং শক্তি ব্যবহার করতে হবে। বিপদের উৎস বক করার জন্য যন্ত্রণাতি ও সরঞ্জামাদিগুলি ডিজাইন পুনরায় করতে হবে। গার্ড অথবা বায়ু চলাচলের ব্যবহার অন্য পুনরায় ডিজাইন করতে হবে।

- প্রশাসনিকভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ- এটি প্রশাসনিক কোশল, যা কর্মক্ষেত্রে কর্মীদের নিরাপত্তা ও স্থায় নিশ্চিত করে। প্রশাসনিকভাবে বিপত্তি নিয়ন্ত্রণের জন্য দুষ্প্রিয় জাহাজগুলি শ্রমিকদের অপ্রসময়ব্যাপী কাজ করার ব্যবস্থা করতে হবে। এটি শ্রমিকদের সময় ভাগ করে দিয়ে অথবা অন্য কোনো নিয়ম শর্তোগ করে করতে হবে।

### ১.৬.৩ ঝুঁকি অপসারণ

বেধানে কোনো বিপত্তি নেই সেখানে আঘাত পাওয়া বা অসুস্থ হওয়ার কোনো ঝুঁকি নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়-

- এলোমেলো অঙ্গাল দূর করে পায়ে হোচ্চট লাচারসডো বিপত্তি দূর করতে হবে;
- অপ্রৱোজনীয় রাসায়নিক পদার্থ বর্জন করতে হবে;
- ঝুঁকিপূর্ণ পক্ষতি পরিহার করতে হবে;
- ক্রতিশৃঙ্খলাপাতি অতি দূর যেৱাপত করতে হবে।

### ১.৬.৪ ঝুঁকি সৃষ্টিকারী মালামাল ও যন্ত্রপাতি প্রতিশ্রাপন

বিপদ দূর করা সম্ভব না হলে কম ঝুঁকিসম্পর্ক বিকল্প কিছু ব্যবহৃত করতে হবে। এটি এমনভাবে করতে হবে যেন সম্প্রোতজনকভাবে একই ধরনের কাজ সম্পাদন করা যায়। যেমন-

- বিপদ সৃষ্টিকারী পদার্থের পরিবর্তে কম ক্ষতিকারক দ্রব্য ব্যবহার করতে হবে;
- বেধানে সবসময় টেলিকোন ব্যবহৃত হয় সেখানে হ্যান্ডসেটের পরিবর্তে হেডসেট ব্যবহার করতে হবে;
- বাস্তীয় বিপত্তি নিয়ন্ত্রণের জন্য কম ক্ষতিকারক দ্রব্য ব্যবহার করতে হবে ইত্যাদি।

### ১.৬.৫ দুর্ঘটনা

দুর্ঘটনাকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে যে, দুর্ঘটনা হলো একটি অপরিকল্পিত এবং অনিবায়িত ঘটনা যা কোনো ব্যুৎ (ব্রির বা চলমান, কোনো কাঠামো, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি), পদার্থ (কৌচামাল, উৎপাদন, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি) বা তেজস্ক্রিয় বস্তুর সাথে ক্রিয়া অথবা বিক্রিয়ার ফলে ব্যক্তিগত আঘাত বা ধনসম্পদ বা পরিবেশগত ক্ষতির সম্ভাবনা হতে পারে।



চিত্র-১.২১ (ক) দুর্ঘটনা

ওয়ার্কশপে নিয়ন্ত্রিত চার্টার্ট কারণে সাধারণত দুর্ঘটনা ঘটে ধাকে-

- কর্মীদের অসাবধানতা ও ঝুঁকিপূর্ণ কর্মকাণ্ড;
- ত্বাটিপূর্ণ যন্ত্রপাতি/মেশিন ব্যবহার;
- ত্বাটিপূর্ণ উপায়ে মালামাল বহন;
- ত্বাটিপূর্ণ পক্ষতিতে কাজ করা।

দুর্ঘটনার ক্ষমাকল: জীবন হারানো বা কর্মীর ক্ষতি অথবা সম্পদ বা পরিবেশ খাংস।

কর্মী-৩, জেলায়েল মেকানিক্যাল-১, নথম ও দশম প্রেসি (তোকেশ্বরাল)

### নিচেকে যাচাই করো

#### গোপন স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত অনুসর্কান্তমূলক কাজ-২

তোমার প্রতিষ্ঠানের কাছেকাছি যেকোনো একটি মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ বা মেরামত কারখানা পরিদর্শন কর। পরিদর্শন শেষে এর কর্মসূচিবেশ ও স্বাস্থ্যনিরাপত্তা বিষয়ে নিয়োজ হকে তোমার মতামত দাও।

#### পরিদর্শন ফরম

পরিদর্শনকৃত ওয়ার্কশপের নাম	
ঠিকানা	
ওয়ার্কশপে কি কি খরলের কাজ করা হয়?	
ওয়ার্কশপটিতে কর্মী সংখ্যা কত?	
ওয়ার্কশপটিতে মেশিনসমূহের তালিকা কর	
ওয়ার্কশপটি-তে আলোর ব্যবস্থা সম্পর্কে মতামত দাও	
বাতাস চলাচলে পর্যাপ্ত দরজা, জানালা ও ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা সম্পর্কে মতামত দাও	
কর্মীগণ কাজের সময় কি কি ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম পরিধান করে কাজ করছিল তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর	
তোমার পরিদর্শনকৃত ওয়ার্কশপটির সারিক কর্মসূচিবেশ ও কর্মীগণের সুরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে তোমার ব্যক্তিগত মতামত কম্পকে ১০ (দশ)টি বাক্যে লিখ	

পরিদর্শনকারী শিক্ষার্থীর নাম	
প্রেমি	রোল নম্বর
প্রতিষ্ঠানের নাম	
শ্রেণিশিক্ষকের নাম ও পদবি	

#### ১.৭ প্রাথমিক চিকিৎসা

হঠাতে কোনো দুর্ঘটনায় আহত বা অসুস্থ্য লোককে নিকটস্থ ভাস্তুকারখানা বা হাসপাতালে নেওয়ার আগে ষাটনা স্থলে তাহক্ষণিকভাবে যে চিকিৎসা দেওয়া হয় তাই প্রাথমিক চিকিৎসা বা ফাস্ট এইড। অনেক সময় প্রাথমিক চিকিৎসার সাহায্যে একজন রোগীকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলা সম্ভব হয়। তাহাড়া রোগীকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নেওয়ার পূর্বমুরূর্ত গর্যত রোগীর অবস্থার অবনতি যাতে না হয় সেদিকে খেঁজাল রেখে জীবিত বা সুস্থ্য রাখার ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়াকে প্রাথমিক চিকিৎসা বলা হয়।



চিত্র-১.২১ (খ) দুর্ঘটনার পর প্রাথমিক চিকিৎসা

### ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

- ଜୀବନ ରଙ୍ଗା କରା;
- ଗୁରୁତର ଆସାଡ଼େର ପର ଅବସ୍ଥା ଥାରାପେର ଦିକେ ଯାଉଥା ଥେବେ ବିରତ ରାଖା;
- ଅବସ୍ଥାର ଉତ୍ସତିତେ ସାହାଯ୍ୟ କରା ଇଭ୍ୟାଦି।

#### ୧.୭.୧ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବର୍ଣ୍ଣ ସେସବ ଜିନିସଗତ ଥାକେ-

- |                    |                      |             |                                 |
|--------------------|----------------------|-------------|---------------------------------|
| ▪ ଜୀବାଧୂନାଶକ ଡରଲ   | ▪ ଧାରୋମିଟାର          | ▪ ବ୍ୟାକ୍ଷେଜ | ▪ ଜୀବନ ରଙ୍ଗାକାରୀ ଅର୍ବୁରି ଉଦ୍ଦେଶ |
| ▪ ଜୀବାଧୂନାଶକ ଫ୍ରିମ | ▪ ଜୀବାଧୂନୁତ୍ତ ଗର୍ଜ   | ▪ ହୀତସ      | ▪ ଥାରାର ସ୍ୟାଲାଇନ                |
| ▪ ଜୀବାଧୂନୁତ୍ତ କୁଲା | ▪ ଅୟାଭ୍ୟାସିତ ଫ୍ରେସିଂ | ▪ ସ୍ୟାଲାଇନ  |                                 |



ଚିତ୍ର-୧.୨୧(୮) କାଟ୍ ଏଇଡ ବର୍ଗ

### ୧.୮ ଆଗୁନ ଏବଂ ଆଗୁନ ନେଭାନୋର କୌଶଳ

ଅଞ୍ଜିଜେନ, ବୁଝେଲ ଓ ତାପ ଏହି ତିନଟି ଉପାଦାନେର ସମସ୍ୟେ ଆଗୁନ ଥାଏ। ଏହି ତିନଟି ଉପାଦାନେର ସେବକୋନୋ ଏକଟି ଛାଡ଼ା ଆଗୁନ ଲାଗିବେ ପାଇନା।

#### ୧.୮.୧ ଆଗୁନେର ଉତସ ଓ ଆଗୁନ ନେଭାନୋର ଉତ୍ସକରଣ

ଆଗୁନେର ଶ୍ରେଣିଭେଦେ ଅଞ୍ଜିନିର୍ବିପକ ସଜ୍ଜ/ଉତ୍ସକରଣମୟ

ଆଗୁନେର ଶ୍ରେଣି	ଆଗୁନେର ଉତସ	ଅଯି ନିର୍ବିପକ ସଜ୍ଜ/ଉତ୍ସକରଣ
A-Class Fire ଏ କ୍ଲାଶ ଆଗୁନ	କାଠ, କାପଡ, କାଶଜ ଓ ପ୍ଯାକିଂ ମେଟେରିଯାଲ।	୧. ଶ୍ରୀ ପାନି ଥାରା ନିଭାନୋ ଯାଇ ୨. ଗ୍ୟାଟାର ଟାଇପ ଏଜଟିଂଗ୍ୟୁଇସାର ୩. ଗ୍ୟାଟାର ଟାଇପ ଏଜଟିଂଗ୍ୟୁଇସାର
B-Class Fire ବି କ୍ଲାଶ ଆଗୁନ	ପେଟ୍ରୋଲ, କେରୋଲିନ, ଟ୍ରିକ୍, ଅଲିକାର, ବୋମ ଇଭ୍ୟାଦି।	୧. ଡାଇ ପାଉଡାର କେମିକାଲ ଟାଇପ ଏଜଟିଂଗ୍ୟୁଇସାର ୨. କାର୍ବନ ଭାଇ ଅଜାଇଡ ଟାଇପ ଏଜଟିଂଗ୍ୟୁଇସାର ୩. ଫୋର ଟାଇପ ଏଜଟିଂଗ୍ୟୁଇସାର
C-Class Fire ସି କ୍ଲାଶ ଆଗୁନ	ପ୍ଲାସିଯ ପଦାର୍ଥର ଆଗୁନ ସେବନ- ମିଥେନ, ଇଥେନ, ପ୍ରୋପେନ, ହୈଜୋଜେନ ଇଭ୍ୟାଦି।	୧. ଡାଇ ପାଉଡାର କେମିକାଲ ଟାଇପ ଏଜଟିଂଗ୍ୟୁଇସାର ୨. କାର୍ବନ ଭାଇ ଅଜାଇଡ ଟାଇପ ଏଜଟିଂଗ୍ୟୁଇସାର ୩. ଫୋର ଟାଇପ ଏଜଟିଂଗ୍ୟୁଇସାର
D-Class Fire ଡି କ୍ଲାଶ ( ଧାତବ ପଦାର୍ଥର ଆଗୁନ)	ଯେବନ- ଅୟାଶୁତ୍ରିନିଆସ, ଭାଯା, ମ୍ୟାଗନେସିଆସ, ଟିରକୋନିଆସ ଇଭ୍ୟାଦି।	୧. ଡାଇ ପାଉଡାର କେମିକାଲ ଟାଇପ ଏଜଟିଂଗ୍ୟୁଇସାର ୨. କାର୍ବନ ଭାଇ ଅଜାଇଡ ଟାଇପ ଏଜଟିଂଗ୍ୟୁଇସାର ୩. ଫୋର ଟାଇପ ଏଜଟିଂଗ୍ୟୁଇସାର
E-Class Fire ଇ କ୍ଲାଶ ଆଗୁନ	ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସଜ୍ଜପାତି, ଯେବନ- ବୋଟର, ଜେଲାରେଟର, କେବଳ, ଓଯାରିଂ ସୁଇସ, ସୁଇସ ବୋଟ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରାନ୍ଜି ଯେବନପାତି ଇଭ୍ୟାଦି	୧. ଡାଇ ପାଉଡାର କେମିକାଲ ଟାଇପ ଏଜଟିଂଗ୍ୟୁଇସାର ୨. କାର୍ବନ ଭାଇ ଅଜାଇଡ ଟାଇପ ଏଜଟିଂଗ୍ୟୁଇସାର ୩. ଫୋର ଟାଇପ ଏଜଟିଂଗ୍ୟୁଇସାର

### ১.৮.২ কর্মক্ষেত্রে অধি নিরাপত্তা

যখন কর্মক্ষেত্রে কোনো কারণে আগুন লেপে থায় তখন অধি প্রতিবেদন করার জন্য কি করা উচিত আ প্রত্যেকেরই জ্ঞান থাকা দরকার। আগুন ধরে লেপে হিতীয় সুযোগ বলে কিন্তু থাকেনা। কর্মক্ষেত্রের অধিকারী প্রতি বছর শতশত জীবন কেড়ে নেয় ও অগুরি মানুষ আহত হয়ে থাকে। অধিকারী ঘটতে দেওয়া কারণ কাম্য হতে পারে না।

### ১.৮.৩ কর্মক্ষেত্রে অধিকারী প্রতিবেদনের উপায়

নিম্নমিত হাউজকিপিং প্রয়োগ করার সাথেই সহজেই অধিকারী এভানো থায়-

- স্টোরেজ এবং কর্মসূল আবর্জনামুক্ত রাখা;
- তৈলাকৃ কাগজের টুকরা বা আবর্জনা ধাতব কল্টেইনারে ফেলা এবং আগুন সৃষ্টিকারী উৎস থেকে দূরে রাখা;
- আবর্জনার পাত্র প্রতিদিন পরিষ্কার করে থালি করা;
- স্টোরেজ দাহ পদাৰ্থ গুলি ভালোভাবে ঢাকনা দিয়ে দেকে রাখা, চুইয়ে পড়বেনা এমন কল্টেইনারে রাখা এবং কল্টেইনার গুলি আগুনের উৎস থেকে দূরে রাখা।

### ১.৮.৪ অধিকারী প্রতিবেদন পদ্ধতি

যদি অধিকারী শুরু হয়ে থায় তবে কার্য সার্টিস অ্যাক্স সিডিল ডিফেল বিভাগ থেকে পদ্ধতি নির্ধারণ করেছে তা সেনে চলতে হবে। একটি অধি নির্বাচক যত্নের সাহায্যে তুমি একটি ছোট অধিকারী ছাড়িয়ে পড়ার আগে তা নিষিয়ে ফেলতে পার। উদ্দেশ্য হে, বৃক্ষুদ্বারা তোমার আয়তনের মধ্যে থাকলেই তুমি অধিনির্বাচক যত্ন ব্যবহার করবে। তুমি নিজে নিরাপদ থেকে আগুনের সাথে সংঠতে না পারলে অঙ্গস্তর সেই স্থান ত্যাগ করবে।

মনে রাখা উচিত হে-

- নির্মান পথে কোনো বিশতি আছে কিনা;
- অধিনির্বাচক যত্নের রাসায়নিক পদাৰ্থগুলি শেষ হয়ে গেছে কিনা;
- অধিনির্বাচক যত্ন বিকল হয়ে গেছে কিনা;
- তুমি নিরাপদে থেকে আগুনের সাথে সংঠতে পারবে কিনা;
- অধিকারীর স্থান তৎক্ষণাতে পরিষ্কার করা হয়েছে কিনা ইত্যাদি।

	শালু	মেলু	এমিস পারিকার	কার্যসূল পারিকার	ভেল
কার্য প্রয়োগ ও পারিকার	✓	✓	✓	✗	✓
বায় ভেল	✗	✓	✓	✓	✗
বায় শালু	✗	✗	✓	✗	✗
বৈদ্যুতিক	✗	✗	✓	✓	✗
জীবার কেল ও ক্যাট	✗	✗	✗	✗	✓

চিত্র-১.২২ বিভিন্ন অধিনির্বাচক যত্নের রাসায়নিক পদাৰ্থসমূহ

### ১.৮.৫ অধিনির্বাচক যত্ন চালনার জন্য (PASS) পদ্ধতির ব্যবহার

আমাদের প্রত্যেকেরই অধিনির্বাচক যত্ন চালনা করার সক্ষতা অর্জন করতে হবে; কারণ সুল, কলেজ, হাসপাতাল, বেসরকারী স্টেশন এবং অন্যান্য বাসাৰাঙ্গিতেও আগুন সাগলে অধিনির্বাচক যত্ন দিয়ে অধি সহজেই আগুন নেভানো থায় বা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা থায়। অধিনির্বাচক যত্ন ব্যবহারের খাগড়ুলি মনে রাখার জন্য তোমরা (PASS) পদ্ধতি অনুসরণ করবে।

**টান (Pull):**

চিত্রে নিম্নলিখিত উপায়ে অগ্নিবিনিয়নক ঘজ্জের হেট পিনটি যা অগ্নিবিনিয়নক ঘজ্জির সেফটি পিন হিসাবে ব্যবহৃত হয়, প্রথমে এটিকে টেনে বের করে পরবর্তী ধাপ অনুসরণ করতে হবে।

**লক্ষ্য (Aim):**

চিত্রের নিম্নলিখিত উপায়ে ডান হাতে অগ্নিবিনিয়নক ঘজ্জের প্রিপারের উপরের অংশ ধরে আগুনের উৎসের দিকে আউটলেট ম্যাটার স্কীভ অংশের পোড়ার বাম হাতে ধরতে হবে এবং বিশালা বা লক্ষ্য টিক করতে হবে।

**চাপ (Squeeze):**

অগ্নিবিনিয়নক ঘজ্জের প্রিপারটিকে ডান হাতে চিত্রের নিম্নলিখিত উপায়ে ধীরে ধীরে এবং সমানভাবে ছেলে ধরতে হবে যাতে অগ্নিবিনিয়নক ঘজ্জের মাসায়নিক গুরুত্বসূহ কার্যকরীভাবে নির্ণয় হতে থাকে।

**নাড়ানো (Sweep):**

আগুন ঘঞ্জিয়ে গড়তে পারে এমন সমস্ত খালাকায় কভার করতে চিত্রের নিম্নলিখিত উপায়ে এক পাশ থেকে অন্য পাশে সাবধানভাবে সাথে নাড়াতে হবে।



চিত্র-১.২৩ অগ্নিবিনিয়নক ঘজ্জ ব্যবহার পদ্ধতি

অগ্নিবিদ্যুৎ যান চালানোর আগে, কিন্তু নিরাপত্তা সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। প্রথমে আগুনের ব্যাপকতা, ডয়াবহৃতার মাত্রা বিশ্লেষণ করতে হবে; যদি আগুনের ব্যাপকতা খুব বেশি বা অনিয়ন্ত্রিত হয় তবে এটি নিভানোর চেষ্টা করে নিরাপত্তার ক্ষুকি নেওয়া বাবে না, আগুন সাধার স্থান অবস্থার ভিত্তিতে খালি করতে হবে। যদি আগুনের মাত্রা অপেক্ষাকৃত এবং সহজেই নিভানো যায় তাহলে PAS 9 ব্যবহার করা চাশিয়ে যেতে হবে। নিরাপদ দূরত্বে থেকে নিম্নোক্ত অগ্নিবিদ্যুৎ যানের অগ্রভাগকে ধরে রাখতে সুলভে না এবং তোমাদের পিঠিকে একটি খোলা প্রস্থানের দিকে রাখতে হবে যাতে আগুন খুব বিপজ্জনক হয়ে উঠলে তোমরা নিরাপদে প্রস্থান করতে পার।

অগ্নিবিদ্যুৎ যানসমূহ বাড়িতে, ওয়ার্কশপের প্রতিটি ভর্তে এবং গ্যারেজের মতো জাহাগীর সংরক্ষণ করা উচিত। এগুলি সহজে ঢোকে পড়ে এবং ব্যবহার করা যায় এমন জাহাগীর দেওয়ালে স্থাপন করতে হবে যাতে বেকোনো অবস্থার পরিস্থিতিতে সহজে ব্যবহার করা যায়।

## ১.৯ ওয়ার্কশপের নিরাপদ ও অনিরাপদ কার্যাল্যাস

### ১.৯.১ নিরাপদ কার্যাল্যাস

- অ্যাট্রন, হ্যান্ড গ্লাভস ও নিরাপদ চশমা পরিধান করে ওয়ার্কশপে কাজ করা;
- টুলস ও স্ফ্যাক্সি ব্যবহারের নিরাপদ কৌশল আসত করা, যেমন- সঠিক নিয়মে ফাইল চালানো;
- শক্ত তলামুক্ত নিরাপদ জুতা ব্যবহার করা;
- মেশিন চালু অবস্থার অন্যন্য না হওয়া বা মোবাইলে কথা না বলা;
- ওয়ার্কশপের মধ্যে তেল, প্রিজ বা লিভিল পদাৰ্থ মুক্ত রাখা ইত্যাদি।

### ১.৯.২ অনিরাপদ কার্যাল্যাস

- যন্ত্রপাতির ভালো অংশ ব্যবহার করা;
- সেক্ষটি পার্টিকুলার মেশিন ব্যবহার;
- জ্বরের ধারালো প্রাণ ফাইলিং না করে খালি হাতে ধরা;
- অ্যাট্রন, হ্যান্ড গ্লাভস ও নিরাপদ চশমা পরিধান না করা;
- ওয়ার্কশপের মধ্যে তেল, প্রিজ বা লিভিল পদাৰ্থ সমরস্ত পরিকার না করা ইত্যাদি।

### ১.৯.৩ ওয়ার্কশপে সতর্কতা বিধি পালনের প্রয়োজনীয়তা

- ওয়ার্কশপে কর্মরত কর্মীদের জীবনের নিরাপত্তার জন্য;
- কর্মীদের শরীরের বিভিন্ন অংশ-প্রত্যঙ্গের নিরাপত্তার জন্য;
- ওয়ার্কশপে ব্যবহৃত টুলস ও যন্ত্রপাতির নিরাপত্তার জন্য;
- ওয়ার্কশপে ব্যবহৃত কীচামাল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক জিনিসগুলি ব্যবহারে অপচয় করিয়ে আনা;
- সময়ের সুষ্ঠ ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- উত্তম কর্ম পরিবেশ বজায় রেখে সুষ্ঠভাবে কাজ পরিচালনা করা ইত্যাদি।



চিত্র-১.২৪ শিপিই

## অব-১ ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী শনাক্তকরণ ও ব্যবহার করার দক্ষতা অর্জন।

### গোরন্থিভাব মানদণ্ড


- কর্মক্ষেত্রের প্রকৃতি অনুসারে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী চিহ্নিত করা;
- নিমৃষ্ট কাজের জন্য ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী চিহ্নিত করা;
- স্বাস্থ্যবিধি মেলে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিলিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করা;
- কর্মক্ষেত্রে পার্শ্বত অনুসরণ করা;
- কর্মক্ষেত্রে কাজের প্রয়োজন অনুসারে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী ব্যবহার করা;
- কাজ খেবে সঠিক ভাবে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী সংরক্ষণ করা।

### প্রয়োজনীয় পিলিই সরুহ

ক্রম	পিলিই এর নাম	প্রেসিডিউন	পরিমাণ
১.	নিরাপদ জুতা	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া
২.	মাছ	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৩.	সেক্ট হেলিমেট	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৪.	বয়লার সুট	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৫.	হ্যাক প্লাইস	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া
৬.	সেক্ট পলিস	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৭.	ইয়ার প্লাশ	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া

### কাজের ধারা:

১. চিঠ্ঠি প্রসর্ষিত নিরাপত্তা সরঞ্জামগুলির সম্পর্কে ধারণা জাত করো;
২. বর্ণিত নিরাপত্তা সরঞ্জামসমূহের তালিকা চিহ্নিত সংখ্যার ক্রমানুসারে প্রস্তুত করো;
৩. প্রস্তুতকৃত তালিকা অনুসারে টোর থেকে নিরাপত্তা সরঞ্জামসমূহ সংগ্রহ করো;
৪. নিরাপত্তা সরঞ্জামগুলির ধরন অনুসারে ব্যবহার উচ্চেষ্ঠ করো;
৫. OSH অনুসরণ করে PPE পরিধান করো;
৬. পর্যায়ক্রমে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী গুলি পর্যবেক্ষণ করো;
৭. নিরাপত্তা সরঞ্জামগুলির দ্বারাপোর স্থান পরিদর্শন করো;
৮. ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রীর নাম ও ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষককে বলো;
৯. কোনো সমস্তা হলে প্রশিক্ষককে অবহিত করো;
১০. কাজের খেবে সকল PPE কর্মক্ষেত্রের পক্ষতি অনুসারে যথাযথভাবে রাখো।

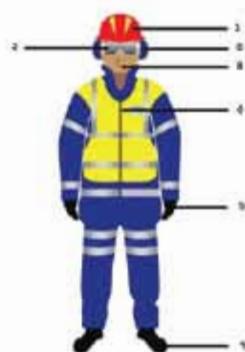

### কাজের সতর্কতা

- সঠিক নিরয়ে সকল প্রয়োজনীয় সুবচ্ছ সজ্ঞায় পরিচালন করা আবশ্যিক;

### অর্ধিত দক্ষতা/যোগাযোগ

ব্যাক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী শনাক্তকরণ ও ব্যবহার করার মাধ্যমে ওয়ার্কশপে শিক্ষার্থীদের ব্যাক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী শনাক্ত ও ব্যবহার করার দক্ষতা অর্ধিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

**অব-২ অগ্নিনির্বাপন ঘূর্ণ ব্যবহার করে আগুন নিভানো এবং খোঝা হতে ওয়ার্কশপের শিক্ষার্থীদের নিরাপদ স্থানে আগ্রহ প্রদৰ্শন।**

### পারদর্শিতার আনন্দ

- কর্মক্ষেত্রের প্রকৃতি অনুসারে অনুরূপ পরিস্থিতি চিহ্নিত করা;
- কর্মক্ষেত্রের অনুরূপ প্রতিক্রিয়াগুলির ব্যবহার এবং কর্মক্ষেত্রের প্রকৃতি অনুসারে অনুসরণ করা;
- দুর্ঘটনা, আগুন এবং অনুরূপ পরিস্থিতি যোকাবেসায় কর্মক্ষেত্রের প্রকৃতি অনুসরণ করা;
- অনুরূপ প্রতিক্রিয়া পরিকল্পনা এবং পদ্ধতিগুলি কার্যকরভাবে অনুশীলনের সাথ্যে নিজের এবং অন্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

ক্রম	পিলিই এর নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	নিরাপদ জুতা	শিক্ষার্থীর পা-এর মাঝ অনুযায়ী	১ জোড়া
২.	মাস্ক	তিন জ্বর বিশিষ্ট	১ টি
৩.	সেক্টি হেলমেট	মার্বারি মাস্পের	১ টি
৪.	বম্বার স্যুট	মার্বারি মাস্পের	১ টি
৫.	হ্যাঙ ফ্লাইস	মার্বারি মাস্পের	১ জোড়া
৬.	সেক্টি গগরস	মার্বারি মাস্পের	১ টি
৭.	ইয়ার ফ্লাগ	মার্বারি মাস্পের	১ জোড়া

### প্রয়োজনীয় যন্ত্রগুলি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও বেশিন)

ক্রম	টুলস, ইকুইপমেন্ট ও বেশিন এর নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	অগ্নিনির্বাপন যন্ত্র	ডাই কেবিক্যাল পার্টিজার (ABC ৪০%) ৫ কেজি	১ টি
২.	পিট স্টোলের তৈয়ারি খাতৰ টে	২ ফুট X ২ ফুট X ১ ফুট	১ টি

### প্রয়োজনীয় মালামাল

ক্রম	মালামাল এর নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	শুকনো ছালানী কাঠ	আস গাহের কাঠ	১০ কেজি
২.	বালি	মোটা বালি	১০ কেজি
৩.	ছালানী তেল	কেরোসিন	১ লিটার
৪.	দিঘাশলাই	স্ট্যাভার্ড	১ টি

### কাজের ধারা:

১. প্রথমে বাতিলগত সুরক্ষা সরঞ্জামসমূহ, প্রয়োজনীয় যন্ত্রণাতে ও মালামাল স্টোর হতে সংশ্রেষ্ট করো।


২. তালিকা অনুসারে সুরক্ষা সরঞ্জামাদি যথানির্দেশে পরিধান করো।

৩. পিট স্টোলের তৈরি ধাতব ট্রি-এর মধ্যে মোটা বালি ছড়িয়ে দাও।


৪. ছালানী কাঠগুলিকে এই বালিভর্তি ট্রি-এর মধ্যে সাজিয়ে দাও।

৫. ছালানী কাঠের মধ্যে কেরোসিন মিশিয়ে কিছুক্ষণ পর দেওশলাই দিয়ে আগুন ধরিয়ে দাও।

৬. আগুন পূর্ণস্থায় আসে উঠার সাথে সাথে অগ্নিনির্বাপক এর পিনটি চিন্দ্রের নির্দেশনা অনুসারি PASS শক্তি ব্যবহার করে ঢেনে ধর (PULL)।

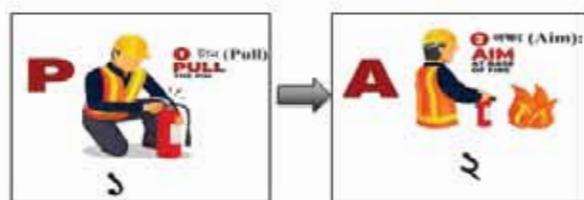

৭. তৎক্ষণিকভাবে ভান হাতে শিভার ও বামহাতে আউটলেট গাইগাতি ধরে আগুনের দিকে একাধিকার সাথে নিশানা (AIM) দিক করো।

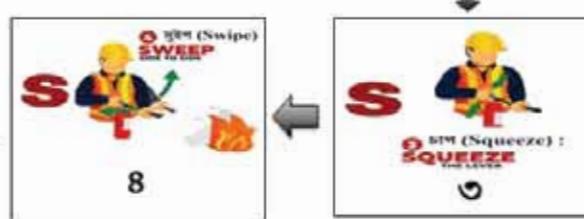

৮. ভানহাতে শিভার ঢেলে ধরো (SQUEEZE) এবং বামহাতে অরিশিখার মধ্যে নির্ভর গ্যাস ভানে বামে চুরিয়ে ছড়িয়ে দাও (SWEEP) হাতে আগুন সম্পূর্ণ নিষে শায়।

৯. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে হাতাহুড়ি দিয়ে মুক্ত ওয়ার্কশপে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে হাতাহুড়ি দিয়ে মুক্ত ওয়ার্কশপে চিহ্নিত (Fire Exit) নির্দেশনার দিক দিয়ে বের হয়ে আসবে।



### কাজের সতর্কতা

- সঠিক নিয়মে সকল প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সরঞ্জাম পরিধান করা আবশ্যিক;
- অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র যথাযথ সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।

### অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল

অগ্নিনির্বাপক দিয়ে আগুন নিভানো ও আগুনসৃষ্ট ধৌয়া হতে ওয়ার্কশপের শিক্ষার্থীদের নিরাপদ স্থানে আগ্রহ গ্রহণ করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

### অনুশীলনী-১

#### অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE) বলতে কী বোঝায়?
২. পেশাগত ঝুঁকি বলতে কী বোঝায়?
৩. পেশাগত নিরাপত্তা কত প্রকার?
৪. প্রাথমিক চিকিৎসার উদ্দেশ্য কী কী?
৫. দুর্ঘটনা কী?
৬. জৈবিক বিপত্তি কী?
৭. ফিজিক্যাল (শারীরিক) বিপত্তি কী?

#### সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কর্মক্ষেত্রে অগ্নিকান্ত প্রতিরোধের উপায় কী?
২. ঝুঁকি কত প্রকার ও কী কী?
৩. কার্যান্ত্যাসজনিত বিপত্তি কী?
৪. পিপিই ব্যবহারে প্রয়োজনীয়তা কী কী?
৫. সুরক্ষা জুতা বা সেফটি স্যু-এর প্রয়োজনীয়তা কী?
৬. পেশাগত রোগের কারণসমূহ কী কী?

#### রচনামূলক প্রশ্ন

১. অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র চালানোর জন্য (PASS) পক্ষতির ব্যবহার বর্ণনা করো।
২. বিপদ বা বিপত্তি নিয়ন্ত্রণের ধাপসমূহ উল্লেখ করো।
৩. পিপিই ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা বর্ণনা করো।
৪. পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার উদ্দেশ্য কি কি বর্ণনা করো।
৫. ওয়ার্কশপে সতর্কতা বিধি পালনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করো।

## ହିତୀର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ

# ମେକାନିଜ୍ କାଜେ ଟୁଲସ ଓ ଇନ୍‌ସ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ ଏର ବ୍ୟବହାର Use of Tools and Instruments in General Mechanics



ସାଧାରଣତ ବାସା ବାଟିର କାଜ ସେବନ ପୋରେକ ଟୁକାନୋ, କ୍ରୂ ଖୋଲା ବା ଆଟିକାନୋ, କୋନୋ କିଳୁ କାଟା, ମାପ ଦେଇ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି କାଜେର ଜନ୍ୟ କୋନୋ ମେଚିନେର ପ୍ରଯୋଜନ ହେବା। ଗ୍ରାହିକଷଣର କର୍ମିଳପ ପ୍ରଯୋଜନ ଅନୁସାରେ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଦିଯେ ଚାଲିଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଜ କରେ ଥାକେ। ସେବକଳ ଟୁଲସ ମାନୁଷର ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତିର ସାହାତେ ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ଗ୍ରାହିକଷଣର ସାଧାରଣ କାଜ ଅଧିକ ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହିସାବେ ବ୍ୟବହର ହେଲା ବ୍ୟବହାର-ହାତୁଡ଼ି, ଫାଇସ, ହାକ୍ସ, କ୍ରୂ-ଡାଇଭାର୍, ରେକ୍ ବା ସ୍ପାନାର୍, ଟୋପଗ୍ରେଫ୍, ଡାଇଟକ, ଡିଲାଚାକ, ଚାକ-କୀ, ନାରୀରପାଇସ, ପୋଟରପାଇସ, ପିନପାଇସ, ଟିଙ୍କେଲ, ପ୍ଲାଯାର, ଭାଇସ ଇତ୍ୟାଦି। ଆବାର କିଳୁ ସେବାରମେନ୍ଟ କରାର ଜନ୍ୟ ଇନ୍‌ସ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରା ହେଲା ସେବାମେ କେବଳ ତାଇ ବ୍ୟବହାର କରାତେ ହେବେ ଆବାର ସେବାମେ ହତ୍ତଚାଲିତ ଟୁଲସ ହାରା ସମ୍ଭବ ନାୟ, ସେବାମେ ପାଉରାର ଟୁଲସ ବ୍ୟବହର ହେଲା।



ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ ଶେଷେ ଆମରା

- ପ୍ରମୋଜନୀୟ ଟୁଲସ ନିରାପଦେ ବ୍ୟବହାର କରାତେ ପାରିବ;
- ପ୍ରମୋଜନୀୟ ଇନ୍‌ସ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ ନିରାପଦେ ବ୍ୟବହାର କରାତେ ପାରିବ;

ଡରେଖିତ ଶିଖନକଳାଗୁମୋ ଅର୍ଜନେର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟେ ଆମରା ଦୂଟି ଜବ ସମ୍ପଦ କରାବ। ଏହି ଦୂଟି ଜବେର ମାଧ୍ୟମେ ଜେଳାରେ ମେକାନିଜ୍ କାଜେ ଟୁଲସ ଓ ଇନ୍‌ସ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଏର ନିରାପଦେ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କିତ ଜାନ ଓ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରାବ। ଅବଶ୍ୟକ ସମ୍ପଦ କରାର ପୂର୍ବେ ପ୍ରମୋଜନୀୟ ତାତିକ ବିଷୟରେ ମୁହଁ ଜାନବ।

## ୨.୧. ଟୁଲସ ପରିଚିତି

**ଟୁଲସ:** କୋନୋ ଜବ ବା ଗ୍ରାହିକଷଣକେ ପ୍ରଯୋଜନ ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବ ନିର୍ଧାରିତ ଆକାର, ଆକୃତି ଏବଂ ମୁଶ୍କତାଯି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାର ଜନ୍ୟ ଯାଦିକ ସ୍ଥିରତାପିତ୍ତ ବେ ଡିଭାଇସସମୂହ ବ୍ୟବହାର କରା ହେଲା ତାଦେଇକେ ଟୁଲସ ବଳା ହେଲା। ଅନ୍ୟଭାବେ ବଳା ସାଥେ ଟୁଲସ ହଜ୍ଲୋ ଏକ ପ୍ରକାର ସମ୍ମ ବା କ୍ଷାଣିଶ୍ଵର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯା କୋନୋ ଧାତୁ ବା ଗ୍ରାହିକଷଣ ଥିଲେ ଅଭିରିତ ଅନ୍ତରୋଜନୀୟ ଧାତୁ କେଟ୍ଟ ବା କ୍ଷର କରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର, ଆକୃତି ଏବଂ ମୁଶ୍କତା ଦେଖାଇ କାଜେ ବ୍ୟବହର ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍, ଟୁଲସ ହଜ୍ଲୋ ଏକ ଶକାର ହାତିଆର ଯା ବ୍ୟବହାରେ ମାଧ୍ୟମେ କାଜ ସହଜ କାହାରେ କାଜ କରାଯାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାହାରେ କାଜ କରାଯାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବା।



চিত্র-২.১ টুলস

## ২.২. টুলসের প্রেশিভিউগ

সেকান্ডা কাজে বেসব টুলস ও ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহৃত হয় তাদের কাজের ধরন ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে তাদেরকে প্রধানত ৫ (পাঁচ) ভাগে বিভক্ত করা হতে পারে। যথা-

১. মার্কিং বা লেআউট টুলস (Marking or Layout Tools)
২. কাটিং টুলস (Cutting Tools)
৩. আনুবন্ধিক হাত টুলস (Related Hand Tools)
৪. পাওয়ার টুলস (Power Tools)
৫. মেশিন টুলস (Machine Tools)

## ২.৩. টুলসের ব্যবহার

### ২.৩.১. মার্কিং বা লেআউট টুলস (Marking or Layout Tools)

কাজ আরম্ভ করার পূর্বে অথবা কাজের সময় ছাঁড়িঁ অনুযায়ী ধাতুরের উপরিভাগে বেসকল টুলস দ্বারা মার্কিং করা হয় বা মাখ কেটে চিহ্ন দেওয়া হয় যা চিহ্নিত করার কাজে সাহায্য করে, সেসব টুলসকে মার্কিং বা লেআউট টুলস বলা হয়। প্রদত্ত ছাঁড়িঁ অনুসারে কার্যবস্তুর উপরিভাগে ছাঁড়িঁ বা নকশা অংকন করাকে মার্কিং অথবা লেআউট বলা হয়। কাগজের উপর পেলিল ব্যবহার করে বে নিরবে মেকানিক্যাল ছাঁড়িঁ করা হয় অনুরূপ নিরবে মার্কিং অথবা লেআউট টুলস ব্যবহার করে কার্যবস্তু তৈরি করার অন্য ওয়ার্কশপসের উপর মার্কিং অথবা লেআউট করা হয়। বেকওয়ার্ক, পিটমেটাল ওয়ার্ক, ডিলিখের কেন্দ্রে কেন্দ্রের অবস্থান চিহ্নিত করার অন্য লেআউট ওয়ার্ক শুধুই পুরুষগুরূ ভূমিকা পালন করে।

বিভিন্ন দ্রুকার মার্কিং অথবা লেআউট টুলসমূহ হলো-

**সেন্টার পাঞ্চ (Centre Punch):** একটি বিশু চিহ্নিত করতে

একটি সেন্টার পাঞ্চ ব্যবহার করা হয়। এটি সাধারণত গর্জ বা টিল করার সময় একটি গর্জের কেন্দ্র চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হয়। সেন্টার পাঞ্চ এর পরেন্ট আঞ্চেল  $90^{\circ}$ ।



চিত্র-২.২ সেন্টারপাঞ্চ

**ডট পাঞ্চ (Dot Punch):**

ডটপাঞ্চ, সেন্টার পাঞ্চের ন্যায় কাজ করে কিন্তু ডটপাঞ্চের পরেন্ট আঞ্চেল  $60^{\circ}$  হয়ে থাকে।



চিত্র-২.৩ ডট পাঞ্চ

**ক্ষাইবাৰ (Scriber):** ক্ষাইবাৰ হলো একটি শ্যাঙ্ক টুল যা দিয়ে ধৰণৰ কাজে মেশিনিং বা ওজেন্টিং বা কাটিং কৰাৰ আগে ওয়াৰ্কপিসে লাইন চিহ্নিত কৰাৰ অন্য ব্যৱহাৰত হয়। ক্ষাইবাৰ ব্যৱহাৰৰে প্ৰক্ৰিয়াটিকে ক্ষাইবিং বলা হয় এবং এটি মাৰ্কিং কৰাৰ একটি অংশ।



চিত্ৰ-২.৪ ক্ষাইবাৰ

**হারমাফ্ৰোডাইট ক্যালিপাৰ্স (Harmafrodite Calipers):**

একটি হারমাফ্ৰোডাইট ক্যালিপাৰ্সের একটি পা ডিভারেৱ দিকে বীকানো থাকে এবং একটি সোজা পা একটি ধৰালো বিশুলে শেৰ হৈ এই ধৰনৰে ক্যালিপাৰ্স একটি সমতল বা বীকা পৃষ্ঠ থেকে একটি নিৰ্দিষ্ট দূৰত্বে লাইন ক্ষাইব কৰাৰ অন্য ব্যৱহাৰত হয়।



চিত্ৰ-২.৫ হারমাফ্ৰোডাইট ক্যালিপাৰ্স

**ইনসাইড ক্যালিপাৰ্স (Inside Calipers):** ইনসাইড ক্যালিপাৰ্স ডিভারেৱ গৰ্জেৰ ব্যাস এবং পৃষ্ঠে মধ্যে দূৰত্ব পরিমাপ কৰে।



চিত্ৰ-২.৬ ইনসাইড ক্যালিপাৰ্স

**আউটসাইড ক্যালিপাৰ্স (Outside Calipers):** আউটসাইড ক্যালিপাৰ্স বহুৰ বেধ এবং বাইৱেৰ ব্যাস পরিমাপ কৰে।



চিত্ৰ-২.৭ আউটসাইড ক্যালিপাৰ্স

**ডিভাইভাৰ (Divider):** এটি দুই পা বিশিষ্ট একটি পৰোক্ষ পৰীক্ষণ ও সাপন শ্যাঙ্কটুল। এটিকে মাৰ্কিং এৰ কাজে সবচেয়ে বেশি ব্যৱহাৰ কৰতে হয়। ডিভাইভাৰেৱ পা দুটি কৰশ সমূহ হৈ প্ৰাণ্ট ভাগ সূচালো থাকে। এনিমি সাহায্যে টিল বুল থেকে সাধ তোলা, বৃত্ত বা বৃত্তচাপ অংকণ, দুইটি বিলু বা মেখাৰ দূৰত্ব নিৰ্ময় কৰা এবং রেখাকে বিভক্ত কৰা ঘায়।



চিত্ৰ-২.৮ ডিভাইভাৰ

#### ■ সারফেস গেজ (Surface Gauge):

সারফেস গেজগুলি প্ৰাথমিকভাৱে আউট বেস থেকে ভেকারেল পৃষ্ঠগুলিকে নিৰ্ভুল উলঘ বা আনুভুমিক পৃষ্ঠ নিৰ্মেশ কৰতে ব্যৱহাৰত হয়।



চিত্ৰ-২.৯ সারফেস গেজ

#### ■ সারফেস প্লেট (Surface Plate):

সারফেস প্লেটৰ উপৰ সারফেস গেজ, মাৰ্কিং ছলক ইত্যাদি যোৰে বহুৰ উপৰিভাগৰ সমতলতা পৰীক্ষা কৰা ঘায়। তাৰাঢ়া ওয়াৰ্কপিসকে সাধাৰণত সারফেস প্লেটৰ উপৰ যোৰে মাৰ্কিং কৰা হয়।



চিত্ৰ-২.১০ সারফেস প্লেট

### ■ ভার্নিয়ার হাইট গেজ (Vernier Height Gauge):

এটি একটি প্রত্যক্ষ, সূচক ও সরল উচ্চতা ও উচ্চ দূরত্ব মাপক যন্ত্র। বেশিনশলে ও মেটাল ওয়ার্কিংশলে জবের উপর সে-আউট ও মার্কিং করার জন্য বিশেষভাবে এটি ব্যবহৃত হয়। ভার্নিয়ার হাইট গেজের গঠন ও কার্যপ্রণালী ভার্নিয়ার ক্যালিপার্সের মতই। তবে এটি উচ্চতা পরিমাপ করা বা উচ্চতা পরিক্রমা করা ছাড়াও সোরফেস গেজের অনুমতি মার্কিং করতে ব্যবহার করা হয়। এর প্রধান ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র খাড়াভাবে বেসের উপর অন্তর করে আটকানো থাকে।



চিত্র-২.১১ ভার্নিয়ার হাইট গেজ

এ যন্ত্র দু'টি 'জ' এর পরিবর্তে একটি 'জ' থাকে। এবং 'জ' এর সাথে একটি খাড়ানো জ্বাইবার স্কু-এর সাহায্যে আবক্ষ করা থাকে। জ্বাইবারের স্থলে রড সংযুক্ত করে এর সাহায্যে ডেপথ গেজের ন্যায় পটীরভাও সেপে নেওয়া যায়। এ ছাড়া জ্বাইবারের পরিবর্তে ভাস্টাল ইন্ডিকেটর সংযুক্ত করে আরও সূজ এবং সঠিকভাবে পরিমাপ করা সম্ভব হয়।

### ট্রাই-ক্লার (Tri-Square):

ট্রাই ক্লার এক প্রকার প্রত্যক্ষ কোণিক মাপক যন্ত্র। এটি কোনো বস্তুর সমিহিত দু'টি তল পরম্পরাগতের সাথে এক সমকোণে আছে কि না অথবা কোনো তলের উপরিভাগের সমতলতা পরিক্রমা করা এবং মার্কিং করার সময় সরলরেখা টানতে ব্যবহৃত হয়। ক্লার হেডের সাহায্যে  $45^{\circ}$  কোণে এবং  $90^{\circ}$  কোণে সরলরেখা টানা যায়।



চিত্র-২.১২ ট্রাই-ক্লার

**কমিনেশন সেট (Combination Set):** কমিনেশন সূচকভাবে বস্তুর সমকোণ ও সমতলতা পরিক্রমা করা ছাড়াও এটি কোনো বস্তুর ওপর সূচকভাবে স্বাভাবিক সরলরেখা টানতে ব্যবহৃত হয়। ক্লার হেডের সাহায্যে  $45^{\circ}$  কোণে এবং  $90^{\circ}$  কোণে সরলরেখা টানা যায়।



চিত্র-২.১৩ কমিনেশন সেট

**স্টিল রুল (Steel Rule):** মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপের কাজে বিভিন্ন মাপ গ্রহণে সবচেয়ে সরল ও সাধারণ মাপ যন্ত্র হলো প্রেইন স্টিল রুল বা সংক্ষেপে এটিকে স্টিল রুল বলা হয়। এটি সাধারণত ১৫ সে.মি. এবং ৩০ সে.মি. লম্বা হয়। একে সর্বনিম্ন ০.৫ মি.মি. মাপ নেওয়া যায়। এটি স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি হয় এবং এর সাহায্যে জবের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ এবং উচ্চতার মাপ সরাসরি প্রাপ্ত করা যায়।



চিত্র-২.১৪ স্টিল রুল

### প্যারালাল ক্ল্যাম্প (Parallel Clamp):

কাজ করার সময় বস্তু আন্তরে সহায়তার দ্বারাইজন হয় তখন প্যারালাল ক্ল্যাম্প বস্তু ক্লাম্প করার কাজে ব্যবহার হয়।



চিত্র-২.১৫ প্যারালাল ক্ল্যাম্প

## ২.৪.২. কাটিং টুলস (Cutting Tools)

যে সকল টুলস দ্বারা খাতুকে কাটা বা কম্ব করা যায় সে সকল টুলস কে কাটিং টুলস বলা হয়। যেমন-

**ফ্ল্যাট ফাইল (File):** ফ্ল্যাট অর্থ সমতল বা চ্যাষ্টা সূতরাং এ ফাইলের উপরিভাগ সমতল বা চ্যাষ্টা হবে অল্পভাগ ক্রমশ চিকন। এর দৈর্ঘ্য সাধারণত ৫ সেন্টিমিটার হতে ১৫ এবং ১৫ সেন্টিমিটার হতে ৪৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়। ওজাৰ্কলপের অধিকারণ কাজ এ ফাইল দ্বারা করা যায়। রাস্ব, বাস্টার্ড, সেকেন্ড কাট, সুৰু এবং ডেড সুৰু সকল প্রেজের ফ্ল্যাট ফাইল দ্বারা পাওয়া যায়।



চিত্ৰ-২.১৬ ফ্ল্যাট ফাইল



চিত্ৰ-২.১৭ চিশেল



চিত্ৰ-২.১৮ হ্যাক'স



চিত্ৰ-২.১৯ ট্যাপ



চিত্ৰ-২.২০ ডাই ও ডাই হ্যান্ডেল



চিত্ৰ-২.২১ রিমার

### চিশেল (Chisel):

এটি একটি খাতুক কর্তৃকারী যন্ত্র। বাংলাদেশ একে ছেনি বলে। কোনো চিশেলের মাপ বলতে এর কাটিং এজের দৈর্ঘ্যকে বুঝায়। এ মাপ ০৬ সিলিঙ্গিটার হতে ৩২ সিলিঙ্গিটার পর্যন্ত হয়।

**হ্যাক'স (Hack-Saw):** হ্যাক হ্যাক'স দ্বারা কোনো বস্তুকে কাটা বা বিশীর্ণ অর্থাৎ বিখণ্ডিত করার প্রশালীকে হ্যাক হ্যাক-সথিৎ বলা হয়। সাধারণত কৃষ বাস বিশিষ্ট অল্প সংখ্যক বস্তু কাটতে এ প্রশালী ব্যবহৃত হয়। পাওয়াৰ হ্যাক'স এর অভাবে বড় বাস বিশিষ্ট বস্তু কাটতেও এ প্রশালী ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইহা সবৱ সাধেক

### ট্যাপ (Tap):

ট্যাপ নামক এক প্রকার মেটাল কাটিং টুল দ্বারা পোলাকার ছিদ্রের জিতের আভ্যন্তরীণ স্কু-গ্রেড বা গীচ উৎপন্ন করার পদ্ধতিকে ট্যাপিং বলা হয়। ট্যাপ হাই কার্বন স্টিল বা হাইস্পিন্ড স্টিল দ্বারা তৈরি করা হয় এবং স্কু-গ্রেড কাটা অংশটি টেন্সার দেওয়া থাকে। টেন্সার দেওয়ার কারণে ট্যাপ কিন্তু তলুর থাকে, তাই সকলকার সাথে ট্যাপিং করতে হয়।

**ডাই ও ডাই হ্যান্ডেল (Die and Die Handle):** ডাই এক প্রকার মেটাল কাটিং টুল যা সিলিঙ্গিক্যাল অব, ফাইল, পোলাকার রড এবং উপরিভাগে স্কু-গ্রেড বা গীচ উৎপন্ন করতে ব্যবহৃত হয়। এটা হাই কার্বন স্টিল বা হাই স্পিন্ড স্টিল দ্বারা তৈরি হয়। এর প্রেত অংশ শক্ত এবং টেন্সার করা থাকে। ডাই ট্যাপ এর মত বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ড মালের স্কু-গ্রেড তৈরি করতে বিভিন্ন মাপ বিশিষ্ট হয়ে থাকে।

### রিমার (Reamer):

ডিসিং বা বোরিংকৃত ছিদ্রকে রিমারের সাহায্যে প্রোগ্রামীয় মসৃণতা, সমাপ্তরালতা, পোলক ও সঠিক আকারসহ ফিনিশিং করার অন্য প্রেশিনিং অপারেশনকে রিমিং বলা হয়।

**পাইপ কাটার (Pipe Cutter):** মেটাল পাইপ কাটার অন্য সাধারণত পাইপ কিটিং কাজে পাইপ কাটার ব্যবহার করে থাকেন। এটি দ্বারা অতি সুস্থিত, সার্বিক ভাবে, পেশাদারিত বকায় এবং পরিচ্ছন্নভাবে মেটাল পাইপ কাটা যায়। পাইপ কাটার সময় সুবিধ্যাপন বা বুল্যাপন ব্যবহার করতে হয়।



চিত্র-২.২২ পাইপ কাটার

### ড্রিল বিট (Drill Bit):

ড্রিল বিট এক শকার কাটিং টুলস যা নলাকার গর্জ তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। এগুলো ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অনেক আকারের হয়ে থাকে। ড্রিল বিটসমূহ সাধারণত একটি মেশিনের সাথে সংযুক্ত থেকে যোগায় এবং গর্জ তৈরি করতে টর্ভ এবং অক্সিয়ান বল প্রদান করে।



চিত্র-২.২৩ ড্রিল বিট

### লেদ টুল বিট (Lathe Tool Bit):

লেদ কাটিং টুল হলো এমন সরঞ্জাম যা একটি লেদ মেশিনের সাহায্যে বেলনাকার বস্তুকে পছন্দসই আকারে তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়।



চিত্র-২.২৪ লেদ টুল বিট

**মিলিং কাটার (Milling Cutter):** মিলিং কাটার একটি মিলিং মেশিনের একটি অপরিহার্য উপাদান। এটি একটি কাটিং টুল বা একটি ওয়ার্কপিস থেকে অতিরিক্ত উপাদান কেটে প্রয়োজনীয় আকৃতি প্রদান করে। সকল মিলিং মেশিনে কার্ববস্তুর অতিরিক্ত অংশ কেটে ফেলার জন্য মিলিং কাটার ব্যবহার করা হয়। একটি সাধারণ মিলিং অপারেশন চলাকালীন, কাটারটি তার অক্ষের সাথে সম্পর্কে সরে থায়, যা এটি কাটারের পরিপিতে ওয়ার্কপিস থেকে উপাদান অপসারণ করতে সহায়তা করে। নিম্ন বিভিন্ন প্রকারের মিলিং কাটারের চিত্র দেওয়া হলো-



চিত্র-২.২৫ বিভিন্ন প্রকার মিলিং কাটার

### কাউন্টার সিংকিং ড্রিল (Counter Sinking Drill)

কাউন্টারসিংক ড্রিল হলো একটি শৈলু আকৃতির টুল যার  
কাটিং প্লাট একটি গর্তের চারপাশে দিয়ে কাটে। গর্ত এবং  
কাউন্টারসিংক এর শৈলুর কাটিং প্লাট হাতা প্রয়োজনীয়  
আকৃতি পঠন করো।



চিত্র-২.২৬ কাউন্টার সিংকিং ড্রিল

**সেন্টার ড্রিল (Centre Drill):** সেন্টার ড্রিল একটি অক্ষের উপর  
কেন্দ্রের ঘণ্টে খরে জ্বালার জন্য একটি গর্ত ড্রিল করার জন্য ব্যবহৃত হয়।  
এটি বহু বেশিনির করার সময় কেন্দ্রে ড্রিল করতেও ব্যবহৃত হয় তবে  
সেন্টারড্রিলের উপরে স্পট ড্রিল করা।



চিত্র-২.২৭ সেন্টার ড্রিল

### কাউন্টার বোরিং কাটার (Counter Boring Cutter):

কাউন্টার বোরিং কাটার একটি কাটিং টুল যা স্পটড্রিলের কাটিং  
ব্যবহৃত হয়। যদিও অক্ষের পৃষ্ঠা সমতল করতে একটি এভিলিলও  
ব্যবহার করা যেতে পারে, তথাপি একটি কাউন্টার বোরিং টুল  
অক্ষের উপর পৃষ্ঠা কোনো কাউন্টেনারের হেফ তৈরির জন্য একটি  
সর পৃষ্ঠা তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।



চিত্র-২.২৮ কাউন্টার বোরিং কাটার



নিচেকে যাচাই করো

#### অনুসরণমূলক কাজ-১

ছারছাত্রীয়া নিচের ছবিগুলো শনাক্ত করবে এবং আর নাম ও ব্যবহার পিলিবক করবে।



ক্রম.	নাম	ব্যবহার উপর্যুক্ত করুন
১.		
২.		
৩.		
৪.		
৫.		
৬.		

### ২.৪.৩ আনুষঙ্গিক হ্যান্ড টুলস (Related Hand Tools)

বেশির শঙ্গে বা কিটিং বিভাগের সাধারণ কাজে অথবা অন্য টুলস এর সহকারী ঘরে হিসাবে মেসকল টুলস ব্যবহৃত হয়ে ভাসেরকে আনুষঙ্গিক টুলস বলা হয়। যেমন-

**বলপিন হ্যামার (Ball-peen Hammer):** বলপিন হ্যামার এর ছেড়টি বলের অক্ষ অর্থাৎ পোল কাই এ প্রেপিয়ে হাতুড়ির নাম হয়েছে বল পিন হ্যামার। একটি বল পিন হ্যামারের হ্যান্ড সাধারণত সূচকাঙ্কের জন্য ২, ৪, ৮ ও ১২ আউল ওজনবিশিষ্ট হয়ে থাকে, এবং ভারী কাজের জন্য ১, ১ $\frac{1}{2}$ , ২, ৪ ও ৬ পাউণ্ড ওজনের হয়ে থাকে। এর ফেস হার্ডেনেড করা থাকে এবং ওজার্কশপে বিভিন্ন ধরনের কাজে এ হ্যামার ব্যবহার করা হয়।



চিত্র-২.২৯ বলপিন হ্যামার

**গ্লাইর্স (Pliers):** কোনো পাতলা পিট বা তারকে ধরে কাজ করার অন্য, বৈদ্যুতিক তারের জোড়া দেওয়াও বিদ্যুতায়িত অবস্থায় ক্যাবল এর সাথে তারের সংযোগ দেওয়ার অন্য, তার কাটার অন্য প্রস্তুতি কাজে গ্লাইর্স ব্যবহার করা হয়।



চিত্র- ২.৩০ গ্লাইর্স

**ভাইস (Vice):** ভাইস হলো একটি ল্যাম্পিং ডিস্টাইস যা নাট ও বোল্টের সাহায্যে টেবিল বা বেকের টেপের আবক্ষ করে ব্যবহার করা হয়। সাধারণত এটি কাস্ট স্টিল হামা তৈরি হয়। এ ভাইসের সূচি 'জ' টেস্পারিং করা স্টিসের তৈরি থাকে এবং ডিস্টেরের দিকে খীজ কাটা থাকে। বিভিন্ন কার্ববস্তুকে ফাইলিং, চিপিং, হ্যামারিং, সঁরিং ইত্যাদি কাজের জন্য বেক ভাইস ব্যবহার করা হয়।



চিত্র-২.৩১ ভাইস

**নেক (Wrench):** নাট, বোল্ট বা স্টোডের জন্য অথবা আটকানো বা খেলার জন্য যে টুলস ব্যবহৃত হয় উহাকে নেক বলে। কখনো এটিকে স্প্লানারও বলা হয়। বোল্ট এর সাথে নাটকে টাইট দেওয়ার অন্য রেঞ্চ ব্যবহার করা হয়।



চিত্র-২.৩২ নেক

**পাইপ ডাই-স্টক (Pipe die-stock):** পাইপ ডাই-স্টক মরিচা বা জীর্ণ ঝোত মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণে ব্যবহৃত হয়। তিনটি স্কু ডাই স্টকের সাথে ব্যবহার করা হয় যা প্রতি মেরামত করার সময় সারিবদ্ধকরণে সহায়তা করে। টেলার পাইপ ডাই-স্টক মরিচা বা জীর্ণ ঝোত মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণে ব্যবহৃত হয়।



চিত্র-২.৩৩ ডাই-স্টক

**স্কু-ডাইভার (Screw Driver):** স্কু-ডাইভার এক ধরনের হ্যান্ডটুলস যা দিয়ে স্কুকে মুরিয়ে খোলা অথবা সাগানো যায়। নিম্নে কতিপয় স্কু-ডাইভারের চিত্র দেওয়া হলো।



চিত্র-২.৩৪ স্কু-ডাইভার

### ড্রিলচাক অ্যান্ড চাক-কি (Drill Chuck and Chuck Key):

ড্রিল বিট একটি চাকের মাধ্যমে পোর্টেবল পাওয়ার ড্রিলের চাকে আঁকানো থাকে। প্রচলিত ডিজ্যু চাকগুলি একটি ডিন-চোয়াল বিশিষ্ট হয়ে থাকে যা বাইরের প্লিটের ঘোরানোর মাধ্যমে খোলা ও বন্ধ করা যায়; কিন্তু চূড়ান্তভাবে টাইট করতে একটি বিশেষ রেঞ্চ ব্যবহৃত হয় যা "চাক-কী" নামে পরিচিত। চাক-কী টি চাকের উপর একটি হোলে ঢোকানো হয় যাতে চাক-কী এর দীপঙ্গুলো চাক প্লিটের সাথে খিলে পিয়ে দীপঙ্গুলোকে সংযুক্ত করে। চাক কী মুরিয়ে চূড়ান্তভাবে টাইট করা হয়।



চিত্র-২.৩৫ ড্রিলচাক অ্যান্ড চাক-কি

**নাম্বার পাঁক (Number Punch):** মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ ও মেটাল ওয়ার্কশপে কোনো অব বা প্রজাতির যন্ত্রাংশসমূহকে অ্যাসেম্বলি করার অন্য শিল্পক করার সুবিধার্থে নাম্বার পাঁক দিয়ে নাম্বারিং করা হয়। ভাছাত্তা প্রজাতির উৎপাদনের ভারিখণ্ড ব্যাচ নাম্বার খোদাই করে লেখার অন্যও নাম্বার পাঁক ব্যবহার করা হয়।



চিত্র-২.৩৬ নাম্বার পাঁক

**লেটার পাঁক (Letter Punch):** ধাতব বা মেটালিক জবের উপর নাম ও শনাক্তকরণ চিহ্ন দেওয়ার জন্য লেটার পাঁক ব্যবহার করা হয়। কোনো কোনো মেকানিক্যাল ও মেটাল ওয়ার্কশপে উৎপাদিত প্রজাট বা মজ্জার উপর প্রতিটানের লোগোসমূহে প্রজাটের নাম লেটার পাঁক দিয়ে লেখা হয়ে থাকে।



চিত্র-২.৩৭ লেটারপাঁক

### স্ক্রু-এক্সট্রাক্টর (Screw extractor):


স্ক্রু যদি হোলের মেটাল বা কাঠের হোলের ডিগ্র তেলে যায় বা আটকে যায় তবে স্ক্রু-এক্সট্রাক্টর দিয়ে তেলে যাওয়া বা আটকে যাওয়া স্ক্রু-কে অগ্রসরণ করা হয়।



চিত্র-২.৩৮ স্ক্রু-এক্সট্রাক্টর

### হ্যান্ড ভাইস (Hand vice):

একটি হ্যান্ডলের উপর একটি ছোট ক্লাম্প বা ভাইস ছোট জবকে ধরে রাখার জন্য হ্যান্ড ভাইস ব্যবহার করা হয়।

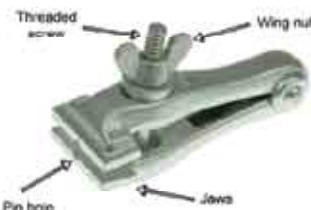

চিত্র-২.৩৯ হ্যান্ড ভাইস

### পিন ভাইস (Pin Vice):

পিন ভাইস টুল হোল্ডিং ভিজাইস বা ছোট টুলকে ক্লাম্প করার কাজে ব্যবহার করা হয়।



চিত্র-২.৪০ পিন ভাইস

**সি-ক্লাম্প (C-clamp):** এটি দেখতে ইংরেজি সি অক্ষরের মতো। ভাই এর একপ নাম হয়েছে। ভাগী এবং হালকা উচ্চর ধরনের কাজে এটি ব্যবহার করা যায়।



চিত্র-২.৪১ সি-ক্লাম্প

### ২.৪.৩. পাওয়ার টুলস (Power Tools)

বেসব টুলস বৈদ্যুতিক প্রতি, বাতাসের চাপ এবং ধন তরলের চাপ দ্বারা পরিচালিত হয়, তাদেরকে পাওয়ার টুলস বলা হয়। পাওয়ার টুলসমূহ সূচিত প্রতিটি মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপে অধিকাংশ কুমিকা পাসন করে থাকে।

প্লটেরল এবং স্টেশনারি পাওয়ার টুলসমূহ সম্পর্কে এখানে আলোচনা এবং এই সরঞ্জামপুরিলির নিরাশদ অগ্রজেশন সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ধাব্য স্লিপারেক্স করলে টুলের সেলফ লাইফ এবং কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে। সঠিক সেট-আপ এবং অগ্রজেটিং পদ্ধতি অনুসরণ করলে দুর্ঘটনা হাস পায়।

বিদ্যুৎ হারা চাপিত টুলসমূহ বর্ধন ভুলভাবে ব্যবহার করা হয় তখন বিপজ্জনক হতে পারে। বিদ্যুৎের উৎসের উপর ডিপি করে বিভিন্ন ধরনের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম রয়েছে যেমন বৈদ্যুতিক, নিউমেটিক, হাইড্রলিক ইত্যাদি। কর্মাদের সকল বিদ্যুৎ সরঞ্জাম ব্যবহারের শিল্পিক্ষণ দেওয়া উচিত। তাদের সম্ভাব্য বিলম্বগুলি যোৰার পাখাপাখি সেই বিলম্বগুলি ঘটতে না দেওয়ার জন্য সুরক্ষা পদ্ধতি ও সতর্কতাসমূহ মেনে চলা উচিত। অনিয়াপদ ভাবে ব্যবহারের ফলে যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে বেতে পারে।

#### **নিউমেটিক টুল (Pneumatic Tool):** নিউমেটিক

টুল বুলক বায়ুর প্রেশার অগ্রজেট করা হয়। গ্রাথরিক ভাবে বায়ুর প্রেশার টুলসে পাওয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয় বেমন বেইল গান, পেইন্ট স্প্রেয়ার, শিট বেটাল শিল্পারিং মেশিন ইত্যাদি।



চিত্র-২.৪২ নিউমেটিক টুল

**সার্কুলার-স' (Portable Circular Saw) :** পোর্টেবল সার্কুলার-স' বিভিন্ন শ্যাটেরিয়াল সোজা ভাবে সক্ষম। এই করাতের অন্যান্য নাম হল কিল-স', ইউটেলিটি-স' বৈদ্যুতিক হ্যাক-স' এবং "বিজ্ঞান-স' করাতটির হ্যাতেলে, করাত শুরু করার জন্য একটি টিপার সুইচ থাকে। ক্রেতের মুখ দুর্বনের পিকে থাকে। ক্রেত দুই গার্ড হারা সুরক্ষিত। উপরে একটি রিসেভ আছে যা ক্রেতের সাথে কনট্রাক্ট করতে পারেন। এবং ফাইর অবজেক্ট আটকাতে সাহায্য করে। মীতে একটি পিঞ্চাল-লোড গার্ড আছে যা উপরের পার্টের নীচে পিঞ্চাল করে যখন করাতটি দিয়ে কাট দেয়া হয়।



চিত্র-২.৪৩ সার্কুলার-স'

**কাট-অফ স (Cut off saw):** কাট-অফ-স' বা ক্রপ-স', খাতব পদাৰ্থ বেঞ্চ লোহা, সমতল বাৰু, মুক্ত, এবং চাবলসমূহকে সোজা বা কৌণিকভাৱে কৰ্তন কৰাতে ব্যবহৃত হয়। কাট-অফ-স' মেশিনে একটি পাতলা, ঘৰ্ষণকাৰী, বৃত্তাকাৰ ডিক- কৰাত হিসাবে ব্যবহাৰ কৰা হয়। ডিকটি খনিজ বা সিয়েটিক থেকে তৈৰি ফাইবাৰ এবং মুক্ত বাজে মুক্ত। এই ডিকসমূহ ২ মিমি থেকে ৩ মিমি ( $1/16$  ইঞ্চি থেকে  $1/8$  ইঞ্চি) পুরু এবং ১৫০ মিমি থেকে ৫০০ মিমি ( $6$  ইঞ্চি থেকে  $20$  ইঞ্চি) ব্যাসে তৈৰি হয়।



চিত্ৰ-২.৪৪ কাট-অফ-স'

**হ্যান্ড ড্রিল (Hand drill):** পোর্টেবল বৈদ্যুতিক ড্রিল মেশিন ডিসিং হোল, ফাইটিং স্কু এবং স্টিমারিং পেইন্ট সহ বিভিন্ন কাজেৰ অন্য ব্যবহৃত হয়। বৈদ্যুতিক ড্রিল কৰ্ত বা কৰ্জলেস হতে পাৰে। কৰ্ত ড্রিল ভাবল ইনস্যুলেটেড বা ডিন প্রাঙ্গেৰ হতে পাৰে। কিছু বৈদ্যুতিক ড্রিল একটি পিস্তল গ্রিপ থাকে একটি ট্রিপার সুইচ পিস্তল গ্রিপেৰ উপৰ অবস্থিত থাকে যাতে হালকা অপারেশনেৰ সময় এক হাতে নিয়ে ব্যবহাৰ কৰা যায়।



চিত্ৰ-২.৪৫ হ্যান্ড ড্রিল

**হ্যামার ড্রিল (Hammer Drill):** হ্যামার ড্রিল গীর্ঘুনি বা পার্থক্যের মধ্যে ড্রিল করতে সক্ষম। এর ফন্ড বিশেষ হ্যামার ডিলবিট আছে যা হোল থেকে উজ্জেচ্ছ সরানো এবং সরানোর সময় প্রার্থিত করতে পারে। হ্যামার ড্রিলের একটি স্প্রিং-লোড চাক রয়েছে, যাতে বিটগুলিকে শক্ত বা করে চাকের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়। ডিলবিট-টি চাকে শক্তভাবে ধরে আধা হয় না, তবে পিস্টনের মতো পিছনে পিছনে ঝাইড করতে পারে। সূর্যমান ঝাইড ঝাইডিং এ কৌণের ব্যবহার করা হয় যা শ্যারকের পেছে থোলা থাকে, যা চাকের চাবিগুলির সাথে সেট হয়ে আয়।

#### ড্রিল প্রেস (Drill Press):

বিভিন্ন কাজের উপযোগী ও সহজ অন্তর্বেশনের জন্য ডিলপ্রেস পাওয়ার টুলসের মধ্যে বেশী ব্যবহৃত হয়ে থাকে। একটি। একটি ডিলপ্রেস মেঝে বা বেক ইসাবে ব্যবহার করা হয়। ডিলপ্রেসের চারটি গোলিক অংশ হলো বেস, কলাম, টেবিল এবং হেড। টেবিলটি কলামের উপরে এবং নিচে সরানো যায়।



চিত্র-

২.৪৬ হ্যামার ড্রিল



চিত্র-২.৪৭ ড্রিল প্রেস

**অ্যাঙ্কেল গ্রাইন্ডার (Angle Grinder):** অ্যাঙ্কেল গ্রাইন্ডার এর একটি প্রাইভিডিজিক রয়েছে বা বোটরের অক্ষের দিকে  $90^{\circ}$ - এ ঘোরে। ডিজের বাস ১০০ রিপি থেকে ১৮০ রিপি (৪ ইঞ্চি থেকে ৭ ইঞ্চি) পর্যন্ত, এবং প্রতিটি ডিজের খরন এবং আকার তাত্ত্ব আরপিএব গ্রেটিং নিপিট থাকে। যেমন ৪ ইঞ্চি ডিজের আর পি এবং ১৫৩০০ অর্ধী এই ডিজাট আবশ্যই ডিজে উজ্জেচ্ছ আরপিএব এবং কম আরপিএব মেশিনে ব্যবহৃত হতে হবে বলি এর অতিরিক্ত আরপিএব যুক্ত মেশিনে ব্যবহার করা হয় তাহলে ডিজে তেলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।



চিত্র-২.৪৮ অ্যাঙ্কেল গ্রাইন্ডার

### বেঁক প্রাইভার (Bench Grinder):

বেঁক প্রাইভার সাধারণত মোটর শ্যাকটর উভয় প্রাণে  
প্রাইভিং বা ভারের চাকার সাথে একটি বৈদ্যুতিক মোটর  
নিয়ে গঠিত। চাকাগুলো পার্টের বর্তে আবক্ষ থাকে এবং  
সামনের দিকে একটি টুল রেস্ট এবং একটি স্পার্ক শীল  
থাকে। অলারেটররা যাতে প্রাইভিং করতে পারে সে জন্য  
চাকাগুলো দুরে। বেঁক প্রাইভার একটি বেঁক বা ফ্রি-ষ্ট্যাণ্ডিং  
শেডেটালে মাটিট করা থাকে।



চিত্র-২.৪৯ বেঁক প্রাইভার প্রাইভার

### ২.৪.৫. মেশিন টুলস (Machine Tools)

মেশিন টুলস হলো শক্তি চালিত যান্ত্রিক যন্ত্রসমূহ যা কাটিং টুলের সাহায্যে ওয়ার্কপিস থেকে নির্ধারিত পদ্ধতিগত  
ধাতু অপসারণ করে প্রযোজনীয় আকার, আকৃতি ও অস্থিতি প্রদানে ব্যবহৃত হয়।

যেমন-

**লেদ মেশিন (Lathe Machine):** একটি লেদ মেশিন হলো একটি মেশিন টুল যা একটি ঘূর্ণিয়াবান  
ওয়ার্কপিস থেকে অপ্রযোজনীয় পদাৰ্থ কেটে বয়ুকে প্রযোজন অনুযায়ী আকৃতি প্রদান করে। লেদ মেশিন হারা  
সাধারণত একসূৰ্যো কাটিং টুল এবং সাহায্যে পিণ্ডভেলের সাথে সংযুক্ত চাকে বৈধ অবস্থায় ঘূর্ণ  
কার্যবয়ুকে কেটে প্রযোজন কিলিঙ্কুল, কোনিক্যাল, ফেসিং ইত্যাদি জৰি ও চুক্তি তৈরি করা যায়।



চিত্র-২.৫০ লেদ মেশিন

### শেপার মেশিন (Shaper Machine)

শেপার মেশিন মূলত অনুভূমিক, ঊরু বা  
সমতল পৃষ্ঠ উৎপাদন করার জন্য ব্যবহৃত  
মেশিনের একটি পারম্পরিক ধরনের। শেপারটি  
যাবে একক পরেন্ট কাটার সরঞ্জামটি ধরে  
যাবে এবং ওয়ার্কপিসটি টেবিলে ছিঁড় থাকে।



চিত্র-২.৫১ শেপার মেশিন

### প্লানার মেশিন (Planer Machine):

প্লানার মেশিন ভারী স্থানীয় বা ওয়ার্কশপে সমস্ত পৃষ্ঠা তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। ওয়ার্কশপ টেবিলের উপর স্থাপন করা হয়। এবং কাটিং টুল খিল থাকে, টেবিল ওয়ার্কশপসহ চলাচল করে অপ্রয়োজনীয় ধাতু কেটে ফেলে ইচ্ছিত আকৃতি প্রদান করে থাকে।



চিত্র-২.৫২ প্লানার মেশিন

**পেডেন্টাল ড্রিল মেশিন (Pedestal drill machine):** পেডেন্টাল ড্রিল মেশিন হলো এক ধরনের পাতালার টুল বা ওয়ার্কশপের মেরুকেতে সি.সি. ফাউল্ডেশন করে নাট-বোল্টের সাথ্যে সৃষ্টিতে স্থাপন করা হয়। এই ড্রিল মেশিনকে পিলার ড্রিল মেশিনও বলা হয়। এটিকে ওয়ার্কশপের পুরুষ অনুশাস্তা ওয়ার্কবেককে সমন্বয় করা যায়। মেশিনটিতে স্টেটর ব্যবহার করে উচ্চ গতিতে ড্রিল বিট রোটেশনের সাথ্যে বিভিন্ন ধরনের জব বা ওয়ার্কশপে হোল বা ছিদ্র করা যায়।



চিত্র-২.৫৩ পেডেন্টাল ড্রিল মেশিন

**মিলিং মেশিন (Milling Machine):** মিলিং মেশিন একটি কাটিং টুল (Milling Cutter) ঘোরানোর সাথ্যে একটি ধাতব জবের টুকরো থেকে অপ্রয়োজনীয় অংশ কেটে ফেলে অপ্রয়োজনীয় আকৃতি প্রদান করে থাকে। মিলিং মেশিনে সাধারণত টাইব বা অনুভূতিক, ফ্ল্যাট এবং অনিসৃত পৃষ্ঠগুলি মেশিনিং করা হয়। সিলিন্ড্র, স্প্লাইন, প্রেচ, স্লট, ইভ্যাপি তৈরি করতে ও ধাতব ওয়ার্কশপের সাথে মিলিং এবং বোরিং করতে মিলিং মেশিন ব্যবহার করা হয়।



চিত্র-২.৫৪ মিলিং মেশিন

**পেডেস্টাল গ্রাইডার (Pedestal Grinder machine):** পেডেস্টাল গ্রাইডার লেদ এবং প্রিসিএ মেশিনে ব্যবহৃত ডক-গতির ইস্পাত কাটার অন্য কাটিং টুলকে তীক্ষ্ণ করতে ব্যবহার করা হয়।



চিত্র-২.৫৫ পেডেস্টাল গ্রাইডার

### বোরিং ও হোনিং মেশিন (Boring and Honing Machine):

বোরিং মেশিনে একটি বোরিং টুল দিয়ে বিস্তারান ছিল শুলিকে বড় করা হয় এবং হোনিং প্রক্রিয়ায় উলার্কপিস মসৃণ করা ও সারফেস ফিনিশ করা হয়।



চিত্র-২.৫৬ বোরিং ও হোনিং মেশিন

### পাওয়ার হ্যাকস মেশিন (Power Hacksaw):

পাওয়ার হ্যাকস মেশিন খাতু কর্তন করতে ব্যবহৃত হয়। অ্যালুমিনিয়াম, পিলেল, এবং হালকা স্টিল এবং অন্যান্য খাতু কার্যবস্থু পাওয়ার হ্যাকস-এর সাথে সহজে কর্তন করতে সক্ষম।



চিত্র-২.৫৭ পাওয়ার হ্যাকস মেশিন

**ব্যাঙ্ক-স মেশিন (Band saw):** একটি ব্যাঙ্ক-স হলো একটি পাওয়ার-স মেশিন যার একটি দীর্ঘ খাঁড়ালো গ্রেফ থাকে যা বস্তু বা স্টেল কাটার অন্য সুই বা ডিজিটিক চাকার সাথে বেতে করা থাকে। খাতু কাটিং করার সময় এই গ্রেফ কনচিনিউলাস ভাবে চলতে থাকে।



চিত্র-২.৫৮ ব্যাঙ্ক-স মেশিন

### ২.৪. ইনস্ট্রুমেন্ট পরিমিতি

ইনস্ট্রুমেন্ট সূলত কোনো প্যারামিটার পরিমাপের জন্য বা কোনো প্যারামিটার নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত হয়। যেমন- তাপমাত্রা ও ঢাপ পরিমাপ করা ইত্যাদি এবং ভালভ দিয়ে প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদি। বিশেষ বস্তুগুলি প্রসেস প্যারামিটার পরিমাপ বা নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত হয়।



ইনস্ট্রুমেন্ট

চিত্র-২.৫৯ ইনস্ট্রুমেন্ট

### ২.৪.১. ইনস্ট্রুমেন্টের প্রকারভেদ

#### ইনস্ট্রুমেন্ট দুই ধরনের

- অ্যানালগ বা মেনুয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট
- ডিজিট্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট

### ২.৪.২. ম্যানুয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট (Manual Instrument)

যে সকল ইনস্ট্রুমেন্ট মাপগ্রহণ করতে, মাপ জানতে, ও মাপ পরীক্ষা করতে ব্যবহৃত হয় সেসকল ইনস্ট্রুমেন্টকে মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্টস বলা হয়। মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট এর মধ্যে যেসকল টুলস সাধারণত মাপ পরীক্ষা করার কাজে ব্যবহার করা হয় তাদেরকে আলাদাভাবে টেক্টিং টুলস বলা হয়। যেমন- ট্রাই-ক্সয়ার, কথিনেশন-ক্সয়ার, বিভেল-প্রোট্যাস্টর, স্টেইট-এজ, স্টিল-রুল ইত্যাদি। মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট এর মধ্যে যেসকল ইনস্ট্রুমেন্ট তৈরি করা বস্তু কাজের উপযোগী কিনা, এর মাপ গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে আছে কিনা ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পরীক্ষা করার কাজে ব্যবহৃত হয়, সেসকল মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্টসমূহকে গেজ বলা হয়। যেমন- প্লাগ-গেজ, রিং-গেজ, ম্যাপ-গেজ, রেডিয়াস-গেজ, ইভিকেটিং হোল-গেজ, স্ক্রু-পিচগেজ, ফিলার-গেজ, ইত্যাদি।

### ২.৪.৩. বিভিন্ন অ্যানালগ বা ম্যানুয়াল মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট

- **ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স (Vernier Calipers):** ভার্নিয়ার ক্যালিপার হলো একটি সুস্থ পরিমাপক ও পরীক্ষণ যন্ত্র, যার সাহায্যে কোনো বস্তুর বা ওয়ার্কপিসের ভিতর, বাহির এবং গভীরতার মাপ সূচকভাবে নেওয়া যায় বা পরীক্ষা করা যায়। এটির দুটি আউটসাইড ‘জ’ এবং দুটি ইনসাইড ‘জ’ থাকে। প্রতি জোড়া ‘জ’ মিলিত অবস্থায় ভার্নিয়ার ক্ষেলের একপার্শ বিম বা প্রধান ক্ষেলের সাথে শূন্য দাণে অবস্থান করে। ভার্নিয়ার ক্যালিপার দ্বারা কোনো প্রকার অভিযন্ত হিসাব ছাড়াই একপার্শ দিয়ে আউটসাইড এবং অপর পার্শ দিয়ে ইনসাইড মাপ গ্রহণ করা যায়। তাছাড়া কোনো কোনো ভার্নিয়ার ক্যালিপারের মাথার দিকে ডেপথ প্রব থাকে যার সাহায্যে একই ক্ষেলের মাধ্যমে গভীরতার মাপও নেওয়া যায়।



চিত্র-২.৬০ ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স

**মাইক্রোমিটার (Micrometer):** মাইক্রোমিটার এক প্রকার সরাসরি বা প্রত্যক্ষ দীপ্তিমূলক উপস্থিতি। একে আবে আবে স্কু-পেজেও বলা হয়। কিন্তু নাটের ভেতর দিয়ে স্কু-প্রেড কাঠ দড় বা বোল্টের ঘাওয়া আসা নীতির উপর ভিত্তি করে মাইক্রোমিটার তৈরি করা হয়। নাটের ন্যায় ক্রিয়াশীল অংশকে পিল এবং বোল্টের ন্যায় ক্রিয়াশীল অংশকে ব্যাকেল বলা হয়। ব্যাকেলের উপর রেখিক ফেল দাগাংকিত থাকে যাকে প্রধান ফেল বলা হয়। পিলের বিভিন্ন বা চালু প্রাণে বৃত্তাকার ফেল বা পিল ফেল থাকে। এই দুই দাগ বিবেচনা করে যেজোরবেট নেওয়া হয়।



চিত্র-

২.৬১ মাইক্রোমিটার

**ভার্নিয়ার বিভিন্ন প্রোট্যাক্টর (Vernier Bevel Protractor):** সাধারণ বিভিন্ন প্রোট্যাক্টর-এর সাহায্যে এক ডিগ্রীর চেয়ে কম কোনো কোণ পরিমাপ করা যায় না। কিন্তু ভার্নিয়ার বিভিন্ন প্রোট্যাক্টর-এর সাহায্যে সাধারণত এক ডিগ্রীর  $\frac{1}{12}$  অংশ বা  $\frac{1}{5}$  মিনিট কোণ পর্যবেক্ষণ করা যায়। এটিকে ইউনিভার্সেল বিভিন্ন প্রোট্যাক্টর-এ বলা হয়। কৌশিক পরিমাপক যন্ত্রের মধ্যে এটি সূচকভাবে কোণ পরিমাপ করতে যথক্ষত হয়। এটি অত্যন্ত মূল্যবানও প্রয়োজনীয় যত্ন।




চিত্র-২.৬২ ভার্নিয়ার বিভিন্ন প্রোট্যাক্টর

**সাইন বার (Sin Bar):** সাধারণত প্রোট্যাক্টর বা ভার্নিয়ার বিভিন্ন প্রোট্যাক্টর-এর সাহায্যে বেসকল বহু বা যান্ত্রিক কোণের পরিমাপ সূচকভাবে নেওয়া সম্ভব নয়, সেখানে সাইন বার ব্যবহৃত হয়।



চিত্র-২.৬৩ সাইন বার

**স্পিরিট লেভেল (Spirit Level):** স্পিরিট লেভেল হলো একটি পরীক্ষা করার দস্ত বা একটি সারফেস লেভেল পরীক্ষা করা হয়। এটিকে একটি প্লাস্টিক, কাঠ বা ধাতব ফেল থাকে যার মধ্যে একটি বায়ু বুদ্ধবুদ্ধ সহ তরল জল একটি কাচের নল থাকে।

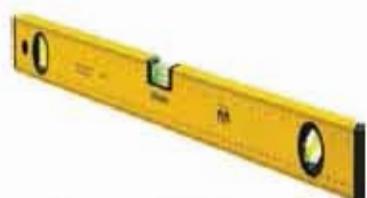

চিত্র-২.৬৪ স্পিরিটলেভেল

**গেজ গেজ (Thread gauge):** কোনো বন্ধুর বাহিরের বা ভিতরের তলে স্কু-প্রেড করা থাকলে উহার পিচ কত অথবা উহাতে প্রতি ইঞ্চিতে কয়টি স্কু-প্রেড বর্তবান থাকে, উহা জ্ঞানার জন্য স্কু-পিচ গেজ গেজ ব্যবহৃত হয়। এই গেজ হাতে ইকি ও পিলিমিটার সংক্রান্ত উভয় প্রকার গেজেরই মাল নির্ণয় করা যায়।



চিত্র-২.৬৫ গেজ গেজ

### ডায়াল ইণ্ডিকেটর (Dial Indicator):

ওয়ার্কশপে ডায়াল ইণ্ডিকেটর একটি অতি প্রয়োজনীয় ডিভাইস হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এটি হাতা কোনো বস্তু এবং সমতলতা ও মসৃণতা নির্ভুলভাবে পরীক্ষা করা যায়, কোনো অবকে সেশনে নির্ণুতভাবে টাল তেলে আবক করা যায়, গোলাকার ঘবের এককেন্দ্রিকতা নির্ণয় করা যায়, অতি সূচ ও সঠিকভাবে অবকে কেন্দ্রীভূত করে বাধা যায়।



চিত্র-২.৬৬ ডায়াল ইণ্ডিকেটর

### ওয়ার গেজ (Wire Gauge):

ওয়ার গেজ ওয়ার বা কাতের ব্যাস সূচনাবে পরিমাপ করার অন্য ব্যবহার করা হয়। ওয়ার গেজের অঞ্চল চাকতিকে সাবধানে ব্যবহার করতে হবে। ব্যবহারের পর পরিকার নরমও পাতলা কাপড় দিয়ে ভাস্তুবে পরিকার করে উত্তম রূপে তেল বা পাতলা করে শীঘ্র দাগিয়ে যথাস্থানে রাখতে হবে।



চিত্র-২.৬৭ ওয়ার গেজ

### ২.৪.৪ ডিজিটাল ইনস্ট্রুমেন্ট

যে সমস্ত ইনস্ট্রুমেন্ট মেকারমেট সেশনে ক্ষেত্রে ডিজিটাল লিভার ব্যবহৃত হয় সেই ইনস্ট্রুমেন্টকে ডিজিটাল ইনস্ট্রুমেন্ট বলে।



চিত্র-২.৬৮ ডিজিটাল ইনস্ট্রুমেন্টস

এখানে কতিপয় ডিজিটাল ইনস্ট্রুমেন্টস এর সচিত্র পরিচিতি দেওয়া হলো-

**টেকোমিটার (রিভিলিটেশ্যান-কাউটার/RPM পেজ):** এটি এমন একটি যন্ত্র যা মোটর বা অন্যান্য যন্ত্রের শ্যাফট বা চাকের দূর্ণ পাতি পরিমাপ করে।



চিত্র-২.৬৯ ডিজিটাল টেকোমিটার

### ইনফ্রারেড ধার্মোমিটার:

এটি এমন একটি ডিভাইস যা কপাল থেকে নির্গত ইনফ্রারেড আলোর তীব্রতা শনাক্ত করে মানুষের দেহের তাপমাত্রাকে পরিমাপ করতে সক্ষম। এটি পরিমাপ করা ভালকে এলসিডি স্ক্রিনে ডিজিটাল সংখ্যার সূচকাবে পাঠ দিয়ে থাকে।



চিত্র-২.৭০ ইনফ্রারেড ধার্মোমিটার

### মাল্টিমিটার (Multimeter):

এটি অ্যাভেগিটার (AVO meter) নামেও পরিচিত। এটি একটি ইলেক্ট্রনিক পরিমাপ যন্ত্র, যেখানে বিভিন্ন পরিমাপের কাজ একটি ইউনিটে একত্রিত থাকে। একটি সাধারণ মাল্টিমিটার বিভব (Voltage), তড়িৎ প্রবাহ (Current) এবং রোধ (Resistance) পরিমাপ করতে পারে।



চিত্র-২.৭১ মাল্টি মিটার

**অর্ঘার গ্রো মিটার:** এই মিটার দিয়ে কোনো নলের ডিম্ব দিয়ে বাতাসের প্রবাহ বা গ্যাসের প্রবাহ পরিমাপ করা হয়ে থাকে।



চিত্র-২.৭২ অর্ঘার গ্রো মিটার

### ডিজিটাল ক্যালিপার্স:

এটি ভার্নিয়ার ক্যালিপার্সের মেজারসেট ডিজিটাল রিভারে প্রকাশ করে। আলাদা ভাবে কোনো হিসাব করার প্রয়োজন হয় না।



চিত্র-২.৭৩ ডিজিটাল ক্যালিপার্স

### ডিজিটাল সাইক্রোমিটার:

সাইক্রোমিটারের মেজারসেট ডিজিটাল রিভারে প্রকাশ করে। আলাদাভাবে কোনো হিসাব করার প্রয়োজন হয় না।



চিত্র-২.৭৪ ডিজিটাল সাইক্রোমিটার



**নিচেকে ঘাঁটি করো**

### অনুসরণ মূলক কাজ ২

শিকার্যাঙ্গ নিচের ছবিগুলো শনাক্ত করবে এবং এদের নাম ও ব্যবহার প্রস্তুত করে শিখিব।



১



২



৩



৪



৫



৬

ক্রিক নং	নাম	ব্যবহার উপর্যুক্ত
১.		
২.		
৩.		
৪.		
৫.		
৬.		

জব ১ : মার্কিং বা লেআউট কাজের জন্য প্রয়োজনীয় টুলস ও ইনস্টুমেন্ট শনাক্ত ও সংরক্ষণ করার দক্ষতা অর্জন।

### পারদর্শিতার মানদণ্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
- জবের নমুনা সংগ্রহ করা;
- জবের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ইকুইপমেন্ট ও ইনস্টুমেন্ট নির্বাচন এবং সংগ্রহ করা;
- কাজ শেষে ওয়ার্কশপের এর নিয়ম অনুযায়ী টুলস, ইকুইপমেন্ট ও ইনস্টুমেন্ট পরিষ্কার করা;
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
- কাজ শেষে ওয়ার্কশপের এর নিয়ম অনুযায়ী টুলস, ইকুইপমেন্ট ও ইনস্টুমেন্ট স্টোরে জমা দেয়া;

### প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রম	পিপিই এর নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	নিরাপদ জুতা	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া
২.	মাস্ক	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৩.	সেফটি হেলমেট	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৪.	বয়লার স্যুট	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৫.	হ্যান্ড প্লাভস	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া
৬.	সেফটি গগলস	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৭.	ইয়ার প্লাগ	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি

### প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসমূহ:

ক্রম	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স	৬ ইঞ্চি	১ টি
২.	ফ্লাট ফাইল	৬ ইঞ্চি	১ টি
৩.	স্টিল বুল	৬ ইঞ্চি	১ টি
৪.	এমারি ক্লথ	০ নম্বর	১ টি
৫.	সেন্টার পাঞ্চ	৬ ইঞ্চি	১ টি
৬.	হ্যাক-স'	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
৭.	কম্বিনেশন সেট	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
৮.	অ্যাঙ্কেল প্রোট্যাক্টর	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
৯.	ট্রাই ক্ষয়ার	৬ ইঞ্চি	১ টি
১০.	ডিভাইডার	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি

### প্রয়োজনীয় কাচামাল সমূহ:

ক্রম	কাচামালের নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	এম এস এর তৈরি সেন্টার গেজ	মিমি X৯০ মিমি X৫ মিমি	১ পিস
২	মার্কিং চক বা কলম	ভার্ড অনুযায়ী	১ পিস
৩	কটন ওয়েন্ট	ভার্ড অনুযায়ী	৫০ গ্রাম

জবের ড্রইং

### কাজের ধারা:

- স্থান্ত্রিকি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করো;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করো;
- চিত্রে প্রদর্শিত জবটির জন্য প্রয়োজনীয় টুলস ও ইনস্ট্রুমেন্ট প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করো;
- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইনস্ট্রুমেন্ট সরঞ্জাম সম্পর্কে ধারণা লাভ করো;
- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইনস্ট্রুমেন্ট সিলেক্ট এবং কালেক্ট করো;
- টুলস ও ইনস্ট্রুমেন্টের ধরন অনুসারে তার ব্যবহার উল্লেখ করো;
- পর্যায় ক্রমে টুলস ও ইনস্ট্রুমেন্টসমূহ পর্যবেক্ষন করো;
- টুলস ও ইনস্ট্রুমেন্টসমূহের প্রয়োগক্ষেত্র পর্যবেক্ষন ও বিশ্লেষণ করো;
- টুলস ও ইনস্ট্রুমেন্টসমূহের নাম ও ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষকের নিকট বর্ণনা করো;
- কোনো সমস্যা হলে প্রশিক্ষককে অবহিত করো;
- কাজের শেষে টুলস ও ইনস্ট্রুমেন্টগুলো কর্মক্ষেত্রের পক্ষতি অনুসারে পরিষ্কার করো;
- টুলস ও ইনস্ট্রুমেন্টগুলো কর্মক্ষেত্রের পক্ষতি অনুসারে স্টোরে জমাদান করো।

### কাজের সতর্কতা

- টুলস ও ইনস্ট্রুমেন্টের ধরন অনুসারে সাবধানে হ্যান্ডেলিং করো;
- টুলস ও ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো পরিষ্কার করো;
- টুলস ও ইনস্ট্রুমেন্ট ধারালো অংশ সাবধানে ব্যবহার করো;
- সঠিকভাবে সকল প্রয়োজনীয় সুরক্ষা নিয়ম মেনে চলো।

**অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল:** টুলস ও ইনস্ট্রুমেন্টের শনাক্তকরণ ও ব্যবহার করার মাধ্যমে ওয়ার্কশপে শিক্ষার্থীদের টুলস ও ইনস্ট্রুমেন্টসমূহের শনাক্ত ও ব্যবহার করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

অব-২ লেআউট টুল ব্যবহার করে একটি সেন্টার পেজ মার্কিং করার দক্ষতা অর্জন।

### পারদর্শিতার মানদণ্ড

- আস্থা বিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাশা (পিপিই) ও স্লোভ গোচাক পরিখান করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাট্রিসাল ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন এবং সংগ্রহ করা;
- অবের প্রয়োজন অনুযায়ী কাটোমাল সংগ্রহ করা;
- ডিজাইন অনুযায়ী সারখানভাবে সাথে লে আউট বা মার্কিং করা;
- কাজ শেষে ওয়ার্কশপের এর নিরবস্তু অনুযায়ী কাজের স্থান ও যেশিল পরিকার করা;
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
- উয়েস্টেজ এবং কাটাগুলো নির্ধারিত স্থানে ফেলা;

### প্রয়োজনীয় ব্যাটিলেট সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রম	পিপিই এর নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	নিরাশদ জুতা	স্ট্যান্ডার্ড মাল অনুযায়ী	১ জোড়া
২.	মাস্ক	স্ট্যান্ডার্ড মাল অনুযায়ী	১ টি
৩.	সেফটি হেলমেট	স্ট্যান্ডার্ড মাল অনুযায়ী	১ টি
৪.	বয়লার স্যুট	স্ট্যান্ডার্ড মাল অনুযায়ী	১ টি
৫.	হ্যান্ড গ্লাভস	স্ট্যান্ডার্ড মাল অনুযায়ী	১ জোড়া
৬.	সেফটি গগলস	স্ট্যান্ডার্ড মাল অনুযায়ী	১ টি
৭.	ইয়ার প্রোগ	স্ট্যান্ডার্ড মাল অনুযায়ী	১ টি



### প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসমূহ:

ক্রম	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	ভার্সিয়ার ক্যালিপার্স	৬ ইঞ্চি	১ টি
২.	ড্লাট কাইল	৬ ইঞ্চি	১ টি
৩.	পিল মুল	৬ ইঞ্চি	১ টি
৪.	এমারি ক্লথ	০ নম্বর	১ টি
৫.	অ্যাইবার	৬ ইঞ্চি	১ টি
৬.	ক্রিনেশন সেট	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
৭.	অ্যাকেল প্রোট্যাক্টর	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
৮.	ড্রাই কম্বার	৬ ইঞ্চি	১ টি
৯.	ডিভাইডার	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি

## প্রয়োজনীয় কাচামালসমূহ:

ক্রম	কাচামালের নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	এম এস ষ্টেট	১৫ মিমি X ৩৫ মিমি X ৫	২ শিস
২	আর্কিং চক বা কলম	স্ট্যাভার্ড অনুযায়ী	১ শিস
৩	কটন গুড়েন্ট	স্ট্যাভার্ড অনুযায়ী	৫০ প্রাপ্ত


## অবের ফাইং

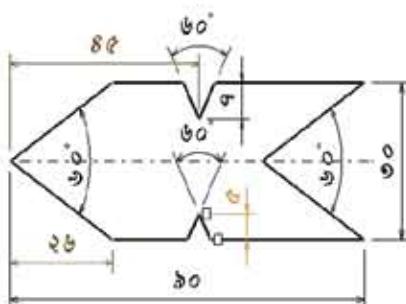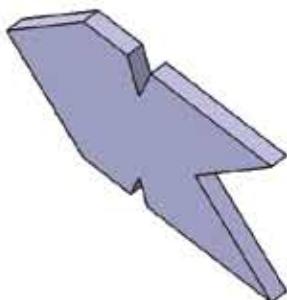


ধিকনেস : ৫ মিমি

## কাজের ধারা


১. স্বচ্ছবিহীন মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও স্লোভন পোশাক পরিধান করো;
২. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের ঘ্যন থাপ্ত করো;
৩. চিন্হ প্রদর্শিত অবস্থার অন্য প্রয়োজনীয় টুলস ও ইনস্ট্রুমেন্টসমূহের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করো;
৪. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, স্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট সরঞ্জামগুলির সম্পর্কে ধারণা লাভ করো;
৫. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, স্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন এবং সরঞ্জাম সংযোগ করো;
৬. অব টি এমারি ক্রথ দিয়ে পরিষ্কার করো;
৭. অব টি উপরিভাল ডিজানো চক দিয়ে আক্তরন দাঁও ও শুকাও;
৮. যেকোনো এক গার্থ জেকারেল জেখে অবটি পিলমুল, প্রাইক্যান্ড ও স্কাইবারের সাহায্যে নিচের চিন্হের ন্যায় আর্কিং করো।

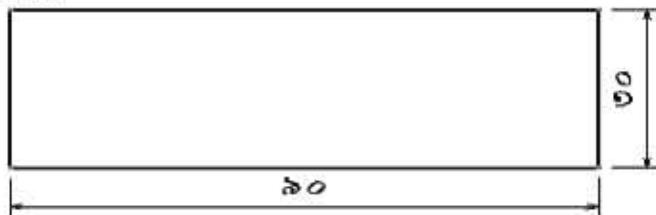


১০. সেন্টার লাইন মার্কিং কর এবং বাম পার্থ থেকে ২৬ মিলিমিটারে মার্কিং করো।

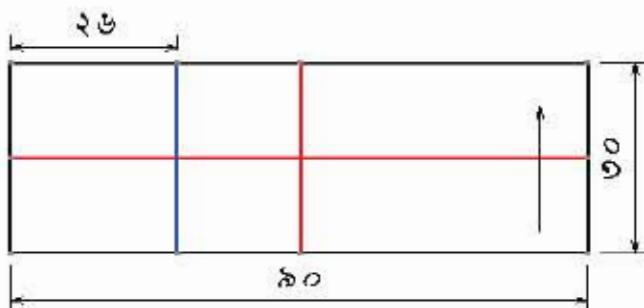


১১. পরবর্তীতে উপর থেকে ৭ মিমি এবং নিচ থেকে ৫ মিমি মার্কিং করো।

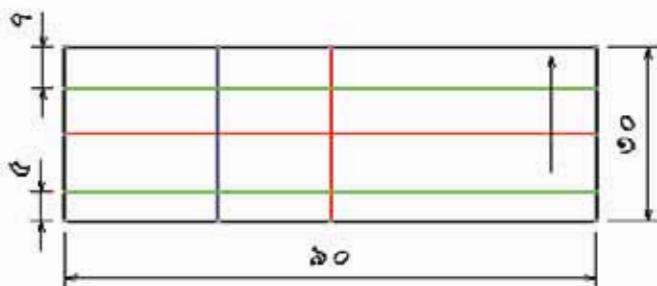

১২. অ্যাকেল প্রোটাইপের মাধ্যমে  $60^{\circ}$  কোণে মার্কিং করে চিত্রের ন্যায মার্কিং করো।

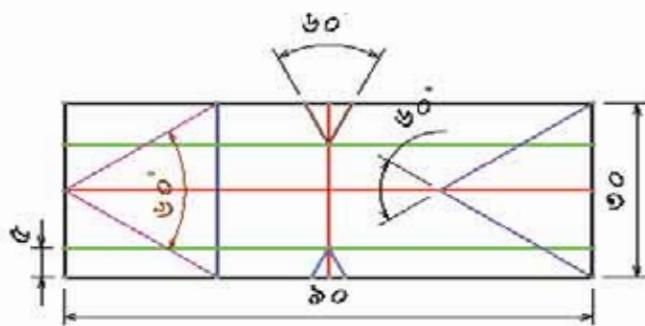

১৩. হ্যাক-স' হারা সমিঃ করার জন্য ১ মিমি যাঙ্গা রেখে মার্কিং করো।

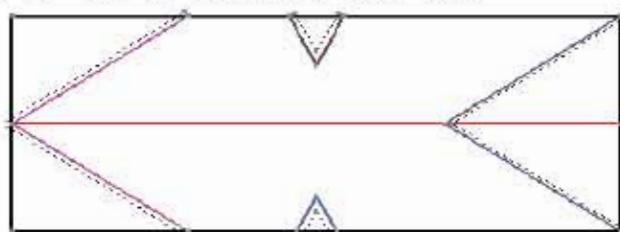

১৪. কোনো সমস্যা হলে পশিককে অবহিত করো।

১৫. কাজের শেষে টুলস ও ইনস্টুমেণ্টগুলো কর্মক্ষেত্রের পক্ষতি অনুসারে পরিষ্কার করো।

১৬. টুলস ও ইনস্টুমেণ্ট গুলো কর্মক্ষেত্রের পক্ষতি অনুসারে স্টোর করো।

**কাজের সতর্কতা**

- টুলস ও ইনস্ট্রুমেন্টের ধরন অনুসারে সাবধানে হ্যান্ডেলিং করো;
- টুলস ও ইনস্ট্রুমেন্টগুলো পরিষ্কার করো;
- টুলস ও ইনস্ট্রুমেন্ট ধারালো অংশ সাবধানে ব্যবহার করো;
- সঠিকভাবে সকল প্রয়োজনীয় সুরক্ষা নিয়ম মানা আবশ্যিক।

**অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল**

লেআউট টুলস ও ইনস্ট্রুমেন্টের শনাক্ত করন ও ব্যবহার করার মাধ্যমে ওয়ার্কশপে শিক্ষার্থীদের লেআউট ও মার্কিং করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

**অনুশীলনী-২****অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**

১. টুলস ও ইনস্ট্রুমেন্ট কি?
২. স্কাইবারের কাজ কি?
৩. ডিভাইডার কাজ কি?
৪. ভার্নিয়ার হাইট গেজ?
৫. হ্যাক-স কি?
৬. মেজারিং টুলস কি?
৭. ট্রাই-ক্যার কাজ কি?

**সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**

১. সেন্টার ডিল কেন ব্যবহার করা হয়?
২. স্কু এক্সট্রাক্টর কি কাজে লাগে?
৩. নিউমেট্রিক টুল কি?
৪. কাট-অফ-স' এর কাজ কি?
৫. প্রেড গেজ ও ওয়ার গেজের পার্থক্য কি?
৬. পাইপ কাটার ও মিলিং কাটারের পার্থক্য কি?
৭. সেন্টার পাথ্শ ও ডট পাথ্শ এর পার্থক্য কি?


**রচনামূলক প্রশ্ন**

১. মেকানিক্স কাজে টুলস ও ইনস্ট্রুমেন্ট কয়ভাগে বিভক্ত করা যায় ও কি কি?
২. কাটিং টুলস কাকে বলে? ৫টি কাটিং টুলের কাজ উল্লেখ করো?
৩. হ্যান্ড ডিল ও হ্যামার ডিল এর পার্থক্য কি?
৪. মেশিন টুলস কাকে বলে ৫ টি মেশিন টুলসের নাম উল্লেখ করো?
৫. কাউন্টার বোরিং ও কাউন্টার সিংকিং এর পার্থক্য কি?

# ভূতীয় অধ্যায়

## জব লে-আউট ও পরিমাপকরণ

### Job Lay-out and Measurement

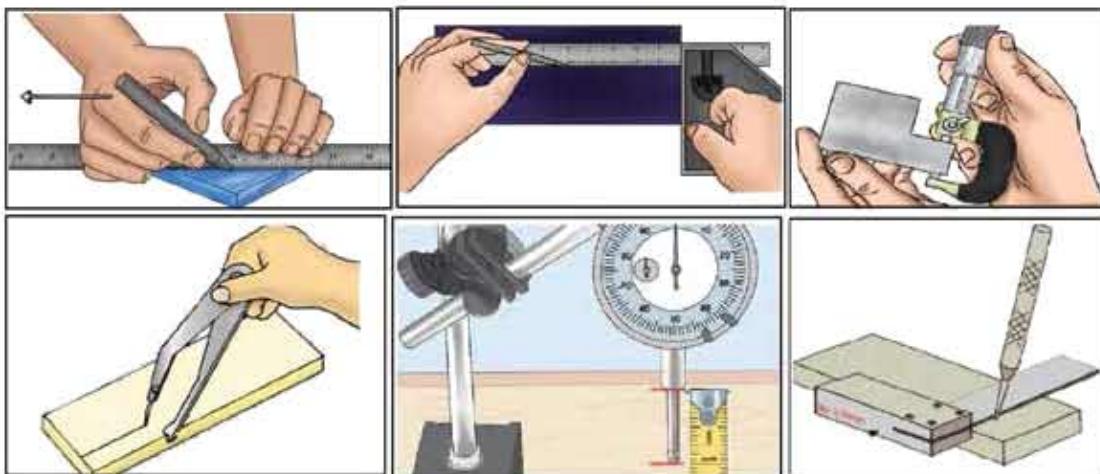

আমরা দৈনন্দিন অনেক কাজেই পরিমাপ শব্দটির ব্যবহার করে থাকি; যেখন কোন দর্জির নিকট কিছু তৈরি করতে পেছে যেজাইবিং কিভা দিয়ে পরিগ্রে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিমাপ নেও তেমনি যেকানিক্যাল ওয়ার্কশপে কোন কিছু তৈরি করতে হলে বিভিন্ন যেজাইবিং টুলস ব্যবহার করে পরিমাপ নেয়া হয়। আবার তৈরির পরও পরিমাপ নেয়া হয় এ কাজ হল পরিমাপ করন। তো আদের আশেপাশের ওয়ার্কশপে সক্ষয় করলে দেখতে পাবে যে, কোনো কাজ করার পূর্বে ব্যক্তে বিভিন্ন যেজাইবেটে দাগ টানা হয় পরবর্তীতে ঐ দাগ বরাবর কাটিং বা ফাইলিং করা হয়। এই দাগ দেয়ার পক্ষতি হল লে-আউট বা মার্কিং। এই জব লে-আউট ও পরিমাপকরণ কাজে প্রয়োজন হোল্ড টুলস ও ইনস্টুমেন্ট গুলো ব্যবহৃত হয় যেমন কাইভার, পাক, ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স, হাইড সেজ, মাইক্রোমিটার, স্টিল কয়ার, প্রায়েল, ডিজিটাল ইত্যাদি।



এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা


- জব লে-আউট কাজের প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে পারব;
- পরিমাপ শুল্কে প্রয়োজনীয় লে-আউট টুলস ও ইনস্টুমেন্টস নির্বাচন করতে পারব;
- কার্যব্যূতে জব লে-আউট সম্পর্ক করতে পারব;

লে-আউট টুলস ও ইনস্টুমেন্টস সংরক্ষণ এবং কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করতে পারব।

উল্লেখিত শিখনকলগুলো অর্জনের লক্ষ্যে এই অধ্যায়ে আমরা দৃষ্টি অব সম্পদ করব। এই চারটি অবের মাধ্যমে অব সে-আউট ও পরিমাণকরণ সম্পর্কিত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করব। অবগুলো সম্পদ করার পূর্বে প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ জানব।

### ৩.১. সে-আউট পরিচিতি

ধাতুৰূপকে নির্দিষ্ট আগ এবং আকারে পরিষ্কৃত করার জন্য এর কোনো স্থানকে কভটুরু করতে হবে, যিন্ন বা নালী করতে হলে তা কোন স্থানে কভ গভীর এবং কি আকারের করতে হবে, ইছের মধ্যে স্কু-ক্রেড করতে হবে কিনা ইত্যাদি বিষয় কাজ আরম্ভ করার পূর্বেই ছির করে নেওয়া প্রয়োজন হয়। এটা না করে প্রথমেই বিদি কাজে অগ্রসর হওয়া যাব, তাহলে, ধাতুৰূপ অর্থাৎ বস্তুটি করনও ব্যাবহৃত আকার বা মাপের হতে পারে না। এজন্য, কাজ আরম্ভ করার আগে প্রত্যেক বস্তুর বা ধাতুৰূপের উপরিভাগে নজ্ব অনুসারে কভকগুলো ঝোঁটনে এবং চিহ্ন দেওয়ার প্রশাস্তীক মার্কিং-অফ বা সেমিং-আউট বলে। একে সরকেলে কেবল মার্কিং বা সে-আউট করা বলা হবে থাকে।

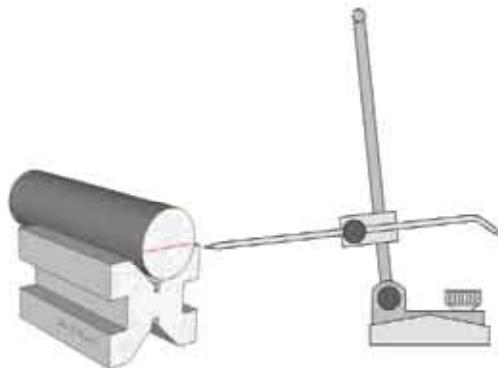


চিত্র-৩.১ সে-আউট চিহ্ন

#### ৩.১.১. মার্কিং বা সে-আউট টুলস (Marking or Layout Tools)

কাজ আরম্ভ করার পূর্বে অথবা কাজের সময় ড্রিঙ্গ অনুযায়ী ধাতুৰূপের উপরিভাগে যেসকল টুলস হাতা মার্কিং করা হবে বা দাগ কেটে চিহ্ন দেওয়া হবে বা চিহ্নিত করার কাজে সাহায্য করে, সেসব টুলসকে মার্কিং বা সে-আউট টুলস বলা হয়। প্রস্তুত ড্রিঙ্গ অনুসারে কার্যবস্তুর উপরিভাগে ড্রিঙ্গ বা নকশা অঙ্কন করাকে মার্কিং অথবা সে-আউট বলা হয়। কাগজের উপর পেনিল ব্যবহার করে বে নিয়মে শেকানিক্যাল ড্রিঙ্গ করা হয় অনুরূপ নিয়মে মার্কিং অথবা সে-আউট টুলস ব্যবহার করে কার্যবস্তু তৈরি করার জন্য ওডারকশিসের উপর মার্কিং অথবা সে-আউট করা হয়। বেঁক ওয়ার্ক, শিট বেটাল ওয়ার্ক, ফ্রিশিং এবং কেন্দ্রে কেন্দ্রের অবস্থান চিহ্নিত করার জন্য সে-আউট ওয়ার্ক স্কুবই পুরুষপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

বিভিন্ন প্রকার মার্কিং অথবা সে-আউট টুলগুলো হলো-
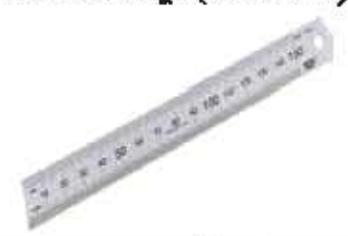
<b>চিত্র-৩.২ স্কাইবার (Scriber)</b> 	<b>চিত্র-৩.৩ সেন্টারপাঞ্চ (Centre Punch)</b> 
<b>চিত্র-৩.৪ স্টিলরুল (Steel Rule)</b> 	<b>চিত্র-৩.৫ ইনসাইড ক্যালিপার্স (Inside Calipers)</b> 
<b>চিত্র-৩.৬ অড লেগ ক্যালিপার্স (Odd leg Calipers)</b> 	<b>চিত্র-৩.৭ ডিভাইডার (Divider)</b> 
<b>চিত্র-৩.৮ সারফেস গেজ (Surface Gauge)</b> 	<b>চিত্র-৩.৯ সারফেস পেট (Surface Plate)</b> 
<b>চিত্র-৩.১০ ট্রি-স্কুয়ার (Tri-Square)</b> 	<b>চিত্র-৩.১১ কম্বিনেশন সেট (Combination Set)</b> 

### ৩.২. বিভিন্ন প্রকার মার্কিং অথবা সে-আউট টুলস ব্যবহার পদ্ধতি নিম্নে বিভিন্ন প্রকার মার্কিং ও সে-আউট টুলসের ব্যবহার আলোচনা করা হলো-

#### ৩.২.১. স্কাইবারের ব্যবহার পদ্ধতি

যে গুয়ার্কপিসে মার্কিং করা হবে শুরু গুয়ার্কপিসটি নরম Bristle Brush ব্যবহার করে তার পৃষ্ঠাটি পরিষ্কার করতে হবে। গুয়ার্কপিস যদি খাতৰ হয় তাহলে ছোট লেইট রাশ ব্যবহার করে পৃষ্ঠাকে একটি পাতলা চিহ্নিত কালিয়ে তর দিয়ে থালেগ দিতে হবে এবং এটি শুকানোর জন্য কয়েক মিনিট দেখে দিতে হবে। গুয়ার্কপিস এখন মার্কিং করার জন্য প্রস্তুত।

বেভাবে কলম ধরা হয় স্কাইবারকে সেই ভাবে ধরে রেখে, স্কাইবারকে একটি স্টিলবুলার বা ছাই কোমার বা টেমপ্লেটের প্রান্তের বিপরীতে রাখতে হবে। গুয়ার্কপিসে ৪৫ ডিগ্রি কোণে স্কাইবারকে ধরে রাখতে হবে।

স্কাইবারের টিপটি স্টিলবুলারের প্রান্তের বিপরীতে রেখে ইজিনিয়ারিং ক্লার বা টেমপ্লেট, এবং একই কোণে স্কাইবারকে গুয়ার্কপিসের সাথে স্কাইবার মাথাটি যে দিকে কাছ হয়েছে সেদিকে টানতে হবে।

একজন টেকনিশিয়ান স্কাইবার ব্যবহার করে, গুয়ার্কপিসে একটি সাইন স্কাইব করে সরাতে হবে বেদিকে স্কাইবার হেড কাছ হয়েছে সেদিকে যথেষ্ট চাপ প্রয়োগ করতে হবে যাতে গুয়ার্কপিস পৃষ্ঠের সাথে টিপটি অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ থাকে। গুয়ার্কপিসের পাত্র কালিযুক্ত পৃষ্ঠে একটি হালকা সাইন তৈরি করবে যা উচ্চল হবে। গুয়ার্কপিসে মার্ক আউট এবং অন্যান্য কাছ শেষ করার পরে, একটি স্মারক ক্লিনার বা সিথাইলেড স্পিরিট ব্যবহার করে কালিযুক্ত পৃষ্ঠের কালি পরিষ্কার করতে হবে।

#### ৩.২.২. স্যানুয়াল সেন্টার পাঞ্চ ব্যবহারের পদ্ধতি

১. স্কাইবার দিয়ে পাঞ্চ করার জন্য উপাদানটিকে তিক্রিত করতে হবে।





চিত্র-৩.১১ কালির ভর দিয়ে থালেগ



চিত্র-৩.১২ স্কাইবারকে ধরার পদ্ধতি



চিত্র-৩.১৩ স্কাইবারকে টানার পদ্ধতি

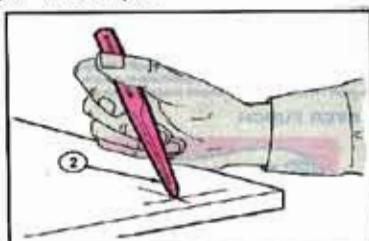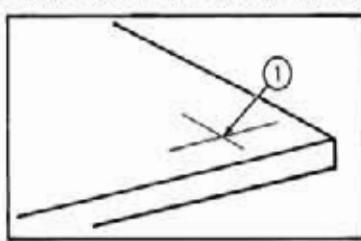


চিত্র-৩.১৪ পাঞ্চ করার মার্কিং

২. চিত্রের উপর পাঞ্চ ধরে রাখতে হবে। এটিকে কাছ করে ধরতে হবে যাতে শেন্টের কেন্দ্রের সাথে টিপটি সারিবড় করতে পারে।

৩. পাঞ্জিকে সোজা করে আবশ্যিক হবে।

৪. একটি খাতুড়ি দিয়ে পাঞ্জের গৌড়া প্রাপ্তে আবশ্যিক করতে হবে।

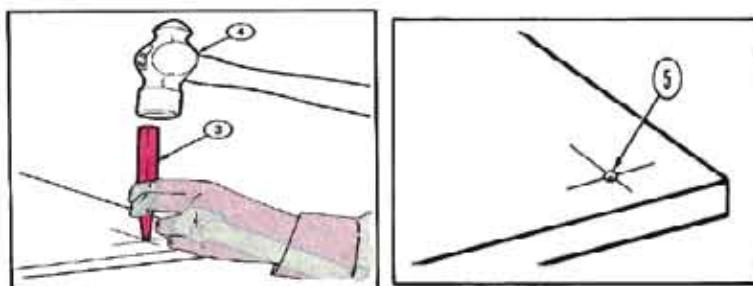


চিত্র-৩.১৪ পাঞ্জি

৫. পাঞ্জিটি অগসারণ করতে হবে এবং পাঞ্জি ১ চিহ্ন চেক করতে হবে। যদি এটি মার্কিংএর কেন্দ্রে না থাকে বা যথেষ্ট গভীর না হয় তবে আবার পাঞ্জিটি পুনরাবৃত্তি করতে হবে।

### ৩.২.৩ অডলেগ ক্যালিপার্স এর ব্যবহার পদ্ধতি


একটি খাতুর ওয়ার্কশপসে আডেল সমাজরাল রেখা ঢানতে হলে চিত্রের ন্যায় ব্যবহার করতে হবে এছাড়াও বলেগ ক্যালিপার দ্বারা একটি বৃত্তাকার বালোর কেন্দ্র সুজে পেতে ব্যবহার করা হব।

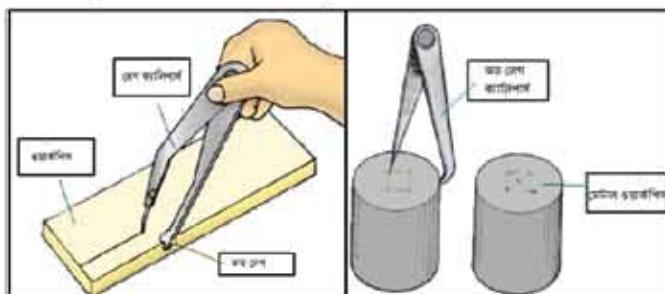

চিত্র-৩.১৫ অডলেগ ক্যালিপার্স এর ব্যবহার

### ৩.২.৪ ডিভাইডার ব্যবহার পদ্ধতি

একটি খাতুর ওয়ার্কশপসে বৃত্ত বা আর্কস চিহ্নিত করতে ডিভাইডার ব্যবহার করা হয়। প্রথমে আর্ক বা সার্কেল মার্কিং করতে হলে বৃত্ত বা আর্ক এর সেন্টার মার্কিং করতে হবে তারপর ডিভাইডারের একটি সেগ পরেন্ট সেন্টারে চাপ দিয়ে রেখে অন্য সেগটি দিয়ে আর্ক বা সার্কেল আকতে হবে।

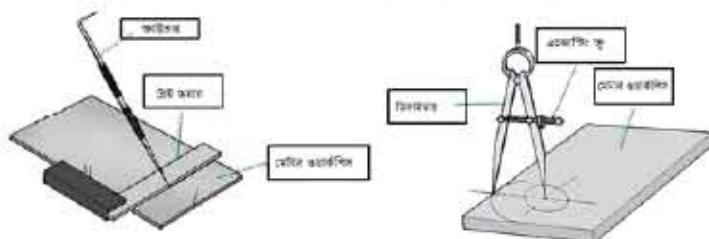

চিত্র-৩.১৬ ডিভাইডার ব্যবহার

একটি খাতুর ওয়ার্কশপসের উপর  $90^{\circ}$  কোণে একটি সাইন চিহ্নিত করতে প্রাই কয়ার ব্যবহার পদ্ধতি।


### ৩.২.৫ সারফেস গেজের ব্যবহার পদ্ধতি

বৃত্তাকার অংশের উপাদানের একটি অংশের কেন্দ্র থেকে বের করার জন্য একটি সারফেস গেজ খুব দরকারী। এটি সাধারণত সমাপ্তরাল রেখা 'মার্কিং' করতে ব্যবহৃত হয়।




চিত্র-৩.১৭ সারফেস গেজের বিভিন্ন অংশ

এর ক্ষেত্রে তারা থাকে যাতে এটি ব্যবহার করার সময় স্থিতিশীল। সারফেস গেজের স্টাই চোষকীয় সিলিন্ডারের থাকে অর্ধ এবং অর্ধ হল ধীরে পৃষ্ঠার উপর লক করা যেতে পারে যাতে এটি ব্যবহার করা সহজ হয়।

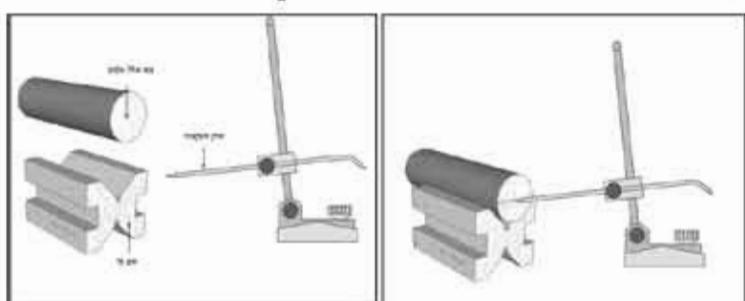

চিত্র-৩.১৮ সারফেস গেজ দ্বারা মার্কিং


উপরের চিত্রটি একটি ডি-ব্লকে রাখা বেশনাকৃতি ইল্পাত। সারফেস গেজ দ্বারা বেশনাকৃতি ইল্পাত কেইজে মার্কিং করা হবে। প্রথমে ডি-ব্লকে বস্তুটিকে নাখতে হবে এবং সারফেস গেজ টি চিত্রের ন্যায় বসাতে হবে। বৃত্তাকার পৃষ্ঠা জুড়ে সারফেস গেজটি সরাতে হবে এবং একটি লাইন কাইবিং হবে।

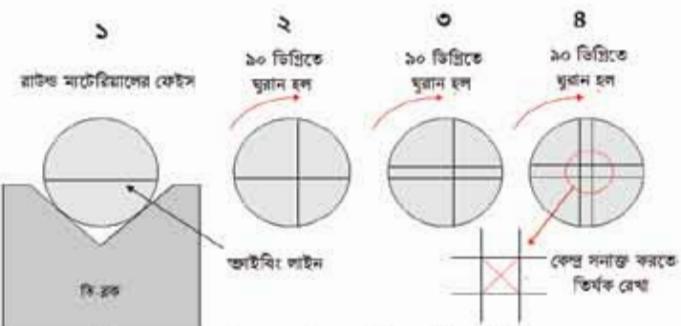

চিত্র-৩.১৯ সারফেস গেজ দ্বারা সেটার মার্কিং

ভারপুর ইস্পাত্তি ৯০ ডিগ্রি ঘোরানো হবে এবং আরেকটি লাইন মার্কিং করতে হবে। কেন্দ্রে একটি বর্গফেন্ট তৈরি না হওয়া পর্যন্ত এটি শূন্যরাখতি করতে হবে (ডেপলের টিপ্পনী দেখুন)। ভারপুর বৃত্তের সঠিক কেন্দ্রাটি শনাক্ত করতে বর্গফেন্টের অভিটি কোণ থেকে ত্বরিক রেখাগুলি আঁকতে হবে।


### ৩.২.৬ কমিনেশন ফয়ার সেট ও এর ব্যবহার পদ্ধতি

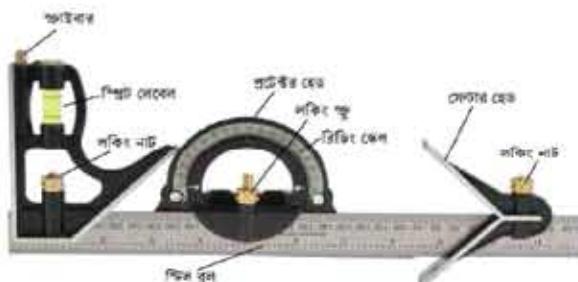

চিত্র-৩.২০ কমিনেশন ফয়ার সেট

#### • প্রোট্যাটের হেড ব্যবহার পদ্ধতি

প্রোট্যাটের হেডটি নির্দিষ্ট কোণ নির্ধারণ করতে ব্যবহার করা হয়, কারণ একটি বর্গফেন্টের বিপরীতে প্রোট্যাটেটটি কোণ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়।

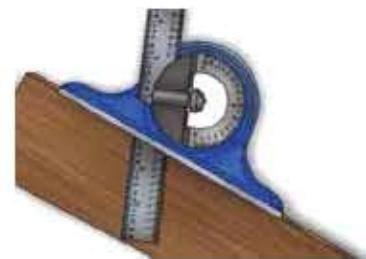

চিত্র-৩.২১ প্রোট্যাটের হেড


যখন স্টিল রুলটি খুলে ফেলা হয়েছেন ত্বরিক প্রান্ত স্থারা কোণ পরিমাপ করতে ব্যবহার করা হয়।



চিত্র-৩.২২ প্রোট্যাটের হেডের ব্যবহার

#### • সেন্টার হেড ব্যবহার পদ্ধতি


কমিনেশন ফয়ার সেট টি বৃত্তাকার বস্তুর উপর কেন্দ্রের মাঝে সংযুক্ত করতে হবে।

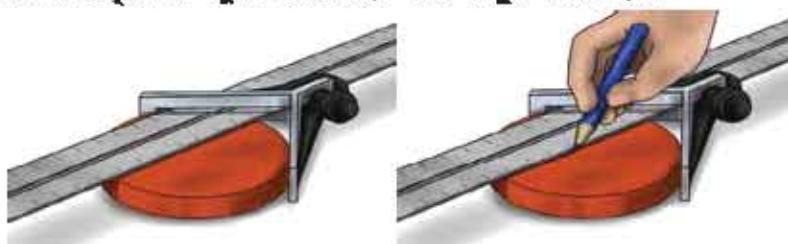

চিত্র-৩.২৩ সেন্টার হেড ব্যবহার

### ■ বন্ধুর ব্যাস চিহ্নিত করার পদ্ধতি

কথিনেশ্বন করার সোটটি  $90^{\circ}$  দুরাতে হবে এবং আয়েকটি ব্যাস লাইন মার্কিং করাতে হবে। যেখানে লাইনগুলি একে অপরকে ক্রস করে বন্ধুর কেন্দ্র চিহ্নিত করবে।

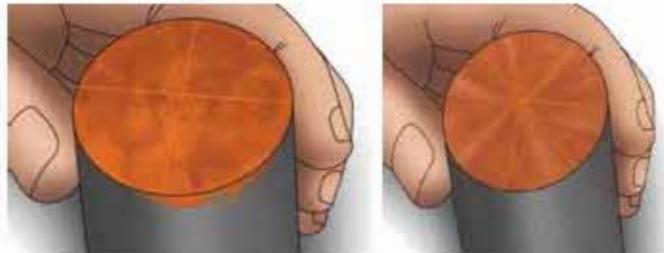

চিত্র-৩.২৪ সেন্টি হেড ব্যবহার করে সেন্টার বের করার পদ্ধতি

কখনও কখনও বন্ধুটি একটি সঠিক বৃত্ত নাও হতে পারে। তখন দুটি ব্যাসের বেশি লাইন চিহ্নিত করা দরকার পরে এবং যেকোনুম্পুর একই বিল্প থেকে যাবে না। তাম্পৰ কেজিটি আসলে কোথায় তা যেখা শুলোর ছেনবিল্প নির্দেশ করবে।

### ৩.৩ ভার্নিয়ার ধূবক (vernier Constant)

প্রধান ক্ষেত্রের আকার অনুযায়ী ভার্নিয়ার ক্ষেত্রের আকার রৈখিক বা গোলাকার হয়ে থাকে। সকল ভার্নিয়ার ক্ষেত্র একই মাত্রাতে তৈরি হয় না। তৈরির মৌলিক অনুযায়ী ভার্নিয়ার ক্ষেত্রের ধূবক নির্ধারিত হয়ে থাকে। প্রধান ক্ষেত্রের ক্ষুম্ভতম এক ভাগের মান এবং ভার্নিয়ার ক্ষেত্রের মোট ভাগ সংখ্যার ভাগফলকে ভার্নিয়ার ধূবক বলে।  
ভার্নিয়ার কনষ্ট্যান্ট = প্রধান ক্ষেত্রের এক ভাগের মান  $\div$  ভার্নিয়ার ক্ষেত্রের মোট ভাগ সংখ্যা।

ধরা যাক,

একটি ভার্নিয়ার ক্ষেত্রের মোট ভাগ সংখ্যা ২০ এবং ভার্নিয়ার ক্যালিপার্সের সেইন ক্ষেত্রে ক্ষুম্ভতম ঘরের মান ১ মিমি।

$$\text{সূত্রাং ভার্নিয়ার ধূবক হবে} = \frac{১}{\text{ভার্নিয়ার ক্ষেত্রের মোট ভাগ সংখ্যা}}$$

$$\text{ভার্নিয়ার ধূবক} = \frac{১}{২০}$$

$$\text{ভার্নিয়ার ধূবক} = ০.০৫ \text{ মিমি}$$

উদাহরণ- ১ একটি ভার্নিয়ার ক্যালিপারের ভার্নিয়ার ক্ষেত্রে মোট ভাগ সংখ্যা ১০ যাহা প্রধান ক্ষেত্রে ১ ভাগের দুরত্বের সমান। প্রধান ক্ষেত্রে ১ ভাগের মান ১ মিমি। ভার্নিয়ার ধূবক বাহির কর।

সমাধান

আমরা জানি,

ভার্নিয়ার কনষ্ট্যান্ট = প্রধান ক্ষেত্রে এক ভাগের মান  $\div$  ভার্নিয়ার ক্ষেত্রে মোট ভাগ সংখ্যা

$$= ১ \text{ মিমি} \div ১০$$

$$= ০.১ \text{ মিমি।}$$

উত্তর: ভার্নিয়ার কনষ্ট্যান্ট হবে ০.১ মিমি।

**উদাহরণ-** ২ একটি ভার্নিয়ার ক্যালিপারের ভার্নিয়ার ক্ষেপের মোট ভাগ সংখ্যা ৫০ বা প্রধান ক্ষেপের ১ ভাগের স্থূলতার সমান। প্রধান ক্ষেপের ১ ভাগের মান ১ মিমি। ভার্নিয়ার মুকু করে করা।

### সংগ্রাহন

আসুন জানি,

**ভার্নিয়ার কনষ্ট্যান্ট = প্রধান ক্ষেপের এক ভাগের মান + ভার্নিয়ার ক্ষেপের মোট ভাগ সংখ্যা**


$$= ১\text{মি.মি.} + ৫০$$

$$= ০.০২ \text{ মিমি}.$$

**উত্তর:** ভার্নিয়ার কনষ্ট্যান্ট হবে ০.০২ মিমি।

### ৩.৩.১ ভার্নিয়ার ক্যালিপারের পরিমাপ পদ্ধতি

বস্তুর অকৃত পরিমাপ সবসময় পূর্ণ সংখ্যায় হয় না। ভার্নিয়ার ক্ষেপের শূন্য দাগ যদি প্রধান ক্ষেপের যে কোন দাগের সাথে মিলে যাব তাহলে পরিমাপ তত মিমি হয়। কিন্তু ভার্নিয়ার ক্ষেপের শূন্য দাগ যদি প্রধান ক্ষেপের দুটি দাগের মধ্যবেরী কোন স্থানে অবস্থান করে তাহলে ভার্নিয়ার ক্ষেপ থেকে মাপ শক্তাবলী প্রয়োজন হয়। একেব্রে ভার্নিয়ার ক্ষেপের শূন্য চিহ্নিত দাগটি প্রধান ক্ষেপের যে দাগ অঙ্কিত করে সে দাগ পর্যন্ত দূরত্বকে বস্তুর পূর্ণ পরিমাপ ধরা হয়। আবার ভার্নিয়ার ক্ষেপে বড় সংখ্যক দাগটি প্রধান ক্ষেপের একটি শান্ত দাগের সাথে একই সরলাবেকার চলে আসে বা সবচেয়ে কাছাকাছি হয় তার সাথে ভার্নিয়ার মুকু গুপ্ত করে যা পাওয়া যাবে, তাকে ইতিলুবে প্রাপ্ত পূর্ণদাগের সাথে যোগ করে বস্তুর অকৃত পরিমাপ নির্ণয়ণ করা হয়।

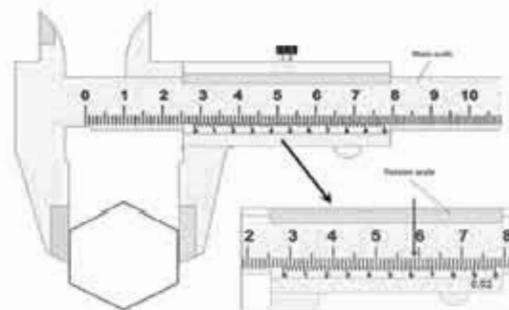

চিত্র-৩.২৬ ভার্নিয়ার ক্যালিপার ব্যবহার পদ্ধতি

এই ভার্নিয়ার ক্ষেপের মুকু ০.০২ মিমি

- ভার্নিয়ার ক্ষেপে শূন্য বেছার ঠিক আগে প্রধান ক্ষেপ রিডিং নোট কর।
- এখানে, ভার্নিয়ার ক্ষেপের শূন্য অবিলম্বে ২৯ মিমি পূর্বে।
- এটি (২৯ মিমি) ভার্নিয়ার ক্ষেপে দশমিক রিডিংসের সাথে যোগ করতে হবে।
- ভার্নিয়ার ক্ষেপের লাইনটি দক্ষ কর, যা সূল ক্ষেপে একটি লাইনের সাথে মিলিত আছে।
- ভার্নিয়ার ক্ষেপের ৩১নঁ ভাগের সাথে লাইন প্রধান ক্ষেপের একটি লাইনের সাথে মিলে গেছে।

সূতরাং, রিডিং হল ২৯ মিমি প্রাপ্ত ০.০২ মিমি মোট ৩১ডিজিলন

$$29 \text{ মিমি} + 31 \times 0.02 = 29.62 \text{ মিমি}$$

### ৩.৩.২ মাইক্রোমিটারের পরিমাপ পদ্ধতি

পেটিক পদ্ধতিতে মাল নেওয়ার জন্য ব্যবহৃত মাইক্রোমিটারের প্রধান ক্ষেলে রৈখিক দাগ ও দাগের মাল উপর ও নিচে দুই দিকে থাকে। উপরের ও নিচের রৈখিক ক্ষেলের মাঝে ব্যারেলের অক্ষ বরাবর একটি সরলরেখা বা দাগ থাকে। উপরের রৈখিক ক্ষেলের ক্ষেত্র এক ভাগের মাল ১ মিলি আবার নিচের ক্ষেলে উপরের প্রতি ঘরের মাঝে বরাবর দাগকাটা থাকে যাতে করে উপরের প্রতি ঘরের দৈর্ঘ্যের অর্ধেক মাল নেওয়া সহজ হয়। ক্ষেল রৈখিক ক্ষেল হতে সর্বনিম্ন ০.৫ মিলি মাল নেওয়া যায়।

বৃত্তাকার ক্ষেলের বিষয়কে একপাক মূরালে রৈখিক দাগ বরাবর ০.৫ মিলি অগ্রসর হয় বা পিছিয়ে আসে।

সুতরাং রৈখিক ক্ষেলের ০.৫ মিলি দূরত্ব বৃত্তাকার ক্ষেলের ৫০ ভাগের সমান।

$$\text{অর্থাৎ, বৃত্তাকার ক্ষেলের এক ভাগের মাল} = (0.5 \div 50) \text{ মিলি} \\ = 0.01 \text{ মিলি।}$$

এটিকে মাইক্রোমিটার কনষ্ট্যান্ট বলা হয়। মাইক্রোমিটার দিয়ে পাঠ নেওয়ার সময় বিষয়ে বিভেদ প্রাপ্ত ব্যারেল ক্ষেলের ষত দাগ অঙ্কিত করেছে সেই অঙ্কিতাত্ত্ব দাগের মাল নির্ণয় করে এর সাথে সার্কুলার ক্ষেলের যে দাগ প্রটোম লাইনের সাথে মিলেছে অর্ধাং প্রায় একই সরলরেখায় এসেছে সেই দাগ সংখ্যাকে মাইক্রোমিটার কনষ্ট্যান্ট দিয়ে গুণ করে গুণফলকে ঘোগ করতে হবে। সর্বমোট ঘোগফলই হবে নির্ণয় পরিমাপ।

### ৩.৩.৩ আউটসাইড মাইক্রোমিটারের কার্যনীতি (ব্রিটিশ পদ্ধতিতে)

আমরা জানি কোনো একটি জেডবুক বোল্টের সাথে একই মাপের জেডবুক একটি নাটকে এক পাঁচ মূরালে নাটটি বোল্টের উপর এক শিচ পরিমাপ দৈর্ঘ্য অগ্রসর হয়। নাট ও বোল্টের এই নাতির উপর ডিটি করে মাইক্রোমিটার তৈরি করাহয়। মাইক্রোমিটারের স্পিন্ডলকে এক পাঁচ মূরালে উহার লিচ অনুসারে বিষয় ০.০২৫ ইকিং অথবা ০.৫ সেরে যায়। সাধারণ আউটসাইড মাইক্রোমিটারের ব্যারেলের উপর অঙ্কিত ক্ষেলের নির্দেশক রেখার উপর এক ইকিং স্থানকে সমান ৪০ ভাগে অথবা ২৫ স্থানকে ৫০ ভাগে বিভক্ত করা থাকে।

ব্রিটিশ পদ্ধতিতে তৈরি আউটসাইড মাইক্রোমিটারের ব্যারেল এবং বিষয়ে প্রতি ইকিংতে ৪০ টি স্ক্রু - প্রাপ্ত থাকে। ক্ষেল স্পিন্ডলকে পূর্ণ এক পাঁচ মূরালে উহা  $\frac{1}{80}$  ইকিং বা ০.০২৫ ইকিং অগ্রসর হয় অথবা পচাঁচ দিকে পিছিয়ে আসে। স্পিন্ডলকে ডানদিকে পূর্ণ এক পাঁচ মূরালে স্পিন্ডল এবং অ্যানডিলের মুখ মুটির ব্যবধান ০.০২৫ ইকিং করে যায়। আবার যদি বামদিকে মূরালো হয়, তবে স্পিন্ডল এবং অ্যানডিলের মুখ মুটির দূরত্বের ব্যবধান ০.০২৫ ইকিং বেড়ে যায়। স্পিন্ডল এবং বিষয়ে পরম্পরাগত হারা মুক্ত থাকায় বিষয়ের সঙ্গে স্পিন্ডল মূরতে থাকে। ব্যারেলের উপরিভাগে এক ইকিং পরিমাপ স্থান সমান ৪০ ভাগে ভাগ করা থাকে।

সুতরাং ব্যারেলের প্রতি বিভাগের মাল  $\frac{1}{80}$  ইকিং বা ০.০২৫ ইকিং। এখন বিষয়ে ক্ষেলে মোট ভাগ সংখ্যা হলো



চিত্র-৩.৩০ মাইক্রোমিটারের ক্ষেল

২৫। এখন খিল ক্ষেত্রের এক ভাগ মুরাদে উহা  $0.025+0.001 = 0.001$  ইঞ্চি স্থান অভিক্রম করো। আপনি নির্ণয়ের সময় অক্ষ রাখতে হবে যে খিলের প্রাপ্ত ব্যারেলের কোনো অংক টিহিং রেখাটিও কম্পটি কুস্তিজোড়া অভিক্রম করবে ও খিলের কোনো রেখাটি ‘নির্দেশক রেখা’-এর সাথে ঠিক মিল পায়েছে। এখন রেখা পুলির সম্পর্কসূত্র ঘাটগুলি ঘোং করলেই সম্পূর্ণ আপনার পাত্র আবে।

**উদাহরণ-১ বৃত্তিশ পদ্ধতির মেজাজসেট অর্থাৎ  $0.001$  ক্ষেত্রের মাইক্রোমিটার**



চিত্র-৩.৩১ বৃত্তিশ পদ্ধতির মেজাজসেট

উপরের ছবিতে, খিলটি যেখানে ২য় এবং ৩য় নথরসূত্র ভালের মধ্যে সেট করা আছে।

- শূন্য থেকে ১ পর্যন্ত ৩টি ভাল আছে অর্থাৎ  $3 \times .025 = .075$  = 0.000 ইঞ্চি
- যেহেতু ২ পর্যন্ত অভিক্রম করছে সূত্রার  $2 \times 0.100" = 0.200"$
- এর পরে আরো তিনটি অভিযন্তু উপ-বিভাগ অভিক্রম করবে, যা হল  $3 \times .025" = 0.075"$ ।
- সবশেষে খিল উপর ১ বর অভিক্রম করবে বা শুরু কাছাকাছি ভাই  $1 \times 0.001" = 0.001"$ ।

এইভাবে রিডিং হবে  $0.200" + 0.075" + 0.001" = 0.276"$ ।

**উদাহরণ-২ বৃত্তিশ পদ্ধতির মেজাজসেট অর্থাৎ  $0.0001$  ক্ষেত্রের মাইক্রোমিটার:**

	<p>মাইক্রোমিটারটি ১ ইঞ্চি থেকে ২ ইঞ্চি রেইজেন মধ্যে-</p> <p>চিত্র-৩.৩৩ বৃত্তিশ পদ্ধতির ভার্নিংআর মাইক্রোমিটারের মেজাজসেট</p>

যেহেতু মাইক্রোমিটারটি ১ ইঞ্চি থেকে ২ ইঞ্চি রেইজেন সূত্রার ১ ইঞ্চি প্লাস খরে মেজাজসেট নিতে হবে। উপরের ছবিতে খিলটি যেখানে ১য় এবং ২য় নথরসূত্র ভালের মধ্যে সেট করা আছে। শূন্য থেকে ১ পর্যন্ত-

- ৪টি ভাগ আছে অর্ধাং  $4 \times 0.025 = 0.100$  ইঞ্চি
- যেহেতু ১ পর্যন্ত অভিক্রম করছে সুতরাং  $1 \times 0.100$  ইঞ্চি = 0.100 ইঞ্চি
- এর পরে আরো দু'টি অভিন্নিষ্ট উপবিভাগ অভিক্রম করছে, যা হল  $2 \times 0.025$  ইঞ্চি = 0.050 ইঞ্চি।
- বিষল উপর ৫ ঘর অভিক্রম করছে যা খুব কাছাকাছি তাই  $5 \times 0.001$  ইঞ্চি = 0.005 ইঞ্চি।
- সবশেষে আর্নিয়ার ক্ষেত্রে ১ ভাগের সাথে খুব কাছাকাছি তাই  $1 \times 0.0001$  ইঞ্চি = 0.0001 ইঞ্চি।

এইভাবে রিডিং হবে:  $(1.0 + 0.100 + 0.050 + 0.005 + 0.0001)$  ইঞ্চি = 1.1551 ইঞ্চি।

### ৩.৩.৪ আউটসাইড মাইক্রোমিটারের কার্যনীতি (মেট্রিক পদ্ধতি):

মিলিমিটার পদ্ধতিতে নির্বিশ মাইক্রোমিটার এর কার্যনীতি ও নাট ও বোল্টের অনুরূপ। ব্যারেলের অংশটি নাটের ন্যায় এবং স্পিনেলের অংশটি বোল্টের ন্যায় কাজ করে। ব্যারেল ও বিষল উভয়েরই প্রেচ ০.৫ পিচবিশিষ্ট। বিষলকে পূর্ণ একশাক ডানদিকে সুরালে স্পিনেল ও আনডিলের সুর্খ দু'টির ব্যবধান ০.৫ মিমি করে যায় এবং বাম দিকে সুরালে ব্যবধান ০.৫ বেড়ে যায়। বিষল ও স্পিনেল পরম্পরাগত যুক্ত ধারকার ক্ষেত্রে বিষলকে সুরালে স্পিনেল সুর্খে ব্যারেলের উপর দিয়ে যাওয়াত করে। ব্যারেলের উপরিভাগে ২৫ স্থান ৫০ ভাগে বিভক্ত করা থাকে। তাই ব্যারেলের প্রতিটি বিভাগ ০.৫ মিমি মাপ সূচিত করে। বিষলকে পূর্ণ একশাক সুরালে ব্যারেলের ০.৫ মিমি বিভাগের একটি রেখা অভিক্রম করে। বিষল ক্ষেত্রে মোট ভাগ সংখ্যা

হলো ৫০। এখন বিষল ক্ষেত্রের একভাগ সুরালে তা  $0.5+50=0.01$  মিমি স্থান অভিক্রম করে। যাপ নির্ণয়ের সময় লক্ষ্য রাখতে হয় যে বিষলের প্রাপ্ত ব্যারেলের কোনো অংশ চিহ্নিত রেখাটি ও কয়লটি সুর্খ রেখা অভিক্রম করছে ও বিষলের কোন রেখাটি ‘নির্দেশকরণের সাথে টিক বিলে পিয়েছে। এখন রেখাগুলির সম্পর্কসূচ মাপগুলি বোগ করলেই সম্পূর্ণ মাপ পাওয়া যাবে। এটিকে মাইক্রোমিটার কনস্ট্যান্ট বলা হয়। মাইক্রোমিটার পিয়ে পাঠ মেওয়ার সময় বিষলের বিভেদ প্রাপ্ত ব্যারেল ক্ষেত্রের যে দাগ ডেটাম লাইনের সাথে বিলেছে অর্ধাং প্রাপ্ত একই সরলরেখায় এসেছে সেই দাগসংখ্যাকে মাইক্রোমিটার কনস্ট্যান্ট দিয়ে গুণ করে পুনরুৎক্রমে বোগ করতে হবে। সর্বমোট বোগফলই হবে নির্ণয় পরিমাপ

উদাহরণ-১ মেট্রিক পদ্ধতির মেজারমেট অর্ধাং ০.০১ মিমি ক্ষেত্রে মাইক্রোমিটার

ভালের ছবিতে, বিষলটি সেখানে অবস্থান করা আছে যেখানে বিষল বেডেলের প্রাপ্তটি ক্ষেত্রের উপরের দিকে ৫ এবং ৬ ভর প্র্যাক্সুরেশনের মধ্যে অবস্থান করছে, সুতরাং-সেইন ক্ষেত্রে ৫.০ মিলিমিটার অভিক্রম করছে। সেইন স্কেলের নিচের দিকে পরবর্তী প্র্যাক্সুরেশনও অভিক্রম করছে এইভাবে একটি অভিন্নিষ্ট ০.৫ মিমি অভিক্রম করছে। পৈরে বৃত্তাকার ক্ষেত্র এর ভাগে ২৮, বিষলের উপর কেন্দ্রীয় দীর্ঘ লাইনের সাথে বিলে পেছে। সুতরাং রিডিং হবে  $5.00+0.5+0.28=5.78$  মিমি।



চিত্ৰ-৩.৩৪ মেট্রিক মাইক্রোমিটারের  
মেজারমেট

### উপরের-২ মেট্রিক পরভিস সেক্ষারমেট অর্থাৎ ০.০০১ মিলি কেলের মাইক্রোমিটার



চিত্ৰ-৩.৩৫ মেট্রিক ভার্নিংস মাইক্রোমিটারের সেক্ষারমেট

উপরের ছবিতে, পিছলটি সেখানে অবস্থান কৰা আছে যেখানে পিছল বেলেলের প্রাড়টি কেলের উপরের মিকে ৫.৫ এবং ৬ তম প্রাড়স্থানের মধ্যে অবস্থান কৰা আছে।

- বেইন কেলের ৫.৫০ মিলিমিটার অভিক্রম কৰছে।
- শেষে বৃত্তাকার কেল এবং ভাগে ২৮ (.২৮) পিছলের উপর কেন্দ্ৰীয় দীৰ্ঘ লাইনের সাথে মিলে গেছে।
- ভার্নিংস কেলের ওভাগের সাথে খুব কাষাকাহি ভাই ৩৫০.০০১ = ০.০০৩

সুষ্ঠাৱৰ রিডিং হবে  $5.50 + 0.28 + 0.003 = 5.783$  মিলি।

### ৩.৯.২.

#### ডায়াল ইভিকেটৰ দিয়ে পরিমাণ প্রদৰ্শন পদ্ধতি

ডায়াল ইভিকেটৰের ডায়ালের উপর '০' (শূন্য) চিহ্নিত রেখাটি স্থানৰ হতে ভান ও বামদিকে সঙ্গান ২৫টি ভাগ থাকে। বামদিকের ভাগগুলি কনট্রাক্ট পয়েন্ট নিচে নামাৰ উচ্চতা নিৰ্দেশ কৰে এবং ডানদিকের ভাগগুলি কনট্রাক্ট পয়েন্ট উপরে উচ্চতাৰ অৰ্ধাং বেশি ভাগকে বুবানোৰ অন্য ব্যৱহৃত হৈ। সেইজন্য ডায়ালেৰ বামদিকে বিমোগ (-) চিহ্ন এবং ডানদিকে বোগ (+) চিহ্ন থাকে।

### ৩.১০ বিভেদ প্রোট্যাক্টৰ

এটা একপ্রকাৰ কৌণিক মাপন যন্ত্ৰ যাৰ সাহায্যে  $1^{\circ}$  সূৰ্যতাৰ প্ৰিসিশন যন্ত্ৰ হিসেবে যেকোনো কোণ পরিমাণ এবং নিৰীক্ষা কৰা বাব। প্রোট্যাক্টৰেৰ হেড জ্বেল বৰাবৰ বুক্সাবে ঝাইত কৰতে পাৱে এবং অৰ্ধবৃত্তাকাৰ ভিজে  $0^{\circ}$  থেকে  $90^{\circ}$  পৰ্যন্ত উভয়পিকে  $1^{\circ}$  কৰে সাংকৰাটা থাকে। প্রোট্যাক্টৰেৰ শিপ্পিট সেভেলেৰ সাহায্যে কৌণিক বা ডালুভলেৰ লেবেল পৰীক্ষা কৰা যাব। প্ৰৱোজনে গ্ৰেড অংশৰ সাহায্যে সাধাৰণ দৈৰ্ঘ্যৰ মাপণ নেয়া যাব।




চিত্ৰ-৩.৩৯ বিভেদ প্রোট্যাক্টৰ

### ৩.১০.১. বিডেল প্রোট্রেটের পরিমাপ পদ্ধতি

কোনো কার্যবস্তুর কোণের পরিমাপ সরাসরি জানতে হলে ফ্ল্যাম্প-স্কু তিলা করে প্রোট্রেটেরকে কার্যবস্তুর উপর স্থাপন করতে হবে এবং যে দুটি তলাহারা কোণ গঠিত উভয় তল দুটিকে প্রোট্রেটেরকে তলের সাথে এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে কোনো প্রকার ঘৰ্ষণ বা বিচুতি না থাকে। সঠিকভাবে ফ্ল্যাম্পের স্কু-কে টাইট দিতে হবে এবং ইন্ডিকেটিং লাইন সংযুক্ত দাগার কিছিকিত রেখা কোণের পরিমাপ নির্দেশ করে।

কোনো কার্যবস্তুর নির্দিষ্ট কোণ পরিমাপ করতে প্রোট্রেটের সঠিক কোণে সেট করে কার্যবস্তুতে স্থাপনের পর যদি কোনো ঘৰ্ষণ বা বিচুতি থাকে তবে কিলার শেজের ক্রেড কার্যবস্তু এবং প্রোট্রেটের মধ্যে স্থাপন করে ক্রেডের পরিমাপ নিরীক্ষা করা যাব।

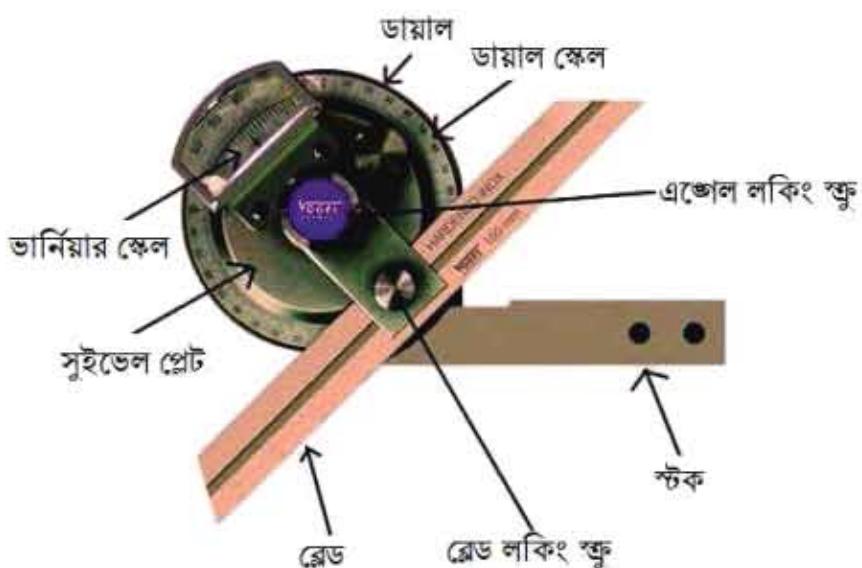

চিত্র-৩.৪০ বিডেল প্রোট্রেটের বিভিন্ন অংশ


চালুতলের কোণের পরিমাপ নির্ণয়ে প্রোট্রেটের সাথে ক্রেড ব্যবহারের প্রয়োজন হবল। প্রোট্রেটের কৌণিক বা চালুতলে স্থাপনের পর স্পিগগ্রিট লেভেলকে এবুলে দুরানো হয় যতক্ষণ না লেভেল সঠিকভাবে অনুভূমিক তলে অবস্থান করে। এমন অবস্থায় প্রোট্রেটের ক্ষেত্রে সরাসরি কোণের মান খাট করে ঢালের পরিমাপ নির্ণয় করা যাব। প্রোট্রেটের সাহায্যে  $0^{\circ}$  থেকে  $90^{\circ}$  পর্যন্ত কোণ সরাসরি মালায়া যাব। কিন্তু কোণের মান  $90^{\circ}$  থেকে বেশি হলে  $180^{\circ}$  হতে পাইকৃত মান বিরোধ করে প্রকৃত মান পাওয়া যাব।

### ৩.১১. বস্তু পরিমাপকরণ

একটি বস্তু খারখ করতে পারে এমন যোট বন ক্ষমতা বের করার যাবজ্জ্বল সূত্রটি হল এর আয়তন সূত্র। একটি ডিন-মাত্রিকআকারের আয়তনের একককে বন একক হিসাবে প্রকাশ করা হয়। ডিন মাত্রিক আকারের বস্তু ও তাদের আয়তন নির্ণয়ের সূত্রগুলি নিচে দেওয়া হল-


#### ৩.১১.১. সিলিঙ্গার পরিমাপকরণের সূত্রসমূহ

একটি সিলিঙ্গার হল একটি ডিন-মাত্রিক আকৃতি যার দুটি বৃত্তাকার মুখ রয়েছে, একটি উপরে এবং একটি নিচে এবং একটি বীকা পৃষ্ঠ। একটি সিলিঙ্গারের উচ্চতা এবং একটি ব্যাসার্ধ আছে। একটি সিলিঙ্গারের উচ্চতা হল উপরের এবং নিচের মুখের সম্মত নথ দূরত্ব। একটি সিলিঙ্গারের কিন্তু পুরুষপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নিচে তালিকাভুক্ত করা হল-
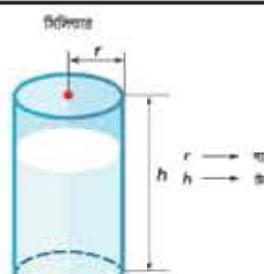
<p><b>সিলিঙ্গারের গাণিতিক সূত্রসমূহ:</b></p> <p>আয়তন = ভূমির ক্ষেত্রফল × উচ্চতা  <math>= \pi r^2 h</math></p> <p>বক্রপৃষ্ঠার ক্ষেত্রফল = ভূমির পরিধি × উচ্চতা  <math>= 2\pi r h</math></p>	 <p>চিত্র-৩.৪১ সিলিঙ্গার</p>
---	--

#### ৩.১১.২. কোণ(Cone) পরিমাপকরণের সূত্রসমূহ

কোণ হল আরেকটি ডিন-মাত্রিক আকৃতি (৩D আকৃতি) যার একটি সমতল ভূমি বা বৃত্তাকার আকৃতির এবং শীর্ষে একটি সূচক টিপ। কোণের শীর্ষে বিস্ফুল প্রান্তিকে 'অপেক্ষ' বলা হয়। কোণ একটি বীকা পৃষ্ঠ আছে সিলিঙ্গারের মতো।

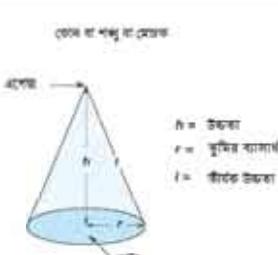
<p><b>কোন বা মৌচকের গাণিতিক সূত্র সমূহ:</b></p> <p>আয়তন = <math>\frac{1}{3}</math> ভূমির ক্ষেত্রফল × উচ্চতা  <math>= \frac{1}{3} \pi r^2 h</math></p> <p>শীর্ষক উচ্চতা <math>l = \sqrt{r^2 + h^2}</math></p> <p>বক্রপৃষ্ঠার ক্ষেত্রফল = <math>\pi \times \text{ভূমির ব্যাসার্ধ} \times \text{শীর্ষক উচ্চতা}</math>  <math>= \pi r l</math></p>	 <p>চিত্র-৩.৪২ কোন বা মৌচক</p>
---	--

#### ৩.১১.৩. গোলক

একটি গোলক আকারে গোলাকার। এটি একটি ৩D জ্যামিতিক আকৃতি যার শৃঙ্খল সমত্ব বিস্তু রয়েছে যা এর কেন্দ্র থেকে সমান দূরত্বে রয়েছে।

**গোলকের গাণিতিক সূত্র সমূহ:**

$$\begin{aligned}\text{আয়তন} &= \frac{4}{3} \times \pi \times \text{গোলকের ব্যাসার্ধ}^3 \\ &= \frac{4}{3} \times \pi \times r^3\end{aligned}$$

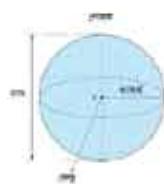

চির-৩.৪৩ গোলক

**জব-১ একটি নিয়েট সিলিন্ড্রিক দাতের আয়তন নির্ণয় করার পদক্ষেপ অর্জন****পারদর্শিতার মানদণ্ড**

- আস্থাবিহীনে দেনে কঢ়িলভ নিরাপত্তা (পিপিই) ও খোজন পোশাক পরিধান করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট সিলেক্ট এবং কালেক্ট করা;
- অবের প্রয়োজন অনুযায়ী কাটোমাল সংগ্রহ করা;
- ডিজাইন অনুযায়ী সাবধানভাবে সাথে বেজারফেট নেওয়া;
- কাজ শেষে ওয়ার্কশেপের এর নিরয় অনুযায়ী কাজের স্থান, টুলস ও ইকুইপমেন্ট পরিকার করা;
- কাজ শেষে ওয়ার্কশেপের এর নিরয় অনুযায়ী টুলস ও ইকুইপমেন্ট স্টোরে রাখা দেয়া;
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
- উড়েস্টেজ এবং ক্যালগুলো নির্ধারিত স্থানে ফেলা।

**প্রয়োজনীয় যাত্রাপথ সূরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)**

ক্রম	পিপিই এর নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	নিরাপদ জুতা	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া
২.	গ্রাহ	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৩.	সেকটি হেলমেট	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৪.	বঘলার সুট	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৫.	হাত গ্লাভস	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া
৬.	সেকটি গগলস	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৭.	ইয়ার ফ্লাগ	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি

প্রয়োজনীয় যত্নশাস্তি সমূহ:

ক্রম	যত্নশাস্তির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
------	-----------------	--------------	--------

୧.	ଭାର୍ତ୍ତିଲ୍ କ୍ୟାଲିଗ୍ରେଜ୍	୬ ଇଞ୍ଚି	୧ ଟି
୨.	ପିଲ୍ ବୁଲ	୬ ଇଞ୍ଚି	୧ ଟି
୩.	ସ୍କାଇଭାର୍	୬ ଇଞ୍ଚି	୧ ଟି
୪.	କର୍ବିନେଶ୍ନ ସେଟ	ସ୍ଟ୍ରୋଭାର୍ଡ	୧ ଟି
୫.	ଆକୋଲ ହ୍ରୋଟ୍‌ଟର	ସ୍ଟ୍ରୋଭାର୍ଡ	୧ ଟି
୬.	ପ୍ରାଇ କରାର	୬ ଇଞ୍ଚି	୧ ଟି
୭.	ଡିଲାଇଭାର୍	ସ୍ଟ୍ରୋଭାର୍ଡ	୧ ଟି


ପ୍ରାରୋଜ୍ବନୀୟ କାଟୀମାଳ ମୂଲ୍ୟ:

କ୍ରମ	କାଟୀମାଳେର ନାମ	ମେପ୍‌ସିଫିକେସନ	ପରିମାଣ
୧	ଏମ୍‌ବେସ ଶ୍ୟାଟେକ୍ ଟୁକରା	ବାସ ୮୦ ମିମି ଓ ଉଚ୍ଚତା ୧୦୦ ମିମି	୧ ପିସ
୨	ପେପାର	ଅଫସେଟ	୨ ପିସ

କାଜେର ଧାରା:

- ଆସ୍ଥ୍ୟବିଧି ମେନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିରାଗତ୍ତା (ପିପିଇ) ଓ ଶୋଭନ ପୋଶାକ ପରିଧାନ କରୋ;
- ଆରୋଜନ ଅନୁୟାୟୀ କାଜେର ଘାନ ଥିଲୁଣ୍ଠ କରୋ;
- ଚିତ୍ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଅବାସି ଅନ୍ୟ ପ୍ରାରୋଜ୍ବନୀୟ ଟୁଲସ ଓ ଇନ୍‌ଟୁମେନ୍ଟ ପ୍ରାରୋଜ୍ବନୀୟତା ବିଦ୍ୟୁତ କରୋ;
- କାଜେର ପ୍ରାରୋଜନ ଅନୁୟାୟୀ ଟୁଲସ, ଶ୍ୟାଟେରିଆଲ ଓ ସରଜାମଗୁଡ଼ି ସମ୍ପର୍କେ ପରିକାର ଧାରଣା ନାହିଁ;
- କାଜେର ପ୍ରାରୋଜନ ଅନୁୟାୟୀ ଟୁଲସ, ଶ୍ୟାଟେରିଆଲ ଓ ଇକୁଇଶମେନ୍ଟ ସିଲେନ୍ଟ ଏବଂ ସରଜାମ ସଂହର୍ଷ କରୋ;
- ଅବଟିର କାଟୀମାଳ ଟିଲ ବୁଲେର ନାହାଯେ ପରିମାଣ କରୋ;
- ଅବଟି ଏମାର୍ଟି-କ୍ଲାଖ ଦିଶେ ପରିକାର କରୋ;
- ଅବେର ଡାର୍ଯ୍ୟାମେଟାର ଭାର୍ତ୍ତିଲ୍ କ୍ୟାଲିଗ୍ରେଜ୍ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ତିନ ବିନ୍ଦୁତେ ତିନ ବାର ପରିମାଣ କରନ୍ତି ଓ ନୋଟ କରୋ;
- ଅବେର ଉଚ୍ଚତା ଭାର୍ତ୍ତିଲ୍ କ୍ୟାଲିଗ୍ରେଜ୍ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ତିନ ବିନ୍ଦୁତେ ତିନବାର ପରିମାଣ କରନ୍ତି ଓ ନୋଟ କରୋ;
- ଅବେର ପ୍ରାପ୍ତ ଭାଟା (ଶାପ) ଡାର୍ଯ୍ୟାମେଟା ଓ ଉଚ୍ଚତା ଅଲାଦା ଅଲାଦା ଭାବେ ଗଢ଼ ଭାଟା (ଶାପ) ବେର କରେ ନୋଟ କରୋ।

ମିଲିନ୍‌ଡିଫାଲ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରାପ୍ତ ମାପମୂଳ୍ୟ:

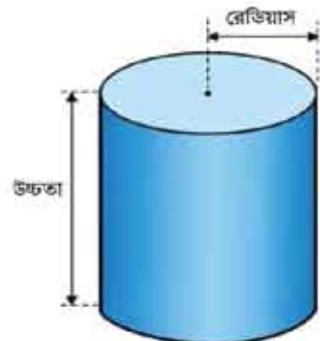

କ୍ରମିକ୍ସମ୍ଭବ	ପ୍ରାପ୍ତ ଭାଟା	ଉଚ୍ଚତା ମେଜାରମେଟ	ପ୍ରାପ୍ତ ଭାଟା
ଭାଗ୍ୟବେଟାର ୧ୟ ବାର	୮୦.୨୫ ମିମି	ଉଚ୍ଚତା ୧ୟ ବାର	୧୦୦.୩୫ ମିମି
ଭାଗ୍ୟବେଟାର ୨ୟ ବାର	୮୦.୩୦ ମିମି	ଉଚ୍ଚତା ୨ୟ ବାର	୧୦୦.୨୫ ମିମି
ଭାଗ୍ୟବେଟାର ୩ୟ ବାର	୮୦.୩୫ ମିମି	ଉଚ୍ଚତା ୩ୟ ବାର	୧୦୦.୩୦ ମିମି
ଗଢ଼ ଭାଗ୍ୟବେଟାର	୮୦.୨୪ ମିମି ଶାଯ	ଗଢ଼ ଉଚ୍ଚତା	୧୦୦.୦ ମିମି

ব্যাসার্ধ	৪০.১২ মিমি প্রাপ্ত	
-----------	--------------------	--

### বেলনাকৃতি দণ্ডের আয়তন


$$= ভূমির ক্ষেত্রফল \times উচ্চতা$$

$$= \pi r^2 h$$

$$= 3.142 \times (40.12)^2 \times 100.30$$

$$= 507258.06 \text{ ঘন মিমি}$$

$$= 507 \text{ ঘন মেগা}$$

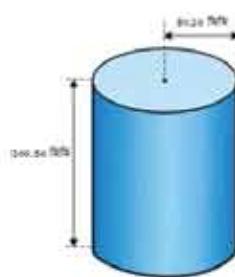

১১. কোনো সমস্যা হলে প্রশিক্ষককে অবহিত করো;

১২. কাজের শেষে টুলস ও ইনস্টুমেন্ট গুলো কর্মক্ষেত্রের পক্ষতি অনুসারে পরিকার করো;

১৩. টুলস ও ইনস্টুমেন্ট গুলো কর্মক্ষেত্রের পক্ষতি অনুসারে স্টোরে অব্যাধান করো।

### কাজের সতর্কতা

- টুলস ও ইনস্টুমেন্ট ধরন অনুসারে সাবধানে যাবেলিং করো;
- টুলস ও ইনস্টুমেন্ট গুলো পরিকার
- টুলস ও ইনস্টুমেন্ট ধারালো অংশ সাবধানে ব্যবহার
- সঠিক ভাবে সকল প্রয়োজনীয় সুরক্ষা নিয়ম সেনে চলো।

### অর্জিত দক্ষতা/কলাকুল

লে-আউট টুলস ও ইনস্টুমেন্টের ও সেজারিং টুলস ব্যবহার করার মাধ্যমে ওয়ার্কশপে শিক্ষার্থীদের ঘনবস্তুর পরিমাপ ও আয়তনের গাণিতিক হিসাব করার করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

### অষ্ট-২ সেজারিং টুলস ব্যবহার করে একটি ঝীলা সিলিঙ্গারের আয়তন নির্ণয় করার দক্ষতা অর্জন

### পারদর্শিতার মানদণ্ড

- আচ্ছাদিত মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট সিসেট এবং কালেক্ট করা;
- জবের প্রয়োজন অনুযায়ী কাঁচামাল সংগ্রহ করা;
- ডিজাইন অনুযায়ী সাবধানভাবে সাথে সেজারিমেন্ট লেওয়া;
- কাজ শেষে ওয়ার্কশপের জর নিরাম অনুযায়ী কাজের স্থান, টুলস ও ইকুইপমেন্ট পরিকার করা;
- কাজ শেষে ওয়ার্কশপের জর নিরাম অনুযায়ী টুলস ও ইকুইপমেন্ট স্টোরে অসা দেওয়া;
- অব্যবহৃত সালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
- ওয়েক্টেজ এবং ক্যাপ গুলো নির্ধারিত স্থানে ফেলা;

### প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রম	লিপিহি এবং নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	নিরাপদ জুতা	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া
২.	বান্ধ	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৩.	সেক্টি হেলমেট	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৪.	বগলার সুট	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৫.	হ্যাঙ শুল্কস	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া
৬.	সেক্টি গশলস	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৭.	ইঞ্জার প্লাট	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি

### প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাত্রসমূহ:


ক্রম	যন্ত্রপাত্র নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	ভার্সিয়ার ক্যালিপার	৬ ইঞ্চি	১ টি
২.	টিপ রুল	৬ ইঞ্চি	১ টি
৩.	কথিনেশন সেট	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
৪.	অ্যাকেল প্রোট্যাক্সির	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
৫.	ফাই ক্রান্স	৬ ইঞ্চি	১ টি

### প্রয়োজনীয় কাঠীমাল সমূহ:

ক্রম	কাঠীমালের নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	ফৌগা পাইপের টুকরা	আউট ডাম্প ৮০মিমি, ইনার ডাম্প ৪০ মিমি ও উচ্চতা ১০০মিমি	১ পিস
২	এসারি ঝাল	০ নম্বর	১ টি
৩	লেশার	অফসেট	২পিস

কাজের ধারা

১. আস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করো;
২. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রসূত করো;

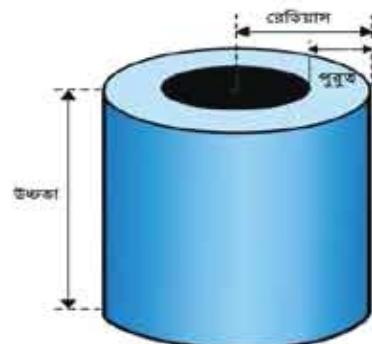


৩. চিত্রে প্রদর্শিত জ্বাটির জন্য প্রয়োজনীয় টুলস ও ইনস্ট্রুমেন্ট প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করো;
  ৪. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, যাটেরিয়াল ও ইনস্ট্রুমেন্ট সরঞ্জামগুলির সম্পর্কে ধারণা সংগৃহ করো;
  ৫. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, যাটেরিয়াল ও ইনস্ট্রুমেন্ট সিলেক্ট এবং সরঞ্জাম সংগ্রহ করো;
  ৬. জ্বাটির কাচামাল স্টিল রুলের সাহার্যে পরিমাপ করো;
  ৭. জ্বাটি এবারিকেথ দিয়ে পরিকার করো;
  ৮. অবের ডায়ামেটার ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স এর সাহার্যে তিন বিন্দুতে তিন বার পরিমাপ কর ও নোট করো;
  ৯. অবের ইন সাইড ডায়ামেটার তিন বিন্দুতে উভয় পাশ থেকে তিন বার পরিমাপ কর ও নোট করো;
  ১০. অবের উচ্চতা ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স এর সাহার্যে তিন বিন্দুতে তিনবার পরিমাপ কর ও নোট করো;
  ১১. অবের প্রাপ্ত ডাটা (মাল) ডায়ামেটা ও উচ্চতা অঙ্কন অর্থাৎ ভাবে গড় ডাটা (মাল) বের করে নোট করো;
- ফৌল সিলিঙ্গারের প্রাপ্ত মালসমূহ:

আউট ডায়ামেটাৰ	প্রাপ্ত ডাটা	ইন্বার ডায়ামেটাৰ	প্রাপ্ত ডাটা	উচ্চতা	প্রাপ্ত ডাটা
১ম বার	৮০.৩০ মিলি	১ম বার	৮০.২০ মিলি	১ম বার	১০০.৫৫ মিলি
২য় বার	৮০.২০ মিলি	২য় বার	৮০.১০ মিলি	২য় বার	১০০.২৫ মিলি
৩য় বার	৮০.১০ মিলি	৩য় বার	৮০.১৫ মিলি	৩য় বার	১০০.৩০ মিলি
গড় আউট ডায়ামেটাৰ	৮০.২০ মিলি প্রাপ্ত	গড় ইন্বার ডায়ামেটাৰ		পড় উচ্চতা	১০০.৩ মিলি
ব্যাসাৰ্ধ	৪০.১০ মিলি প্রাপ্ত	ব্যাসাৰ্ধ	৪০.০৭ মিলি		

#### ফৌল সিলিঙ্গারের আয়তন নির্ণয়:

ফৌল সিলিঙ্গারের আয়তন = (সম্পূর্ণ সিলিঙ্গারের আয়তন)-(ফৌল  
আংশের আয়তন)

$$\begin{aligned}
 &= (\text{ভূমিৰ কেতুবল } \times \text{উচ্চতা}) - (\text{ফৌল ভাসেৰ কেতুবল } \times \text{উচ্চতা}) \\
 &= \pi R^2 h - \pi r^2 H \\
 &= \{0.142 \times (80.10)^2 \times 100.30\} - \{0.142 \times (20.07)^2 \times \\
 &\quad 100.30\} \\
 &= 506752.85 \text{ ঘন মিলি} - 126940.98 \text{ ঘন মিলি} \\
 &= 379811.87 \text{ ঘন মিলি} \\
 &= 379.87 \text{ ঘন মেট্ৰি}
 \end{aligned}$$

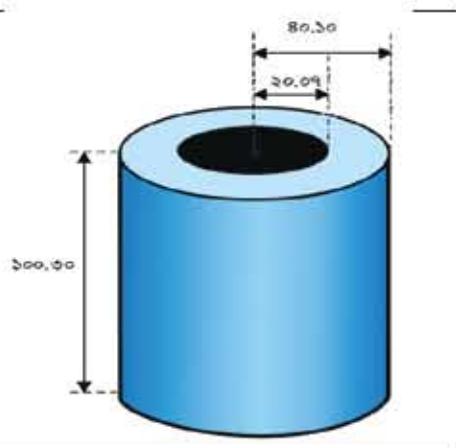

১৪. কোন সমস্যা হলে প্রশিক্ষককে অবহিত করো;
১৫. কাজের শেষে টুলস ও ইনস্ট্রুমেন্ট পুলো কৰ্মক্ষেত্ৰের পক্ষতি অনুসারে পরিকার করো;
১৬. টুলস ও ইনস্ট্রুমেন্ট পুলো কৰ্মক্ষেত্ৰের পক্ষতি অনুসারে পেটোৱে অধীনান করো।

কাজের সতর্কতা	ইনস্ট্রুমেন্ট
• টুলস ও ইনস্ট্রুমেন্টের ধরন অনুসারে সাবধানে হ্যান্ডেলিং করো;	
• টুলস ও ইনস্ট্রুমেন্টগুলো পরিষ্কার করো;	
• টুলস ও ইনস্ট্রুমেন্ট ধারালো অংশ সাবধানে ব্যবহার করো;	
• সঠিকভাবে সকল প্রয়োজনীয় সুরক্ষা নিয়ম মেনে চলো।	

#### অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল

লেআউট টুলস ও ইনস্ট্রুমেন্টের ও মেজারিং টুলস ব্যবহার করার মাধ্যমে ওয়ার্কশপে শিক্ষার্থীদের ফাঁপা ঘনবস্তুর পরিমাপ ও আয়তনের গানিতিক হিসাব করার করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

#### জব-৩ ভার্নিয়ার হাইটগেজের সাহায্যে একটি সিলিংরের উচ্চতা নির্ণয় করার দক্ষতা অর্জন

#### পারদর্শিতার মানদণ্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট সিলেক্ট এবং কালেক্ট করা;
- ভার্নিয়ার হাইটগেজের বিভিন্ন অংশের ব্যবহার কৌশল জানা;
- ভার্নিয়ার হাইট গেজের সাহায্যে একটি জ্বের উচ্চতা নির্ণয় করা;
- ডিজাইন অনুযায়ী সাবধানতার সাথে মেজারমেন্ট নেয়া;
- কাজ শেষে ওয়ার্কপের এর নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান, টুলস ও ইকুইপমেন্ট পরিষ্কার করা;
- কাজ শেষে ওয়ার্কপের এর নিয়ম অনুযায়ী টুলস ও ইকুইপমেন্ট স্টোরে জমা দেয়া;
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
- ওয়েস্টেজ এবং স্ক্যাপগুলো নির্ধারিত স্থানে ফেলা।

#### প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রম	পিপিই এর নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	নিরাপদ জুতা	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া
২.	মাস্ক	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৩.	সেফটি হেলমেট	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৪.	বয়লার সুট	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৫.	হ্যান্ড প্রাইভেস	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া

৬.	সেকেন্ট গগলস	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৭.	ইয়ার প্লাশ	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি

**প্রয়োজনীয় যত্নপাতিসমূহ:**


ক্রম	যত্নপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স	৬ ইঞ্চি	১ টি
২.	ভার্নিয়ার হাইট সেজ	মেট্রিক	১ টি
৩.	সারফেজ প্রেট	স্ট্যান্ডার্ড সাইজের	১ টি
৪.	অ্যাক্ষেল প্রেট	৬ ইঞ্চি	১ টি

**প্রয়োজনীয় কাচীমাল সমূহ:**

ক্রম	কাচীমালের নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	শ্যাফটের টুকরা	আউট ডায়া ৮০মিমি, উচ্চতা ১০০মিমি	১ পিস
২	এমারি ক্লথ	০ নম্বর	১টি
৩	শেশার	অক্সেট	২পিস

কাজের ধারা:

- যান্ত্রিক বিধি বেনে যাত্তিলাত নিরাপত্তা (সিপিই) ও পোড়ন পোশাক পরিধান করো;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করো;
- চিন্দে প্রদর্শিত জৰুরি অন্য প্রয়োজনীয়তা টুলস ও ইনস্যুলেশন্স এবং প্রয়োজনীয়তা বিশ্বেষণ করো;
- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল, ইকুইপমেন্ট ও সরঞ্জামসমূহ সম্পর্কে ধারণা স্থাপ করো;
- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট সিলেক্ট এবং সরঞ্জাম সংগ্রহ করো;
- ওয়েস্ট কটন দিয়ে ওয়ার্কিং টেবিল পরিকার করো;
- ওয়ার্কিং টেবিলে সকল যত্নপাতি ও কাচীমাল সাজিস্বে নাও;
- ভার্নিয়ার হাইটগেজটিকে পরিকার কাগড় দিয়ে ভাসভাবে পরিকার করে নাও;
- সারফেস প্রেটের উপর স্থাপন করো;
- কাইবিং নাইফ এজকে স্লাইডিং হেডের সাথে সঠিকভাবে শক্তভাবে ক্ল্যাম্প করো;

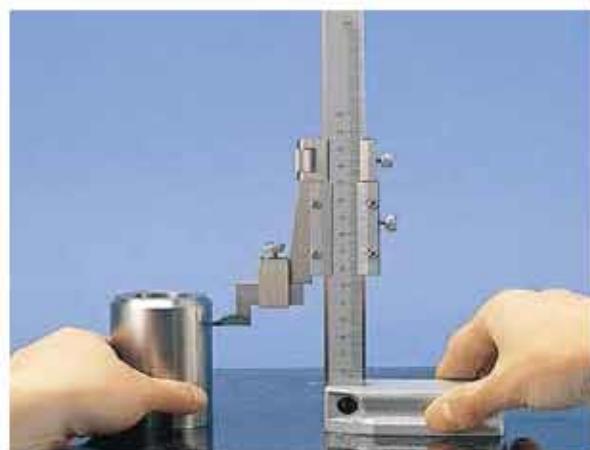

১১. বেসের নিচের সমতল এবং স্ফাইবিং নাইফ এজের সমতল অংশদ্বয়কে একই সমতলে সেট করো;
১২. বিম স্কেলের শূন্য দাগের সাথে অ্যাডজাস্টিং স্ক্রু এর সাহায্যে অ্যাডজাস্ট করো;
১৩. কার্যবস্তুটিকে বেসের উপর রেখে স্লাইডিং ‘জ’ কে বস্তুর উপরে উঠিয়ে নাও;
১৪. স্লাইডিং ‘জ’-কে আপ্টে আপ্টে নিচের দিকে এমনভাবে নামাও যেন কার্য বস্তুটিকে স্পর্শ করে;
১৫. লকিং নাট টাইট দিয়ে ফাইন অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ক্রু দিয়ে ফাইন অ্যাডজাস্ট করো;
১৬. এ অবস্থায় প্রধান স্কেল ও ভার্নিয়ার স্কেল পাঠ গ্রহণ করো;
১৭. কোনো সমস্যা হলে প্রশিক্ষককে অবহিত করো;
১৮. কাজের শেষে টুলস ও ইনস্ট্রুমেন্টগুলো কর্মক্ষেত্রের পক্ষতি অনুসারে পরিষ্কার করো;
১৯. টুলস ও ইনস্ট্রুমেন্টগুলো কর্মক্ষেত্রের পক্ষতি অনুসারে স্টোরে জমাদান করো।

#### **কাজের সতর্কতা**

- সঠিক নিয়মে সকল প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সরঞ্জাম পরিধান করা আবশ্যিক;
- টুলস ও ইনস্ট্রুমেন্টের ধরন অনুসারে সাবধানে ব্যবহার করো;
- টুলস ও ইনস্ট্রুমেন্টগুলো পরিষ্কার করো;
- টুলস ও ইনস্ট্রুমেন্ট এর ধারালো অংশ সাবধানে ব্যবহার করো;
- সঠিকভাবে সকল প্রয়োজনীয় সুরক্ষা নিয়ম মেনে চলো;
- ভার্নিয়ার হাইটগেজ ব্যবহারের পূর্বে এবং পরে কাপড় বা ওয়েস্ট কটন দিয়ে মুছে পরিষ্কার করে রাখ;
- কাজের স্থানটি যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সমতল ও মসৃণ হয় সেদিকে খেয়াল রাখ;
- অন্য কোনো ঘন্টা, ধাতব খন্ড, কাটিং টুল ইত্যাদির আঘাত থেকে ভার্নিয়ার হাইটগেজকে সবসময় রক্ষা করে ব্যবহার করতে হবে;
- ভার্নিয়ার হাইটগেজকে কোনো ম্যাগনেট বা চুম্বকের নিকট রাখা উচিত নয়। এতে গেজের বিভিন্ন অংশ চুম্বকত লাভ করে লোহ কণাকে আকৃষ্ট করে, ফলে ভ্রাউটিপূর্ণ পরিমাপের আশংকা থাকে।

#### **অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল**

ভার্নিয়ার হাইটগেজ দ্বারা নির্ধারিতভাবে জবের উচ্চতা পরিমাপ করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে-

### অনুশীলনী-৩

#### **অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**

- ১) মেজারিং টুল বলতে কি বুঝায়?
- ২) ভার্নিয়ার ক্যালিপার কি ধরনের টুলস?
- ৩) প্রত্যক্ষ মাপকযন্ত্র কাকে বলে?
- ৪) মাইক্রোমিটার প্রধানত কয় প্রকার ও কি কি?
- ৫) বিভেল প্রোট্রাক্টর কি কাজে ব্যবহৃত হয়?
- ৬) পরীক্ষণ ও পরিমাপ করণের পার্থক্য উল্লেখ কর।

#### **সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**

- ১) প্রত্যক্ষ মাপকযন্ত্র কাকে বলে? ৫টি প্রত্যক্ষ মাপকযন্ত্রের নাম লেখ।
- ২) সূচৰ পরীক্ষণ ও পরিমাপকরণ যন্ত্র কাকে বলে? এপ্রকার ৫টি যন্ত্রের নাম লেখ।
- ৩) পাঞ্চ কি কাজে ও কিভাবে ব্যবহার করা হয় বর্ণনা করো।
- ৪) বিভেল প্রোট্রাক্টর এর বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।
- ৫) বিভেল প্রোট্রাক্টর -এর সুস্প্রতার মাত্রা কত ডিগ্রী?
- ৬) একটি ভার্নিয়ার ক্যালিপারের ভার্নিয়ার ক্ষেলের মোট ভাগসংখ্যা ৫০ যা দৈর্ঘ্য প্রধান ক্ষেলের ৪৯ ভাগের দূরত্বের সমান। প্রধান ক্ষেলের এক ভাগের মান ০.৫ মিমি। ভার্নিয়ার ধূবক বের করো।

#### **রচনামূলক প্রশ্ন**

- ১) একটি ভার্নিয়ার ক্যালিপারের বিভিন্ন অংশের কার্যাবলী বর্ণনা করো।
- ২) মেট্রিক পদ্ধতিতে ভার্নিয়ার ক্যালিপারের পাঠ কিভাবে গ্রহণ করা হয় বর্ণনা করো।
- ৩) মাইক্রোমিটারের ক্ষেত্রে মেট্রিক পরিমাপ গ্রহণ পদ্ধতি বর্ণনা করো।
- ৪) আউটসাইড মাইক্রোমিটারের বিভিন্ন অংশের গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা করো।
- ৫) মার্কিং রেকের ব্যবহার বর্ণনা করো।
- ৬) মেজারিং টুলের যন্ত্র ও রক্ষণাবেক্ষণ বর্ণনা করো।

# চতুর্থ অধ্যায়

## রিভেট ও স্কু ফিটিং

### Rivet and Screw Fitting



তোমরা তোমাদের ঘরের বিভিন্ন কাঠের, বোর্ডের ও স্টিলের আসবাবপত্র দেখবে যার মধ্যে অনেক রুকমের জোড়া থাকে। এসব জোড়া কিসের সাহায্যে দেয়া হয় এবং স্বরবাটি ও কারখানার টিনের চালে টিন লাগাতে কি ব্যবহার করা হয় তোমরা কি জান? সাধারণত বিভিন্ন কাঠের, বোর্ডের ও স্টিলের আসবাবপত্র রিভেট ও স্কু এর সাহায্যে জোড়া দেওয়া হয়। স্বরবাটি ও কারখানার টিনের চালে টিন লাগাতে স্কু ব্যবহৃত হয়। সেকানিক্যাল ওয়ার্কশপে, স্টিলের আসবাবপত্র তৈরি করার কারখানায় সলিড রিভেটের সাহায্যে স্টিলের আসবাবপত্র তৈরি করা হয়। বর্তমানে বোর্ডের টেবিল, আলআরি তৈরি করার জন্য বিভিন্ন ধরনের স্কু ব্যবহার করা হয়।



এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- অস্থায়ী জোড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে রিভেট জোর ব্যবহার করতে পারব;
- অস্থায়ী জোড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে স্কু ব্যবহার করতে পারব;
- রিভেট ও স্কু ব্যবহারের যৌক্তিকতা নির্ধারণ করতে পারব;
- রিভেট ও স্কু সংযোজন ও বিয়োজন করতে পারব।

ଉପମୁକ୍ତ ଶିଖନକଳଖୁଲୋ ଅର୍ଜନେର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହି ଅଧ୍ୟାତ୍ମେ ଆମରା ଡିନଟି ଜବ ସମ୍ପର୍କ କରିବ। ଏହି ଡିନଟି ଅବେଳା ବାଧ୍ୟମେ ରିଭେଟ ଓ ସ୍କୁ ଫିଟିଂ ସମ୍ପର୍କିତ ଜାନ ଓ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜନ କରିବ। ଜବଗୁଲୋ ସମ୍ପର୍କ କରାର ପୂର୍ବେ ଥାରୋକନୀୟ ତାତ୍ତ୍ଵିକ ବିଷୟମନ୍ୟୁତ ଜାନବ।

## ୪.୧. ରିଭେଟ

ରିଭେଟ ହୁଲ ଧାର୍ତ୍ତବର ତୈତି ଏକଟି ସମ୍ପର୍କ ପିନ । ମୁଣ୍ଡି ଧାର୍ତ୍ତବ ପ୍ଲେଟ ବା ଶିଟକେ ମୃଚ୍ଛାବେ ଆବଶ୍ୟକ କରାର ଜନ୍ୟ ଧାର୍ତ୍ତବ ପିନର ମତ ମଜ୍ଜାଖକେ ରିଭେଟ ବଲା ହୁଲା ହରା । ଧାର ଏକ ଟାଙ୍କେ ମାତ୍ରା ଥାକେ ଏବଂ ଏଇ ସାଥେ ନଳାକାର ମତ ବା ଯାଙ୍ଗେଲ ଥାକେ । ଅନ୍ୟ ଭାବେ କଳା ଯାଇ ରିଭେଟ ଏକଟି ହୋଟ ଧାର୍ତ୍ତବ ପିନ ବା ଧାର୍ତ୍ତବ ମୁଣ୍ଡି ହୋଟ ଏକଥାଏ ଥାରେ ରାଖାର ଜନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୁଲା । ରିଭେଟ ଦେଖିବେ ଅନେକଟା ବୋଲ୍ଟର ମତେ ହେଲେ ଏଇ କୋଣୋ ଝୋଟ ବା ପ୍ରାଚ ଥାକେ ନା । ଏକ ପ୍ରାଚ ସାଥୀରଣ୍ଟ ଚ୍ୟାପ୍ଟୀ ବା ଅର୍ଧ ଗୋଲାକାର ଥାକେ ଥାକେ ମାତ୍ରା (Head) ବଲା ହୁଲା, ଅପର ପ୍ରାଚ ଲାବା ନଳାକାର ବା ନିରୋଟ ସିଲିନ୍ଡରିକ୍ ହେଲେ ଥାକେ ଥାକେ ଯାଙ୍ଗେଲ (Mandrel) ବଲା ହୁଲା । ଏଟିର ମାତ୍ରାବିହିନୀ ପ୍ରାପ୍ତି ଜୋଡ଼ା ଦେଉଯାଇ ପର ପିଟିଯେ ଚ୍ୟାପ୍ଟୀ କରା ହୁଲା ସାଥେ ସଂମୁଖ ଧାର୍ତ୍ତବ ଶିଟ ବା ପ୍ଲେଟଗୁଲୋ ମୃଚ୍ଛାବେ ଆବଶ୍ୟକ ଥାକେ ।



ଚିତ୍ର: ୪.୧ ବିଭିନ୍ନ ରିଭେଟସ

### ୪.୧.୧. ରିଭେଟ ବ୍ୟବହାରେ ଥାରୋକ୍ତବୀତା

ରିଭେଟ ବିଭିନ୍ନ ଧରନେର ଇମ୍ପାତ କାଠମୋକେ ଶକ୍ତିଶାଲୀ କରାର ଜନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୁଲା । ଇମ୍ପାତ ନିର୍ମାଣ ଶିଳ୍ପୀର ଜନ୍ୟ ରିଭେଟିର ଏକଟି କରନ୍ତିମ ବକନ ପକ୍ଷତି । ରିଭେଟ ବିଜ ବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଟାଙ୍ଗମାର୍କ ନିର୍ମାଣେର ଜନ୍ୟ ଏକଟି ସୁବିଧାଜନକ ଫାଟେମାର ବା ଦୁଚ୍ଛ ଭାବେ ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁ ।

#### ■ ଧରଚ ବାଚାୟ :

ରିଭେଟ ଢାଲାଇ ଏବଂ ଧାର୍ତ୍ତବ ବାଉଣିଏ ଏଇ ବିକଳା । ଓରେଣ୍ଡିର ସଂବୋଧେର ଜନ୍ୟ ପ୍ରାଚର ପରିମାଣେ ବିଦ୍ୟୁତେର ଥାରୋକ୍ତବୀ ଯା ରିଭେଟ ବ୍ୟବହାରେ ଥାରୋକ୍ତବୀ ନାଇ । ସଂଯୋଗେର ବା ଜୋଡ଼ାର ଜନ୍ୟ କୋଣୋ ବିଶେଷ ଉପକରଣେର ଥାରୋକ୍ତବୀ ପଡ଼େ ନା କିମ୍ବୁ ଓରେଣ୍ଡିଯେର ଜନ୍ୟ ଇମ୍ପାତ ଜୋଡ଼ା ଦେଉଯାଇ ଜନ୍ୟ ଏକଟି କିଳାର ମେଟାଲ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଡ ବାବହାର କରା ହୁଲା । ରିଭେଟ ଆକାରେ ହୋଟ ବଲେ ଏକବାରେ ଧାର୍ତ୍ତବ ପରିବହନ କରେ ପରିବହନ କରଚାନ୍ତ ବୀଚାମ୍ବ ।

#### ▪ উৎপাদনশীলতা বাঢ়াতা:

ওয়েভিং করার সময়ে বেজ স্টোল (বেগুলো ওয়েভিং করা হবে) প্রস্তুতির প্রয়োজন, ওয়েভিং প্রক্রিয়ার মাঝে একস্বরে ওয়েভিং করতে এবং অফেটগুলিতে থাকা অভিগ্রাহ অপ্রয়োজনীয় স্টোলকে পরিষ্কার করতে প্রচুর সময় লাগে। এটি উৎপাদন খরচ বাঢ়াতে এবং দৈনন্দিন উৎপাদনশীলতা হ্রাস করে। অন্যদিকে রিভেটিং জয়েন্ট করার জন্য অনেক কম সরঞ্জাম লাগে এবং জয়েন্টটি রিভেট করার পরে সামান্য বর্জ্য অবশিষ্ট থাকে এবং উৎপাদন খরচ করে বায় এবং উৎপাদনের লাভ বাড়ে ও উৎপাদনশীলতা বৃক্ষি পাওয়া।

#### ▪ ডিজাইনে নবনীতি:

রিভেট নির্মাণের প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন আকার এবং আকৃতির তৈরি করা হয়। এগুলো বিভিন্ন আকৃতির পাওয়া যাব যা ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা তাদের ইস্পাত নির্মাণ নকশার অন্য বোছে দেওয়া হয়। ওভাল-হেডেড, ক্রিপ্টোর হেডেড এবং টিক্কুলার রিভেট কিছু সাধারণ ডিজাইন এবং এগুলোর বিভিন্ন শক্তি এবং সহনশীলতার মান নির্দিষ্ট। মূল কাজের কাঠামোর সাথে মিল নেওয়ে রিভেট পালিশ করা যায়।

#### ▪ স্থারিষ্ঠ:

রিভেটগুলো অত্যন্ত টেকসই হয়। এগুলো অস্ত্র, আর্টিশন এবং এয়নকি রাসায়নিক বিক্রিয়া প্রতিরোধী। ইস্পাত নির্মাণে ব্যবহৃত বেশিরভাগ রিভেট অত্যন্ত প্রতিরোধী খাতু এবং প্যালভানাইজড স্টিল, নিকেল, টাইটানিয়াম এবং অ্যালুমিনিয়াম-অ্যালুমিনিয়াম তৈরি হয়ে থাকে। যা উচ্চ চাপ এবং শ্রেণারিং লোডের সহনশীলতা বাঢ়ায়। কর্তৃতোধী বৈশিষ্ট্যগুলি একসাথে যুক্ত হওয়ায় রিভেট অংশের আনু বেড়ে যায়।

#### ▪ সহজ পরিদর্শন এবং সংস্থাবেক্ষণ:

ওয়েভিং করা কাঠামো পরিদর্শন এবং সংস্থাবেক্ষণ করতে রিভেটের দেয়ে বেশি সময় লাগে। ওয়েভিং করা অফেটগুলির ক্ষতি বা ফাটল খুঁজে বের করতে এবং অফেটগুলির স্থায়ীত্ব বৃক্ষি করার জন্য খুব কাছ থেকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। যদি কোনো কারণে ওয়েভিং হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাব তাহলে ওয়েভিং প্রক্রিয়া খারাবাহিক রাখার জন্য ওয়েভিয়ের শেষ স্থান পরিষ্কার করতে হয় অন্যদিকে রিভেটস এর ক্ষেত্রে সূচক পরিদর্শন প্রয়োজন হয় না এবং কয়লাপুর রিভেটটি হাইড্রোলিক রিভেটিং সেশন বা একটি সাধারণ হাতুড়ি দিয়ে সহজেই পুনরাবৃত্ত করা যায়।

### ৪.১.২. রিভেট কিভাবে কাজ করে

▪ যখন রিভেট লাগানো হব তখন প্রথমে ডিল করা হয় এবং রিভেট একটি হোলে রেখে চাপ দেওয়া হয় এবং ম্যাক্রুল বিকৃত হয় যার কারণে রিভেটটিকে জারুরীয ধরে রাখে।

ম্যাক্রুলকে খাকা দিয়ে বা বেতলে দিয়ে রিভেট বিকৃত করা হয় যা জোগাকে সম্পূর্ণ করে তোলে এবং সাধারণত ম্যাক্রুলকে স্টেমের আসল ব্যাসের আকারের প্রায় দেড়গুণ প্রসারিত করে।



চিত্র-৪.২ রিভেটস

- কাজ শেষ হলে স্যাক্সেল ভাবেল আকার ধোরন করে বা রিভেটেড অংশেটকে সম্পূর্ণ করে।
- রিভেটিং সিলিন্ডার, ভাবেল এবং জিল-জ্যাক আকারের সাথে ল্যাপ বা বাট অংশেট তৈরি করতে পারো।

## ৪.২. রিভেটের প্রকারভেদ

রিভেট হল ফাল্টেনার (জোড়া দেওয়ার যন্ত্রণা) বা বিজ, আহাজ, ফেল, স্ট্রাকচারাল পিলওয়ার্ক, বম্বলার, বিমান ইত্যাদি তৈরির কাজে ধোরণ প্রেট শুল্ক করার অন্য ব্যবহৃত হয়।

রিভেট সবসময় জোর করে ঢোকানো হয় এবং জোর করে বক করা হয় যাতে এটি সম্পূর্ণভাবে হোলগুলি পূরণ করে। রিভেট অংশেট তৈরি করে এবং রিভেটিং হল স্থায়ী অংশেট তৈরির পদ্ধতি বা প্রেটগুলিকে ছিল করে বা গাঁথ করে শুল্ক করা হয়।



চিত্র-৪.৩ রিভেট এর বিভিন্ন অংশ

কাজের ভিত্তিতে সাধারণত ১১ ধরনের রিভেট ব্যবহার হয়ে থাকে-

- |                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| ১. নিরেট রিভেট বা সলিড রিভেট       | ৭. মাশবুম হেড রিভেটস                  |
| ২. স্প্লিট রিভেটস বা বিভক্ত রিভেটস | ৮. কাউন্টার শ্যাঙ্ক রিভেটস            |
| ৩. লাইক রিভেটস                     | ৯. স্ল্যাটহেড রিভেটস                  |
| ৪. টিউবলার রিভেটস বা নলাকার রিভেটস | ১০. কনিক্যাল হেড রিভেটস               |
| ৫. ম্যাপ হেড রিভেটস                | ১১. প্যান হেড ও টেপারযুক্ত নেক রিভেটস |
| ৬. প্যান হেড রিভেটস                |                                       |

### ৪.২.১. ৪.২.১. সলিড বা নিরেট রিভেট

সলিড রিভেটের শ্যাঙ্ক শুল্ক এবং সাধারণ কাজে ব্যবহৃত হয়। এই রিভেটসমূহ হাতুড়ি বা রিভেট পানের আধারে প্রতিষ্ঠানী, নির্ভরযোগ্য জোড় বা সংযোগ প্রদান করে থাকে। এই ধরনের রিভেট অ্যালুমিনিয়াম, পিতল, তাঁবা, চেইনলেস পিল ইত্যাদি ধাতু দিয়ে তৈরি করা হয়ে থাকে এবং অনেক রঙ ও আকারে পাওয়া থাকে।



চিত্র-৪.৪ সলিড বা নিরেট রিভেট

### ৪.২.২. পিণ্ট রিভেটস

এই রিভেটগুলো হেড ও শ্যালক অংশে বিভক্ত এবং তাদের টলের ছোঁড়া পা দ্বারা চিহ্নিত করা হয় যা রিভেটটি সাপানোর পথে নিজের উপর ভৌজ করা হয়। এই রিভেট টিলের প্লেট, টেক্সটাইল, চামড়া, প্লাস্টিক এবং সাইকেলের সিট এবং এখনের হালকা কাজে ব্যবহৃত হয়। নাম অনুসারে, এটি বড়ির দিক থেকে দুটি অংশে বিভক্ত এবং শীর্ষে একটি একক সাথা রয়েছে। এটি বিশিষ্ট রিভেট নামেও পরিচিত।



চিত্র-৪.৫ পিণ্ট রিভেট

### ৪.২.৩. গ্লাইভ রিভেটস

যৌগ পৃষ্ঠের দিক হতে যদি ধরা না যাব এমন বাইরণীর গ্লাইভ রিভেট ব্যবহার করা হয়। রিভেট পানের সাহায্যে গ্লাইভ রিভেট দ্বারা খাতৰ পিট এবং অন্যান্য শক্ত বস্তু আটকানো যায়। এই রিভেটগুলির সাধারণ ভঙ্গুর এবং নরম ইকুপমেটের অন্য বেসন বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ, অটোমোবাইল, হ্যাড টুলস, তালা এবং বাড়ির যন্ত্রাভিতে ব্যবহৃত হয়।



চিত্র-৪.৬ গ্লাইভ রিভেটস

### ৪.২.৪. টিউবুলার রিভেটস

টিউবুলারের শ্যালক আকৃতির যৌগ এবং বাকি অংশ শক্ত রিভেটের মতো। এটি জুতা এবং ফাইল কভার ইত্যাদি ফিল করে ব্যবহৃত হয়। এটি অ্যালুমিনিয়ামের পাতলা খাতুর পিট, প্লাস্টিক, চামড়া বেসানে চলাচলের প্রয়োজন হয় এবং বেশে আখতেও ব্যবহার করা হয়। বড়ির প্রাণ্ডে যৌগ আকৃতির কারণে যৌগ রিভেট (Hollow Rivet) নামেও পরিচিত।



সেবি টিউবুলার


সংশূর্প টিউবুলার

চিত্র-৪.৭ টিউবুলার রিভেটস

### ৪.২.৫. ঝাপ হেড রিভেট

ঝাপ হেড বা কাপ হেড রিভেট সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত রিভেট এবং এটি একটি খুব শক্তিশালী রিভেট। এই রিভেটগুলি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় এবং সাধারণভাবে সর্বাধিক শক্তি সরবরাহ করার অন্য এটি উৎপাদন এবং নির্মাণ শিল্পের মতো বিভিন্ন শিল্পের অঞ্চলে জন্মতা পূরণ করে।


এর শ্যালকের যাস আয় বড়ির আয়ামেটারের ১.৬ গুণ এবং সাধারণ দৈর্ঘ্য বড়ির আয়ামেটারের ০.৭ গুণ।

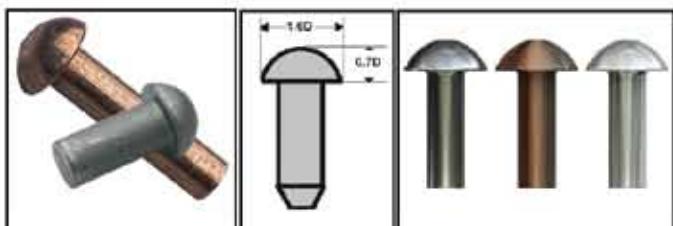

চিত্র-৪.৮ যাপ হেড বা কাপ হেড রিভেটস

#### ৪.২.৬. প্যান হেড রিভেটস

এই রিভেটটি সামান্য গোলাকার হেড অন্য আকারের রিভেটে এবং মাধ্যার উপর থেকে নিচের দিকে ঝুকে গড়ে (চিত্রের ৪.৯)। আটকে রাখার প্রতিমার সময় একটি শুভ শিল প্রদান করতে এটি কার্বন ইলাক্স, পিলস, তাঁবা, অ্যালুমিনিয়াম এবং স্টেইনলেস স্টিল দিয়ে তৈরি হয়। এর দৈর্ঘ্য সাধারণভাবে ৬ মিমি থেকে ১০০ মিমি। প্যান হেড রিভেটসমূহ তাঁবা কাঠামোগত কাজে ব্যবহার করা হয় যাতে সরীক শক্তি এবং শিল প্রদান করা যায়।

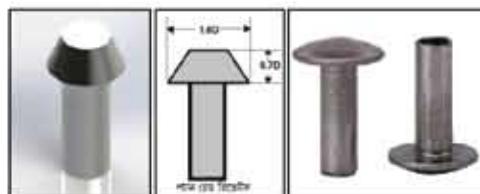

চিত্র-৪.৯ প্যান হেড রিভেটস

#### ৪.২.৭. মাল্বুম মাধ্য রিভেটস

মাল্বুম হেড রিভেটগুলি বিভিন্ন বেধের শিটকে শুভ কয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। এবং শব্দজোধী কাঠামো তৈরি করার জন্য ব্যবহৃত হয়। নাম অনুসারে, এই রিভেটগুলি মাল্বুমের মাধ্যার অঙ্গো মেখার এই রিভেট তৈরি করতে অ্যালুমিনিয়াম অ্যালুম, টাইটানিয়াম এবং নিকেল অ্যালুম ইত্যাদি অ্যাটেরিয়ালস ব্যবহার করা হয়।



চিত্র-৪.১০ মাল্বুম হেড রিভেটস

#### ৪.২.৮. কাউন্টার শ্যাঙ্ক রিভেটস

একটি কাউন্টার শ্যাঙ্ক রিভেট, যা ফ্ল্যাট রিভেট নামেও পরিচিত, কাউন্টার শ্যাঙ্ক গর্তে ব্যবহৃত হয় এবং একবার সেট হয়ে দেলে পৃষ্ঠে ছাল করা হয়। কাউন্টার শ্যাঙ্ক হেড রিভেট ব্যবহার করা হয় যেখানে প্লাটের উপরের পৃষ্ঠাটি প্রজেক্টিং রিভেট হেড থেকে মুক্ত থাকে। এটি কাউন্টার শ্যাঙ্ক বা ডিস্পল হোলে ব্যবহৃত

হয় এবং বেশিরভাগই এয়ারোড্যাইনামিক নমনীয়তার জন্য বিশালে ব্যবহৃত হয়।

এটি ছাঁপ রিভেট নামেও পরিচিত।

এই রিভেট তাদের নেকের কোণের উপর তিতি করে তিনি ধরনের হয়।

- $120^{\circ}$  শ্যাঁক
- $90^{\circ}$  শ্যাঁক
- $60^{\circ}$  শ্যাঁক



চিত্র-৮.১১ কাউন্টার শ্যাঁক রিভেট

#### ৮.২.৯. ক্ল্যাটেড রিভেটস

কৃতাকার, সমতল এবং শক্ত নলাকার নকশা, অরেন্ট আটকে রাখা, অরশগুলি ঘোরানো এবং অন্যান্য থারোছনের জন্য পুরোপুরি উপযুক্ত।



চিত্র-৮.১২ ক্ল্যাটেড রিভেট

#### ৮.২.১০. কোনিকাল হেড রিভেটস

এই রিভেটটি কিছুটা জটিল ডিজাইনের। ঘাঁর গলার কোণ  $60^{\circ}$  থাকে বার দৈর্ঘ্য  $0.125d$  থাকে থেকে নিচে (শ্যাঁক) সহ মাঝার উচ্চতা  $0.8d$ ।



চিত্র-৮.১৩ কোনিকাল হেড রিভেটস

#### ৮.২.১১. প্যান রাখা ও টেপারবুক্স নেক রিভেটস


এটির মাঝার উচ্চতা  $0.7$  বড়ির ভাগাবেটারের  $1.6$  গুণ এবং শীর্ষ টেপারভ যুক্ত ব্যাস বড়ির ভাগাবেটারের  $1.6$  গুণ এবং নেকের কোণের  $15^{\circ}$ ।



চিত্র-৮.১৪ প্যান রাখা ও টেপারবুক্স নেক রিভেটস

#### ৮.৩. রিভেটের পরিমাপ

রিভেট সাধারণত হালকা ইলাক্ট পিয়ে তৈরি হয় তবে কখনও কখনও রিভেট পিলস, ভাসা এবং আলুবিনিয়ার ইভারি পিয়ে তৈরি হয়। কাঠামো, সেতু, পিট স্টেল অপারেশন, আহার এবং অনেক পিয়ে ব্যবহৃত হয়।


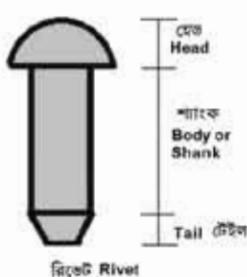


চিত্র-৮.১৫ রিভেটের বিভিন্ন অংশ

### ৪.৩.১. রিভেটের অংশসমূহ


- **মাথা :** রিভেটের উপরের অংশটিকে "মাথা" বলা হয়। এগুলি বিভিন্ন কাজ অনুসারে বিভিন্ন ধরনের তৈরি করা হয়।
- **শ্যাঁক :** রিভেটের নিচের অংশকে শ্যাঁক বা বড়ি বলে। এটি আকারে গোলাকার।
- **টেল বা লেজ :** এর কেন্দ্রের নীচের অংশটিকে টেল বলে। এটি কিছুটা টেপারড। এটি দুটি প্রেটের গর্তে ঢোকানো হয় এবং তাদের টেল পিটিরে মাথা তৈরি করা হয়। লেজের দৈর্ঘ্য  $\frac{1}{2} D$ । একটি রিভেট তার দৈর্ঘ্য এবং মাথার আকৃতি হারা পরিচিত।

### ৪.৩.২. বিভিন্ন রিভেটের মেজারমেন্ট

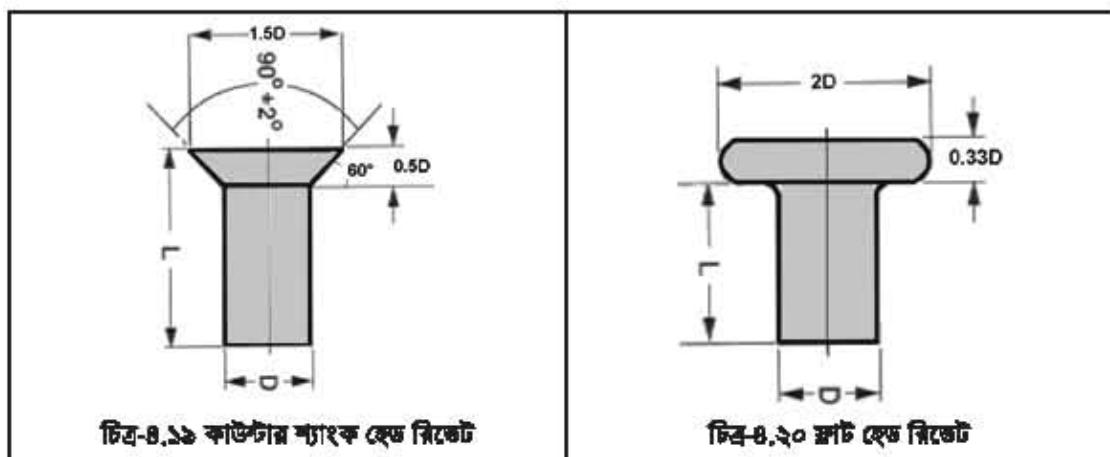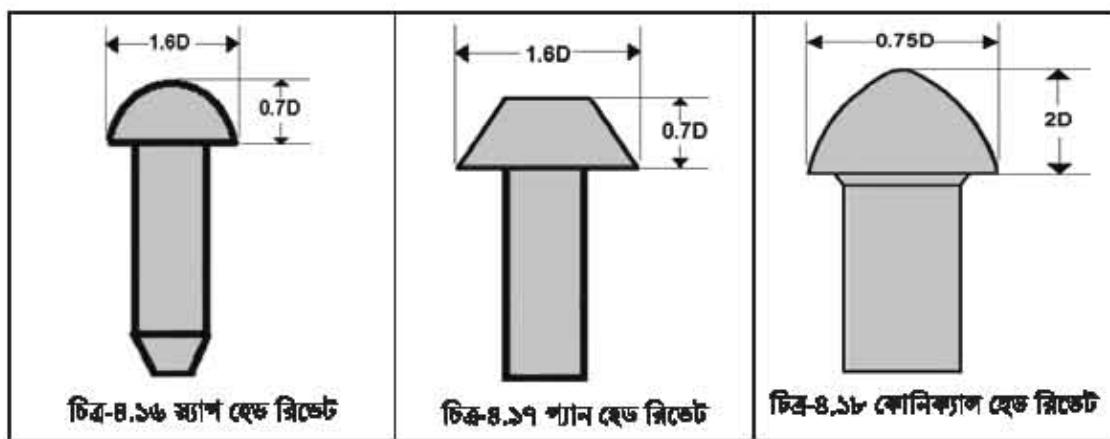


## ৪.৩.৩.


## রিভেট বিভিন্ন জোটে সমূহ

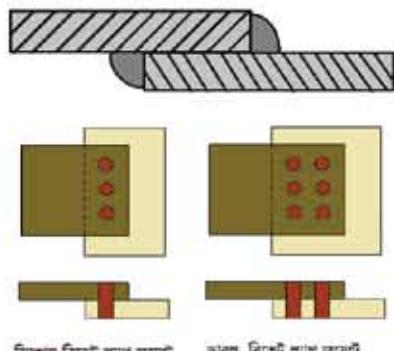


চিত্র-৪.২১ স্যাল জোট

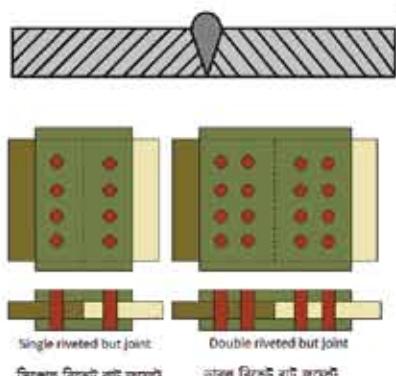


চিত্র-৪.২২ বাট জোট

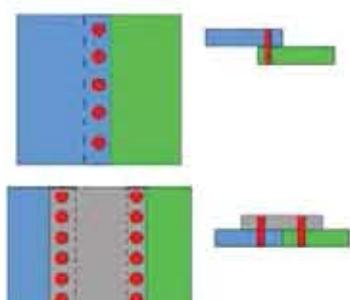


চিত্র-৪.২৩ সিলেস রিভেট জোট

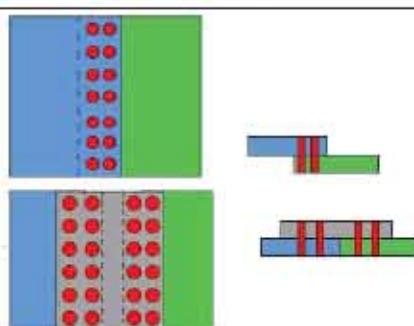


চিত্র-৪.২৪ ফাল রিভেট জোট

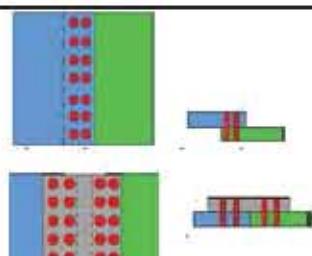

চিত্র-৪.২৫ কোণ রিভেট জোট

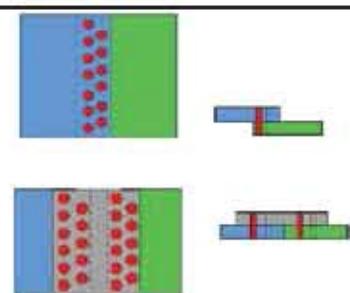

চিত্র-৪.২৬ খিলাইগ রিভেট জোট

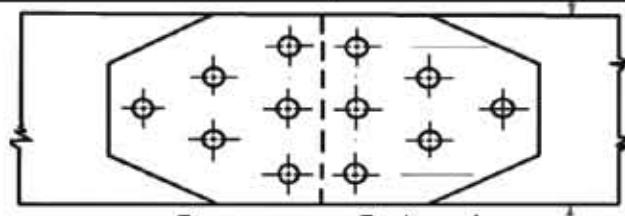

চিত্র-৪.২৭ তাপমত রিভেট জোট



## নিজেকে যাচাই করো


## অনুসন্ধান প্রশ্নক কাঠ ১

ছান্দোলান নিচের ছবি পুলো শনাক্ত করবে এবং তার নাম ও ব্যবহার লিখিবে করবে।

ক্রম	রিপেটের ঘনি	নাম লিখবো	ব্যবহার লিখবো
১.			
২.			
৩.			
৪.			

## ৪.৩.৪. রিপেট গান

রিপেটের অন্য একটি টুলের প্রয়োজন হব যা রিপেটের ক্যাপকে লাগানোর সমস্য পৃষ্ঠের সাথে সম্পর্কে ঢেলে রাখে এবং একই সাথে ম্যাঙ্কেলটিকে এটি থেকে সরিয়ে দেয়। এই ইকুইপমেন্ট কে সাধারণত রিপেট গান, রিপেটার, রিপেট টুল বা রিপেটিং টুল বলা হয়। রিপেট গান আনেক ধরনের হয়, যথা- (ক) হ্যান্ড রিপেট গান, (খ) হেডি ডিটেক্ট সিভার রিপেটার, (গ) কর্ডেস ব্যাটারি রিপেটিং টুল ও (ঘ) নিউমেটিক রিপেট গান।

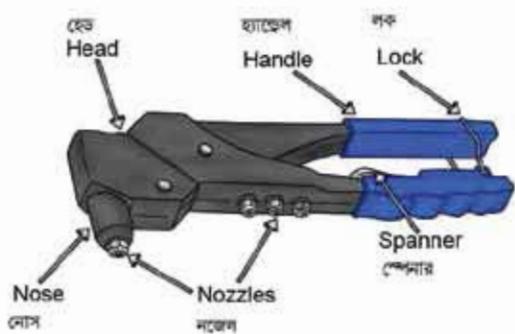

চিত্র- ৪.২৮ হ্যান্ড রিপেট গান

সব রিভেট গান একই ভাবে তৈরি নয়, যবহারের অনোক্ত অনুমতি রিভেট গান নির্বাচন বা বাছাই করতে হয়।

#### ৪.৩.৫. হ্যাল্ট রিভেট গান

হাতে চালিত গণ রিভেট গান একটি সাধারণ লিভার এবং শুইচ টেকনিকে কাজ করে। এটি যবহার করার সময় প্রথম ধাপ হল সঠিক নোস সাইজ টিক করা। রিভেট গানগুলো সাধারণত গ্লাইভ রিভেট ইন্ষ্টল করার অন্য যবহার করা হয়। হ্যাল্ট রিভেট গানে বিভিন্ন ধরনের রিভেট যবহৃত হয়, এটি সাধারণত একটি আবার হিপ থাকে এবং বেশিরভাগ লোহার তৈরি এবং দামে সত্তা।

হ্যাল্ট রিভেট গান পেশাদার যবহারকারীরা খুব পছন্দ করে। হ্যাল্ট রিভেট গান টুলের সবচেয়ে পুরুষপূর্ণ বিশ্বর হলো পিষন সময় (Squeezing time)। বাইরবার যবহার করা হলে, এটি হাত, কঙ্গি এবং বাহ্যে খুব চাপ অন্তর্ভুক্ত হতে পারে যা অনেক রিভেট ইন্ষ্টলেশনের সময় দেখা দেয় তা ইন্ষ্টলেশনের সময় আবে আবে বিদ্রোহ নিতে হয়।

#### ৪.৩.৬. হেভি ডিউটি লিভার রিভেটার

হেভি ডিউটি লিভার রিভেটিং গান হল হ্যাল্ট রিভেট গানের তুলনামূলক শক্তিশালী। নোস সাইজের সাথে যবহৃত হয় এবং রিভেট আকার ভেদে বিভৃত পরিসরের যবহৃত হয়। লিভার রিভেট গান হ্যাল্ট রিভেট গানের তুলনামূলক বেশি ভারী ও শক্তিশালী এবং যবহারকারীর পক্ষে রিভেটিং করা সহজ। হেভি ডিউটি লিভার রিভেটিং টুলের বৃহত্তর আকার এবং লিভার এর কার্যে, রিবেটিংমের অনোক্তনীয় শারীরিক পরিস্র পরিমাণ করিয়ে দেয়।



চিত্ৰ-৪.২৯ হেভি ডিউটি রিভেট গান

লিভার রিভেটিং গান যবহার করে একটি রিভেট লাগাতে প্রথমে বাহণগুলিকে সমাপ্তকালভাবে খুলাতে হবে। আবশ্যক নোসের ম্যাজেলে রিভেটটি ঢুকিয়ে দিতে হবে। রিভেটের বজি নোসের মধ্যে পৌছালে, এটি লাগানোর অন্য পর্য্য বা হোলে ঢুকাতে হবে। তাৰপৰ দুটি হাতল একসাথে চাপ দিতে হবে। এটি ম্যাজেলটিকে ঢেলে আনবে এবং এটিকে ঝাপ কৰবো। এখন লিভার রিভেট গানটি ধোলে রাখতে হবে যাকে নোসের টুকুৱোটি হেয়ে না দেয় এবং বাহণগুলি খুলতে হবে। এটি ম্যাজেলের হোলকে ছেড়ে দেবে এবং এটি বোতলের ক্যাচের মধ্যে পড়বে। হেভি ডিউটি লিভার রিভেটিং টুল হল একটি চমৎকার টুল যা অনেক কাজের অন্য পাওয়া যাব। এটি হ্যাল্ট রিভেটার যবহার কৰায় চেয়ে গ্লাইভ রিভেটগুলি ইন্ষ্টল কৰা অনেক সহজ কৰে তোলে ভাবে ম্যানুয়ালি কৰা হয়।

### ৪.৩.৭. কর্ডলেস ব্যাটারি রিভেটিং টুল

ব্যাটারি চালিত পপ রিভেট গান বিভিন্ন ধরনের হয়। সুইচ প্রকারের গান মূলত একইভাবে কাজ করে। ব্যাটারি চালিত রিভেট গান সামনের দিক থেকে ম্যাক্রোলকে সামনের দিকে চাপ দেয় এবং অন্যটি ম্যাক্রোলটিকে স্যাঙ্গে হোকারে টেনে নিয়ে যায়। তাই ক্যাটিং পট খালি না হওয়া পর্যন্ত কাজ চালিয়ে নেয়া যায়। ক্যাটিং পট রিভেটের অভিযন্তা অংশে ভরে পেলে খালি করতে হবে।



চিত্র-৪.৩০ কর্ডলেস রিভেট গান

ব্যাটারি চালিত রিভেট গান কাজের যেকোনো স্থানের অন্য উল্লমুক্ত কর্ত না থাকার এর ব্যবহার বহুমাত্রিক এবং রিভেট ইন্স্টল করার অন্য সুইচ চাপ দিয়ে কাজটি সহজে করা যায়।

### ৪.৩.৮. নিউট্ৰেটিক রিভেট গান (Pneumatic Rivet Gun)

নিউট্ৰেটিক রিভেট গান শুব দুর্ত এবং সহজেই ড্রাইভ রিভেট ইন্স্টল করতে বাস্তুর চালে দ্বারা চালিত হয়। একটি অতি অনিন্দিত ক্যাচ সহ, নিউট্ৰেটিক রিভেট গানটি দ্বারা সহজেই রিভেটস ইন্স্টল করার মুক্তভাবে উপোন্ন।



চিত্র-৪.৩১ নিউট্ৰেটিক রিভেট গান

নিউমেটিক রিভেট গানের অসুবিধার দিক হল যে বাতাসের সাপ্লাই দেয়ার জন্য একটি পাইপ সংযোগ প্রয়োজন। যদি কোন কাজের জন্য জন্য প্রচুর সংখ্যক রিভেট ইনস্টল করার প্রয়োজন হয় তবে এটি নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম যন্ত্র।

### ৪.৪ স্কু


স্কু হলো স্কুদ খাতৰ পিন যার চারপাশে হেলিক্যাল প্রেড রয়েছে এবং যার মাথা বা হেড খীজ কাটা (slotted) থাকে। এই খীজকাটা মাথা স্কু-ডাইভার দ্বারা সুরিয়ে দুঁটি কাঠ বা খাতৰ অংশকে ছিপ করে জোড়-পদান করে।



চিত্র-৪.৩১ স্কু

#### ৪.৪.১. স্কু'র প্রকারভেদ

স্কু, পেরেকের মতো, একটি সাধারণ ধরনের ফাস্টেনার যা বিভিন্ন ম্যাটেরিয়ালস জোড় দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। হাত দিয়ে কাজ করার জন্য বেশিরভাগ কমী বিভিন্ন সময় স্কু ব্যবহার করে থাকে। যদিও স্কু'গুলি দেখতে একই রকম, আসলে সেগুলি বিশেষভাবে বিভিন্ন ধরনের ফাঁঁশন এবং বিভিন্ন ভাবে ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়েছে।

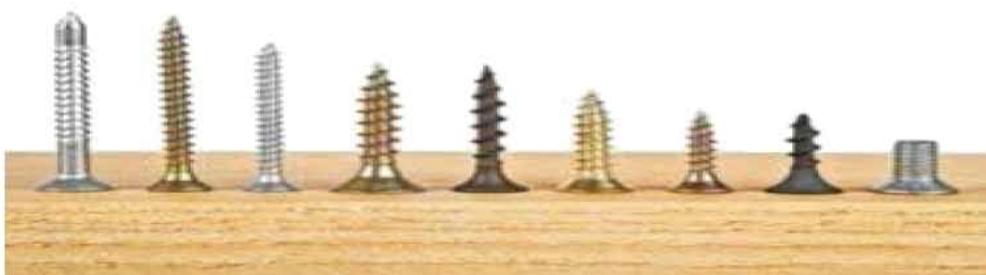

চিত্র-৪.৩২ বিভিন্ন প্রকার স্কু

## କାଠେର ଉପର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲୁ ତୈରି କରା ହେଲାହେ

### ୫.୫.୨. ଉଚ୍ଚ କ୍ଲୁ

କାଠେର କ୍ଲୁ କାଠେର ସାଥେ କାଠ ସଂଯୁକ୍ତ କରାର ଅନ୍ୟ ମୌଳିକ କାଠେର ତୈରି ଏବଂ କାଠେର କାଠମୋ ନିର୍ମାଣର ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବହର ହୁଏ। ମୋଟା ଛେତ୍ର, ଅନ୍ୟ ଶ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଟେପାରଟ ହେତୁ କାଠେର କ୍ଲୁଗୁଣିକେ କାଠେର କାଠେର ଅନ୍ୟ ଏକଟି ଆଦର୍ଶ କରେ ଭୋଲେ। ସମ୍ମିଳିତ ମିଜେଇ ଅଟ୍ରାଲିଂ ନା ହୁଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଟି ସରାସରି କାଠେର ସମ୍ମିଳିତ ହାତେ ନା ପାଇଁ, ତାହାରେ କ୍ଲୁଟିକେ କାଠେର ମଧ୍ୟେ ଡୋକାନୋର ଆଖେ ଏକଟି ପାଇଲଟ ଗର୍ତ୍ତ ବା ପୁର୍ବେ ଛିଲ କରା ଗର୍ତ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତୀଜନ ହେବେ। କାଠେର ଧରନେର ଉପର ନିର୍ଭର କରେ କାଠେର କ୍ଲୁଗୁଣିକେ ବିଭିନ୍ନ ଧରନେର ଛେତ୍ର ବା ପୋଇ ଥାକେ। ସାଧାରଣତ, କାଠେର କ୍ଲୁ ବେଣୁଳିର ପ୍ରତି ଇକିତେ କମ ଛେତ୍ର ଥାକେ ସେଗୁଣି ପାଇନେର ମଧ୍ୟେ ନରମ କାଠକେ ଛୋଡ଼ି ଦେଖାର ଅନ୍ୟ ସର୍ବୀତର, ଉକେଲ ଅତୋ ଶତ କାଠେର ସାଥେ ସଂବୋଧ କରାର ଅନ୍ୟ ସୂଚ ଛେତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଲୁ ବ୍ୟବହର ହୁଏ।



ଚିତ୍ର-୫.୫.୨ ଉଚ୍ଚ କ୍ଲୁ

କାଠେର କ୍ଲୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶିଷ୍ଟ ହାତେ ପାଇଁ ଭବେ ସାଧାରଣତ ଏକଟି ଗୋଲାକାର ମାଧ୍ୟା ବା ଏକଟି ସମତଳ ମାଧ୍ୟା ଥାକେ। ଏକଟି ଗୋଲାକାର ମାଧ୍ୟା ତୈରିବୁକୁ କାଠମୋର ସାଥାନ୍ୟ ଉପରେ ବସବେ ସେଥାନେ ମାଧ୍ୟମ ଥୋତାଗା କାଠମୋର ପ୍ରାପ୍ତକାଟେର ସାଥେ ଆରା ଝାପ ହୁଏ। କାଠେର କ୍ଲୁ ଉପଯୁକ୍ତ କିନିଶ ମହ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବା ବାହ୍ୟିକ ଡିଜାଇନେ ପାଓଯା ବାବା।

### ୫.୫.୩. ଡେକ କ୍ଲୁ

ଡେକ କ୍ଲୁ କରେକଟି ଅଭିରିତ୍ତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହ କାଠେର କ୍ଲୁର ମଧ୍ୟ ଦେବାତେ ହୁଏ। ଡେକିଂରେ ଅନ୍ୟ ଡିଜାଇନ କରା, ଏହି କ୍ଲୁଗୁଣି ଏକଟି ଡେକ ଫ୍ରେମ ବା ଏକାଧିକ ଡେକିଂରେ ସାଥେ ଡେକିଂ ସଂଯୁକ୍ତ କରାତେ ବ୍ୟବହର ହୁଏ। ଡେକ କ୍ଲୁଗୁଣିର ମାଧ୍ୟମୁଳିତ କାଉଟାର ଶାକ କରାର ଅନ୍ୟ ଡିଜାଇନ କରା ହୁଏ, ସାର ଅର୍ଥ କାଠେର ସମ୍ମ ସାମାନ୍ୟ ଭୂରେ ସାମାନ୍ୟ ବା ଝାପ ହେଲେ ଥାକେ।



ଚିତ୍ର-୫.୫.୩ ଡେକ କ୍ଲୁ

### ৪.৪.৫. ডাইওয়াল স্কু


ডাইওয়াল স্কুগুলি ডাইওয়ালের ক্ষতি না করে এবং অ-ট্যাপিং হেচের সাথাব্যে সিংক করার জন্য ডিজাইন করা হয়, এই স্কু ডাইওয়ালের শিট থেকে প্রাচীরের স্টাই বা সিলিং অর্মেট গুলিকে সুরক্ষিত করার জন্য স্ট্যাভার্ড ফাল্টেনার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এই স্কুটির আধায় একটি অন্য ডিপ্ল রয়েছে, যার জন্য একটি নিমিট ড্রিল বিট প্রয়োজন যা বেশিরভাগ স্ট্যাভার্ড ড্রিল সেটে থাকেন।



চিত্র-৪.৩৫ ডাইওয়াল স্কু

### ৪.৪.৬. বেশনারি স্কু

বেশনারি স্কু হল তারী ও শুক ফাল্টেনার যা আঞ্চলিক কংক্রিটের সাথে কাঙ করতে ব্যবহার করে থাকে। এই স্কু'গুলোর সাধারণত ফ্ল্যাট টিপস এবং গোলাকার ও হেজাগনাল হেড থাকে। সাধারণত বেশনারি স্কু লাপানোর আলৈ অবশ্যই ছিঁড় করে রাউয়াল প্লাগ লাগিয়ে নিতে হয়।

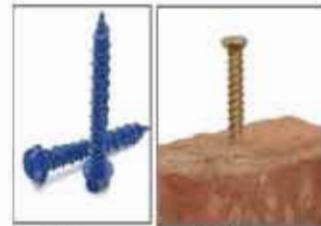

চিত্র-৪.৩৬ বেশনারি স্কু

### ৪.৪.৭. শিট মেটাল স্কু

স্কু নাম থেকেই বোৱা যায় শিট মেটাল স্কু' সমূহ খাতৰ শিট সংযুক্ত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এগুলো কাঠের জন্য বা অন্যান্য উলকরপগুলিকে একসাথে সুরক্ষিত করার জন্যও ব্যবহার করা বেতে পারে, তবে প্রাথমিকভাবে খাতৰ শিটের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই ধরনের স্কু'তে মসুর ঘ্যাফট থাকে না এবং সাধারণত সাধা পর্যন্ত প্রেতি থাকে যাতে তারা সহজেই শিট মেটালের অন্য দিয়ে চলতে পারে। সাধারণত এই স্কু'গুলো ইস্পাত দিয়ে তৈরি, এই স্কু'গুলি ধাতুর মাধ্যমে অ-ট্যাপ করার জন্য ডিজাইন করা হয়, এগুলো ধারালো এবং টেকসই। বেশনারি স্কু তীক্ষ্ণ পরেট এবং ফ্ল্যাট বা হেজানাল হেত সহ বিভিন্ন আকারে পাওয়া যায় এবং এগুলো বহুবৃদ্ধি এবং নির্ভরযোগ্যভাবে শিট মেটাল জোড়া দিতে ব্যবহার করা হয়।



চিত্র-৪.৩৭ শিট মেটাল স্কু

### ৪.৪.৮. ল্যাগ বোল্ট বা ল্যাগ স্কু

ল্যাগ বোল্ট, বা ল্যাগ স্কু এবং ক্যারেজ স্কু, বালে বড় এবং কাঠ বা অন্যান্য উলকরপের পাঁজীয়ে প্রবেশ করার জন্য লাগ্দো হয়। ল্যাগ বোল্টগুলি অভ্যন্তর টেকসই এবং একটি ক্রম-প্রতিক্রিয়া আবরণে প্রসেপ দেওয়া হয় যাতে উপাদানগুলি বা অন্যান্য নির্মাণ ক্ষয়কারী পদার্থের সংস্পর্শে তারা ক্ষয় করতে না পারে। এগুলি শুধু দৃঢ় সংযোগ তৈরি করতে ব্যবহৃত হয় এবং সাধারণত ছেক, দেমাল এবং অন্যান্য কাঠামোতে পাওয়া যায়। ক্যারেজ বল্ট, এক ধরনের ল্যাগ বল্ট, কাঠের মোটা টুকরো একসাথে আটকে রাখতে ব্যবহার করা হয়। তাদের বৃত্তাকার

আধাৰ টেম্পার-থুক কৱে তোলে, যা সৰজনীন স্থানে বাহ্যিক কাঠামোৰ জন্য আদৰ্শ। ক্ষাগ বোল্টগুলিৰ চালানোৱ জন্য অন্যান্য সৱজাব এবং একটি ট্ৰিফিল বা পাইলট গহৰ প্ৰয়োজন হয়।



চিত্ৰ-৪.৪৮ স্লাপ বোল্ট বা স্লাপ স্কু

#### ৪.৪.৮. হেল বোল্টস


প্ৰায়ই কাঠকে খালুৰ সাথে আটকে আধাৰ জন্য ব্যবহৃত হৈ, বেশৰ আসবাবপত্ৰে, হেল বোল্টেৰ একটি বড়ফুক আকৃতিৰ আধাৰ, ছোট প্ৰেত থাকে। এই ধৰনেৰ স্কু অভ্যন্তৰীণ সংৰোগ তৈপৰিৰ জন্য দুৰ্বোধ, তবে বাইৱেৰ ব্যবহাৰেৰ জন্য ইল্পাত বা প্যালতানাইজেৰ তৈপৰি পাওয়া যাব। হেল বোল্টকে ব্যাধৰ আটকে রাখাৰ জন্য একটি ছিল এবং একটি রেক টুভযোৱ প্ৰয়োজন হয়।



চিত্ৰ-৪.৪৯ হেল বোল্টস

#### ৪.৫. স্কু'র প্ৰধান অংশসমূহ

স্কু'ৰ প্ৰধান অংশগুলিৰ মধ্যে জাহাজ ছাইত, আধাৰ, শান্ক এবং টিপ।

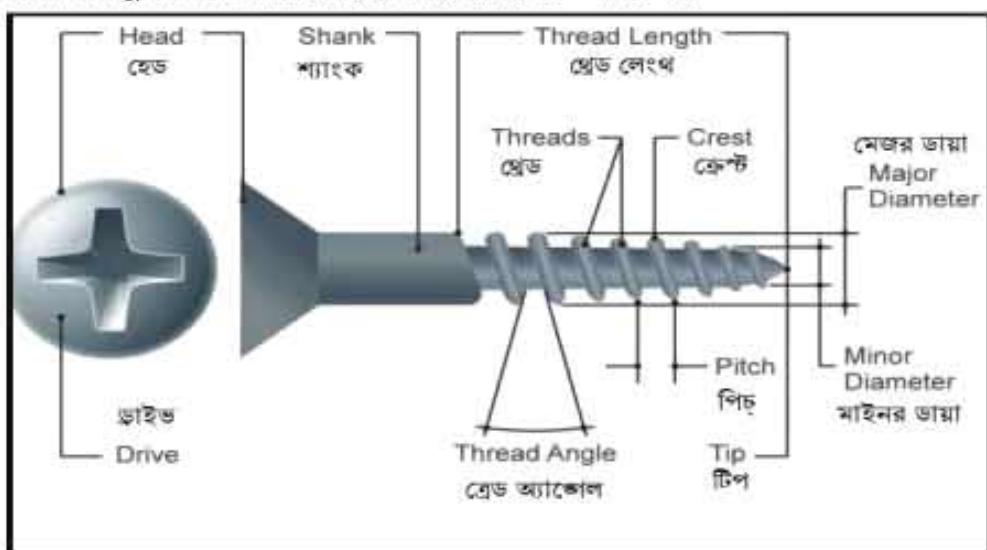

চিত্ৰ-৪.৫০ স্কু'ৰ প্ৰধান অংশসমূহ



### নিজেকে যাচাই করো

#### অনুসরান সূচক কাউন্ট-২

শিক্ষার্থীরা নিচের ছবি গুলো শনাক্ত করবে এবং তার নাম ও ব্যবহার লিপিবদ্ধ করবে।

ক্রম	বিভিন্ন ঘৰি	নাম লিখবো	ব্যবহার লিখবো
১.			
২.			
৩.			
৪.			

স্কু এর বিভিন্ন অংশের বিবরণ:

#### ৪.৫.১. হেড


হেডটি স্কুটির শীর্ষ। এটি সাধারণত শ্যাঙ্ক এবং প্রেজের জেয়ে প্রস্তুত। আবা সমস্তস বা গম্বুজ হতে পারে। কিছুর খাস হেট হেট শ্যাঙ্কের সাথে সম্পর্কিত এবং অন্যগুলি খুব প্রশংসন।



চিত্র- ৪.৪১ স্কু'র হেড

#### ৪.৫.২. ডাইভ

এটি সেই গুট বেধানে স্কু ডাইভারের টিপ ঢুকে যায়। এটি একটি স্কু হেড হিসাবেও উল্লেখ করা হয়। বিভিন্ন ধরনের ডাইভে আছে সেই অনুষ্ঠানী অনেক স্কু ডাইভার পাওয়া যায়।

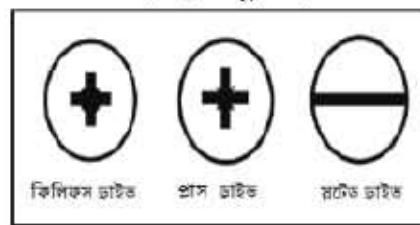

চিত্র- ৪.৪২ স্কু'র ডাইভ


### ৪.৫.৩. শ্রেড দৈর্ঘ্য

শ্রেড দৈর্ঘ্য হয় পূর্ণ দৈর্ঘ্য বা আংশিক। সম্পূর্ণ শ্রেড এবং আংশিক শ্রেড স্কুল পাওয়া যায়।



চিত্র-৪.৪৩ স্কুল শ্রেড

**৪.৫.৪. পেন্ডেক বা টিপ:** স্পষ্টভাবে বেধানে স্কুলটি বে উপাদানে থাকে তাতে স্কুল প্রবেশ করে। যদি কোনো বিন্দু (অর্থাৎ টিপ) না থাকে তবে এটি একটি বোল্ট বাই অন্য একটি পূর্ণ-তৈরি গর্ত প্রয়োজন হয় আর টিপ থাকলে স্কুল নিজে বস্তুতে চুক্তে থেকে গাঁথে।

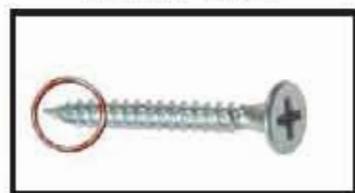

চিত্র-৪.৪৪ পেন্ডেক বা টিপ

**৪.৫.৫. শ্রেড:** শ্রেড সামনে প্যাচ স্কুল'র দৈর্ঘ্য বরাবর পৃষ্ঠে বে সিরা জরানো থাকে তা হল প্যাচ বা শ্রেড। শ্রেডের অনেক প্রকার আছে এবং স্কুলগুলির মধ্যে তা পরিবর্তিত হয়। শ্রেডের কিছুটা অর্থ খাড়াভাবে নিচের দিকে কোণ করে থাকে। পিচ হল দুটি শ্রেডের দূরত্বের পার্শ্বক্ষয়। কিছু স্কুলতে শ্রেড থাকে যা ছেট এবং একসাথে স্কুল কাছাকাছি থাকে।

**৪.৫.৬. স্কুল ব্যাস (ছেট এবং বড় ব্যাস):** স্কুল ব্যাসের ক্ষেত্রে দুটি পরিমাণ আছে। ছেট (কোর ভায়া) এবং বড় ব্যাস (আউট ভায়া) আছে।

**৪.৫.৭. ক্রেট:** ক্রেট হল শ্রেডের শীর্ষ।

### ৪.৬ স্কুল'র ব্যবহার

বিভিন্ন ধরনের স্কুল বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়।

**৪.৬.১. পিটমেটাল স্কুল:** পিটমেটালে কাজের জন্য ব্যবহার করা হয়।

			
<p>চিত্র-৪.৪৫ কম্পিউটার কেসিং এ স্কুল'র ব্যবহার</p>	<p>চিত্র-৪.৪৬ HVAC গিল্টেরে স্কুল'র ব্যবহার</p>	<p>চিত্র-৪.৪৭ বাড়ির জানালার অ্যালুমিনিয়াম ক্রেটে স্কুল'র ব্যবহার</p>	<p>চিত্র-৪.৪৮ বাড়ির টিনের চালে স্কুল'র ব্যবহার</p>

### ৪.৬.২. মেশিন স্কু'র ব্যবহার



চিত্র-৪.৫৯ মেশিনের ফ্রেমে মেশিন স্কু'র ব্যবহার



চিত্র-৪.৫০ মেশিনের ফ্রেমে মেশিন স্কু'র ব্যবহার

### ৪.৬.৩. কাঠের স্কু'



চিত্র-৪.৫১ কাঠের স্কু'র ব্যবহার

### ৪.৭. স্কু'র ব্যবহারের সুবিধা

ফাল্টেনার হিসাবে স্কু' নির্বাচন করার সময় কিছু সুবিধা আছে। সাধারণভাবে স্কু' সবচেয়ে সাধারণ এবং মৌলিক খরচের ফাল্টেনার গুলির মধ্যে একটি এবং কার্ডকরভাবে বিভিন্ন কাজের অন্য ব্যবহার করা হয়। এসোলো বিভিন্ন আকারে থাকে এবং বিভিন্ন ম্যাটেরিয়াল হারা তৈরি হয় যা বিভিন্ন খরচের ষড়পাতি কোষ্ট দেওয়ার দিবায় অন্য ব্যবহৃত হয়।

### ৪.৭.১. ঘাণ্কির সুবিধা

যখন স্কু' নির্বাচন করা হয়, তখন এই প্রক্রিয়াটিতে অবশ্যই কিছু ঘাণ্কির সুবিধা থাকে। একই উপাদানে স্কু' আটকানো এবং পেরেক হাতুড়ি দিয়ে শিটিয়ে ফুকানোর অন্য কর শক্তি ব্যবহার করা হয়। তাই যেখানে

হ্যান্ড টুলস ব্যবহার করা হয় সেখানে স্কু ব্যবহার করা হলে কাজটি অনেক সহজ হবে এবং এটি পাওয়ার টুলসের মাধ্যমেও ব্যবহার করা যায় এবং তখন কম শক্তির প্রয়োজন হয়।

#### **৪.৭.২. অতিরিক্ত শক্তি এবং দীর্ঘস্থায়ী ভাবে আটকিয়ে রাখা**

স্কু খুব শক্তিশালী এবং স্থায়ীভাবে নির্মিত। এটি পেরেকের সম্পূর্ণ বিপরীত, যা সময়ের সাথে সাথে টিলা হতে পারে। যে ম্যাটেরিয়ালস সময়ের সাথে প্রসারিত এবং সঞ্চুচিত হতে শুরু করে ঐ ম্যাটেরিয়ালসের সাথে সংযোগ থাকলে স্কু সময়ের সাথে সাথে টিলা হতে পারে। স্কু এর এই সমস্যা সমাধানের জন্য দীর্ঘস্থায়ী এবং শক্তিশালী স্কু তৈরি করা হয়। স্কু শক্তিশালী হলে সংযোগের বা জোড়ের স্থায়ীভ অনেক বেড়ে যায়।

#### **৪.৭.৩. মরিচা প্রতিরোধী**

যেহেতু স্কু সংলগ্ন উপাদানগুলির সাথে একটি শক্তিশালী বন্ধনে আবদ্ধ থাকে তাই এটি মরিচা পড়ার জন্য কম সক্রিয় হয়। টাইট থাকলে আর্দ্রতা এবং বাতাস স্কু শ্যাফটের সংস্পর্শে আসতে বাধা দেয়, এইভাবে এটি দীর্ঘস্থায়ী ভাবে ধরে রাখার জন্য সংরক্ষিত থাকে। সুতরাং স্কু'র মাথায় মরিচা ধরতে শুরু করলেও, স্কু'টি অক্ষত থাকে এবং বস্তুকে ধরে থাকবে। এই সুবিধাটির জন্য দীর্ঘমেয়াদে আটকিয়ে রাখার জন্য পেরেকের চেয়ে স্কু' গুলোকে বেশি পছন্দ করা হয়।

#### **৪.৭.৪. বিভিন্ন আকার এবং আকৃতি**

স্কু এর বিভিন্ন আকার এবং আকৃতি রয়েছে। স্কু এর বিভিন্ন খ্রেড প্যাটার্নের তৈরি হয় সুতরাং কাঠ, ড্রাইওয়াল, শিট মেটাল, কংক্রিট বা আরও অনেক কিছুতে ব্যবহারের জন্য বিশেষ ডিজাইনের পাওয়া যায়। যখন সঠিক টাইপ স্কু ব্যবহার করা হয় তখন স্কু এর দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের উপকার পাওয়া যায়। স্কুগুলোর বিভিন্ন ধরনের মাথা থাকে, যা তাদের বিভিন্ন ধরনের ইকুইপমেন্টের সাথে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত।

#### **৪.৭.৫. অপসারণের ক্ষেত্রে**

স্কু রিমুভিং বা অপসারণের ক্ষেত্রে স্কু সবচেয়ে সহজ ফাস্টেনার। পেরেক অপসারণ করতে একটি বিশেষ ইকুইপমেন্ট দরকার হয় কিন্তু স্কুর ক্ষেত্রে যে টুলস দিয়ে স্কু ঢোকানো হয়েছে তা দিয়েই বের করা যাবে। তাই অন্য কোনও টুল খুঁজতে যেতে হবে না এবং কাজ করার সময় বাঁচবে।

#### **৪.৭.৬. স্কু পুনরায় ব্যবহার করণ**

স্কু'গুলোর শক্তি এবং দীর্ঘস্থায়ুতার কারণে, পেরেকের তুলনায় বেশি ব্যবহার করা হয়। অপসারণের সময় এগুলো খুব কমই বেঁকে যায়, তাই অন্য কাজের জন্য এগুলো পুনরায় ব্যবহার করা যেতে পারে।

#### **৪.৮. পাওয়ার স্কু ড্রাইভার**

পাওয়ার স্কু ড্রাইভার হল একটি স্কু ড্রাইভার যা মানুষের পেশীর উপর নির্ভর না করে ড্রাইভিং স্কু চালানোর জন্য কিছু ইলেক্ট্রিক শক্তির ব্যবহার করে। পাওয়ার স্কু ড্রাইভার সাধারণত বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে কাজ করে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যাটারি চালিত হয়ে থাকে।



চিত্র-৪.৫২ পাঁতার স্কু ড্রাইভার

### ৪.৯. স্কু-এক্স্ট্রাক্টর

স্কু-এক্স্ট্রাক্টর হল ভাঙা স্কু অলসারপের একটি টুলস। স্কু-এক্স্ট্রাক্টরের দুই প্রকার একটি স্লাইডাল গঠন, যাকে সাধারণত ইঞ্জি আঞ্চেট বলা হয় এবং অন্যটির একটি সোজা স্লুট কাঠামো রয়েছে।



চিত্র-৪.৫৩ স্কু-এক্স্ট্রাক্টর

স্কু-এক্স্ট্রাক্টরগুলি শক্ত, ভজুর ইল্পাত দিয়ে তৈরি, এবং যদি খুব বেশি বেগে বেগি বোচরান শক্তি প্রয়োগ করা হয় তাহলে যে স্কুটি বের করা হলে তার ডিটারের অর্থ তেকে ঘেঁষে পাঠে। যদি কাস্টেনারটি তেকে বার তাহলে কাস্টেনারটির পিছনে বা পাস্তের যাথেমে স্কু থেকে তা সহজে বের করার জন্য একটি পাঁক ব্যবহার করা হব।

### অ্য-১ রিভেট গান ব্যবহার করে জ্যাপ জেলেট তৈরি করার দক্ষতা অর্জন

#### পারদর্শিতার মানদণ্ড

- আস্ত্রবিদি মেনে ব্যক্তিগত নিয়াপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের হাত প্রস্তুত করা;

- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট বাছাই এবং সংগ্রহ করা;
- জবের প্রয়োজন অনুযায়ী কাচামাল সংগ্রহ করা;
- ডিজাইন অনুযায়ী সাবধানতার সাথে মেজারমেন্ট নেয়া;
- মেজারমেন্ট অনুযায়ী ডিল করা;
- রিভেট গানের সাহায্যে রিভেটিং সম্পন্ন করা;
- কাজ শেষে ওয়ার্কপের এর নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান, টুলস ও ইকুইপমেন্ট পরিষ্কার করা;
- কাজ শেষে ওয়ার্কপের এর নিয়ম অনুযায়ী টুলস ও ইকুইপমেন্ট স্টোরে জমা দেয়া;
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
- ওয়েস্টেজ এবং স্ক্যাপ নির্ধারিত স্থানে ফেলা।

### প্রয়োজনীয় ব্যতিপ্রত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রম	পিপিই এর নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	নিরাপদ জুতা	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া
২.	মাস্ক	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৩.	সেফটি হেলমেট	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৪.	বয়লার স্যুট	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৫.	হ্যান্ড প্লাভস	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া
৬.	সেফটি গগলস	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৭.	ইয়ার প্লাগ	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি


### প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সমূহ :

ক্রম	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	স্টিল বুল	৬ ইঞ্চি	১ টি
২.	স্কাইভার	৬ ইঞ্চি	১ টি
৩.	ট্রাই স্কয়ার	৬ ইঞ্চি	১ টি
৪.	ডিভাইডার	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
৫.	হ্যান্ড রিভেট গান	১২ ইঞ্চি	১ টি
৬.	সের্টার পাখি	৬ ইঞ্চি	১ টি
৭.	বলপিন হ্যামার	২ পাউন্ড	১ টি
৮.	প্রিটেবল ডিল মেশিন	৬৫০ ওয়াট	১ টি
৯.	ডিল বিট	রিভেট সাইজ ৫ মিমি	১ টি

### প্রয়োজনীয় কাটোয়াল সমূহ:

ক্রম	কাটোয়ালের নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	এম এস শিট ব্রেটাল	ডায়া ৮০ মিমি ও উচ্চতা ১০০ মিমি	১ পিস
২.	ব্লাইক রিভেট	৪.৮ × ১৮ মিমি	৬ পিস
৩.	কটন ওয়েভ	স্ট্যান্ডার্ড	৫০ প্রাঘ
৪.	পেশাৱ	অফসেট	২পিস

### জ্বেল ডিজ

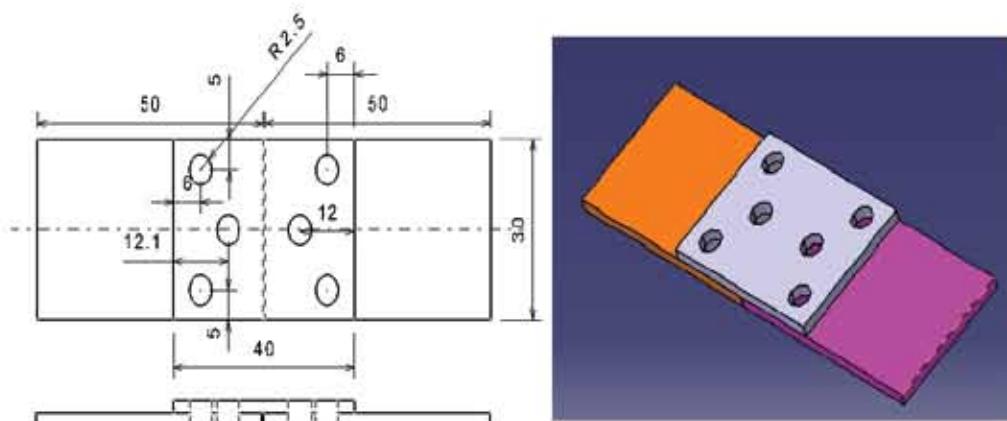

### কাজের ধারা


১. বাহ্যিক মেলে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও সোভন পোশাক পরিধান করো;
২. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের জ্বল থেকুন করো;
৩. টিক্কে পদ্ধতিত জ্বল টিক্কে জ্বল প্রযোজনীয় টুলস ও ইন্সুলেট প্রযোজনীয়তা বিকল্পগত করো;
৪. কাজের প্রযোজন অনুযায়ী টুলস, ব্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট সরঞ্জামগুলির সম্পর্কে ধারণা সাভ করো;
৫. কাজের প্রযোজন অনুযায়ী টুলস, ব্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট সিলেক্ট এবং সরঞ্জাম সঞ্চার করো;
৬. জ্বল টিক্কে কাটোয়াল শিল মুলের, প্রাই ক্ষমতা, ক্লাইভাজের সাহার্যে ডিজাইন অনুযায়ী আর্কিএ করো;
৭. ৫ মিমি টুইস্ট ডিল ও পোর্টেবল ডিল মেশিন ব্যবহার করে রিভেটের জ্বল ডিল করো;



রিভেটের জ্বল করা



রিভেট সিলেক্ট করা

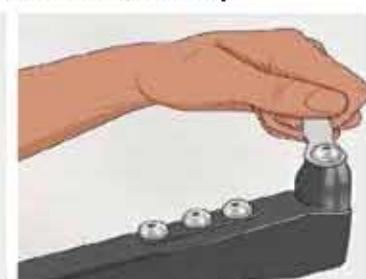

মোস হেচে মিশল বা টিপ সংযুক্ত করা

৮. ৪.৮ মিমি রিভেটের অন্য মেশিনের নোস হেডে নিপল বা টিপ সংযুক্ত করো;
৯. রিভেট পানের অগ্রভাগে প্রথমে রিভেটটি সদা-পাশে নিপলের অধ্যে প্রবেশ করাও;
১০. অ্যাগ অয়েটের দুটি হেলে মধ্যে রিভেটের বজ্জি প্রবেশ করাও ও পানটি সামান্য চাপ দাও;
১১. রিভেট পানের হ্যান্ডেল টিপাওটি চাপতে থাক ষষ্ঠকশ মা রিভেটটি সংযুক্ত হয় এবং রিভেটটি সেট হয়;



রিভেটের নোসের নিপলে রিভেট প্রবেশ করান



হোলে মধ্যে রিভেটের বজ্জি প্রবেশ করান



টিপাওটি দেখে রিভেটটি সংযুক্ত করা

১২. পরবর্তীতে একই ভাবে অনান্য হোলে রিভেটের সম্পর্ক করো;
১৩. জব্বটি এমারিলিখ দিয়ে পরিষ্কার করো;
১৪. ফোন সমস্যা হলে প্রশিক্ষককে আবহিত করো;
১৫. কাজের শেষে টুলস ও ইনস্টুমেণ্ট গুলো কর্মক্ষেত্রের পক্ষতি অনুসারে পরিষ্কার করো;
১৬. টুলস ও ইনস্টুমেণ্ট গুলো কর্মক্ষেত্রের পক্ষতি অনুসারে স্টোরে অবস্থান করো;

#### কাজের সর্তকতা

- টুলস ও ইনস্টুমেণ্টের ধন্দন অনুসারে সাবধানে হ্যাতেলিং করো;
- টুলস ও ইনস্টুমেণ্ট গুলো পরিষ্কার করো;
- টুলস ও ইনস্টুমেণ্ট ধারালো অংশ সাবধানে ব্যবহার করো;
- সঠিক ভাবে সকল প্রয়োজনীয় সুরক্ষা নিয়ম আনা আবশ্যিক।

#### অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল

রিভেট পান ব্যবহার করে স্লাপজফেন্ট তৈরি করার মাধ্যমে উদ্বার্কশলে শিক্ষার্থীদের হ্যাত রিভেটপানের ছারা রিভেট করার করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

#### জব-২ স্কু-এক্সট্রাক্টর ব্যবহার করে ভাঙ্গা স্কু বের করার করার দক্ষতা অর্জন

#### পারদর্শিতার মানদণ্ড

- শাস্ত্রবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করা
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের হাত প্রস্তুত করা

- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট বাছাই এবং সংগ্রহ করা
- জবের প্রয়োজন অনুযায়ী কাচামাল সংগ্রহ করা
- সাবধানতার সাথে ড্রিলিং করা
- স্কু-এক্সট্রাস্ট্রেচ ব্যবহার করে ভাঙ্গা স্কু উঠানো
- কাজ শেষে ওয়ার্কপের এর নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান, টুলস ও ইকুইপমেন্ট পরিষ্কার করা
- কাজ শেষে ওয়ার্কপের এর নিয়ম অনুযায়ী টুলস ও ইকুইপমেন্ট স্টোরে জমা দেয়া
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা
- ওয়েস্টেজ এবং স্ক্র্যাপ গুলো নির্ধারিত স্থানে ফেলা

### প্রয়োজনীয় ব্যাস্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রম	পিপিই এর নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	নিরাপদ জুতা	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া
২.	মাস্ক	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৩.	সেফটি হেলমেট	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৪.	বয়লার স্যুট	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৫.	হ্যান্ড গ্লাভস	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া
৬.	সেফটি গগলস	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৭.	ইয়ার প্লাগ	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি


### প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসমূহ:

ক্রম	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স	৬ ইঞ্চি	১ টি
২.	স্টিল বুল	৬ ইঞ্চি	১ টি
৩.	সেন্টর পাঞ্চ	৬ ইঞ্চি	১ টি
৪.	বল পিন হ্যামার	১.৫ পাউন্ড	১ টি
৫.	পোর্টেবল ড্রিলিং মেশিন	৮০০ ওয়াট	১ টি
৬.	ড্রিল বিট	প্রয়োজন অনুসারে	১ টি
৭.	স্কু-এক্সট্রাস্ট্রেচ	৩-২৫ মিমি সেট	১ সেট
৮.	স্কু-এক্সট্রাস্ট্রেচ হ্যান্ডেল	প্রয়োজন অনুসারে	১ টি

## ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାଟିମାଳ ସମ୍ବନ୍ଧ:


କ୍ରମ	କାଟିମାଳର ନାମ	ସ୍ପେସିଫିକେସନ	ପରିମାଣ
୧.	ଏମାରି କ୍ଲୁ	୦ ନ୍ୟୁର	୧ ଟି
୨.	ପେନ୍ଡର	ଆଫ୍ସେଟ	୨ ଗ୍ରାମ
୩.	WD ୪୦	-	୦୧
୪.	ଅବିଲ	୪୦ ଗ୍ରେଜ	୧୦୦ ମିଲି ଲିଟର

## ଅବେଳ ଡ୍ରାଇ୍ସ

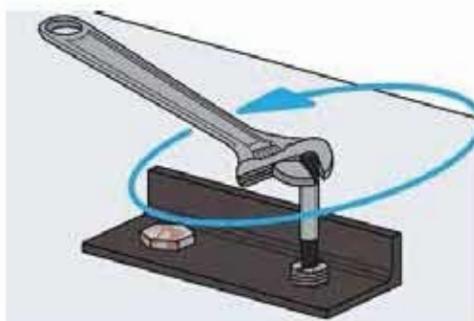

## କାଜେର ଧାରା

- ସାମ୍ପ୍ରଦୟବିଧି ମେନେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ନିରାପତ୍ତା (ସିପିଇ) ଓ ଶୋଭନ ପୋଶାକ ପରିଧାନ କରୋ;
- ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କାଜେର ଆନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରୋ;
- ଚିତ୍ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଅବେଳର ଅନ୍ୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟୁଲସ ଓ ଇନ୍‌ସ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ବିପ୍ରେଷଣ କରୋ;
- କାଜେର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଟୁଲସ, ମ୍ୟାଟ୍ରେରିଆଲ ଓ ଇକ୍ରୁଇଶମେନ୍ଟ ସରକାମଗ୍ରହିର ସମ୍ପର୍କେ ଧାରା ଲାଭ କରୋ;
- କାଜେର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଟୁଲସ, ମ୍ୟାଟ୍ରେରିଆଲ ଓ ଇକ୍ରୁଇଶମେନ୍ଟ ସିଲେଟ୍ ସଂଶୋଧନ କରୋ;
- ଅପ୍ରସାରଣେ ଅନ୍ୟ କ୍ଲୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରୋ;
- କ୍ଲୁ'ଟିର ଉପର ଏକ ଟି ସେଟର ପାହେର ମାଧ୍ୟମେ ପାଇ୍କିଂ କରୋ;
- କ୍ଲୁ'ଟେ ଏକ କୌଟିଆ ଛୋଟ କାଟିଂ ତେଲ ଦାଓ;
- ବରିଚା ପଢା କୁଠେ ଏକ କୌଟିଆ ତେଲ ଦାଓ;

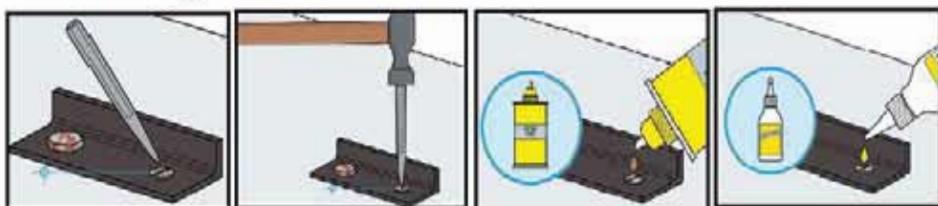

7

8

9


10

- କ୍ଲୁ ଡିଲିଙ୍ଗ୍ରେଇଜର ଅନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରୋ;


১১. স্কু থেকে সামান্য ছেট একটি ডিল বিট নির্বাচন করো;

১২. স্কুটির কেন্দ্রের সাথে ডিল বিট সাইন আপ করো;


১৩. একটা স্টেবলের অন্য একটি হোল ডিল করো;

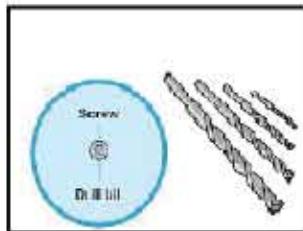

11

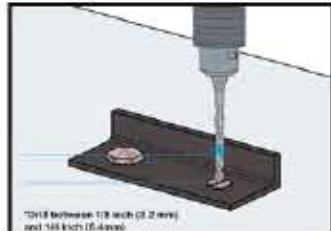

12

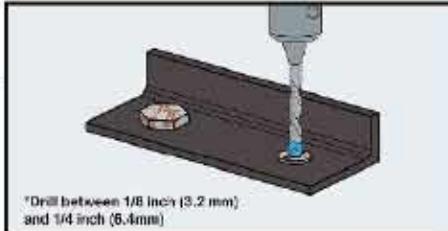


13

১৪. ডিল করা পর্তে এক্সট্রাটির প্রয়োগ করো;


১৫. একটি রেফ বা হ্যান্ডেল দিয়ে এক্সট্রাটির ঘূর্ণাও;

১৬. স্কু আটকে থাকলে তা গরম হিটের মাঝামে শরম কর ও হ্যান্ডেল দিয়ে এক্সট্রাটি ঘূরিয়ে বের করো;


১৭. প্লাজাৰ দিয়ে স্কু'টি টেনে বের করো;

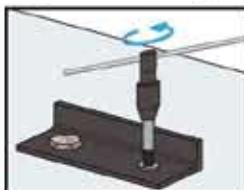


14

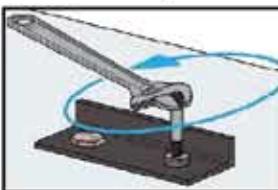

15

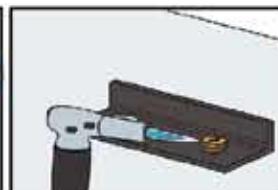

16

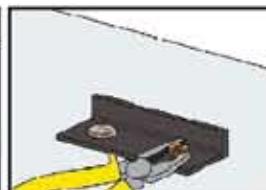

17

১৮. কোন সমস্যা হলে প্রশিক্ষককে অবহিত করো;

১৯. কাজের শেষে টুলস ও ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো কর্মক্ষেত্রের পক্ষতি অনুসারে পরিকার করো;

২০. টুলস ও ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো কর্মক্ষেত্রের পক্ষতি অনুসারে স্টোরে জরাদান করো।

### কাজের সতর্কতা

- টুলস ও ইনস্ট্রুমেন্ট ধরল অনুসারে সাবধানে হ্যান্ডেল করো;
- টুলস ও ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো পরিকার করো;
- টুলস ও ইনস্ট্রুমেন্ট ধারালো অংশ সাবধানে ব্যবহার করো;
- সঠিক ভাবে সকল প্রোজেক্টীর সুরক্ষা নিয়ন্ত্রণ আনা আবশ্যিক।

### অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল

স্কু-এক্সট্রাটির ব্যবহার করা এবং গ্লার্কশপে শিক্ষার্থীদের স্কু-এক্সট্রাটির ব্যবহার করে ভালো স্কু বের করার করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

### জব-৩ স্কু ব্যবহার করে একাট জয়েন্ট তৈরি করার দক্ষতা অর্জন

#### পারদর্শিতার মানদণ্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট বাছাই এবং সংগ্রহ করা;
- জবের প্রয়োজন অনুযায়ী কাচামাল সংগ্রহ করা;
- ডিজাইন অনুযায়ী সাবধানতার সাথে মেজারমেন্ট নেয়া;
- মেজারমেন্ট অনুযায়ী পইলট ডিল করা;
- স্কুর সাহায্যে জয়েন্ট সম্পর্ক করা;
- কাজ শেষে ওয়ার্কশপের এর নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান, টুলস ও ইকুইপমেন্ট পরিক্ষার করা;
- কাজ শেষে ওয়ার্কশপের এর নিয়ম অনুযায়ী টুলস ও ইকুইপমেন্ট স্টোরে জমা দেয়া;
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
- ওয়েস্টেজ এবং স্ক্র্যাপ গুলো নির্ধারিত স্থানে ফেলা।

#### প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রম	পিপিই এর নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	নিরাপদ জুতা	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া
২.	মাস্ক	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৩.	সেফটি হেলমেট	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৪.	বয়লার সুট	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৫.	হ্যান্ড প্লাভস	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া
৬.	সেফটি গগলস	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৮.	ইয়ার প্লাগ	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি

#### প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সমূহ:


ক্রম	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	স্টিল বুল	৬ ইঞ্চি	১ টি
২.	স্কাইভার	৬ ইঞ্চি	১ টি
৩.	ট্রাই স্কয়ার	৬ ইঞ্চি	১ টি
৪.	ডিভাইডার	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি

৫.	ফিলিপস স্কু ফ্লাইভার	৮ ইঞ্চি	১ টি
৬.	ড্রাট স্কু ফ্লাইভার	৮ ইঞ্চি	১ টি
৭.	সেটার পাঞ্জ	৬ ইঞ্চি	১ টি
৮.	বলপিন হ্যামার	১.৫ পাউণ্ড	১ টি
৯.	গোর্টেবল ডিল মেশিন	৬৫০ ওয়াট	১ টি
১০.	ডিল বিট	প্রয়োজন অনুযায়ী	১ টি

প্রয়োজনীয় কাঠামাল সমূহ:

ক্রম	কাঠামালের নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	এম এস শিট মেটাল	১৮ পেজ বা ১.২ মিমি ( $30 \times 50$ )	৩ পিস
২.	স্কু	৫ মিমি	২০ পিস
৩.	কটন ওয়েভেট	স্ট্যাকার্ড	৫০ গ্রাম
৪.	গেলার	অফসেট	২পিস

### জবের ডিজেন

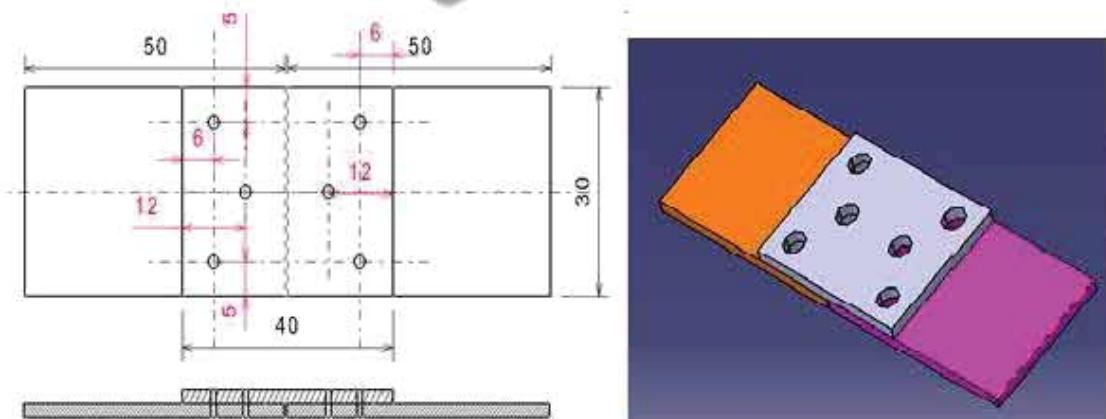

### কাজের ধোরা

১. আচ্ছাদিত বেনে ব্যতিকৃত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন লোশাক পরিষ্কার করো;
২. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করো;
৩. চিরে অদর্শিত অব টির জন্য প্রয়োজনীয় টুলস ও ইনসুলেট প্রয়োজনীয়তা বিভ্রান্ত করো;
৪. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট সরঞ্জামগুলির সম্পর্কে ধারণা লাভ করো;
৫. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট সিলেক্ট এবং সরঞ্জাম সংগ্রহ করো;
৬. জব টির কাঠামাল প্রিল বুলের, প্রাই ফ্লার, অফাইভারের সাহায্যে জিজাইন অনুযায়ী সার্কিং করো;

৭. স্কু হেড পরীক্ষা করো এবং স্কু ড্রাইভার তার সাথে মিল করো;
৮. পোর্টেবল ড্রিল মেশিনে ২ মিমি টুইস্ট ড্রিল ব্যবহার করে স্কুয়ের জন্য প্রি ড্রিল করো;
৯. স্কু'কে নির্ধারিত স্থানে সারিবদ্ধ কর। যেকোন একটি স্কু গর্তে স্কুর ডগা সেট করো;
১০. এক হাত দিয়ে স্কু'টিকে গর্তে পর্যন্ত ধরে রাখ ও স্কু ড্রাইভারটি ধর এবং স্কু'টির মাথার উপরে স্কু ড্রাইভারটির ডগা সেট করো;
১১. স্কু এবং স্কু ড্রাইভারের মধ্যে মিল খুঁজে পেলে, ড্রাইভিং প্রক্রিয়ার টিপাটি ধরে স্কু করা শুরু করো;
১২. বাম হাতের হাতের বুংড়ো আঙুল এবং তর্জনী আঙুলের মধ্যে স্কু'টি শক্তভাবে ধর;
১৩. ডান হাতে স্কু ড্রাইভারটি ধর;
১৪. হাতে উভয় আইটেম থাকলে, প্রি-ড্রিল করা গর্তের কাছে গিয়ে স্কু'টিকে গর্তের দিকে রাখ;
১৫. স্কু'টি ঠিক জায়গায় রেখে স্কু ড্রাইভারটি মোচড়ানো শুরু করো;
১৬. স্কু ড্রাইভারকে স্থিতিশীল ভাবে ধরে রেখে স্কু'টি গর্তে সম্পূর্ণ প্রবেশ না করা পর্যন্ত ব্যবহার করো;
১৭. জব টি এমারিলিথ দিয়ে পরিষ্কার করো;
১৮. কোন সমস্যা হলে প্রশিক্ষককে অবহিত করো;
১৯. কাজের শেষে টুলস ও ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো কর্মক্ষেত্রের পক্ষতি অনুসারে পরিষ্কার করো;
২০. টুলস ও ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো কর্মক্ষেত্রের পক্ষতি অনুসারে স্টোরে জমাদান করো।

### কাজের সতর্কতা

- টুলস ও ইনস্ট্রুমেন্টের ধরন অনুসারে সাবধানে হ্যান্ডেলিং কর;
- টুলস ও ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো পরিষ্কার কর;
- টুলস ও ইনস্ট্রুমেন্ট ধারালো অংশ সাবধানে ব্যবহার কর;
- সঠিক ভাবে সকল প্রয়োজনীয় সুরক্ষা নিয়ম মানা আবশ্যিক।

### অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল

স্কু ড্রাইভার ও স্কু ব্যবহার করে ল্যাপজয়েন্ট তৈরি করার মাধ্যমে ওয়ার্কশপে শিক্ষার্থীদের স্কু ব্যবহার করার করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

## অনুশীলনী-৪

### অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. রিভেট কি?
২. স্কু' কি?
৩. স্কু'র প্রধান অংশগুলোর নাম লেখ।
৪. পাওয়ার স্কু' ডাইভার কি?
৫. রিভেটগান কি?

### সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. রিভেটস কি ভাবে কাজ করে?
২. নিরেট রিভেট বা সলিড রিভেট সম্পর্কে লেখ।
৩. ব্লাইন্ড রিভেটস এর মেজারমেন্ট লেখ।
৪. রিভেটের অংশ সমূহের নাম লেখ।
৫. মেশনারী ও উড স্কু'র বর্ণনা দাও।
৬. শিট মেটাল স্কু' কোন কোন কাজের জন্য ব্যবহার করা হয় ?
৭. স্কু'র ব্যবহারের যান্ত্রিক সুবিধা কি ?

### রচনামূলক প্রশ্ন

১. রিভেট ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করো।
২. রিভেটের প্রকারভেদ উল্লেখ করো।
৩. কাউন্টার শ্যাঙ্ক রিভেটসের কত প্রকার কিকি এবং কাউন্টার শ্যাঙ্ক রিভেটস কোন কাজে ব্যবহার হয়?
৪. রিভেট গানের প্রকারভেদ ও ব্যবহার লেখ।

# পঞ্চম অধ্যায়

## বেঁক ওয়ার্কিং

### Bench Working



তোমাদের আশ্রেণ্টাশে ওয়ার্কশপ বা গঢ়ারেজে দেখবে ইন্টালিজ কম্প ব্যবহার করে বেঁক ডাইস ফাইল দিয়ে কিছু ঘরা মাঝা, হাক'স ঘরা কাটা, চিঙেল দিয়ে চিপিং ইত্যাদি কাজ করে থাকে বা বেঁক ওয়ার্ক হিসাবে পরিচিত। ওয়ার্কশপ ও শিল্পকার্যালয় ছেট্টাচ কোন কিছু তৈরি বা সেরামিকের জন্য বিভিন্ন দাঁড়ি মেশিনগত ব্যবহার ষাট্টাই অনেক ইকদের কাজ সম্পর্ক করার জন্য ওয়ার্কার কার্যবস্তুকে বেঁক বা টেবিলের উপর রেখে সাধারণ হ্যান্ড টুলস, মেজারিং টুলস ও হোল্ডিং ডিভাইস (ভাইস, স্ল্যাম্প ইত্যাদি) ব্যবহার করে বিভিন্ন প্রকারের কার্য সম্পর্ক করে। বেসন- কোনো কার্যবস্তু মসৃণ ও নির্দিষ্ট আকৃতি প্রদান, নাট- বোল্ট তৈরি, মেচাল শিট কেটে স্প., বাল্টি, পট ইত্যাদি তৈরি, খাতব পদার্থে ধারালো করা, বেত ও কাঠের জিনিসগত তৈরি বা সেরামিক করা ইত্যাদি। আসুন এই অধ্যায়ে বেঁকওয়ার্কে ব্যবহৃত বিভিন্ন হ্যান্ড টুলস, মেজারিং টুলস ও সাধারণ বহুগাতি সম্পর্কে জানব এবং বিভিন্ন কাজে ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন করব।



এ অধ্যায় পাঠ শেবে আমরা

- প্রারোজনীয় টুলস, ইনস্টুমেন্টস ও মেটেরিয়াল সংগ্রহ করতে পারব;
- জ্ব সম্পর্ক করার প্রস্তুতি প্রস্তুত করতে পারব;
- বেঁক ওয়ার্কিং জ্ব সম্পর্ক করতে পারব;
- বহুগাতি পরিকার ও সংরক্ষণ করতে পারব।

উচ্চগতির শিল্পকলগুলো অর্জনের লক্ষ্যে এই অধ্যায়ে আমরা তিনটি অব্য সম্পর্ক করব। এই তিনটি অব্যের মাধ্যমে বেঁক ওয়ার্ক সম্পর্কিত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করব। অবগুলো সম্পর্ক করার পূর্বে প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ জানব।

### ৫.১. বেঁকওয়ার্ক অপারেশন

বেঁকওয়ার্ক অপারেশন হলো মেশিনিং করার আগে বা পরে একটি কার্যবস্তুর অন্য অন্যান্য প্রক্রিয়া। বেঁকওয়ার্ক অপারেশন সাধারণত ঘ্যানুয়াল হর যেমন হ্যান্ড ট্রাশিং এবং হ্যান্ড রিসিং, হোল করা, ফাইলিং ইত্যাদি। ফিটিং ও মেটাল ওর্কশপে বেঁকে বা টেবিলে রেখে বে কাজসমূহ সম্পাদন করা হয়, এগুলিকে বেঁক ওয়ার্ক বলা হয়। এই অধ্যায়ে বেঁক ওয়ার্ক অপারেশনসমূহ সম্পর্কে আরও ধারণা অর্জন করার পাশাপাশি দক্ষতা অর্জন করব।

#### ৫.১.১. বেঁক ওয়ার্কে ব্যবহৃত হ্যান্ড টুলস, মেজারিং টুলস, মার্কিং টুলস ও ফ্লুশান্টিসমূহ

	
চিত্র-৫.১ বল পিন হ্যামার (Ballpeen Hammer)	চিত্র-৫.২ রেক (Wrench )
	
চিত্র-৫.৩ সফট স্লার বা ম্যালেট (Mallet)	চিত্র-৫.৪ স্ক্রু ফাইভার (Screw Driver)
	
চিত্র-৫.৫ কমিউনেশন প্লিয়ার (Combination Plier)	চিত্র-৫.৬ স্টিল রুল (Steel Rule)



ଚିତ୍ର-୫.୭ ସ୍ଟୀଲ ଟେପ ରୂଳ (Steel Tape Rule)



ଚିତ୍ର-୫.୯ ମାର୍କିଙ୍ ବ୍ଲେକ୍ (Marking Block)



ଚିତ୍ର-୫.୮ ଆଇଶର (Scriber)



ଚିତ୍ର-୫.୧୦ ଡାରିନ୍‌ଗ୍ରାମ କ୍ଯାଲିପାର୍ (Vernier Calipers)



ଚିତ୍ର-୫.୧୧ ହାତ ଫାଇଲ୍ (Hand File)



ଚିତ୍ର-୫.୧୨ ହାକ ସ୍ (Hacksaw)



ଚିତ୍ର-୫.୧୩ କୋଷ୍ଟ ଚିଜେଲ୍ (Cold chisel)



ଚିତ୍ର-୫.୧୪ ସେଟେର ପାକ (Center Punch)



ଚିତ୍ର-୫.୧୫ ବେକ୍ ଭାଇସ୍ (Bench Vice)



ଚିତ୍ର-୫.୧୬ ଟ୍ରୀ କ୍ଷୟାର୍ (Try square)



চিত্র-৫.১৭ স্পিরিট লেভেল (Spirit Level)



চিত্র-৫.১৮ সারফেস প্লেট (Surface Plate)



চিত্র-৫.১৯ হাতে ভাইস (Hand Vice)



চিত্র-৫.২০ ক্ল্যাম্প প্লাম্বার (Clamp Plier)



চিত্র-৫.২১ হাতে ড্রিল মেশিন (Hand Drill Machine)



চিত্র-৫.২২ হাতে গ্রাইন্ডার (Hand Grinder)



চিত্র-৫.২৩ ট্যাপ রেব সেট (Tap Wrench Set)



চিত্র-৫.২৪ ট্যাপ সেট (Tap Set)



চিত্র-৫.২৫ ডাই সেট (Die Set)



চিত্র-৫.২৬ ডাই স্টক (Die Stock)

### ৫.১.২. বেঁধ ওয়ার্কে সচরাচর ব্যবহৃত ধাতু (Metals) ও অধাতুসমূহ (Non-Metals)

বেঁধ ওয়ার্কে সাধারণত যে সকল ধাতু ব্যবহৃত হয় উহাদেরকে দু'টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যেমন-

- লৌহজাত ধাতু (Ferrous Metals)
- অলৌহজাত ধাতু (Non-Ferrous Metals)

### ৫.১.৩. লৌহজাত ধাতু (Ferrous Metals)

যে সকল ধাতুর মধ্যে লোহ বিদ্যমান থাকে সেগুলিকে লৌহজাত ধাতু বলা হয়। মেটাল শপে যে সকল লৌহজাত ধাতু ব্যবহৃত হয় সেগুলি হলো-

১. মাইল্ড স্টিল (Mild Steel)
২. মিডিয়াম কার্বন স্টিল (Medium Carbon Steel)
৩. হাই কার্বন স্টিল (High Carbon Steel)
৪. টুল স্টিল (Tool Steel)
৫. গ্রে কাস্ট আয়রন (Gray Cast Iron)
৬. হোয়াইট কাস্ট আয়রন (White Cast Iron)
৭. ম্যালিয়েবল কাস্ট আয়রন (Malleable Cast Iron)
৮. হাই-স্পিড স্টিল (High Speed Steel)
৯. রট আয়রন (Wrought Iron)
১০. স্টেইনলেস স্টিল (Stainless Steel)
১১. স্প্রিং স্টিল (Spring Steel)
১২. নিকেল স্টিল (Nickel Steel)
১৩. ক্রোমিয়াম স্টিল (Chromium Steel)
১৪. টাংস্টেন স্টিল (Tungsten Steel), প্রভৃতি

### ৫.১.৪. অলৌহজাত ধাতু (Non-Ferrous Metals)

যে সকল ধাতুর মধ্যে লোহ বা আয়রন থাকে না সেগুলিকে অলৌহজাত ধাতু বলা হয়। মেশিনে যে সকল অলৌহজাত ধাতু ব্যবহৃত হয়, সেগুলি হলো-

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| ১) ব্রাস (Brass)              | ৭) অ্যালুমিনিয়াম ব্রোঞ্জ (Aluminium Bronze) |
| ২) ব্রোঞ্জ (Bronze)           | ৮) ফসফার ব্রোঞ্জ (Phosphorus Bronze)         |
| ৩) গান মেটাল (Gun Metal)      | ৯) বেল মেটাল (Bell Metal)                    |
| ৪) অ্যালুমিনিয়াম (Aluminium) | ১০) সীসা (Lead)                              |
| ৫) তামা (Copper)              | ১১) নিকেল (Nickel)                           |
| ৬) দঙ্গা (Zinc)               | ১২) টিন (Tin)                                |

### ৫.১.৫. বেঁধ ওয়ার্কে সাধারণত যে সকল অধাতু ব্যবহৃত হয় সেগুলি হলো-

১. সালফার (Sulphur)
২. ফসফরাস (Phosphorous)
৩. প্লাস্টিক (Plastic)
৪. গ্রাফাইট (Graphite)
৫. কার্বন (Carbon)
৬. পলিথিলিন (Polytheline)

### ৫.২. বেক ওয়ার্কসবুক

বেক ওয়ার্কের মধ্যে পুরুষপূর্ণ কাজ হচ্ছে ফাইলিং, শ্যাক সঁজিং, ডিলিং, মার্কিং বা সে-আউট, চিঙেলিং, ট্যাপিং, ভাইং ইভ্যাদি।

- ফাইলিং
- শ্যাক সঁজিং
- ডিলিং
- চিঙেলিং
- ট্যাপিং
- ভাইং

### ৫.২.১. ফাইল

ফাইল এক অকার হস্ত চালিক কাটার যন্ত্র (Hand Cutting Tool) যা কোন কার্যবস্তু বা মালাখের উপরের অভিযন্ত খাতু গুঁড়া আকারে করে নিশ্চিত আকার এবং আকৃতিকে আনার কাজে ব্যবহৃত হয়। হাতের কাজের মধ্যে সবচেয়ে সরকারী এবং পুরুষপূর্ণ কাজ হলো ফাইলের কাজ। বে কোন মেকানিক বা টেকনিশিয়ানকে কর্মসূচীবের প্রথমেই ফাইলিং শিখতে হয়। ফাইলের কাজে সক্ষতা অর্জন করতে হলো ধৈর্য ও অস্থিবসায়ের সাহায্যে পীর দিন অনুশীলন করতে হয়। হাই কার্বন স্টিল বা টুল স্টিল পিয়ে ফাইল তৈরি করা হয়। ফাইলের উপরিভাগে মৌল কাটা থাকে এবং এই মৌলের সাহায্যে ফাইল কোন খাতুকে করে করে বা ঘষে ঘষে কাটে। ফাইলের মৌলগুলি উপবৃক্তভাবে হার্ডেনিং এবং টেম্পার করা থাকে, ফলে মৌলগুলির ধার সহজে নষ্ট হয় না। প্রযোজন অনুসারে স্টেলকে আকৃতি দেওয়ার জন্য যেমন বৃত্তাকার, বর্গাকার বা কোণিক করার জন্য ফাইল ব্যবহার করে থাকি। ফাইলের অসংখ্য কাটিং প্রফেল থাকে এবং এটি শক্ত ইন্সাইট দিয়ে তৈরি। একটি ফাইলের সাহায্যে খাতু ছোট ছোট বা সুস্থ করাতে কাটা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটি ফাইল কোন বস্তুর ফাইলাল আকৃতি দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়।



চিত্র-৫.২৭ ফাইল

খাতুকে টিপ করার পরে সাধারণত ঝাঁক থাকে এবং এটিকে অসূচ করতে একটি ফাইল ব্যবহার করা হয়। সেপিনিংয়ের ক্ষেত্রে যে অংশটি অন্য কাটিং টুল ব্যবহার করা যাবে না সেখানে প্রমজনীয় আকারের ঢেয়ে আকারের ঢেয়ে বড় অংশ কসানোর জন্য ফাইল ব্যবহার করা হয়।

### ৫.২.২. ফাইলের বিভিন্ন অংশ

একটি ফাইলের নিম্নলিখিত প্রধান অংশ রয়েছে:

- হ্যান্ডেল
- ট্যাং
- হিল
- ফেইস
- এজ
- টিপ বা পয়েন্ট



চিত্র-৫.২৮ ফাইলের বিভিন্ন অংশ

### ৫.২.৩. ফাইলের আকারভেদ

একটি নিশ্চিত কাজের জন্য ফাইল নির্বাচন করার সময় কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা করা উচিত। অন্য ভাবে আমরা বলতে পারি যে ফাইলগুলিকে নিম্নলিখিত বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা বেশ পারে।  
আকৃতির ভিত্তিতে ফাইলের আকারভেদ-

- ফ্ল্যাট ফাইল
- গ্রাউন্ড ফাইল
- হাফ-গ্রাউন্ড ফাইল
- প্রাংশুলার ফাইল
- বর্গাকার ফাইল
- হ্যান্ড ফাইল
- নাইফ ফাইল

#### ফ্ল্যাট ফাইল

এই ফাইলটি আকারে আয়তক্ষেত্রকার ফ্রেম-সেকশনের। এটি প্রায় এবং বেশ উজ্জ্বল ক্ষেত্রেই সামান্য টেপার করা থাকে। ডাবল কাটের দীপ্ত ফাইলের ফেইলের উপর কাটা থাকে এবং সরুল কাটা দীপ্ত ফাইলের এজে কাটা থাকে। ফিনিশিং ফাইলিং হারা সমতল পৃষ্ঠা করাতে ব্যবহার করা হয়।



চিত্র-৫.২৯ ফ্ল্যাট ফাইল

#### গ্রাউন্ড ফাইল

গোলাকার প্রস্তুত্বের বিশিষ্ট ফাইলকে গ্রাউন্ড ফাইল বলা হয়। ফাইলের দৈর্ঘ্যের উপর ব্যাস নির্ভর করে। দৈর্ঘ্য বাঢ়লে ব্যাস বাঢ়ে এবং দৈর্ঘ্য কমলে ব্যাস কমে।  
যেমন- ১০০ মিলি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট গ্রাউন্ড ফাইলের ব্যাস ২ মিলি হয়ে থাকে আবার ৪৫০ মিলি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট গ্রাউন্ড ফাইলের ব্যাস ২২ মিলি হয়ে থাকে। এই ধরনের ফাইল সিলেক্স কাট ও ড্যুল কাট উভয় প্রকারেরই হয়ে থাকে। এর উপরিভাগের পৌতগুলো স্কু'র ন্যায় ঘূর্ণানো থাকে এবং একদিক থেকে কাটা থাকে।



চিত্র-৫.৩০ গ্রাউন্ড ফাইল

### হাফ-রাউণ্ড ফাইল

হাফ-রাউণ্ড অর্থ অর্ধ পোলাকার। নামে এটি অর্ধপোলাকার হলেও প্রকৃতিশক্তি এটির প্রযুক্তি সম্পূর্ণ অর্ধপোলাকার নয়, পোলকের একটি অংশ মাত্র। প্রযুক্তিদের ব্যাসার্থ ফাইলের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে। কলে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের ফাইলের ব্যাসার্থ বিভিন্ন যাপনের হয়ে থাকে। এই অন্য কোন পোলাকার হিসেবে ডিভারে ফাইলিং করার জন্য এই হিসেবের ব্যাস অনুযায়ী উপযুক্ত দৈর্ঘ্যের ফাইল নির্বাচন করতে হয়। হাফ-রাউণ্ড ফাইল এর অ্যাক্টিভ কুম্ভণ সম্মুখ সম্মুখ হয়ে থাকে। এটি সকল প্রয়োজন হয়ে থাকে। সেকেভ কাট এবং সুব্রত প্রয়োজন অন্য এটির পোলাকার উপরিভাগ সিলেল কাট কিন্তু সমস্ত উপরিভাগ ডবল কাট বিশিষ্ট থাকে।

### যান্ত্রুলার ফাইল

এই খরচের ফাইলের প্রযুক্তি গ্রিকোণাকার এবং পয়েন্টের দিকে টেপার হয়। এটি সিলেল ও ডবল কাট উভয় প্রকারেরই হয়ে থাকে। এটি ১০০ মিমি থেকে ৪০০ মিমি পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। বাস্টার্ড এবং সেকেভ কাট প্রেক্ষ বিশিষ্ট টাই-যান্ত্রুলার ফাইল বেশি ব্যবহৃত।

### কম্পার ফাইল

এই ফাইল টেপার এবং গ্লাউট উভয় প্রকারেরই হয়ে থাকে। উভয় প্রেণাই ডবল কাট বিশিষ্ট হয়ে থাকে এবং প্রযুক্তি বর্গাকার হয়ে থাকে। সেক এজ বা এক পাশ দীক্ষ শুণ্ঠ কম্পার ফাইলও পাওয়া যায়। কম্পার ফাইল সকল প্রয়োজন হয়ে থাকে।

### হ্যাক ফাইল

এর প্রযুক্তি সমান হয় এবং গুরুত্ব পয়েন্টের দিকে টেপার থাকে। এটার বেস ডাবল কাট এবং একটি পার্থি সৌত শুণ্ঠ থাকে বিধায় এটি সেক এজ বিশিষ্ট হয়। দৈর্ঘ্য এটা ৫০ মি.মি. হবে বর্তিত হয়ে ১৫০ মি.মি. থেকে ৪০০ মি.মি. পর্যন্ত হয়।

### নাইক ফাইল

এর আকৃতি চুরির ধারের মতো। এর গোড়া প্রান্তটি প্রায় ১০০% কোণ। এটি ছোট ধীঝ এবং ছুট ফাইল করার জন্য ব্যবহৃত হয় বার কোণ ৬০° এর কম। এটি সাধারণত চাবি তৈরির জন্য ভালো শিল্প ব্যবহৃত হয়।



চিত্র-৫.৩১ হাফ-রাউণ্ড ফাইল



চিত্র-৫.৩২ কম্পার ফাইল



চিত্র-৫.৩৩ হ্যাক ফাইল



চিত্র-৫.৩৪ নাইক ফাইল



চিত্র-৫.৩৫ নাইক ফাইল

### গ্রেডের ভিত্তিতে ফাইলের প্রকারভেদ-

- রাফ ফাইল
- বাস্টার্ড ফাইল
- সেকেন্ড কাট ফাইল
- মসৃণ ফাইল
- ডেড মসৃণ ফাইল

#### রাফ ফাইল

এই ধরনের ফাইলে দীপ্ত বড় আকারের এবং সংখ্যার কম। এটি নরম ম্যাটেরিয়ালস কাটতে ব্যবহৃত হয়। কারণ এর কাটা হয় রাফ। রাফ কাটার কারণে এটি শক্ত খাড়ুর জন্য ব্যবহার করা যায় না।



চিত্র-৫.৩৬ রাফ ফাইল

#### বাস্টার্ড ফাইল

এই ফাইলের দীপ্তসূলি মোটামুটি রাফ ফাইলের ঝুলনাম ঝুলনামসূলকার্ডে ছোট। এটি প্রাথমিকভাবে প্লাচ পরিমাণে খাড়ু (ফাইলিং এর মাধ্যমে) সরাসরি কাজ করতে ব্যবহৃত হয়।



চিত্র-৫.৩৭ বাস্টার্ড ফাইল

#### সেকেন্ড-কাট ফাইল

এটি মার্বারি গ্রেডের একটি ফাইল। ফিটার গ্রেড, এই ফাইলটি বেশিরভাগ কাছটি সঠিক আকারে আনতে ব্যবহৃত হয়। বাস্টার্ড ফাইলের ঝুলনাম এই ফাইলের করা ফাইলিং পৃষ্ঠাটিকে বেশি সমস্ত করে তোলে।



চিত্র-৫.৩৮ সেকেন্ড-কাট ফাইল

#### মসৃণ ফাইল

ফাইলিংয়ের মাধ্যমে সঠিক আকারের কাজ করার পাশাপাশি এই ফাইলটি পৃষ্ঠাটিকে বেশ মসৃণ করে তোলে।



চিত্র-৫.৩৯ মসৃণ ফাইল

#### ডেড মসৃণ ফাইল

এর দীপ্ত একে অপরের খুব কাছাকাছি এবং এটি খুব কম পরিমাণে খাড়ু ঘৰে। এটি কাজ শেষ করার পরে শাইনিং আনার জন্য ব্যবহৃত হয়।



চিত্র-৫.৪০ ডেড মসৃণ ফাইল

#### কাটের ভিত্তিতে

- সিঙ্গেল কাট ফাইল
- ডাবল কাট ফাইল
- কার্ডিং কাট ফাইল
- রাস্প কাট ফাইল

### সিলেগ-কাট ফাইল

এই ফাইলে দীতের সমাপ্তিগামে ভার কেইজে ডিস্ট্রিবিউটে কেবল এক দিকে দীত থাকে। খাতের পৃষ্ঠাটি এই ফাইল দ্বারা কম পরিমাণে ঘোর হয় এবং পৃষ্ঠাটি অসূচ করা হয়। তাই এটি শক্ত খাতু এবং ফাইলাল সেল করার জন্য ব্যবহৃত হয়।



চিত্র-৫.৮১ সিলেগ-কাট  
ফাইল

### ভাবল-কাট ফাইল

এই ফাইলটির দুটি সারি দীত একে অপরকে ৪০° থেকে ৪৫° কোণে অতিক্রম করে এবং অন্য সারিতে ৭০° থেকে ৮০° কোণ রয়েছে। তবল দীতের কানাপে, এই ফাইলটি খাতুকে মুক্ত কাটতে পারে। এটি পৃষ্ঠাটিকে খুব অসূচ করতে পারে না। এছন্য এটি সাধারণত সাধারণ ফাইলিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।



চিত্র-৫.৮২ ভাবল-কাট  
ফাইল

### কার্ড-কাট ফাইল

এটি ডিজেন ফাইল নামেও পরিচিত। কার্ড-কাট ফাইলটি আলুমিনিয়াম, মজা, ভাসা এবং সিলিন্ডের মতো নমন খাতুর প্রশস্ত পৃষ্ঠাগুলি ফাইল করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এর বৃত্তাকার দীত রয়েছে।



চিত্র-৫.৮৩ কার্ড-কাট  
ফাইল

### রাম্প-কাট ফাইল

এটি বিশেষ মোচা দীতের একটি ফাইল। এই দীতগুলো প্রিভুজ আকৃতির এবং ফুলে ওঠা অবস্থায় থাকে। এটি কাঠ, প্লাষ্টিক, ফাইবার, হার্ড রাবার, এবং নির এবং পেন্সিলের খুঁতের কানেক জন্য ব্যবহৃত হয়।



চিত্র-৫.৮৪ রাম্প-কাট  
ফাইল

## ৫.৩. ফাইলিং প্রক্রিয়া

কোনো ওয়ার্কশপসের উপরিভাগকে, ছিপকে, হলো সিলিন্ডিকাল অবের বৌরকে, মুভকে বা কোনো সংযোগস্থলের কিলটেকে ফাইল দ্বারা কর করে নিপিষ্ট ও ইন্সিল আকৃতি সেওয়ার পদ্ধতিকে ফাইলিং বলা হয়। ফাইল সম্মুখ দিকে যাওয়ার সময় কাটে কিন্তু কিন্তু আসার সময় কাটে না আর। ফাইল সম্মুখ দিকে যাওয়ার সময় সম্মুখ সারির দীতগুলি খাতুর মধ্যে প্রবেশ করে স্কুল স্কুল নালী তৈরি করে চলে এবং ঠিক পশ্চাতের দীতগুলি অবশিষ্ট উক প্রিভগুলিকে আঢ়াভাবে কেটে ফেল করে। ফলে শান্তি সমস্ত হয়ে যাব। ফাইলিং প্রক্রিয়া আলাভঃদৃষ্টিতে সহজ বনে হলেও এটি অভিটা সহজ নয়। সঠিক নিয়ম বেনে বহুমিন চৰ্চা কৰলেই কেবল ভাল ফাইলিং এর দক্ষতা অর্জন করা যাব। ফাইলিং করার সময় অগারেটরকে প্রথমে উভয় পা বৈক করে সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে দৃঢ়ভাবে দাঢ়াতে হয়। ভারপুর ফাইলিং করার জন্য শরীরকে ওয়ার্কবেকের সাথে ৪৫° কোণে রেখে এবং বাম ‘পা’ কে ভাব ‘গা’ থেকে থাই অর্ধ বিটার (থাই ১ হাত বা ১৮ ইঞ্চি) অন্তর করে দাঢ়াতে হয়। পরে একহাতে হাতলকে এবং অন্যহাতে মাথাকে ধরে ফাইলটিকে কার্যবস্তুর উপর রাখতে হয়।



চিত্র-৫.৮৫ ফাইলিং প্রক্রিয়া

এক্সপ্রেস এক্ষত হানা চাপ দিয়ে এবং অন্য হাতে ফাইলকে টেলে সামনের দিকে চালাতে হবে। ফাইলকে সামনের দিকে চালনা করার সময় অভিগ্রিজ্ঞ চাপ দিয়ে চালনা করা উচিত নয়। শিখনে ফেরত আসার সময় ফাইল ধাতু কাটে না, তাই পশ্চাতদিকে টেলে আনার সময় ফাইলের উপর চাপ দেওয়া যাবে না। ফাইলির করার অন্য ভাইসের ‘জ’ কে অগ্রার্ডেজের কনুই বন্ধাবন্ধ রাখতে হবে। উয়ার্কশপকে ফাইলির করার পূর্বে মৃত্যুভাবে ভাইসের সাথে এসবভাবে বৈধতে হবে যাতে ওয়ার্কশপের ভঙ্গি ‘জ’ এর নিকটবর্তী থাকে। অন্যথাও ওয়ার্কশপ কেপে শব্দ সৃষ্টি করবে এবং ভঙ্গের মৃত্যুভা ভাল হবে না। ফিনিশড ওয়ার্কশপের উপর ফাইলিং করার অন্য ভাইসের ‘জ’ এর সাথে নরম ‘জ’ ব্যবহার করে ওয়ার্কশপকে বৈধতে হবে। ফাইলির এর সময় মাঝে মাঝে ফাইল কার্ড হানা ফাইল পরিকার করে নিতে হবে। কার্বনেট অবস্থার ফাইলিং কল খালি হাতে স্পর্শ করা যাবে না। কারণ এতে ফাইল টিকমত কাটবে না।

### ৫.৩.১. ফাইলিং প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পদক্ষিণসমূহ

সাধারণত ফাইলির প্রক্রিয়া নিম্নলিখিত ৫ পদক্ষেপের হয়ে থাকে। যথা-

- স্টেইট ফাইলি
- ডায়ালোনাল ফাইলি
- ক্রস ফাইলি
- ড্র-ফাইলি
- রাউন্ড ফাইলি

### ৫.৩.২. স্টেইট ফাইলি

এই পদক্ষিণে ফাইলির করার সময় ফাইলকে সোজাভাবে চালাতে হয়। চাবির শীজ, রাট, ধূত, সিরামের মৌল, কুমু যন্ত্রাংশ তৈরিতে স্টেইট ফাইলিং পদক্ষেপ সফলভাবে সাথে ব্যবহৃত হয়।



চিত্র-৫.৮৬ স্টেইট ফাইলি

### ৫.৩.৩. ডায়াগোনাল ফাইলিং

ফাইলকে ভাইসের সাথে কোণাকোণিভাবে চালনা করে বে ফাইলিং পদ্ধতি ভাকে ডায়াগোনাল ফাইলিং বলা হয়। ফাইলের কাটিং এবং এবং ফাইল চালনার দিক সমর্কোথে থাকার ফলে তুলনামূলকভাবে ভাল কাটে। বৃহদাকার তলবিশিষ্ট ওয়ার্কপিসে ফিনিশিং কাট দেওয়ার অন্য ডায়াগোনাল ফাইলিং খুবই উপযোগী।



চিত্র-৫.৪৭ ডায়াগোনাল ফাইলিং

### ৫.৩.৪. ক্রস ফাইলিং

ওয়ার্কপিসের এক পাশ থেকে ডায়াগোনাল ফাইলিং করে পুনরাবৃত্ত অন্য পাশ থেকে ডায়াগোনাল ফাইলিং করলে উভাকে ক্রস ফাইলিং বলা হয়। অর্থাৎ বাম বায় দিক পরিবর্তন করে ডায়াগোনাল ফাইলিং করাকে ক্রস ফাইলিং বলা হয়। ওয়ার্কপিসের নোঝা তল পরিকার করতে, থাকুক শীষু কর করতে এবং তলকে সমতল করতে ক্রস ফাইলিং প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয়।



চিত্র-৫.৪৮ ক্রস ফাইলিং

**৫.৩.৫. ফ্ল-ফাইলিং:** ফাইলকে প্রস্তুত দিকে ধরে দৈর্ঘ্য বরাবর ঠেলে এবং ঠেলে ফাইলির করাকে ফ্ল-ফাইলিং বলা হয়। সাধারণ নিয়মে ফাইলিং করলে থাকুন্তের উপরিভাগে যে জাঁচড়ের দাপ পড়ে সে দাপ না ফেলে উভাকে একমুলী করে মসৃণ ফাইলিং প্রক্রিয়াই ফ্ল-ফাইলিং। ক্ষম ছান্দ বিশিষ্ট উপরিভাগকে শীষু কর করতে এ প্রকার ফাইলিং করা হয়। সিলেল কাট সুখ ফাইলিং করতে ফ্ল-ফাইলিং পদ্ধতি বেশি ব্যবহৃত হয়।



চিত্র-৫.৪৯ ফ্ল-ফাইলিং

**৫.৩.৬. রাউচ ফাইলিং:** ওয়ার্কপিসের বাণিক কোশকে ফাইলিং করে গোলাকার করার পদ্ধতিকে রাউচ ফাইলিং বলা হয়। এই পদ্ধতিতে ফাইল চালনা করার সময় দুই হাতের চালকে সমন্বয় করে পরেস্টের দিকে ফাইল সামনে চালানোর সময় আটে আটে নিচের দিকে চাপতে এবং হাতলকে উপরের দিকে ফুলতে হয়। ফাইল ফিরিয়ে আনার সময় বিপরীত ভাবে চাপ দিয়ে ফিরিয়ে আনতে হয়।



চিত্র-৫.৫০ রাউচ ফাইলিং

### ৫.৩.৭. ফাইলিং প্রক্রিয়ার সকর্তৃতা

- হাতলবিহীন ফাইল বা হাতল যথোন্নতভাবে আটকানো না থাকলে ঐ ফাইল ব্যবহার করা উচিত নহ, কারণ এতে ফাইলের টাঁক অর্থ ফাইলিং এর সময় হাতে প্রবেশ করে হাতকে অর্ধম করতে পারে;

- ফাইলের দীতগুলির মধ্যে খাতুর্ষ আটকে ঘাওয়া মাত্র একে ফাইল কার্ড দিয়ে বা শুল্যার ভাল দিয়ে পরিকার করে নিতে হবে। নচেৎ ফাইল পিছলিয়ে পিয়ে হাতকে অথবা করতে পারে। আবার এ কারণে অবৈর মসৃণ্ঠাও নষ্ট হয়;
- ফাইল ঘাও কখনও কোন কিছুকে আঘাত করা উচিত নহ, কারণ এতে ফাইল ভেঙে পিয়ে দুর্বিনা ঘটতে পারে;
- নতুন ফাইলকে কাস্ট আবরণ বা শক্ত স্টিলের খাতুর্ষক ঘৰার কাজে ব্যবহার করা যাবে না;
- ফাইলিং করার সময় খাতুর্ষকে কখনও ফুঁ দেওয়া যাবে না, কারণ ফুঁ দিলে উভয় খাতুর্ষ ঢাকে থেঁয়ে ঢোকের ক্ষতি হতে পারে;
- তৈল বা প্রিজ মুক্ত ফাইল ব্যবহার করা নিষেধ;
- ফাইলিং করার সময় সতর্ক থাকতে হবে যেন ফাইল খাতুর্ষের পরিবর্তে ভাইসের 'জ' কে ঘর্ষণ না করে;
- প্রয়োজনীয় কাজের ধরন অনুবাদী সঠিক ফাইল নির্বাচনপূর্বক সঠিক গুড়ভিত্তে ফাইলিং করা উচিত;



**নিচেকে যাচাই করো**

### অনুসরানসূলক কাজ- ১

তোমরা নিম্নের ছকের হাবি গুলি দেখ এবং প্রয়ের উভয় লিপিবদ্ধ কর-

ক্রম	ছবি	ফাইলিং পদক্ষিণের নাম
১.		
২.		
৩.		

৪.		
৫.		

### ৫.৪. হাত হাকসাইং (Hack sawing)

হাত হাক-'স' এক প্রকার হাত কাটি টুলস যা কোন বস্তুকে বিশীর্ণ অর্থাৎ হিপ্পতিত করতে বা কাটতে ব্যবহার করা হয়। ইহা প্রধানত দুটি অংশে বিভক্ত যথা-(ক) কাঠামো (Frame) (খ) ব্লেড (Blade)। কাঠামো আগী অংশ এবং ব্লেড হলো পরিবর্ত্তনশীল অংশ। কার্যবস্তুর গঠন, আকার, আকৃতি প্রভৃতি বিবেচনা করে ব্লেড নির্বাচন করতে হয় এবং একটি ছেমে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন ব্লেড সেট করে কাঠামোটি ব্লেডটিকে প্রয়োজনীয় দিকে এবং চাপে ধারন করে রাখে।

হাত হাক-'স' হাতা কোন বস্তু কে কাটা বা বিশীর্ণ অর্থাৎ হিপ্পতিত করার প্রয়োগে হাত হাক সাইং বলা হয়। সাধারণত কয় ব্যাস বিশিষ্ট অঞ্চল সংখ্যাক বস্তু কাটতে এ প্রযোগী ব্যবহৃত হয়। পাওয়ার হাক-'স' এর অভাবে বড় ব্যাস বিশিষ্ট বস্তু কাটতেও এ প্রযোগী ব্যবহৃত হয়। কিন্তু তা সময় সাপেক্ষে এবং ব্যয় বহুল।

#### ৫.৪.১. হাত হাকসাইং(Hack sawing) এর প্রয়োগ ক্ষেত্র

বাস্তুর অন্য বিভিন্ন আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে এবং খাতু কর্তৃনের প্রযুক্তিতে চরম উন্নতি সাধিত হয়েছে। কিন্তু হাত হাক-'স' নামক এ কাটি টুলটি ব্যবহারের পুরুষ ও প্রয়োজনীয়তা সোঠেই হাস পায় নি। এমন কোন ওয়ার্কশপের নাম করা কঠিন বেখানে হাত হাক 'স' নেই। সেটাল ওয়ার্কিং এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার 'স' এর মধ্যে হাত হাক 'স' সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। বেকানিক্যাল ওয়ার্কশপে কয় ব্যাস বিশিষ্ট অঞ্চল সংখ্যাক বাই মেটাল, মেটাল প্রেট, শিট মেটাল, পাইপ, ডিক্র, পিন, কাটার, রিপেট, কী, বোল্ট, অ্যাংশেলবার, রেল ইত্যাদি কাটতে হাত হাক সাইং পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া বৈদ্যুতিক কাজে কল্যাণিট, বাটন, কপার টিভি ও মোটা বৈদ্যুতিক ক্যাবল কাটতে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।




চিত্র-৫.৫১ হাত হাক-'স'



চিত্র-৫.৫২ হাত হাক-'স'সাইং

### ৫.৪.১. হ্যাক হ্যাক'স এবং বিভিন্ন গ্রেড এবং কার্বনেট:

হ্যাক হ্যাকস গ্রেড সম্মানিতি কার্বনচুলুর সর্বশেষ আসে এবং ক্লেসের সাথায়ে প্রযোজনীয় ঢাল প্রয়োগ করে সাধনে শিখনে সঠিকভাবে আনা নেওয়া করলে দীতের সাথায়ে কার্বনচুলুকে কাটে। হ্যাক হ্যাক-'স' গ্রেড সাধারণত হাই কার্বন স্টিল, অলিভেজনাম অ্যালুম স্টিল, টার্মিন অ্যালুম স্টিল, অলিভেজনাম হাই স্পিড স্টিল ও টার্মিন হাই স্পিড স্টিলের তৈরি হয়।

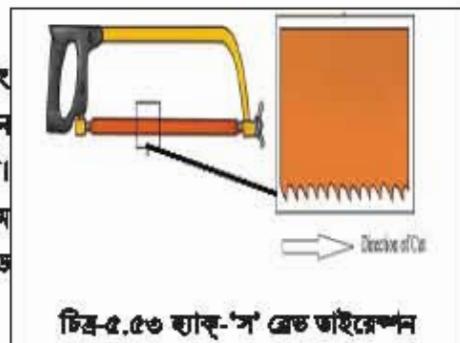

### ৫.৪.২. ধাতু অনুষাঙ্গী হ্যাক'স গ্রেডের এবং প্রেসিভিভাল:

- হাই কার্বন স্টিল গ্রেড (High Carbon Steel Blade)
- হাই স্পিড স্টিল গ্রেড (High Speed Steel Blade)
- লো-এ্যালুম স্টিল গ্রেড (Low Alloy Steel Blade)



কিছু গ্রেড সম্পূর্ণভাবে শার্টেনড করা হয়, কিছু গ্রেড হার্ডেনিং ও টেম্পারিং দ্রু'টাই করা থাকে এবং কিছু কিছু গ্রেডকে শুধুমাত্র দীতের অংশ হার্ডেন করে অবশিষ্ট অংশ নরম রাখা হয়।



### ৫.৪.৩. হিট প্রিটমেন্ট বা তাপ ক্রিয়া অনুষাঙ্গী গ্রেডের

নামগুলো হলো-

- অল হার্ড গ্রেড (All hard blade)
- ফ্লেকিবল গ্রেড (Flexible blade)
- সফট হ্যাক গ্রেড (Soft back blade)

চিত্র-৫.৫৪ হ্যাক-'স' গ্রেড

### ৫.৪.৪. হ্যাক হ্যাকস' চালনার নিয়মাবলী

হ্যাক হ্যাকস' হাতে সঠিক ভাবে এবং নিরাপদে কাজ সম্পাদনের জন্য নিরোক্ত নিয়মাবলী সেনে কাজ করা উচিত। যথা-


- ১) অবের ধাতু, পুরুষ, বেধ ইত্যাদি বিবেচনা করে এবং কাজের সূক্ষ্ম অনুসারে সঠিক গ্রেড নির্বাচন করে কাজ করতে হবে।
- ২) ক্লেসের সাথে হ্যাক স' গ্রেডকে সর্বদা সঠিক দিকে এবং প্রযোজনীয় টালে আটকাতে হবে। প্রযোজনে কাজের মাঝে সাথে টাল পরিষ্কা করে উহাকে সমর্পণ করতে হবে।
- ৩) হ্যাক হ্যাকস' চালানোর আগে লক্ষ রাখতে হবে যেন চালানোর সময় জৰ না নড়ে। ভাইসের উচ্চতা হবে কর্মীর বুক বরাবর এবং স'প্রিং লাইন ভাইসের ঘন্টা সঞ্চয় কাছে রাখতে হবে। ভাইসের কিনারা থেকে স'প্রিং লাইনের দূরত্ব বেশি হলে স'প্রিং তজ মসৃণ হয় না, জৰ কীপে, বিরক্তিকর শব্দ শব্দ হয় এবং গ্রেড ভেজে বাবার সঠাকনা থাবে।

- ৪) কাজ আরম্ভ করার সময় বাম 'পা'কে সোজা ভাবে এবং ডান 'পা'কে ৪৫০ কোণে রেখে এমনভাবে দাঁড়াতে হবে যাতে দেহের ওজন উভয় 'পা'এর উপর সমানভাবে থাকে।
- ৫) হ্যাক স'চালনার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, দেহ যেন না দোলে এবং পা কার্যতৎ স্থির থাকে। কেবল হাত দুটি অবাধে প্রয়োজন অনুসারে চালাতে হবে। বাম হাত দ্বারা ফ্রেমটিকে শক্তভাবে ধরে ডান হাত দ্বারা ঠেলে দুই হাতে শক্তিকে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় চাপে এবং গতিতে হ্যাক-স সয়ং করতে হবে।
- ৬) প্রথমে হ্যাকস' চালনা শুরু করার সময় কার্যবস্তুর উপর হ্যাকস'কে সম্মুখ দিকে ৩০০ কোণে নত করে সামনের দিকে ২-৪ বার চালনা করলে যখন দাঁতগুলি কার্যবস্তুর মধ্যে প্রবেশ করবে তখন উহাকে ভূমির সমান্তরালভাবে ধরে প্রয়োজনীয় চাপে এবং গতিতে চালনা করতে হবে।
- ৭) কাটার গতি প্রতি মিনিটে ৩০-৪৫ স্ট্র্যাক এবং নরম ধাতুর বেলায় সর্বোচ্চ ৫০ স্ট্র্যাক হতে হবে।
- ৮) হ্যাকস' রেড শুধুমাত্র সম্মুখ দিকে চালনা করার সময় কাটে, কাজেই সম্মুখ দিকে চালনা করার সময় চাপ দিতে হবে। পেছনে টানার সময় চাপ দিলে রেডের দাঁতগুলি অযথা ক্ষয় হবে এবং দাঁতের তীক্ষ্ণতা নষ্ট হবে।
- ৯) হ্যাকস' চালনা করার সময় সরল রেখা সুত্রে চালনা করতে হবে, আঁকা-বাঁকা চালনা করলে রেড ভেঁজে যেতে পারে।
- ১০) পুরোনো ও ক্ষয়প্রাপ্ত রেড দিয়ে সয়ং আরম্ভ করার পর জবের ভেতর রেড টি ভেঁজে গেলে, সেক্ষেত্রে নুতন রেড ব্যবহার করা যায় না, কেননা নুতন রেড অপেক্ষাকৃত অধিক পুরত্বের হয়।
- ১১) কার্যবস্তু খুব পাতলা হলে স,য়িং করা যায় না। এক্ষেত্রে কয়েকটি পাত একত্রে ঝ্যাম্প করে অথবা পাশে কাঠ বা নরম ধাতুর ঝাল বেঁধে ভাইস বা অন্য কিছুর সাহায্যে আটকিয়ে (যেন না কাঁপে) স'য়িং করতে হবে।
- ১২) পাইপ জাতীয় পাতলা সিলিন্ড্রিক্যাল বা ফাঁপা কার্যবস্তুর ক্ষেত্রে ছিদ্রের মধ্যে ঐ মাপের একটি কাঠের খন্ডকে প্রবেশ করিয়ে হ্যান্ড হ্যাকস' চালনা করতে হবে।
- ১৩) হ্যান্ড হ্যাকস' দিয়ে স'য়িং আরম্ভ করার সময় এবং স'য়িং এর শেষ পর্যায়ে, এ দুই সময়ই বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। ধাতুকে যখন কাটা শেষ হয়ে আসবে তখন রেডে অল্প চাপ ও চালনার হার কমিয়ে দিতে হবে। নচেৎ রেড ভেঁজে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- ১৪) হ্যাকস' চালনা করার সময় দাঁতের মুখে কোন প্রকার মসৃণকারক তৈল ব্যবহার করা যাবে না। প্রয়োজনে পানি অথবা কাটিং কম্পাউন্ড প্রয়োগ করতে হবে যাতে রেড বেশি উত্পন্ন না হয়। ফলে দাঁতের তীক্ষ্ণতা অব্যহত থাকে। স্টিল বা অন্য কোন শক্ত ধাতু খন্ডকে গভীর করে কাটতে হলে রেডের দুই

পাল্বের সুই এক বিল্ডু টেল মার্খিয়ে নিলে গ্রাজের ঘর্ষণ বীথা করে। কলে গ্রাজ সহজে চলাচল করতে সর্বোচ্চ হয় এবং খাড়ুকে ভাঙ্গাভাঙ্গি কাটা যায়।

### ৫.৫. ডিলিং

ডিলিং মানে হোল বা গর্ত করা। ডিলিং বলতে ডিল বিটের সাহায্যে কোন বস্তুকে গোল হিসেবে ডিল করার প্রশাস্তী বুঝায়। ডিল বিটকে স্পিন্ডলের ছিদ্রে স্থাপন করে স্পিন্ডলকে সৃষ্টিত অবস্থায় উপর হতে চাপ দিলে ডিল এগিয়ে অব কে হিসেবে করে। ডিল করতে যে মেশিন ব্যবহৃত হয় তাকে ডিলিং মেশিন বা ডিল মেশিন অথবা ডিল প্রেস বলা হয়। ডিলিং করার সময় বিভিন্ন বস্তুর উপর বিভিন্ন বুর্ণন শর্করা (R.P.M) প্রয়োগ করতে হয় এবং ডিলিং কার্য্য সম্পন্ন করতে কিছি হাইলকে আলে আলে নিচের দিকে নামাতে হয়। কলে অঙ্গ অঙ্গ করে খাড়ু কেটে ডিল বিট ডিলিং কার্য্য সম্পন্ন করে। ডিলিং প্রক্রিয়ায় খাড়ুর মধ্যে গর্ত বা হিসেবে তৈরি হয়। ডিলিং এর সময় ডিলকে ঠাণ্ডা রাখতে কুল্যান্ত ব্যবহারের প্রয়োজন হয়।

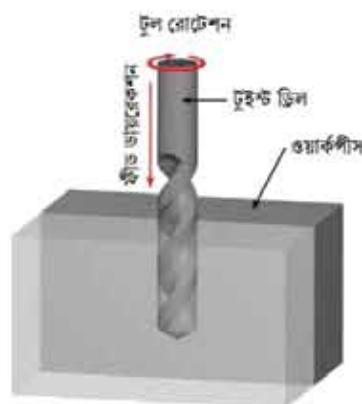

চিত্ৰ-৫.৫৫ ডিলিং

ডিলিং মেশিনের অপারেশন অর্থাৎ কাউন্টার বোরি, কাউন্টার সিএকিং, বীমিৎ, ট্যাপিং ইভাপিং অন্য সর্বাধিক কাটিং প্রিস্ট ডিলিং এর অনুরূপ অনেকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। তবে অভিজ্ঞ বাণিদের সাথের নির্মাণ হিসেবে ডিলিং এর সহিত ফুলনামূলক কাটিং স্পিন্ডেলের হাত্ত উপরে করতে হয়। ফুলনামূলক কাটিং স্পিন্ডেলের ভাণিকা নিয়ে প্রদান করা হলে

#### ৫.৫.১. কাটিং স্পিন্ডেল ভাণিকা

ডিলিং মেশিনের অপারেশন	ডিলিং কাটিং স্পিন্ডেল ভুলনাম হাত্ত
কাউন্টার বোরি	৫০%
কাউন্টার সিএকিং	৬০%-৮০%
স্পট ফেসিং	৫০%
সেন্টার ডিলিং	মধ্যেই মুক্ত স্পিন্ড
বীমিৎ	৫০%
ট্যাপিং	৩০%-৫০%
বোরি	৫০%

৫.৫.২. ফিল (Feed): ডিলিং এর সময় প্রতি পাকের অন্য ডিল বিটকে যে পরিমাণ দূরত্ব অগ্রসর করানো হয় তাকে ডিলিং এ ফিল বলা হয়।

ডিলিং এর সময় কি পরিমাণ ফিল দেয়া হবে তা কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যেমন-

- ১) ডিলের শক্তি অর্থাৎ ডিল বিট কি খাড়ুর তৈরি

- ২) ডিল বিটের ধার
- ৩) ওয়ার্কপিস ম্যাটেরিয়ালের শক্ততা অর্থাৎ কি ধাতুর তৈরি
- ৪) কুল্যান্টের প্রয়োগ
- ৫) ছিদ্রটি কি ধরনের এবং কত গভীর
- ৬) ওয়ার্কপিস আটকানোর ধরণ

ডিলের ফিড = ধাতুখন্ডের মধ্যে বিটকে প্রতি মিনিটে প্রবেশের দৈর্ঘ্য ÷ ডিল বিটের প্রতি মিনিটে ঘূর্ণন সংখ্যা  
সাধারণ কাজের জন্য হাই স্পিড স্টিলের তৈরি ডিল বিটের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত হারে ফিড প্রয়োগ করা হয়ে  
থাকে

#### ৫.৫.৩. ফিড প্রয়োগ

ডিল বিটের ব্যাস	ফিড (ডিল বিটের প্রতি ঘূর্ণনে)
৩ মি.মি. এর নিচে	০.০২৫ থেকে ০.০৫ মি.মি.
৩ থেকে ৬ মি.মি.	০.০৫ থেকে ০.১০ মি.মি.
৬ থেকে ১২ মি.মি.	০.১০ থেকে ০.১৮ মি.মি.
১২ থেকে ২৫ মি.মি.	০.১৮ থেকে ০.৩৮ মি.মি.
২৫ মি.মি. হতে উর্ধ্বে	০.৩৮ থেকে ০.৬০ মি.মি.

ফিড প্রয়োজন অপেক্ষা বেশী হলে, ডিল কেন্দ্রচূর্ণ হয়ে ঘোরে এবং ডিল বিটের মুখের তীক্ষ্ণতা নষ্ট হওয়ার  
আশঙ্গা থাকে। ফিড যদি অনেক বেশী হয় তা হলে ‘কাটিং এজ’ খন্ড হয়ে ভেঙ্গে যেতে পারে।

#### ৫.৫.৪. কাটিং স্পিড (Cutting Speed):

ডিলিং এর কাটিং স্পিড বলতে ডিলের পরিধির সরল গতিকে বুরায় যা ম্যাটেরিয়াল সারফেস অতিক্রম  
করে। অর্থাৎ ঘূরন্ত ডিলের পরিধির উপর একটি বিন্দু সরল রেখায় যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে ডিলের  
কাটিং স্পিড বলা হয়। ডিল কি ধাতুর তৈরি এবং যে ধাতুকে ছিদ্র করতে হবে, তা কি প্রকার শক্ত এবং গুণ  
বিশিষ্ট এ সব বিষয়ে বিবেচনা করে আন্তর্জাতিক সংস্থা বা রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত সংস্থা কর্তৃক কাটিং স্পিড  
নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। অপারেটর নিজের খেয়াল খুশীমত কাটিং স্পিড নির্বাচন করতে পারেন না।  
অপারেটরকে কাটিং স্পিড এর ভিত্তিতে প্রতি মিনিটে ঘূর্ণন সংখ্যা অর্থাৎ আর,পি,এম নির্বাচন পূর্বক মেশিন  
সেট করে ডিলিং কার্য সম্পন্ন করতে হয়। ডিলিং এর কাটিং স্পিড নিম্নের সূত্র ব্যবহার করে ডিলিং এর জন্য  
কাটিং স্পিড নির্ণয় করা যায়।

যেমন-

$$CS = \frac{\pi DN}{1000} \text{ মিটার/ মিনিট।}$$


যখন, CS = কাটিং স্পিড, মিটার/ মিনিট

$D$  = ফিলের ব্যাস পিসি

$N$  = শক্তি বিনিটে শূরুম সংখ্যা

$$N = \frac{1000 \times CS}{\pi D}$$

### ৫.৫.৬. টুইন্ট ফিলের বিভিন্ন অরণ্যের নাম

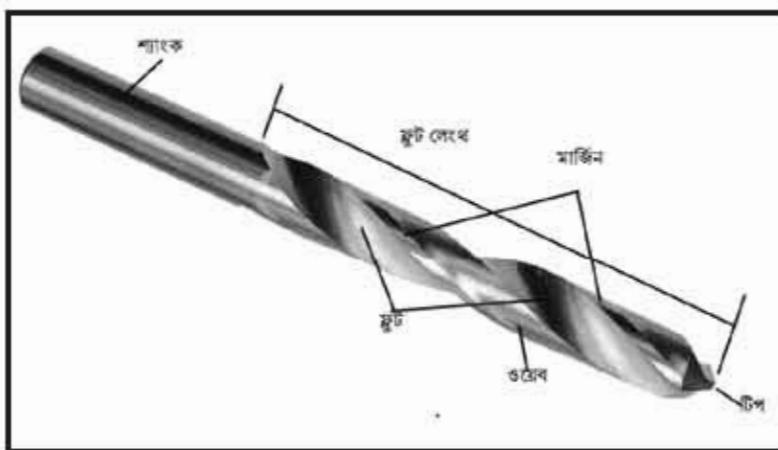

চিত্র-৫.৫৬ টুইন্ট ফিলের বিভিন্ন অংশ

১. শারক
২. ফুট
৩. মার্চিন
৪. ওয়েব
৫. চিপ
৬. ফুট সেঁধ

### ৫.৬. চিজেলিং বা চিপিং

#### ৫.৬.১. চিজেল বা ছেনি

জ্যাট, পোলাকার লোহা এবং পুরু ধীত্ব পাত কাটতে চিজেল ব্যবহৃত হয়। চিজেল ধীত্ব কার্যবস্থার হোট টুকরো করে একটি ওয়ার্কশপের পৃষ্ঠ থেকে অতিরিক্ত ধাতু অপসারণ করতে ব্যবহৃত হয়। এই কাজকে চিপিং বলে।



### ৫.৬.২. মেটালওয়ার্কিং চিঙেল বা ছেনি

ছেনি হাতা কার্যবস্তুর কাটা রাশ হয় তাই ছেনি হাতা সম্পর্ক চিপিং পর্যন্ত ফিলিশিং এবং প্রয়োজন থাকে, এটা সমস্ত বীচাঘ চিঙেলগুলি পরম এবং ঠাণ্ডা উভয় খাতুতে ব্যবহৃত হয়। কোণ চিঙেল নরম খাতুব টুকরা থেকে অভিনিষ্ঠিত উপাদান সারখানে অ্যাপ করতে পারে। ঝ্যাটহেতু চিঙেল খাতুব খিটকে বিশেষভাবে করতে পারে। কোণ চিঙেল হল খাতু কাটার টুলের সহজতম রূপ। সংজ্ঞা অনুসারে, একটি চিপিং চিঙেল হল তাপ-শোধন করা ইন্স্পাই দিয়ে তৈরি একটি হাতু টুল, যার কাটিংমের প্রান্তটি বিভিন্ন আকারের হয়। খাতু চিপ করার অন্য এটি একটি হাতুড়ি হাতা আঘাত করা হয়।

### ৫.৬.৩. চিঙেলের অকারণে

বিভিন্ন ধরণের চিপিং চিঙেল সমূহ

- ঝ্যাট চিঙেল
- ক্রস কাট বা কেপ চিঙেল
- ডারবন্ড পেনেল চিঙেল
- লাউভ মোস চিঙেল

### ৫.৬.৪. ঝ্যাট চিঙেল

ঝ্যাট চিঙেলটি কর প্রয়োজনের পৃষ্ঠার অন্য এবং সমস্ত সাধারণ চিপিং অপারেশনের অন্য ব্যবহৃত হয়। কাটিং প্রান্তটি সাধারণত যে মেটাল সত থেকে এটি তৈরি করা হয় তার চেয়ে প্রায় ৩ শিথি চওড়া হয়। কাজের প্রকৃতির চাহিদা অনুযায়ী চিপিং একেল কমবেশি পরিবর্তন করা হয়।

ঝ্যাট চিঙেল হল মৌলিক কোণ চিঙেল, যা বিভিন্ন ধরণের খাতু কাটতে ব্যবহৃত হয়। শিট মেটাল কাটার অন্য একটি ঝ্যাট চিঙেল ব্যবহার করার সময় চিঙেলটিকে পাশে কাত করে ব্যবহার করা হয় তাহলে সরল রেখায় ছেনিটিকে এগিয়ে থেকে সহজ হয়।

চিত্র-৫.৫৭ কোণ চিঙেল



চিত্র-৫.৫৮ মেটালওয়ার্কিং ছেনি



চিত্র-৫.৫৯ ঝ্যাট চিঙেল

#### ৫.৬.৫. ক্রসকাট (বা কেপ) চিজেল

বেঁকানে স্ল্যাট চিজেল আটকে থাকে বা থাবেল করতে পারে না সেখানে ক্রসকাট (বা কেপ) চিজেল ব্যবহার করা হয়। ক্রসকাট চিজেল বৃহত্তর পৃষ্ঠাগুলিতে একটি সমতল চিজেলের সাথে একত্রে ব্যবহার করা হয়। ক্রসকাট চিজেল একটি স্লট তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। পরবর্তীতে একটি স্ল্যাট চিজেল ব্যবহার করা হয়।



চিত্র: ৫.৬০ ক্রসকাট (বা কেপ) চিজেল

#### ৫.৬.৬. ভায়মড পফেন্ট চিজেল

ভায়মড পফেন্ট চিজেলটিতে ভায়মড আকৃতির টিপ থাকে এবং এটি একটি "V" আকৃতির স্লট তৈরি করতে ব্যবহৃত হয় যা খোদাই সহ অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহার হতে পারে। ভায়মড পফেন্ট চিজেল ওয়াল কনসিল কাছে ব্যবহার করার অন্য উপযুক্ত।



চিত্র: ৫.৬১ ভায়মড পফেন্ট চিজেল



চিত্র: ৫.৬২ রাউন্ড-নোস চিজেল


#### ৫.৬.৭. রাউন্ড নোস চিজেল

রাউন্ড-নোস চিজেল কেপ চিজেলের মতো, তবে কাটিং থাতের একটি অর্ধবৃত্তাকার আকৃতি। এটি বৃত্তাকার ঘূর্ণ করার অন্য ব্যবহৃত হয়। বৃত্তাকার ঘূর্ণ অনেক সাইনের জন্য কাঠা হয়।

#### ৫.৬.৮. চিজেল ব্যবহারের পদ্ধতি

চিজেল একটি পাতলা ধাতব পাত, প্রেট, পোল রড এবং এই জাতীয় অন্যান্য উপাদান কাটা এবং টিপ করার অন্য ব্যবহৃত হয়। হেনি ব্যবহার করার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখা উচিত-

- যে খাতুকে চিপিং করা হবে তা সঠিক মার্কিং করা উচিত;
- সর্বদা বাম হাত দিয়ে হেনিটি এবং ডান হাতে হাতুড়িটি ধরতে হবে;
- চিজেলটি চিহ্নিত সাইনে সঠিকভাবে সেট করতে হবে এবং তার সাথীয় হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করতে হবে। হেনির উপর হিজীয় বার যা বা আঘাত করার আশে, চিজেল বা হেনিটি আবার সেট সাইনে করা উচিত।
- একটি হেনি দিয়ে কাটার সময় কাটিং থাতে মনোনিবেশ করা উচিত;
- হেনি সাথীর কেন্দ্রে হাতুড়ি দিয়ে যা বা আঘাত করা বাবে না;

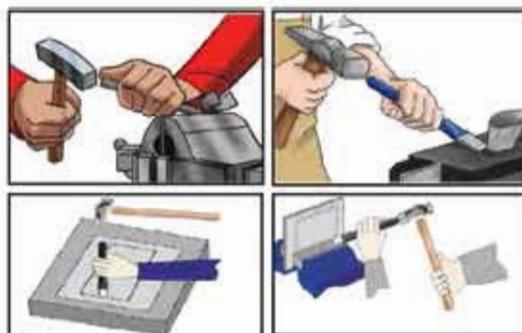


চিত্র-৫.৬.৩ চিজেল ব্যবহারের পদ্ধতি

#### ৫.৬.৪. চিজেল ব্যবহারের সতর্কতা

- চিপ করার সময় অবশ্যই সর্বদা নিরাপত্তা গগলস ব্যবহার করতে হবে।
- চিপ করার সময় সুখ দেশালের দিকে রাখতে হবে।
- যদি সামনে কেট কাঞ্চ করে, তাহলে ডাইসের পিছনে চিপিং পার্ট ঠিক করা উচিত যাতে চিপপুলি থাকে আধাত না করে।
- মাশলুসের মাধ্যার হেলি কখনই চিপিং করার জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়।
- হাতুড়ি দিয়ে কাটার জন্য যে হাতুড়ি ব্যবহার করা হচ্ছে তার মাধ্যার এবং মুখে কোনো তৈলাক্ত পদার্থ থাকা উচিত নয়।
- চিপিংয়ের অন্য সমা হেলি ব্যবহার করা উচিত নয়।

#### ৫.৬.৫. কোণ চিজেল রক্ষণাবেক্ষণ

- হেলি সঠিকভাবে ধারালো রাখা পুরুষপূর্ণ। চিজেল গুলোকে কভটা ভীজ রাখা হবে তা চিজেলের ধরণ এবং কিসের অন্য এটি ব্যবহার করা হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।
- কিছু চিজেলে ঘরিচার সমস্যা হতে পারে। একটি ঘরিচি ঝর্ন দিয়ে চিজেলটি পরিষ্কার করে সামান্য তেল ব্যবহার করে রাখতে হবে যাতে ভবিষ্যতে ঘরিচা থেকে চিজেলকে আরও বেশি সুরক্ষিত রাকা থায়।
- চিজেলের মাধ্য যাতে ঠিক থাকে তাই চিজেলের মাধ্য প্রাইডিং পুরুষপূর্ণ কারণ এটি মাশলুম হতে পারে।

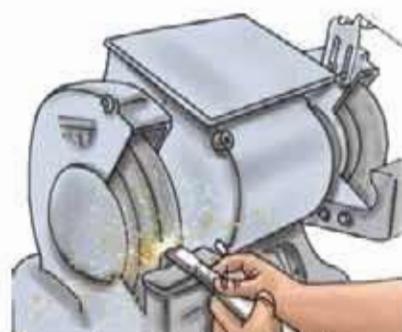

চিত্র-৫.৬.৪ চিজেল প্রাইডিং

### ৫.৬.১১. চিজেলের মার্শ্যুম হেচ

মার্শ্যুম হেচ এমন হলো একটি হাতুড়ি দিয়ে চিজেলে ক্রসারের আঘাত করা হলে চিজেলের আঘাত করা অংশটি বিকৃত হয়ে থাকে (বেমনটি ছবিতে দেখা যাব) একটি মার্শ্যুমের আকারে হাতুড়ি গড়ে। মার্শ্যুমিং পুরুষের সমস্তা সৃষ্টি করতে পারে কারণ খাতুড়ি স্পিন্ডলের হতে পারে, যা বহারকারীকে আইত করতে পারে। তাই এই মার্শ্যুমের মাথাগুলিকে বিগজ্জনক হওয়া থেকে বীচাতে নিয়মিত শ্রাইভিং করে নেন।



চিত্র-৫.৬৫ মার্শ্যুম হেচ

### ৫.৭. ট্যাপিং

ট্যাপ নামক এক প্রকার স্টেল কাটিং টুল হারা পোলাকার ছিপের তিতের অভ্যন্তরীণ ক্ষুণ্ণত বা প্রাচ উৎপর করার পদ্ধতিকে ট্যাপিং বলা হয়। ট্যাপ হাই কার্বন স্টিল বা হাইস্পিল স্টিল হারা তৈরি হয় এবং ক্ষুণ্ণত কাটা অংশটি টেম্পার দেওয়া থাকে। টেম্পার দেওয়ার কারণে ট্যাপ কিছুটা তলুর থাকে, তাই সক্রিয়তাৰ সাথে ট্যাপিং করতে হয়। ট্যাপিং করার পূর্বে ওয়ার্কশিপের নিমিট জাহাগীয় প্রথমে ইন্টারনাল ওভের ব্যাস অনুযায়ী ছিলিং করে ছিপ করে নিতে হয়। উত্তোল্য যে, ইন্টারনাল ওভের সাইনের ভারাসেটারের সঙ্গে ভারাসেটারের ছিপ করতে হয়। একটি ট্যাপ ওভেরের সাহায্যে ট্যাপ এর শ্যাংক কে সূচভাবে আটকিয়ে ভারপুর সূচভাবে ভাইসে বীধা ওয়ার্কশিপের ছিপের স্থে আসে আসে মুরিয়ে ট্যাপকে প্রবেশ করাতে হয়। থাকে থাকে বিরতি দিয়ে সুজিকেটিং ওয়েল দিতে হয়। ট্যাপিং এর জন্য যাক ট্যাপ, ট্যাপ ওভে, কার্বনস্টু, ওয়েল ক্যান এবং প্রাই-কোভার থার্মোজন হয়।



চিত্র-৫.৬৬ ট্যাপ

### ৫.৭.১. ট্যাপিং এর প্রযোগ ক্ষেত্র

- মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ।
- নির্মাণ কাজ।
- মেশিন ইন্টেলেক্ষনের কাজ।
- অস্থায়ী ঝোড়ার কাজ।
- সাধারণ কিটিং এর কাজ।
- শ্লাইপ এর কাজ।
- নাট তৈরিতে।

### ৫.৭.১. ট্যাপ সেট (Tap Set)

নিচের তিনটি ট্যাপের সমষ্টিতে হ্যান্ড ট্যাপ সেট গঠিত হয় -

- প্রথম টেপার ট্যাপ (First Taper Tap)
- দ্বিতীয় বা সেকেন্ড বা ইন্টারমিডিয়েট বা প্লাগ ট্যাপ (Second Tap or Intermediate Tap or Plug Tap)
- তৃতীয় বা বটমিং ট্যাপ (Third or Bottoming Tap)

টেপার ট্যাপের প্রাপ্ত থেকে পশ্চাতের দিকে কমপক্ষে ছয়টি শ্রেণি টেপার করা থাকে। প্লাগ ট্যাপের প্রাপ্ত থেকে পশ্চাতের দিকে তিনটি অববা চারটি শ্রেণি টেপার করা থাকে। বটমিং ট্যাপের প্রাপ্ত সাত্ত্ব একটি শ্রেণি টেপার করা থাকে। ট্যাপ সেটের সকল ট্যাপই একই পরিমাণের হয়। কোন কোন ট্যাপ সেটে টেপার ট্যাপ বুরানোর অন্য একটি দাগ, প্লাগ ট্যাপ বুরানোর অন্য দুইটি দাগ এবং বটমিং ট্যাপ বুরানোর অন্য তিনটি দাগ কাটা থাকে বা কোন কোন ক্ষেত্রে বটমিং ট্যাপ দাগবিহীন হয়ে থাকে।

গুরু ট্যাপ ১-১.৫ ট্যাপার্ট শ্রেণি



চিত্র-৫.৬৭ ট্যাপ সেট

### ৫.৭.২. ঝোঁড়

একটি বেসনাকৃতি অথবা মোচাকৃতি বস্তুর উপর বা কেতর শৃঙ্খে একই নকশ আকৃতি বিশিষ্ট শিরা যদি এন্ডুপভাবে অঙ্গানো থাকে যে, তা দৈর্ঘ্য বরাবর একই হারে পরিসরে থাম, ভাস্তু একে শূল বলে এবং অঙ্গানো শিরাকে ঝোঁড় বা পৌঁছ বলে। বাংলা ভাষায় চলিতভাবে একে পৌঁছ, শুনা বা চুক্ষি বলে। ঝোঁড় কিভাবে বা বাইরের তলে হতে পারে। বোল্টের বাইরে এবং নাটের ভিতরে ঝোঁড় থাকে। ঝোঁড়ের পৌঁচানো উচু বারান আকৃতি সমন্বয় দৈর্ঘ্য বরাবর একই নকশ হয়। ট্যাপ ও ডাই এর সাহায্যে অথবা মেশিনে ঝোঁড় কাটা থাম।

### ৫.৭.৩. ঝোঁড়ের প্রেসিভিজন

- আমেরিকান স্ট্যাভার্ট শ্রেণি
- ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যাভার্ট শ্রেণি
- মেট্রিক শ্রেণি
- ব্রিটিশ স্ট্যাভার্ট ইন্টেগ্রার্স শ্রেণি
- ব্রিটিশ স্ট্যাভার্ট ফাইন শ্রেণি
- কম্পার শ্রেণি
- অ্যাকসি শ্রেণি
- বাটেস শ্রেণি
- নাকল শ্রেণি

### ৫.৭.৪. ট্যাপ ডিল সাইজ

ট্যাপিং অপারেশনের পূর্বে খ্রেডের জন্য কার্যবস্তুতে প্রয়োজনীয় ধাতু রেখে ধাতুর মধ্যে ডিলের সাহায্যে হোল বা গর্ত করতে হয়। এ গর্ত বা ছিদ্রকে ট্যাপ সাইজ হোল বা ট্যাপ সাইজ ডিল বলা হয়। ট্যাপ সাইজ ডিল করার জন্য যে সাইজের ডিল বিট ব্যবহার করতে হবে সেই সাইজকে ট্যাপ ডিল সাইজ বলা হয়। উল্লেখ্য যে, ট্যাপ দ্বারা খ্রেডের পূর্ণ গভীরতার মাত্র ৭৫% থেকে ৮৮% পর্যন্ত কাটা যায়। কাজেই ট্যাপ ডিল সাইজ খ্রেডের মাইনর বা কোর ডায়ামিটার থেকে বড় হয়। ট্যাপ ডিল সাইজ নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং সতর্কতার সাথে তা করতে হয়। কারণ ট্যাপ ডিল সাইজ ছোট হলে ছিদ্রের মধ্যে ট্যাপ আটকে যাবে এবং অতিরিক্ত চাপে ট্যাপ ভেঙ্গে যাবে। আবার ট্যাপ ডিল সাইজ বড় হলে খ্রেডের গভীরতা কম হবে, ফলে খ্রেডের মধ্যে বোল্টের সংযোগ টিলা থাকে এবং দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ট্যাপের বাহিরের মাপ থেকে উভয় দিকের গভীরতার মাপ বিয়োগ করলে খ্রেডের কোর ডায়ামিটার পাওয়া যায় এবং এ মাপের ডিল বিট দিয়ে ধাতুখন্ডের মধ্যে ছিদ্র করতে হয়।

$$\text{বি. এস. ডলিউ খ্রেডের জন্য ট্যাপ ডিল সাইজ} = \text{আউটসাইড ডায়ামিটার} - \frac{1.2806}{T.P.I}$$

ট্যাপ ডিল সাইজ নির্ণয় করতে সাধারণতঃ নীচের সূত্রাবলী ব্যবহার করা হয়-

$$T.D.S = D - P \text{ (অ্যামেরিকান ন্যাশনাল খ্রেড)}$$

$$T.D.S = D - P \text{ (মেট্রিক খ্রেড)}$$

$$T.D.S = D - 1.13 P \text{ (বিটিশ স্ট্যাভার্ড- B.S.W, B.S.F)}$$

$$T.D.S = D - \frac{1.13}{T.P.I} \text{ (কারণ, } P = \frac{1}{T.P.I})$$

এখানে,

$$T.D.S = \text{ট্যাপ ডিল সাইজ}$$

$$D = \text{খ্রেডের বাহিরের ব্যাস বা ট্যাপের সাইজ}$$

$$P = \text{খ্রেডের পিচ}$$

$$T.P.I = \text{প্রতি ইঞ্চিতে খ্রেড সংখ্যা (Thread Per Inch)}$$

### ৫.৭.৫. বিভিন্ন ট্যাপের ব্যবহার:

#### ১) প্রথম টেপার ট্যাপ (First Taper Tap)

এর খ্রেড কাটা অংশ সরু থাকে এবং এর ব্যাস কোর ডায়ামিটার অপেক্ষা কম থাকে বিধায় এটি অতিসহজে ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করাতে এবং লস্তাবে রাখতে খুব সুবিধা হয়। ইন্টারনাল স্ক্রু-খ্রেড উৎপন্ন করার জন্য প্রথমে যে ছিদ্র করা হয় তার ব্যাস খ্রেডের কোর ডায়ামিটারের সমান বা তার থেকে বড় থাকে। সুতরাং ট্যাপিং শুরু করতে টেপার ট্যাপ অবশ্যই ব্যবহার করা উচিত। সম্পূর্ণ ছিদ্রযুক্ত (এফডড় ড্রিম এডুব) ওয়ার্কপিসের মধ্যে খ্রেড কাটতে শুধুমাত্র টেপার ট্যাপ ব্যবহার করলেই নির্দিষ্ট মাপের খ্রেড উৎপন্ন হয়।

**২) দ্বিতীয় বা সেকেত বা ইন্টারমিডিয়েট বা প্লাগ ট্যাপ (Second Tap or Intermediate Tap or Plug Tap):** টেপার শ্রেণীর ট্যাপ সেটে যে দ্বিতীয় ট্যাপটি ব্যবহার করা হয় তার নাম সেকেত ট্যাপ বা প্লাগ ট্যাপ। যে হিসেবে একটি প্রাপ্ত বক অর্থাৎ ব্লাইন্ড হোল (Blind Hole), সেকেতে নিম্নম হলো- প্রথমে টেপার ট্যাপ ব্যবহার করা, তারপর প্লাগ ট্যাপ ব্যবহার করা। মৌজের তলা পর্যবেক্ষ স্কু-প্রেস তৈরি করার অন্য বটবিং ট্যাপ ব্যবহারের খারাবাহিকতা বজায় না রাখলে শেষ প্রাপ্তে প্রেস উৎপন্ন করতে বটবিং ট্যাপ ব্যবহার করা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঢ়ায়। তাই ট্যাপ ব্যবহারের এই খারাবাহিকতা বজায় রাখতে এবং টেপার ট্যাপ ব্যবহার করার পর থেকেন প্রেস সম্পূর্ণ পরিকার করতে প্লাগ ট্যাপ ব্যবহার করা হয়।

**৩) বটবিং ট্যাপ (Third or Bottoming Tap):** ব্লাইন্ড হোলের তলদেশ পর্যবেক্ষ স্কু-প্রেস উৎপন্ন করতে বটবিং ট্যাপ ব্যবহৃত হয়।

#### ৫.৭.৬. প্রেস তেলে ব্যবহার কারণ:

ট্যাপিং প্রণালী টিকমত প্র্যাকচিস বা অভ্যাস না করলে এবং যে সব নিম্নম বেনে চলা প্রয়োজন, সেগুলো না মানলে অনেক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ট্যাপ তেলে যাব।

**নিম্ন ট্যাপ তেলে ব্যবহার কারণগুলি উল্লেখ করা হলো-**

- কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর ট্যাপকে উটা দিকে না ঘোরালে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তৈল না দেয়ার কারণে হিসেবে মধ্যে ট্যাপ আবক্ষ হয়ে গেলে বলি ট্যাপ জোরপূর্বক চালানোর চেষ্টা করা হয় তবে ট্যাপ তেলে যেতে পারে।
- ‘ট্যাপ সেট’ এর ট্যাপ তিনিটিকে ক্রমানুসারে হিসেবে মধ্যে প্রথমে না করিয়ে প্রথমেই দ্বিতীয় বা তৃতীয় ট্যাপটিকে বলপূর্বক প্রবেশ করানোর চেষ্টা করলে।
- ট্যাপ ব্যবহার করার পূর্বে এর অন্য যে ব্যাসের ছিল করা প্রয়োজন উহা অপেক্ষা কম ব্যাসের ছিল করে এর সাথে বলপূর্বক ট্যাপকে স্থানিয়ে প্রেস কাটার চেষ্টা করলে।
- ট্যাপের ‘কাটিং এজ’ এর ধার নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্ভব উহা দ্বারা বলপূর্বক স্কু-প্রেস উৎপন্ন করার চেষ্টা করলে।
- কেবল দিয়ে ট্যাপ স্থাননোর সময় ট্যাপ-বেককে ভূমিয় সাথে বা কার্যবস্তুর অঙ্গের সাথে সমাপ্তরাশভাবে না রেখে কাত করে চালালে ট্যাপ তেলে যেতে পারে।



চিত্র-৫.৬৮ ট্যাপ চালনা

#### ৫.৭.৭. ট্যাপিং এর সতর্কতা ও রক্ষণাবেক্ষণ:

- ট্যাপিং করা হিসেবে অক এবং ট্যাপ এর অক একই লাইনে রেখে চালাতে হবে।

- সঠিক মালের ট্যাপ ডিল সাইজ থেকে কম মালের জিহতে ট্যাপ চালনা করা উচিত নয়। এভেন্টে ট্যাপ ভেজে যেতে পারে এবং অনেক সময় ভাঙা ট্যাপ ওয়ার্কশিপ বা কার্যবন্ধু থেকে বের করাও সময় সাপেক্ষে কষ্টসাধ্য।
- ট্যাপ রেফ ট্যাপের পরিমাপের উপযুক্ত হতে হবে। বড় ট্যাপ রেফ দিয়ে ছেট ট্যাপকে মুরাসে অভ্যাসিক গোচড় শক্তি প্রয়োগের ফলাফলে অনেক সময় ট্যাপ ভেজে বায়।
- ট্যাপ রেফ উভয় হাত ধরে সমর্পিত দিয়ে মুরাসে হতে হবে। এক হাতে মুরাসে অনুচিত।
- ট্যাপিং এর সময় প্রয়োজনে অবশ্যই শুরুরিক্যান্ট ব্যবহার করা উচিত।
- ট্যাপিং এর সময় কিন্তুক্ষণ পর পর ট্যাপকে বামদিকে মুরাসে হতে থাকে চিপসু বের হয়ে আসে।
- ট্যাপ সেটার ট্যাপ টিনটিকে ক্রয়ানুসারে পরিপন্থ ব্যবহার করতে হবে।
- ট্যাপ এর কাটিং এজ নষ্ট হয়ে গেলে তা ব্যবহার করা উচিত নয়।
- ট্যাপ মুরাবার সময় ট্যাপ-রেফকে শুধীর সমান্তরালভাবে গ্রাহণে হবে অথবা হিপ্পের অঙ্গের সাথে সমকোণে রেখে মুরাসে হবে। বাম বা ডানদিকে নত ধাকলে ট্যাপ ভেজে যাবার সম্ভাবনা থাকে।


#### ৫.৭.৮. ট্যাপিং এ তৈলাক্তকরণের প্রয়োজনীয়তা:

- ট্যাপিং এর সবচেয়ে মধ্যে বিভিন্ন ধাতু অনুসারে তৈল প্রয়োগ করতে হয়। এই তৈল প্রয়োগ করাকে তৈলাক্তকরণ বা শুরুকেশন ফল হয়। ট্যাপিং এর সময় তৈল প্রয়োগের সুবিধা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-
- কার্যবন্ধু ও কাটিং টুলের মধ্যে ঘর্ষণ কমিত্বে দেয়।
- গ্রেড সমৃৎ করে।
- গ্রেড কাটা সহজ হয়।
- চিপ বের হয়ে আসতে পারে।
- ট্যাপ এর কার্যক্ষমতা স্থায়ীভ বেড়ে থাকে।

#### ৫.৮. ভাই

**ভাই:** ভাই এক প্রকার মেটাল কাটিং টুল যা সিলিন্ড্রিক্যাল অ্য,

পাইল, পোলাকার রূপ এবং উপরিভাগে স্কু-গ্রেড বা প্রাচ উৎপন্ন করতে ব্যবহৃত হয়। এটা হাই কার্বন স্টিল বা হাই পিসিড স্টিল হারা তৈরি হয়। এর গ্রেড অংশ শক্ত এবং টেম্পার করা থাকে।  
**ভাই ট্যাপ:** ভাই এর মত বিভিন্ন প্ট্যাভার্ড মালের স্কু-গ্রেড তৈরি করতে বিভিন্ন সাপ বিশিষ্ট হয়ে থাকে। ভাই হারা গ্রেড কাটার পর একে সমান সাপের ট্যাপিং করা গ্রেড বিশিষ্ট হিপ্পের মধ্যে প্রবেশ করানো যায়। অবশ্য বোল্টকে নাটের মধ্যে তোকাতে পেলে নাট অথবা বোল্ট বে লো একটাকে ক্রসাগত হোরাতে হবে।

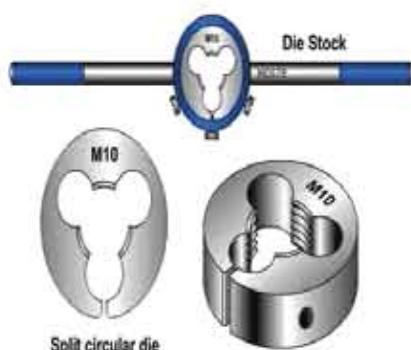

চিত্র-৫.৬৯ ভাই

ভাই চ্যান্টা হয় এবং এর মধ্যে প্রেজের সংযোগ কর থাকে। ভাই-এর তিনিলো প্রেত কাটা থাকে। প্রেত কাটা শুরু করার সুবিধার্থে ভাই-এর এক পার্থী চ্যান্টার করা থাকে এবং এই পার্থীই ভাই-এর স্পেসিফিকেশন দেখা থাকে। ভাই-এর স্পেসিফিকেশন দেখে প্রেত স্ট্যাভার্ড, আটচাসাইড ডায়ামেটার ও প্রেজের শিচ জানা যাব। ভাই-কে ডাইন্টক-এর মধ্যে স্পন্দনাবে আটকিমে ওয়ার্কপিসের উপর পুরিয়ে প্রেত উৎপন্ন করতে হয়। ট্যাল হাতা যেসব স্ট্যাভার্ড প্রেত তৈরি করা যায় ভাই হাতাও সেসব স্ট্যাভার্ড প্রেত তৈরি করা যাব।

#### ৫.৮.১. ভাই হাতা প্রেত কাটার পদ্ধতি:

প্রথমে যে বোল্ট, অব বা ওয়ার্কপিসের উপর প্রেত কাটতে হবে উহার মাল অনুযায়ী ভাই ও ভাই স্টক বাছাই করে নিতে হবে।

কার্যবস্তুকে ভাইসে স্কেত করে এবং স্বত্ত্বাবে বীর্ধতে হবে। পরে কার্যবস্তুর মুখটিকে কাইল হাতা ঘৰে সামান্য ক্রমশঃ সরু করে নিতে হবে। ভাইকে বোল্ট বা কার্যবস্তুর উপর এবনভাবে স্থাপন করতে হবে বাতে ভাই স্টকটি বোল্ট বা কার্যবস্তুর উপর ভুরিয়ে স্বাক্ষরালভাবে অবস্থান করে। এরপর ভাই এর উপর ঢাপ প্রয়োগ করে থীরে থীরে ভাইটিকে ডান দিকে ধূরাতে হবে।

কয়েকটি প্রেত উৎপন্ন হলে ভাই প্রেজের মাঝে কার্যবস্তুর সহিত প্রিলিপ হলে এতে অর্ধীৎ ভাই ও কার্যবস্তুর সংযোগহলে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মসৃণকারক তৈল প্রদান করতে হবে। প্রয়োজনীয়তে প্রেত কাটা শুরু করতে এবং কিছুক্ষণ পরপর ভাই স্টকটিকে পুরিয়ে থাকু চূর্ণগুলিকে পরিকার করে নিতে হবে। প্রেত কাটার সময় মাবে মাবে তৈল দিতে হবে। পর্যায়ক্রমে টাপিং এর ক্ষেত্রে টাপের ন্যায় ভাইকেও বাস দিক ও ভানদিক পুরিয়ে প্রেত কাটা সম্পর্ক করতে হবে।



চিত্র-৫.৭০ প্রেত পেজ



চিত্র-৫.৭১ ভাই চালনা

#### ৫.৮.২. ভাই ব্যবহারে উৎপন্ন শুরু প্রেত লোৰ কারুণী:

- শুরু প্রেত তৈরি করার প্রথমে বা প্রেত তৈরি করার সময় কিছুক্ষণ অবস্থা ভাই এর মধ্যে এবং বোল্টের উপরিভাগে মসৃণকারক তৈল প্রয়োগ না করসো।
- অ্যাভজাটেবল ভাই এর ক্ষেত্রে থীরে থীরে গভীর না করে একবারে বেশি করে গভীর করার চেষ্টা করসো।
- ভাই স্টকে ধূরাবার সময় একে ভুরিয়ে স্বাক্ষরালভাবে না রেখে অন্য কোন ভাবে গ্রাখলে।
- যে বোল্টের উপরিভাগে শুরু প্রেত তৈরি করতে হবে তা বীকাভাবে ভাইসে আটকানো থাকলো।

- বে ডাই এর ধার নাই তার ছারা বলপূর্বক ষ্ট্রেড কাটার ঢাঁচ করলে।
- বে মাপের স্কু ষ্ট্রেড তৈরি করা প্রয়োজন বোল্টের ব্যাস তার অপেক্ষা সরু বা মোটা হলে।
- ডাই এর মাপ বোল্টের ব্যাসের সমান হলে।
- বোল্টের উপরিভাগ ডাহার অক থেকে সমান দূরত্বের শোলাকার না হলে।



চিত্র-৫.৭২ ষ্ট্রেড কাটিং এ টেলস প্রয়োগ

### ৫.৮.৩. ডাই চালানোর সময় টেলস প্রদানের প্রয়োজনীয়তা

নিম্নলিখিত কারণে ডাই ছারা প্র্যাচ কাটার সময় টেলস প্রদানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

- ওয়ার্কসের প্রেক্ষের জন্য এবং কাটিং টুলের স্থেত্যে ঘর্ষন করানোর জন্য।
- এটা কাজকে সহজ এবং সুন্দর করতে সাহায্য করে।
- টিপ বের হয়ে আসতে সাহায্য করার জন্য।
- ডাই ছারা ষ্ট্রেড কাটার ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য।
- ডাই ছারা ষ্ট্রেড কাটার সময় উৎপন্ন ভালকে নিরাপত্ত করার জন্য যেন ডাই এর দীতের টেম্পার ঠিক থাকে।

### অব-১ হার্ডটুলস ব্যবহার করে টিপ কিফট তৈরি করার মুক্তা অর্জন

#### পারদর্শিতার মানদণ্ড

- আস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত বিরাগতা (পিপিই) ও পোতন শোলক পরিধান করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, স্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট সিলেক্ট এবং কাসেট করা;
- জবের প্রয়োজন অনুযায়ী কাচীমাল সংগ্রহ করা;
- ডিজাইন অনুযায়ী সারবধানভাব সাথে মেজারিস্ট্রেন্ট নেওয়া;

- মেজারমেন্ট অনুযায়ী মার্কিং করা;
- মার্কিং অনুযায়ী কর্তন করা;
- ডিজাইন অনুযায়ী ফাইলিং করা;
- ডিল ডিফট তৈরি করা;
- কাজ শেষে ওয়ার্কপের এর নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান, টুলস ও ইকুইপমেন্ট পরিষ্কার করা;
- কাজ শেষে ওয়ার্কপের এর নিয়ম অনুযায়ী টুলস ও ইকুইপমেন্ট স্টোরে জমা দেয়া;
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
- ওয়েস্টেজ এবং স্ক্র্যাপগুলো নির্ধারিত স্থানে ফেলা।

### প্রযোজনীয় পিপিই সমূহ

ক্রম	পিপিই এর নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	নিরাপদ জুতা	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া
২.	মাস্ক	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৩.	সেফটি হেলমেট	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৪.	বয়লার স্যুট	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৫.	হ্যান্ড প্লাভস	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া
৬.	সেফটি গগলস	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৭.	ইয়ার প্লাগ	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি

### প্রযোজনীয় যন্ত্রপাতি সমূহ:


ক্রম	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স	৬ ইঞ্চি	১ টি
২.	ফ্লাট ফাইল	৬ ইঞ্চি	১ টি
৩.	স্টিল বুল	৬ ইঞ্চি	১ টি
৪.	এমারি ক্লথ	০ নম্বর	১ টি
৫.	ফিনিশিং ফাইল	৬ ইঞ্চি	১ টি
৬.	স্কাইভার	৬ ইঞ্চি	১ টি
৭.	সেন্টার পাঞ্চ	৬ ইঞ্চি	১ টি
৮.	হ্যাক-স'	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
৯.	কম্বিনেশন সেট	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
১০.	অ্যাঙ্গোল প্রোট্রাক্টর	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
১১.	ট্রাই স্ক্যার	৬ ইঞ্চি	১ টি

১২.	অ্যাভজাটেন্স রেফ	৫ ইঞ্চি	১টি
১৩.	ডিভাইডার	স্ট্যাভার্ড	১টি

## প্রয়োজনীয় কাটীমাল সমূহ:


ক্রম	কাটীমালের নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	এম এস প্রেট	১৫৫ মিমি প্রুট মিমি প্রুট মিমি	১ লিস
২	মার্কিং চক বা কলম	স্ট্যাভার্ড অনুষাঙ্গী	১ লিস
৩	কটন ওয়েক্ট	স্ট্যাভার্ড অনুষাঙ্গী	৫০ গ্রাম

জব এব প্রেট

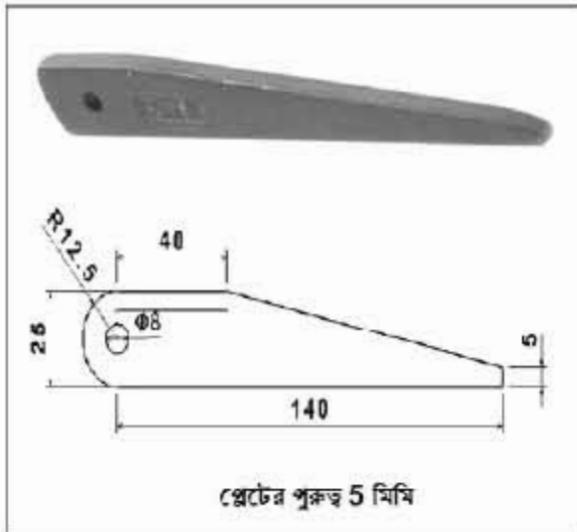

## কাজের ধোঁয়া

- জব শিট ও স্পেসিফিকেশন সংগ্রহ করো;
- সরবজ্ঞাহিত জব শিট ও স্পেসিফিকেশন অনুষাঙ্গী প্রয়োজনীয় সমস্ত উপকরণ, কাটীমাল এবং টুল সংগ্রহ করো;
- জব টি ভাইসে ঠেক করে ফাইরের ধোঁয়া রাইট এঙ্গেল টেজেরি করো;
- ভার্নিমার ক্যালিপার্স, স্টিল রুল ও কাইডারের দাখিলে এবং দাখিলে মার্কিং করো;

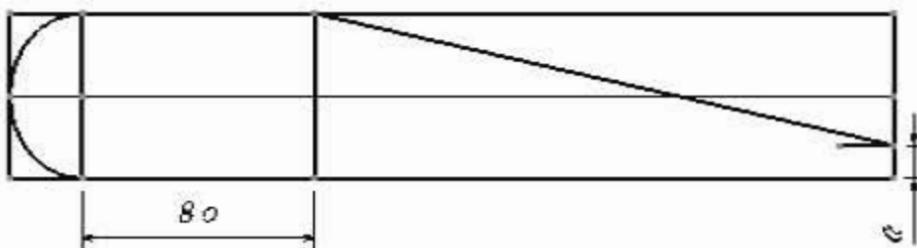

৫. অবকে ভাইসে বেথে হ্যাক-স্ব' এর মাধ্যমে অণ্টোচনীয় অংশ সঞ্চিত করো;



৬. রেডিওসের উপরের হ্যাক-স্ব' এর মাধ্যমে অণ্টোচনীয় অংশ সঞ্চিত করো;

৭. অবশ্যই মার্কিং এর উপর থেকে সঞ্চিত করতে হবে যাতে ফাইলিং করার জন্য মেটাল থাকে;




৮. অব খুলে ডিজাইনের সাথে মেজারসেন্ট চেক করো;

৯. অবকে ভাইসে বেথে ফাইলিং করুন এবং মেজারসেন্ট চেক করো;



১০. রেডিওস অংশ ফাইলিং কর এবং মেজারসেন্ট চেক করো;

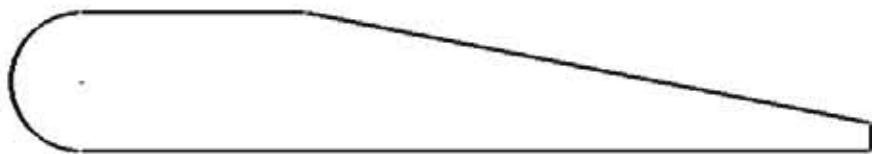

১১. অব খুলে ডিজাইনের সাথে মেজারসেন্ট চেক করো;

১২. অবটি ফিলিশিং কাইল ও এসারি রাখ এর সাথাব্যে বসে ফিলিশিং করো;

১৩. বস্তুপাতি গুড়িরে রাখুন ও কাজের বাইরে পরিষ্কার করো।

### ডিল ডিফট তৈরির ক্ষেত্রে সর্তকভাব বিষয়াদি:

- সেফটি ছেস ও সেফটি গারেজ পরিধান করো;
- ফাইলিং করার সময় ফাইসে থাকে হাত ইনজুরি না হয় সে দিকে লক রাখ;
- কাজের সময় সাথে মাঝে মাঝে পরীক্ষা করো;
- মনোধোগের সাথে কাজ করো;

### অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল

হ্যান্ডটুলস ব্যবহার করে ডিল ডিফট তৈরি করার দক্ষতা অর্জন করার মাধ্যমে ওয়ার্কশপে শিক্ষার্থীদের ডিল ডিফট তৈরি করার করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

### জব-২ হ্যান্ডটুলস ব্যবহার করে ৬০° সেন্টার গেজ তৈরি করার দক্ষতা অর্জন

#### পারদর্শিতার মানদণ্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট সিলেক্ট এবং কালেক্ট করা;
- জবের প্রয়োজন অনুযায়ী কাটামাল সংগ্রহ করা;
- ডিজাইন অনুযায়ী সাবধানতার সাথে মেজারমেন্ট নেয়া;
- মেজারমেন্ট অনুযায়ী মার্কিং করা;
- মার্কিং অনুযায়ী কর্তন করা;
- ডিজাইন অনুযায়ী সেন্টার গেজ ফাইলিং করা;
- সেন্টার গেজ তৈরি করা;
- কাজ শেষে ওয়ার্কশপ এর নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান, টুলস ও ইকুইপমেন্ট পরিষ্কার করা;
- কাজ শেষে ওয়ার্কশপ এর নিয়ম অনুযায়ী টুলস ও ইকুইপমেন্ট স্টোরে জমা দেয়া;
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
- ওয়েস্টেজ এবং স্ক্র্যাপ গুলো নির্ধারিত স্থানে ফেলা।

#### প্রয়োজনীয় পিপিই সমূহ



ক্রম	পিপিই এর নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	নিরাপদ জুতা	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া
২.	মাস্ক	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৩.	সেফটি হেলমেট	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৪.	বয়লার স্যুট	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৫.	হ্যান্ড প্লাভস	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া
৬.	সেফটি গগলস	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৭.	ইয়ার প্লাগ	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি

**ପ୍ରାରୋଜନୀୟ ଯୁଦ୍ଧଶାଖା ସମୂହ:**

କ୍ରମ	ଯୁଦ୍ଧଶାଖାର ନାମ	ସ୍ପେଶିଆଲିକେଶନ	ପରିମାଣ
୧.	ଭାରିଭାରି କ୍ୟାଲିପାର୍ସ	୬ ଇଞ୍ଚି	୧ ଟି
୨.	ଫ୍ଲାଟ ଫାଇଲ	୬ ଇଞ୍ଚି	୧ ଟି
୩.	ଷିଳ ରୁଲ	୬ ଇଞ୍ଚି	୧ ଟି
୪.	ଏମାରି କ୍ୟାର୍	୦ ମସର	୧ ଟି
୫.	ଫିନିଶିଂ ଫାଇଲ	୬ ଇଞ୍ଚି	୧ ଟି
୬.	କ୍ଲାଇଭାର୍	୬ ଇଞ୍ଚି	୧ ଟି
୭.	ସେଟାର ପାଖ	୬ ଇଞ୍ଚି	୧ ଟି
୮.	ହାକ୍ସ	ଫ୍ଲୋର୍ଡାର୍	୧ ଟି
୯.	କର୍ବିଲେନ୍ଜନ ସେଟ	ଫ୍ଲୋର୍ଡାର୍	୧ ଟି
୧୦.	ଆର୍ଟିକ୍ସ ପ୍ରୋଟ୍ୟୁଟର	ଫ୍ଲୋର୍ଡାର୍	୧ ଟି
୧୧.	ପ୍ଲେଇ କ୍ଲଯାର୍	୬ ଇଞ୍ଚି	୧ ଟି
୧୨.	ଆର୍ଡଜାର୍ଟେବଲ ରେଫ୍	୬ ଇଞ୍ଚି	୧ ଟି
୧୩.	ଡିଭାଇଭାର୍	ଫ୍ଲୋର୍ଡାର୍	୧ ଟି

**ପ୍ରାରୋଜନୀୟ କାଟୀମାଳ ସମୂହ:**


କ୍ରମ	କାଟୀମାଳେର ନାମ	ସ୍ପେଶିଆଲିକେଶନ	ପରିମାଣ
୧	ଏବ ଏସ ପ୍ରୋଟ୍	୨୦ ମିମି x ୩୦ ମିମି x ୫ ମିମି	୧ ପିସ
୨	ମାର୍କିଂ ଚକ ବା କଲବ	ଫ୍ଲୋର୍ଡାର୍ ଅନୁଯାୟୀ	୧ ପିସ
୩	କଟନ ଓରଲ୍	ଫ୍ଲୋର୍ଡାର୍ ଅନୁଯାୟୀ	୫୦ ଗ୍ରାମ

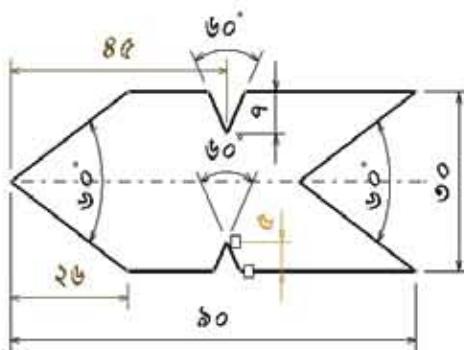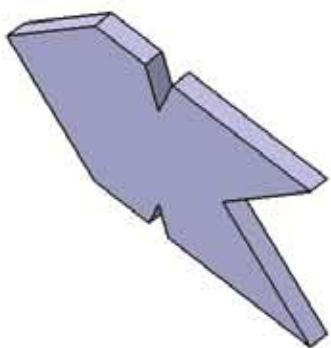


ଥିକନେସ : ୫ ମିମି

## কাজের ধোরাঃ


১. অব শিট ও স্পেসিফিকেশন সংগ্রহ করো;
২. সরবরাহকৃত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী থ্রোবনীয় সমত্ব উপরণ, কাঠামোল এবং টুল সংগ্রহ করো;
৩. অবটি ভাইলে হোক করে ফাইল ধারা রাইট একেল তৈরি করো;

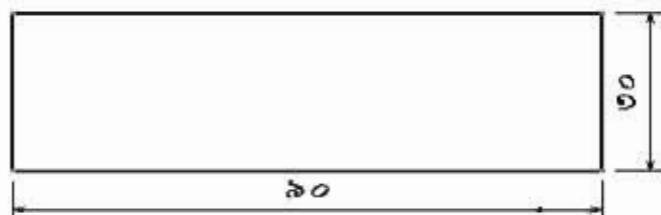


৪. সেন্টাই লাইন মার্কিং কর এবং বাম পার্শ থেকে ২৬ মিলিমিটারে মার্কিং করো;

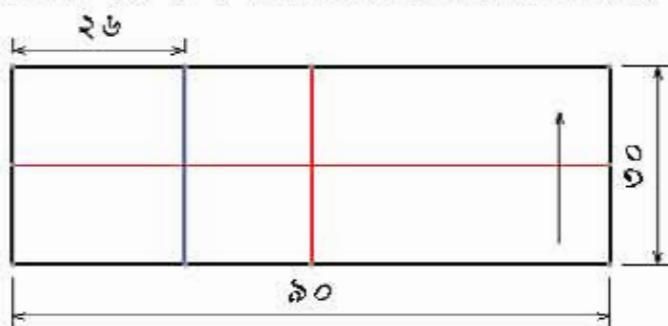


৫. পরবর্তীতে উপর থেকে ৭ মিমি এবং নিচ থেকে ৫ মিমি মার্কিং করো;

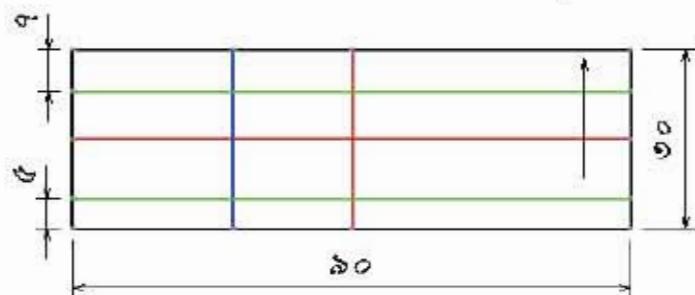


৬. অ্যালেন প্রোফাইল মাধ্যমে ৬০ একেল করে তিত্রের ন্যায় মার্কিং করো;

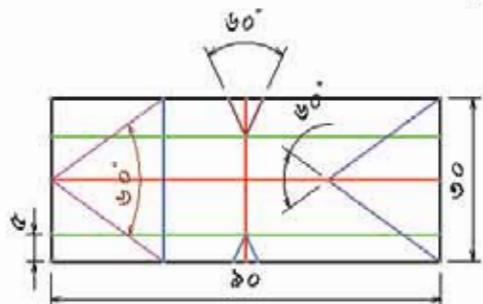


৭. শ্যাক-স' দ্বারা সঞ্চিৎ করার জন্য মার্কিং করো;

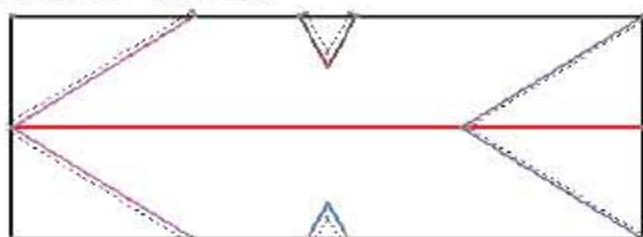

৮. শ্যাক-স' দ্বারা সঞ্চিৎ করো;

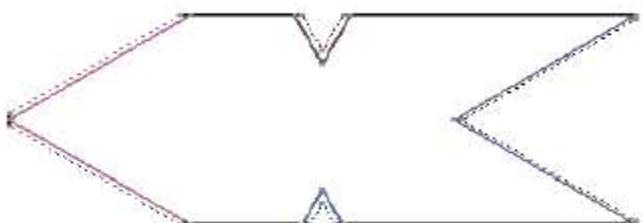

৯. তাইলে আটকিয়ে মেজাজমেন্ট অনুশাস্তি কাইলিং করো;

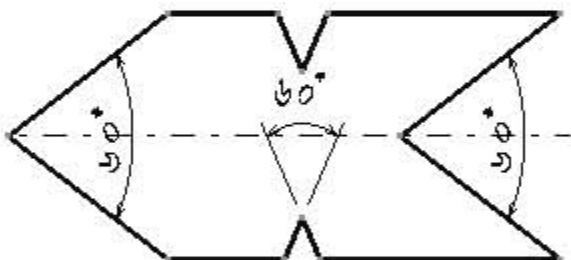

১০. অব খুলে ডিজাইনের সাথে মেজাজমেন্ট ঢেক করো;

১১. অব টি কিনিসিং কাইল ও এমারি ক্ষম্ব এর সাহাব্যে ঘনে কিনিসিং

১২. স্ক্রপাটি পুরিয়ে রাখুন ও কাজের যাবণা পরিকার করো;

**সেন্টার পেজ তৈরির ক্ষেত্রে সর্ককড়ার বিবরাদি:**

- সেফটি ফ্রেম ও সেফটি পগলস পরিধান করো;
- কাইলিং করার সময় ফাইলে বাতে হাত ইনজুরি না হয়ে সে দিকে লক রাখ;
- কাজের সময় মাঝে মাঝে মাল পরিক্ষা করো;
- মনোযোগের সাথে কাজ করো;

### আর প্রতিবন্ধন

কু শ্যাক্টুলস ব্যবহার করে ৬০° সেন্টার পেজ তৈরি করার সাথেই উচার্কণ্ঠে শিকার্দীসের সেন্টার পেজ তৈরি করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

## অনুশীলনী-৫

### অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ট্যাপ ডিল সাইজ নির্ণয় সূত্র কি?
২. ট্যাপ ডিল সাইজ কি?
৩. প্রেড কি?
৪. ট্যাপিং এর প্রয়োগ ক্ষেত্র লিখ
৫. চিজেলের মাশরুম হেড কি
৬. চিজেল ব্যবহারের সতর্কতা কি কি
৭. হ্যান্ড হ্যাক্-সয়়িং কি?
৮. ড্র-ফাইলিং কি?
৯. ক্রস ফাইলিং কি?

### সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ডায়মন্ড পয়েন্ট চিজেল দ্বারা কি কাজ করা হয়?
২. ক্রসকাট (বা কেপ) চিজেল দ্বারা কি কাজ করা হয়?
৩. টুইস্ট ডিলের বিভিন্ন অংশের নাম লিখ।
৪. ডিল মেশিনের কাটিং স্পিড ও ফিড কি?
৫. ডিলিং ফিড কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে?
৬. ফাইলিং প্রক্রিয়ার পদ্ধতিগুলি কি কি
৭. কাটের ভিত্তিতে ফাইল কত প্রকার কি কি?
৮. গ্রেডের ভিত্তিতে ফাইল কত প্রকার কি কি?
৯. আকৃতির ভিত্তিতে ফাইল কত প্রকার কি কি?

## রচনামূলক প্রশ্ন

১. ডাই চালানোর সময় তেল প্রদানের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করো।
২. ডাই ব্যবহারে উৎপন্ন স্ফুরণে দোষ ঘটার কারণ কি কি লেখ।
৩. ট্যাপিং এ তৈলাঞ্চ করণের প্রয়োজনীয়তা কি বর্ণনা করো।
৪. ট্যাপ ভেঞ্চে যাবার কারণ কি কি বর্ণনা করো।
৫. কোল্ড চিজেল রক্ষণাবেক্ষণ বর্ণনা করো।
৬. চিজেল ব্যবহারের পদ্ধতি বর্ণনা করো।
৭. ফাইলিং প্রক্রিয়ায় সতর্কতা বর্ণনা করো।
৮. ফাইল অংকন করে বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।

# **জেনারেল মেকানিক্স-১**

## **General Mechanics-1**

**দ্বিতীয় পত্র**

**দশম শ্রেণি**



## প্রথম অধ্যায়

# টুলস-ইনস্ট্রুমেন্টস ও মেশিন টুলস এর ব্যবহার

## Application of Tools-Instrument & Machine Tools



তোমরা নিচ্ছই হয়ে-বাইয়ে ও বিভিন্ন উদ্বার্কশপে অনেক ধরনের টুলস-ইনস্ট্রুমেন্ট ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার দেখেছ। যেকোনো যন্ত্রপাতিকে ভাল অবস্থায় ব্যবহার করা যত্নটা সহজ কিমু তাতে কোনো ব্লুটি-বিচুণ্ডি দেখা দিলে তা নির্ণয় ও বেরাবত করে পুনরায় ব্যবহার করার কাজটি একটু অটীল এবং সক্ষমতা ও সাহসিকতার বিষয়। একজন জেনারেল মেকানিজ হিসেবে সচরাচর ব্যবহৃত টুলস-ইনস্ট্রুমেন্ট ও বিভিন্ন উদ্বার্কশপে ব্যবহৃত মেশিনের ব্লুটি-বিচুণ্ডি নির্ণয় ও সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে অনেক কাজ-ই তোমাকে করতে হবে। জেনারেল মেকানিজ কাজে যে সকল টুলস-ইনস্ট্রুমেন্ট ও মেশিনারিজ ব্যবহার করা হয় তা তোমরা ইতোব্রহ্মে বিভিন্ন অর্থায় থেকে জেনেছো। এখন সেগুলির সঠিক ব্যবহার, ব্লুটি-বিচুণ্ডি নির্ণয়, বা আর বার ব্যবহারের সঠিক উপায় এবং যথোদ্ধানে সংরক্ষণ করার কৌশল আনা দরকার। এই অধ্যায় থেকে তা তোমরা জানতে পারবে।



এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- টুলস-ইনস্ট্রুমেন্টস ব্যবহারে ব্যক্তিগত সুবক্ষ সরঞ্জাম প্রস্তাব করতে পারব;
- টুলস ও ইনস্ট্রুমেন্টস চিহ্নিত করতে পারব;
- ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স, আউটসাইড ও ইনসাইড মাইক্রোমিটার ও বিভিন্ন স্ট্রিয়াটের ব্যবহার করতে পারব;

- কার্যবলু বা অবের জন্য টুলস-ইনস্টুমেণ্টস নির্বাচন করতে পারব;
- টুলস-ইনস্টুমেণ্টস এর কুটি চিহ্নিত করতে পারব;
- টুলস-ইনস্টুমেণ্টস পরিকার করা এবং এগুলিকে সংরক্ষণ করতে পারব।

শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে এই অধ্যায়ে আমরা দু'টি অবসম্পর করব। এ সকল অবের সাথে জেনারেল মেকানিক্স কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের টুলস-ইনস্টুমেণ্টস চিহ্নিত করা, নির্ধারিত অবের জন্য টুলস-ইনস্টুমেণ্ট নির্বাচন করা, কুটি-বিচুর্ণি চিহ্নিত ও তা দূর করার কৌশলে সক্ষতা অর্জন করা। বেসকল টুলস-ইনস্টুমেণ্ট নিয়ে আলোচনা করা হবে তা হলো- হ্যামার, হ্যাক'স, পাওয়ার'স, শিলার সেট, এডজাটেবল স্লেনার ইভ্যান্ডি, এলেন কী, স্কু-ড্রাইভার, গাঁথ, ড্রাইভ ক্যালিপার্স, মাইক্রোবিটার, বিভিন্ন প্রোট্যাক্টর, ফিলার গেজ, হ্যাক ডিল, পাওয়ার ডিল ইত্যাদি। অবগুলি সম্পর করার পূর্বে প্রয়োজনীয় তাৎক্ষণিক বিষয়ও জানতে পারব।



### নিজেকে যাচাই করো

তোমরা নবম শ্রেণীতে জেনারেল মেকানিক্স কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন টুলস সম্পর্কে গরিবিত হয়েছ। অবসম্প-আউট কাজ সম্পর করেছ এবং বেক ওয়াকিং কাজে অনেক টুলস-ইনস্টুমেণ্টস ব্যবহার করেছে। নিচের টেবিলে উল্লেখিত টুলসগুলি সাধারণত কী কাজে ব্যবহার করেছিলে তা শিখ।

ক্রম	টুলের নাম	বে কাজে ব্যবহার করা হয়
১.	হ্যামার	
২.	সেন্টার পাথ	
৩.	ডিজাইটার	
৪.	ট্রামেল	
৫.	ট্রাই ক্যার	
৬.	ডি-ব্লক	
৭.	সারকেস প্রেট	
৮.	কবিনেশন সেট	
৯.	ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স	
১০.	মাইক্রোবিটার	



### দলীয় কাজ (Group Work)

নিচের টেবিলে উল্লেখিত কাজগুলি করতে কি কি ধরনের হাতুড়ি ব্যবহার করবে?

কাজের ধরন	ব্যবহৃত হাতুড়ির নাম
কাঠের কাঞ্চ করতে	
জেব তৈরির কাজে	
পেটেক উঠাতে	
কাঠের ক্যাবিনেট তৈরি করতে	
আসবাবগুলি একত্রিতকরণ করতে	
গৃহসজ্জার কাজে	
ফিনিশিং কাজে	
ব্রিজেটিং কাজে	
ধাতবশিষ্ট বীকামো আকার দিতে	
ইঞ্জাতে চিঙেলিৎ করার কাজে	

### ১.০ টুলস-ইনস্টুমেন্টস ও মেশিন টুলস পরিচিতি:

জ্ঞানারেল মেকানিক্স কাজে যে সকল টুলস-ইনস্টুমেন্ট ও মেশিনারিজ ব্যবহার করা হয়ে থাকে তা সম্পর্কে আমরা ইতোস্থো পরিচিতি লাভ করেছি। যে সকল টুলস-ইনস্টুমেন্ট ও যন্ত্রপাতি প্রাকৌশল কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় সেগুলি ব্যবহারের সঠিক নিয়ম বা পদ্ধতি জানতে হলো প্রাত্যেকটি টুলস-ইনস্টুমেন্ট ও মেশিনের প্রয়োগ কৌশল, হাতুড়ি-বিচুরি বিবেচনা পূর্বক সঠিক উপায়ে কাজটি সম্পন্ন করা জরুরী।

#### ১.১ স্টিল রুল বা স্টিল টেপ (Steel Rule or Steel Tape)

জ্ঞানারেল মেকানিক্স ও প্রাকৌশল কর্মকাণ্ডে স্টিল রুল বা স্টিল টেপ বহু ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলি ফ্লেক্সিবল (Flexible) বা দৃঢ় (Rigid) অকৃতিগত এবং বিভিন্ন পুরুষ ও দৈর্ঘ্যের হয়ে থাকে। সাধারণত স্টিল রুল বা স্টিল টেপ ১৫০মিমি. (৫০সেমি.), ৩০০মিমি. (৩০সেমি.), ৬০০মিমি. (৬০সেমি.) এবং ১০০০মিমি. পর্যন্ত মাপের হয়ে থাকে।

এছাড়া এগুলির নানাবিধি ব্যবহারিক সুবিধা রয়েছে। যেমন—

- স্টিল ক্ষয় ও মরিচাওয়া হওয়ার এগুলি শীর্ষস্থানী হয়;
- পানি বা ঘেঁকেন অবস্থার মধ্যেও এগুলি ব্যবহার করা যায়;
- সহজে পরিচাকার ও সংস্করণ করা যায়;
- সহজেই স্থানান্তর বা পরিবহনযোগ্য ইত্যাদি।



চিত্র-১.০১ স্টিল রুল ও স্টিল টেপ

### ১.২ হ্যামার (Hammer) এর ব্যবহার:

হ্যামার দিয়ে সাধারণত বাড়িয়ারে হোট-খাট কাজ বেশি করা হয়। যেমন-পেরেক পোতানো, কোন খাতব শিট, পাত, সোহা ইত্যাদিতে বিভিন্ন আকার-আকৃতি অদানে ব্যবহৃত হয়। তথাপি এখনের কাছে একটু সর্বকিংবা ও কিন্তু নিয়ম অনুসরন করলে কাজটি সহজে করা যাব।

- বেধানে পেরেক চালাতে হবে সেধানে তীক্ষ্ণ টিপ সালিয়ে সাথার ঠিকনী ঢেশে রেকটি ধরে রাখতে হবে;
- পেরেকের সাথার কেস্তু বরাবরে হাতুড়ি রাখতে হবে;
- হাতুড়িটি প্রাথমিকভাবে কনুইরের গতিতে উচিয়ে, কবির সামান্য পিছনের বৈকসহ আবাস্ত করতে হবে।



চিত্র- ১.০২ পেরেক চালানোর মূল্য

### ১.৩ হাক'স (Hacksaw) এর ব্যবহার:

- সঠিক হাতুড়ি নির্বাচন করা;
- চোখের সুরক্ষা সামগ্রী পরিধান করা;
- হাতুড়িটি সঠিকভাবে ধরা;
- পেরেকটি সঠিকভাবে ধরা;
- সঠিকভাবে সুইং করা এবং পেরেকে আবাস্ত করা;
- আঙুলের মাঝা দিয়ে পেরেকের তৌতা পরীক্ষা করা;
- প্রয়োজনে তিল করে একটু তিল করে দেয়া;
- পেরেকের উপর শেষ আবাস্তি গরিবাল মত দেয়া।



চিত্র- ১.০৩ একটি তিল ফেল

### ১.৪ হাক'স (Hacksaw) এর ব্যবহার:

সাধারণত কম ব্যাসবিশিষ্ট অলসংখ্যক কার্যবস্তু কাটতে হ্যাক'স ব্যবহৃত করা হয়। হ্যাক'সবাবহারের উপায়-

(১) কার্ডের থালুড়ি: যে কার্ডস্তুতে সহিং করতে হবে তা পরিষ্কারসহ লে-আউট/চিকিৎ করে নিতে হবে।

(২) ক্রেতনির্বাচন: কার্যবস্তুর গঠন, আকার, আকৃতি প্রভৃতি বিবেচনা করে ক্রেত নির্বাচন করতে হবে।

(৩) ক্রেত ইন্সটলকলাপ: ক্রেত ইন্সটল/ফিট করার অন্য যথেষ্ট তিলা না



চিত্র- ১.০৪ সহিং করার কোশল

হওয়া পর্যট ফ্রেমে আঞ্চলিক কাজে ব্যবহার করে গ্রেডিকে কিংচ করা, যাতে কাজ সম্পাদনের জন্য হাতের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নিকে এবং ঢালে খোরণ করে রাখতে পারে।

#### (৩) সরিৎ কাজ সম্পর্ক করা।

##### ১.৩ প্রাচীর দিয়ে কাজ করার সহজ পদ্ধতি:

সং-নোক প্রাচীর সমস্যে কেবল সরকারী ও কার্যকরী টুলস। এটি আঞ্চলিক কাটিল এবং সরু আয়তনের কাজ করতে সহজাত হয়। কোনো পাতলা শিট বা অঙ্গকে ধ্বনি কাজ করার অন্ত, বৈদ্যুতিক পাই জোড়া সেতুয়া ও বিদ্যুতাপিণ্ড অবস্থায় কেবল এর সাথে কাজের সংযোগ সেওয়ার জন্য এবং তার কাটার কাজে সহজাত হয়।



হাতের সাহার্যে প্রাচীরের হাতেল সুটি হাততে থেকে সুলভে হবে (পিলু প্রাচীর পিটার সেতুতে হওয়ার অবক্ষিপ্তভাবে খুলে থার)। প্রাচীরকে আর্দ্ধমালারক অবস্থানে থেকে কাজ সম্পর্ক করতে হয়।

কার্বনফ্লুর টেক্স পাত্রের সঙ্গাত সরীভুজ অবস্থানে নিয়ে প্রাচীরের তোরালের সমস্ত অংশগুলি নিয়ে আক্ষত থারতে হবে। কার্বনফ্লুর কাটার জন্য নিশ্চিত করতে যে অংশ কাটা হবে তা গ্রেজের অন্ত অবস্থায় করানো হয়েছে। বক্টো সম্বন্ধে পিণ্ডে পর্যন্তের কাছাকাছি রাখলে তাল হয়, কারণ এখানেই সর্বাধিক শক্তি পাওয়া যায়।

হাতের আল্কুলের ঢালে প্রাচীরের তোরালগুলি বক্ষ করতে হবে। তোরালের মতে কার্বনফ্লুর অবস্থানের উপর নির্ভর করায়, এটি কাটিবে নাকি সুস্থ ত্বিপ করবে। কাজের ধরণ ও প্রয়োজন অনুসারে কাঞ্চি সম্পর্ক করতে হবে।


চিত্র-১.৩ প্রাচীর দিয়ে কাজ করার পদ্ধতি

### ১.৫ এলেন কী ব্যবহার কোণ:


এলেন কী হেজ কী নামেও পরিচিত। আলেন কী এল-আকৃতির টুল যা একটি বড়ভুজাকার অভ্যন্তরীণ সাথা বিশিষ্ট ক্ষেত্রের বেশিরভাগ আলেন গেজের আকার ছোট ও কোণিক সম্পর্কের পাশে স্পষ্টভাবে স্ট্যাম্প করা থাকে। অধিক ব্যবহারের ফলে ইফি বা পিলিপিটার সেখাটি ঘৰে উঠে দেওয়ে পারে, তাই সেখাটি পড়ার জন্য আলেন গেজ বা হেজ-কী চার্ট সকেত সাথের সংক্রান্ত আকার দ্রুতে সেজে সাহায্য করে থাকে।




চিত্র- ১.০৬ এলেন কী

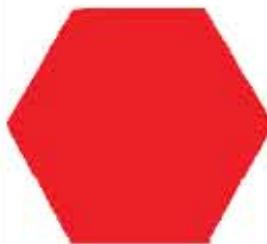

চিত্র- ১.০৭ এলেন কী এর গরিবাপের কোণ

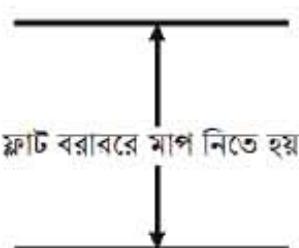

### হেজ কী সাইজ (এলেন কী)

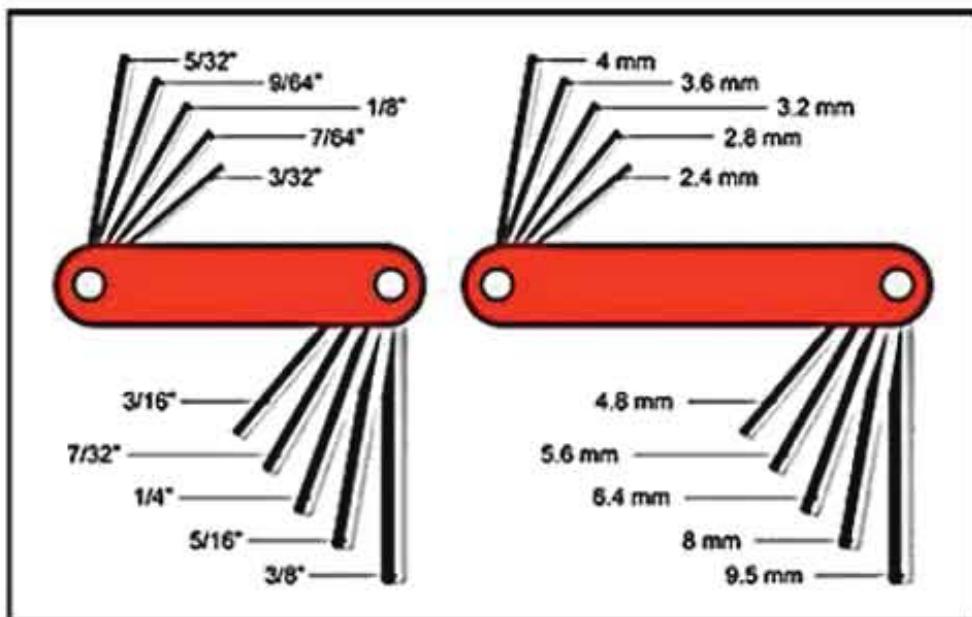

KEY SIZES		HANDLE LENGTH		KEY SIZES		HANDLE LENGTH	
Inches	Metric	Inches	Metric	Inches	Metric	Inches	Metric
3/32"	2.4 mm	3 3/4"	95 mm	3/32"	2.4 mm	6 3/8"	162 mm
7/64"	2.8 mm	3 3/4"	95 mm	7/64"	2.8 mm	6 3/8"	162 mm
1/8"	3.2 mm	3 3/4"	95 mm	1/8"	3.2 mm	6 3/8"	162 mm
9/64"	3.6 mm	3 3/4"	95 mm	9/64"	3.6 mm	6 3/8"	162 mm
5/32"	4 mm	3 3/4"	95 mm	5/32"	4 mm	6 3/8"	162 mm
3/16"	4.8 mm	3 3/4"	95 mm	3/16"	4.8 mm	6 3/8"	162 mm
7/32"	5.6 mm	3 3/4"	95 mm	7/32"	5.6 mm	6 3/8"	162 mm
1/4"	6.4 mm	3 3/4"	95 mm	1/4"	6.4 mm	6 3/8"	162 mm
5/16"	8 mm	3 3/4"	95 mm	5/16"	8 mm	6 3/8"	162 mm
3/8"	9.5 mm	3 3/4"	95 mm	3/8"	9.5 mm	6 3/8"	162 mm

কোণ: ১.03 ডিগ্রি জেক বা হেক-কী ডার্ট

### ১.৬ ফাইল (File) এর ব্যবহার:

ফাইল এক প্রকার হস্তচালিত কাটার যন্ত্র (Hand Cutting Tool) বা কোন কার্বনবুল বা স্টার্টেন ভেজের উপরিভাগের অতিক্রিয় খাড়ু পুঁতা আকারে করা করে নির্দিষ্ট আকার এবং আকৃতিতে আনা র কাছে ব্যবহৃত হয়। হাই কার্বন পিল বা টুল পিল দিয়ে ফাইল তৈরি করা হয়। ফাইলের উপরিভাগে দীক কাটা থাকে এবং এই দীকের সাহায্যে ফাইল কোন খাড়ুকে করা করে বা ঘৰে ঘৰে কাটে। ফাইলের সৌভাগ্যলি উপরিভাগে হ্যার্ডেনিং এবং ফেল্পার করা থাকে, কলে সৌভাগ্যলি খার সহজে নষ্ট হয় না। ধেকানিয়ে কাছে বিভিন্ন ধরনের ফাইল ব্যবহার করা হয়।

#### ১.৬.১ ফাইল কাছের প্রয়োগসমূহ


চাবির শীল, ছাট, ঘুড়, পিয়াভের বীল, কুম শার্পেশ তৈরিতে ফ্রেইট ফাইল, সুস্পাকার ত্ত্ববিশিষ্ট ওয়ার্কশপে কিনিশিং কাট দেওয়ার জন্য কার্বনপোলাল ফাইল, মুক করতে ত্রস ফাইল, কম শীল বিশিষ্ট কার্বনবুল উপরিভাগকে মুক মসৃণ করতে ফ্ল-ফাইল, পোলাকার হিচের মসৃণ আনন্দ ও ব্যাস বৃত্তিকরণে রাউক ফাইল ব্যবহার করা হয়।

#### ১.৬.২ ফাইল ব্যবহারে বিকল্প বিকল্প:


- হাতলবিহীন ফাইল বা হাতল কথাবর্থকারে আটকানো বা থাকলে এই ফাইল ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ এতে হাতের ক্ষতি হতে পাওয়া;
- ফাইলের সৌভাগ্যলি যথে খাড়ুর আটকে থাকা ফাইল কার্ত দিয়ে বা তন্মার খাণ দিয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে হবে। তা বা হলে ফাইল পিলে দিয়ে মুরচিনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে এবং অনেক

মসৃণতা ও নষ্ট হয়;


- ফাইলকে কাস্ট আয়রন বা শক্ত স্টিলের খাতব খড় ঘষার কাজে ব্যবহার করা ঠিক না;
- ফাইলির করার সময় খাতবচূর্চকে কর্ষণও মুঁ দেয়া ঠিক না, এতে উচ্চ খাতবচূর্চ চোখের কাঁচি করতে পারে;
- ফাইলির এর সময় তৈল বা গ্রিজ ব্যবহার করা যাবে না; সতর্ক থাকতে হবে যে, কার্ববনুর পরিবর্তে ক্লাপিং পিভাইলের যেন ক্ষতি না হয়;
- কাজের ধরন অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত ফাইল নির্বাচন করতে হবে ইত্যাদি।

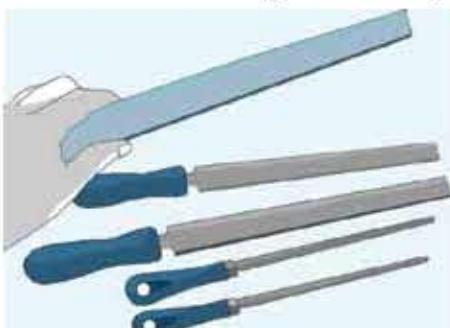


ফাইল নির্বাচন এবং প্রযুক্তি

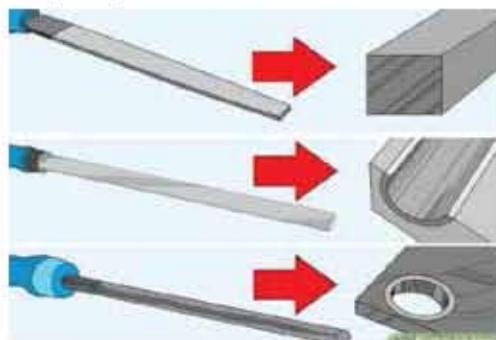

ফাইলের ধরন এবং প্রযুক্তি নির্বাচন

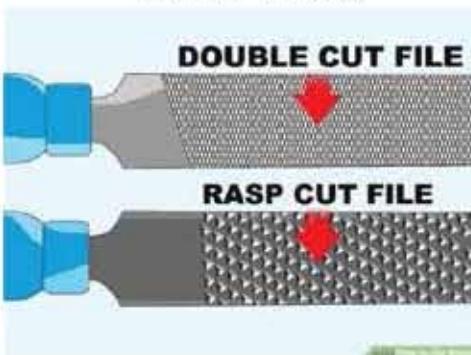

কুক্তাৱ (Coarseness) ডিগ্রী নির্ধারণ

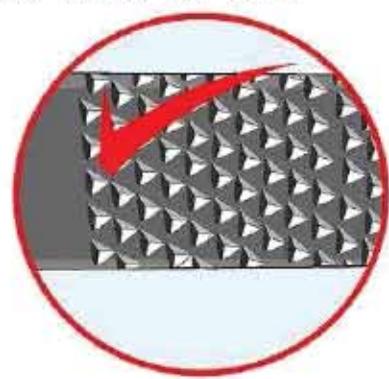


ফাইল দাঁতের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস/কাট নির্বাচন




ফাইলের পুশ্পমান গুরীকারকরণ



ফাইল পুরিকারকরণ

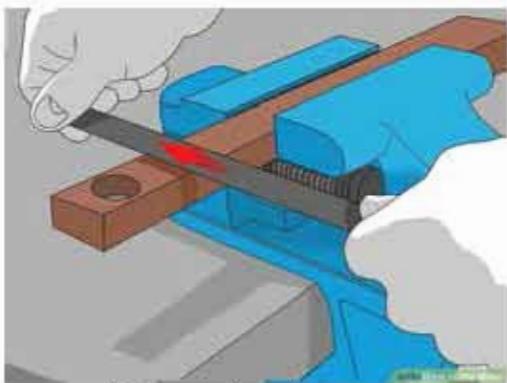

কাইলির এবং সঠিক কোণেল অবস্থান

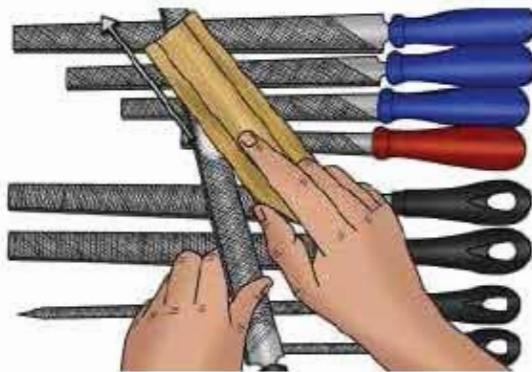

কাইল সংরক্ষণ

চিত্র-১.০৮ কাইল নির্বাচনে বিকেজ বিষয়সমূহ

## ১.৭ পাওয়ার হ্যাক'স এবং ব্যবহার

যেখানে শুক্র হ্যাক'স সঁজির সবচেয়ে সাধেক এবং ব্যবহৃত, সেখানে অধিক সংখ্যক বড় প্রস্তরেদ বিশিষ্ট মেটালবার, অন্যান্য কার্ববনু মূল্য ও সঠিকভাবে কাটতে পাওয়ার হ্যাক'স ব্যবহৃত হয়। বড় প্রস্তরেদ বিশিষ্ট শ্যাকাট, কল্যার বার, আর্মকার বার, রেইল, অ্যাঞ্জেল, চ্যানেল, পাইপ ইত্যাদি পাওয়ার হ্যাক'স এর সাথে কাটা হয়।

### ১.৭.১ পাওয়ার হ্যাক'স ব্যবহারের বিবেচ্য বিষয়:

- বেশি চালনার পূর্বে কার্ববনু থেকে গ্রেডের দূরত্ব এবং অন্যান্য লিভারসমূহকে নিরাপদ অবস্থানে রেখে মেশিনের সুইচ জরুর করা;
- অগ্রারেশন শুরুর পূর্বে মেশিনের সকল কন্ট্রোল এবং সেটিং ঠিক আছে কি না তা গুরীভাবে করা;
- প্রেসার কন্ট্রোল লিভারের নিরন্তর সঠিক রাখতে হবে যেন অভ্যাদিক চাপে গ্রেড ভেলে না থাকে;
- সতর্কতার সাথে প্রয়োজনীয় কাজের অন্য সঠিক গ্রেড নির্বাচন করতে হবে;
- কার্ববনুর পদার্থের উপর ডিঙি করে গ্রেড নির্বাচন করা এবং কাটিং স্প্রোকের দিক ও গ্রেডের দিক নির্দিষ্ট করা;
- কার্ববনুকে ভাইসে দৃঢ়ভাবে আটকাতে হবে যাতে কাজের সময় অব বা কার্ববনু নড়ে পিয়ে গ্রেড ভেলে না থাকে;
- কাজ শেষে গ্রামকে সর্বনিম্ন অবস্থানে রেখে মোটর বন্ধ করে দিতে হবে এবং মেশিন পরিকার করে রাখতে হবে ইত্যাদি।

### ১.৮ হাইড্রোলিক জ্যাক/ট্রলি (Hydraulic Jack /Trolley)

হাইড্রোলিক জ্যাক মাটি থেকে তাঁরী বন্ধ (সাধাৰণত গাড়ি) ফুলতে ব্যবহৃত হয়। হেট-খাট লিফটিং এৱঁ কাজে এ খৱনেৱ জ্যাক ব্যবহৃত হয়। অটোমোবাইলৰ চুকিটাকি কাজে এৱঁ গুৰুত অভ্যাধিক। শিকডাপ, ভ্যান, প্রাইভেট, প্রাক ও ঘেঁকোন গাড়ীতে এ খৱনেৱ জ্যাক মাথা জৰুৰি।



চিত্ৰ-১.০৯ হাইড্রোলিক জ্যাক

### ১.৯ স্কু-বোল্ট এক্সট্রাক্টোৱ (Screw Bolt Extractor)

স্কু-বোল্ট এক্সট্রাক্টোৱ কঠিন ধৰ্তব সঞ্চায় বা তাড়া, কঢ়িয়াজ, এসবেজেড (মেশিনেৱ গাঁথে লাগানো অৱস্থায়) স্কু, বোল্ট বা স্টোককে বেৱ কৰাৰ জন্য ব্যবহৃত হয়। এগুলি আৱই অৱঁচালিত ইঞ্জিন সেঞ্চাৰত এবঁ রক্ষণাবেক্ষণে ব্যবহৃত হয়।



চিত্ৰ-১.১০ স্কু-বোল্ট এক্সট্রাক্টোৱ

### ১.১০ রেক (Wrench)

নাট, বোল্ট ও স্টোকেৱ স্কু অংশকে আটকানো বা খোলার জন্যই রেক ব্যবহাৰ কৰা হয়। কখনো এটিকে স্প্লানারও বলা হয়। অধিকাংশ কেঁতু বোল্ট এৱঁ সাথে নাটকে টাইট সেওয়াৱ জন্য রেক ব্যবহাৰ কৰা হয়।

### ১.১১ চিজেল (Chisel)

চিজেল বা বাটালি হলো শক্ত লোহা দিয়ে তৈরি ধৰালো অগ্রভাব বিশিষ্ট হাতে টুলস; বা দাঁড়া কাঠ, পাথৰ ও ধৰ্তব খডকে কেঁচে নিশিষ্ট আকৃতিৰ ব্যবহাৰ্য্য কাৰ্ববন্টু তৈরি কৰা হয়। মেটাল ওয়ার্কশপে ব্রেনুয়ালি পাতলা ধৰ্তব লিট ও কম গুৰুত বিশিষ্ট এৱঁজেল ছাঁট বাই বিশিষ্ট কাপে কাটাৰ জন্য এ খৱনেৱ চিজেল ব্যবহাৰ কৰা হয়।



চিত্ৰ-১.১১ চিজেল

### ১.১২ পাইপ কাটা (Pipe Cutter)

মেটাল পাইপ কাটার অন্তর্ভুক্ত ঘোড়ায়া পাইপের কাছে কজে) পাইপ কিটিং কাজে পাইপ কাটার সম্মত ক্ষেত্রে কাজে থাকে। এটি দ্বারা অর্থ মূল সূচকা, সার্ভিক শান, পেশাদারিতে ব্যবহৃত হেবে পরিষ্কারভাবে মেটাল পাইপ কাটা যাব। পাইপ কাটার সহর সুত্রিকাট বা কুল্যাট ক্ষেত্রে কাজে হব।



চিত্ৰ ১.১১ পাইপ কাটা

### ১.১৩ পাওয়ার হাত টুলস (Power Tools)

বেসরক টুলস-ইন্সুলেটেস ও মেশিন মেশিনে বৈক্ষণিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয় এবং এক হাতে কল্প দ্বারে নিরে সহজে কাজ করা যাব। সেগুলিকেই পাওয়ার টুলস বলা হয়।



ইলেক্ট্রিক হাত টিল মেশিন



ইলেক্ট্রিক হাত প্রাইভি মেশিন



মেটাল কাটিং বিনি প্লাটিন কাট-অফ'স



পাওয়ার হাত'স

চিত্ৰ ১.১২ কল্পনি পাওয়ার টুলস

ইলেক্ট্রিক হাত টিল মেশিন দিয়ে কোনো বস্তু বা সেরামিক লিঙ্গ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। অষ্টুকো কাঠের কাজ, ইলেক্ট্রিক ওভারলি, এসেবলি, ইলাক্সি কাজে হাত টিল ক্ষেত্রে ব্যবহৃত করা যাব। সাধারণত কোনো স্কেট পদ্ধাৰ্য বা খীভৰ বস্তুতে প্রাইভি ও পলিশি কৰার কাজে ইলেক্ট্রিক হাত প্রাইভি মেশিন ব্যবহৃত হয়। অষ্টুকো মেটালকাটিং, ধাতু পলিশার কৰা, ধারালোকৰণ, টালি কাটাতে, মার্টিন (Mortise) অপসারণ, অনান্য রাজাপিণ্ডিৰ কাজ ইলেক্ট্রিক হাত প্রাইভি মেশিন ব্যবহৃত কৰা হয়। মেটাল

কাটিং মিনি প্লটেরিল কাট-অফ'স বা প্লটেরিল বৈদ্যুতিক বৃত্তাকার করাত একটি সোটির শ্যাটের সাথে মুক্ত গ্রেডসহ বহু ব্যবহৃত করাত। বিশেষ করে দালান-গোঠা নির্মাণে এটি খুবই পরিচিত মেশিন টুলস। নির্মাণিত ভোড়ের সাহায্যে এটি প্রায় যেকোনো উপাদান, যেবন-কাঠ, ধাতু, প্লাস্টিক, ফাইবার গ্লাস, সিমেন্ট রক, রেট, ইট ইত্যাদি কাটতে পারে। পাওয়ার হ্যাক'স এমন এক ধরনের সরঞ্জাম যা বিশেষভাবে প্লাস্টিক, ইস্পাত এবং অন্যান্য ধীভূত অতো সাধনী কাটার অন্য ব্যবহৃত হয়। এগুলি ঐতিহ্যবাহী হাতের করাতের একটি বিকল্প, করলে সাধারণত মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, উৎসপ, পেশাদার ও সৌধিন বাণিজ্যের অন্য এটি খুবই পুরুষপূর্ণ মেশিন টুলস।

### ১১.১৩ ক্যালিপারের ব্যবহার (Use of Callipers):


তোমরা জেনেছ ক্যালিপার হল একটি সাধারণ পরিমাপের সরঞ্জাম যা একটি বস্তুর দুটি বিপরীত দিকের মধ্যে দূরত্ব সঠিকভাবে পরিমাণ করার কাজে ব্যবহৃত হয়। ক্যালিপারের দুটি একাঙ্গাটেরিল টিপস থাকে যা কার্যবস্তুর বিপরীত দিক থেকে চাপ দেয়া যাব। টিপ রুস বা অন্য মেজারিং টুলের সাহায্য নিয়ে পরিমাপ বের করতে হয়।



চিত্র-১.১৩ ইনসাইড সাধারণ ক্যালিপার

### ১.১৪ .১ ডাইল ক্যালিপার (Dial Calliper):

এটিতে সাধারণ ভাগালের মাঝে ইলিটির বা ইকিতে পরিমাপ দেয়া যাব। এই বস্তিতে একটি হেট প্রিসাইক (Precise) র্যাক ও লিনিয়নের মাঝে একটি প্রেস্টার বৃত্তাকার ভাগালের উপর ঘুরে সরাসরি পরিমাপ নিতে সাহায্য করে বিধার আলাদা ভার্নিশার কেলের প্রয়োজন হব না।

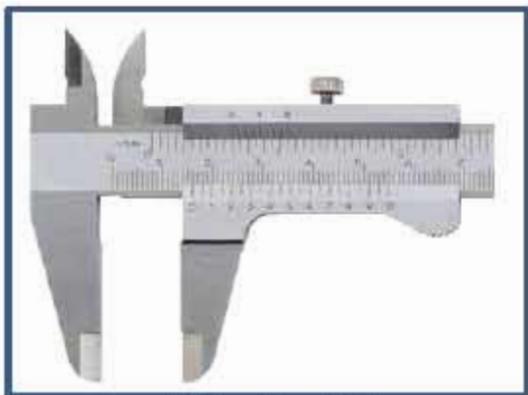

ভার্নিয়ার স্লাইড ক্যালিপার



স্লাইড ক্যালিপার দিয়ে ত্রিপিং করার কৌশল



আধুনিক ভার্নাল ক্যালিপার

#### চিত্র-১.১৪ সাধারণ ও ভার্নিয়ার/ভার্নাল ক্যালিপার

#### ১.১৪.২ ভার্নিয়ার ক্যালিপারের প্রয়োগক্ষেত্র:

কোনো অসৃল তলের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা চওড়া, বেধ বা শুরুফ পরিমাণ করার জন্য ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স ব্যবহৃত হয়। এছাড়া গোলক, সিলিন্ডার ইত্যাদির ব্যাস পরিমাণে এটি ব্যবহৃত হয়। পরীক্ষণ কাজেও ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স ব্যবহার করা হয়। কোন পাইপ বা সিলিন্ডার এর অভ্যন্তরীণ ব্যাস পরিমাণে এটি ব্যবহৃত হয়। এছাড়া দু'টি তলের মধ্যকার তেজরের মাপ প্রাপ্ত করতেও ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স ব্যবহৃত হয়। গর্জ বা ক্লটের পক্ষীরতা, দু'টি তলের উচ্চতার পার্শ্বক্য বা গক্ষীরতা পরীক্ষা করতে বা পরিমাণ প্রাপ্ত করতে ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স ব্যবহৃত হয়।

#### ১.১৪.৩ ভার্নিয়ার ক্যালিপারের বিশেষ যন্ত্র:

কার্ববস্তুকে সর্বপা ক্যালিপারের ঢোঁলের মধ্যে আলড়োভাবে ঝীকচে ধরতে হয়। সুচালো/খারালো কোনো বস্তুকে পরিমাণের ক্ষেত্রে খাতে ক্যালিপার নষ্ট/বিকৃত না হয় সেদিকে খেঁজল রাখতে হয়। এছাড়া কচগুলি বিষয় শুধুই শুরুরূপূর্ণ, যেমন-

- ভার্নিয়ার ক্যালিপার ব্যবহার করার সময় অতিরিক্ত ঢাপ প্রয়োগ করা উচিত নয়, এতে মাপের

সঠিকভাৱে নষ্ট হওয়াৰ সম্ভাবনা থাকে;

- মেশিন চলন্ত অবস্থায় কাৰ্যবস্তুৰ বা যন্ত্ৰাংশেৰ মাল ভাৰ্নিয়াৰ ক্যালিপাৰ দ্বাৰা মেশিন থাবে না;
- ভাৰ্নিয়াৰ ক্যালিপাৰকে কাটিং টুলেৰ সাথে রাখা থাবে না এবং ক্যালিপাৰ ব্যবহাৰ কৰাৰ পৰি পরিষ্কাৰ কৰে যথোৰুধ স্থানে সংৰক্ষণ কৰতে হবে;
- ভাৰ্নিয়াৰ ক্যালিপাৰকে কোন চুম্বকেৰ সংস্পর্শে রাখা ঠিক না;
- ভাৰ্নিয়াৰ ক্যালিপাৰেৰ কোন অংশ থাতে অৱচিন্তা নাপড়ে এবং চলন্তীল অংশ থাতে সহজেই চলাচল কৰতে পাৰে সেজন্য বিম ক্ষেলোৱ উপরিভাগে ও স্কু প্রেজেৰ বিভিন্ন স্থানে কিছু দিন পৰি পৰি অস্থায়কাৰক তৈল বা শ্ৰিজ প্ৰয়োগ কৰতে হয় ইত্যাদি।

### ১.১৫ মাইক্ৰোমিটাৰেৰ ব্যৱহাৰ:

এটি একটি পৱিমাপ যন্ত্ৰ যা সাধাৰণত জেনারেল মেকানিক্স কাজে ব্যৱহৃত হয়। এটি ক্যালিপাৰেৰ অনুৰূপ কাজ কৰে তবে কাৰ্যবস্তুৰ দৈৰ্ঘ্য, গভীৰতা এবং চওড়া পৱিমাপ কৰা যায়। ক্যালিপাৰেৰ মতো কাৰ্যবস্তুৰ দুই প্রান্তেৰ মধ্যে স্থাপন কৰা হয়। মাইক্ৰোমিটাৰেৰ স্পিন্ডলটি (Spindle) দুৱানো হয় ব্যতক্ষণ না কাৰ্যবস্তুটি স্পিন্ডল ও আনডিলেৰ মধ্যে ফ্লাশ (Flush) বা আলতোৱ ভাবে বসে থাকে। তাৰ পৰে পৱিমাপ প্ৰহণ কৰা হয়।



চিত্ৰ-১.১৫ মাইক্ৰোমিটাৰ

### ১.১৫.১ জেনারেল মেকানিক্স কাজে মাইক্ৰোমিটাৰ:

মাইক্ৰোমিটাৰ বহু পৱিচিত একটি নাম, কোন যন্ত্ৰাংশ বা কঠিন কাৰ্যবস্তুৰ ব্যাস, বেখ ও দৈৰ্ঘ্যেৰ ন্যায় সুনিৰ্দিষ্ট রৈখিক পৱিমাপ প্ৰহণ কৰাৰ জন্য এটি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এটি অবিহেক্য স্কু দ্বাৰা পৱিচিত একটি চলমান চোৱালসহ সি-আকৃতিৰ ফ্ৰেম বিশিষ্ট হয়ে থাকে। এটি কখনো কখনো স্কু-



গোজ নামেও পরিচিত। প্রকৌশল কর্মকাণ্ডে এটি বেশ সমাদৃত ইলেক্ট্রোমেট্র। অটোমোবাইল সেক্টরে ইঞ্জিন রেকে সিলিন্ডার বোরিং রিভ-বোরিং সেক্ষারেন্সে সরাসরি বা ক্যালিপারের সহযোগিতার সংক্রিয় পরিসাপের অন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। বলা যাব এটি ছাড়া একজন অটোমেকানিজ্ম কফলনাই করা যাব না। বেকানিজ্ম কাজে অনেক ধরনের মাইক্রোমিটার ব্যবহৃত হবে ধারে ধোরণ- গ্রেটার্স ডিস্ক মাইক্রোমিটার (Rotating Disc Micrometer), পয়েন্ট মাইক্রোমিটার (PointMicrometer), টিউব মাইক্রোমিটার (TubeMicrometer), স্প্লাইন মাইক্রোমিটার (Spline Micrometer), বেড মাইক্রোমিটার (Blade Micrometer), বল মাইক্রোমিটার (Ball Micrometer), বেঁক মাইক্রোমিটার (Bench Micrometer), পিচ-ডায়ামিটার মাইক্রোমিটার (Pitch-diameter Micrometer) ইত্যাদি। স্থাইল মাইক্রোমিটারগুলি স্লাইন শ্যাখ, স্লট এবং কী-ওরের পরিমাণ করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

চিত্র: ১১.১৬ অটোমোবাইলে ক্যালিপার ও মাইক্রোমিটারের ব্যবহার

#### ১.১৫.২ কাজের অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের মাইক্রোমিটার:



সাধারণ মাইক্রোমিটার



ডিস্ক টাইপ মাইক্রোমিটার



বেড টাইপ মাইক্রোমিটার



বল টাইপ মাইক্রোমিটার



## চিউব মাইক্রোমিটার



## পিচ কাগামিটার মাইক্রোমিটার



## স্লাইড মাইক্রোমিটার

## চিত্র-১.১৭ কাজের প্রযুক্তি অনুসারে বিভিন্ন ধরনের মাইক্রোমিটার



## মাইক্রোমিটারের কী কাজ?

ক্রম	কাজের বিবরণ	সঠিক উচ্চারণ শিখ	মাইক্রোমিটারের নাম
১.	করম টুলের কাটিং এজ, রিবস (Ribs) কিনস (Fins), পিঙারের দীত ইত্যাদি পরিসাপের অন্য		ক. সাধারণ মাইক্রোমিটার
২.	স্কু-গেজ মাইক্রোমিটার বলা হয়। পিচ/গ্রেড মাইক্রোমিটার বলা হয়।		ব. স্লাইন মাইক্রোমিটার
৩.	শ্যাক বা কোনো ছাঁটির কী-ওয়ে পরিসাপের অন্য		গ. শ্যাক/পিচ/গ্রেড মাইক্রোমিটার
৪.	কোনো ব্রহ্মলের (চিউব/সিলিভার) পুরুত পরিসাপের অন্য		ঘ. বেল্ট টাইপ ইক্লোসিটার
৫.	কোনো সরু থৃত, ঝাঁট, কী-ওয়ে, কিন-শ্যাক এবং মাবের ব্যাস ও গাঁথোরতা নির্ণয়ের অন্য		ঙ. চিউব মাইক্রোমিটার
৬.	কোনো কটিন বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, পুরুত ও ব্যাস নির্ণয়ের অন্য		চ. ডিক মাইক্রোমিটার

## ১.১৫.৩ মাইক্রোমিটারের বিশেষ বয়:

কম আর্দ্ধসাহ একটি বায়ু চলাচল স্থানে এবং আদর্শভাবে ঘড়ের আপমাত্তার মাইক্রোমিটার সংরক্ষণ নিষিদ্ধ করতে হবে। দীর্ঘদিন মাইক্রোমিটার ব্যবহার না করলে সুরক্ষিত রাখার অন্য একটি প্রতিরক্ষামূলক কেবিনেট বা ষ্টোরেজ কেস ব্যবহার করা হয়। সেকেন্ডে সক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে মাইক্রোমিটারের পরিসাপের পরম্পর মুখ্যগুলির মধ্যে দেন কীকা থাকে। মাইক্রোমিটারের কোন অংশে বাতে মরিচা না শেফে সেজন্য পাতির বাহিরে এবং ভিতরের স্কু-প্রেতে এবং একটেনশন ব্রেডে কিন্তু দিন পর পর জস্ত

কারক তৈল দিতে হবে। প্রতিবার কাজ শেষে নির্দিষ্ট স্থানে অর্ধেক নির্ধারিত বালে সংরক্ষণ করতে হবে। এ্যানডিল এবং স্পিচলকে কার্ডবস্তুর সাথে বেশি চাপ দিয়ে ব্যবহার করা উচিত নয়। র্যাচেট ব্যবহার করা কাল, যদি র্যাচেট ব্যবহৃত না থাকে তবে কার্ডবস্তুতে চাপ না দিয়ে কেবলমাত্র স্পার্শ করা অবস্থায় পরিমাপ করতে হবে। সচরাচর চুম্বক থেকে দূরে রাখা প্রয়োজন কেবলা এতে চৌম্বক আঙ গোর্ধ আকৃষ্ট হয়ে সুস্থ পরিমাপে বাধাপ্রত করে।

#### ১.১৬ ইজিনিয়ারিং গুরার্কসলো মেজারিং ইলায়ুমেট এর ব্যবহার:

স্টিল রুল ও মেজারিং টেপ(Steel Rule & Measuring Tape): কার্ডবস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা নির্ণয়ের জন্য স্টিল রুল ব্যবহার করা হয়। মেজারিং টেপ রুলের অনুরূপ তবে নমনীয় বিধায় সহজে কাজ করা যায়। এতে বিবি. সেগিনিটার এবং ইঞ্জিনে দাগ কাটা থাকে।

#### ১.১৭ ট্রাইস্কেয়ার (Trysquare):

এটি সমকোণ মার্কিং ও চেকিং এর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে, এছাড়া কার্ডবস্তুর সমতলতা (Flatness) ও বর্গক্ষেত্র (Squareness) নির্ণয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়।

#### ১.১৮ অড লেগ ক্যালিপার্স (Odd Leg Calipers):

কোনো সমাতলাল প্রান্ত থেকে সমাতলাল রেখা চিহ্নিত করতে এবং কেন্দ্রটি শনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। এটিকে জেনি ক্যালিপারও (Jenny Caliper) বলা হয়ে থাকে।



চিত্র- ১.১৮ অড লেগ ক্যালিপার্স

#### ১.১৯ ফিলার গেজ (Feeler Gauges)

ফিলার গেজকে থিকেনেস গেজও বলা হয়। ফিলার গেজগুলি প্রায়শই কম্পোনেন্টের মধ্যে ক্লিঙারেল পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। এই গেজগুলি সরু জ্বলের পরিমাপ, ক্লিঙারেল পরিমাপ, ছোট ব্যবধান নির্ধারণ এবং যাচিং পার্টস এর (Mating Parts) মধ্যে ফিট নির্ধারণের জন্য মুবই উপকারী পরিমাপক বস্তু।



চিত্র-১.১৯ ফিলার সেজ

### ১.১৯.১ ফিলার সেজের বিশেষ যত্ন:

ফিলার পেজের ক্ষতি রোধ করতে ড্রেডগুলিকে সব সময় বক রাখা ভাল। কেবল তত্ত্বক্ষেত্রের অন্য কভারের বাইরে রাখা উচিত যত্নক্ষণ পর্যন্ত ফিলার পেজ পরিদ্রাশ করার কাছে ব্যবহার করা হয়।

### ১.২০ স্পিরিট লেভেল (Spirit Level) এর ব্যবহার:

স্পিরিট লেভেল এর লেভেল (Level) পুলিকে বাকেল লেভেলও (BubbleLevel) বলা হয়ে থাকে লেভেলের সঠিকভা নির্ণয়ের অন্য এই ফলটি ব্যবহার হয়ে থাকে। স্পিরিট লেভেল বিভিন্ন সাইজের হয়ে থাকে বেসন- ছোট হাতল বা বড় হাতল বিশিষ্ট এক বা একাধিক কাচের শিল্প দ্বারা স্থির করা থাকে এবং রাষ্ট্রিয় স্পিরিট বা ডরল দিয়ে ভরা হয়। পিপিটি পূরণ করার অন্য তরলটি সামান্য কর হয় যার ফলে এটি তিতেরে একটি বায়ু বুদবুদ তৈরি হয়।



চিত্র-১.২০ স্পিরিট লেভেল

### ১.২১ প্যালভানোমিটার এর ব্যবহার ও যত্ন:

একটি বৈদ্যুতিক সার্কিট, স্যুইচ বা লুপ বক থাকলেও কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে কিনা তা পরিচাপ করার অন্য প্যালভানোমিটার ব্যবহার হয়ে থাকে। একটি শান্ত প্রতিক্রিয়াক ব্যবহার করে প্যালভানোমিটারকে রক্ষা করা যাব। রেজিস্ট্রেল সাধারণত প্যালভানোমিটারের সর্বান্তরালে সংযুক্ত থাকে। এই সেট আপটি প্যালভানোমিটারকে শক্তিশালীও অভিযন্ত কারেন্ট থেকে রক্ষা করে। রেজিস্ট্রেল ও সার্কিটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের মান কার্বক্রভাবে নিম্নলিখিত হয়।



চিত্র-১.২১ প্যালভানোমিটার

### ১.২২ পিএইচ মিটারের এর ব্যবহার ও ক্ষমতা:

কোন স্ফুরনের ক্ষারকতা (Alkalinity) বা অক্সিডেন্স (Acidity) পরীক্ষা করার জন্য মিটার ব্যবহার হয়ে থাকে। ০-১৪ ডেগ্রি নির্ধারণের মাধ্যমে এটি পরিমাপ করে থাকে।



চিত্র-১.২২ ডিজিটাল পিএইচ মিটার

নিয়মিত পিএইচ মিটার ব্যবহার করলে ব্যালিংড নিয়মিত করতে হবে। সঠাহ্যাণী ব্যবহার করা হলে করেক্টর কোলিভ্রেশন করা প্রয়োজন হয়। সর্বোত্তম ফলাফলের জন্য প্রতিবার ব্যবহারের আগে মিটারকে ভালভাবে চেক করে নেয়া উচিত।

### ১.২৩ ভার্নিয়ার হাইট গেজ (Vernier Height Gauge)

- ভার্নিয়ার হাইট গেজ এমন পরিমাপক যন্ত্র যা দিয়ে উভয় দূরত্ব নির্ণয় করার জন্য ব্যবহার করা হয়।
- সর্বোচ্চ উচ্চতা পরিমাপ বিবেচনার এটি সিলেক্ট বা নিপিট করা হয়।
- ভার্নিয়ার হাইট গেজ ১৫০ মিলি থেকে ১০০০ মিলি পর্যন্ত পরিবর্তিত যাপের হয়ে থাকে।

### ১.২৪ ভার্নিয়ার হাইট গেজ এর ব্যবহারিক প্রয়োগক্ষেত্র:

এটি একটি সূচৰ পরিমাপক যন্ত্র। সাধারণত কম দূরবের হাইট পরিমাপের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এটিকে একাকী ব্যবহার করা যায় না, অন্যান্য যন্ত্রগাত্রির সাহায্য নিতে হয়। যেমন-সারফেস গেজ। ভার্নিয়ার হাইট গেজ, সারফেস প্লেটের বা ঐ জাতীয় কোনো সমতল উপরিভাগ থেকে কোনো বস্তুর নির্দিষ্ট উপরিভাগ কভ উচ্চতায় আছে অথবা দুটি বস্তুর বেলাত একটা অপরটা থেকে কভ উচ্চতায় বা নিচে অবস্থান করছে তার মধ্যে পার্থক্য নিশ্চিত করা যায়।

ফাইবারের স্থলে রড বা দড় ব্যবহার করে এর সাহায্যে জ্বের ছিদ্রের বা খাঁজের পক্ষীরতা মাপা যায় অর্থাৎ এটিকে ডেপথ গেজ হিসাবে ব্যবহার করা যায়। ফাইবারের স্থলে ডায়াল ইভিকেটের ব্যবহার করে এটির সাহায্যে সূচৰ পরীক্ষণের কাজ করা যায়। মেশিনশপ, জেনারেল মেকানিক্স শপ, উৎপাদনমুদ্রী শিল্পকারখানা, মেইনটেনেন্স শপ, মেকানিক্যাল কর্মকাণ্ড সংস্থাট ওয়ার্কশপ প্রভৃতি জায়গায় সূচৰ ও আধুনিক মার্কিং টুল হিসাবে ভার্নিয়ার হাইট গেজ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।



চিত্র-১.২৩ ডায়াল টাইল হাইট গেজ

### ১.২৫ ভার্নিয়ার হাইট গেজ এর বিশেষ যন্ত্র:

- এটিকে নির্ধারিত কেবিনেট বা বক্সে সংরক্ষণ করতে হয়;
- সূচৰ পরিমাপের জন্য ডাস্ট ফ্রি অবস্থায় সংরক্ষণ করা জরুরি;
- সবসময় এর মসৃণতা বজায় রাখার চেষ্টা করা উচিত;
- ঘূর্ণায়মান যন্ত্রাংশের পরিমাপ করা উচিত নয়।
- অব্যবহৃত অবস্থায় মরিচারোধক পদার্থ দিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়।


### ১.২৬ ডায়াল ইভিকেটের ব্যবহারিক প্রয়োগ ক্ষেত্র:

- শ্যাফ্টের বাহিরের ব্যাস ও বিকেন্দ্রিকতা পরীক্ষা/পরিমাপ করা যায়;
- পিচ ব্যাস, পুরুত ও চওড়া পরিমাপ নির্ধারণ করা যায়;
- যন্ত্রাংশের স্টেইনলেস, ট্যাপার, চেম্ফার, রাফনেস, ফিলেট ইত্যাদি পরীক্ষা ও পরিমাপ করা যায়;
- ডায়াল ইভিকেটের সাথে ম্যাগনেটিক বেইজ স্ট্যান্ড, সারফেস প্লেট, সেল্টার, ডি-ব্লক, ম্যানডেল ইত্যাদি ব্যবহার হয়।
- কোন কার্যবস্তুর সমতলে কোথাও উচু-নিচু পরীক্ষা করা যায়;
- লেদের হেডটক ও টেইলটক এর সমান্তরালতা পরীক্ষা করা যায়;
- অনুভূমিক বা হরাইজন্টাল অবস্থা পরীক্ষ করা যায়।

### ১.২৭ ভাসাল ইডিকেটরের বিশেষ ফল:

ভাসাল ইডিকেটরের একটি সংবেদনশীল ও সূল্যবান ইলেক্ট্রোমেট বিধায় এই যন্ত্রের যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ একটু বিশেষভাবে দেয়া দরকার।

- এটির ভাসাল ও ভাসালের কাঞ্চাগাটি কীচের তৈরি বিধায় ভজুর হয়, তাই খেয়াল রাখতে হবে যেন শাসালে কোনো অবস্থাতেই আঘাত না হাপে।
- ভাসাল ইডিকেটরের ম্যাগনেটিক বেস, সারফেস প্লেটের উপর স্থাপনের পূর্বে ভাসাল করে পরিকার করে নেয়া দরকার।
- তৈল বা গ্রিজমুক্ত অবস্থানে বেশি ব্যবহার করা উচিত, তৈলাত্ত অবস্থানে ব্যবহারের ফলে সূজনা ঘট হতে পারে।
- পরিমাপ প্রস্তের ক্ষেত্রে ভাসাল ইডিকেটরের পিণ্ডভলকে সবসময় চাপমুক্ত রাখতে হয়;
- এটিকে ব্যবহার শেষে নির্ধারিত কেবিনেট বা বক্সে সংরক্ষণ করতে হয়।

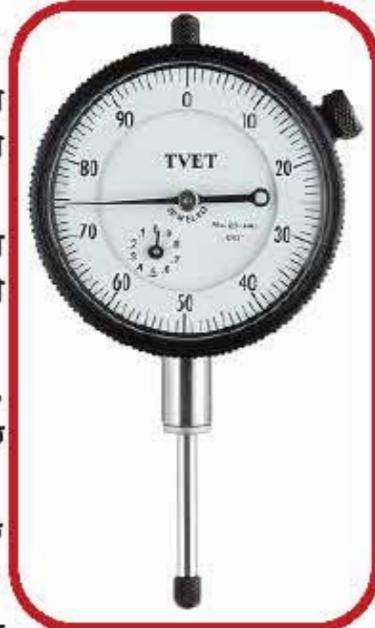

চিত্র: ১.২৮ ভাসাল ইডিকেটর

### ১.২৮ বিত্তেল প্রোট্যার্টের এর ব্যবহারিক পার্সোন ক্ষেত্র:

প্রকৌশল কর্মক্ষেত্রে কাছাকাছি টলারেল সম্পর্ক কোণিক পরিমাপ পরিকা করতে বিত্তেল প্রোট্যার্টের ব্যবহৃত হয়। এটি ৫ আর্কমিনিট ( $5'$  বা  $1/12^{\circ}$ ) এবং  $0^{\circ}$  থেকে  $360^{\circ}$  পর্যন্ত কোণ পরিমাপ করতে পারে। বিত্তেল প্রোট্যার্টে একটি বিম (Beam), একটি থ্যাক্সুয়েটেক ভাসাল ও একটি গেজ থাকে যা একটি সুইচেল প্লেটের সাথে (ভার্নিশ্যার ফেল সহ) ধারণ নাট এবং ক্ল্যাম্প দ্বারা সংযুক্ত করা থাকে। ভার্নিশ্যার বিত্তেল প্রোট্যার্টের কার্যবয়ুর কোণ পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। এটি ৫ মিনিট পর্যন্ত নির্ভুল কোণ পরিমাপ করতে পারে। একটি আইসোমেট্রিক প্রোট্যার্টের একটি কোণ থেকে কোনো বন্ধুকে টিক্রিত করে ত্রিমান্তিক অংকন তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।



চিত্র: ১.২৯ বিত্তেল প্রোট্যার্টের

### ১.৩৯ বিভেদ প্রোট্যাক্টরের বিশেষ অস্ত:

কৌণিক পরিমাপক যন্ত্র বিভেদ প্রোট্যাক্টরের বিশেষ যন্ত্র নেমা প্রয়োজন-

- নির্ধারিত কেবিনেট বা বাজে সংরক্ষণ করতে হয়;
- কাজের পরে ডালভাবে পরিষ্কার করে সংরক্ষণ করতে হয়;
- কাজের সময় এসোমেলো স্থানে না খেয়ে পরিষ্ক্রান্ত ও সমতল জায়গাম রাখতে হয়;
- বিশেষ সংরক্ষণের সময় পরিচারোদ্ধী পদাৰ্থ দিয়ে মুরিয়ে রাখতে হয়;

### ১.৪০ টাপিং (Taping)

টাপ এক প্রকার মেটাল কাটিং টুল বা সারা গোলাকার হিসেবে অভ্যন্তরীণ স্কু-গ্রেড বা প্রীচ (Internal Thread) উৎপন্ন করার পদ্ধতিকে টাপিং বলা হয়। টাপিং করার পূর্বে ওয়ার্কশিপের নির্দিষ্ট জায়গায় প্রথমে ইন্টার্নাল প্রেচের ব্যাস অনুযায়ী ডিলিং করে দিয়ে করে নিতে হয়। টাপিং এর জন্য হ্যান্ড টাপ, টাপ রেফ, কার্যবন্ধু, ওয়েল ক্যান ও ট্রাই-ক্যান প্রয়োজন হয়।

### ১.৪১ টাপিং এর ব্যবহারিক প্রয়োগ ক্ষেত্র:

কোন কার্যবন্ধুতে অভ্যন্তরীণ প্রেচ তৈরি করার জন্য টাপিং ব্যবহার করা হয়। টাপ হল একটি বলাকার বা শঙ্খবন্ধু প্রেচ-কাটিং টুল যার পরিষি বরাবরে পক্ষপন্থী কর্মের প্রেচ করা থাকে। অকীর্ত পতির সাথে ঘূর্ণন গতির সংযোগস্থলে টাপ দিয়ে অভ্যন্তরীণ প্রেচ কাটা হয়। প্রেচ কাটার জন্য টাপিং একটি সহজ, সুপরিচিত এবং অভ্যন্তরীণ উৎপাদন প্রক্রিয়া। টাপিং বহল উৎপাদন এবং লাভজনক প্রেতিং এর জন্য উপযোগী। বিশেষত ছোট প্রেচের জন্য, বেশিরের কয়ে ডাউন টাইপ, উচ্চ কাটিং পতি এবং সীর্প টুল সাইফের জন্য উপযোগী। এ ধরনের কাজে বিভিন্ন ধরনের ফর্মিং ট্যাপস এবং কাটিং ট্যাপ ব্যবহার করা হয়।



চিত্র-১.২৬ (ক) টাপিং কাজের ছবি

### ১.৪২ টাপিং করার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা ও অস্ত:

- টাপিং করার সময় কার্যবন্ধুর হিসেবে অক ও ট্যাপের অক একই বরাবরে রাখতে হয়। টাপ সুরাবার সময় ট্যাপ-অককে ভূমির সমান্তরালভাবে খেয়ে হিসেবে অকের সাথে সমকোণে সুরাতে হয়। বাস বা ডানদিকে কাত হলে ট্যাপ তেলে যাবার সম্ভাবনা থাকে;
- ট্যাপ ডিল সাইজ থেকে কয়ে মাপের হিসেবে ট্যাপ পরিচালনা করা ঠিক না। এরূপ করার ফলে ট্যাপ

ডেজে ঘাস এবং তা কার্ববন্ডু থেকে বের করা কঠিন হয়;

- টাপ অঞ্চল টাপের পরিমাপের সাথে সামঞ্জস্য রাখা উচিত, নচেৎ অভ্যধিক মোচড়ের ফলে টাপ ডেজে থেকে পারে;
- দুই হাত ব্যবহার করে টাপ অঞ্চল সূব্যব শক্তি দিয়ে ঘূরানো উচিত, এবং থারোজনে লুক্রিক্যান্ট ব্যবহার করতে হবে। চিপস্ বের করার অন্য কিছুক্ষণ পর পর টাপকে বাসদিকে ঘূরাতে হবে




চিত্র: ১১:২৬ (খ) টাপিং কাজের ছবি

### ১.৩৩ ডাই ও ডাইস্টক:

সিলিঙ্কিক্যাল কার্ববন্ডু, পাইপ ও রাতের উপরিভাষে স্ফু-গ্রেড বা পাঁচ উৎপন্ন করতে ব্যবহৃত হয়। এটা ডাই কার্বন স্টিল বা ডাই স্পিড স্টিল দ্বারা তৈরি হয়। এর গ্রেড অংশ শক্ত এবং টেম্পার করা থাকে। ডাই টাপ এর সত বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ড মাপের স্ফু-গ্রেড তৈরি করতে বিভিন্ন মাণ বিশিষ্ট হয়ে থাকে।

### ১.৩৪ গ্রেড কাটিং এ ডাই এর প্রয়োগ:

বে কার্ববন্ডুতে গ্রেড কাটতে হবে সেটির মাপ অনুযায়ী ডাই ও ডাইস্টক নির্বাচন করতে হবে। কোন কার্ববন্ডুকে কলি করতে হলে গ্রেড গেজ ব্যবহার করে টিপিজাই মেশে নিতে হবে। কার্ববন্ডুকে ডাইসে শক্ত করে এবং অস্বাভাবে বীধভে হবে। গরে কার্ববন্ডুর মুখটিকে ফাইল দ্বারা ঘবে ক্রমশঃ সরু করে নিতে হবে। ডাইকে বোল্ট বা এর উপর এবনভাবে ছাপন করতে হবে বাতে ডাইস্টকটি বোল্ট বা কার্ববন্ডুর উপর ভূমির সমান্তরাল তাবে অবস্থান করে। এবলের ডাই এর উপর চাপ প্রয়োগ করে থীজে ডাইটিকে ডাবদিকে ঘূরিয়ে কাজ সম্পন্ন করতে হবে। কয়েকটি গ্রেড উৎপন্ন হয়ে ডাই গ্রেডের মাধ্যমে কার্ববন্ডুর সাথে প্রিলিপ হলে ডাই ও কার্ববন্ডুর সংযোগ হলে মসৃণকান্দক তৈল দিতে হয় এবং কিছুক্ষণ পরলে ডাইস্টকটিকে বাসদিকে ঘূরিয়ে ধাতুরূপগুলিকে পরিষ্কার করে নিতে হবে। গ্রেড নির্দিষ্ট পরিমাপে গভীর হয়েছে কিনা তা একটি স্ফু পিচ গেজ দিয়ে পরীক্ষা করে নিতে হবে।

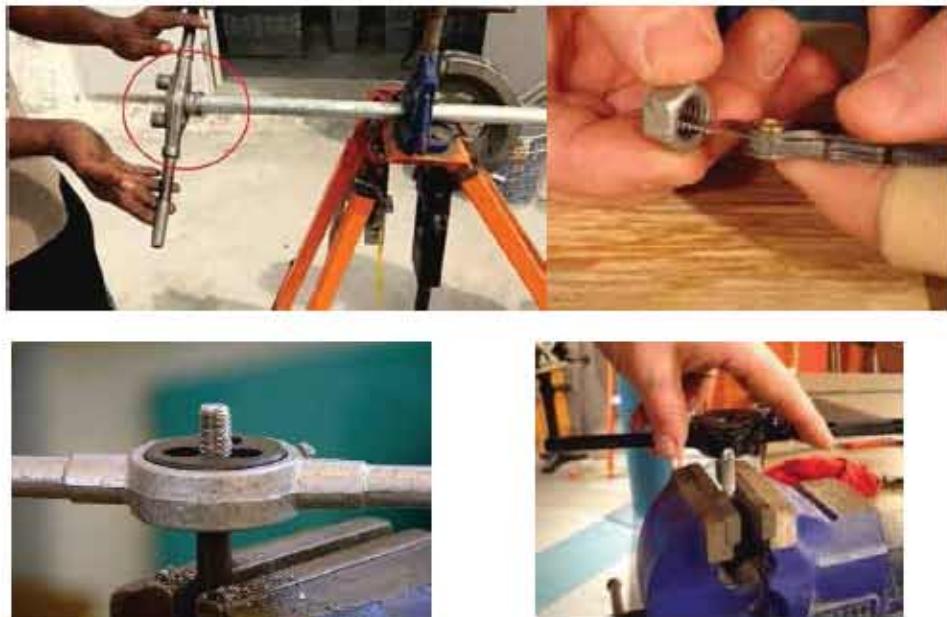

চিত্র-১.২৭ ডাই ও ডাই-স্টেকের ব্যবহার

### ১.৩৪.১ ডাই দিয়ে কুণ্ডল প্রস্তুতকালে বে বিবরণগুলি অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে:

- প্রেত তৈরি করার পৈল/পুরিক্যান্ট ব্যবহার না করলে মসৃণ প্রেত উৎপন্ন হয় না। এজন্য আবেদ ডাই এর সাথে এবং বোল্টের উপরে পরিমাণযোগ্য তৈল/পুরিক্যান্ট ব্যবহার করতে হয়;
- অ্যাক্ষিজন্টেকল ডাই ব্যবহার করে আত্মে আত্মে গ্যাচ কাটতে হয় তা না হলে ডাই আটকে থাওয়ার সম্ভাবনা থাকে;
- ডাইন্স্টককে আনুভূতিক ও সমান্তরাল রেখে মুরাতে হয় এবং কিন্তুকল পরপর ডাইকে বাসদিকে মুরাতে হয় থাকে তিনি বের হয়ে আসে, তা না হলে সঠিক প্রেত তৈরি করা যাব না।

### অব-১ ডায়াল পেজ ব্যবহার করে সেদের অ্যালাইনমেন্ট চেক করার দক্ষতা অর্জন

#### গুরুসর্বিতার মানদণ্ড

- স্বাচ্ছবিশি মেলে ব্যক্তিগত নিম্নাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
- অব অনুযায়ী টুলস, ইকুইপমেন্ট, মেটেরিয়াল সিলেক্ট ও কালেক্ট করা;
- গরীবত্ব কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি পরিষ্কার রাখা;
- কাজ শেষে ওর্কবুশের নিরব অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করা;
- অব্যবহৃত সালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;

- নষ্ট (Wastage) মালামাল ও ক্ষতিপূর্ণ (Scrap) নির্ধারিত হানে ফেলা;
- কাজ শেষে চেকপিন্ট অনুসারী টুলস ও মালামাল ছাড়া দেওয়া ইচ্ছাদি।

### ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	সেফটি হেলমেট	প্লাষ্টিক	১টি
২	সেফটি গগলস	৩.০ আইআর প্লাসের তৈরি	১টি
৩	অ্যার্টিল	প্রয়োজনীয় সাইজ	১টি
৪	মাস্ক	আদর্শমানের	১টি
৫	হ্যাক প্রোভস	কাশডের তৈরি	১ জোড়া
৬	নিরাপদ কুতা	প্রয়োজনীয় সাইজ	১ জোড়া

### প্রয়োজনীয় যন্ত্রণাত্মক (টুলস, ইনকুইপ্রেটস ও মেশিন)

ক্রম	যন্ত্রণাত্মক নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	মেড মেশিন	হাইড্রোলিক বেক টাইপ	১টি
২.	স্যানকেল	সিলিন্ড্রিক্যাল (সলিড)	১টি
৩.	ডায়াল ইডিকেটর	যালনেটিক ড্যাক্সে	১টি
৪.	৩ 'জ' ও ৪ 'জ' চাক	বেকোনো প্রকারের	১টি
৫.	যোটাল প্রেট	সমানকালীন পরীক্ষা করা যায় এবন	১টি
৬.	ডায়াল ইডিকেটর	ক্যারেজের সাথে ঝোল্প করা যায় এবন	১টি
৭.	ক্যাম্পিং এট্রাচমেন্ট	ছবির নমুনা মোড়াবেক	১টি

### মালামাল (Raw Materials)

ক্রম	যন্ত্রণাত্মক নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	সাধা কাগজ	A4 সাইজের ৮০ গ্রাম	৫টি
২	ওরেন্ট কটন	বেকোনো আকারের নরম ও সুতি কাপড়ের	২ টুকরা

### ডায়াল ইডিকেটর ও অ্যাট্রাচমেন্ট



চিত্র-১.২৮ ডায়াল ইডিকেটর ও অ্যাট্রাচমেন্ট

### ক্যারেজ থার্মা

- প্রয়োজনীয় পিপিই পরিষ্কার করো;
- হকে উত্তোলিত তালিকা ও প্রয়োজন অনুবাদী আলামাল এবং বন্ধপাতি সংশ্লিষ্ট করো;
- স্পিন্ডল সেটার অ্যালাইনমেন্ট চেকিং এর জন্য একটি সিলিঙ্গিক্যাল ম্যানড্রেল স্পিন্ডলের সাথে সংযুক্ত ঢাকে বৈধে স্পিন্ডলকে হাত দিয়ে সুরিয়ে আলাল ইভিকেটরের প্লাজার এজকে ম্যানড্রেলের পরিষিক্ক উপর স্পর্শ করা অবস্থার পেন্ডেটার '০' তে সেট করে পর্যায়ক্রমে করেকটি পাঠ প্রাপ্ত প্রাপ্তির মাধ্যমে স্পিন্ডলের কোনো প্রকার এলাইনমেন্ট বিচুক্তি আছে কিনা তা বের করো;

চিত্র:



চিত্র-১.২৯ ডায়াল লেজ সেটিং

- স্পিন্ডল এক্সিস (Axis) অ্যালাইনমেন্ট চেকিং এর জন্য স্পিন্ডলের সাথে সংযুক্ত ঢাকে একটি সমান্তরাল পেটকে পাশের ছবি মোড়াবেক আটকিয়ে ঢাকটিকে সুরিয়ে ক্রসভাইডের অনুভূমিক গতির দিক বরাবরে সমান্তরাল করে সেট করো। এখন ক্যারেজের উপর একটি ডায়াল ইভিকেটর লেজ সেট করে এর প্লাজার এজকে পাশের ছবি মোড়াবেক ক্রসভাইডকে সামনে-শেষেন সরিয়ে পর্যায়ক্রমে করেকটি পাঠ নিয়ে স্পিন্ডল এক্সিস অ্যালাইনমেন্ট-এ কোন অ্যালাইনমেন্ট বিচুক্তি আছে কিনা তা বের করো।
- হেডস্টক ও টেইলস্টক সেটারের প্যারালালিজম অ্যালাইনমেন্ট চেকিং এর জন্য সিলিঙ্গিক্যাল ম্যানড্রেলের এক প্রাপ্ত হেডস্টকের সাথে অন্যপ্রাপ্ত টেইলস্টকের সাথে আটকিয়ে ক্যারেজের উপর একটি ডায়াল ইভিকেটর লেজ সেট করে প্লাজার এজকে ম্যানড্রেলের উপরিভাগে স্পর্শ করা অবস্থার পেন্ডেটার '০' তে সেট করে ক্যারেজকে থাইর থাইর কানে বা বামে চলাচল করিয়ে পর্যায়ক্রমে করেকটি পাঠ প্রাপ্ত প্রাপ্ত করো;



চিত্র-১.৩০ হেডস্টক এবং টেইলস্টক স্টেন্টারিং অ্যাল্যাইনমেন্ট চেকিং

- ক্যারেজকে নিরাপদ দূরত্বে রেখে লেদ মেশিনের সুইচ অন করে মেশিন চালু করো;
- কাজ শেষে ওয়ার্কশপের এর নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করো;
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করো;
- কাজের শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমা দাও ইত্যাদি।

### কাজের সতর্কতা

- কাজের সময় হ্যান্ড গ্রাউন্ড ব্যবহার করো;
- মেশিন পরিষ্কার করে যথাস্থানে তৈলাক্ত করো;
- কাজের স্থান পরিষ্কার করে পিছিল মুক্ত করো;
- কাজের সময় অন্য মনস্ক হওয়া থেকে বিরত থাক ইত্যাদি।

### অর্জিত দক্ষতা:

ডায়াল ইভিকেটর দিয়ে লেদ এল্যাইমেন্ট পরীক্ষা করতে সক্ষম হবে। যেহেতু ডায়াল ইভিকেটর একটি টেস্টিং ইন্স্ট্রুমেন্ট এবং এটি দিয়ে উল্লম্ব বা অনুভূমিক অবস্থানে পরিমাপ করা যায় তাই নির্ভুলতা নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।

### ফলাফল বিশ্লেষণ:

লেদ অপারেশনে ক্রুটিমুক্ত কাজ করতে সক্ষম হবে। রৈখিকপরিমাপ নেয়ার ক্ষেত্রে যেহেতু ডায়াল ইভিকেটর একটি বিশ্বস্ত ইন্স্ট্রুমেন্ট তাই এটির গুণমান নিশ্চিত করে যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণে যত্নশীল হবে এবং বহুল উৎপাদন ও জেনারেল মেকানিক্স কাজে নির্বিঘ্নে ব্যবহার করতে সক্ষম হবে।

## অব-২: সারফসে গেজ ব্যবহার করে লেদ চাক অ্যাল্যাইনমেন্ট করার দক্ষতা অর্জন

### পারদর্শিতার মানদণ্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
- জব অনুযায়ী টুলস, ইকুইপমেন্ট, মেটেরিয়াল সিলেক্ট ও কালেক্ট করা;
- পরীক্ষণ কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি পরিচ্ছন্ন রাখা;
- কাজ শেষে ওয়ার্কশপের নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করা;
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
- নষ্ট (Wastage) মালামাল ও শ্রাপগুলি (Scrap) নির্ধারিত স্থানে ফেলা;
- কাজ শেষে চেকলিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমা দেওয়া ইত্যাদি।

### ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	সেফটি হেলমেট	স্ট্যান্ডার্ড	১টি
২	সেফটি গগলস	৩.০ আইআর প্লাসের তৈরি	১টি
৩	অ্যাপ্রন	প্রয়োজনীয় সাইজ	১টি
৪	মাস্ক	তিন ভর বিশিষ্ট	১টি
৫	হ্যান্ড গ্লাভস	কাপড়ের তৈরি	১ জোড়া
৬	নিরাপদ জুতা	প্রয়োজনীয় সাইজ	১ জোড়া

### প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্টস ও মেশিন)

ক্রম	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	লেদ মেশিন	হরাইজন্টাল বেঞ্চ টাইপ	১টি
২.	ম্যানডেল	সিলিঙ্ক্রিক্যাল (সলিড)	১টি
৩.	ডায়াল ইন্ডিকেটর	ম্যাগনেটিক স্ট্যান্ডসহ	১টি
৪.	৩ ‘জ’ ও ৪ ‘জ’ চাক	যেকোনো প্রকারের	১টি
৫.	মেটাল প্লেট	সমান্তরালতা পরীক্ষা করা যায় এমন	১টি
৬.	ডায়াল ইন্ডিকেটর	ক্যারেজের সাথে ক্ল্যাম্প করা যায় এমন	১টি
৭.	ক্ল্যাম্পিং এট্যাচমেন্ট	ছবির নমুনা মোতাবেক	১টি

### মালামাল (Raw Materials)

ক্রম	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	সাদা কাগজ	এ৪ সাইজের ৮০ গ্রাম	৫টি
২	ওয়েন্ট কটন	যেকোনো আকারের নরম ও সুতি কাপড়ের	২ টুকরা



চিত্র-১.৩১ সেদ চাকে সিলিঙ্ক্রিক্যাল কার্ডবন্ড ও সারফেস পেজ

ছবিতে কাজের খারার কয়েকটি পর্যায়ের ছবি দেখা যাচ্ছে-



কোর 'ক' চাক



কোর 'ক' চাকে কার্ডবন্ড বীথ



কোর 'ক' গুণি নাথান্সির কজ



কাইবার সেট কর



কোর 'ক' চাক আগে আগে ঘূরাও



এল্যাইন চেক কজ

চিত্র-১.৩২ সিলিঙ্ক্রিক্যাল কার্ডবন্ড ও সারফেস পেজ

### কাজের খারা

- প্রয়োজনীয় শিপিং পরিধান করো
- ছকে উজ্জ্বিত তালিকা ও প্রয়োজন অনুধাবী মালামাল এবং যত্নান্তি সংগ্রহ করো

- একটি সিলিঙ্কিক্যাল পেজের 'জ' চাকে হালকা করে অব বীথ;
- যেহেতু , সারফেস পেজ এক শুকার লে-আউট বা মার্কিং টুলস এবং স্কাইবারকে সুরক্ষাবে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা থাকে। সোলাকার পৃষ্ঠ বিশিষ্ট বন্ধু, বেবন-শ্যাফট, পুলি, বিজ্ঞারিং, বিজ্ঞারিং ক্যাব ইত্যাদি গোলাকার পৃষ্ঠ, ব্যার্থ সোলাকার কি-না? এ ধরনের পরীক্ষা করতেও সারফেস পেজ ব্যবহৃত হয়। এর ডারী বেস (Base) এর উপর একটি খাড়া দীপ্ত বা স্পিডল থাকে এবং সার্টের সাথে একটি স্কাইবার সামানো থাকে বা ক্ল্যাম্প ও স্ফু এর সাহায্যে বিভিন্ন কোণে সেট করা যায়। বেসের সাথে সংযুক্ত আডাজান্টিং স্ফু-কে সুরিয়ে স্কাইবারের মুখকে সুরক্ষাবে নিয়ন্ত্রণ করো;
- বিকেন্ত্রিকতা দেখার জন্য হাতে চাক সুরাতে হবে এবং বারবার দেখ। এর পর পরম্পর বিলগ্রীত 'জ' হালকা করে টাইট করো;
- একটি ডী-ক্ল্যাম্প ও সারফেস পেজ ক্ল্যাম্প করো এবং সারফেস পেজের কেস এর ডী-গুড়ের সাথে সিলিঙ্কিক্যাল কার্ববক্স প্রাপ্ত স্থাপন করো;
- কার্ববক্সের প্রেস্টারিটিকে কার্ববক্সের পরিপিণ্ড উপর স্পর্শ করা অবস্থায় স্কাইবার নাট টাইট দাও;
- এখন হাত দিয়ে লেদ চাকটিকে আকে আকে সুরাও;
- সক্ষ কর যে, কার্ববক্সের পরিপিণ্ড উপর সুরক্ষাবে দাল পড়েছে কি না;
- যদি সমানভাবে পরিপিণ্ড সম্পূর্ণ অংশ দাপাইত হয়ে থাকে তবে বুকতে হবে যে, কার্ববক্সের আল্যাইনেট সঠিক হয়েছে;



চিত্র-১.৩৬ সারফেস পেজ

- সারফেস পেজকে ফ্রেসিলাইজের উপর স্থাপন করে কার্ববক্সের সেটার পরীক্ষা করো;
- কাজ শেষে গুরার্কশপের নিরব অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করো;
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করো;
- ওয়াল্টেজ ও স্ক্যাপগুলি নির্ধারিত স্থানে ফেলে দাও;
- কাজের শেষে চেক জিপ্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমা দাও ইত্যাদি।

## কাজের সতর্কতা

- কাজের সময় হ্যান্ড প্লাভস ব্যবহার করা;
- মেশিন পরিষ্কার করে যথাস্থানে তৈলাক্ত করা;
- কাজের স্থান পরিষ্কার করে পিছিল মুক্ত করা;
- কাজের প্রকৃতি অনুসারে মেশিন গার্ড ব্যবহার করা;
- কারেজ অপারেশনের সময় অন্যমনক্ষ না থাকা;
- কারেজ অপারেশনের সময় হাত ও আঙুল যেন কোনো অবস্থাতেই কাটিং টুলের মাথায় স্পর্শ না করে, সে দিকে খেয়াল রাখা ইত্যাদি।

## অর্জিত দক্ষতা:

সারফেস গেজ ব্যবহার করে লেদ চাক অ্যালাইন করার দক্ষতা অর্জন করবে।

## ফলাফল বিশ্লেষণ:

সারফেস গেজ ব্যবহার করে লেদ চাক অ্যালাইন করার দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে ত্রুটিমুক্ত কাজ করার দক্ষতা অর্জনের ফলে আত্মতৃষ্ণি লাভ করবে।

## এসো নিজেকে ঘাচাই করি-

১। কোনো ছিদ্রের গভীরতা, স্লিটস ও রিসেস (Recesses) পরিমাপের জন্য সাধারণত \_\_\_\_\_

ব্যবহার করা হয়।

(ক) ভার্নিয়ার ক্যালিপার

(খ) মাইক্রোমিটার

(গ) ডেপথ/গভীর গেজ

(ঘ) স্লিপ গেজ

**উত্তর: গ**

২। ভার্নিয়ার সাধারণত ব্যবহার করা হয়-

(ক) কামারশালায়

(খ) ঢালাই কারাখানায়

(গ) জেনারেল মেকানিক্স কাজে বা মেশিন সপে

(ঘ) ওয়েল্ডিং সপে

**উত্তর: (গ)**

৩। একটি ভার্নিয়ারের লিস্ট কাউন্ট ০.০১ মিমি. ত্রুটি পরিমাপকালে ২৪.০৮ মিমি. দেখালে এবং  
ত্রুটি +০.০৩ হলে প্রকৃত মাপ কত?

(ক) ২৪.০৮ মিমি.

(খ) ২৪.১১ মিমি.

(গ) ২৪.০৫ মিমি.

(ঘ) ২৪.২৪ মিমি.

**উত্তর: গ**

৪। কোন যন্ত্রটি তারের ব্যাস পরিমাপের জন্য উপযুক্ত

(ক) ভার্নিয়র ক্যালিপার

(খ) মাইক্রোমিটার (গেজ)

(ঘ) মিটার

(ঘ) সাইন বার

**উত্তর: খ**

৫। একটি ভার্নিয়ারের লিস্ট কাউন্ট ০.০১ মিমি। এর দ্বারা পরিমাপকালে ২৪.০৮ মিমি. দেখালে এবং ইরোর  $+0.03$  হলে প্রকৃত মাপ কত হবে?

(ক) ২৪.০৮ মিমি.

(খ) ২৪.১১ মিমি.

(গ) ২৪.০৫ মিমি.

(ঘ) ২৪.২৪ মিমি.

**উত্তর: গ**

৬। একটি বাহ্যিক মাইক্রোমিটারের (পরিমাপের রেঞ্জ  $0.25$  মিমি) সর্বনিম্ন গণনায় বৃত্তাকার ক্ষেত্রে ৫০টি ভাগে বিভক্ত হলে এবং পিচ  $0.5$  হলে মিমি হলে লিস্ট কাউন্ট কত হবে?

(ক) ০.০১ মিমি

(ক) ০.০২ মিমি

(গ) ০.০৫ মিমি

(ঘ) ০.০০১ মিমি

**উত্তর: ক**

৭। পিচ ডায়ামেটার মাইক্রোমিটার ..... পরিমাপ করে।

(ক) খ্রেডের মেজের ডায়ামেটার (Major Diameter)

(খ) খ্রেডের ক্ষুদ্র ডায়ামেটার (Minor Diameter)

(গ) খ্রেডের কার্যকর ব্যাস (Effective Diameter)

(ঘ) খ্রেডের রুট/মূল ব্যাস (Root Diameter)

**উত্তর: গ**

৮। হাইট গেজ সাধারণত ..... পরিমাপের জন্য ব্যবহার করা হয়।

(ক) গভীরতা এবং উচ্চতা

(খ) বাহ্যিক টেপার

(ঘ) অভ্যন্তরীণ টেপার

(ঘ) সারফেসের মসৃণতা

**উত্তর:** ক

১। মাইক্রোমিটার ব্যবহার করা হয়-

(ক) কোণ পরীক্ষা করার জন্য

(খ) রেখিক পরিমাপ গ্রহণ করার জন্য

(গ) সারফেস ফিনিশ চেকিং এর জন্য

(ঘ) সারফেস প্লেটের উপর রেখে কার্যবস্তুতে মার্কিং বা লে-আউট করার জন্য

**উত্তর:** খ

১০। একটি ভার্নিয়ারপ্রোট্রাক্টরের ভার্নিয়ার ক্ষেলতি ১২টি ভাগে বিভক্ত যাহা প্রধান ক্ষেলে  $23^{\circ}$  এর সাথে মিলে যায় (প্রধান ক্ষেলের প্রতিটি ঘর  $2^{\circ}$ ) লিস্ট কাউন্ট কত হবে?

(ক) ৫ মিনিট

(খ) ১০ মিনিট

(গ) ১২ মিনিট

(ঘ) ৫ ডিগ্রি

**উত্তর:** ক

১১। জেনারেল মেকানিক্স কাজে সারফেস প্লেট কি কাজে লাগে?

(ক) ওয়ার্কিং টেকিল হিসাবে

(খ) কোণ পরীক্ষা করার জন্য

(গ) রেখিক দূরত নির্ণয় করার জন্য

(ঘ) কোনো সারফেসের সমতলতা পরীক্ষা করার জন্য

**উত্তর:** ঘ

১২। কম্বিনেশন সেট কী ধরনের টুল?

(ক) এটি সূক্ষ্ম (Precision) পরিমাপক ইন্স্ট্রুমেন্ট

(খ) এটি অ-সূক্ষ্ম (Non-Precision) পরিমাপক ইন্স্ট্রুমেন্ট

(গ) টুলরুম ইন্স্ট্রুমেন্ট

(ঘ) উপরের কোনটিই নয়

**উত্তর:** খ

## অনুশীলনী-১১

### অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

- ১.ফাইলিং করার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলি কি কি?
- ২.সফ্ট হ্যামার বা ম্যালেট কি দিয়ে তৈরি করা হয়?
- ৩.রেঞ্চ টুল কী?
- ৪.ক্যালিপারের মূল কাজ কী?
- ৫.ট্যাপ কি কাজে ব্যবহৃত হয়?
- ৬.ডাই কি কাজে ব্যবহৃত হয়?
- ৭.ডাই আটকানোর জন্য যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তার নাম কি?
- ৮.ডায়াল ইন্ডিকেটরের লিস্ট বলতে কী বোঝায়?

### সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

- ১.মাইক্রোমিটারের কুটি বলতে কী বুঝায়?
- ২.হ্যান্ড টুলস ও পাওয়ার টুলস এর মধ্যে পার্থক্য কী?
- ৩.হাতুড়ির শ্রেণিবিভাগ দেখাও।
- ৪.সারফেস গেজের ব্যবহার লিখ।
- ৫.ডাই এবং ট্যাপের মধ্যে পার্থক্য কী?
- ৬.ডায়াল গেজ ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ উল্লিখে কর।
- ৭.কোন কোন ক্ষেত্রে ডায়াল গেজ ব্যবহার করা হয়?
- ৮.ফাইলিং করার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলি কি কি?

### রচনামূলক প্রশ্ন

- ১.হস্ত চালিত টুলস-ইন্ট্রুমেন্টের রক্ষণাবেক্ষণ কৌশল বর্ণনা কর।
- ২.ডাই চালনার ক্ষেত্রে সতর্কতার বিষয়গুলি ব্যাখ্যা কর।
- ৩.লেদ মেশিনে ডায়াল ইন্ডিকেটরের ব্যবহার বর্ণনা কর।
- ৪.হাইট গেজ ও মাইক্রোমিটারের বিশেষ যন্ত্র বর্ণনা কর।
- ৫.স্কু-বোল্ট এক্সট্রাস্ট দিয়ে কিভাবে ভাঙ্গা অংশ বের করে আনতে হয় তা বর্ণনা কর।

# ହିତୀସ ଅଧ୍ୟାୟ

## କାଟିଂ ଟୁଲସ ଯ୍ୟାନ୍ ଟୁଲ ପ୍ରାଇଭିଂ

### Cutting Tools and Tool Grinding



ତୋମରା ସାମାଜିକ କୋନ କିଛିର ଆକାର ଓ ଆକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରା ବା ହୋଟ୍ସାଟ ଜିନିସଗତ ତୈରି କରାର ଅନ୍ୟ କୀ ଧରନେର ଫଳାଙ୍ଗ/ସରଜାମ ସ୍ବର୍ଦ୍ଧାର କରେ ଥାକୋ? ନିଚ୍ଚମ ତୋମରା କିଛୁ ଏକଟା ଦିଯେ କୋଣେ ସ୍ଵର୍ଗ ସାମଗ୍ରୀ ବା କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟକ୍ତିତେ କାଟି/ଛେଦନ କରା/କର୍ତ୍ତନ କରା/ପର୍ମଳ କରେ ତାତେ ପ୍ରାରୋଜ୍ଞନୀୟ ଆକାର ଓ ଆକୃତି ପ୍ରଦାନ କରାର ଚେଷ୍ଟା କର। ମାଛ, ମାଂସ, ସଜି ଆବା ଅନେକ କିଛୁ କାଟିତେ ନିଚ୍ଚମ ତୁରି, ଢାକୁ, ହୀସୁଆ, ଦା ଇତ୍ୟାଦି ଏମନ ଅନେକ କିଛୁ ସ୍ବର୍ଦ୍ଧାର କର। ଆବାର ଆସବାବଗତ ତୈରି ବା ଯେତୋଷତ କରନ୍ତେ- କରାନ୍, ବାଟାଲୀ, ମାଟାର, ପଲିଶ ଏରକମ ଅନେକ କିଛୁ କରେ ଥାକ୍ ଯାହିଁର ଚାରଲାଖେ ବାଗାନ ବା ଚାଯାବାଦ କାହିଁ କୌଣ୍ଡି କାହିଁ, ନିଡାନି, ସାକ୍ଷାଳ ଏରକମ ଅନେକ ଫଳାଙ୍ଗି ସ୍ବର୍ଦ୍ଧାର କରୋ, ଏମବକି ତୋମରା ଦେଖେ ଥାକୋ, ଦାଳାନ-କୋଠା ଓ ରାଜାଘାଟ ନିର୍ମାଣେ କୋଦାଳ, ବେଳାଚା, ଚିଜେଲ, ପ୍ରାଇଭାର ଏରକମ ଅନେକ ଫଳାଙ୍ଗି ସ୍ବର୍ଦ୍ଧାର ହସ୍ତ ହସ୍ତ । ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ-କଲକାରୀଖାନା ଓ ଉତ୍ସାର୍କଳ୍ପନେ- କୋମୋବ୍ସ୍ତୁର ଆକାର-ଆକୃତି ପ୍ରଦାନରେ ଯା କିଛୁ କରିବା ହୁଏ ତା ଏ ଅଧ୍ୟାଯେ ଆବରା ଜାନିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯ୍ୟାପାତିର ସାଥେ ପରାଇତ ହସ୍ତ ।



ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ ଶେଷେ ଆମରା-

- କାଟିଂ ଟୁଲ ସଂପର୍କେ ସର୍ବନା କରନ୍ତେ ପାଇବ;
- କାଟିଂ ଟୁଲସ ନିର୍ବିଚନ କରନ୍ତେ ପାଇବ;
- କାଟିଂ ଟୁଲେର ଜିଯୋମ୍ୟେଟି ନିର୍ବିଚନ ଓ ଟିହିଟ କରନ୍ତେ ପାଇବ;
- କାଟିଂ ଟୁଲ ମେଟେରିଯାଲ ନିର୍ବିଚନ କରନ୍ତେ ପାଇବ;
- ପ୍ରାଇଭିଂ ସଂପର୍କେ ସ୍ବାକ୍ଷା କରନ୍ତେ ପାଇବ;
- କାଟିଂ ଟୁଲ ପ୍ରାଇଭିଂ ସଂପର୍କେ ସର୍ବନା କରନ୍ତେ ପାଇବ;
- କାଟିଂ ଟୁଲ ପ୍ରାଇଭିଂ/ସାର୍ପେନିଂ କରନ୍ତେ ପାଇବ;

- কাটিং টুলসমূহের যথাযথ সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে পারব।

শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে এই অধ্যায়ে আমরা দু'টি জব সম্পর্ক করব। এই জব দু'টির মাধ্যমে কাটিং টুল এর পরিচিতি, জেনারেল মেকানিক্স কাজে যেসকল কাটিং টুল ব্যবহৃত হয় সে সকল কাটিং টুলের ধরন, টুল জিওমেট্রি এবং টুলস মেটেরিয়ালস সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করব। সচারচর ব্যবহৃত কাটিং টুলস এর কাটিং এজ (Cutting-Edge) তৈরিকরণ এবং কাটিং এজসমূহের গ্রাইডিং বা ধার করার কোশল ও দক্ষতা অর্জন করব। জবগুলি সম্পর্ক করার পূর্বে প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক বিষয় শিখতে পারব।

## ২.১ কাটিং টুল পরিচিতি

জব বা কার্যবস্তু থেকে অপ্রয়োজনীয় ধাতু বা পদার্থকে অপসারণ করে প্রত্যাশিত আকার দিতে সাহায্যে করে। কাটিং টুলের দেহ বা বডিকে শ্যাঙ্ক বলে, শ্যাঙ্কের শেষ প্রান্তেই কাটিং অংশ থাকে। কাটিং টুলগুলি হীরা (Diamond), উচ্চ গতির ইস্পাত (High Speed Steel), সিমেন্টেড কার্বাইড (Cemented Carbide), সারমেট (Cermet), সিরামিক্স (Ceramics) ইত্যাদি পদার্থ দ্বারা তৈরি হয়ে থাকে।

### ২.১.১ কাটিং টুলের শ্রেণি

কাটিং টুলকে কাটিং এজ বা কাটিং পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

- সিঙ্গেল পয়েন্ট কাটিং টুল
- মাল্টি-পয়েন্ট কাটিং টুল।

### ২.১.২ সিঙ্গেল পয়েন্ট কাটিং টুল


সিঙ্গেল পয়েন্ট কাটিং টুলে একটি মাত্র কাটিং এজের মাধ্যমে কার্যবস্তু থেকে ধাতু অপসারণ করা যায়। যেমন- শেয়ার টুল, লেদ টুল, প্লেনার টুল ইত্যাদি।

কার্যবস্তুর ধাতুকে অপসারণের উপর ভিত্তি করে কাটিং টুলকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

- টার্নিং টুল (Turning Tool)
- শেপিং টুল (Shaping Tool)
- প্লানিং টুল (Planning Tool)
- স্লটিং টুল (Slotting Tool)
- বোরিং টুল (Boring Tool)



चार्नर ट्रूल

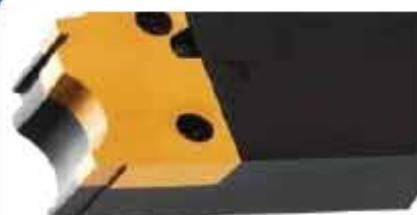

शेपिं ट्रूल



स्निप्स ट्रूल



वॉल्डर ट्रूल



वोल्विं ट्रूल

ठिक-२.१ विभिन्न शकाव काटिं ट्रूल

यज्ञारप्ण वा सरळाय विवेचनाय आज्ञा सिलेल प्रदूषक काटिं ट्रूलस आहे। वेवन-

- फ्लाइ काटार (Fly Cutter)
- शिवार्स (Shears)
- स्निप्स (Snips)
- ओरेल्डर्स (Welders)
- एज चामफरिं काटिं ट्रूल (Edge Chamfering Cutting Tool) इत्यादि।



সাইড কাটার



শিপার্স



বিপস



ওয়েভার্স



### চিত্ৰ-২.২ পৰা চাবকাবিৰ কাটিৰ সমগ্ৰাম

কাৰ্যবস্থাতে দৃশ্যাভনীয় আকৃতি ফৰানোৱ ভিত্তিতে সিলেম পণ্ডিত কাটিৰ টুলসকে পীচ ভাবে কাগ কৰা যাব-

- সাইড কাটিৰ টুল (Side Cutting Tool)
- শুভিৰ টুল (Grooving Tool)
- থ্রেড টুল (Thread Tool)
- ফৰ্ম টুল (Form Tool)
- ভি-টুল (V- Tool)



চিত্র-২.৩ বিভিন্ন গ্রেডেট টুল

**২.১.৩ মাস্টিপ্লেট কাটিং টুল**

মাস্টিপ্লেট কাটিং টুলে দুই বা দুইয়ের অধিক কাটিং এজ থাকে, যা একই সাথে কার্বনকু থেকে খালু অপসারণ করে। বেমন- মিলিং কাটার, ডিল বিট, প্রাইভিং হাইল ইত্যাদি

মেশিনের উপর ভিত্তি করে মাস্টিপ্লেট কাটিং টুলকে শৌচ ভালে তাল করা যাব। বেমন-

- মিলিং কাটার (Milling Cutter)
- রিমার (Reamer)
- ব্রোচ (Broach)
- প্রাইভিং হাইল (Grinding Wheel)
- হোন (Hone)



মিলিং কাটার



রিমার



ব্রোচ



হোন

চিত্র-২.৪ বিভিন্ন প্রকার মাস্টিপ্লেট কাটিং টুলসমূহ

মালাংশ বা সরঞ্জাম বিবেচনায় মাস্টিপ্লেট কাটিং টুলস। বেমন-

ডিল (Drill), চপস (Chop Saw), প্রাইভার (Grinder), রোটারি কাটার (Rotary Cutter)

সেন্টার ড্রিলস (Centre Drills), কিটি (Scissors), রিমার (Reamer), সীম রিপার (Seam Ripper) ইত্যাদি।

কাটিং টুলের গতি বিবেচনা করে তিন ভাগে ভাগ করা যায়-

১. সরল রৈখিক গতি (Linear Motion) Lathe Tools, Brooches
২. ঘূর্ণিয়ন গতি (Rotary Motion)- Milling Cutters, Grinding Wheels
৩. সরল রৈখিক ও ঘূর্ণিয়ন গতি (Linear and Rotary Motion)-Drills, Taps ইত্যাদি।

### ২.১.৪ টুল সিলেন্চার

সিলেন্চ পর্যন্ত কাটিং টুলের নোজ রেডিয়াস (Nose Radius) এবং মৌলিক কোণসমূহকে পর্যায়ক্রমিকভাবে সংযোগ আধারে প্রকাশ করা হবে তাকে টুল সিলেন্চার বলে।


উদাহরণ: ০-৭-৭-১-১৫-২৫-২

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ব্যাক র্যাক অ্যাসেল = <math>0^\circ</math></li> <li>• সাইড র্যাক অ্যাসেল = <math>7^\circ</math></li> <li>• এন্ড রিলিফ অ্যাসেল = <math>7^\circ</math></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• সাইড মিলিক অ্যাসেল = <math>7^\circ</math></li> <li>• এন্ড কাটিং এজ অ্যাসেল = <math>15^\circ</math></li> <li>• সাইড কাটিং এজ অ্যাসেল = <math>15^\circ</math></li> <li>• নোজ রেডিয়াস = ২ এমএম</li> </ul> |
|--|--|

### ২.১.৫ টুল জ্যোমেট্রি (Geometry)

নিচে একটি সিলেন্চ পর্যন্ত কাটিং টুলের মৌলিক কোণসমূহকে টুল জ্যোমেট্রি বলে।


সিলেন্চ পর্যন্ত কাটিং টুল জ্যোমেট্রি সূচনা হলো-

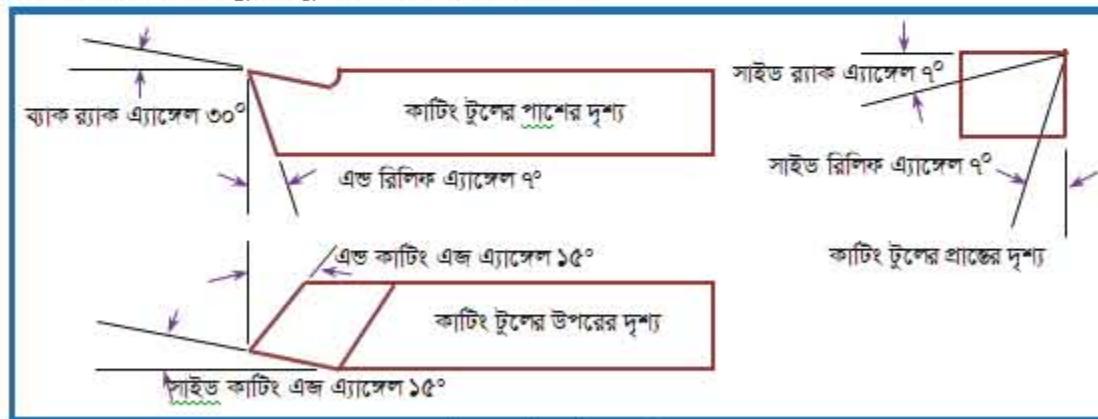

চিত্র-২.৫ টুল জ্যোমেট্রি

### ২.১.৬ সিলেন্চ পর্যন্ত কাটিং টুলের বিভিন্ন অংশসমূহ-

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• শ্টাফ (Shank)</li> <li>• ফ্লাঙ (Flank)</li> <li>• ফেস (Face)</li> <li>• হিল (Heel)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• নোজ (Nose)</li> <li>• নোজ রেডিয়াস (Nose Radius)</li> <li>• কাটিং এজ (Cutting Edge) ইত্যাদি।</li> </ul> |
|--|--|

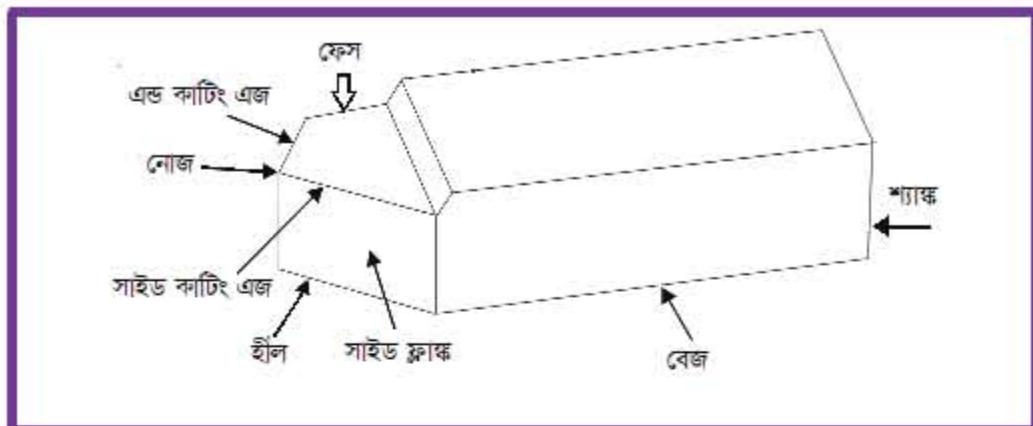

চিত্র-২.৬ কাটিং টুলের বিভিন্ন অংশ

### শ্যাক


শ্যাক কাটিং টুলের মূল দেহ, যা কাটিং টুলকে ধরে রাখতে সাহায্য করে।

### ফেস

কাটিং টুলের কাটিং এজের বিচ্ছ লাগালাপি ভাল বা তলসমূহকে ফেস করে।

### বেজ

কাটিং টুলের বে তলের উপর দিয়ে চিপ গড়ে পড়ে থাকে আকেই বেজ বলে।

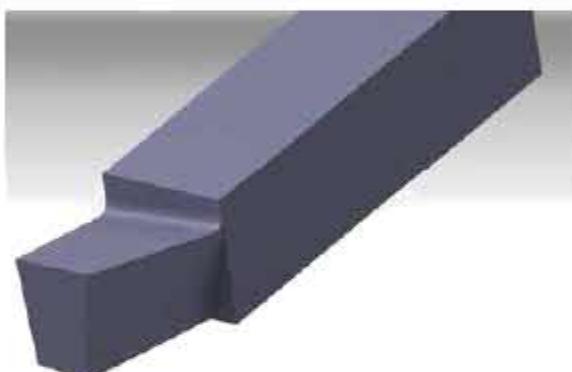

চিত্র-২.৭ কাটিং টুলের ত্রি-মাত্রিক দৃশ্য

### হাল

এটি কাটিং টুলের শ্যাক ও বেজের মধ্যেকার ইন্টারসেকশন। কাটিং টুলের ভলা বেকে নোজ পর্যন্ত কোণকেই হাল বলে।

### নোজ

সাইড কাটিং এজ এবং এভ কাটিং এজের মিলিত বিন্দুকেই নোজ বলে।


### নোজ রেভিলাস

সাইড কাটিং এজ এবং এভ কাটিং এজের মিলিত বিন্দু পয়েন্ট আকারে বা সুচালো না করে কিছুটা বৃত্তাকার করা হয়; আর এই অংশকেই নোজ রেভিলাস বলে। কলে টুলের স্থানিক বৃত্তি পাও এবং সারফেস ক্রিনিশণ ভাল হয়।

**কাটিং এজ:** কাটিং টুলের ফেসের উপরের এজকেই কাটিং এজ বলে। যাহা কার্বনস্টু হতে খাতু অপসারণ করে থাকে। ইহা টুলের সাইড কাটিং এজ এবং এভ কাটিং এজ নিয়ে গঠিত।


### ২.১.৭ কোণসমূহ (Angles)

- সাইড কাটিং এজ অ্যালেন (Side Cutting Edge Angle)
- এন্ড কাটিং এজ অ্যালেন (End Cutting Edge Angle)
- সাইড রিলিফ অ্যালেন (Side Relief Angle)
- ব্যাক র্যাক অ্যালেন (Back Rack Angle)
- সাইড র্যাক অ্যালেন (Side Rack Angle)

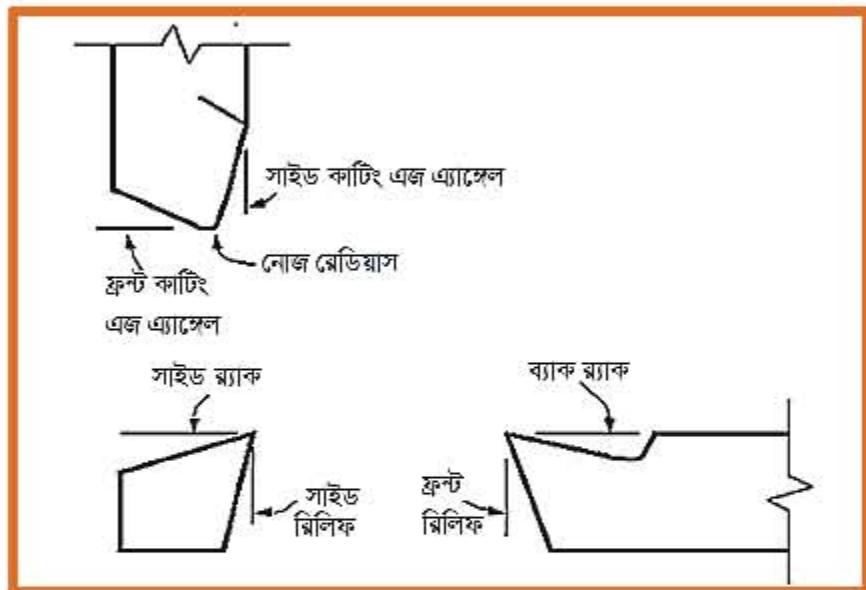

চিত্র-২.৮ সিলিং পেন্ডেট কাটিং টুলের কোণ ও এক্সসমূহ

### ব্যাক র্যাক অ্যালেন

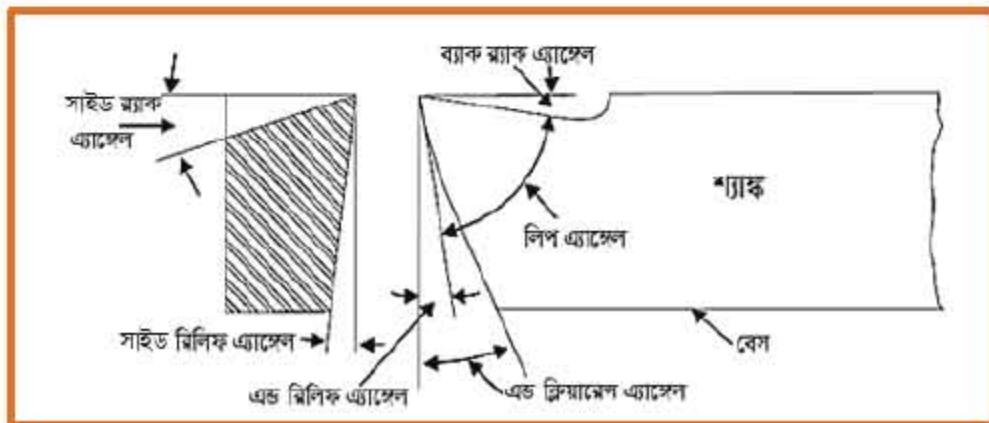

চিত্র-২.৯ র্যাক অ্যালেনসমূহ

টুলের ফেস টুল হোল্ডার বেসের সমান্তরাল রেখার সাথে যে কোণ তৈরি করে তাকে ব্যাক র্যাক অ্যাঞ্জেল বলে। চিপ প্রবাহের দিককে পরিচালিত করা এবং কাটিং পয়েন্টকে রক্ষা করাই এই অ্যাঞ্জেলের উদ্দেশ্য। ব্যাক র্যাক অ্যাঞ্জেলের পরিমাণ কার্যবস্তুর উপর নির্ভর করে।

### **ব্যাক র্যাক অ্যাঞ্জেল তিনি প্রকার। যেমন-**

- পজিটিভ ব্যাক র্যাক অ্যাঞ্জেল;
- নেগেটিভ ব্যাক র্যাক অ্যাঞ্জেল;
- নিউট্রাল ব্যাক র্যাক অ্যাঞ্জেল।

### **সাইড র্যাক অ্যাঞ্জেল**

ফেস এবং বেসের সমান্তরাল তলের মধ্যে যে কোণ সৃষ্টি হয় তাকে সাইড র্যাক অ্যাঞ্জেল বলে। এ কোণের উপর চিপস বৌকা হওয়া নির্ভর করে। অ্যাঞ্জেল বেশি হলে বৌকা হওয়ার পরিমাণ কমে যায়। কিন্তু তলের মসৃণতা বৃদ্ধি পায়। অ্যাঞ্জেল কমে গেলে চিপস বেশি বৌকা হয়।

### **এন্ড রিলিফ অ্যাঞ্জেল**

এন্ড ফ্ল্যাঙ্ক টুল বেসের লম্ব রেখার সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে তাকে এন্ড রিলিফ অ্যাঞ্জেল বলে। ওয়ার্কপিস এবং টুলের মধ্যে ঘর্ষণ রোধে এ কোণ সহায়তা করে থাকে। যদি কোণ বড় হয় তাহলে টুলের কাটিং এজ সাপোর্ট বিহীন হয়ে পড়ে এবং ভেঙে যায়। আবার যদি এ কোণ খুব ছোট হয়, তাহলে জবের সাথে কাটিং টুলের ঘর্ষণের ফলে কর্তন ঠিক মতো হয় না এবং ভালো মসৃণও হয় না। এ কোণ  $6^{\circ}$  থেকে  $10^{\circ}$  পর্যন্ত উঠা-নামা করে।

### **সাইড রিলিফ অ্যাঞ্জেল**


পার্শ্ব ফ্ল্যাঙ্ক এবং টুল বেসের লম্বা রেখার সাথে সৃষ্টি কোণকে সাইড রিলিফ অ্যাঞ্জেল বলে। এ অ্যাঞ্জেলের কারণে ঘর্ষণ ছাড়াই মেশিনিং করা যায়।

### **সাইড কাটিং এজ অ্যাঞ্জেল**

সাইড কাটিং এজ অ্যাঞ্জেল কে অনেক সময় লীড অ্যাঞ্জেল ও বলে। কাটিং টুলের শ্যাঙ্ক সাইড ও সাইড কাটিং এজের মধ্যেকার কোণকেই সাইড কাটিং এজ অ্যাঞ্জেল বলে।

### **এন্ড কাটিং এজ অ্যাঞ্জেল**

টুলফেস টুল শ্যাঙ্কের পার্শ্বতলের লম্ব রেখার সাথে যে কোণ সৃষ্টি করে তাকে এন্ড কাটিং এজ কোণ বলে। ওয়ার্কপিস এবং টুলের কিনারার মধ্যে ঘর্ষণ পরিহার করার জন্য এ অ্যাঞ্জেল দেয়া হয়।

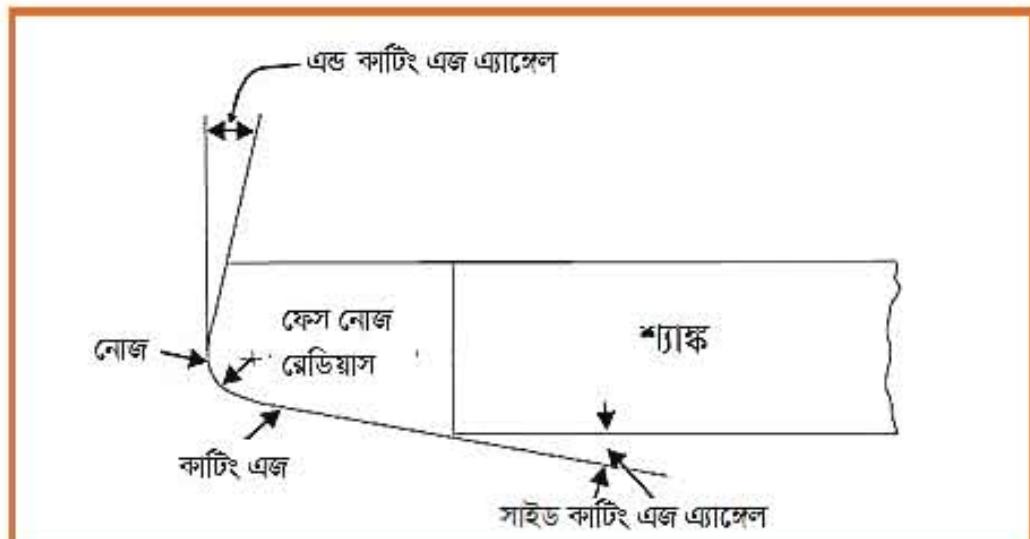

চিত্র-২.৩০ বিভিন্ন কোণসমূহ

## ২.২ অন্যান্য কাটিং টুলস:

অন্যান্য কাটিং টুলসমূহ বেরন-

### ২.২.১ ড্রিল (Drill)

অবশেষ দোকান অনুসারে এটি বিভিন্ন ধরুণির হয়ে থাকে। এটি এমন এক খননের কাটিং টুল যাহা কার্বনস্যুলে পিণ্ড করার কাজে ব্যবহৃত হয়। ড্রিল বিটের কথায় (শীর্ষ বা আগো) কাটিং অংশ থাকে এবং চিপগুলি বের হয়ে আসার অন্য বাণিজ্যিক বৈশিষ্ট্য (Groove) থাকে।

### ২.২.২. রিমার (Reamer)

রিমার এক খননের মাণিগঙ্কের কাটিং টুল। কার্বনস্যুলে পিণ্ড করার কাজে রিমার ব্যবহৃত হয়। রিমার অন্তর্বেশনের পরে ঐ পিণ্ডকে অধিক অস্থনকার অন্য ব্যবহার করা হয়। কাম্পের খরণ অনুসারে রিমারের একাধিক কাটিং প্রাঙ (Edges) থাকতে পাওয়া। অনেক ক্ষেত্রে রিমারের কাটিং অংশ করেক খাশের হয় বা কিনা পিণ্ড খাসের খননের উপর নির্ভর করে।

### ২.২.৩ বিলিং টুল (Milling Tool)

এটি মাণিগঙ্কের কাটিং টুল যাহা ডিক বা নলাকার (Disk or Cylindrical Body) সেহের পাই সাজানো থাকে। এ খননের কাটিং টুল বিলিং মেশিন ও বিলিং সেটোরে ব্যবহৃত হয়। এভিল (Endmill) শ্যাফ টাইপ বিলিং প্রাপ্তি কাটিং অংশ থাকে, রিমার এর নাম এক বিলিং বলা হয়।

### ২.২.৪ ব্রোচ (Broach)

ব্রোচ এমন এক খননের কাটিং টুল যাতে সাহায্য কোন পিণ্ডের অংশকে মেশিনিং করার কাজে ব্যবহৃত হয়। ব্রোচ বারের ঘর্জে দড় বা বজ্জিতে অসংখ্য কাটিং এজ থাকে যাহা পূর্ণস্থান অবস্থায় কাজ করে।

### ২.২.৫ টেপ ও প্রেচ কাটিং তাই (Tap and Thread Cutting Die)

কোন হিসেবের ভিতরে প্রেচ কাটার কাজে কাটিং টুল হিসাবে প্রেচ কাটিং ট্যাপ ব্যবহার হয়। কোন গোলাকার বস্তুর বাইরের শুরু প্রেচ কাটার জন্য তাই ব্যবহার করা হয়।

### ২.২.৬ ট্যাপ (Tap)

ট্যাপ এক প্রকার মেটাল কাটিং টুল বা দিয়ে গোলাকার হিসেবের ভিতরে অভ্যন্তরীণ স্কু-প্রেচ (Internal Thread) বা পাঁচ কাটা হয়। ট্যাপ হাই কার্বন স্টিল বা হাই স্পিড স্টিল দ্বারা তৈরি হয়ে থাকে এবং স্কু-প্রেচ কাটা অর্থেটি টেম্পার করা থাকে। টেম্পার সেমান্তে কার্যস্থলে ট্যাপ কিছুটা ভেঙ্গে হয়, তাই সতর্কতার সাথে ট্যাপিং করতে হয়। ট্যাপিং করার শুরু ওয়ার্কশিপের নির্দিষ্ট আমগাম প্রক্রিয়ে ইন্টারিল প্রেচের ঘাস



চিত্র-২.১০ (c) ট্যাপ



চিত্র-২.১০(d) ট্যাপ সেট ও ট্যাপ স্টক টাই-ফ্লামার প্রযোজন হয়।

অনুযায়ী ফিল কজ্জ নিতে হয়। উদ্বেগ্য যে, ইটার্নিল প্রেচের সাইনের ভায়ানিটারের সমান ভায়ানিটারের হিসেবে করতে হয়। একটি ট্যাপ রেফের সাহায্যে ট্যাপ এর স্ট্যাক-কে দৃঢ়ভাবে আঠকিয়ে দৃঢ়ভাবে তাইসে বীথা ওয়ার্কশিপের হিসেবের মধ্যে আস্তে আস্তে সুযোগে ট্যাপকে প্রবেশ করাতে হয়। মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে সুন্দরিকেটি ওয়েল দিতে হয়। ট্যাপিং এর জন্য ঘাস ট্যাপ, ট্যাপ রেফ, কার্বনস্লু, ওয়েলক্যান এবং

### ২.২.৭ তাই ও ভাইটক (Die and Die Stock)

তাই এক প্রকার মেটাল কাটিং টুল বা সিলিঙ্গিল্যাল ঘব, লাইপ, গোলাকার ঘভ এবং উপরিভাগে স্কু-প্রেচ বা পাঁচ উৎপন্ন করতে ব্যবহৃত হয়। এটা হাই কার্বন স্টিল বা হাই স্পিডস্টিল দিয়ে তৈরি হয়। তাই এর প্রেচ অংশ শক্ত এবং টেম্পার করা থাকে। ভাই ট্যাপ এর মত বিভিন্ন স্ট্যাকার্ড মাপের স্কু-প্রেচ তৈরি করতে বিভিন্ন মাপ বিশিষ্ট হবে থাকে। ভাই দ্বারা প্রেচ কাটার পর একে সমান মাপের ট্যাপিং করা প্রেচ বিশিষ্ট হিসেবের মধ্যে প্রবেশ করানো থাকে। অবশ্য বোল্টকে নাটটির মধ্যে চোকাতে গোলে নাট অথবা বোল্ট বে কোনো একটিকে ক্রমাগত সুরাতে হবে। ভাই সাধারণত চ্যাপ্টা হব এবং এর মধ্যে প্রেচের সংখ্যা কর থাকে।



চিত্র-২.১১ ট্যাপ

ডাই-এর ডিভেলে প্রেত কাটা থাকে। প্রেত কাটা শুরু করার সুবিধার্থে ডাই-এর এক পার্শ্ব চ্যান্কার করা থাকে এবং এই পার্শ্বই ডাই-এর স্পেসিফিকেশন দেখা থাকে। ডাই-এর স্পেসিফিকেশন দেখে প্রেত স্ট্যাভার্ড, আউটসাইড ডায়ামিটার ও প্রেতের লিচ জানা যায়। ডাই-কে ডাইস্টক-এর ঘৰ্য্যে শর্করাবে আটকিয়ে ওজার্কপিসের উপর স্থানে প্রেত উৎপন্ন করতে হয়। ট্যাপ হারা বেসব স্ট্যাভার্ড প্রেত তৈরি করা যায়, ডাই হারাও সেসব স্ট্যাভার্ড প্রেত তৈরি করা যায়।



চিত্র-২.১২ ট্যাপ সেট ও ট্যাপ অৱ

## ২.১ কাটিং টুল মেটেরিয়াল

কার্যবন্ধুর কাঠিন্যতাৰ (Hardness) উপৰ কিমি কোৱা কাটিং টুল তৈরিতে বিভিন্ন ধৰনেৰ ম্যাটেরিয়াল ব্যবহাৰ কৰা হয়। এগুলিৰ সংক্ষিপ্ত বৰ্ণনা কৰা হল।

### ২.১.১ কাৰ্বন টুল স্টিল (Carbon Tool Steel)

সাধাৰণত কম গতিৰ মেশিন অপোৱেশনেৰ জন্য কাৰ্বন টুল ইস্পাত ব্যবহাৰ কৰা হয়। কাৰ্বন স্টিল অৰ্পণ প্ৰতিগ্ৰাহী হওয়াৰ কাটিং এজেৰ ধাৰাতোৱা অংশ সহজে নষ্ট হয় না। কাৰ্বন স্টিলেৰ মেশিনিং এবিলিটিৰ মুনগত আৰু ভাল। তবে ২৫০ ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড তাপমাত্ৰায় এৱ কাঠিন্যতা ছাস পাওয় বিধায় আধুনিক মেশিন অপোৱেশনে কম ব্যবহাৰ হয়। কূলনামুলক নৱৰ ধাৰু যেৱেন- ম্যাগনেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, ব্ৰাস ইত্যাদি মেশিনিং এ মিলিং, টাৰ্নিং, কুকিং ও টুইস্ট ডিস্টি হিসাবে কাৰ্বন টুল ইস্পাত ব্যবহাৰ কৰা হয়।

### ২.১.২ হাই-স্পিড স্টিল (High-Speed Steel)

হাই কাৰ্বন ইস্পাতেৰ সাথে সংকৰ ধাৰু হিসাবে টাৰ্নিং, মেশিনিং, ক্রোমিয়াম ইত্যাদিৰ বিলৈনে হাই-স্পিড স্টিল তৈৱি কৰা হয়। মেশিনিং এৱ সময় টুল ও অৱেৰ দৰ্শণে উচ্চ টাপ মান্দাৰ সৃষ্টি হয়। টুলেৰ স্থানীয় বৃক্ষি কৰাৰ জন্য মেশিনিং এৱ সময় কুল্যান্ত ব্যবহাৰ কৰা হয়। তবে ৬৫০ ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড তাপমাত্ৰায় এৱ কাঠিন্যতা ছাস পাওয়। হাই স্লী স্টিল বিভিন্ন ডিস্টি, মিলাৰ কাটাৰ্স, সিলেল পদ্ধেট কাটিং টুল, ব্ৰোচ (Broach) ইত্যাদি কাজে ব্যবহাৰ কৰা হয়।

### ২.১.৩ সিমেন্ট কাৰ্বাইড (Cemented Carbide)

সিমেন্টেড কাৰ্বাইড টুল মেটেরিয়ালে বাইকাৰ হিসাবে কোৰ্বাটসহ ট্যানটালাম, টাৎকেন ও টাইটানিয়াম কাৰ্বাইড ব্যবহাৰ হয়। সিমেন্টেড কাৰ্বাইড কাটিং টুলগুলি কুৰ শক্ত এবং ১০০০ ডিগ্ৰী সেলসিয়াস এৱ উপৰ তাৰপৰীয়ামও ভাল কাৰ্য কৰতে পাৰে।

### ২.১.৪ সিৱামিক টুল (Ceramics Tools)

সিৱামিক টুলে উপকৰণ হিসাবে অ্যালুমিনিয়াম কজাইড এবং সিলিকন নাইক্সাইড ব্যবহৃত হয়। লদাৰ্দেৱ উচ্চ সংবেদনশীল (Sensitive) গুণ রয়েছে এবং ১৮০০ ডিগ্ৰী সেলসিয়াস দৰ্শণ তাপমাত্ৰা সহ্য কৰতে পাৰে।

সিরামিক টুলে কাটিং টুলের টুল ফেস ও চিপের সাথে ঘর্ষন কম হয় এবং তাপ পরিবাহিতা ক্ষমতা কম বলে মেশিনিং এ কুল্যান্ট ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না; বরং কার্যবস্তুর তলে ভালভাবে মসৃণতা পাওয়া যায়।

### ২.৯.৫ কিউবিক বোরন নাইট্রাইট (CBN-Cubic Boron Nitride)


হীরার পরে এটিই দ্বিতীয় শক্ত খাতু বলে গ্রাইডিং হইলে ক্ষয়কারী পদার্থ হিসাবে অধিক ব্যবহৃত হয়। এ জাতীয় পদার্থ নিজে খুবই কম ক্ষয় হয় ফলে গ্রাইডিং হইল সহজে নষ্ট হয় না।

### ২.৯.৬ হীরা (Diamond)

হীরা সবচেয়ে শক্ত পদার্থ ও ব্যবহৃত। হীরা উচ্চতাপ পরিবাহিতা এবং উচ্চ গলনাঙ্গ পুণসম্পর্ক পদার্থ। তাপের প্রসারণ কম ঘটে এবং উচ্চ ক্ষয় প্রতিরোধী। মেশিনিং কাজে কার্যবস্তুর সঠিক আকার ও মসৃণ ভল উৎপাদনে হীরার তৈরি টুলের তুলনা হয় না।

## ২.১০ ড্রিল বিট

ড্রিল বিট একটি মাল্টিপলেন্ট কাটিং টুল। এটি মেশিনের সাহায্যে ঘূরিয়ে কোন বস্তুকে ছিদ্র করতে কিংবা ছিদ্রকৃত বস্তুর ছিদ্রের ব্যাস বড় করতে ব্যবহৃত হয়। এটা হাই স্পিড স্টিল অথবা হাই কার্বন স্টিল দ্বারা তৈরি করা হয়। ড্রিল বিটের শ্যাঙ্কে কোন মেটেরিয়াল দিয়ে তৈরি তা চিহ্নিত করা থাকে।

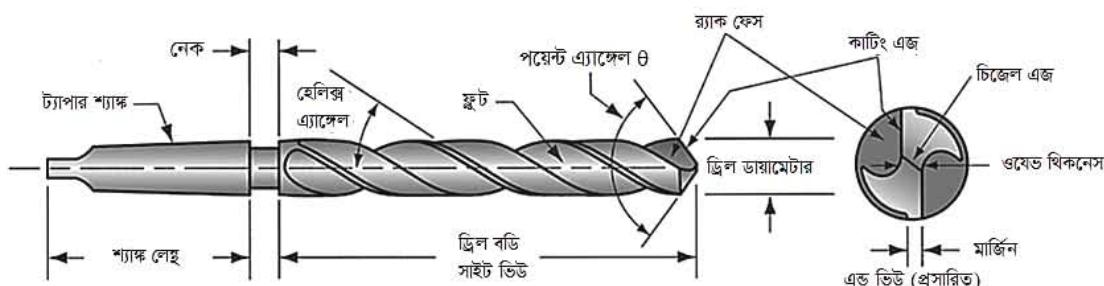

চিত্র-২.১০ ড্রিল বিটের বিভিন্ন অংশ

একটি ড্রিল বিট বিভিন্ন অংশ নিয়ে গঠিত যেমন-

- শ্যাঙ্ক (Shank)
- ট্যাং (Tang)
- ফ্লুট (Flute)
- মার্জিন (Margin)
- লিপ বা কাটিং এজ (Lip or Cutting Edge)
- ডেড সেন্টার (Dead Center)
- ওয়েব (Web)
- বডি ক্লিয়ারেন্স (Body Clearance)

### ২.১০.১ শ্যাঙ্ক (Shank)

ড্রিল চাক বা মেশিন স্পিডলে আটকানোর জন্য ব্যবহৃত অংশকে শ্যাঙ্ক বলা হয়। ড্রিল বিটের শ্যাঙ্ক সাধারণত দুই প্রকারের হয়। যেমন-

- স্ট্রেইট বা প্যারালাল শ্যাঙ্ক (Straight or Parallel Shank)

স্ট্রেইট বা প্যারালাল শ্যাঙ্ক সমান মাপের গোল আকারের থাকে। সাধারণত ছোট আকারের ডিল বিটের শ্যাঙ্ক ১২ মিমি হয়ে থাকে।

- **টেপার শ্যাঙ্ক (Taper Shank)**

টেপার শ্যাঙ্ক বিশিষ্ট ডিল বিটের মাথার অংশ থেকে ক্রমশ সরু হয়। সাধারণ ৩ মিমি থেকে বেশী ব্যাসের ডিল বিট টেপার শ্যাঙ্ক বিশিষ্ট হয়।

### ২.১০.২ ট্যাং (Tang)

টেপার শ্যাঙ্ক ডিল বিটে টেপারের শেষে খানিকটা জায়গা চ্যাপ্টা করে কাটা থাকে। এই চ্যাপ্টা অংশের নাম ট্যাং। ডিল বিট ঘুরে গিয়ে বা স্লিপ করে যাতে খুলে না যায় তার জন্য এই অংশ কাজ করে। ট্যাং কোন ক্ষতি ব্যতিরেকে সকেট বা স্পিন্ডল থেকে ডিফট এর সাহায্যে ডিল বিটকে বের করা হয়।

### ২.১০.৩ ফ্লুট (Flute)

ডিল বিটের বড়তে যে গুভ কাটা থাকে তাকে ফ্লুট বলে। এটা টুইন্ট ডিল বিটের মোচড়ানো থাকে। সাধারণত ডিল বিটে দু'টি ফ্লুট থাকে। ফ্লুট এর গভীরতা সকল স্থানে সমান থাকে না। ফ্লুট কাটিং এজ থেকে শ্যাঙ্কের দিকে যতই অগ্রসর হতে থাকে ততই এর গভীরতা কমতে থাকে এবং প্রশস্তা বাড়তে থাকে। ফ্লুটের এ প্রকার গঠনের কারণে কর্তিত ধাতু খন্ডগুলি ছিদ্রের মধ্য হতে বাহির হয়ে আসার সময় ডিলের গাত্র হতে অনবরত সরে আসতে সহায়তা করে। ফ্লুট থাকার ফলে যে সমস্ত সুবিধা পাওয়া যায় তা হলো-

- ফ্লুট কাটিং এজ গঠনে সহায়তা করে;
- ইহা কর্তিত খন্ডগুলিকে কুণ্ঠিত করে;
- ইহা কর্তিত খন্ডগুলিকে ছিদ্রের মধ্যে হতে বের হয়ে আসার পথ করে দেয়;
- ইহা পানি বা কাটিং ফ্লুইডকে কাটিং এজ পর্যন্ত পৌছাতে সাহায্য করে ইত্যাদি।

### ২.১০.৪ মার্জিন (Margin)

ফ্লুটের পর্যাপ্ত বরাবর সরু এবং উঁচু অংশকে মার্জিন বলে। ডিল বিটের উপরিভাগে, যে স্থানটুকু অব্যাহত রেখে অবশিষ্ট স্থানকে ক্ষয় করা হয়ে থাকে তা-ই মার্জিন। মার্জিনসহ ডিল বিটের যে ব্যাস পাওয়ায় যায় তাকে পূর্ণ ব্যাস বলা হয়। মার্জিনের অপর নাম ল্যান্ড। মার্জিন সাধারণত ১.৫ মিমি থেকে ৩ মিমি পর্যন্ত হয়ে থাকে। মার্জিন ডিল বিটের সমগ্র উপরিভাগকে ঘর্ষণের হাত থেকে রক্ষা করে।

### ২.১০.৫ কাটিং এজ (Cutting Edge)

ছিদ্র করার সময় ডিল বিট যে তীক্ষ্ণ অংশ দ্বারা ধাতুকে কাটে তাকে ডিল বিটের কাটিং এজ বলা হয়। প্রতিটি ফ্লুট দ্বারা এক একটি কাটিং এজ গঠিত হয়। কাটিং এজের দৈর্ঘ্য সর্বদা সমান থাকা প্রয়োজন। ডিল বিটকে সাধারণত ডানদিকে ঘুরানো হয় বলে কাটিং এজও অনুরূপভাবে ডানদিকে কাটার উপযোগী করে তৈরি করা হয়। কাটিং এজের দু'পাশের দৈর্ঘ্য সমান না হলে ছিদ্র বড় সাইজ হয়ে থাকে।

### ২.১০.৬ ডেড সেন্টার (Dead Center) বা ডিল পয়েন্ট (Drill Point)

ডায়ার এবং বিশেষজ্ঞ সর্বশেষ প্রাতে ফিল অক্ষ বনাবর তীক্ষ্ণ এজকে তেড়ে সেন্টার করা হয়। এটি ফিল বিটের পক্ষেট বা সেন্টার হলেও অক্ষতপক্ষে একটি বিস্মৃতে থাকে না, এবং নিমিট্ট দৈর্ঘ্য থাকে। সরু ফিলের বেলায় এই তেড়ে সেন্টার বিস্মৃত অতি সেখানেও বড় ফিল বিটের বেলায় এই দৈর্ঘ্য ও খিত্তি পর্যবেক্ষ হয়ে থাকে।

#### ২.১০.৭ ওয়েব (Web)

ফিল বিটের ছুট বাদ দিলে যাবার্থানে বে সিলিঙ্ক্রিক্যাল সারফেস থাকে তাত্র নাম ওয়েব। অর্থাৎ ফিল বিটের সমস্ত দৈর্ঘ্য ব্যাসী উভয় ছুটের মধ্যবর্তী স্থানকে ওয়েব বলা হয়। এটি ফিল বিটের ধাতব দক্ষ যা ফিল বিটকে পক্ষিলাগী করে। এর পরেলেটের দিক থেকে ওয়েব শ্যাঙ্কের দিকে ক্রস হোটা হয়।

#### ২.১০.৮ ডি ক্লিয়ারেন্স (Body Clearance)

ফিল বিটের মার্জিনের ব্যাস থেকে বড়ির ব্যাস কিছুটা কম রাখা হয়। উভয় থেকার মাঝের পার্শ্বক্যকেই বড়ি ক্লিয়ারেন্স বলা হয়। বড়ি ক্লিয়ারেন্স থেকার কারণে ফিল বিটের সারফেসের সাথে হিন্দুর সারফেসে অর্পণ সাপে না। কলে ফিল বিট ও কার্বনচু গুরম কম হয়।

#### ২.১০.৯ ফিল বিটের প্রেমিকাণ

ফিল বিটকে বড়ির গঠন অনুবাদী সাধারণত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। বেদন-

#### ফ্ল্যাট ফিল বিট (Flat Drill Bit)

এই প্রকার ফিল বিটের মুখের সমিহিত স্থান সমতল হয়। সাধারণত কার্বনচুলার পিটিয়ে এটি তৈরি করা হয়। এটি অতি সহজে, কম খরচে ও অর্পণ সময়ে তৈরি করা যায়।



চিত্র-২.১৪ ফ্ল্যাট ফিল বিট

#### টুইন্ট ফিল বিট (Twist Drill Bit)


এই প্রকার ফিল বিটের উপরিভাগে মোচড়ানো বা পাঁচানো রকমের নাচী বা ছুট কাটানো থাকে। এটা আধুনিক মেশিন দ্বারা তৈরি করা হয়। টুইন্ট ফিল বিটকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা হয়। বেদন-

- স্টেইট শ্যাঙ্ক ফিল বিট (Straight Shank Drill Bit)



চিত্র-২.১৫ স্টেইট শ্যাঙ্ক ফিল বিট

- টেপার শ্যাঙ্ক ডিল বিট (Taper Shank Drill Bit)

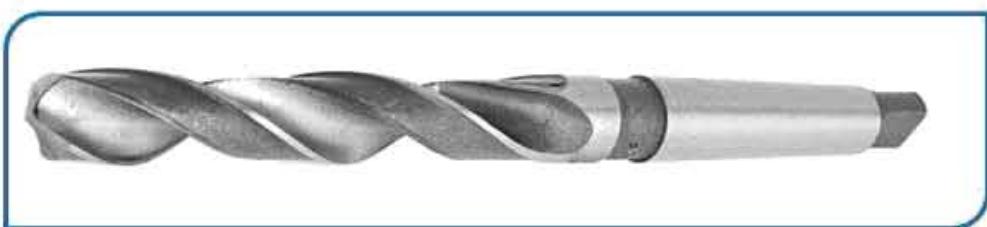

চিত্র-২.১৬ টেপার শ্যাঙ্ক ডিল বিট

### ২.১০.১১ ডিল বিটের কাটিং অ্যাঞ্জেল ও ক্লিম্বারেল অ্যাঞ্জেল

ডিল বিটের কাটিং অ্যাঞ্জেলের অপর নাম সিপ অ্যাঞ্জেল। ডিল বিটের কাটিং এজ এর অক্ষের সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে তাকে কাটিং অ্যাঞ্জেল বলা হয়। সাধারণ কাজে এই কোণ  $55^{\circ}$  রাখা হয়। দুটি কাটিং এজের অন্তর্ভুক্ত কোণ  $118^{\circ}$  ( $55^{\circ}$  এর দ্বিগুণ) হয়। দুইটি কাটিং অ্যাঞ্জেলের সমষ্টিকে প্রয়েট অ্যাঞ্জেল ও বলা হয়। অর্থাৎ কাটিং অ্যাঞ্জেল প্রয়েট অ্যাঞ্জেলের অর্ধেক হয়। কার্যবস্থা ভেদে প্রয়েট অ্যাঞ্জেল এর পরিমাণ বিভিন্ন হয়। ধেমন-

কার্যবস্থার পদার্থ	প্রয়েট অ্যাঞ্জেল
স্টিল, কাস্ট আয়রন, অ্যালয়েড ও নন-অ্যালয়েড কাস্টিং	$118^{\circ}$
ব্রাস, ব্রোঞ্জ, নিকেল, জিঙ্ক অ্যালয় ও হোয়াইট প্রেটাল	$118^{\circ}$
হিট্রিটেড স্টিল, অ্যালয় স্টিল	$125^{\circ}-135^{\circ}$
স্টেইনলেস স্টিল	$140^{\circ}$
হোয়াইট কাস্ট আয়রন, স্টিল রেইল	$150^{\circ}$
কপার, অ্যালুমিনিয়াম, প্লাস্টিক, শক্ত রাবার, নরম কাস্ট আয়রন	$80^{\circ}-100^{\circ}$
কাট	$60^{\circ}$


### ২.১০.১২ ক্লিম্বারেল অ্যাঞ্জেল নির্ধারণ:

প্রয়েট কাটিং এজের ঠিক পিছনের অংশে যা গ্রাইডিং করে করানো হয় অর্থাৎ কাটিং এজের পশ্চাত দিকে যে কোণে ঢালু করা থাকে তাকে ক্লিম্বারেল অ্যাঞ্জেল বলে। ধাতু ভেদে এই কোণের পরিমাণ বিভিন্ন রকম হয়। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো-

ধাতব পদার্থ	ক্লিম্বারেল অ্যাঞ্জেল
নরম স্টিল, সাধারণ স্টিল ও সাধারণ কাস্ট আয়রন	$12^{\circ}-15^{\circ}$
শক্ত স্টিল	$8^{\circ}-12^{\circ}$
ব্রাস, ব্রোঞ্জ, কপার ও অ্যালুমিনিয়াম	$12^{\circ}-15^{\circ}$
প্লাস্টিক ও শক্ত রাবার	$15^{\circ}-20^{\circ}$

## ১২.১১ কাটিং টুল প্রাইভিঃ

কাটিং টুল প্রাইভিঃ করার ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জনে তোমার সিলেল পদ্ধেট কাটিং টুল বা লেদ টার্মিং টুল এবং মার্টিপ্লেট কাটিং টুল প্রাইভিঃ এর অন্য একটি টুইচ স্লিপ বিট প্রাইভিঃ করবে।

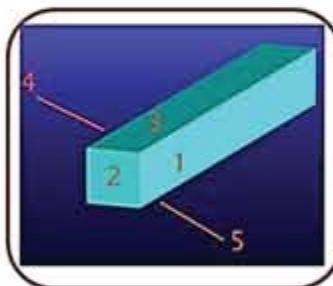

টুলবার



কাটিং টুলের আকৃতি



কাটিং টুলের আকৃতি

### চিত্র-২.১৭ সিলেল ও মার্টিপ্লেট কাটিং টুল

আমরা হেসেছি সিলেল পদ্ধেট কাটিং টুলের একটি মাত্র কাটিং এজ ও বডি বা শ্যাখ থাকে। এই টুল লেদ, টারেট লেদ, ফেনার, শেপার, বোরিং ও পিলিংসহ একই ধরনের সিলেল ও মার্টিপ্লেট কাটিং টুল বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। সিলেল পদ্ধেট কাটিং টুলের কাটিং পদ্ধেট কাটিং ফেস, একটি ঝ্যাক, সাইড ঝ্যাক এবং বেজ নিয়ে গঠিত। চিপস হেসের উপর দিয়ে গঢ়িয়ে বের হয়। কাটিং টুল মুটি এজ থাকে, একটি সাইট কাটিং এজ, অন্যটি এক কাটিং এজ। সাইট কাটিং এজটি ফেস ও ঝ্যাক এর পিলিতস্থান; অন্যটি এক কাটিং এজ এবং সাইড কাটিং এজের পিলিত স্থানকেই নোঙ্গ পরেট বলে। সচারচর সাইট কাটিং এজ দিয়েই চিপস কাটা হয়।

### ২.১১.১ বিভিন্ন প্রকার টুল বিট অ্যালেল পরিমাণ

বিভিন্ন প্রকার টুল বিট অ্যালেল এর পরিমাণ যেসব-

ওয়ার্কপিস প্রেটেরিয়াল	ফ্লট র্যাক	সাইড র্যাক	ফ্লট লিমারেল	সাইড লিমারেল	কাটিং অ্যালেল	বর্তব্য
মাইক স্লিপ ও সেটো লোহা	৫°	১০°	৫°	৬°	৬৫°	
চালাই লোহা	১০°	৮°	১০°	৬°	৭০°	
সংকর ইল্মাত	১০°	১২°	৩°	২°	৭৭°	
পিলেল	০°	০°	৬°	১২°	৮৪°	

### ২.১২ প্রাইভিঃ (Grinding)

কোন কিছুকে ক্ষয় করার একটি প্রক্রিয়ার নাম প্রাইভিঃ; করকারী টুল হিসাবে প্রাইভিঃ হইল ব্যবহার করা হয়। হইল সাধারণত করকারী ও নিম্ন ক্ষয়ক্ষৰী বৈশিষ্ট্য পদার্থ দিয়ে তৈরি হয়। ইয়া সাধারণত শক্ত পাথর

কণা, কার্বন, কার্বাইড, সংকর ধাতু ইত্যাদি পদার্থ দিয়ে তৈরি হয়। গ্রাইডিং হইলের ধরন অনুষ্ঠানীয় কোন বস্তু হতে পর্যবেক্ষণে আল্ট্রাওয়েভনীয় পদার্থ মুক্ত অপসারণ করা যায়, তিক তেমনি কোন অসম্ভুল তলকে বিভিন্ন সানে অসম্ভুল করা যায়।

### ২.১২.১ গ্রাইডিং হইল (Grinding Wheel)

গ্রাইডিং হইল সাধারণত কার্ববস্তুর উপাদানের অসম্ভুল উপর নির্ভর করে বিভিন্ন সংকর পদার্থের প্রিপেনে তৈরি হয়ে থাকে। গ্রাইডিং হইলের পরিমাপের ক্ষেত্রে বাইনের ব্যাস, হইলের পুরুত্ব ও ছিদ্রের ব্যাস দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।  
যেমন-

১৫০ মিলি x ২৫ মিলি x ৩০ মিলি হইল বলতে বোরায়- বাইনের ব্যাস ১৫০  
মিলি, পুরুত্ব ২৫ মিলি ও ছিদ্রের ব্যাস ৩০ মিলি।




চিত্র-২.১৮ গ্রাইডিং হইল

### ২.১২.২ গ্রাইডিং মেশিনের নিরাপত্তা সরঞ্জাম

গ্রাইডিং কাজে ব্যবহৃত গ্রাইডিং মেশিন ও হইলের নিরাপত্ত অবস্থান প্রয়োজন। যে গ্রাইডিং করবে তাকে ব্যক্তিগত সুরক্ষা ও নিরাপত্তামূলক সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হবে, তিক তেমনি গ্রাইডিং মেশিনেরও নিরাপত্তা সরঞ্জাম থাকতে হবে। সচারচে গ্রাইডিং মেশিনের সাথে নিম্নে বর্ণিত সেকটি সামগ্রী সংযুক্ত করা থাকে।


- আই শীল (Eye Shield) বা ফেস গার্ড (Face Guard)
- হইল গার্ড (Wheel Guard)
- টুল রেস্ট (Wheel Rest) ইত্যাদি।

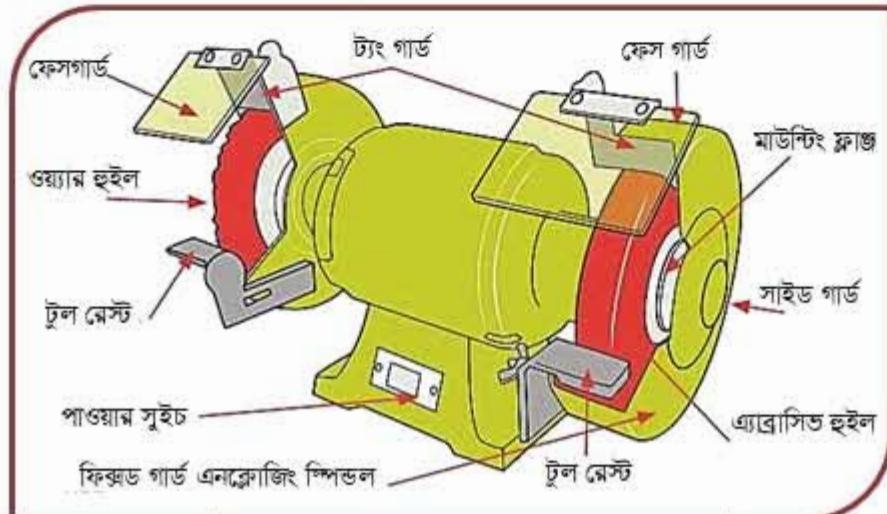

চিত্র-২.১৯ গ্রাইডিং মেশিনের নিরাপত্তা সরঞ্জাম

### ২.১২.৩ আই শীল্ড (Eye Shield)

আই শীল্ড অপারেটরের চক্ষুকে হইলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অ্যাব্রাসিভ (Abrasive) কণা এবং ধীতুচূর্ণ হতে রক্ষা করে। আই শীল্ড স্বচ্ছ ও নির্মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। কার্বিংস্লুকে উভমরুপে দেখার জন্য অনেক ক্ষেত্রে আই শীল্ডের নিচের দিকে বৈদ্যুতিক বাজ লাগানোর ব্যবস্থা থাকে। আই শীল্ডের অবস্থান সবসময় কার্বিংস্লু এবং অপারেটরের চক্ষুর মধ্যবর্তী অবস্থান নিশ্চিত করতে হয়।

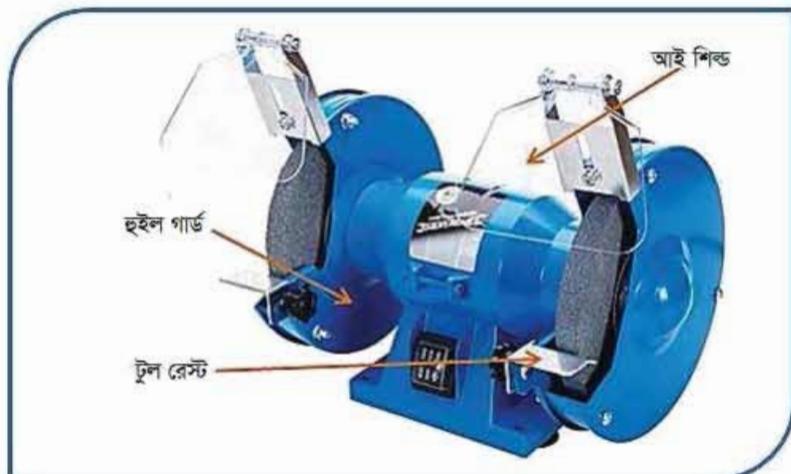

চিত্র-২.২০ প্রাইভিই মেশিনের আই শীল্ড, হইল গার্ড ও টুল রেস্ট

### ২.১২.৪ হইল গার্ড (Wheel Guard)

কোনো বস্তুকে ঘূরন্ত প্রাইভিই হইলের সংস্পর্শে আসতে হইল গার্ড বাখা দেব এবং হইলকে বাহ্যিক আঘাত পাওয়া থেকে রক্ষা করে। এ হাড়া কোন দুর্ঘটনার কারণে ঘূরন্ত হইল ভেঙে পেলে এর ভগ্নাংশ থাকে চারদিকে ছিটে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটাতে না পারে সে ব্যাপারে হইল গার্ড সাহায্য করে।

### ২.১২.৫ টুল রেস্ট (Tool Rest)

টুল রেস্ট এমন এক ধরনের সাপোর্ট যা কার্বিংস্লুকে টুল রেস্টের উপর রেখে নিরাপদে প্রাইভিই করা হয় এবং ইহা কাটিং টুল বা কার্বিংস্লুকে নিরাপত্তার সাথে কাঞ্চ করতে সাহায্য করে। টুল রেস্ট ও হইলের মধ্যে খুবই কম ফৌকা থাকে; ফলে প্রাইভিই হইল টুল রেস্টকে প্রায় স্পর্শ করে ঘূরে কিন্তু কোন বিশেষ সম্ভাবনা থাকেনা।

### ২.১৩ প্রাইভিই হইল তৈরিতে উপাদানসমূহ

প্রাইভিই হইল তৈরিতে বজ্জিৎ পদার্থের সাথে ক্ষয়কারী পদার্থের কণা ব্যবহার করা হয়। যেমন-

- অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড (Aluminium Oxide)
- সিলিকন কার্বাইড (Silicon Carbide)

- ডায়মন্ড (Diamond) ইত্যাদি।

গ্রাইভিং হইল তৈরিতে ব্যবহৃত বস্তিৎ পদার্থ যেমন-

- ভিট্রিফাইড (Vitrified)
- রেজিনয়েড (Resinoid)
- সিলিকেট (Silicate)
- শেলাক (Shellac)
- রাবার (Rubber) ইত্যাদি।

### ২.১৩.১ অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড (Aluminum Oxide)

অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড একটি মজবুত ও সুচালো অ্যাব্রাসিভ (Abrasive) পদার্থ। ইহা দিয়ে তৈরি গ্রাইভিং হইল উচ্চ টেনসাইল স্ট্রেংথ (Tensile Strength) বিশিষ্ট ধাতুকে ক্ষয় করতে ব্যবহৃত হয়। যেমন-কার্বন স্টিল, অ্যালয় স্টিল, শক্ত ও নরম স্টিল, রট আয়রন, ব্রোঞ্জ ইত্যাদি। অ্যাব্রাসিভ এর আকার বড় হলে ধাতুকে দ্রুত কাটিং বা ক্ষয় করা যায় এবং ছোট হলে ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়। এতে কার্ববস্তুর পৃষ্ঠাতল অপেক্ষাকৃত বেশি মসৃণ ও সুন্দর করা যায়।

### ২.১৩.২ সিলিকন কার্বাইড (Silicon Carbide)

সিলিকন কার্বাইড অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড থেকে অনেক শক্ত এবং ভঙ্গুর হয়। এর সাহায্যে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডকেও কাটা যায়। এটি কম টানা বল (লো টেনসাইল স্ট্রেংথ) বিশিষ্ট ধাতু যেমন- ঢালাই লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, তামা, রাবার, টাংস্টেন কার্বাইড, মার্বেল, সিরামিক, ম্যাগনেসিয়াম, প্লাস্টিক, ফাইবার ইত্যাদি গ্রাইভিং করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

### ২.১৩.৩ ডায়মন্ড (Diamond)

ডায়মন্ড সাধারণত দুই প্রকারের হয়

- কৃত্রিম ডায়মন্ড (Artificial Diamond)
- ক্ষার্ক্তিক ডায়মন্ড (Natural Diamond)

খনি থেকে প্রাকৃতিক ডায়মন্ড পাওয়া যায় এবং ইহার মূল্য অনেক বেশি। এর সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার মূল্যবান এবং আকর্ষণীয় অলংকার সামগ্রী প্রস্তুত করা হয়। কৃত্রিম ডায়মন্ড শিল্প কারখানায় তৈরি করা হয় ফলে এর মূল্য কম। এর গুণগত মান প্রায়ই একই রূপ বিধায় গ্রাইভিং হইল উৎপাদন শিল্পে প্রাকৃতিক ডায়মন্ডের তুলনায় কৃত্রিম ডায়মন্ডের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ডায়মন্ড সবচেয়ে শক্ত পদার্থ।

পিতলযন্ত্রিকার অন্য ভাবমত হইল সম্পূর্ণরূপে কৃতিম ভাবমত কথা ও বড়ি মেটেরিয়ালের সাহায্যে তৈরি করা হয়।

### ২.১৪ পিতল শকার প্রাইভিই মেশিন

প্রাইভিই মেশিনের কাঠামো অনুসারে সাধারণত চাব ভালে ভাল করা যাব-

- বেক (Bench) প্রাইভার
- প্যাডেস্টাল (Pedestal) প্রাইভার
- টুল অ্যান্ড কাট (Tool and Cut) প্রাইভার
- হাত (Hand) প্রাইভার ইভ্যান্ডি।



চিত্র-২.২১ প্রাইভিই মেশিন


### ২.১৫ প্রাইভিই হাইল ফ্রেসার (Grinding Wheel Dresser)

প্রাইভিই কাজ করতে করতে বখন প্রাইভিই পাথরের খারালো নষ্ট হয়ে যায় অর্ধাই অ্যান্ড্রোসিক প্রেইনগুলি তোতা হয়ে থাক; তখন প্রাইভিই হাইল দিয়ে কাজ কাল হয় না। তখন ফ্রেসার দুইলের সাথ্যে ফ্রেসিং করে নষ্ট প্রেইনগুলি অলসাইপ করে পুনরাবৃত্ত করার পক্ষতিক্রম করার পক্ষতিক্রম করেই ফ্রেসিং বলে। বে টুলের সাথ্যে প্রাইভিই হাইল ফ্রেসিং করা হয় তাকেই প্রাইভিই হাইল ফ্রেসার বলে।




চিত্র-২.২২ প্রাইভিই হাইল ফ্রেসার

ফ্রেশার প্রক্রিয়াত মাখড়মে শাইডিং হইলে বিকৃত আকারকে ঠিক করা হয়। শাইডিং করতে করতে হইলের আকৃতি নষ্ট হয়ে যাওয়া অর্থাৎ অ্যারাসিং প্রেইনগুলি একাথেও হয়ে শাইডিং হইলের আকৃতি পরিবর্তন হয়ে যাওয়া ভক্ষণ ফ্রেশিং করে মূল আকৃতিতে ফিরে আনা হয়।

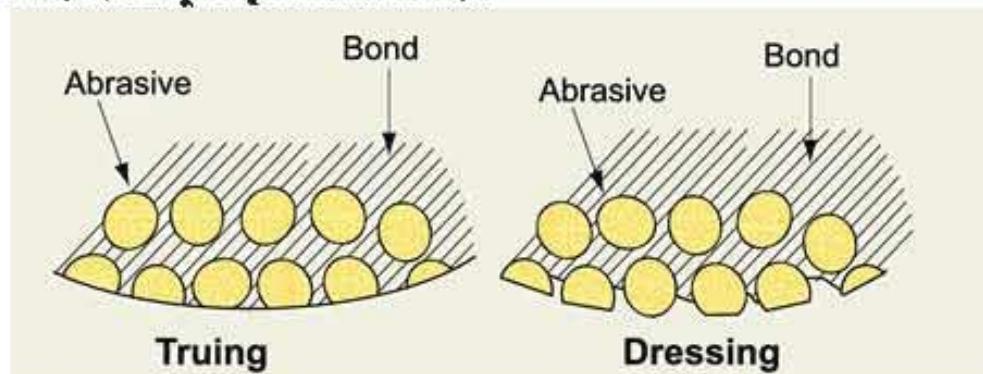

চিত্ৰ-২.২৩ ফ্রেশিং ও প্ৰেসিং

### অন্য ১ সিলেন্স পেজেন্ট কাচিং পুল শাইডিং কৰাৰ স্বীকৃত অৱস্থা

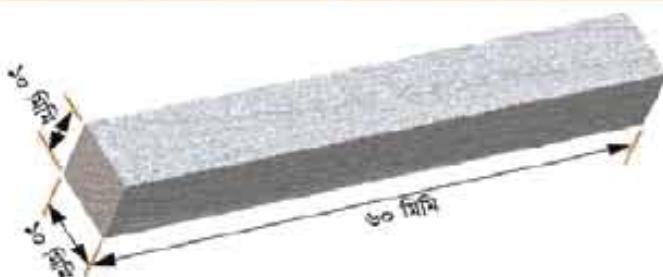

চিত্ৰ-২.২৪ পুল বিট বাব

### পোতুন্তিৰ আনন্দত


- আহুবিধি বেলে কৃতিগত নিৰাপত্তা (পিপিই) ও শৌচন লোশাক পৰিধান কৰা;
- পঞ্জোকন অনুযায়ী কাজেৰ স্থান প্ৰস্তুত কৰা;
- অৰ অনুযায়ী পুলস, ইন্ডিপেন্ট, মেটেরিয়াল সিলেক্ট ও কাসেক কৰা;
- ফ্ৰেশ অনুযায়ী শাইডিং এৰ অন্য কীচামাল সংশ্ৰেহ কৰা;
- কাজ প্ৰেৰণ ও প্ৰাৰ্থনাসেৱন নিৰ্বাপ অনুযায়ী কাজেৰ স্থান পৰিকার কৰা;
- অক্ষৰকৃত যালামাল নিৰ্ধাৰিত স্থানে সংৰক্ষণ কৰা;
- নষ্ট যালামাল (Wastage) ও অ্যারাসগুলি (Scraps) নিৰ্ধাৰিত স্থানে কেলা;
- কাজ প্ৰেৰণ চেকলিঙ্ট অনুযায়ী পুলস ও যালামাল অৰা দেওৱা ইত্যাদি।

### ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	সেফটি হেলমেট	স্ট্যান্ডার্ড/আদর্শমানের	১টি
২	সেফটি গগল	কাল ফ্রেম যুক্ত ৩.০ আইআর	১টি
৩	অ্যাথ্রন	প্রয়োজনীয় সাইজ	১টি
৪	মাস্ক	আদর্শমানের	১টি
৫	হ্যান্ড গ্লাভস	কাশড়ের তৈরি	১ জোড়া
৬	নিরাপদ জুতা	প্রয়োজনীয় সাইজ	১ জোড়া

### প্রয়োজনীয় স্বাক্ষরণ (টুলস, ইকুইপমেন্টস ও মেশিন)

ক্রম	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	প্রাইভেট মেশিন		১টি
২.	মেশিন ব্রাশ	নরম ও প্রাকৃতিক কাঠের বা প্লাস্টিকের বাট	১টি
৩.	শ্রীজ গান	ওয়ার্কশপ সাইজ	১টি
৪.	স্পার্ক টেস্ট চার্ট	ম্যানুয়েল/বুকলেট	১টি

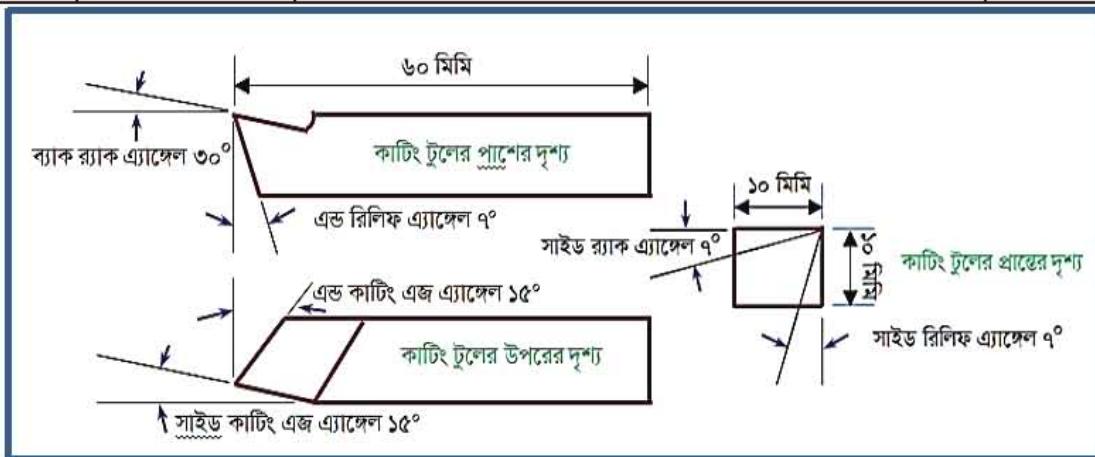

চিত্র-২.২৫ টুল বিটের ভাস্তাম ড্রয়িং

### মালামাল (Raw material)

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	টুল বিট বার	হাই স্পিড স্টিল $10 \text{ মিমি} \times 10 \text{ মিমি} \times 60 \text{ মিমি}$	১টি
২	গুরেন্ট কটন	যেকোনো আকারের নরম ও সুতি কাশড়ের	২ টকরা
৩	কুল্যান্ট	নমুনা মোভাবেক	২ লিটার

## সিলেল প্রেসট কাটিং টুল প্রাইভিং



চিত্র-২.২৬ (ক) সিলেল প্রেসট কাটিং টুল প্রাইভিং



টুলবার রক



কাইবার দিয়ে সে-আঞ্চ করণ




যাক অ্যালোল



সমৃদ্ধতাম প্রাইভিংকরণ



বাম পার্শ প্রাইভিংকরণ

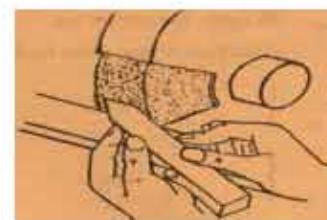

ডান পার্শ প্রাইভিংকরণ

চিত্র-২.২৬ (খ) সিলেল প্রেসট কাটিং টুল প্রাইভিং করার কৌশল

## কাজের ধীরা

- প্রৱোজনীয় পিলিই পরিধান করো;
- ছকে উত্তেরিত ভালিকা ও প্রৱোজন অনুযায়ী দ্বালামাল এবং বক্সপাতি সংগ্রহ করো;
- প্রথমে টুল বিটের জন্য ধাতু (Metal) নির্বাচন কর। ড্রয়িং এ উত্তেরিত পরিমাণ অনুযায়ী হাই স্পিড স্কিলের একটি টুকরা নিয়ে যে পার্শের কাটিং এজ তৈরি করবে, সে পার্শের কাইবার ও সাইন পেন দিয়ে সে-আঞ্চ করে সও;
- ড্রয়িং ও টুল জিওমেট্রি অনুসারে কার্যবন্ধুকে প্রাইভিং মেশিনের টুল রেস্টের উপর তালভাবে ঢেশ খরে একলাশ থেকে প্রাইভিং করা শুরু কর। প্রথমে  $30^{\circ}$  কোণে যক যাক অ্যালোল তৈরি কর এবং কেসকে এবন ভাবে শ্যাঙ্গের সাথে মিলাই প্রাইভিং কর যাকে চিপস সহজেই গড়িয়ে পরতে পারো। একই ভাবে শ্যাঙ্গগুলিকে প্রাইভিং করে ড্রয়িং এর সাথে মিলিয়ে নাও;

৫. সাইড কাটিং এজ ( $15^{\circ}$  কোণে), এন্ড কাটিং এজ ( $15^{\circ}$  কোণে), সাইড রিলিফ অ্যাঞ্জেল ( $7^{\circ}$  কোণে), সাইড র্যাক অ্যাঞ্জেল ( $7^{\circ}$  কোণে) ও এন্ড রিলিফ অ্যাঞ্জেল ( $7^{\circ}$  কোণে) প্রস্তুত করে বিভেদ প্রোট্রয়স্ট'র দিয়ে মেপে নিশ্চিত হও;
৬. মাঝে মাঝে কাটিং ফ্লাইড ব্যবহার করে টুলের ক্র্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণে রাখা। টুলের লাইফ ঠিক রাখার জন্য কুল্যান্ট ব্যবহার করা জরুরি। হাই স্পিড স্টিলের ক্ষেত্রে উচ্চ তাপমাত্রায় ( ৬৫০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায়) টুলের কাঠিন্যতা হ্রাস পায়;
৭. তৈরিকৃত টুল বিট ড্রয়িং মোতাবেক পরীক্ষণ শেষে গ্রিজ মাথিয়ে কাগজ দিয়ে ভাঁজ করে এর উপর তোমার শ্রেণি আইডি লিখে জমা দাও;
৮. ওয়ার্কশপের নিয়ম অনুযায়ী কাজের শেষে স্থান পরিষ্কার কর এবং অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করো;
৯. ওয়েস্টেজ ও স্ক্যাপগুলি নির্ধারিত স্থানে ফেলে দাও এবং কাজের শেষে চেকলিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমা দাও ইত্যাদি।

## কাজের সতর্কতা

- কাজের সময় হ্যান্ড প্লাভস ব্যবহার করো;
- মেশিন পরিষ্কার করে যথাস্থানে তৈল করো;
- কাজের স্থান পরিষ্কার করে পিছিল মুক্ত করো;
- প্রয়োজনমত মেশিন গার্ড ব্যবহার করো;
- মাঝে মাঝে মাপ পরীক্ষা করো;
- পর্যাপ্ত কাটিং ফ্লাইড ব্যবহার কর এবং অসমান হইলে গ্রাইভিং করা থেকে বিরত থাক;
- হইলে ড্রয়িং ও ডেসিং প্রয়োজন হলে করে নাও এবং গ্রাইভিং করার সময় অন্যমনক্ষ হওয়া থেকে বিরত থাক;
- গ্রাইভিং করার সময় হাত ও আঙুল যেন কোন অবস্থাতেই হইলে স্পর্শ না করে সেদিকে খেয়াল রাখা ইত্যাদি।


## অর্জিত দক্ষতা

সফল ভাবে সিঙ্গেল পয়েন্ট কাটিং টুল গ্রাইভিং করার দক্ষতা অর্জন করবে এবং রিলেটেড জবগুলি সম্পর্ক করতে সক্ষম হবে।

## ফলাফল বিশ্লেষণ

প্রতিটি ক্ষেত্রেই সতর্কতা অনুশীলন করতে হবে। সঠিকভাবে কাটিং টুল গ্রাইভিং করার দক্ষতা ও আঘবিশ্বাস বাড়াবে এবং অন্যান্য একই প্রকৃতির কাজের আগ্রহ সৃষ্টি হবে।

## অব-২ প্রেইটশাক টাইপ টুইন্ট ড্রিল বিট প্রাইভিং করার দক্ষতা অর্জন

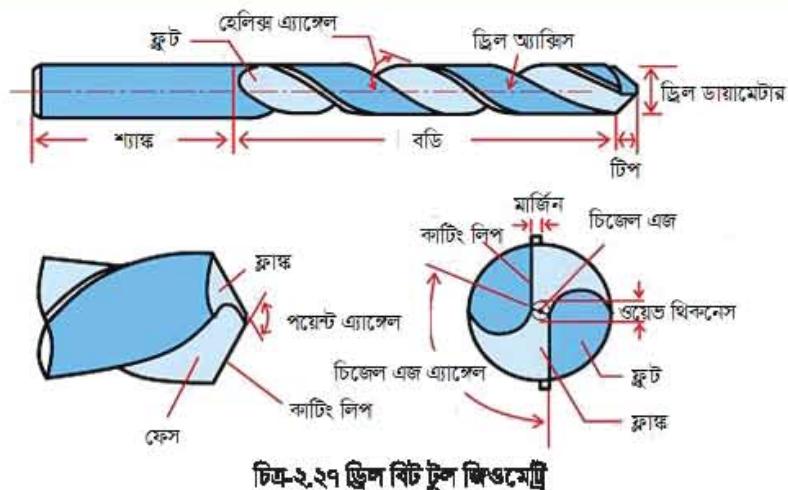

### জিওমেট্রি:

বিটের ব্যাস ৩.৫ মিমি, ডেপথ অফ কাট ১০ মিমি, পয়েন্ট অ্যাঞ্জেল ১১৮° থেকে ১৩৫°, লিপ-রিলিফ অ্যাঞ্জেল ৭° থেকে ১৫° চিজেল এজ অ্যাঞ্জেল ১২৫° থেকে ১৩৫°, হেলিক্স অ্যাঞ্জেল ১৫০° থেকে ৩০০°

### গুরুদর্শিতার মানদণ্ড

- স্বাক্ষরিত মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
- জব অনুযায়ী টুলস, ইকুইপমেন্ট, মেটেরিয়াল সিসেক্ট ও কাসেক্ট করা;
- ড্রিল অনুযায়ী প্রাইভিং এর অন্য কৌচার্যাল সংগ্রহ করা;
- কাজ শেষে ওয়ার্কশপের নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করা;
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
- নষ্ট মালামাল (Wastage) ও স্ক্যাপগুলি (Scraps) নির্ধারিত স্থানে ফেলা;
- কাজ শেষে চেকলিন্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমা দেওয়া ইত্যাদি।

### ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	সেক্টি হেলমেট	স্ট্যান্ডার্ড/আদর্শমানের	১টি
২	সেক্টি গগলস	৩.০ আইআর চশমা	১টি

৩	আপ্টেন	প্রয়োজনীয় সাইজ	১টি
৪	মাস্ক	আদর্শবালন	১টি
৫	হ্যাঙ প্লাজমা	কার্বডের ভেত্তি	১ জোড়া
৬	নিমাশ চুড়া	প্রয়োজনীয় সাইজ	১ জোড়া

### প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইন্সিপ্রেস্টস ও মেশিন)

ক্রম	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	শাইভিং মেশিন	বেল/হার্ডেড আইভার কার্বোরানডাম (Carborundum) এবং হাইল (Wheel)	১টি
২	মেশিন স্লাশ	নরম ও হার্ডডিক কাঠের বা প্লাষ্টিকের বাট	১টি
৩	শীজ গান	হাতে ব্যবহার উপযোগী	১টি
৪	স্লার্ক টেক্স চার্ট	অ্যানুয়েল/বুকলেট	১টি

### মাল/মাল (Raw Materials)

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	টুচ-ক্লিপ বিট	হাই স্পিড পিল ব্যাস ১৫ মিমি দৈর্ঘ্য ৬০ মিমি	১টি
২.	ওয়ান্ট কটন	বেকোনো আকারের নরম ও সূর্য কার্বডের	৩ টুকরা

ডিল বিট শাইভিং করার কৌশলসমূহ



কার্বড



এক শাইভিং করকরা



ক্রাম্প ও এক শাইভিং কর করা



শাইভিং সম্পর্কসমূহ



অ্যানেল চেকনেশন



যাপ শৃঙ্খল

চিত্র-২১৮ ডিল-বিট শাইভিং করার কৌশল

## কাজের ধারা

- প্রয়োজনীয় পিপিই পরিধান করো;
- ছকে উল্লেখিত তালিকা ও প্রয়োজন অনুযায়ী মালামাল এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করো;
- ড্রয়িং ও টুল জিওমেট্রি অনুসারে ড্রিল বিটকে গ্রাইভিং করার জন্য ড্রয়িং বুঝে নাও;
- ডায়মন্ড পয়েন্ট হইল ড্রেসারের সাহায্যে হইলটি ড্রেসিং করে নাও;
- টুইন্টি ড্রিল বিট গ্রাইভিং করার জন্য ফাইন প্রেইনের হইল নির্বাচন করো;
- প্যাডেন্টাল গ্রাইভারের সুইচ অন করে মেশিন চালু করো;
- ড্রেসিং সম্পর্ক হয়ে গেলে সুইচ অফ করে মেশিন বন্ধ করব;
- হাতের সাহায্যে টুইন্টি ড্রিলবিট প্রদর্শিত ছবি অনুযায়ী সঠিকভাবে গ্রাইভিং হইলে ধর;
- ড্রিল বিটের কাটিং অ্যাঞ্জেল যাতে অক্ষের সাথে  $5^{\circ}$  হয় সেভাবে ড্রিল বিট গ্রাইভিং হইলে ধর;
- গ্রাইভিং করার সময় লক্ষ্য রাখবে যেন কাটিং এজদ্বয় সমান থাকে, এবং কাটিং এজের পিছনের দিকে ক্লিয়ারেন্স অ্যাঞ্জেল  $12^{\circ}$  থেকে  $15^{\circ}$  পর্যন্ত বজায় রাখ;
- হাত দিয়ে গ্রাইভিং করার সময় প্রথমে সতর্কতার সাথে ডান হাতে ড্রিলের শ্যাঙ্ক ও বাম হাতে ড্রিলের অগ্রভাগ ধরে এমনভাবে গ্রাইভিং কর, যাতে কাটিং অ্যাঞ্জেল, ক্লিয়ারেন্স অ্যাঞ্জেল ও ডেড সেন্টার ঠিক থাকে;
- গ্রাইভিং করার সময় ড্রিল বিটের মুখ যেন গরম না হয়, তাই বার বার কুল্যাটে ডুবিয়ে ঠাণ্ডা কর। হাই স্পিড স্টিলের ক্ষেত্রে উচ্চ ক্র্যাঙ্ক তাপমাত্রায় ( $650$  ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) টুলের কাঠিন্যতা হাস পায়;
- ড্রিল বিট গ্রাইভিং করার মাঝে মাঝে মেজারিং টুল দিয়ে মাপ পরীক্ষা করো;
- জব সম্পর্ক হলে গ্রিজ মেথে কাগজ দিয়ে মুড়ে তোমার শ্রেণি আইডি লিখে জমা দাও ;
- কাজ শেষে ওয়ার্কশপের নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করো;
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করো;
- ওয়ান্ট ও স্ক্র্যাপগুলি নির্ধারিত রাখ;
- কাজের শেষে চেকলিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমা দাও ইত্যাদি।

## কাজের সতর্কতা

- কাজের সময় হ্যান্ড গ্লাভস ব্যবহার করো;
- মেশিন পরিষ্কার করে যথাস্থানে তৈলাক্ত করো;

- কাজের স্থান পরিষ্কার করে পিছিল মুক্ত করো;
- প্রয়োজনমত মেশিন গার্ড ব্যবহার করো;
- মাঝে মাঝে মাপ পরীক্ষা করো;
- পর্যাপ্ত কাটিং ফ্লুইড ব্যবহার কর এবং অসমান হইলে গ্রাইভিং করা থেকে বিরত থাক;
- হইলে ট্রুয়িং ও ডেসিং প্রয়োজন হলে করে নাও এবং গ্রাইভিং করার সময় অন্যমনক্ষ হওয়া থেকে বিরত থাক;
- গ্রাইভিং করার সময় হাত ও আঙুল যেন কোন অবস্থাতেই হইলে স্পর্শ না করে সেদিকে খেয়াল রাখবে ইত্যাদি।

### অর্জিত দক্ষতা

সফল ভাবে স্ট্রেইট শ্যাঙ্ক টাইপ টুইন্ট ডিল বিট গ্রাইভিং করার দক্ষতা অর্জন করবে এবং রিলেটেড জবগুলি সম্পন্ন করতে সক্ষম হবে।

### ফলাফল বিশ্লেষণ

প্রতিটি ক্ষেত্রেই সতর্কতা অনুশীলন করতে হবে। সঠিকভাবে কাটিং টুল গ্রাইভিং করার দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস বাঢ়াবে এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হবে।

## অনুশীলনী-২

### অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. গ্রাইভিং ও টুল গ্রাইভিং বলতে কী বোঝায়?
২. কাটিং টুল প্রধানত কত প্রকারের হয়?
৩. টুল জিওমেট্রি বলতে কী বুঝায়?
৪. নোজ রেডিয়াস এঙ্গেল কী?
৫. গ্রাইভিং হইলে ড্রেসিং ও ট্রুয়িং কেন করা হয়?

### সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. গ্রাইভিং হইল নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।
২. গ্রাইভিং মেশিনে নিরাপদে কাজ করার জন্য সতর্কতার বিষয়াদি বর্ণনা কর।
৩. সিঙ্গেল পয়েন্ট কাটিং টুলের ডায়াগ্রাম অংকন করে টুল জিওমেট্রি দেখাও।
৪. সিঙ্গেল পয়েন্ট কাটিং টুল ও মাল্টিপয়েন্ট কাটিং টুলের মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য লিখ।
৫. সিঙ্গেল পয়েন্ট কাটিং টুলে ব্যাক র্যাক অ্যাঙ্গেলের প্রয়োজন হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।
  - (ক) কার্যবস্তুর সারফেস ফিনিসের জন্য।
  - (খ) কাটিং ফ্লাইড বা কুল্যান্ট দুটি অপসারণের জন্য।
  - (গ) কার্যবস্তুর ঘর্ষণ কমানোর জন্য।
  - (ঘ) কার্যবস্তু হতে উৎপাদিত চিপস সহজে অপসারণ ও টুকরা করার জন্য।

### রচনামূলক প্রশ্ন

১. গ্রাইভিং হইলের স্পেসিফিকেশন কিভাবে উল্লেখ করতে হয়?
২. গ্রাইভিং করার বিভিন্ন ধাপ বর্ণনা কর।
৩. গ্রাইভারের বিভিন্ন ওয়ার্ক হোল্ডিং ডিভাইসের ব্যবহার বর্ণনা কর।
৪. কাটিং টুল গ্রাইভিং করার ক্ষেত্রে কি কি বিষয় খেয়াল রাখা দরকার বর্ণনা কর।
৫. গ্রাইভিং মেশিন চালানোর ক্ষেত্রে সতর্কতার বিষয়াদি বর্ণনা কর।
৬. একটি সিঙ্গেল পয়েন্ট কাটিং টুলের ছবি অংকন করে টুল জিওমেট্রি বর্ণনা কর।
৭. একটি ডিল বিটের ছবি অংকন করে টুল জিওমেট্রি দেখাও ও বর্ণনা কর।

# ভূটীয় অধ্যায়

## ধাতুর পুনাগুণ পরিবর্তনে ভাগক্রিয়া

### (Heat Treatment to Change the Properties of Metal)



সজ্জাকার পরিবর্তনে ধাতু ক্ষমতায় বিকল্প নাই। হাতুড়ি থেকে ধাতুকে দে অবস্থার সংরোধ করা হত তা দিয়ে সমাসমি ক্ষমতার্থ বিনিষ্পত্তি তৈরি করা সহজ নয়। দালানকোঠা নির্মাণ, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপে বিভিন্ন ক্ষমতাতি তৈরি এবং অগ্নিশুলির আকার-আকৃতি পরিবর্তনে ধাতুর পরিবাসে সোহা ও অন্যান্য ধাতু ক্ষমতার করা হয়। আমরা আরশই দেখতে পাই দালান-কোঠা নির্মাণে ব্যবহৃত সোহা রাফ কাটিতে সোহার তৈরি হেনি, খিলুড় চালিত গোলাকার কনাত (Circular Saw) ব্যবহার করা হয়। ওয়ার্কশপে কোন ধাতব বস্তুর আকার-আকৃতির পরিবর্তন করতে একই ধাতু বা কিম ধাতুর তৈরি কাটিব টুকু ক্ষমতার করা হয়। সোহা দিয়ে সোহা বা অন্য কোন ধাতুকে কাটিতে কাটিব টুকুর পুনাগুণের রেফের কি পরিবর্তন হয়? যার কালে সহজেই একই ধাতু বা তিন ধাতুর তৈরি কোন বস্তুকে সহজেই কেটে কেলা যাব। আশের প্রকারে ধাতুর কিছু পুনাগুণ বেষ্টন-ধাতুর কাটিব্যতা, শক্ততা, ক্ষয় প্রতিরোধক্ষতা, শক্তি, উচ্চরভাগুণ ইত্যাদি পরিবর্তন ঘটিবো যাব। এটাই হচ্ছে ধাতুর উপর ভাগক্রিয়া (Heat Treatment) শব্দার, এ কারনেই ধাতুর পুনাগুণের পরিবর্তন ঘট। আমরা এই অভাবে ভাল প্রয়োগে কিভাবে ধাতুর টোক, যান্ত্রিক ও অন্যান্য পুনাগুণে পরিবর্তন করা যাব তা সম্পর্কে জানব।



### এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- প্রকৌশল ক্ষেত্রে ব্যবহৃত খাতুর ভৌত, যান্ত্রিক ও রাসায়নিক গুণাগুণ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বিভিন্ন খাতুর ব্যবহার উল্লেখ করতে পারব;
- হিট ট্রিটমেন্ট ইকুইপমেন্ট সম্পর্কে খারনা অর্জন করতে পারব;
- বিভিন্ন প্রকার খাতু শনাক্ত করতে পারব;
- জেনারেল মেকানিক্স কাছে ব্যবহৃত যন্ত্রগাতি হিট ট্রিটমেন্টকরণে দক্ষতা অর্জন করতে পারব।

উপর্যুক্ত শিখনকলগুলো অর্জনের লক্ষ্যে এই অধ্যায়ে আমরা দুইটি জ্বর সম্পর্ক করব। এই দুইটি জ্বরের মাধ্যমে খাতু শনাক্ত করা এবং খাতুর ভৌত, যান্ত্রিক ও রাসায়নিক গুণাগুণ সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন করব। এছাড়া জেনারেল মেকানিক্স কাছে ব্যবহৃত বিভিন্ন টুলস-ইকুইপমেন্ট, খাতু নির্নিত যন্ত্রাংশসমূহে যাবতীয় গুণাবলী বৃক্ষি করতে হিট ট্রিটমেন্ট বা তাপক্রিয়া করার কৌশল অর্জনসহ প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করব।

### ৩.১ তাপক্রিয়ার পরিচিতি (Identity of Heat Treatment)

খাতুর উপর তাপক্রিয়া শিল্পটি কম্পেক্ষে বছর আগেই থেকেই বিশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের কাছে পরিচিত। মানব সভ্যতার বিবর্তনে খাতু ব্যবহারের বিকল্প নাই। নিয়ত প্রয়োজনে খাতুর পদার্থ ব্যবহারেরও বিকল্প নাইচাহিদার শর্তে খাতুর তাপক্রিয়া, খাতুর উপাদানের সর্বাধিক দক্ষতা অর্জনের একটি প্রচেষ্টা। আমরা জানি, লোহা একটি অসামান্য বহুমুরী প্রকৌশল উপাদান। এ কারণে, লোহা বা ইস্পাতের বৈশিষ্ট্যগুলিকে তাপক্রিয়ার মাধ্যমে ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তন করা যায়। খাতুর তাপক্রিয়া প্রক্রিয়ায় খাতুকে গলে যাওয়া পর্যায়ে পৌছাতে না দিয়ে শুধুমাত্র খাতু বা সংকর খাতুসমূহকে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় গরম করার পর ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা করার মাধ্যমে উহার গুণাবলী পরিবর্তন করা হয়। খাতু বা সংকর খাতুর ভৌত, যান্ত্রিক ও রাসায়নিক গুণাবলী পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য প্রক্রিয়া হচ্ছে তাপক্রিয়া। তাপক্রিয়ায় খাতুকে শক্তিশালী বা অধিক নমনীয়, ঘর্ষণ প্রতিরোধী করতে সাহায্য করে থাকে।

### ৩.২ খাতুর তাপক্রিয়া (Heat Treatment of Metal)

খাতু বা খাতুর সংকরকে বিশেষ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করার পর ধীরে ধীরে অথবা দুর্ত ঠাণ্ডা করার মাধ্যমে তাতে কার্ভিত গাঠনিক পরিবর্তন, যান্ত্রিক গুণাগুণ এবং ভৌত গুণাগুণ পরিবর্তনের পক্ষতি হলো তাপক্রিয়া বা হিট ট্রিটমেন্ট। তাপক্রিয়ার ফলে লোহা/ইস্পাতে কাটার ঘোষ্যতা ও ক্ষয়রোধ শক্তি বৃক্ষি পায় এবং মেশিনিং কার্য সমাধানের জন্য খাতুকে সহজে নরমকরা যায়। যথাযথ তাপক্রিয়ার ফলে খাতুর অভ্যন্তরীণ শীড়ন দূর হয়। খাতুর দানার আকৃতি পরিবর্তিত হয় এবং খাতুর দুরজ্জেদ্যতা বৃদ্ধিপায়।

### ৩.৩ তাপক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা (Needs of Heat Treatment)

সাধারণত ধাতু বা সংকর ধাতুর প্রয়োজনীয় ভৌত, যান্ত্রিক ও রাসায়নিক গুণবলী থাকেনা এসব গুণবলী পরিবর্তনের জন্য তাপক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় তাপ প্রয়োগে ধাতু ও ধাতব সংকরের বিভিন্ন প্রকার ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। এসকল ত্রুটি দূর করতে হলে ধাতুর উপর তাপক্রিয়ার খুবই প্রয়োজন। যেমন- শক্ত ধাতুকে নরম করা, ধাতুর গাঠনিক পরিবর্তন করে সমপ্রকৃতি করা, ধাতুর কাঠিন্যতা বৃক্ষি করা, ধাতুর উপরিতল শক্ত করা, যান্ত্রিক গুণগুণ পরিবর্তন করা এবং ডঙ্গুরতা হ্রাস করা ইত্যাদি।

### ৩.৪ ধাতুর গুণগুণ (Properties of Metal)

ধাতু মাত্রাই একাধিক ভিন্নধর্মী গুণগুণ সম্পর্ক পদার্থ। এসকল গুণবলী বিচার করে কোনটি কোন কাজের জন্য উপযোগী তা ধাতুর গুণগুণ থেকে সহজেই ব্যবহারিক ক্ষেত্র নির্ধারণ করা যায়। এসব গুণবলীর মধ্যে ভৌত, যান্ত্রিক ও রাসায়নিক গুণবলী অন্যতম।

#### ৩.৪.১ ধাতুর ভৌত গুণবলি(Physical Properties of Metal):

সাধারণত ধাতুর বাহ্যিক যে গুণগুণ প্রকাশ পায় তা ঐ ধাতুর ভৌত গুণগুণ। ধাতুর কিছু ভৌত গুণগুণ নিচে দেয়া হল-

##### তাপ পরিবাহিতা (Thermal Conductivity):

ধাতব পদার্থের মধ্যদিয়ে তাপ পরিবহন করার ক্ষমতাকে তাপ পরিবাহিতা বলে। অন্যান্য ধাতুর তুলনায় তামা ও অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর তাপ পরিবাহিতা ক্ষমতা অনেক অত্যধিক। এ কারনের এসকল ধাতুকে রান্নার কাজে দ্রুত সামগ্রী তৈরি করতে বেশি ব্যবহৃত হয়।

##### ঘনত্ব (Density):

বস্তুর একক আয়তনে পদার্থের ভরকে ঐ ধাতুর ঘনত্ব বলে। ঘনত্বের কারণে ধাতব পদার্থের অনেক বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন হয়।

##### গলন তাপমাত্রা (Melting Temperature):

গলন তাপমাত্রা হলো সেই তাপমাত্রা যে তাপমাত্রায় কোন বস্তু গলতে শুরু করে। গলন তাপমাত্রা জানার কারণে তাপক্রিয়ায় ব্যবহৃত চুল্লীর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

##### চুম্বকত্ব (Magnetism):

কোন বস্তু চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় কিনা তা দিয়ে জানা যায়, বস্তুটি চোম্বক পদার্থ কিনা? বা অচোম্বক পদার্থ। সকল ধাতব পদার্থের এগুল থাকে না।

##### বর্ণ (Color):

অনেক ক্ষেত্রে বাহ্যিক রং দেখে ধাতুকে চিহ্নিত করা যায়। যেমন- অ্যালুমিনিয়াম নীলাভ সাদা বর্ণের, পিতল উজ্জল হলুদাভ এবং তামা তামাটে রঙের দেখায়।

### ১৩.৪.২ খাতুর রাসায়নিক পুণ্যবলি (Chemical Properties of Metal):

কোন পরিবেশে কোন খাতুর দক্ষতার সাথে টিকে থাকতে পারবে তা জানায়ার এর রাসায়নিক পুণ্যবলি থেকে নিজে খাতুর কষাটি রাসায়নিক পুণ্যবলী উল্লেখ করা হলো-

#### কর্তৃসন্ধি (Corrosion):

কোন খাতুর পৃষ্ঠা বা মুক্ত অবস্থার থাকে তখন রোধ, বৃষ্টি ও বাতাসের প্রভাবে জারণ ক্রিয়ায় কম হয়ে যাওয়াই করোসন। দুইটি বস্তুর মধ্যে ইঞ্জিনের পার্থক্য বেশি থাকলে রাসায়নিক সেল গঠনের সাথ্যে করোসন হয়।



চিত্র-৩.০১ করোসন

#### অক্সিডেশন (Oxidation):

অক্সিজেনের কারণে সংঘটিত করোসনকে বলা হয় অক্সিডেশন। এর ফলে খাতুর বস্তুর উপর প্রলেপ সৃষ্টি হয়।

#### P<sup>H</sup>:

খাতুর P<sup>H</sup> এর মাত্রা থেকে জানা যায় খাতুর আবহাওয়া এবং অসীমবাস্তুর আক্রমণ কর্তৃ প্রতিহত করতে পারবে। ফলে কোন পরিবেশে কোন ধরনের খাতুর ব্যবহার করে ব্যবাধি বা অবকাঠামো তৈরি করতে হবে তা সহজে অনুমান করা যায়।

### ৩.৪.৩ খাতুর যান্ত্রিক পুণ্যবলী (Mechanical Properties of Metal):

খাতুর উপর যান্ত্রিক বল প্রয়োগজনিত কারণে প্রদর্শিত পুণ্যবলীকে খাতুর যান্ত্রিক পুণ্যবলী বা ধর্ম বলে। যেমন-

#### (ক) স্ট্রেঞ্চ (Strength):

কোন পদার্থের উপর বল প্রয়োগ করলে সেই বল প্রতিরোধ করে নিজের আকৃতি ও গুণবলী ঠিক রাখার ক্ষমতাকে এই পদার্থের স্ট্রেঞ্চ বলা হয়।

#### (খ) স্ট্রেস (Stress):

কোন বস্তুর উপর বাহির হতে বল প্রয়োগ করলে সেই বলকে প্রতিরোধ করার জন্য পদার্থের একক প্রযুক্তিদের ক্ষেত্রবলের উপর বিশ্লেষণীয় অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া বলের পরিমাণকে প্রেসেপ্লাফন বলা হয়।  
স্ট্রেস = (বল + ক্ষেত্রফল) নিউটন/মিটার<sup>২</sup>

#### (গ) স্ট্রেইন (Strain):

যান্ত্রিক বল প্রয়োগে বস্তুর দৈর্ঘ্য বা আয়তনের মোট পরিবর্তন ও আদি দৈর্ঘ্য বা আয়তনের অনুপাতকে স্ট্রেইন বলে।  
স্ট্রেইন = (আদি দৈর্ঘ্য বা আয়তন + বল প্রয়োগের ফলে বর্ধিত দৈর্ঘ্য বা আয়তন)

#### (ঘ) কাঠিন্যতা (Hardness):

যে গুপ্তের অন্য কোন পদার্থ এর উপর অতিসূক্ষ্ম দাগাদ্বিকরণ, বর্ষণ, ক্রয় বা গর্ভকরণে প্রতিরোধের সৃষ্টি করে পদার্থের গুণকে কাঠিন্যতা বলা হয়।

**(৬) ভঙ্গুরতা (Brittleness):**

যে গুণের জন্য পদার্থের উপর আঘাত করলে সামান্যতম বিকৃত না হয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়, পদার্থের সেই গুণকে ভঙ্গুরতা বলা হয়।

**(৭) তাপ্তবতা/নমনীয়তা (Ductility):**

যে গুণের জন্য কোন পদার্থকে টেনে লম্বা করে তারের আকৃতি প্রদান করা যায়, পদার্থের সেই গুণকে তাপ্তবতা বলা হয়। স্বর্ণের তাপ্তবতা সবচেয়ে বেশি এবং সীসার তাপ্তবতা কম।

**(৮) পাততা (Malleability):**

যে গুণের জন্য পদার্থকে হাতুড়ি দ্বারা পিটিয়ে বা আঘাতের মাধ্যমে অতি পাতলা পাতে পরিণত করা যায়। সে গুণকে পাততা বলা হয়। পাততার নিয়ম ক্রমানুযায়ী ধাতুসমূহ হচ্ছে- সোনা, বৃপ্তা, অ্যালুমিনিয়াম, তামা, টিন, প্লাটিনাম, সীসা, দস্তা, লোহা, নিকেল ইত্যাদি।

**(৯) ঘাতসহতা (Toughness):**

কোন বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করলে উহা স্থিতিস্থাপক সীমা অতিক্রম করার পূর্ব পর্যন্ত যে পরিমাণ শক্তি শোষণ বা গ্রহণ করতে পারে, তাকে ঘাতসহতা বলা হয়।

**(১০) স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity):**

পদার্থের যে গুণের জন্য উহার উপর বাহ্যিক বল প্রয়োগে সৃষ্টি বিকৃতিকে বল সরিয়ে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ পদার্থ তার পূর্বাবস্থা ফিরে পায়। সে গুণকে স্থিতিস্থাপকতা বলে ?

**(১১) রেজিলিয়েন্স (Resilience):**

কোন পদার্থের উপর বল প্রয়োগ করলে ঐ পদার্থ নিজের আকার আকৃতি ঠিক রেখে একক আয়তনের উপর সর্বোচ্চ পরিমাণ শক্তি গ্রহণ বা সঞ্চয় করে রাখার ক্ষমতাকে রেজিলিয়েন্স বলা হয়।

**(ট) টেনসাইল (Tensile Strength):**

ধাতুর যে গুণ দ্বারা ধাতুর উপর প্রয়োগকৃত টানাবল প্রতিরোধ করতে পারে তাই টেনসাইল হলো টানা বল।

**(ঠ) শিয়ার স্ট্রেস (Shear Stress):**

দুইটি সমপরিমাণ বল সমান্তরাল ক্রিয়া রেখা বরাবর একটি অন্যটির বিপরীতে যখন টানা হয় তখন বস্তুর পার্শ্ববর্তী অংশসমূহ তুলনামূলকভাবে সমান্তরাল রেখায় স্থানচ্যুত হতে চায়, এ অবস্থাকে শিয়ার এবং তাতে সৃষ্টি স্ট্রেসকে শিয়ার স্ট্রেস বলে।

**(ড) কম্প্রেসিভ স্ট্রেস (Compressive Stress):**

চাপা অবস্থায় বস্তু তার অভ্যন্তরস্থ যে বল দ্বারা বাহিরের প্রয়োগকৃত বলকে বাধা দান করে তাই চাপাবল বা কম্প্রেসিভ স্ট্রেস।

**(ঢ) ইলংগেশন (Elongation):**

বস্তু তেজো যাওয়ার পূর্বে কতটা লম্বা হবে তা দ্বারা ইলংগেশন পরিমাপ করা যায়। টেষ্টের সময় ইলংগেশন শতকরা হারে পরিমাপ করা হয়।

#### (গ) মোচড়ানো পীড়ন (Torsional Stress):

যদি কোন গোলাকার বস্তুর উপর ঘূর্ণন বল প্রয়োগ করা হয় তাহলে বস্তুটি মোচড় খেতে চায়। কিন্তু বস্তুর অভ্যন্তরে বাধাপ্রদান করার জন্য যে মোচড়ানো বলের সৃষ্টি হয় তাকে মোচড়ানো পীড়ন বলে।

#### (ত) সমানুপাতিক সীমা (Proportional Limit):

প্রযুক্ত বলের পরিমাণ যে সীমা অতিক্রম করলে প্রযুক্ত বলের অনুপাতে বিকৃতি অধিক হয় অর্থাৎ যে সীমার বাইরে হকের নিয়ম (স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে বস্তুর পীড়ন এর বিকৃতির সমানুপাতিক) কার্যকরী হয় না তাকে সমানুপাতিক সীমা বলে।

#### (থ) স্থিতিস্থাপকতা সীমা (Elastic Limit):

প্রযুক্ত বলের পরিমাণ যে সীমা অতিক্রম করলে বস্তুর উপর হতে প্রযুক্ত বল অপসারণ করলেও বস্তুটি পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে তাকে স্থিতিস্থাপক সীমা বলে।

#### (দ) ইয়েল্ড বিন্দু (Yield Point):

প্রযুক্ত বলের যে সীমা অতিক্রম করলে প্রযুক্ত বলের সামান্যতম বৃদ্ধিতে বস্তুটির অধিক পরিমাণ বিকৃতি ঘটে তাকে ইল্ড বিন্দু/পয়েন্ট বলে।

#### (খ) ফ্যাটিক (Fatigue):

একটি বস্তুর উপর প্রযুক্ত বলের যে পরিমাণ বলে বস্তুটি ছিড়ে যায় বা ভেঙে যায় তার চেয়ে অনেক কম বলে ভেঙে যেতে পারে। যদি প্রযুক্ত বলটি একাধিকবার ক্রমে বা পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করা হয় এ ক্ষেত্রে এই অন্ন প্রযুক্ত বলেই বস্তুটি ভেঙে যাওয়াকে বস্তুর ফ্যাটিক/ব্যর্থতা বলে।

#### (ন) টেনাসিটি (Tenacity):

টেনে লস্বা বা ছিন্ন করার প্রচেষ্টাকে বাধা দেবার যে ক্ষমতা খাতুর রয়েছে তাকে টেনাসিটি বা টানা সামর্থ্য বলে।

### ৩.৫ তাপক্রিয়ার শ্রেণিবিভাগ (Classification of Heat Treatment)

তাপক্রিয়াকে সাধারণত পৌঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

#### ১. অ্যানিলিং (Annealing)

(ক) স্ফেরোডাইজিং (Spheroidizing)

#### ২. নরমালাইজিং (Normalizing)

#### ৩. কুয়েন্সিং (Quenching/Hardening)

(ক) কার্বুরাইজিং (Carburising)

- (৪) সারানাইডিং (Cyaniding)
- (৫) নাইট্রাইডিং (Nitriding)
- (৬) ইণ্ডাকশন হার্ডেনিং (Induction hardening)
- (৭) ফ্লেম হার্ডেনিং (Flame hardening)


৮. টেম্পারিং (Tempering)

৯. স্ট্রেস রিলিওভিং (Stress Relieving)


বিভিন্ন প্রকার ভাষ্যিকার ছবি-



ইণ্ডাকশন হার্ডেনিং

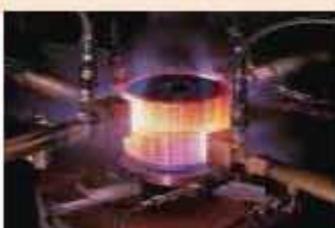

হার্ডেনিং

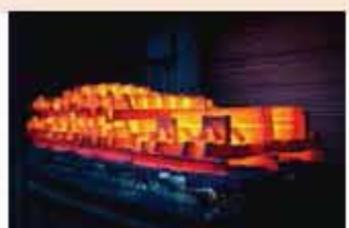

নরমানাইডিং



ফ্লেম হার্ডেনিং



টেম্পারিং



অ্যানিলিং



প্রেক্ষাপটাইজিং



কার্বুরাইজিং




স্ট্রেস রিলিওভিং

চিত্র-৩.০২ বিভিন্ন প্রকার ভাষ্যিকা

### ৩.৫.১ অ্যানিলিং প্রক্রিয়া (Annealing Process)

খাতুকে নম্রম করার প্রক্রিয়াকেই অ্যানিলিং বলে। গাঠনিক পরিবর্তন শর্করা খাতুকে উত্তপ্ত করে শুকনো বালির স্থে বেঁধে অথবা চুলির মধ্যে বেঁধে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা করাকে অ্যানিলিং বলে। ঠাণ্ডা অবস্থায় রোল করা, কীটা, পেটা বা অন্য বে কোন অগ্নেশনের ফলে খাতুক কিছুটা শক্ত হতে পারে। খাতুর এই হার্ডেনেস বা কার্টিন্যো

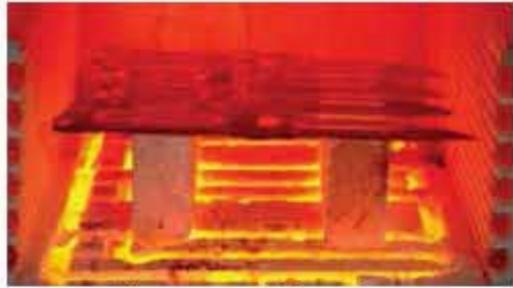

চিত্র-৩.০৩ অ্যানিলিং প্রক্রিয়া

দূর করতে ও অ্যানিলিং করা হয়। এই পদ্ধতিতে ধাতুর সকল স্থানে সমান তাপ প্রয়োগ করতে হয় এবং একই তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রেখে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা করতে হয়। এই একই তাপমাত্রায় কিছুক্ষণ রাখাকে সোকিং (Soaking) বলে।

### অ্যানিলিং এর প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Annealing)

তাপক্রিয়ায় অ্যানিলিং এর গুরুত অপরিসীম। সাধারণত নিম্নলিখিত কারণে অ্যানিলিং করা হয়ে থাকে।

- (ক) ধাতুকে কাজের উপযোগী নরম (Soft) করা।
- (খ) ধাতুর অভ্যন্তরীণ গীড়ন (Internal Stress) অপসারণ করা।
- (গ) ধাতুর তান্তবতা, ভঙ্গুরতা, বৈদ্যুতিক চুম্বকীয় ও যান্ত্রিক গুণাগুণের পরিবর্তন করা।
- (ঘ) ধাতব দানার সুস্ক্রতা (Grain Refinement) বৃদ্ধি করা।
- (ঙ) নির্দিষ্ট মাইক্রোস্ট্রাকচার(Microstructure) সৃষ্টি করা।
- (চ) স্টিলকে পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য প্রস্তুত করা।

### অ্যানিলিং এর প্রভাব (Effect of Annealing)

বিভিন্ন স্টিল মিলে কোন্ড রোলিং, ষ্ট্যাম্পিং প্রক্রিয়ার ফলে স্টিলের স্ফটিক গঠন ভেঙ্গে যায়। ফলে স্টিলের তান্তবতা গুণ হ্রাস পায়, শক্ততা বৃদ্ধি পায় এবং আঘাত প্রতিরোধ করার ক্ষমতা হ্রাস পায়। অ্যানিলিং এর ফলে পুনঃ কেলাসন হয় এবং ঐ সমস্ত যান্ত্রিক গুণাগুণ পুনরুদ্ধার হয়। এছাড়া-

- অ্যানিলিং ধাতুর উপাদানের গঠনযোগ্যতা উন্নত করে। শক্ত, ভঙ্গুর ধাতুকে ভাঙ্গা ছাড়া বাঁকানো বা চাপানো কঠিন কাজ, কিন্তু অ্যানিলিং এই ঝুঁকি দূর করে।
- অ্যানিলিং ধাতুকে মেশিনিং দক্ষতা বৃদ্ধি করে। ধাতুর উপাদান অত্যন্ত শক্ত ও ভঙ্গুর হওয়ার ফলে কাটিং টুল স্ফটিগ্রস্ত হয়ে। অ্যানিলিং এর ফলে ধাতুর উপাদানের কাঠিন্যতা হ্রাসের ফলে টুলের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং ফেটে যাওয়া বা ক্র্যাক হওয়া থেকে নিরাপদ থাকে।
- অভ্যন্তরীণ স্ট্রেসের ফলে ধাতুর উপর ফাটল এবং অন্যান্য যান্ত্রিক জটিলতা সৃষ্টি হয়। অ্যানিলিং ধাতু বা কার্যবস্তুর অভ্যন্তরীণ স্ট্রেস দূর করে।

অ্যানিলিং প্রক্রিয়া তিনি ধাপে সম্পন্ন হয়। যেমন-

- রিকভারি/পুনরুদ্ধার ধাপ (Recovery stage)
- পুনঃস্ফটিক গঠন ধাপ (Recrystallization stage)
- দানা বৃদ্ধি ধাপ (Grain growth stage)



### ৩.৫.২ নরমালাইজিং (Normalizing)

স্টিলকে উর্ধ্ব ক্রিটিক্যাল তাপমাত্রায় এবং উপরে  $50^{\circ}$  হতে  $1300^{\circ}$ সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রার উভয় করে, উক্ত তাপমাত্রায় কিছু সময় রেখে চুলীর বাইরে মুক্ত বায়ুতে শীতল করাকে নরমালাইজিং বলে। নরমালাইজিং কথার অর্থ হল ধাতুকে নরমাল করা বা সাধারণ এবং সুবর অবস্থায় আনা। স্টিলকে হার্ডেনিং এবং আগে নরমালাইজ করে নিতে হয়। নরমালাইজিং এর তাপমাত্রা স্টিলের মধ্যে কার্বনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে।



চিত্র-৩.০৫ নরমালাইজিং এর পদ্ধতি

### নরমালাইজিং এর প্রয়োগ ও প্রভাব (Application of Normalizing and Effects)


- নরমালাইজিং এর ফলে রোলিং (Rolling), ফোর্জিং (Forging), ষ্টাম্পিং (Stamping) প্রক্রিয়া কাজে স্টিলে বে সোটা প্রেইনের সৃষ্টি হয় তা অনেকাংশে সুস্থ হয়। মিডিয়াম কার্বন স্টিলের শক্তি বৃদ্ধি পায়, সো কার্বন স্টিলে মেশিনিবিলিটি বৃদ্ধি পায় এবং অভ্যন্তরীণ শীক্ষণ (Internal Stress) হাস পায়।
- যে সকল যন্ত্রণ উচ্চ শীক্ষণ (Stress) ব্যবহৃত হয়, সেগুলিতে নরমালাইজিং করা হয়।



চিত্র-৩.০৬ নরমালাইজিং এর প্রভাব

### ৩.৫.৩ কুরেক্ষিং (Quenching)

উর্ধ্ব ক্রিটিক্যাল তাপমাত্রার কিছু উপরের তাপমাত্রায় স্টিলকে উভয় করে অবধারণ পানি বা তৈল প্রক্রিয়ে সাহায্যে অতি মুক্ত শীতল করাকে কুরেক্ষিং (Quenching) বলে। উভয় স্টিলকে পানিতে ভুঁটিয়ে ঠাণ্ডা করলে খুব অল্পসময়ে ঠাণ্ডা হয় এবং বাতাসে ঠাণ্ডা করলে দেরিতে ঠাণ্ডা হয়। ধীকুকে কভটুকু শক্ত করতে হবে তার উপর কুরেক্ষিং মিডিয়াম বা মধ্যে ব্যবহার নির্ভর করে। সময় ও তাপমাত্রার উপর গাঠনিক পরিবর্তন নির্ভরশীল। অভিসূত শীতল করলে স্টিলের শক্ততা/কাঠিন্যতা বৃদ্ধি পায়।

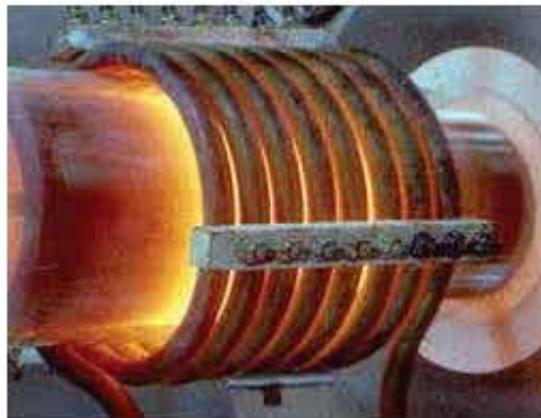

চিত্র-৩.০৭ কুরেলিং প্রক্রিয়া

### ৩.৩.৮ টেম্পারিং (Tempering)

কুরেক্টিং করার ফলে পিলের পাঠদণ্ড পরিবর্তন হয়। আসলভাবে বৃক্ষ পাথু, সাধারণত ইল্পাককে (কোর্বেনের হার অনুমতি)  $220^{\circ}$  হতে  $500^{\circ}$  সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গুণও উৎপন্ন করে নকশাকৃত পানি অথবা পিলের স্থৈ ছুবিয়ে শীতল করা হয়। টেম্পারিং করার ফলে পিলের টাকনেস বাঢ়ে এবং কঢ়ান্ত করে। অনেক সময় হার্ডেনিং এর অর্থে টেম্পারিং সম্ভটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আসলে এটা



চিত্র-৩.০৮ টেম্পারিং প্রক্রিয়া

টিক নয়। টেম্পারিং প্রক্রিয়ার ফলে জৈবের কোন বিশেষ অংশকেও শক্ত করা হয়। হার্ডেনিং করার পর পিলে টাকনেস বাঢ়ানোর প্রক্রিয়াই হল টেম্পারিং।

#### পিলের উপর টেম্পারিং এর প্রকার:

- পিলের কঢ়ান্ত করার।
- নমনীয়তা বৃক্ষ করে।
- সহজে পিলে বালাই করা যাও।
- ঘর্ষণ প্রতিরোধের ক্ষমতা বৃক্ষ পাওয়া ইভ্যাদি।

#### টেম্পার পিলের সাধারণ ব্যবহার:

- ব্রীজ বা বিঞ্চি নির্মাণ (Bridge and building construction)
- দীর্ঘস্থায়ী স্টোরেজ টাঁক (Durable storage tanks)
- ড্রিল ও করাতের সীচ (Cutting edges for drills and saws)
- তাপ ট্রাক ও ছুট (dump trucks and chutes)
- গিরার (Gears)

- डिफेक्टर प्लेट (Deflector plates)



दीर्घाली सोडाज आएक

टेपार्ट निम



सामिध शास्त्र



टेपार्ट निमाल

डिफेक्टर प्लेट

ठिक-०.०२ निम टेपार्ट एवं बाबहाल

### ৩.৫.৫ স্ট্রেস রিলিভিং (Stress Relieving):

স্ট্রেস রিলিভিং হল খাতু বা সংকর খাতুকে তাৰ নিয়ম বৃপ্তিৰ তাপমাত্রায় (পুর্বনির্ধাৰিত তাপমাত্রায়) উত্তপ্ত কৰে বাতাসে আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা কৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া। কোন শিল্পকাৰখনায় খাতুৰ কাৰ্যবস্তুৰ উপৰ কৰ্মিং, স্ট্ৰেইচেনিং (Straightening), মেশিনিং (Machining) বা ৱোলিং (Rolling) কৱাৰ ফলে এৰ ভিতৱ্বে স্ট্রেস দূৰ কৱাৰ জন্য এ প্ৰক্ৰিয়া কৱা হয়ে থাকে।

### ৩.৬ হিট ট্ৰিটমেন্ট চুলি ও ইকুইপমেন্ট (Heat Treatment Furnace & Equipment)

খাতুৰ তাপক্ৰিয়াৰ কাজে বিভিন্ন ধৰনেৰ চুলি ও ইকুইপমেন্ট ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলি সাধাৱণত তাপসহ পদাৰ্থ (Refractory) দিয়ে তৈৰি কৱা হয়।

#### ৩.৬.১ তাপক্ৰিয়া চুলি (Heat Treatment Furnace)

তাপক্ৰিয়াৰ চুলিগুলি মূলত গৱাম কৱাৰ চেষ্টাৱ, যেখানে একটি তাপসহ পাত্ৰে ইস্পাত স্টক এবং তাপ ধৰে রাখে। ফাৰ্নেস চেষ্টাৱটি তাপেৰ কিছু উৎসেৰ মাধ্যমে উত্তপ্ত কৱা হয়। তাপেৰ সৱবৱাহ চেষ্টাৱে তাপেৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ উপৰ নিৰ্ভৰ কৰে নিয়মজন কৱা হয়। প্ৰাথমিক অবস্থায় বেশি তাপেৰ প্ৰয়োজন হয়, এক পৰ্যামে তাপেৰ সমস্তা বজায় রাখতে হয়। চুলিৰ সমগ্ৰ অংশে যাতে সমভাৱে তাপ সৱবৱাহ/ছিৰ থাকতে পাৱে সেভাৱেই ডিজাইন কৱা হয়। অনেক ক্ষেত্ৰে চুলিৰ কিছু অংশ উত্তপ্ত বা অতিৰিক্ত উত্তপ্ত কৱাৰ প্ৰয়োজন হয়। তাপেৰ অগচ্ছ বোধেৰ জন্য চুলিৰ দৱজা ঘণ্টা সম্ভাৱ ছোট আকাৰেৰ হয়। টেম্পাৱিং এবং নিয়ম তাপমাত্রার চুলিগুলিতে প্ৰেল গতিতে বায়ু সঞ্চালনেৰ জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়। কাৰ্বোৱাইজিং পদ্ধতিতে কাৰ্যবস্তু চুলিৰ ভিতৱ্বেই আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে থাকে।



চিত্ৰ-৩.১০ হিট ট্ৰিটমেন্ট ফাৰ্নেস

হিট প্রিটেন্ট অপারেশন অনুযায়ী চুমি সাধারণত দুই প্রকার। যেমন-

- ব্যাচ টাইপ (Batch Type)
  - কন্টিনিউস টাইপ (Continuous Type)
- তালের উৎসের উপর নির্ভর করে দুই তালে ভাগ করা যায়। যেমন-
- শাকুচিক গ্যাস সরবরাহ টাইপ (Natural Gas Type)
  - বিদ্যুৎ সরবরাহ টাইপ (Electricity Type)

হিট প্রিটেন্টের ধরণ অনুসারে চুমি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন-

#### (ক) স্টিলের টেম্পারি বা ক্ষানিশির অনুসারে - ( তাপমাত্রা ০ থেকে ৭০০ ডিগ্রী সেলিজিন )

- ড্রাই কারনেস উইথ ফোর্সড এয়ার সার্কুলেশন (Dry furnace with forced air circulation)
- লিকুইড বাথ-ফ্লেল, লিড/সল্ট (Liquid Baths- Oil, Lead/Salt)

#### (খ) সাধারণ কাছ অনুসারে (General Purpose)

(তাপমাত্রা সীমা ৭০০° থেকে ১০৫০° সেলিজিনে হার্ডেজিং, নরমাইজিং, কার্বুরাইজিং ও লো-এলস পিলের জন্য)

- ড্রাই কারনেস (Dry Furnace)
- লিকুইড বাথ- লিড/সল্ট (Liquid Baths- Lead/Salt)

#### (গ) শাই টেম্পারেচন কারনেস (High Temperature Furnaces)

(তাপমাত্রা সীমা ১০০০° থেকে ১৪০০° শাই স্পিষ্ট পিলের জন্য)

- ড্রাই কারনেস (Dry furnace)
- লিকুইড বাথ- লিড/সল্ট (Liquid Baths- Salt Baths)

#### (ঘ) কার্বুরাইজিং বা কার্বনিট্রাইজিং কারনেস (Carburising or Carbonitriding Furnaces)

(তাপমাত্রা সীমা ১০০০° থেকে ১৪০০° শাই স্পিষ্ট পিলের জন্য)

- সিল কুইক কারনেস (Sealed quench furnace)

বিভিন্ন প্রকারের হিটপ্রিটেন্ট কারনেস এর ছবি-



ড্রাই টাইপ



কন্টিনিউস প্রক্রিয়া হার্ড



বেল (Bell) টাইপ হিট কার্গেল



বগি (Bogie) হার্থ (Hearth) কার্গেল



বজ টাইপ



মেশ (Mesh) বেল্ট কুলিং



মেশ বেল্ট কণ্টিনিউয়াস



চেইন কণ্টিনিউয়াস



রোটাৰি হাৰ্থ (Rotary Hearth)



কাচ্ট বেল্ট কণিনিউলাস



কাচ বটম (Cat Bottom)

চিত্র-৩.১১ বিভিন্ন ধৰনের কাৰনেস



সিড কুম্ভেল কাৰনেস

কাৰনের ধৰন অনুসৰে ভাষ্যিকা চুলিয় প্ৰকাৰভেদ টেবিলে আকাৰে দেখানো হল।

নিৰীক্ষক	পাৰ্শ্বব্যাসূক ধৰণ	সচল
গৰম কৰাৰ পদ্ধতি (Method of Heating)	আলানী সহন (Combustion of fuel)	গ্যাস (প্ৰকৃতিক, অন্যন্য হাইড্ৰো-কাৰ্বন, আলকাত্ৰা ইত্যাদি)
	বৈদ্যুৎ সহনৰাহ	বৈদ্যুতিক ৱেজিট্যাল, বৈদ্যুতিক আৰ্ক, বৈদ্যুতিক আৰেশ ইত্যাদি
চাৰ্জ পৰিচালনাৰ পদ্ধতি (Method of Handling Charge)	ব্যাচ (Batch)	কাৰ্যব্যূ ছিৱ থাকে
	অনন্বৰত (Continuous)	কাৰ্যব্যূ ছিৱ থাকে না বৱে সন্তোষামদিৰ মহে চলাবান থাকে
	ইটোগ্ৰিটেক্ট	কাৰ্যব্যূ নিমিষট সময় পৰ পৰ চলাবান থাকে

	(Intermittent)	
অভ্যন্তরীণ অবস্থা (Internal Atmosphere)	বাতাস (Air)	
	অন্যান্য (Other)	জেনারেটেড, সিঞ্চেটিক, এলিমেন্টাল বা মিক্স (Generated, Synthetic, elemental, mix)
বায়ুমণ্ডলে চার্জের অবস্থা (exposure of charge to atmosphere)	ওপেন (Open)	উন্মুক্ত চার্জ, একক তাপ স্থানান্তর (Exposed Charge, Single Heat Transfer)
	ক্লোজ (Close)	বিচ্ছিন্ন চার্জ, ডাবল হিট ট্রান্সফার (Isolated Charge, Double Heat Transfer)
অভ্যন্তরীণ অবস্থা (Type of Hearth)	স্থির (Stationary)	স্ল্যাব, স্কিড, রেল (Slab, Skids, Rail)
	ঘূর্ণায়মান (Moveable)	বেল্ট, কার, রোলার, ঘূর্ণায়মান টেবিল, স্ক্রু, শেকার (Belt, Car, Roller, Rotating Table, Screw, Shaker)
অভ্যন্তরীণ অবস্থা (Liquid Bath)	লবণ (Salt)	
	অন্যান্য (Other)	গলিত সীসা, তরলযুক্ত বিছানা (Fluidized Bed)

টেবিল-৩.০১ চুল্লির প্রকারভেদ

### ৩.৬.২ ধাতুর তাপক্রিয়া ব্যবস্থায় জ্বালানীসমূহ:

#### (ক) সলিড ফুয়েল (Solid Fuels)

- **কোল (Coal)**

- সুবিধা: কম মূল্য, সহজ প্রাপ্ত্য, উজ্জল
- অসুবিধা: তাপমাত্র নিয়ন্ত্রণ কঠিন, শুষ্ম ব্যয় বেশি, স্টোরেজ সমস্যা, খৌয়া (Smoke) সমস্যা।

- **বিচুর্ণ কোল (Pulverised Coal)**

- সুবিধা: কম মূল্য, সহজ প্রাপ্ত্য, অতিরিক্ত শ্রমের প্রয়োজন হয় না, দহন নিয়ন্ত্রণ করে খৌয়া নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- অসুবিধা: বেশি খরচ হয়।

- **কক্স (Coke)**

- সুবিধা: ক্যালরিফিক ভ্যালু কম, বেশি জায়গার প্রয়োজন হয়।
- অসুবিধা: প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।



কোল (Coal)



বিচুর্ণ (Pulverised) কোল



কয়লা (Coke)

## চিত্র-৩.১২ সমিতি ফুরেল

## (৩) লিকুইড ফুরেল (Liquid Fuels)

-সুবিধাট কম মূল্য পাওয়া গেলে এর সুবিধার জুরি নেই, কোনো অঙ্গের প্রয়োজন হয় না, সহজে টোর করা যায়, বে কোন সরবর সহন করা যায়, কোন ছাই তৈরি হয় না। সাধারণত গ্যাসোলিন (gasoline) ও কেরোসিন (kerosene) ব্যবহার করা হয়।

-অসুবিধাট অধিক নিরাপদ হানে টোর করতে হয় তা না হলে যে কোন সরবর আগুন শাগাত সঞ্চাবনা বেশি থাকে।

## (৪) গ্যাসিয়াল ফুরেল (Gaseous Fuels)

-সুবিধাট ফুলনামূলক সাধারণ, অধিক ভাল পাওয়া যায়, কোনো অঙ্গের প্রয়োজন হয় না, হোট-বড় বে কোন সাইজের পাওয়া যায়। আসনি হিসাবে Coal-gas or Town gas, Producer gas, Blue-water gas, Cracked oil gas ব্যবহার হয়ে থাকে।

-অসুবিধাট অধিক নিরাপদ হানে টোর করতে হয়, টেম্পার্ট পিলিতারের প্রয়োজন হয়, সিলিঙ্গার রক্ষাবেক্ষণ ঘরচ বেশি।



গ্যাসিয়াল ফুরেল (Gaseous Fuel)



লিকুইড ফুরেল (Liquid Fuel)

## চিত্র-৩.১৩ ফুরেলের ছবি

**৩.৬.৩ ম্যাগনেট (Magnet):** পি-হিটিং কাজে মূড়ার সাথে লোহজাত কার্ডবস্তুকে কারনেসে লোড-আনলোডিং এ কাজে ব্যবহার করা হয়।



#### ৩.৬.৪ বেঙ্গিং টুল (Bending Tool):

কার্ডবস্তুকে কারনেসের ঘণ্টে আউটিং করতে ও ধার্মাত ইন্সুলেশন কাজে ব্যবহৃত হয়।



চিত্র-৩.১৪ বেঙ্গিং টুলসমূহ

#### ৩.৬.৫ স্পিটার ক্যাবল (Splitter Cable):

প্যারামেট্রিক অনেকগুলি হিটিং এলিমেন্টকে সেকেতারী পাওয়ার ক্যাবলের সাথে সংযোগের জন্য স্পিটার ক্যাবল ব্যবহৃত হয়।



চিত্র-৩.১৫ স্পিটার ক্যাবল

#### ৩.৬.৬ ডিজিটাল সারফেস টেম্পারেচার মিটার (Digital Surface Temperature Metre):

কারনেসের ও কার্ডবস্তুর সারফেসের তালিভাত্তা পরিমাপের জন্য ডিজিটাল সারফেস টেম্পারেচার মিটার ব্যবহৃত হয়।



চিত্র-৩.১৬ ডিজিটাল সারকেস টেল্মাইডার মিটার



### অনুসন্ধানযূলক কাজ

তোমাদের বাসা-বাড়ি ও ছুলে খাতুর পদার্থের তৈরি অনেক জিনিসগুলি ব্যবহার করে থাক তাই না? নিচের টেবিলে সেগুলির একটি ভালিকা প্রস্তুত করো।

ক্রম	খাতুর পদার্থের নাম	বাড়িতে ব্যবহৃত্য জিনিসগুলির নাম
১.	লোহা	দাঁ, ছুরি.....
২.		
৩.		
৪.		
৫.		
৬.		
৭.		
৮.		

### ৩.৭ খাতু (Metals)

যে সকল পদার্থের বিশেষ সূচি আছে, আধাত সহজ করার ক্ষমতা বিদ্যমান, পিটিয়ে পাতলা পাত বানানো বাধ, টেনে সজ্জ ও লাঘ করা যায়, আধাত করলে বিশেষ খাতুর শব্দ হব এবং তাপ ও বিস্তৃত স্পরিবাহী তাদেরকে খাতু বলে। যেমন- লোহা, তামা, দুর্জ, সোনা, ঝুঁপা ইত্যাদি।



চিত্র-৩.১৭ বিভিন্ন ধাতুর ছবি

### ৩.১.১ ধাতুর শ্রেণি বিভাগ (Metal and Classification of Metal)

ধাতুকে অধিনত দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়। বেংগল-

১. ফেরাস ধাতু (Ferrous Metal)- এর মধ্যে লোহা (Iron) থাকে।
২. নন-ফেরাস ধাতু (Non-Ferrous Metal)- এর মধ্যে লোহা থাকে না।

#### ফেরাস ধাতু (Ferrous Metal)

(ক) স্টিল (Steel): লোহা ও কার্বন মিশ্রিত হয়ে স্টিল তৈরি হয়ে থাকে। কার্বন মিশ্রণের ফলে লোহার শক্ততা (Hardens) বৃক্ষি পেয়ে থাকে। স্টিলের সাথে নিকেল ধাতু ব্যবহারের ফলে স্টিলের স্থানিক বৃক্ষি পাওয়া।

- i. স্টেইনলেস স্টিল (Stainless Steel): স্টিলের সাথে ক্রোমিয়াম ধাতু মিশ্রনের ফলে স্টেইনলেস স্টিল তৈরি হয়। লো-কার্বন স্টিলের চেয়ে এটি ২০০ গুণ অরিচা ঝোপী হয়ে থাকে। পাইপিং (Piping), সার্জিক্যাল (Surgical) ও ডেন্টাল (Dental) ইকুইপমেন্ট (Equipment) তৈরি করার জন্য স্টেইনলেস স্টিল ব্যবহার হয়ে থাকে।

- ii. **লো-কার্বন স্টিল (Low Carbon Steel):** লো-কার্বন স্টিলের মধ্যে ০ থেকে ০.২৫% পর্যন্ত কার্বন মিশ্রিত থাকে। একে মাইল্ড (Mild Steel) স্টিলও বলে। চাপের তারতম্য ঘটে এমন টিউবিং সিস্টেমে ব্যবহার হয়। এছাড়া রি�-ইনফোসিং বার (Reinforcing), আই-বিম (I-beams) ও কনষ্ট্রাকশন (construction) কাজে বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
- iii. **মিডিয়াম কার্বন স্টিল (Medium Carbon Steel):** মিডিয়াম কার্বন স্টিলের মধ্যে ০.২৫% থেকে ০.৬% পর্যন্ত কার্বন মিশ্রিত থাকে। একে মাইল্ড (Mild Steel) স্টিলও বলে। হাই টেনসাইল প্রেসে এবং নমনিয়তা (Ductility) প্রয়োজনের জায়গায় এ ধরনের স্টিল ব্যবহার হয়। এছাড়া মেকানিক্যাল গিয়ার, শ্যাফট, রেলওয়ে হলু (Railway Wheels) ও রেইল, স্টিল বিম (Beam), প্রেসার ভেসেল (Pressure Vessels) এবং বিল্ডিং-ব্রীজ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
- iv. **হাই কার্বন স্টিল (High Carbon Steel):** স্টিলের মধ্যে কার্বনের পরিমাণ ০.৬% থাকলে তাকে হাই কার্বন স্টিল বলে। সকল ধরনের স্টিলের চেয়ে এটি বেশি শক্তি ও ভঙ্গুর। চিজেল (Chisel), কাটিং টুল তৈরিতে বেশি ব্যবহৃত হয়। হাই কার্বন স্টিল ক্ষয়রোধি বলে প্রেসে এবং ডিল বিট ব্যবহার হয়ে থাকে।

(খ) **এ্যালয় স্টিল (Alloy Steel):** স্টিলের সাথে নিকেল ও টাইটেনিয়াম মিশ্রিত করে এ্যালয় স্টিল তৈরি করা হয়। এতে ওজন বৃদ্ধি পায় না কিন্তু শক্তি, দূর্ভেদ্যতা, ঘাতসহতা বৃদ্ধি পায়। মেশিন টুলস ও ইলেক্ট্রিক্যাল এলিমেন্ট তৈরি করতে এ্যালয় স্টিল গুরুত্বপূর্ণ।

(গ) **চালাই লোহা (Cast Iron):** আয়রন ও কার্বন মিলেই চালাই লোহা তৈরি হয়। পানির পাইপ, মেশিন টুলস, অটোমোবাইল ইঞ্জিন তৈরিতে বেশি ব্যবহৃত হয়।

(ঘ) **রট আয়রন (Wrought Iron):** রট আয়রনকে খাটি লোহা বলা হয়। এতে কার্বনের পরিমাণ খুবই কম থাকে। এর কাঠিন্যতা ও ফেটিগ শক্তি খুবই কম। ইহা রেলিং (Railing), নেইল (Nail), তার (Wire), চেইন (Chain), অলংকার ও কৃষিসামগ্রী তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

### নন-ফেরাস ধাতু (Non-Ferrous Metal)

নন-ফেরাস মেটালে আয়রনের পরিমাণ খুবই কম থাকে আবার অনেক ক্ষেত্রে থাকে না। এগুলো অর্ধ-পরিবাহী, অ-চুম্বকীয় এবং কম ওজন প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়।

(ক) **অ্যালুমিনিয়াম (Aluminum):** এটি খুব হালকা, নরম ও কম শক্তি বিশিষ্ট হয়। উচ্চ তাপমাত্রায় (High-Temperature Environments) অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার সুবিধাজনক নয়। খাদ্যসামগ্রী সংরক্ষণ, ফুড ক্যান (FoodCans) এবং উড়োজাহাজ তৈরিতে বেশি ব্যবহৃত হয়। এটিকে সংকরিত করে কাস্টিং এর মাধ্যমে পিস্টন, রেলওয়ে, গাড়ি ইত্যাদি তৈরি করা হয়।

(খ) **কপার (Copper):** কপার ধাতুর রং অনেকটা লাল, খুবই নরম, সহজে গলে যায়, অধিক বিদ্যুৎ পরিবাহি ও তাপ পরিবহনাঙ্ক গুণ ভাল। বৈদ্যুতিক শিল্পে এটি বেশি ব্যবহৃত হয়। শিট রুফিং, ব্রাস মেকিং ইত্যাদি কাজে বহুল ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

**(গ) লিড (Lead):** লিড খুবই নরম ধাতু তার পরেও লো-মেল্টিং পয়েন্ট, সহনশীল (Enduringness) মজবুত (Heavy) গুণসম্পদ। এসিডের ক্ষয় করা থেকে রক্ষা করে। পাওয়ার ক্যাবল, বেটারী, বিল্ডিং নির্মাণ ও বন্ধন তৈরি (Fastening) এর কাজে বেশি ব্যবহৃত হয়।

**(ঘ) জিঙ্ক (Zinc):** এটি কম শক্তি সম্পদ, লো-মেল্টিং পয়েন্ট বিশিষ্ট একটি ধাতু। গ্যালভানাইজিং কাজে এটির ব্যবহার ব্যপক। ইলেক্ট্রিক্যাল প্লেট তৈরির কাজে এটি প্রচুর ব্যবহৃত হয়। জিংক মরিচারোধী ধাতু।

**(ঙ) টিন (Tin):** টিন অবিশ্বাস্যভাবে নরম এবং নমনীয়, কম সহনশীলতাসহ নমনীয়। এটি সাধারণত ক্ষয় রোধ করতে ইস্পাতের উপর কোটিং করতে উল্লেখযোগ্য। টিনপ্লেট ইস্পাত খাদ্য বহন করার জন্য টিনের ক্যান তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে, টিনের ফয়েলে খাদ্য সামগ্রী মোড়ানো হতো। এখন বেশির ভাগই অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। ব্রাস ও ব্রোঞ্জ তৈরিতে তামার সাথে টিনের মিশ্রণ উল্লেখযোগ্য হারে ব্যবহার হয়।

**(চ) ব্রাস (Brass):** এটি পিতল, তামা ও দস্তার সংকর। এর কাঠিন্যতা এবং কার্যক্ষমতা গুণের কারণে ঐতিহাসিক এবং সমাদৃত। প্রাচীনতম পিতলকে বলা হয় ক্যালামাইন ব্রাস।

**(ছ) ব্রঞ্জ (Bronze):** এটি কপারের আরেকটি উল্লেখযোগ্য সংকর। পার্থক্য শুধু এটুকু যে, ব্রঞ্জে টিন থাকে কিন্তু জিঙ্ক থাকে না। এর গুণগুণ বৃদ্ধির জন্য এতে ফসফরাস (Phosphorus), ম্যাঞ্চানিজ (Manganese), সিলিকন (Silicon), ও অ্যালুমিনিয়াম (Aluminum) ব্যবহার হয়ে থাকে। এটি শক্ত ও ভঙ্গুর, তাপ পরিবহন ক্ষমতাসম্পদ এবং ক্ষয় রোধী সংকর ধাতু। ইহা আয়না (Mirrors), প্রতিফলক (Reflectors), ইলেক্ট্রিক্যাল কান্টের ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। জাহাজ ফিটিংস-এ এবং সাবমার্জ পার্টস (Submerged Parts) তৈরিতে বিশেষভাবে ব্যবহার হয়।

**(জ) টাইটানিয়াম (Titanium):** টাইটানিয়ামকে ইঞ্জিনিয়ারিং এর মূল উপাদান/ধাতু বলা হয় কারণ এটি খুবই শক্ত ও হালকা ওজনের হয়ে থাকে। এর থার্মাল এবিলিটি খুবই ভাল, ৪৮০০ সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে। এ্যারোস্পেস শিল্প, মিলিটারী যন্ত্রপাতি, মেডিক্যাল ইলেক্ট্রোমেন্ট তৈরিতে বিশেষ ধাতু হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া কেমিক্যাল ও খেলাধূলা সামগ্রী তৈরিতে প্রচুর ব্যবহৃত হয়।

**(ঝ) কোবাল্ট (Cobalt):** ইহা কপার ও নিকেলের সংকর। অধিক ক্ষয়রোধী বস্তু তৈরিতে কোবাল্ট ব্যবহার হয়।

**(ঞ) নিকেল (Nickel):** নিকেল পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত একটি প্রাকৃতিক উপাদান। এটিতে উজ্জ্বল, সোনালি আভাসহ বৃপ্তালী সাদা রঙয়ের। নিকেলকে এর নমনীয় ও ক্ষয়রোধী বৈশিষ্ট্যের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় ধাতু। নিকেল দুটি আকরিক থেকে নিষ্কাশিত হয়ে থাকে।

**(ট) টাংস্টেন (Tungsten):** একে সকল ধাতুর চেয়ে অধিক টেনসাইল স্ট্রেচ (Tensile Strength) ও গলনাঙ্গ (Melting Point) তাপমাত্রা বিশিষ্ট ধাতু বলা হয়। একারনেই প্রকৌশল কর্মকালে এটি বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। টাংস্টেন কার্বাইড ধাতুর প্রায় ৫০% টাংস্টেন কার্বাইড তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। ইহা অধিক শক্ত গুণ সম্পদ হওয়ায় কাটিং টুল ও হেভী (Heavy Equipment) ইকুইপমেন্ট তৈরি করার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়।

## ৩.৮ খাতুর শনাক্তকরণ (Metal Detecting)

### ৩.৮.১ স্পার্ক টেস্ট (Spark Test)

খাতুর শনাক্তকরণে স্পার্ক টেস্ট একটি পুরাতন পরীক্ষা। এই পদ্ধতিতে স্পার্কের বৈশিষ্ট্য (রং, দৈর্ঘ্য, বিস্ফোরণের সংখ্যা ও আকৃতি) চিহ্নিত করে খাতুর শনাক্ত করা যায়।



চিত্র: ১৩.১৮ স্পার্ক টেস্ট

### ৩.৮.২ স্পার্কের বৈশিষ্ট্য (Spark Characteristics)

- পেটা লোহা (Wrought Iron): পেটা লোহার স্পার্কগুলি সরল রেখায় প্রবাহিত হয়। স্কুলিঙ্গের সেজগুলি পাতার মতো, প্রান্তের কাছাকাছি প্রশস্ত হয়।
- মাইন্ড স্টিল (Mild steel): এর স্পার্কগুলি পেটা লোহার মতো ভবে এদের ছোট কাঁটা থাকবে এবং দৈর্ঘ্য আরও বেশি হবে। স্কুলিঙ্গগুলি সাদা রঙের হবে।
- মাধ্যারি-কার্বন ইস্পাত (Medium-carbon steel): এই ইস্পাতচিতে হালকা ইস্পাতের চেয়ে বেশি কাঁটা রয়েছে এবং বিভিন্ন ধরনের স্পার্ক দৈর্ঘ্য রয়েছে, যা প্রাইভিং চাকার কাছাকাছি অবস্থান করে।

- **উচ্চ-কার্বন ইস্পাত (High-Carbon Steel):** উচ্চ-কার্বন ইস্পাত একটি গুম্যুক্ত স্পার্ক প্যাটার্ন (অনেকটা কাঁটাচামচ) আছে যা গ্রাইভিং হইল থেকে শুরু হয়। স্পার্কগুলি মাঝারি-কার্বন ইস্পাতগুলির মতো উজ্জ্বল হয় না।
- **ম্যাঞ্জানিজ ইস্পাত (Manganese Steel):** ম্যাঞ্জানিজ স্টিলের মাঝারি দৈর্ঘ্যের স্পার্ক থাকে যা শেষ হওয়ার আগে দুইবার কাঁটা দেখা যায়।
- **হাই-স্পিড স্টিল (High-speed steel):** হাই-স্পিড স্টিলের একটি ক্ষীণ লাল স্পার্ক থাকে যা ডগায় স্পার্ক করে।
- **৩০০-সিরিজ স্টেইনলেস স্টিল (300-Series Stainless Steel):** এই স্পার্কগুলি কার্বন স্টিলের স্ফুলিঙ্গের মতো এত ঘন হয়না, কাঁটাচামচের ন্যায়ও হয়না এবং খড় থেকে কমলা রঙের হয়।
- **৩১০-সিরিজের স্টেইনলেস স্টিল (310-Series Stainless Steel):** এই স্পার্কগুলি ৩০০-সিরিজের স্পার্কের তুলনায় অনেক ছোট এবং পাতলা। এগুলি লাল থেকে কমলা রঙের হয় এবং কাঁটা থাকে না।
- **৪০০-সিরিজের স্টেইনলেস স্টিল (400-Series Stainless Steel):** ৪০০-সিরিজের স্পার্কগুলি ৩০০-সিরিজের স্পার্কের মতো, তবে কিছুটা লম্বা এবং স্পার্কের প্রান্তে কাঁটা থাকে।
- **ডালাই লোহা (Cast Iron):** ডালাই লোহার স্পার্ক খুব ছোট থাকে যা গ্রাইভিং হইলে শুরু হয়।
- **নিকেল এবং কোবাল্ট উচ্চ-তাপমাত্রার মিশ্রণ (Nickel and Cobalt High-Temperature Alloys):** এই স্পার্কগুলি পাতলা এবং খুব ছোট, এগুলি গাঢ়-লাল রঙের হয় এবং কাঁটা থাকে না।
- **সিমেন্টেড কার্বাইড (Cemented Carbide):** সিমেন্টেড কার্বাইডে ও ইঞ্জিনের নিচে স্পার্ক থাকে, যেগুলো গাঢ়-লাল রঙের এবং কাঁটা থাকে না।
- **টাইটানিয়াম (Titanium):** যদিও টাইটানিয়াম একটি অ-লোহজ ধাতু, এটি প্রচুর স্ফুলিঙ্গ তৈরি করে। এই স্পার্কগুলি লোহজ ধাতু থেকে সহজেই আলাদা করা যায়, কারণ এগুলি খুব উজ্জ্বল, ব্লাইভিং (Blinding), সাদা রঙের হয়।

### চলো নিজেদেরকে একটু যাচাই করে নেই-

#### নরমালাইজিং (Normalizing)

- এ প্রক্রিয়ায় ধাতব দানাসমূহ সৃষ্টি হয়ে থাকে ফলে ধাতুর শক্তি বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।
- এতে ধাতুর ঠাণ্ডা ও গরম কাজের স্ট্রেসসমূহ দূর হয়।

#### অ্যানিলিং (Annealing)

- এ প্রক্রিয়ায় ধাতু নরম হওয়ার পাশাপশি মেশিনঅ্যাবিলিটি, যান্ত্রীক ও ইলেক্ট্রিক্যাল গুনাগুণ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

	<ul style="list-style-type: none"> <li>অভ্যন্তরীণ পীড়ন/স্ট্রেস দূর হয়।</li> </ul>
কুইন্সিং (Quenching)	<ul style="list-style-type: none"> <li>এ প্রক্রিয়ায় ধাতুর শক্তি বৃদ্ধি পায় ফলে ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা ও কাঠিনতা বৃদ্ধি পায় কিন্তু ধাতুর ভঙ্গুরতা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।</li> </ul>
টেম্পারিং (Tempering)	<ul style="list-style-type: none"> <li>এ প্রক্রিয়ায় ধাতুর কাঠিন তা কমে নমনিয়তা বৃদ্ধি পায়।</li> <li>টাফনেস (দুর্ভেদ্যতা) বৃদ্ধি পায়</li> </ul>
কেস হার্ডেনিং (Case Hardening) বা কার্বুরাইজিং (Carburizing)	<ul style="list-style-type: none"> <li>এ প্রক্রিয়ায় ধাতুর উপরিতলকে শক্ত করে কিন্তু ভিতরের নরম থাকে।</li> </ul>

স্টিলে কার্বনের উপাদানের শতকরা হার বৃদ্ধি পেলে কী কমে যায়?

(ক) ঘর্ষণ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা (খ) সর্বোচ্চ শক্তি (গ) কাঠিন (ঘ) নমনীয়তা উত্তর: ঘ

টেবিলে উল্লেখিত তাপক্রিয়ায় ফলে ধাতুর কোন গুণাগুণ বৃদ্ধি পায়?

তাপক্রিয়া পদ্ধতি		ফলাফল/ক্রিয়া	
ক	টেম্পারিং (Tempering)	১	স্ট্রেঞ্জেনিং (Strengthening)
খ	কুইন্সিং (Quenching)	২	টাফেনিং (Toughening)
গ	অ্যানিলিং (Annealing)	৩	হার্ডেনিং (Hardening)
ঘ	নরমালাইজিং (Normalizing)	৮	সফটেনিং (Softening)

উত্তর: ক-২, খ-৩, গ-৪, ঘ-১

অ্যানিলিং (Annealing) প্রক্রিয়া কেন করা হয়?

(ক) ধাতুর কাঠিন্যতা বৃদ্ধির জন্য (খ) মেশিনঅ্যাবিলিটি কমানোর জন্য

(গ) অভ্যন্তরীণ পীড়ন/স্ট্রেস দূর করার জন্য (ঘ) উপরিতল শক্ত করার জন্য উত্তর: গ

হার্ডেনিং প্রসেসগুলি কি?

- ইন্ডাকশন (Induction Hardening)
- ফ্লেম (Flame Hardening)
- ভ্যাকুয়াম (Vacuum Hardening)
- মারটেম্পারিং (Martempering)

মেশিন টুলের গাইডওয়ে সাধারণত কীভাবে শক্ত করা হয়?

(ক) ইন্ডাকশন (Induction Hardening) (খ) ফ্লেম (Flame Hardening)

(গ) ভ্যাকুয়াম (Vacuum Hardening) (ঘ) মারটেম্পারিং (Martempering)

উত্তর: খ

**কুলিং এর জন্য কি কি পদাৰ্থ ব্যবহার কৰা হয়?**

- বাতাস (Air)
- তেল (Oil)
- পানি (Water)
- ব্ৰাইন (Brine): পানিতে খাদ্য লবনেৰ ঘন দ্রবণকে ব্ৰাইন সলুশন বলে।


**কুইলিং পদ্ধতিতে দুট ঠাণ্ডা কৰাৰ জন্য কোন মাধ্যম ব্যবহার হয়?**

(ক) বাতাস (Air) (খ) তেল (Oil) (গ) পানি (Water) (ঘ) ব্ৰাইন (Brine) উত্তৰ: ঘ

নিম্নলিখিত গুণাবলী সাধনেৰ জন্য তাৎক্ষিকীয়াৰ কোন পদ্ধতি ব্যবহার কৰা হয়।

মাঞ্চিক গুণাবলী	প্রক্রিয়াৰ নাম উচ্চেষ্ঠ কৰ
হার্ডনেস পৱিবৰ্তন কৰাৰ জন্য	
মেশিনেবিলিটি বৃক্ষি কৰাৰ জন্য	
খাতু নৰম কৰাৰ জন্য	
খাতু ক্ষয় প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বাঢ়ানোৰ জন্য	
শক্তি বাঢ়ানোৰ জন্য	
সমসততা আনয়নেৰ জন্য	
টাফনেস বাঢ়ানোৰ জন্য	
ডাকটিলিটি ও ম্যালিয়াবিলিটি বাঢ়ানোৰ জন্য	
ক্ষয়োধী ক্ষমতা বৃক্ষি কৰাৰ জন্য	
হাইড্রোজেন দূৰ কৰাৰ জন্য	
ভঙ্গুৱতা কমিয়ে টাফনেস বাঢ়ানোৰ জন্য	
হার্ডনেস পৱিবৰ্তন কৰাৰ জন্য	

**অৰ নং: স্পার্ক টেক্টেৱ মাধ্যমে ধাতব পদাৰ্থ চিকিৎকৰণেৰ দক্ষতা অৰ্জন**

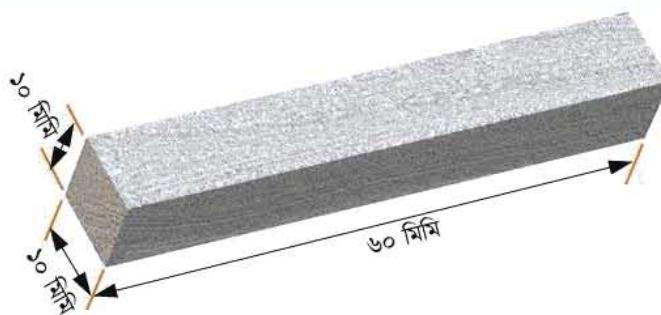

### পারদর্শিতার মানদণ্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
- জব অনুযায়ী টুলস, ইকুইপমেন্ট, মেটেরিয়াল সিলেক্ট ও কালেক্ট করা;
- ড্রয়িং অনুযায়ী কাঁচামাল সংগ্রহ করা;
- কাজ শেষে ওয়ার্কশপের নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করা;
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
- নষ্ট মালামাল (Wastage) ও স্ফ্রাপগুলি (Scraps) নির্ধারিত স্থানে ফেলা;
- কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমা দেওয়া ইত্যাদি।

### ব্যাসিস্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	সেফটি হেলমেট	স্ট্যান্ডার্ড	১টি
২	সেফটি গগল্স	৩.০ আইআর চশমা	১টি
৩	অ্যাপ্রন	প্রয়োজনীয় সাইজ	১টি
৪	মাস্ক	আদর্শমানের	১টি
৫	হ্যান্ড গ্লাভস	চামড়ার তেরি	১ জোড়া
৬	নিরাপদ জুতা	প্রয়োজনীয় সাইজ	১ জোড়া

### প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্টস ও মেশিন)


ক্রম	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	গ্রাইভিং মেশিন	বেঞ্চ/হ্যাভেড গ্রাইভার কার্বোরানডাম(Carborundum) এর হেল (Wheel)	১টি
২	মেশিন ব্রাশ	নরম ও থাকৃতিক কাঠের বা প্লাস্টিকের বাট	১টি
৩	গ্রীজ গান	ওয়ার্কশপ সাইজ	১টি
৪	স্পার্ক টেস্ট চাট	ম্যানুয়েল/বুকলেট	১টি




চিত্র- ৩.২০ শাইডিং মেশিন

### কীচারাল (Raw Materials)

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	স্টিল বার	আকার: ১০ মিমি x ১০ মিমি x ৫০ মিমি	১টি
২	ওয়েস্ট কটন	যে কোনো আকারের বন্দর ও স্যুটি কাষ্টকেন্দ্র	২ টুকরা
৩	কুণ্ডাট	সিনথেটিক কুণ্ডাট মিলার (Synthetic coolant mixtures)	২ গিটার

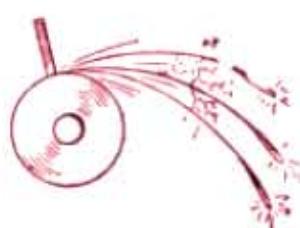




রোট আপ্রেশন

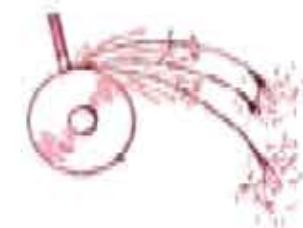

নরম চিল



বিডিলার কার্বন চিল

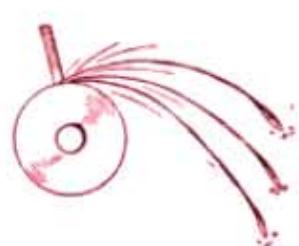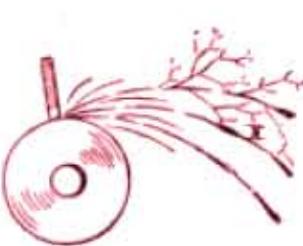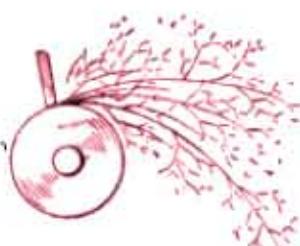



## কাজের ধারা

- প্রয়োজনীয় পিপিই পরিধান করো;
- ছকে উল্লেখিত তালিকা ও প্রয়োজন অনুযায়ী মালামাল এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করো;
- একটি লোহার/ইস্পাতরে টুকরা নিতে হবে;
- গ্রাইভিং করার সময় স্প্রিং ভালভাবে দখোর জন্য তুলনামূলক কম আলো নিচিতি করতে হবে;
- গ্রাইভারটি চালু করে স্টিলের বারটিকে গ্রাইভিং চাকার সাথে হালকা সংস্পর্শে এনে যাতে স্প্রিংগুলি গ্রাইভার এবং চাকা থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়। উৎপাদিত স্পার্কের রঙ, প্যার্টান এবং দৈর্ঘ্য সাবধানে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। স্পার্ক প্যার্টানগুলিতে উজ্জ্঳ল রেখা, স্কুলিঙ্গ এবং এলোমল্লো লাইনে সংমিশ্রণ থাকে। তুলনামূলক চাট্টের সাথে মিলিয়ে নিচিত হতে হবে;
- পেটা লোহা ও স্টেইনলেস স্টিল উভয়ই দীঘি, এমনকি হলুদ রেখা তৈরি করে স্টেইনলেস স্টিলের স্পার্কগুলিতে শেষের পাতাগুলি ছোট তৈরি হয়;
- লো কার্বন ইস্পাতের বার হলুদ স্পার্ক তৈরি করে। প্রাপ্তের পাতাগুলি অতিরিক্ত ছোট শাখার সাথে আরও শাখা তৈরি করে;
- উচ্চ কার্বন ইস্পাতের স্পার্ক গ্রাইভিং চাকার কাছে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। স্কুলিঙ্গগুলি নিম্নেজ্ঞ এমনকি লাল এবং শেষের শাখা কম বের হয়;
- নিকেল ও অ্যালুমিনিয়ামসহ কিছু ধাতু অঞ্চ বা কোন স্কুলিঙ্গ উৎপন্ন করে না।

## কাজের সতর্কতা

- কাজের সময় হ্যান্ড গ্লাভস ব্যবহার করো;
- মেশিন পরিষ্কার করে যথাস্থানে তেল ব্যবহার করো;

- কাজের ঘূর্ণ পরিকার করে লিপিল সুড় করো;
- প্রয়োজনসক সেপিন গার্ফ ব্যবহার করো;
- শাকে শাকে শাশ পরিকা করো;
- অসমান হাইল প্রাইভিল করবে না;
- হাইল হুগির ও ক্রান্স ট্রান্সফর্ম হলে করে নাও;
- প্রাইভিল ক্ষমতাৰ সৱল অন্তৰণক হওয়া থেকে বিপ্রক থাক;
- প্রাইভিল ক্ষমতাৰ সৱল হুচ ও আকুল কেন কোন অবস্থাতেই হাইলকে স্পৰ্শ না করে সেপিলে পেরাল লাখ ইত্যাদি।

### অর্ধিত স্কুল্যু ব্যবহার

সকল ভাবে কাজটি পেৰ কৰতে সকল হয়েছি। জেলায়েল মেকানিক কাজে স্কুল্যু হুগল, ইলেক্ট্ৰোলেট ও প্লাশাকি টেক্সিলেক প্রয়োজনীয় ধাৰু সম্পৰ্ক স্পাৰ্শ টেলেক সাধনে আনাৰ কোশল অৰ্থনৈ সকল হয়েছি।

### কলাকল বিপ্রক স্কুল্যু ব্যবহার

প্রতিটি কেজোৱে সহৰ্ষী কলুৰীলন কৰতে হবে। স্কুল্যুৰ প্রতিপিনেৰ লিপিতে নহ, পিনিট-পিনিট। স্পাৰ্শ টেলেক সাধনে আৰু চার্ট ব্যৱহাৰ কৰা সহজেই আৰুজন, কাৰ্বন পিল ও সোৰুৰ সকলৱেৰ প্ৰকৃতি আনা সহজ।

### কথ-২ স্কু-কাইজৰ হেল/স্লার লিপাজ হিউ-প্রিচেসনেটকৰণে সকল আৰম্ভ



চিত্ৰ-২২ স্কু-কাইজৰ ও স্লার লিপাজ

### পারদৰ্শিকৰ আসন্দ

- আগ্রাবিদি দেনে বৃত্তিগত নিৱাশতা (পিলিট) ও পোতন পৌশাক পৰিধান কৰা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজেৰ ঘূৰ প্ৰযুক্ত কৰা;
- অৱ অনুযায়ী হুগল, ইলেক্ট্ৰোলেট, পেটেলিলাল সিলেট ও কালেট কৰা;
- ক্রান্স অনুযায়ী কীচাৰাল সঠিক কৰা;

- কাজ শেষে ওয়ার্কশপের নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করা;
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
- নষ্ট মালামাল (Wastage) ও স্ক্র্যাপগুলি (Scraps) নির্ধারিত স্থানে ফেলা;
- কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমা দেওয়া ইত্যাদি।

### ব্যাস্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	সেফটি হেলমেট	স্ট্যান্ডার্ড	১টি
২	সেফটি গগলস	৩.০ আইআর পরিষ্কার চশমা	১টি
৩	অ্যাথ্রন	প্রয়োজনীয় সাইজ	১টি
৪	মাস্ক	আদর্শমানের	১টি
৫	হ্যান্ড গ্লাভস	কাপড়ের তৈরি	১ জোড়া
৬	নিরাপদ জুতা	প্রয়োজনীয় সাইজ	১ জোড়া

### প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্টস ও মেশিন)

ক্রম	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	ফারনেস	ড্রাই টাইপ ফারনেস	১টি
২	টেম্পারেচার মিটার	হিট ট্রিটমেন্ট কাজে ব্যবহৃত	১টি
৩	টৎস/ক্লাম্প	হাই টেম্পার্ড ও তাপসহ পদার্থের	১টি
৪	কুইঞ্চিং বাথ	মাঝারী আকারের	১টি
৫	হেট গান	ছেট আকারের	১টি

### কীচামাল (Raw Materials)

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	স্কু-ড্রাইভার	১০ ইঞ্চি আকারের	২ টি
২	স্পার গিয়ার	হিট ট্রিটমেন্ট করা হয় নাই এমন	১ টি
৩	কুয়েঞ্চিংওয়েল	পানি/পশুর চর্বি/মাছের তেল	২ লিটার
৪	কয়লা	খনিজ বা কাঠ কয়লা	২ কেজি
৫	অন্যান্য কার্যবস্তু	যেগুলিকে হিট ট্রিটমেন্ট করতে হবে	১ টি

## কাজের ধারা



কু ফাইভারের মাথা হটলান দিয়ে উত্থ কৰতে হবে;



মেজ হটেট হলে তৈলে যথে ফুবাতে হবে;



গিয়ারকে কুলার বাথে রাখতে হবে;



কুলা আলিঙ্গে উত্থ কৰতে হবে;



মেজ হটেট গিয়ারকে উত্থ গিয়ারকে তৈলে ফুবাতে হবে;



- আনিলিং প্রক্রিয়ার অন্য নির্দিষ্ট ভাগমাত্রায় কার্বনসুকে গৱমকৰার পৰ নির্দিষ্ট হারে ঠাণ্ডা কৰতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় কার্বনসুকে নৱম কৰা। আনিলিং কৰে কার্বনসুকে অচ্ছতীর্ণ চাপ অপসারণ বা কমানো ঘাস;
- কুইকিং কার্বনসুকে বিকৃতি এবং কয় প্রতিক্রিয়ের অন্য কুইকিং কৰতে হবে।
- টেম্পারিং কার্বনসুকে টেম্পারিং কৰলে উচ্চতা কৰে এবং কুইকিং কৰলে এজে বে চাপ সৃষ্টি হয় তা অপসারণ কৰতে টেম্পারিং কৰা হয়। এই প্রক্রিয়ায় ইস্পাতের কার্বনসুকে একটি নির্দিষ্ট ভাগমাত্রায় উত্থ কৰার পৰ ঠাণ্ডা কৰতে হবে। যদি কার্বনসুকে  $300-750^{\circ}$  সেণ্টিমিটেড উত্থ কৰলে নৱম ও শক্ত কাঠামো তৈরি হবে।

## সতর্কতা:

- চুল্লিৰ সমস্ত বৈদ্যুতিক সৱলাম লকজার্ট এবং জ্বাল-আউট কৰা;
- চুল্লিতে ক্রেস বাতাস প্ৰবাহেৰ অন্য এসারোয়ার, এসারলাইন, ইভ্যাদি অবিষ্যি সৱবৰাহ নিশ্চিত কৰা;
- অগ্নিবীগক সৱলাম নিশ্চিত কৰা;
- প্রক্রিয়া চলাকালীন বিশাল এবং বিলক্ষণক বৌমা নিকাশনেৰ অন্য ব্যবহা রাখা;
- তৈল, পানি, শীজ ইভ্যাদি পৱিকার কৰা যাবতে কেহ শিহলে বা পড়ে না ঘাস;
- উপযুক্ত বিশদ এবং সতর্কতা সংকেত প্ৰত্যক্ষেৰ কাহে দৃশ্যমান নিশ্চিত রাখা;

- তাপ-প্রতিরোধী প্রতিরক্ষামূলক পোশাক, ফ্লাইস, নিরাপত্তা চশমা এবং মুখের ঢাল পরিধান করা;
- চুল্লি জালানোর আগে, নিশ্চিত করা যে, এয়ার সুইচ, নিষ্কাশন পাখা, স্বয়ংক্রিয় শাট-অফ ভালভ এবং অন্যান্য নিরাপত্তা সতর্কতা সঠিক আছে কিনা?
- কাজের জন্য যথেষ্ট কুল্যান্ট আছে তা নিশ্চিত করা। কুল্যান্ট ধাতু দ্বারা প্রদত্ত তাপকে শুষে নেবে যেহেতু এটি শীতল হচ্ছে, কিন্তু যদি অপর্যাপ্ত কুল্যান্ট থাকে তবে ধাতুটি সর্বোত্তম গতিতে শীতল হবে না।
- চুল্লি জালানোর সময় প্রস্তুতকারকের দেওয়া নির্দেশাবলী মেনে চলা;
- তেল বা গ্যাস-চালিত চুল্লি জালানোর সময় এটির সামনে সরাসরি দাঁড়ানো যাবে না;
- কুইশিং প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত তেলকে পানি মুক্ত রাখা;
- তরল কার্বোরাইজিং পাত্র থেকে কার্যবস্তু বের করার আগে চিমটি যাতে ভিজেনা যায় তা নিশ্চিত করা;
- উপযুক্ত ছান্দক নাশক বা ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধক দ্রবণীয় তরলে ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- টুল, ঝুড়ি, জিগ এবং কাজের ডায়গাগুলিকে তেল দূষণ থেকে মুক্ত রাখা;
- যদি অকের সমস্যা দেখা যায় বা সন্দেহ হয়, শিক্ষকের কাছে রিপোর্ট করে চিকিৎসা নেয়া;
- গলিত কার্বুরাইজিং সল্ট থেকে উৎপন্ন ধৌয়া শ্বাস নেওয়া থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি।

### অর্জিত দক্ষতা:

স্কু-ড্রাইভার হেড ও স্পার গিয়ার হিট-ট্রিটমেন্ট সফল ভাবে কাজটি সম্পন্ন করতে পারবে।

### ফলাফল বিপ্লবণ:

টেকসইপণ্য উৎপাদনে, ইস্পাতকে শক্ত ও শক্তিশালী করা, লোহাতে সহজে ঝালাই করা, নমনীয় করা, ক্ষয়-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো, যন্ত্রপাতি ও টুলস এর সামগ্রিক আয়ুক্ষাল বৃদ্ধি করতে হিট ট্রিটমেন্ট অনেক গুরুতপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি।

## অনুশীলনী-১৩

### অতিসংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মেটাল কী?
২. মেটাল কত প্রকার?
৩. হিট ট্রিটমেন্ট বলতে কি বোঝায়?
৪. অ্যানিলিং কী?
৫. টেম্পারিং কী?
৬. কুয়েফিং কী?
৭. হার্ডেনিং কী?
৮. নরমালাইজিং কী?

### সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ধাতুর কি কি গুণাবলী থাকে?
২. ধাতুর ভৌত গুণাবলী উদাহরনসহ লেখ।
৩. ধাতুর রাসায়নিক গুণাবলী উদাহরনসহ লেখ।
৪. হিট-ট্রিটমেন্ট ফারনেস কত প্রকার ও কি কি?
৫. হিট-ট্রিটমেন্ট কাজে ব্যবহৃত বিশেষ ইলেক্ট্রুমেন্টের নাম লেখ।

### রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. ধাতুর যান্ত্রিক গুণাবলীসমূহ ব্যাখ্যা করো।
৩. স্পার্ক টেস্টের মাধ্যমে বিভিন্ন স্টিল শনাক্তকরণের কৌশল বর্ণনা করো।
৪. ধাতুর নরমালাইজিং প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো।
৫. টেম্পারিং ও অ্যানিলিং প্রক্রিয়া বর্ণনা করো।
৫. নরমালাইজিং কার্বুরাইজিং প্রক্রিয়া বর্ণনা করো।

# চতুর্থ অধ্যায়

## লেদ অপারেশন

### Lathe Operation



কিছুদিন আগেও থামে থামে এমনকি শহরে সুড়িতে ফেরি করে মাটির তৈরি জিনিসগুলি বিক্রি করা হতো। এখন এ দৃশ্য কালে অজ্ঞেও চোখে পড়ে না। থামের হাট যাজ্ঞারে এখন আর দেখা যাও না আলাদা করে মাটির জিনিস বিক্রির দৃশ্য। মাটির ঝীড়ভে রাখা, মাটির শানকে খাওয়া, পানি রাখতে মাটির কলস, গ্রাম বাংলায় ধান তিজাতে মাটির কোলার ব্যবহারও খুব একটা দেখা যাই না। সত্যজার উৎকর্ষ ও আধুনিকতার ঘোষাল পাস্টে শেষে তৈজসপত্রের ধরণ। এখন ব্যবহৃত হচ্ছে নানাবিধি ধাতব পদার্থের তৈজসপত্র। দৈনন্দিন প্রয়োজনে লোহা ও অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহারসম্ভবেয়ে বেশি। লোহা ও অন্যান্য ধাতু দিয়ে সহজে নানাবিধি দ্রব্য সামগ্রী ও যত্নপাতি তৈরি করতে অনেক মেশিনারিজ আবিষ্কার হয়েছে। এসকল আবিষ্কারের মধ্যে লেদ মেশিন গুরুত্বপূর্ণ। এমনও অনেক মেশিন আছে যা শুধুমাত্র নিশ্চিট কোন কাজের জন্য আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু লেদ মেশিন দিয়ে অনেক ধরনের কাজ করা যায়। তাই আমাদের আশে-গালে হোটেল ও গোর্কুর্কশপ থেকে শুরু করে বড় বড় শিল্প কারখানাগুলিতে লেদ মেশিন দেখা যাই। এ অঞ্চলে লেদ মেশিন ব্যবহার করে বিভিন্ন কাজ সম্পর্ক করার কৌশল শিখব।



এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- লেদ মেশিন সম্পর্কে পরিচিত হতে পারব;
- লেদ মেশিন চিহ্নিত ও নির্দিষ্ট করতে পারব;
- লেদ হোল্ডিং ডিভাইস, এক্টিচমেন্ট ও এজেসরিজ ব্যবহার করতে পারব;
- লেদে টুলস ও ইফুইলমেন্ট সেটআপ করতে পারব;
- লেদে টার্নিং, ফেসিং, পোল্টারিং, থুভিং, চেকারিং পাটিং অপারেশন করতে পারব;

- সেদ অপারেশনে বিশেষ সেকটি ব্যবহাৰ নিশ্চিত কৰতে পাৰিব;
- সেদ মেশিন ও সম্পর্কিত যন্ত্ৰগতি পৰিকার এবং সংৰক্ষণ কৰতে পাৰিব।

উজ্জ্বল শিখনকল অৰ্জনেৰ সক্ষে এই অধ্যাত্মে আৰম্ভা দুইটি জৰুৰ সম্পৰ্ক কৰিব। দুইটি জৰুৰ মাধ্যমে সেদ অপারেশনে বিশেষ সেকটি ব্যবহাৰ নিশ্চিত কৰা, সেদ হোল্ডিং ডিভাইস, এ্যাটচমেন্ট ও এজেন্সিৱিজনসমূহেৰ ব্যবহাৰ কৰা। এছাড়াও টানিং, ফেসিং, সোচারিং, থুতি, চেকারিং, পার্টিং ইত্যাদি অপারেশনে দক্ষতা অৰ্জন কৰতে পাৰিব। অবশুলি সম্পৰ্ক কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰয়োজনীয় ভাষ্টিক বিবৃতসমূহ জানিব।

### ৪.১ সেদ পৰিচিতি:

বৰ্তমানে যে সকল মেশিন টুল ব্যবহৃত হচ্ছে, এদেৱ মাঝে সেদ মেশিন প্রাচীনতম। আদিকাল থেকেই সেদেৱ ব্যবহাৰ চলে আসছে। এক সময় সেদ হাত দিয়ে চালানো হতো। কাঠেৰ চেমারু, টেবিল প্ৰড়ুতিৰ পাৰা তৈৰি কৰতে সেদ ব্যবহাৰ কৰা হতো। সম্ভবত কুমাৰেৱ চাকই সেদ মেশিনেৰ ক্ৰমবিকাশেৰ প্ৰথম ধৰণ এবং পুৰিবীৰ প্রাচীনতম যজ্ঞ। এখন সেদেৱ ব্যবহাৰ সুন্দৰীভাৱে কাঠেৰ কাজেৰ মাঝে গীয়াবৰ্ক মেই। বৰ্তমানে দৈহিক পত্তিৰ পৰিৱৰ্তনে বৈদ্যুতিক পত্তি হাতা সেদ পৰিচালিত হয় এবং ধৰণ বৰ্তু টানিং কৰে আকৃতি বিভিন্ন বিশিষ্ট যোগায়ুক্তি তৈৰি কৰতে ব্যবহৃত হয়। ইংল্যান্ডে পূৰ্বৰ্থম সেদেৱ উজ্জ্বল সাধিত হয়। আজকাল বিভিন্ন কাজেৰ অন্য তিনি প্রকাৰ সেদেৱ উজ্জ্বল হয়েছে। সেদ মেশিনে সাধাৰণত একমুখো কাটিৰ টুল (Single Point Cutting Tool) শিপভলেৱ সাথে সংযুক্ত চাকে বীৰ্ধা অবস্থায় দুৱল কাৰ্যবস্থাকে কেটে বেলনাকৃতি (Cylindrical), সোচাকাৰ (Conical), ফেসিং (Facing), ইত্যাদি আকৃতিৰ জৰুৰ কৰা কৰুণ হৈতৰি কৰা যাব।

#### ৪.১.১ সেদ মেশিনেৰ প্ৰকাৰতত্ত্ব:

বিভিন্ন প্ৰকাৰ সেদ মেশিনেৰ নাম ও ছবি-

#### শিপত সেদ (SpeedLathe)

(ক) উড ওয়ার্কিং সেদ (Wood Working) (গ) মেটাল শিপনিং সেদ (Metal Spinning Lathe)

(খ) সেন্টারিং সেদ (Centering Lathe)

(ঘ) পলিশিং সেদ (Polishing Lathe)



উড ওয়ার্কিং সেদ



সেন্টারিং সেদ



মেটাল শিপনিং সেদ

		
গলিশিং লেদ	বেঁক লেদ	কোন পুলি ড্রাইভ সেন্টার লেদ
		
গিয়ার হেড ড্রাইভ সেন্টার লেদ	টুল রুম লেদ	টার্রেট লেদ
		
ক্যাপ্স্টান লেদ	ইনডেক্সিং লেদ	ক্র্যাঙ্কশাফ্ট লেদ

চিত্র-৪.০১ বিভিন্ন প্রকারের লিপিদ লেদ

<b>বেঁক লেদ (Bench Lathe) ও সেন্টার লেদ (Center Lathe):</b> (ক) কোন পুলি ড্রাইভ সেন্টার লেদ (Cone Pulley Drive Centre Lathe) (খ) গিয়ার হেড ড্রাইভ সেন্টার লেদ (Gear Head Drive Centre Lathe) (গ) টুল রুম লেদ (Tool Room Lathe) (ঘ) ক্যাপ্স্টান লেদ (Capstan Lathe) (ঙ) টার্রেট লেদ (Turret Lathe) (চ) ইনডেক্সিং লেদ (Indexing Lathe)	<b>বিশেষ কাজে ব্যবহৃত লেদ (Special Purpose Lathe):</b> (ক) ক্র্যাঙ্কশাফ্ট লেদ (Crankshaft Lathe) (খ) ক্যামশাফ্ট লেদ (Camshaft Lathe) (গ) হেইল লেদ (Wheel Lathe) (ঘ) গ্যাপ বেড লেদ (Gap Bed Lathe) (ঙ) মাল্টিকার্য লেদ (Multi-cut Lathe) (চ) পুলিকেটিং লেদ (Duplicating Lathe)
---	---



কার্যশ্চালিত লেদ



বইলেদ



প্রাপ্ত বেত লেদ



প্রাণ্টিকাট লেদ



চূড়িকেটিং লেদ




প্রিসিশন লেদ

- প্রিসিশন লেদ (Precision Lathe)
- প্রযোকশন লেদ (Production Lathe)

- কপিৎ লেদ (Copying Lathe)
- ভার্টিকেল লেদ (Vertical Lathe)



প্রযোকশন লেদ

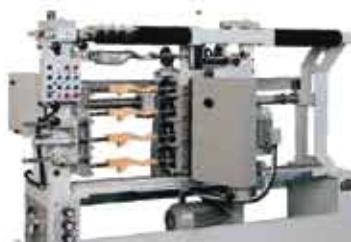

কপিৎ লেদ



ভার্টিকেল লেদ

**অটোমেটিক লেদ (Automatic Lathe) ও নিউমেরিক্যাল কন্ট্রোল লেদ (Numerical Control Lathe)**



অটোমেটিক লেদ



নিউমেরিক্যাল কন্ট্রোল লেদ

চিত্র: ১৪.০২ বিডিআর শিক্ষাবৃত্ত লেদ



### অনুসরানসূলক কাজ

লেদ অনেক কাজেই ব্যবহার হয়ে থাকে তাই না? কাজের ধরণ অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের লেদ সম্পর্কে আমরা জেনেছি। নিচের টেবিলে উল্লেখিত লেদগুলি কোন বিশেষ কাজে ব্যবহৃত হয় তা লিখ।

ক্রম	লেদের নাম	বিশেষ কাজের বিবরণ
১.	টড ওয়ার্কিং লেদ	
২.	ক্যার শ্যাফট লেদ	
৩.	হাইল লেদ	
৪.	শলিশিং লেদ	
৫.	মেটাল স্পিনিং লেদ	

## ৪.২ লেদের প্রধান অংশসমূহ

- বেড (Bed)
- হেডস্টক (Headstock)
- স্পিন্ডল (Spindle)
- টেইলস্টক (Tailstock)
- মোটর (Motor)
- ফিড রড (Feed Rod)
- লীড স্ক্রু (Lead Screw)
- কুইক চেঞ্চ গিয়ার বক্স (Quick Change Gear Box)
- ক্যারেজ (Carriage)

## ৪.৩ লেদের প্রধান অংশসমূহের কার্যবলি

### ৪.৩.১ বেড (Bed)

লেদ মেশিনের বেড, মেশিনের বেসের উপর প্রযোজনীয় উচ্চতায় থেকে মেশিনের প্রধান কাঠামো তৈরি করে। মূলত বেড হলো লেদ মেশিনের ফাউলেশন। এর বাদ প্রাণ্য হেডস্টক ও জান থাণ্ডে টেইলস্টক ও সাবধানে ক্যারেজ অবস্থান করে। হেডস্টক, ক্যারেজ ও টেইলস্টককে এক মাইল ধরে স্থান এবং প্রযোজন সত্ত্বেও লেদের স্পিন্ডলের অক্ষের বরাবর ক্যারেজ ও টেইলস্টক সরানোই বেডের প্রধান কাজ। বেডের সূচতা, দৃঢ়তা ও সঠিক এল্যাইনমেন্টের ওপর লেদের সঠিকভা দৃঢ়তা ও সূচতা নির্ভর করে। বেডের উপরিভাগ



চিত্র-৪.০৪ লেদ হেডস্টক

উভমরূপে মেশিনিং ও মসৃণ করা থাকে। আধাতজনিত কারণে এর তলের মসৃণতা যাতে বিনষ্ট না হয় তার জন্য যত্নবান হওয়া উচিত। বেড সাধারণত ঢালাই লোহা দ্বারা তৈরি করা হয়। পুরো উচ্চ মানের ঢালাই লোহা বা মিশ্র ঢালাই লোহা ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে বিশেষ ঢালাই পক্ষতি দ্বারা নির্মিত বিশেষ দৃঢ়ীকৃত (Strengthened) ঢালাই লোহা বেশি ব্যবহার করা হয়। ক্যারেজের চলমান অংশে ঘর্ষণ রোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য হার্ডেনিং করা হয়।

### ৪.৩.২ হেডস্টক (Headstock)

হেডস্টক লেদ মেশিনের একটি প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বেডের উপর বাম প্রান্তে দৃঢ়ভাবে হেডস্টক স্থাপন করা থাকে এবং স্পিন্ডল ড্রাইভ মেকানিজমকে ধারণ করে। স্পিন্ডল ড্রাইভ মেকানিজম দুই ধরনের হয়ে থাকে। গিয়ার ড্রাইভ ও কোণ-পুলি ড্রাইভ মেকানিজম। গিয়ার ড্রাইভ মেকানিজমে বাইরে থেকে লিভারের সাহায্যে হেডস্টকের মধ্যস্থিত গিয়ারের অবস্থান পরিবর্তন করে স্পিন্ডল স্পিড পরিবর্তন করা হয় এবং কোণ-পুলি ড্রাইভ মেকানিজমে পুলির বিভিন্ন স্টেপে বা গুড়ে বেল্টের অবস্থান পরিবর্তন করে স্পিন্ডল স্পিড পরিবর্তন করা হয়।

ক-১	হেডস্টক হাউজিং (Headstock Housing)
ক-২	মধ্যম গতির গিয়ার লিভার (Intermediate Gears Lever)
ক-৩	উচ্চ-নিম্ন গতির গিয়ার লিভার (High-Low Gear Lever)
ক-৪	ক্যামলক স্পিন্ডল (Camlock Spindle)
ক-৫	টাম্বলার গিয়ার্স (Tumbler Gears) সামনে-পেছনে বা সংযোগ স্থাপন-সংযোগ বিছিন্ন
ক-৬	কুইক চেঞ্জ গিয়ার বক্স (Quick Change Gear Box)
ক-৭	লীড স্ক্রু (Lead Screw)
ক-৮	ফিড স্ক্রু (Feed Screw)
ক-৯	সামনে-পেছন করার সুইচ (Forward Reverse Switch)
ক-১০	চেঞ্জ গিয়ার কভার (Change Gear Cover)

### ৪.৩.৩ স্পিন্ডল (Spindle)

স্পিন্ডল লেদ মেশিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর সঠিকতার উপর লেদ মেশিনের সঠিকতা নির্ভর করে। ক্ষয়রোধী বিয়ারিং এর সাহায্যে স্পিন্ডল হেডস্টকের মধ্যে সংযোজন করা থাকে। স্পিন্ডল মোটর থেকে গিয়ার বা পুলির সাহায্যে ঘূর্ণন গতি প্রাপ্ত হয়। স্পিন্ডলের প্রান্তকে নোজ বলা হয়। এই নোজ এক্সটার্নাল প্রেডযুক্ত এবং এ অংশে ফেস প্লেট, লেদ চাক, ড্রাইভ প্লেট ইত্যাদি সেট করা থাকে। লেদ স্পিন্ডল ফাঁপা হওয়াতে এর মধ্য দিয়ে লম্বা ওয়ার্কপিসকে অতিক্রম করে চাকে বাঁধা সম্ভব হয়। লেদ স্পিন্ডলের নোজের দিকে ছিদ্র টেপার হয়ে থাকে। ফলে নোজের সাথে লাইভ সেন্টার সহ সকেট সেট করা যায়। স্পিন্ডল নিকেল-ক্রোমিয়াম ইস্পাতের মত বিশেষ ইস্পাত, সিমেন্টেশন ইস্পাত ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত হয় ইত্যাদি।

### ৪.৩.৪ টেইলস্টক (Tailstock)

ইহা বেডের উপরিভাগের হেজ্টফের উল্টো দিকে থাকে এবং সেটার ছাঁড়া বন্ধুর একটি প্রাপ্ত খরা হয় এবং ডিল, রিমার ইভ্যানি কাটিং টুল স্থাপন করার অংশকে টেইলস্টক বলে। টেইলস্টক স্পিন্ডলের সম্মুখে বোরস টেপার থাকে, এর ডিগ্রি সেটার-ডিল, রিমার, ফাই ইভ্যানি ডুকিয়ে শাক্ত চুরানো হয় এবং উপরুক্ত ছাঁনে টেইলস্টক স্পিন্ডল স্থাপন করা হয়। আর টেইলস্টক স্পিন্ডল আড়া-আড়ি আবে সরানোর ফলে টেপার টার্নিং করা যায়; কাজেই সরল বেলনাকার কাটবার জন্য আবে আবে টেইলস্টক স্পিন্ডলের কেজ নিয়ন্ত করা প্রয়োজন।



চিত্র-৪.০৫ লেদ টেইলস্টক

### ৪.৩.৫ ফিড রড (Feed Rod)

লীড স্কু-এর নিচে ফিড রডের অবস্থান। কুইক চেক পিম্পার বক্স থেকে অ্যাথন স্রেকানিজমে শক্তি স্থানান্তর করার জন্য ফিড রড ব্যবহৃত হয়। ফিড স্রেকানিজম শক্তি থাক হলে সশা লাভি ও আড়া আড়ি পাওয়ার ফিড ব্যবহৃত করা সম্ভব হয়। ফিড রডের প্রাপ্ত সমস্ত দৈর্ঘ্য ব্যাণ্ডি চাবির ছাঁট (Key-way) কাটি থাকে এবং একে চাবির সাহায্যে একটি পিম্পার সেট করা থাকে। অপারেশনের সময় ফিড রডের ঘূর্ণনের সাথে পিম্পারটি ঘূরে প্রয়োজনীয় কাটিং ফিড পদান করে থাকে।



চিত্র-৪.০৬ ফিড রড ও লীড স্কু

### ৪.৩.৬ লীড স্কু (Lead Screw)

গ্রেট কাটার সরকার হলে লীড স্কু ব্যবহৃত হয়। এটির দৈর্ঘ্য বেডের পৈর্শ্যের চেমে সামান্য বেশি এবং বেডের সামনের দিকে ফিড রডের পরে সেট করা থাকে (যদি ফিড রড থাকে)।

### ৪.৩.৭ কুইক চেক পিম্পার বক্স (Quick Change Gear Box)

সামনের দিকে হেজ্টফের টিক নিচে কুইক চেক পিম্পার বক্স অবস্থিত। এটি হেজ্টফের থেকে গতিশীল হয়ে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে ফিড রড এবং লীড স্কুকে চালায়। এটি স্পিন্ডলের সঙ্গে আটকানো ও রার্কিলিসের সাথে নিয়ন্ত্রিত অনুপাতে কাটিং টুলকে চালাতে ব্যবহৃত হয়। কুইক চেক পিম্পার বক্সের মাধ্যমে ফিড রড পতি প্রাপ্ত হয়ে রাফ কাট বা ফিনিশ কাটের জন্য প্রয়োজনীয় পতিতে কাটিং টুলকে চালায় এবং লীড স্কু গতি প্রাপ্ত হয়ে প্রয়োজনীয় ঝেত পিচে, কু ঝেত উৎপন্ন করে। কুইক চেক পিম্পার বক্সের পার্শে চার্টে উন্নয়িত ফিড এবং

এতে লিচ পাঞ্জার অন্ত এর মধ্যস্থিত পিয়ারগুলিকে দুটি আড়ানো ও নির্দিষ্ট অবস্থানে একটি লিভারের সাহায্যে স্টেট করা যাব।



চিত্র-৪.০৭ কুইক চেজ পিয়ার বক্স

### ৪.৩.৮ ক্যারেজ (Carriage)



চিত্র-৪.০৮ ক্যারেজ

ক্যারেজের উপরিভাগে টুলশোল্ট, স্যাডল, আড়ান, ক্রসম্যাইড, কম্পাউন্ডমেট ও কম্পাউন্ড স্লাইড স্থাপিত হয়। বেডের সাথে সুবি দিকে সীড স্কু, ফিল রেড ও ক্যারেজ হ্যান্ড ইইলের সাহায্যে হেফটেক ও টেইলস্টেকের মাধ্যে চলাচল করে। ক্যারেজ টার্নিং টুল বহন করে এবং চলাচলের পথের সাথে সর্বাঙ্গাল অথবা সমকোণে টুলের গতিগত নিয়ন্ত্রণ করে।

### ৪.৩.৯ স্যাডল (Saddle)

স্যাডল দেখতে ইংরেজি H অক্ষরের ন্যায় বা বেডের উপর অবস্থান করে। স্যাডল বেডের উপরে আড়া-আড়ি ভাবে থাকে। স্যাডলের আড়া-আড়ি অংশ বা ক্রসপিস (Crosspiece) এর উপর ক্রসম্যাইড চলাচলের অন্ত ডাক্টেইল আকৃতির স্লট কাটা থাকে। স্যাডলের উপরে ক্রসম্যাইড ও টুলশোল্ট স্থাপিত হয়।



চিত্র-৪.০৯ স্যাডল

### ৪.৩.১০ ক্রসম্যাইড (Cross-slide)

ক্রসম্যাইড স্যাডলের উপর ভাক্টেইল স্লাইড বার আড়া-আড়ি স্লাইড করে বা চলাচল করে থাকে। এটি একটি স্কু এর সাহায্যে ইন্টার্নিল প্রেত বৃত্ত ক্লকের সাথে সংযুক্ত করা থাকে। ড্রকটির মধ্যে ক্রসম্যাইড/ক্রস ফিল/ফিল

কু-কে সুযোগে হলে এটি চলাচল করে। কলে ফসলাইভও চলাচল করে থাকে। এটি লেন্স মেশিনের অস্ত্র পুরুষগুরূ একটি অংশ। হেল্পটকে অবৈর সুর্ণনে কোনো কার্ববস্তুতে টেপার/কোণে টার্নিং করা যায় না। এটির প্রয়োজন হয়।



চিত্র-৪.১০ ফসলাইভ

### ৪.৩.১১ কম্পাউন্ড রেস্ট (Compound Rest)



চিত্র-৪.১১ কম্পাউন্ড রেস্ট

কম্পাউন্ড রেস্টকে সুইচেল স্লাইড বা সুইচেল প্রোটও বলা হয়। কম্পাউন্ড রেস্টের গোলাকার সারফেস ভিজীতে ভাগ করা থাকে এবং একে প্রয়োজনীয় ভিজীতে সুরিয়ে সেট করা যায়। এ ব্যবস্থা টেপার টার্নিং করার জন্য উপযোগী। এটি বিভিন্ন অবস্থানে টুলপোস্ট ও কাটিং টুলকে সাপোর্ট দিয়ে থাকে। কার্ববস্তুতে কোণিক বা টেপার টার্নিং করতে অনুভূতিকভাবে এটি যেকোনো দিকে সুযোগে কাজ সম্পন্ন করতে সাহায্য করে।

### ৪.৩.১২ টুল পোস্ট (Tool Post)

ক্যারেজের সর্বোত্তম অংশ হচ্ছে টুলপোস্ট। এটি লেন্স মেশিনের এখন একটি অংশ বা মেশিন অপারেশনের সময় কাটিংটুলকে ধরে রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়। টুলপোস্ট বিভিন্ন আকৃতি ও গঠনের হয়ে থাকে। টুলপোস্টটি একটি হেজ বা আঘাতেন হেজ বোল্ট বা মূত মিলিজ সক্রিয় মেকানিজমের মাধ্যমে কম্পাউন্ড রেস্টের উপর বোল্ট এর মাধ্যমে কাটিকে টুলকে আটকায়।



চিত্র-৪.১২ টুল পোস্ট

### ৪.৩.১৩ অ্যাপ্রন (Apron)

ক্যারেজের নিচের দিকে সামনের অংশকে অ্যাপ্রন বলা হয়। এস্টোনের মধ্যে একটি শিল্প প্রেইন ও ক্লাচ কাজ করে এবং ক্যারেজ ও ত্রস্ত্রাইডকে অটোমেটিক ফিড পেতে সাহায্য করে। এস্টোনের সামনে অবস্থিত লিভার-টি অটো ফিড নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয়। এস্টোনের মধ্যে হাফ-নাট কাজ করে এবং বাইরে থেকে হাফ-নাট শিল্পের সাহায্যে এটিকে শীড স্কুর সাথে সংযুক্ত ও বিষুক্ত করা হয়। কাটিং টুলকে অপ্রক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন লিভার থাকে যা এস্টোনের মধ্যে অবস্থান করে। ডাক্ষতা এটিকে হাতে চালানোরও ব্যবহৃত থাকে।



চিত্র-৪.১৩ টুল পোস্ট

### ৪.৩.১৪ মোটর (Motor)

মোটরকেও সেদ মেশিনের প্রধান অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মোটর সকল প্রকার মেশিন টুলের অন্য বৈশ্যুক্তিক শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিকে সৃষ্টাত্ত্বাত্ত্বাত্ত্ব করে এবং এ যান্ত্রিক শক্তি হারাই সেদ মেশিন পরিচালিত হয়ে থাকে।



চিত্র-৪.১৪ মোটর

### ৪.৩.১৫ ক্যারেজ (Carriage)

- |                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| (ক) স্যাল (Saddle)                  | (খ) কম্পাউন্ড স্লাইড (Compound Slide) |
| (গ) ক্রস স্লাইড (Cross Slide)       | (ঘ) টুল পোস্ট (Tool Post)             |
| (ঘ) কম্পাউন্ড রেস্ট (Compound Rest) | (ঙ) অ্যাপ্রন (Apron)                  |



চিত্র-৪.১৫ সেদের প্রধান অংশসমূহ



## লেদ অপারেশনে বিশেষ সেকটি টুল

### ৪.৩.১৬ লেদ চাক সেকটি গার্ড (Lathe Chuck Safety Guard)



লেদ চাক সেকটি গার্ড খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিশেষ ধরনের সেকটি ডিজাইন। লেদ অপারেশনের সময় একজন অপারেটরের খুবই কাছাকাছি এবং বিলম্বজনক অংশটি হচ্ছে লেদ চাক। দুর্ঘাতান অবস্থায় এই চাকে লেদ অপারেটরের হাত বা কাপড় জড়িয়ে পেতে পারে। তাই লেদে এ আভাস গার্ড সাধারণে ধাক্কে অনাকাঞ্চিত দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা প্রাপ্ত থাকে।

চিত্র: ৪.৩.১৬ লেদ সেকটি গার্ড

## ৪.৪ লেদের কন্ট্রোল ডিভাইস, সেটিং ও সেকটি ডিভাইস

### ৪.৪.১ লেদের বিভিন্ন কন্ট্রোল ডিভাইস

- মেশিন সুইচ (Machine Switch)
- ফিড রিভার্স লিভার (Feed Reverse Lever)
- ফিড রড এন্ড লীড স্ক্রু এনগেজিং লিভার (Feed Rod and Lead Screw Engaging Lever)
- নর্টন ব্রেকেট লিভার (Norton bracket Lever)
- অটোমেটিক ফিড চেঞ্জিং লিভার (Automatic Feed Changing Lever)
- ক্যারেজ হ্যান্ড ইল (Carriage Hand Wheel)
- অটোমেটিক লংগিউডিনাল ফিড লিভার (Automatic Longitudinal Feed Lever)
- ফিড রড ও লীড স্ক্রু লিভার (Feed Rod And Lead Screw Lever)
- অটোমেটিক ক্রসস্লাইড লিভার (Automatic Cross Slide Lever)
- হাফ নাট লিভার (Half-nut Lever)
- টেইলস্টক অফসেট স্ক্রু (Tailstock Offset Screw)
- টেইলস্টক হ্যান্ড ইল (Tailstock Hand Wheel)
- ইলস্টক লকিং লিভার (Tailstock Locking Lever)
- টপ/কম্পাউন্ড স্লাইড লিভার (Top/Compound Slide Lever)
- ক্রসস্লাইড লিভার (Cross Slide Lever)

- স্পিন্ডল স্পিড সেটিং লিভার (Spindle Speed Setting Lever)
- স্টার্টিং এন্ড স্টপিং লিভার (Starting and Stopping Lever) ইত্যাদি।

### ৮.৪.২ লেদের সেটিংসমূহ

- চাক সেটিং(Chuck Setting)
- সেন্টার হাইটে টুল সেটিং(Setting of Tool at Center Height)
- কম্পাউন্ড রেস্ট সেটিং(Compound Rest Setting)
- টেইলস্টক অফসেট সেটিং(Tailstock Offset Setting)
- টপ স্লাইড সেটিং(Top Slide Setting)
- স্যাডল ট্র্যাভার্স ইন্ডিকেটর সেটিং(Saddle Traverse Indicator Setting)
- থ্রেড চেজিং ডায়াল সেটিং(Thread Chasing Dial Setting)
- স্লাইড ফিড স্টপ সেটিং (Slide Feed Stop Setting)
- কাটিং ডেটা সেটিং(Cutting Data Setting)
- কুল্যান্ট সিস্টেম সেটিং(Setting of Coolant System ইত্যাদি।

### ৮.৪.৩ লেদের সেফটি ডিভাইসসমূহ

- বোল্ট গার্ড (Belt Guard)
- চেঞ্জ গিয়ার কভার (Change Gear Cover)
- চিপ ট্রে (Chip Tray)
- স্প্ল্যাশ গার্ড (Splash Guard) ইত্যাদি।

## ৮.৫ লেদ মেশিনের কন্ট্রোল ডিভাইসসমূহের কার্যাবলি

### ৮.৫.১ মেশিন সুইচ:

এই সুইচের সাহায্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের সাথে লেদ মেশিনের সাথে বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়ন্ত্রণ করা হয়।  
ফিড রিভার্স লিভার: স্বয়ংক্রিয় ফাইডের দিক পরিবর্তন করার জন্য এই লিভার ব্যবহৃত হয়।

### ৮.৫.২ ফিড রড এন্ড লীড স্ক্রু এনগেজিং লিভার:

এই অংশটি কুইক চেঞ্জ গিয়ার বক্সের মধ্যে অবস্থিত এবং লীড রডকে পৃথকভাবে গতি প্রদান করতে ব্যবহৃত হয়।

### ৮.৫.৩ নরটন ব্র্যাকেট লিভার:

স্বয়ংক্রিয় ফাইডের হার নির্ণয়। থ্রেড কাটতে প্রয়োজনীয় থ্রেড পিচ নির্ধারণে ব্যবহৃত হয়।

### ৮.৫.৪ অটোমেটিক ফিড চেজিং লিভার:

এই লিভার স্বয়ংক্রিয় ফীডের গতি বাড়াতে ও কমাতে ব্যবহৃত হয়।

#### ৪.৫.৫ ক্যারেজ হ্যান্ড ইল:

ক্যারেজকে বেডের উপর হাতে চালানোর জন্য ক্যারেজ হ্যান্ড ইল ব্যবহৃত হয়।

#### ৪.৫.৬ অটোমেটিক লংগিচুড়িনাল ফিড লিভার:

বেডের উপর ক্যারেজকে লম্বা লম্বি অর্থাৎ স্পিল্ডলের অক্ষের সমান্তরালে চালানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। উল্লেখ্য যে, ফিড রড চালু থাকলেই শুধু এই লিভার কাজ করে।

#### ৪.৫.৭ ফিড রড ও লীড স্কুর গতি স্থানান্তর লিভার:

এই অংশটি এপ্রোনের মধ্যে অবস্থিত। ঘুরন্ত ফিড রড ও লীড স্কু এর গতি স্থানান্তর অর্থাৎ কাটিং টুলকে শুধু ফিড দেয়া হবে? নাকি খ্রেড কাটতে ব্যবহার করা হবে? তা নির্দিষ্ট করে পরবর্তীতে স্বয়ংক্রিয় ফিড-লিভার অথবা হাফ-নাট সংযোগের মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করতে ব্যবহৃত হয়।

#### ৪.৫.৮ অটোমেটিক ক্রসম্যাইড লিভার:

এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্রস ফিড দেয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়।

#### ৪.৫.৯ হাফ নাট লিভার:

খ্রেড কাটার জন্য হাফ নাটকে লীড স্কু-এর সাথে সংযুক্ত বা বিযুক্ত করতে এই লিভার ব্যবহৃত হয়।

#### ৪.৫.১০ টেইলস্টক স্কু:

টেইলস্টক-এর বেস বেডের কী-ওয়ের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে। টেইলস্টকের উপরের অংশের দুই পার্শ্বে অবস্থিত দুইটি স্কু এর সাহায্যে টেইলস্টক ও বেডের সংযোগ প্রয়োজনে ঢিলা বা টাইট করা হয়। এই দুটি স্কু-কে টেইলস্টক অফসেট স্কু বলে। টেইলস্টক হেডস্টকের স্পিল্ডলের অক্ষ থেকে বেডের সমান্তরাল সমতলে সরানোর জন্য এই স্কু দুইটি ব্যবহৃত হয়।

#### ৪.৫.১১ টেইলস্টক হ্যান্ড ইল:

এটা চাবি ও নাটের সাহায্যে টেইলস্টক স্কু এর প্রাণ্টে সেট করা থাকে এবং টেইলস্টক স্কু'কে ঘুরাতে ব্যবহৃত হয়। ফলে টেইলস্টক স্পিল্ডল আগে পিছে আসা যাওয়া করে থাকে।

#### ৪.৫.১২ টেইলস্টক স্পিল্ডল লকিং লিভার:

টেইলস্টক স্পিল্ডলের ঢলাচল করতে বা লক করতে ব্যবহৃত হয়।

#### ৪.৫.১৩ টেইলস্টক লকিং লিভার:

টেইলস্টক-কে নির্দিষ্ট স্থানে লক করতে বা আটকিয়ে রাখতে টেইলস্টক লকিং লিভার ব্যবহৃত হয়।

#### ৪.৫.১৪ কম্পাউন্ড স্লাইড লিভার:

কম্পাউন্ড স্লাইড স্কু-কে ঘুরানোর জন্য এই লিভার ব্যবহৃত হয়। এটিকে ঘুরালে কম্পাউন্ড স্লাইড আগে-পিছে আসা-যাওয়া করে।

#### ৪.৫.১৫ ক্রস স্লাইড লিভার:

ক্রসম্যাইড স্কু-কে ঘুরানোর জন্য এই লিভার ব্যবহৃত হয়। এটিকে ঘুরালে ক্রসম্যাইড স্যাডলের আড়া-আড়ি অংশের উপর সামনে-পিছনে আসা-যাওয়া করে।

#### ৪.৫.১৬ স্পিল্ডল স্পিড সেটিং লিভার:

মেশিন প্রয়োজনীয় চূর্ণন গতি (RPM) সেট করতে স্পিডল স্লিপড সেটিং শিভাত্র ব্যবহৃত হয়।

#### ৪.৫.১৭ স্টেটিং শিভাত্র:

মেশিন স্পিডল ঢালু বা বক করতে এটা ব্যবহৃত হয়।

#### ৪.৬ লেদ-ওয়ার্ক হোল্ডিং ডিভাইস এবং অন্য ব্যবহার

লেদ-ওয়ার্কিং হোল্ডিং ডিভাইস খুবই গুরুত্বপূর্ণ ডিভাইস। এগুলিকে করেবাটি তালে তাগ করা যয়। যেমন-

- **শ্রী ‘জ’ সেলক সেটারিং চাক (Three Jaw Self Centering Chuck)**
- **ফোর ‘জ’ ইনডিপেণ্ডেন্ট চাক (Four Jaw Independent Chuck)**
- **কলেট চাক (ড্র-বার্মসহ) (Collet Chuck with Draw Bar)**
- **ম্যাগনেটিক চাক (Magnetic Chuck)**
- **স্টেডি রেস্ট (Steady Rest)**
- **ফলোয়ার রেস্ট (Follower Rest)**
- **ফেস প্লেট (Face Plate)**
- **ড্রাইভ প্লেট (Drive Plate)**
- **লেদ ডগ (Lathe Dog) ইত্যাদি।**

#### লেদ-ওয়ার্ক হোল্ডিং ডিভাইসসমূহের ব্যবহার-

##### ৪.৬.১ শ্রী ‘জ’ সেলক সেটারিং চাক

এ ধরনের চাক লেদ মেশিনে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। এটি “শ্রী জ চাক” চাক নামে বেশি পরিচিত। যখন চাক কী খুরানো হয় তখন এই চাকের তিনটি ‘জ’ ই একত্রে চাকের কেন্দ্রের দিকে বা বিপরীত দিকে অগ্রসর হয়। অর্থাত্বিমভাবে চাকের ‘জ’ তিনটি এর কেন্দ্রের সাথে সব সবজ সমান দূরত্ব বজায় রাখে এবং এক সাথে কেবলে এসে পিলিষ হয়। এ অন্য এ চাককে শ্রী ‘জ’ সেলক সেটারিং চাক বলা হয়। বেসনাকৃতি (Cylindrical) ও বড়ভূজাকার কার্যবস্তুকে টার্নিং এর অন্য লেদ মেশিনে আটকাতে এবং চাকের ব্যবহার খুবই সুবিধাজনক ও সহজ।



চিত্র-৪.১৭ শ্রী ‘জ’ সেলক সেটারিং চাক

##### ৪.৬.২ ফোর ‘জ’ ইনডিপেণ্ডেন্ট চাক

সংক্ষেপে একে ফোর ‘জ’ চাক বলা হয়। এবুগ চাকের চারটি ‘জ’কেই চাক-কী দ্বারা আলাদা আলাদাভাবে চালনা করা যায়। এ জন্য একে ফোর ‘জ’ ইনডিপেণ্ডেন্ট চাক বলা হয়। প্রতিটি ‘জ’ বাধীন ও অনিয়ন্ত্রিত বলে এই চাক অসম আকৃতির কার্যবস্তুকে বীধার অন্য ব্যবহার করা হয়। এই চাকে বৈধে কোন কার্যবস্তুকে বিকেন্দ্রিকভাবে টার্নিং করা যায়। এ ছাড়া গোলাকার, বর্ণাকার ও আয়তাকার আকৃতির বিভিন্ন কার্যবস্তুকে ধরতে এ চাক ব্যবহার করা হয়।



চিত্র-৪.১৮ ফোর ‘জ’ ইনডিপেণ্ডেন্ট চাক

### ৪.৬.৩ ফেসপ্লেট (Faceplate)

ফেসপ্লেট এক প্রকার বিশেষ হোল্ডিং ডিভাইস। যে সকল অনিয়ন্ত্রিত আকারের কার্ববস্তুকে লেদ চাকে বীধা যায় না, সেগুলিকে ফেসপ্লেট ক্লাম্পের সাহায্যে আটকিয়ে লেদে সেশনিং অপারেশন সম্পন্ন করা হয়। ফেসপ্লেটে কল্পনি স্লট কাট থাকে, এ স্লটের মাধ্যমে কার্ববস্তুকে আটকানো হয়।



চিত্র-৪.১৯ ফেসপ্লেট

### ৪.৬.৪ ড্রাইভ প্রেট (Drive Plate)



ড্রাইভ প্রেট এক প্রকার বিশেষ হোল্ডিং ডিভাইস যাতে করেকটি স্লট কাট থাকে এবং এই স্লটগুলির মধ্যে একটি খোলামূল্ক বিশিষ্ট হয়ে থাকে। লেদ অপারেশনে কার্ববস্তুকে বীধতে লেদ ফল প্রয়োজন হলে সেখানেই ড্রাইভ প্রেট ব্যবহার করা হয়। ড্রাইভ প্রেট ব্যতীত লেদ ডল বীধা যায় না।

চিত্র-৪.২০ ড্রাইভ প্রেট


### ৪.৬.৫ কলেট চাক (Collet Chuck)

কলেট চাক এক প্রকার বিশেষ হোল্ডিং ডিভাইস। যাই প্রিসিশন সেশনিং কাজে এটি ব্যবহার করা হয়। বিশেষ করে সিএসসি লেদ সেশনে বেশি ব্যবহৃত হয়। এর সাহায্যে কুম্হ এবং ব্রসুন চল বিশিষ্ট সিলিঙ্গিক্যাল ওয়ার্কশিপ বীধা হয়। কলেট চাক অনেক সাইজের হয়ে থাকে। কলেট চাক ব্যবহার করার সময় একটি ফ্ল বার এবং লেদ স্পিন্ডল বোর্ডে একটি রিজিউসিং সকেটের প্রয়োজন হয়। ওয়ার্কশিপসহ কলেটকে রিজিউসিং সকেটে স্থাপন করে স্পিন্ডলের পিছনের দিক থেকে ফ্ল বারকে টাইট দিয়ে ওয়ার্কশিপ দৃঢ়ভাবে আটকানো হয়।



চিত্র-৪.২১ কলেট চাক

### ৪.৬.৬ ম্যাগনেটিক চাক (Magnetic Chuck)

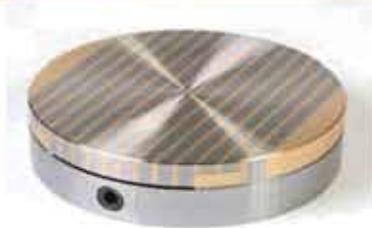

চিত্র-৪.২২ ম্যাগনেটিক চাক

ম্যাগনেটিক চাক গোহজাত সুত্র ও সুত্র কার্ডবয়স্কে খরচে ব্যবহৃত হয়। এখন অনেক কার্ডবয়স্ক আছে ষেগুলিকে কোনভাবেই সাধারণ চাকে বীধা যাই না বা সম্ভবত নষ্ট হওয়ার সম্ভবনা থাকে, সেকেন্দ্রে এ খরচের চাক ব্যবহার করা হয়।

#### ৪.৬.৭ স্টেডি রেস্ট (Steady Rest)

যথন লবা ও মোটা প্রস্তুত বিশিষ্ট কার্ডবয়স্ক হেল্পিংক পিলেজ বোরের মধ্যে অতিক্রম করে না, কিন্তু এর তালে বা প্রাণ্ডে সেদ অপারেশনের প্রয়োজন হয়; তখন উয়ার্কপিস বীধতে স্টেডি রেস্ট ব্যবহৃত হয়। এতে তিনটি সময় ঘোঝা বা এ্যাডজাস্টেবল ‘জ’ থাকে। উয়ার্কপিসকে সেন্টারিং করার পর ‘জ’গুলিকে সঠিকভাবে টাইট দেওয়া যাই।



চিত্র-৪.২৩ স্টেডি রেস্ট

#### ৪.৬.৮ ফলোয়ার রেস্ট (Follower Rest)


লবা ও কম ব্যাস বিশিষ্ট উয়ার্কপিস টার্নিং করতে কাটিং টুলের চালে উয়ার্কপিস থাকে বীকা হবে না বার তার জন্য ফলোয়ার রেস্ট ব্যবহৃত হয়। ফলোয়ার রেস্টকে কাটিং টুলের বিপরীতে ক্যারেজের সাথে সেট করা হয় এবং যত্ন সহকারে এর সময়ময় যোগ্য ‘জ’ দুটিকে সময়ময় করার পর ভালভাবে টাইট দেওয়া হয়।



চিত্র-৪.২৪ ফলোয়ার রেস্ট

#### ৪.৬.৯ সেদ ফগ (Lathe Dog)

এটি এক প্রকার ওয়ার্ক হেল্পিং ভিডাইস এবং যখন লাইভ সেন্টার ও ডেড সেন্টারের মাঝে ওয়ার্কপিস বেয়ে টার্নিং করা হয় তখন লেদ ডগ ব্যবহৃত হয়। কার্ডবল্যুকে লেদ ডগের হিচ বা প্লটের মধ্যে চুকিয়ে সেট কু ঘোরা আটকানো হয়। লেদ ডগের সাথ্যে কার্ডবল্যুকে ফুরানোর অন্য উপায় টেইলকে লাইভ প্লটের মধ্যে স্থাপন করে আটকাতে হয়। লাইভ প্লট স্পিন্ডলের মুখে দৃঢ়ভাবে আটকানো থাকে। ফলে বেশি চালু করলে স্পিন্ডল লাইভ প্লটকে ফুরায় এবং উপর সাথ্যে লেদ ডগ কার্ডবল্যুকে ফুরায়।

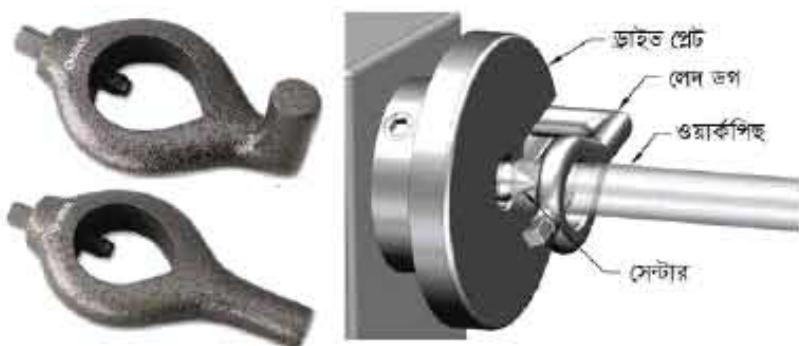

চিত্র-১.২৫ লেদ ডগ ও তার ক্ষয়হাৰ

### ১.৬.১০ লেদ সেন্টার (Lathe Center)

লেদ সেন্টার একটি বিশেষ খরচের টুল যা দিয়ে কার্ডবল্যুকে সহজেই লেদ অক্তের সাথে বিলিয়ে আর সময়ে সেন্টারিং করা যায়। লেদ সেন্টার ব্যবহার করে  $60^{\circ}$  থেকে  $70^{\circ}$  তিলী কোণ পর্যন্ত কার্ডবল্যুকে এলাইন করে সেট করা যায়। চাক ব্যবহার না করে স্পিন্ডল নোজের মধ্যে টেপার স্লিপে লেদ সেন্টারটি লাইভ প্লটের মধ্যে দিয়ে লেদ ডগের সাহায্যে কার্ডবল্যুকে সেন্টারে আংশাইন করা হয়।



চিত্র-১.২৬ লেদ সেন্টার

### ৪.৬.১১ ড্রিল চাক (Drill Chuck)

লেদ ড্রিল চাকে কাউটার ড্রিল বা বোরিং কাজে টুইল্ট ড্রিলও ব্যবহার করা যায়। ড্রিল চাকের টেগার শাখক অংশটি টেইল স্টকের স্পিডসেলের মধ্যে পুশ ফিট করে আপানো হয়। কার্যবন্ধুকে চাকে বেথে ড্রিল চাকের কাটিং টুল বৈধে কাজ সম্পন্ন করা হয়। সব ধরনের কার্যবন্ধুতে মেশিনিং করতে হলে টেইল স্টক বৈধের অন্য কাউটার ড্রিল করে নিতে হয়।



চিত্র-৪.২৭ লেদ ড্রিল চাক

### ৪.৬.১২ বল বিয়ারিং সেন্টার (Ball Bearing Center)




চিত্র-৪.২৮ বল বিয়ারিং সেন্টার

বল বিয়ারিং সেন্টার একটি বিশেষ ধরনের টুল এটি লেদ অপারেশনে সব কার্যবন্ধুতে মেশিনিং অপারেশন যেমন- টার্নিং, স্টেপ টার্নিং, নার্সিং ইত্যাদি অপারেশনের সবচেয়ে অ্যাল্যাইনমেন্ট টিক রাখতে সাহায্য করে। এর সাপোর্ট অংশটি বল বিয়ারিং মেকানিজমের মাধ্যমে কাজ করে বিধার এটিকে বল বিয়ারিং সেন্টার বলা হয়। কোন অকার ঘর্ষণ না হওয়ার কারনে এটি সহজে নষ্ট হয় না।


### ৪.৬.১৩ লাইভ অ্যান্ড ডেড সেন্টার (Live & Dead Center)

যে সেন্টার টুলটি কার্যবন্ধুর সাথে মুরে ভাঙাই লাইভ সেন্টার এবং যে সেন্টার টুলটি কার্যবন্ধুর মুর্ধনের সাথে মুরে না সেটিং ডেড সেন্টার। লেদ মেশিন অপারেশনে লাইভ সেন্টারটি হেচেটকের দিকে এবং ডেড সেন্টারটি টেইলস্টকের দিকে মেশি ব্যবহৃত হয়। তবে কাজের ধরন অনুসারে অনেক সময় এর ব্যতিক্রমও হতে পারে।

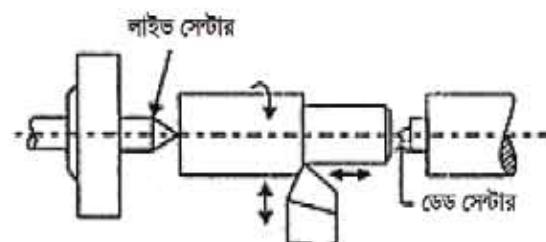

চিত্র-৪.২৯ লাইভ অ্যান্ড ডেড সেন্টার

১. ডিল চাক
২. স্লিভ
৩. টেইলস্টক
৪. ওয়ার্কপিস

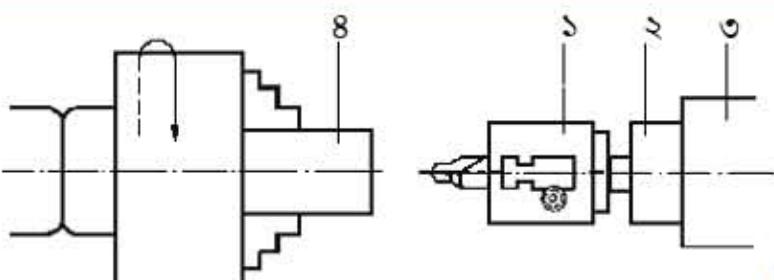

চিত্র-৪.৩০ কাঞ্চনটাই সিরিজিঃ

### ৪.৭ লেদ অপারেশন কাটিং টুলস

লেদ অপারেশনে কাটিং টুলসমূহ যেগুন-

- টার্নিং টুল (Turning Tool)
- বোরিং টুল (Boring Tool)
- চেম্ফারিং টুল (Chamfering Tool)
- নার্লিং টুল (Knurling Tool)
- পার্টিং অফ টুল (Parting off Tool)
- থ্রেড কাটিং টুল (Thread Cutting Tool)
- ফেসিং টুল (Facing Tool)
- গ্রুভিং টুল (Grooving Tool) ইত্যাদি।

### ৪.৮ লেদ মেশিনের বিভিন্ন অপারেশনসমূহ

লেদে অনেক ধরনের অপারেশন করা হবে খাকে।

#### ৪.৮.১ ফেসিং বা ফেস টার্নিং (Facing or Face Turning)

ওয়ার্কপিসের প্রান্তকে উহার অক্ষের সাথে সমকোণে সমতল করার জন্য মেশিনিং পদ্ধতি হলো ফেসিং বা ফেস টার্নিং। চাকে উভয় সেন্টারের সাথে, ফেস প্রেট, কলেটে বীৰ্য অবস্থার স্টেজি ব্রেক্ট দ্বারা সাপোর্ট দেয়া অবস্থায় ফেসিং করা হয়। ফেসিং করার উদ্দেশ্য হলো ওয়ার্কপিসের প্রান্তকে উহার অক্ষের সাথে করার ও মসৃণ করা এবং এর দৈর্ঘ্যকে সঠিক বালে আনা।

দু'টি পদ্ধতিতে ফেসিং করা হয়। ওয়ার্কপিসের কেন্দ্র হতে বাহিরের দিকে এবং বাহির হতে কেন্দ্রের দিকে। কেন্দ্র হতে বাহিরের দিকে



চিত্র- ৪.৩১ ফেসিং

ফেসিং করা অধিক মসৃণ হয়; কিন্তু এই নিয়মে ফেসিং করা কঠিন। কারণ কাটিং টুল পিছলিয়ে যেতে পারে। যাইহি হতে কেবলমাত্র দিকে ফেসিং করা অধিক সুবিধাজনক এবং এতে হেটি কাট দেওয়া যাব। ফেসিং করার অন্য কাটিং টুলকে অবশ্যই  $3^{\circ}$ - $5^{\circ}$  এন্ডারিং অ্যাঞ্জেলসহ সেন্টার হাইটে বৈধে নিতে হয়। যদি কাটিং টুলকে ওয়ার্কপিসের সেন্টার হতে নিচে অথবা উপরে বৈধা হয় তবে প্রাপ্ত থেকে যাব। ওয়ার্কপিসের কেবলমাত্র পূর্বে এবং কেবল পর্যন্ত কাটিং টুল হারা ফেসিং সম্ভব। যদি কাটিং টুল ওয়ার্কপিসের কেবল অভিক্রম করে যাব তবে ফেসিং নষ্ট হবে যাব।

### ৪.৮.২ সেন্টার ড্রিলিং (Centre Drilling)



সেন্টার ড্রিলিং হলো একই অপারেশনে ওয়ার্কপিসের প্রান্তে ড্রিলিং এবং কাউন্টারড্রিলিংকিং করা। এর ফল্য থেকে কাটিং টুল ব্যবহৃত হয় আকে সেন্টার ড্রিল করা হয়। অর গ্রিমাশ বাইজে রেখে হেট ওয়ার্কপিসকে তিন 'জ' বিশিষ্ট চাকে বৈধে সেন্টার ড্রিলিং করা হয়। সেন্টার ড্রিলকে ডিল চাকে আটকিয়ে টেইলস্টক স্পিন্ডলে সেট করা হয়। টেইলস্টক স্পিন্ডলকে হাত দিয়ে অঙ্গসর করে ওয়ার্কপিসের মধ্যে সেন্টার ড্রিলকে তুকানো হয়। যখন সবুজ ওয়ার্কপিসকে সেন্টার ড্রিলিং করা হয়, তখন উহার এক প্রান্ত চাকে বৈধা হয় এবং অপর প্রান্ত পেটিওরেক্ট হারা সালোর্ট দেবো হয়।

চিত্র-৪.৩২ সেন্টার ড্রিল

### ৪.৮.৩ স্ট্রেইট টার্নিং (Straight Turning)

স্ট্রেইট টার্নিং একটি সাধারণ লেদ অপারেশন; এতে সব-ব্যাস বিশিষ্ট সিলিঙ্গিক্যাল বা নলাকার ওয়ার্কপিস তৈরি করা যাব। নির্দিষ্ট তেলথ অব কাট সহ সুরক্ষ ওয়ার্কপিসের সামগ্রেস বরাবর নির্দিষ্ট হাতে কাটিং টুলকে এগিয়ে স্ট্রেইট টার্নিং অপারেশন সম্পন্ন করা হয়।



চিত্র-৪.৩৩ স্ট্রেইট টার্নিং

চাকে, উভয় সেন্টারের মাঝে এবং কলেটে বৈধা অবস্থার

অথবা

পেটিওরেক্ট ও ফলোয়ার রেলে হারা সালোর্ট দেওয়া অবস্থার স্ট্রেইট টার্নিং করা হয়। অবস্থা দৈর্ঘ্যের উপর টার্নিং করতে যদি চাকে বৈধা অংশ হেট হয়, তাহলে ওয়ার্কপিস একদিকে সরে যেতে পারে। এ ধরনের সরে যাওয়া এড়াতে ওয়ার্কপিসকে ডেড সেন্টার দিয়ে সালোর্ট দিতে হয়। উভয় সেন্টারের মাঝে টার্নিং করতে

সেটারহৰ একই রেখায় আছে কি না তা পরীক্ষা করে নিতে হয়। যদি জেড সেটার অফসেট অবস্থায় থাকে তবে ওয়ার্কপিস টেপার হয়।

চেইট টার্নিং দুই ধরনের হয়। যেমন- (১) রাফ টার্নিং, (২) কিনিশিং টার্নিং।

রাফ টার্নিং-এ কম সময়ে ওয়ার্কপিস হতে অধিক পরিমাণে মেটারিয়াল অপসারণ করা হয়। রাফ টার্নিং-এর ফলে সারফেস কিনিশ এবং সূজতা গুরুতর নয়। এতে গভীর জেপথ অব কাট এবং মোটা কিন্তু থায়োক্ত।

রাফ টার্নিং এর অন্য বিবেচ্য বিষয়গুলি হলো-

- ওয়ার্কপিসকে সুস্থিতাবে বীধা;
- অবশ্যই সঠিক কাটিং ভাটা সেট করা;
- কাটিং টুলকে সঠিক সেটার হাইটে সেট করা;
- ওয়ার্কপিসের সারফেস পরিকার করতে হ্যান্ড কিন্তু দ্বারা একটি পরীক্ষামূলক কাট ব্যবহার করা;
- সঠিক কিন্তু ( $0.5 - 0.75$  mm) ব্যবহার করা;
- ওয়ার্কপিসের ব্যাস পরীক্ষা করে কাটিং স্লিপ নির্ধারণ করা;
- ডেপথ অব কাট অনুযায়ী সঠিক কাটের সংখ্যা নির্বাচন করা;
- কাটিং হুইড ব্যবহার করা ইত্যাদি।

রাফ টার্নিং এর পর কিনিশিং টার্নিং করা হয়। একেব্রে সারফেস কিনিশ এবং সূজতা গুরুতর পূর্ণ।

কিনিশিং টার্নিং এর অন্য বিবেচ্য বিষয়গুলি-

- কাটিং টুলের কাটিং এজ সঠিকভাবে ধারালো করা;
- সঠিক কাটিং স্লিপ-এ টার্নিং করা;
- সঠিক কিন্তু ও ডেপথ অব কাট ব্যবহার করা;
- মাঝে মাঝে আইডেন্টিফিয়ার বা ড্রাইভ ক্যালিপার্স দ্বারা ওয়ার্কপিসের ব্যাস পরীক্ষা করা;
- কাটিং হুইড ব্যবহার করা ইত্যাদি।

### ৪.৮.৪ পার্টিং অফ (Parting off)

বেশিনিং অপারেশন করার পর কোন নির্দিষ্ট স্থানে ওয়ার্কপিস কেটে ফেলাকে পার্টিং অফ বলে।

পার্টিং এর বিবেচ্য বিষয় হলো-

- পার্টিং অফ করার স্থানটি যথাসম্ভব চাকের নিকট হওয়া;
- নির্মানের স্লিপ অর্ধাং টার্নিং এর প্রায় অর্ধেক কাটিং স্লিপ ব্যবহার করা;




চিত্র-৪.৩৪ পার্টিং অফ

- সমন্বয়ে কিড ( $0.05 - 0.15$ ) রিমি/সূর্ণ ব্যবহার করা;
- ভাল পার্টিং এর জন্য কিছুটা র্যাক অ্যাঞ্চেল বিশিষ্ট কাটিং টুল ব্যবহার করা;
- পার্টিং টুলের কাটিং অ্যাঞ্চেল অবশ্যই সেন্টার হাইটে হওয়া;
- পার্টিং টুলের উপর অধিক চাপ রেখে পার্টিং করা;
- কাটিং টুল ওয়ার্কপিসের অক্ষের  $90^{\circ}$  কোণে সেট করা;
- কাটিং টুলের প্রয়োজনীয় দৈর্ঘ্য বাইরে রেখে টুল হোকার/টুলপোল্টে বীধা;
- উভয় সেন্টারে বীধা অবস্থায় পার্টিং অফ করা ইত্যাদি।

### ৪.৮.৫ শোভার টার্নিং (Shoulder Turning)

শোভার টার্নিং এমন এক ধরনের টার্নিং পদ্ধতি, যাতে ওয়ার্কপিসে কাঞ্চিত ও নিশ্চিত আকৃতির শোভার হারা খীজ তৈরি করা হয়।

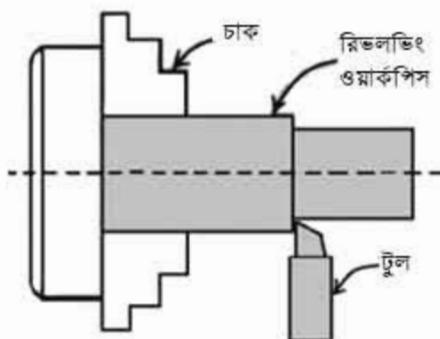


চিত্র-৪.৫ শোভার টার্নিং

বিভিন্ন প্রকার শোভার টার্নিং হলো-

- ক্ষয়ার শোভার টার্নিং (Square Shoulder Turning)
- আভার কাটিং বা নেকিং শোভার টার্নিং (Under Cut or Necking Shoulder Turning)
- রেডিয়াস বা ফিলেট শোভার টার্নিং (Radius or Fillet Shoulder Turning)
- বিভেলভ বা অ্যাঞ্চুলার শোভার টার্নিং (Beveled or Angular Shoulder Turning)

### Three Types of Shoulders

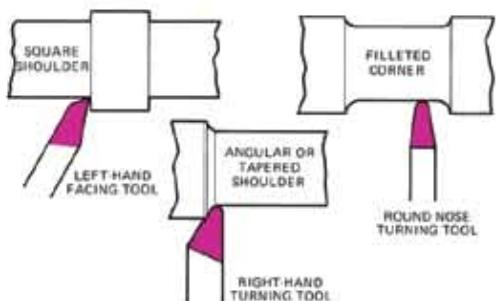

চিত্র-৪.৩৬ ক্ষয়ার, ফিলেট ও অঙ্গুলীয়ার শোভার টার্নিং



চিত্র-৪.৩৭ আভাস কাট শোভার টার্নিং

শোভার টার্নিং এবং নিম্নে বিবরণিত-

- টুল বিটকে সঠিকভাবে প্রাইফিং করা;
- টুলকে সঠিক সেটার হাইড্রো বীথা;
- প্রেইন টার্নিং এর থায় অর্ধেক কাটিং স্পিড ব্যবহার করা;
- হ্যান্ড কিল্ড ব্যবহার করা;
- টুলের আকৃতি সেজ প্রান্ত পরীক্ষা করা;
- কাটিং সুইচ ব্যবহার করা ইত্যাদি।

### ৪.৮.৫ শূভ টার্নিং (Groove Turning)

শূভ টার্নিং এক প্রকার টার্নিং পদ্ধতি, যাতে ওয়ার্কপিসের পাশে আকাঞ্চিত স্থানে নির্দিষ্ট আকৃতির শূভ বা শীজ কাটা হয়। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার শূভ টার্নিং দেখানো হলো-

- ক্ষয়ার শূভির (Square Grooving)
- রেজিস্যাস ক্ষয়ার শূভির (Square Grooving with Radius)
- ফিলেট শূভির (Pillet Grooving)
- বিভেল্য শূভির (Beveled Grooving)
- ফেস শূভির (Face Grooving)
- সারক্লিপের জন্য শূভির (Grooving for Circlip)
- কমিনেশন ফেস ও প্রেইন শূভির (Combination Face and Plain Grooving)

### ৪.৮.৬ শূভ টার্নিং (Groove Turning)

শূভ টার্নিং এক প্রকার টার্নিং পদ্ধতি, যাতে ওয়ার্কপিসের পাশে আকাঞ্চিত স্থানে নির্দিষ্ট আকৃতির শূভ বা শীজ কাটা হয়। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার শূভ টার্নিং দেখানো হলো-

- ক্ষয়ার শূভির (Square Grooving)

- अडिग्रामसह कडार शूटिंग (Square Grooving with Radius)
- फिलेट शूटिंग (Fillet Grooving)
- बिल्ड शूटिंग (Bevelled Grooving)
- फेस शूटिंग (Face Grooving)
- साइरक्लिपर चन्त शूटिंग (Grooving for Circlip)
- कम्बिनेशन फेस ओफेस शूटिंग (Combination Face and Plain Grooving)



## গুড়ি এবং বিবেচ্য বিবরণসমূহ-

- প্রেইন টার্নিং এবং অর্থেক কাটিং স্লিপ ব্যবহার করা;
- পুতের আকৃতি অনুসারে কাটিং টুল গ্রাইডিং করা;
- টুল বিটকে সঠিকভাবে সেটের হাইটে সেট করা;
- সব সময় ধ্যাত ফিল্ড ব্যবহার করা;
- পুড়ি এবং সময় ক্যারেজকে সামান্য পরিমাণে ভালো এবং বামে নড়াচড়া করা;
- বল্প সহকারে পরিমাণ পরীক্ষা করা;
- পুড়ি এবং অন্য কাটিং পুষ্টি ব্যবহার করা ইত্যাদি।

### ১-৪.৮.৭ নার্সিং সম্পর্কে ধারণা (Knurling Concept)

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লেদ অপারেশনের শেষ কাজটি হলো নার্সিং। সিলিঙ্কিকাল কার্ডবক্স সারফেসে বিভিন্ন আকৃতির ধীর তৈরি করার প্রক্রিয়াকে নার্সিং বলে। অনেক সময় কোন অবক্ষেত্রে ধীর অন্য বা ব্যবহারিক সুবিধার জন্য নার্সিং করা হয়। নার্সিং করলে বাহিরের যাস অপেক্ষাকৃত বড় হয়ে যাও। ক্ষু হেড, নাট, হ্যান্ডেল ইত্যাদিকে ধীর অন্য নার্সিং করা হয়। মাইক্রোবিটার ইলেক্ট্রোনেট এবং গায়েও নার্সিং করা থাকে।



চিত্র-৪. নার্সিং টুল



চিত্র-৪.৪০ লেদে নার্সিং অপারেশন

## বিভিন্ন ধীরের নার্সিং

### কাট নার্সিং (Cut Knurling)

এ অপারেশনে নার্সিং টুল ধারা কার্ডবক্স উপরিভাল কেটে নার্স তৈরি হয়। এখানে কার্ডবক্স ঘূর্ণনের দিকেই নার্সিং টুল কাটিং ফিল্ড দেয়া হয়।

### কর্ম নার্সিং (Form Knurling)

এ অপারেশনে নার্সিং টুল ধারা কার্ডবক্স উপরিভালের আকৃতি/গঠন পরিবর্তন হয়ে নার্স তৈরি হয়। এখানে কার্ডবক্স ঘূর্ণনের আড়া-আড়ি দিকে নার্সিং টুলের কোর্স ফিল্ড দেয়া হয়।



চিত্র-৪.৪১ কাট নার্লিং



চিত্র-৪.৪২ ক্রস নার্লিং

### নার্লিং এর বিভিন্ন প্যাটার্নসমূহ

- স্ট্রেইট প্যাটার্ন নার্লিং (Straight Pattern Knurling)
- অ্যাল্যুমিনার বা ক্রস প্যাটার্ন নার্লিং (Angler or Crossed Pattern Knurling)
- ডায়ামন্ড প্যাটার্ন নার্লিং (Diamond Pattern Knurling)



চিত্র-৪.৪৩ বিভিন্ন প্রকার নার্লিং প্রেত

### ৪.৮.৮ সেন্টার সেদে ড্রিলিং (Drilling on Centre Lathe)


সমিক্ষ ওয়ার্কশপস, সেদে চাকে বৈধে ড্রিল বিট হাতা গর্ত করা বা ছিল করাকে সেদে ড্রিলিং বলা হয়। ড্রিল বনি বড় হব তবে উহা সরাসরি টেইলস্টক স্পিন্ডলে বৈধতে হয়। ছোট ড্রিল বিট, ড্রিল চাকে বীধা হজ ও ড্রিল চাককে টেইলস্টক স্পিন্ডলে সেট করা হয়। কাজের সময় টেইলস্টকে স্থাপিত ড্রিলকে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে ধূরণ কার্যবস্তুর মধ্যে প্রবেশ করে ড্রিল কাঞ্জ সম্পর্ক করা হয়।



চিত্র-৪.৪৪ সেদে ড্রিল অপারেশন

### ৪.৮.৯ কাউন্টারসিংকিং (Countersinking)

কাউন্টারসিংকিং এমন এক ধরনের মেশিনিং অপারেশন যার মাধ্যমে কোন হিস্তের প্রাণ্যে ডী আকৃতির প্রাচুর্য তৈরি করা হয়।

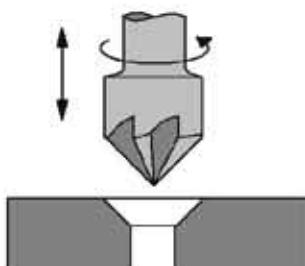

চিত্র-৪.৪৫ কাউন্টারসিংকিং

#### অব ১: লেদ মেশিনের ক্যারেজ পরিচালনায় দক্ষতা অর্জন

##### শাব্দগোচর বানান্ত

- আকৃতিগতি মেনে বাতিলত নিরাপত্তা (পিলিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
- অব অনুযায়ী টুলস, ইলেক্ট্রিপমেট, মেটেরিয়াল সিলেক্ট ও কাসেক্ট করা;
- ছবি অনুযায়ী ক্যারেজ পরিচালনার অন্য সামগ্র্য সংগ্রহ করা;
- কাজ শেষে ওয়ার্কশপের নিরব অনুযায়ী কাজের স্থান পরিকার করা;
- অব্যবহৃত সালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
- নষ্ট সালামাল (Wastage) এবং শ্রাপণগুলি (Scraps) নির্ধারিত স্থানে কেলা;
- কাজ শেষে চেক সিল্ট অনুযায়ী টুলস ও সালামাল ছবা দেওয়া ইচ্ছাদি।

##### বাতিলত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	সেফটি হেলমেট	স্ট্যাকার্ড	১টি
২	সেফটি গগলস	৩.০ আইআর চশমা	১টি
৩	অ্যাম্বন	প্রয়োজনীয় সাইজ	১টি
৪	মাক	আদর্শ মানের	১টি
৫	হ্যান্ড গ্রাউন্ড	কাপড়ের তৈরি	১ জোড়া
৬	বিলাপন জুতা	প্রয়োজনীয় সাইজ	১ জোড়া

1. টুলপোস্ট
2. টপ-স্টাইড
- 2a. টপ-স্টাইড ফীড স্টু ও ডায়াল
- 2b. টপ-স্টাইডের কমপাউন্ড
3. ক্রস-স্টাইড
- 3a. ক্রস-স্টাইড ফেল
- 3b. ক্রস-স্টাইড ফীড স্টু ও ডায়াল
4. স্যাডল
5. এপ্রোন
- 5a. ক্যারেজ হ্যান্ড হাইল
- 5b. হাফ-নাট লিভার
- 5c. ফিল্ড লিভার



চিত্ৰ-৪.৪৬ লেদ ক্যারেজ

### প্রযোজনীয় যন্ত্রপাতি ও বীচামাল

ক্রম	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	লেদ মেশিন	ইলাইক্রটিল লেড টাইপ	১টি
২	স্যানডেল	সিলিঙ্ক্রিক্যাল (সলিড)	১টি
৩	৩ 'জ' ও ৪ 'জ' চাক	বে কোনো প্রকারের	১টি
৪	টুলপোস্ট ও টপ স্টাইড	ছবিৰ নমুনা মোতাবেক	১টি
৫	টপ স্টাইড কিড স্টু ও ডায়াল	ছবিৰ নমুনা মোতাবেক	১টি
৬	টপ স্টাইডের কমপাউন্ড অংশ	ছবিৰ নমুনা মোতাবেক	১টি
৭	ক্রসস্টাইড ফেল	ছবিৰ নমুনা মোতাবেক	১টি
৮	ক্রসস্টাইড ফিল্ড স্টু ও ডায়াল	ছবিৰ নমুনা মোতাবেক	১টি
৯	স্যাডল	ছবিৰ নমুনা মোতাবেক	১টি
১০	ক্যারেজ হ্যান্ড হাইল	ছবিৰ নমুনা মোতাবেক	১টি
১১	হাফ-নাট লিভার	ছবিৰ নমুনা মোতাবেক	১টি
১২	ক্রস-স্টাইড লিভার	ছবিৰ নমুনা মোতাবেক	১টি
১৩	ফিল্ড লিভার	ছবিৰ নমুনা মোতাবেক	১টি

### যালামাল (Raw Materials)

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	ওয়াল্ক কটন	বেকোনো আকারের নলব ও সৃষ্টি কাপড়ের	৫ টুকরা
২	সাদা কাপড়	A9 সাইজের ৮০গ্রাম	৫ টি

## কাজের ধারা

- প্রয়োজনীয় পিপিই পরিধান করো;
- ছকে উল্লেখিত তালিকা ও প্রয়োজন অনুযায়ী মালামাল এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করো;
- একটি সিলিন্ড্রিক্যাল ম্যানডেল হেডস্টকের সাথে লাগানো স্থি ‘জ’ চাকে ভালভাবে আটকাও;
- একটি কাটিং টুলকে টুলপোস্টে বাঁধ;
- ক্যারেজ অংশসমূহ, যেমন- টুলপোস্ট, টপস্লাইড, ফিড স্ক্রু ও ডায়াল, টপস্লাইডের কম্পাউন্ডেন্স অংশ, ক্রসস্লাইড, ক্রসস্লাইড ক্ষেল, ক্রসস্লাইড ফিড স্ক্রু ও ডায়াল, স্যাডল, অ্যাপ্রন, ক্যারেজ হ্যান্ড হাইল, হাফ-নাট লিভার ও ফিড লিভার পরিচালনার কৌশলগুলি একজন ক্র্যাফট ইন্সট্রাক্টর বা ইন্সট্রাক্টরের নিকট থেকে ভাল ভাবে বুঝে নাও;
- ক্যারেজকে নিরাপদ দূরত্বে রেখে লেদ মেশিনের সুইচ অন করো;
- ক্যারেজ কাটিং টুলকে ধরে রাখা, এদিক-সেদিক সরানো ও নিয়ন্ত্রণ করে কার্যবস্তুতে লেদ অপারেশনে সহায়তা করে, বিধায় নিজে নিজে চেষ্টা করো;
- ক্যারেজের উপরে অবস্থিত টুলপোস্টে কাটিং টুল দৃঢ়ভাবে আটকাতে হয়, তাই কাটিং টুলকে এক-দুইবার খোলা ও লাগানোর চেষ্টা করো;
- ক্যারেজ অ্যাপ্রন মেকানিজমের মাধ্যমে রৈখিক ক্রস-ফিডিং এর সাহায্যে ফিডরড হতে কাটিং টুলে কিভাবে শক্তি সরবারহ করে তা ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করো;
- প্রেড কাটিং অপারেশনের সময় ক্যারেজ হাফ-নাট ও লীড-স্ক্রু এর সাহায্যে সম্পূর্ণ কাজটিকে সহজ করে দেয় বিধায় অপারেশনটি ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করো;
- ক্যারেজের উপর অবস্থিত টপস্লাইড এর কোণিক ঘূর্ণনের ফলে টুলপোস্টকে অ্যাঙ্গুলার সেট করে টেপার টার্নিং করা যায়। অ্যাঙ্গোল সেট করে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করো;
- কাজ শেষে ওয়ার্কশপের নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করো;
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করো;
- ওয়াল্টেজ ও স্ক্র্যাপগুলি নির্ধারিত স্থানে রাখ;
- কাজের শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমা দাও ইত্যাদি।

## কাজের সতর্কতা

- কাজের সময় হ্যান্ড গ্লাভস ব্যবহার করো;
- মেশিন পরিষ্কার করে যথাস্থানে তৈলাক্ত করো;
- কাজের স্থান পরিষ্কার করে পিছিল মুক্ত করো;

- প্রয়োজনসত্ত বেশি গার্ড ব্যবহার করো;
- ক্যারেজ অপারেশনের সময় অন্য মনুষ হত্তয়া থেকে বিরত থাক;
- ক্যারেজ অপারেশনের সময় হাত এবং আঙুল বেন কোন অবস্থাতেই কাটিং টুলের আধাৰ স্পর্শ না করে সেদিকে খেৱাল কৰো ইত্যাদি।


### অর্জিত দক্ষতা

সকল কাবে দেশের ক্যারেজ অপারেশনে দক্ষতা অর্জন করাবে এবং রিসেটেড ফ্যাগুলি সম্পর্ক করতে সক্ষম হবে।

### ক্লাবল বিঝেকণ

প্রতিটি কেন্দ্রীয় সভকর্তা অনুশীলন করতে হবে। সঠিকভাবে দেশে জব ও টুল ইন্যাপ্সির ক্রা ও আন্তরিক্ষাসেন সাথে অন্তর্ভুক্ত কাজের প্রতি আগ্রহ তৈরি হবে।

**অব-২:** সিলেন্স পেলেট কাটিং টুলকে কার্ববকুল জক এবং সেন্টাইজের সাথে এল্যাইনফেট করে কেসিং ও প্রেস টানিং অপারেশনে দক্ষতা অর্জন

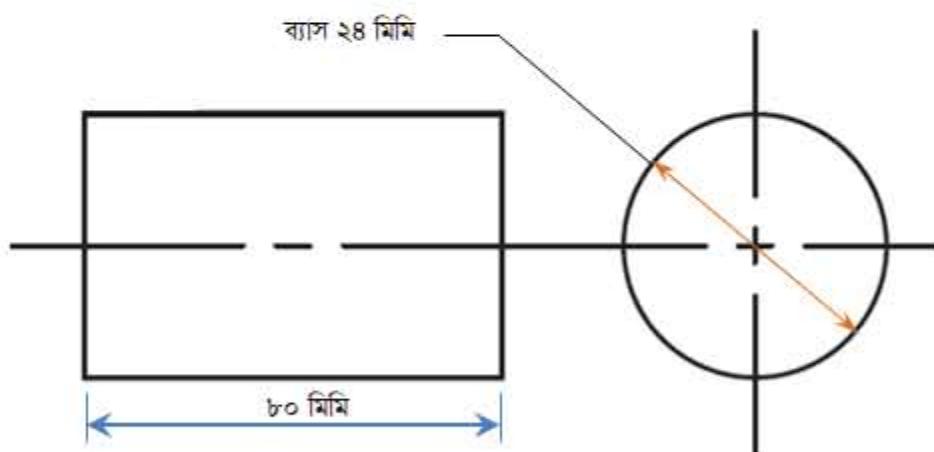

### পারম্পরিক সানদ্রত

- প্রাচ্যবিদি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও সোভন পোশাক পরিধান করো;
- প্রযোজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রসূত করো;
- অব অনুযায়ী টুলস, ইকুইপমেন্ট, বেটেরিয়াল সিলেক্ট ও কালেক্ট করো;
- ফ্লাইং অনুযায়ী অবের অন্য যালামাল ও কীচামালসংঘর্ষ করো;
- কাজ শেষে ওয়ার্কশপের নিরম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করো;
- অন্যবস্থত যালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করো;

- নষ্ট মালামাল (Wastage) ও স্ফ্যাপগুলি (Scraps) নির্ধারিত স্থানে ফেলা;
- কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমা দেয়া ইত্যাদি।

### ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)


ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	সেফটি হেলমেট	স্ট্যাভার্ড	১টি
২	সেফটি গগলস	৩.০ আইআর চশমা	১টি
৩	অ্যাপ্রন	প্রয়োজনীয় সাইজ	১টি
৪	মাস্ক	আদর্শমানের	১টি
৫	হ্যান্ড গ্লাভস	কাপড়ের তৈরি	১ জোড়া
৬	নিরাপদ জুতা	প্রয়োজনীয় সাইজ	১ জোড়া

### প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (ট্রেস, ইকুইপমেন্টস ও মেশিন)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	লেদ মেশিন	হরাইজন্টাল বেঞ্চ টাইপ	১টি
২.	সিঙেল পয়েন্ট কাটিং টুল	সিলিন্ড্রিক্যাল (সলিড)	১টি

### মালামাল (Raw Materials)

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	ওয়াল্ট কটন	যেকোনো আকারের নরম ও সুস্থির কাপড়ের	৫ টুকরা
২	সাদা কাগজ	A4 সাইজের ৮০ গ্রাম	৫টি
৩	ওয়ার্কপিস	সরবরাহকৃত নমুনা মোতাবেক	১ টি

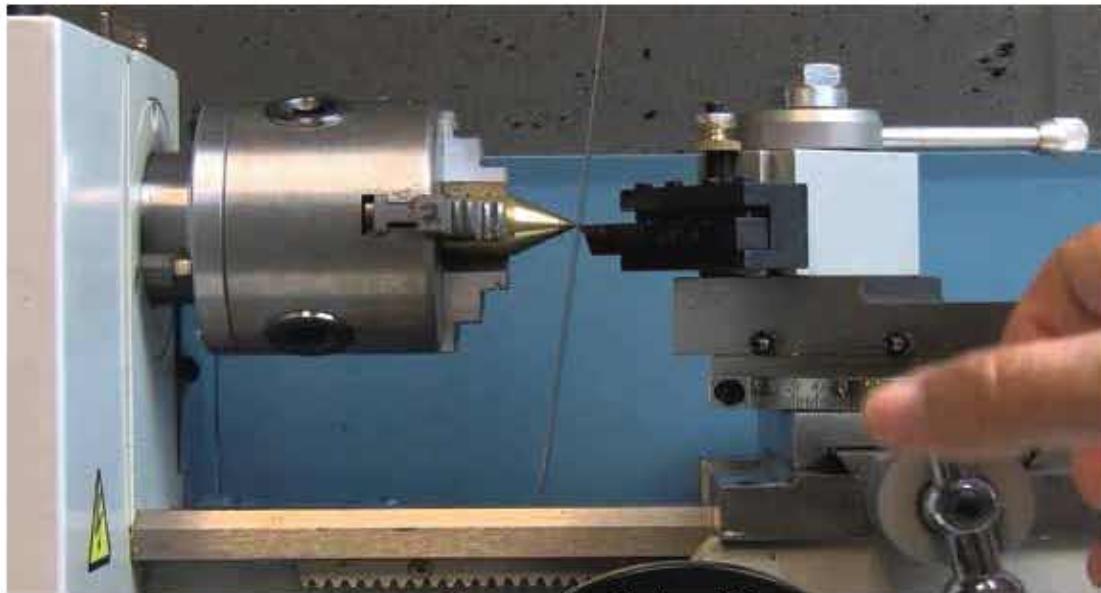

চিত্র-৪.৪৮ সিলেন্স প্রেস্ট কাটিং টুল সেটারিং



চিত্র-৪.৪৯ ফেসিং



চিত্র-৪.৫০ টার্নিং

## ক্যারেজ থার্মা

- শ্বয়োজনীয় শিপিই পরিধান করো;
- ছকে উজ্জ্বলিত তালিকা ও শ্বয়োজন অনুযায়ী মালামাল এবং যত্নশাস্তি সংগ্রহ করো;
- একটি সিলিঙ্গিক্যাল কার্যবস্তু হেফ্টকের সাথে লাগানো ছি 'জ' চাকে ভালভাবে আটকাও;
- একটি সিলেন্স প্রেস্ট কাটিং টুলকে টুল পোস্টে ভালভাবে বৈধ;
- ক্যারেজের বিভিন্ন অংশসমূহ টিক আছে কিনা দেখে নাও;
- ক্যারেজকে নিরাশদ দূরত্বে রেখে সেদ মেশিনের সুইচ-অন করে মেশিন চালু করো;
- ফেসিং এর শুরুতে দেখে নাও কার্যবস্তুর সেটার পর্যন্ত ফেসিং সম্পর্ক হচ্ছে কিনা? যদি না হয়, তবে চাকের 'জ' টিলা করে কার্যবস্তুকে আবারো অনুভূমিকভাবে অ্যাল্যাইন করে বৈধ এবং পুনরায় ফেসিং সম্পর্ক করো;

- কার্যবস্তুর ব্যাস অনুযায়ী লেদ মেশিনে RPM (কাটিং স্পিড ২৫ থেকে ৩০ এর মধ্যে) সেট করে টানিং সম্পন্ন করো;
- ফেসিং সম্পন্ন হলে কার্যবস্তুতে টানিং এর জন্য রাফ কাট দিয়ে একবার টানিং সম্পন্ন করো;
- কাজ শেষে ওয়ার্কশপের এর নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করো;
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করো;
- ওয়াল্টেজ মালামাল এবং স্ক্যাপগুলি নির্ধারিত স্থানে রাখ;
- কাজের শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমা দাও ইত্যাদি।

### কাজের সতর্কতা

- কাজের সময় হ্যান্ড গ্লাভস ব্যবহার করো;
- মেশিন পরিষ্কার করে যথাস্থানে তৈলাক্ত করো;
- কাজের স্থান পরিষ্কার করে পিছিল মুক্ত করো;
- প্রয়োজনমত মেশিন গার্ড ব্যবহার করো;
- ক্যারেজ অপারেশনের সময় অন্য মনস্থিতওয়া থেকে বিরত থাক;
- ক্যারেজ অপারেশনের সময় হাত এবং আঙুল যেন কোন অবস্থাতেই কাটিং টুলের মাথায় স্পর্শ না করে সে দিকে খেয়াল রাখ ইত্যাদি।

### অর্জিত দক্ষতা

সফল ভাবে লেদে সিঙ্গেল পয়েন্ট কাটিং টুলকে কার্যবস্তুর অক্ষ এবং সেন্টারের সাথে অ্যাল্যাইনমেন্ট করে ফেসিং ও প্লেন টানিং অপারেশনে দক্ষতা অর্জন করবে এবং রিলেটেড জবগুলি সম্পন্ন করতে সক্ষম হবে।

### ফ্লাফল বিশ্লেষণ

প্রতিটি ক্ষেত্রেই সতর্কতা অনুশীলনকরতে হবে। সঠিকভাবে লেদে কাটিং টুল ও জব ক্ল্যাম্পিং করা ও আভাবিক্ষাসের সাথে অন্যান্য কাজের আগ্রহ সৃষ্টি হবে।

### অনুশীলনী-১৪

#### অতিসংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

- লেদ মেশিন কি ধরনের মেশিন?
- লেদের সেফটি ডিভাইসমূহের নাম লেখ।
- লেদের ওয়ার্ক হোল্ডিং ডিভাইসমূহের নাম লেখ।
- লেদে কলেট চাক কেন ব্যবহার করা হয়?
- লেদে ম্যাগনেটিক চাক কেন ব্যবহার করা হয়?

### সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. লেদে ফিড রড কি কাজ করে?
২. লেদে লীড-স্কু কেন ব্যবহার করা হয়?
৩. শ্রী ‘জ’ সেল্ক সেন্টারিং চাকের ব্যবহার লেখ।
৪. ফোর ‘জ’ ইনডিপেন্ডেন্ট চাকের ব্যবহার লেখ।
৫. লেদ স্পিন্ডলের অ্যাল্যাইনমেন্ট টেষ্ট করার প্রয়োজন হয় কেন? সঠিক উত্তরটি লেখ এবং মুক্তি দেখাও।
  - (ক) সঠিক মানের কার্যবস্তুর উৎপাদনের জন্য
  - (খ) কার্যবস্তুর মেশিনিং অপারেশনে পরিমাপ সঠিক রাখার জন্য
  - (গ) কার্যবস্তুর সারফেস ফিনিস ভাল হওয়ার জন্য
  - (ঘ) উপরের সবগুলিই সঠিক

### রচনামূলক প্রশ্ন

১. ক্যারেজ কী? ক্যারেজের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দাও।
২. লেদের কন্ট্রোল ডিভাইসসমূহের কাজ বর্ণনা করো;
৩. লেদের ওয়ার্ক হোল্ডিং ডিভাইসসমূহের ব্যবহার বর্ণনা করো;
৪. লেদের যন্ত্র ও রক্ষণবেক্ষণ বর্ণনা করো;

# পঞ্চম অধ্যায়

## টুলস-ইন্সট্রুমেন্ট ও যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ

### Tools, Instrument & Machine Maintenance



বৈচিং ধাকার ভাসিদে আমাদেরকে অনেক কাজই করতে হয়। যে সকল সুন্দর পরিবেশ আমরা আরো সুন্দর দেখতে চাই। শক্ত কর্মব্যৱস্থার মাধ্যেও যে বাঁর অবস্থানে, নিজের বাসস্থান, আশ-পাশ ও কর্মসূলের পরিবেশ সুন্দর থেকে সুন্দরতর আর্থার ঢেঁটা করিঃ। এর জন্য প্রয়োজন শুধু পরিষ্কার ঘর, সুস্থান্ত ও ভাল কিছু করার প্রচেষ্টা। সুস্থান্তের জন্য খাদ্যের বিকল্প নেই, তবে সে খাদ্য হতে হবে পরিপিত, বিশুদ্ধ, পরিষ্কার ও পুষ্টিশূল সম্পন্ন এবং তা প্রশংস করতে হবে নিয়মিত। অঙ্গাস ও শীকলধারা প্রযুক্ত ঘননের শক্তি। এই শক্তিই আমাদের কর্মে সুৰ এনে দিতে পারে। একজন মানুষ কখনোই অনাকে উৎসাহ দিতে পারে না, যতক্ষণ না পর্যবেক্ষণ সে নিজেকে উৎসাহিত করে। আশ-পাশের পরিষ্কারতা ও কাজের পরিবেশ আমাদের কাজের স্মৃহাকে যেনন বৃক্ষি করে তেমনি উৎসাহিত করে। তাই কর্ম পরিবেশ ও টুলস-ইন্সট্রুমেন্ট রক্ষণাবেক্ষণে নিজেদের দারিদ্র ও কর্তৃত্ব সম্পর্কে অবগত এবং সচেতন ধাকা একান্ত প্রয়োজন। আলো-বাতাস, টুলস-ইন্সট্রুমেন্ট, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী, ওয়ার্কশপ সে-আউট ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির সঠিক ব্যবহার ও সংরক্ষণ করা আমাদের দারিদ্র। এ অধ্যায়ে জেনারেল মেকানিজ কাজে ব্যবহৃত টুলস-ইন্সট্রুমেন্ট ও যন্ত্রপাতিকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয় তা শিখব এবং দক্ষতা অর্জন করব।



### এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- হ্যাঙ্গার্ডসমূহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারব।
- পরিচালিত রক্ষণাবেক্ষণ/পরিবেশার রেকর্ড বজায় রাখতে পারব।
- আদর্শ ওয়ার্ক প্রসিডিউর অনুসরণ করতে পারব;
- মেশিন য্যানুয়োগ অ্যাক্ট কোড, ইভার্সিস স্টাভার্ট ও ফ্লাইট স্পেসিফিকেশন বর্ণনা করতে পারব;
- কঢ়িগুচ্ছ বা ট্রান্সপুর্স সরঞ্জাম অগ্সারণ এবং ট্যাগ করার সিস্টেম সেট আপ করা সম্পর্কে জানতে পারব।
- টুলস ও যন্ত্রপাতি সঠিক উপারে রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারব।
- টুলস ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ স্থান পরিষ্কার ও পরিষ্কর করতে পারব।

এই অধ্যায়ে উচ্চারিত শিখনফলগুলি অর্জনে আমরা দুইটি জব সম্পর্ক করব। এছাড়া নিয়মিত টুলস-ইলেক্ট্রোনিক্স ও সেশনারিজ রক্ষণাবেক্ষণ করা, পিপিই ব্যবহার নিশ্চিত করা, কর্মক্ষেত্র নির্দেশাবলী, পক্ষতিপুঁজি অনুসরণ করা, স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, সেটেরিয়াল নির্বাচন করা, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম পরিষ্কার ও প্রচুর করা, নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে পরীক্ষা করা, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির পরিদর্শন ও গেজসমূহের ব্যবহার করা, কাজের প্রয়োজন অনুসারে যন্ত্রপাতি সংশ্রেণ ও ব্যবহার করা, সেফটি ইঙ্কুইপ্রোট, ওয়ার্ক এরিয়া পরিষ্কার রাখা, সেফটি সামগ্রী সাবধানতার সাথে ঘাচাই করা, কর্মক্ষেত্রে আদর্শ ওয়ার্ক প্রসিডিউর অনুসরণ করা, সচারচর ব্যবহৃত উৎকরণগুলি নির্মিত স্থানে রক্ষণাবেক্ষণ করা, নিরব অনুযায়ী মেশিন পরিচালনা করা, অনাকাঞ্চিত বা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ভঙ্গাবধায়কের কাছে রিপোর্ট করা, মেশিন য্যানুয়োগে ও কোড, ইভার্সিস স্টাভার্ট ও ফ্লাইট স্পেসিফিকেশন নিশ্চিত করার কোশল শিখব।



### অনুসন্ধানযুক্ত কাজ

তোমাদের বাসায় ব্যবহৃত হয় এমন কয়েকটি টুলস-ইলেক্ট্রোনিক্সের নাম লিখ। সেগুলিতে কি কি ধরনের রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন হয় এবং তুমি সাধারণত কী ব্যবহা প্রয়োগ করে থাক।

ক্রম	টুলস-ইলেক্ট্রোনিক্সের নাম	প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ ও আমার পদক্ষেপ
১.	হাতুড়ি বা হ্যামার	পরিচা ঝোখ করা প্রয়োজন: আপি ব্যবহার শেষে কাপড় দিয়ে শুচে পরিষ্কার করে তৈল বা গ্রিজ দিয়ে সংরক্ষণ করিঃ
২.		

৩.		
৪.		
৫.		

## ৫.১ টুলস-ইন্স্ট্রুমেন্ট ও ওয়ার্কশপ রক্ষণাবেক্ষণ

ওয়ার্কশপে কোন মেশিন বা যন্ত্রপাতি নুতন ভাবে বসানোর পর ব্যবহারের কারণে উহার বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় বা অকেজো হয়ে পড়ে। তাহাড়া ময়লা, খুলবালি ইত্যাদি পড়ে মেশিনগত নষ্ট বা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যেতে পারে। তাই পর্যায়ক্রমে ওয়ার্কশপের টুলস-ইন্স্ট্রুমেন্ট ও যন্ত্রপাতিকে সার্বক্ষণিক ব্যবহার উপযোগী ও অকেজো হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য নিয়মিত বা পর্যায়ক্রমে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তা-ই টুলস-ইন্স্ট্রুমেন্ট ও ওয়ার্কশপ রক্ষণাবেক্ষণ নিয়মতাত্ত্বিকভাবে পরিকার-পরিচ্ছম করে প্রয়োজনীয় অংশে তেল, গ্রীজ ইত্যাদি প্রয়োগ করা; তবে এটা তার পূর্বনির্ধারিত কাজের ধারাকে সঠিক ও যথার্থভাবে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ধরে রাখতে সমর্থ হয়। উপর্যুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের ফলে যন্ত্রপাতি নির্ভুলতা সম্পন্ন হয়ে সুস্ক্রিপ্তভাবে কার্য সম্পাদন করতে পারে এবং আয়ুক্তাল বৃক্ষি পাওয়াসহ ব্যবহারকারী স্বাচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারে। সামগ্রিকভাবে কাজের গতি বৃক্ষি পায়।

### ৫.১.১ নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ

নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ হলো পরিকল্পনা অনুযায়ী কোনরূপ ব্যর্থতা ছাড়াই চলমান কার্যাদী সুস্থুভাবে সম্পন্ন করার প্রক্রিয়া। এ ধরনের রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ওয়ার্কশপের টুলস-ইন্স্ট্রুমেন্ট ও যন্ত্রপাতি নিয়মিত পরিদর্শন, মেরামত-সংস্কার ও সার্ভিসিং করা প্রয়োজন হয়।

### ৫.১.২ রক্ষণাবেক্ষনের প্রয়োজনীয়তা

ওয়ার্কশপের টুলস-ইন্স্ট্রুমেন্ট ও যন্ত্রপাতি অকেজো হওয়ার পূর্বেই কার্যক্ষম রাখতে রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এছাড়া-

- নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ না করলে টুলস-ইন্স্ট্রুমেন্ট ও যন্ত্রপাতি বার বার নষ্ট হয়ে এক সময় সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে যেতে পারে;
- যখনই টুলস-ইন্স্ট্রুমেন্ট ও যন্ত্রপাতির কোনো ক্রুটি দেখা দেয়, যদি দুট মেরামত না করা হয় তবে অনেক বেশি ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং কায়ক্রম বন্ধ হয়ে ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়;
- সঠিক সময়ে রক্ষণাবেক্ষণ না করলে কাজ ব্যাহত হয় এবং চাহিদা মোতাবেক কার্যাদী সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না;
- সঠিকভাবে টুলস-ইন্স্ট্রুমেন্ট ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ করলে টুলস-ইন্স্ট্রুমেন্ট ও যন্ত্রপাতির কার্যক্ষমতা বৃক্ষি পায়;
- রক্ষণাবেক্ষণে প্রত্যক্ষ খরচ বৃক্ষি পেলেও সামগ্রিকভাবে কার্যাদী সম্পন্ন করার খরচ ছাস পায়;

- যন্ত্রপাতির অবচয় মূল্য কম হয়;
- স্বাস্থসম্মত পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব হয়;
- মেকানিজের কার্যাদী মূল্য সম্পর্ক করা যায় এবং দুষ্টিনার হার কমে যায় ইত্যাদি।

### ৫.১.৩ রক্ষণাবেক্ষণের প্রকারভেদ

ওয়ার্কশপ রক্ষণাবেক্ষণ সাধারণত চারটি উপায়ে করা হয়ে থাকে, যেমন-

#### (১) পরিকল্পিত রক্ষণাবেক্ষণ (Planned Maintenance)


অন্ত্যগতভাবে কোন ওয়ার্কশপের টুলস-ইলাইমেন্ট ও যন্ত্রপাতি হঠাত বজ্য/অকেজে হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পিত রক্ষণাবেক্ষণ মুবই কার্যকরীভুক্তিক পালন করে থাকে। পরিকল্পিত রক্ষণাবেক্ষণ দুই প্রকার। বেমন-

ক) প্রতিশোধী রক্ষণাবেক্ষণ: ক্ষমতাপূর্ণ বা ভাঙ্গা যাওয়াসমূহ দ্বেরামত, তৈল বদলানো, লিপার ওয়েল, শীজ দেওয়া ইত্যাদি কার্যকৰ প্রতিশোধী রক্ষণাবেক্ষণ;

খ) দীর্ঘবেজাদী রক্ষণাবেক্ষণ: মেশিন নির্ধারিত প্রতিষ্ঠান বা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মেশিনের সাথে সরবরাহকৃত মেনুয়াল বা নির্দেশিকা অনুসারী দীর্ঘদিন পর ঐ মেশিনের কোন অংশের সেরামতজ্ঞনিত কাজই দীর্ঘমেয়াদী রক্ষণাবেক্ষণ।

#### (২) ভালিকা আক্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ (Scheduled Maintenance)


কোনো ওয়ার্কশপ/শিল্প প্রতিষ্ঠানে পূর্ব নির্ধারিত সময়ে টুলস-ইলাইমেন্ট ও যন্ত্রপাতিসমূহ পরিদর্শন, মুক্তিকেশন, সার্টিসিং, ওভারহলিং ইত্যাদি কার্যকৰ পরিচালনা করাই ভালিকা আক্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ।

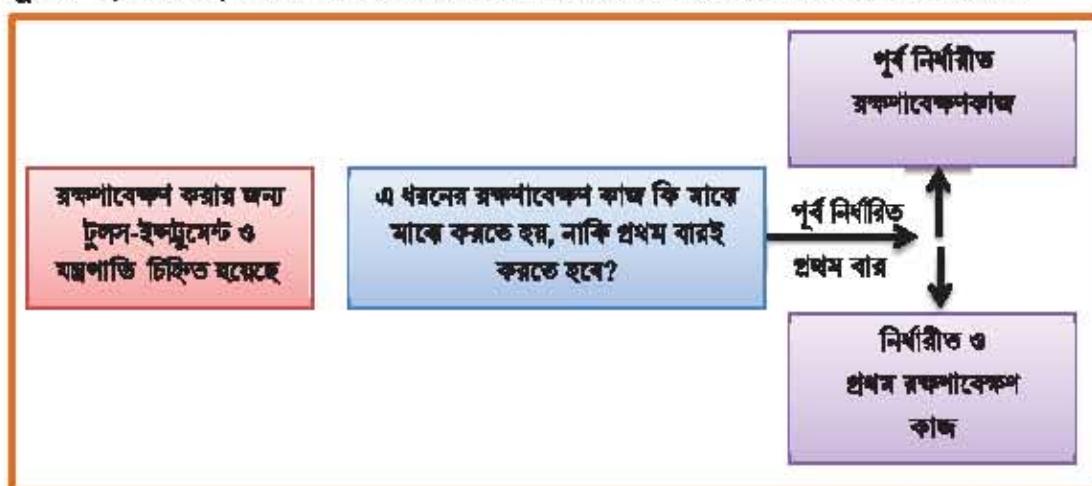

চিত্ৰ-৫.১ ভালিকা আক্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্ৰ-ভাস্তুগুৰু

### (১) ব্রেক-ডাউন রক্ষণাবেক্ষণ (Break-down Maintenance)

কোনো টুলস-ইলেক্ট্রোনেট ও যন্ত্রপাতি বা মেশিন হঠাতে নষ্ট হলে উৎপাদন কার্যক্রম সম্পূর্ণ বন্ধ গ্রেথে সম্পূর্ণ মেরামত করে কার্যীভৱেগী করাই ব্রেক-ডাউন রক্ষণাবেক্ষণ।

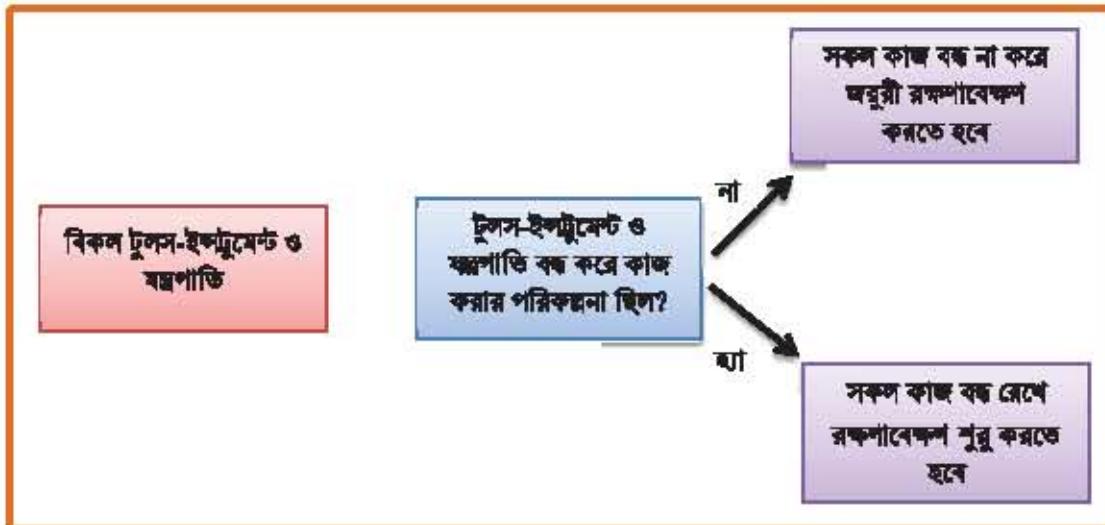

চিত্র- ৫.২ ব্রেক-ডাউন রক্ষণাবেক্ষণের গো-ভাগান্তা

### (২) মূলধন প্রতিস্থাপন রক্ষণাবেক্ষণ (Capital Replacement Maintenance)

বিনষ্টকৃত টুলস-ইলেক্ট্রোনেট ও যন্ত্রপাতি বা মেশিন মেরামত বা খুচরা যজ্ঞার পরিবর্তন করে সঙ্গীবজ্জনক ভাবে ব্যবহার করা যাব; কিন্তু ব্যয় খুব বেশি হয়। এ ক্ষেত্রে দেখা যাব যে, মেরামত খরচ প্রায় নুন্তর টুলস-ইলেক্ট্রোনেট ও মেশিন বা যন্ত্রপাতি ক্রয় করে বসানোর খরচের কাছাকাছি হয়। এসভাবস্থায় বিনষ্টকৃত টুলস-ইলেক্ট্রোনেট ও যন্ত্রপাতি বা মেশিন মেরামত না করে পুনরায় মূলধন খাটিয়ে নতুন টুলস-ইলেক্ট্রোনেট ও মেশিন প্রতিস্থাপন করা হয় তাকে মূলধন প্রতিস্থাপন রক্ষণাবেক্ষণ বলা হয়।



চিত্র- ৫.৩ মূলধন প্রতিস্থাপন রক্ষণাবেক্ষণ

সময়ের উপর ভিত্তি করে রক্ষণাবেক্ষণকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

### ১. দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণ


- সচল ও অচলটুলস-ইন্স্ট্রুমেন্ট ও যন্ত্রপাতি চিহ্নিত করা;
- রক্ষণাবেক্ষণ মেনুয়েল পর্যালোচনা করে দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পাদন করা;
- চলমান টুলস-ইন্স্ট্রুমেন্ট ও যন্ত্রপাতির ক্ষয়ের ক্ষেত্রগুলি খেমন- নাট-বোল্ট চেক করা;
- সংশ্লিষ্ট সাহায্যকারী সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ;
- ইরোর পরিমাপ ও কেলিভ্রেশন করা;
- শুচরা যন্ত্রাংশ বা যন্ত্রাংশ ফরমায়েশের তাসিকা ও প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- সংশ্লিষ্ট টুলস-ইন্স্ট্রুমেন্ট ও যন্ত্রপাতি নির্ধারিত স্থানে রাখা এবং এগুলির ব্যবহার নিশ্চিত করা ইত্যাদি।



চিত্র-৫.৪ দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণ (সব সময়ের জন্য প্রস্তুত মডেল)

### ২. নিরাপিত বিনামিত রক্ষণাবেক্ষণ

- ক্রসসার্ভিত টুলস-ইন্স্ট্রুমেন্ট ও যন্ত্রপাতি শনাক্ত করা কার্যোগ্যোগী করা বা বদল করা। নষ্ট বোল্ট চেক করা ও প্রয়োজনে পরিবর্তন করা;
- কাজের শেষে টুলস-ইন্স্ট্রুমেন্ট ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ ও চেক করা;
- কাজের শেষে প্রতিবার টুলস-ইন্স্ট্রুমেন্ট ও যন্ত্রপাতিগুলি মরিচা প্রতিরোধী আবরণ দেয়া;
- বছরে নূনতম একবার টুলস-ইন্স্ট্রুমেন্ট ও যন্ত্রপাতি ডেরিফিকেশন করা;
- হারানো ও ক্ষয়ক্ষতির প্রতিবেদন (ইনভেন্টরী) প্রস্তুত করা এবং তা প্রতিস্থাপন করা ইত্যাদি।

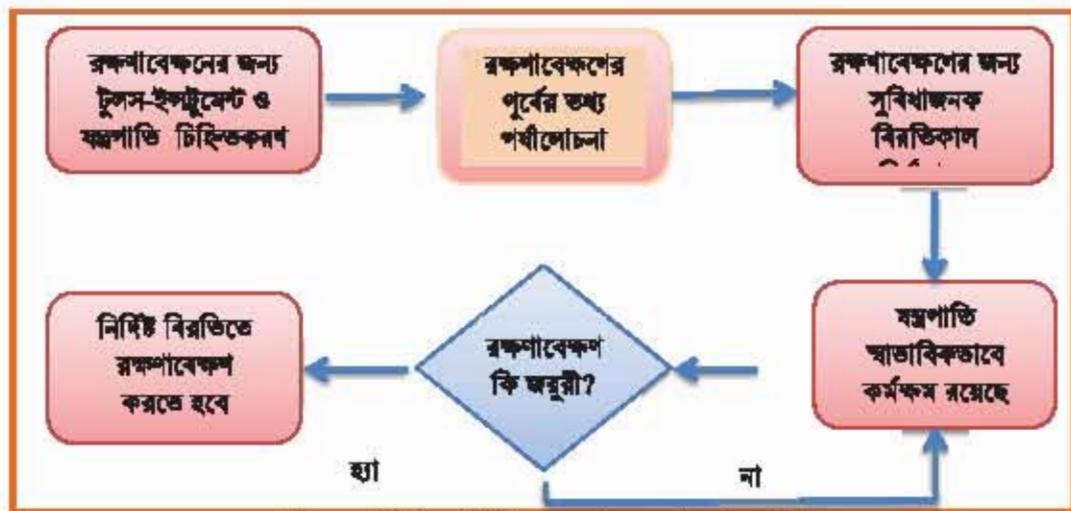

কাজের উপর ভিত্তি করে টুলস-ইলায়েন্ট ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

### ১. প্রেক্ষণাত্মন রক্ষণাবেক্ষণ

### ২. প্রতিক্রিয়াধীন রক্ষণাবেক্ষণ

প্রতিক্রিয়াধীন রক্ষণাবেক্ষণ প্রতিক্রিয়া সাধারণত পূর্ব শক্তিমূলক রক্ষণাবেক্ষণ। এ প্রতিক্রিয়া প্রথানৰ্থে সম্পদের অকেজো হওয়া, উৎপাদন ব্যাহত হওয়া অথবা অব্যাচিত টুলস-ইলায়েন্ট ও যন্ত্রপাতি ক্ষমতাক্ষমতি হতে রক্ষার অন্য পূর্ব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। পর্যায়ক্রমে কোনো টুলস-ইলায়েন্ট ও যন্ত্রপাতি এগুলির উৎপাদন প্রতিক্রিয়ান কৃত্তৃক প্রদত্ত স্থানুয়োগ বা গাইডলাইন সোভাবেক পরিকার করা, সার্ভিসিং করা, পরীক্ষা করা, ক্রয়প্রাপ্ত মহাবশসমূহের মেরোবক্ত বা পরিবর্তন ইত্যাদি এই রক্ষণাবেক্ষণের আওতাভুক্ত। আমরা সাধারণত প্রতিক্রিয়াধীন রক্ষণাবেক্ষণ বিভিন্ন কারণে করিনা, যেমন শালিক (ক্ষেত্রবিশেষ) মনে করে যেহেতু টুলস-ইলায়েন্ট ও যন্ত্রপাতি সচল আহে সুতরাং এদের লাইক শেষ হওয়া সত্ত্বেও বদলানো প্রয়োজন ঘনে করে। এছাড়া আনেক সময় মূলধনের অভাবে কাজের অস্থায়িকার নির্ধারণে কুস সিদ্ধান্ত একটি বড় কারণ।



চিত্র-৫.৬ প্রতিরোধী রক্ষণাবেক্ষণ (বেঁধান বা দরকার এমন মডেল)

#### ৫.১.৪ রক্ষণাবেক্ষনের খালসমূহ

টুলস-ইলায়টুমেন্ট ও যন্ত্রপাতি সাধারণ রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি নিম্নরূপ হয়ে থাকে-

- টুলস-ইলায়টুমেন্ট ও যন্ত্রপাতি সমূহ চিপস মুক্ত রাখা;
- কোথাও কয় বা মরিচা দেখা দিলে সাথে সাথে সেগুলি মুক্ত করে কয় ধেকে রক্ষা করা ;
- টুলস-ইলায়টুমেন্ট ও যন্ত্রপাতির যস্ত ও চকচকে ডলসমূহের কাপড়ের টুকরা দিয়ে নিয়মিত পরিকার করতে হবে;
- টুলস-ইলায়টুমেন্ট ও যন্ত্রপাতির পরিকার ও চকচকে ডলসমূহে ইলায়টুমেন্ট ওয়েলের প্রলেপ দেয়া;
- বিভিন্ন চলন্ত অংশে ক্ষয়াগ্রাহ করার জন্য নিপলের মাধ্যমে নিয়মিত তৈলাক্ত করা;
- প্রয়োজনে ক্রটিযুক্ত যন্ত্রাংশ পরিবর্তন করা;
- ভাঙ্গা ও ক্ষয়প্রাপ্ত যন্ত্রাংশ বদল করা বা রিপ্লেবল করার মাধ্যমে কার্বোগ্রোগী করা;
- টুলস-ইলায়টুমেন্ট ও যন্ত্রপাতি পরিকার নিশ্চিত করা ইত্যাদি।

#### ৫.১.৫ রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যবহৃত দ্রব্য সামগ্রী

রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত সচরাচর ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের নাম নিয়ে উল্লেখ করা হলো-

শ্রীজ গাল, ওয়েল ক্যান, কেরোসিন তৈল, ক্রিনিং বাষ্প ইত্যাদি।

#### ৫.১.৬ টুলস-ইলায়টুমেন্ট ও বেশিন ব্যবহারে বিশদজ্ঞনক অবস্থার কারণসমূহ

যে সকল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অথবা কারণে দুর্ঘটনা ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা থাকেসেসব অবস্থাকেই বিশদজ্ঞনক অবস্থা বলা হয়ে থাকে। বিশদজ্ঞনক অবস্থা যে কারনে সৃষ্টি হতে পারে-

- টুলস-ইলায়টুমেন্ট এর সঠিক ব্যবহার না জানা;
- টুলস-ইলায়টুমেন্ট এর ম্যানুয়েল ও কোড ফলো না করা;

- অপর্যাপ্ত আলো ও অপর্যাপ্ত স্থান;
- অপর্যাপ্ত বিশুদ্ধ বায়ু চলাচলের পথ;
- বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার ক্রুটি;
- গার্ডবিহীন টুলস-ইল্টুমেন্ট ও মেশিন;
- যন্ত্রাদির ধারালো কাটিং এজ এর অসাবধান ব্যবহার;
- টুলস-ইল্টুমেন্ট ও যন্ত্রপাতির চোখা অংশের অসাবধান ব্যবহার;
- টুলস-ইল্টুমেন্ট ও যন্ত্রপাতির ঢিলা বা ভাঙ্গা অংশ থাকা;
- মেরোতে পড়ে থাকা তৈল, গ্রীজ ও অন্যান্য তরল পদার্থ;
- ধাতব চিপস এবং বিভিন্ন স্ক্র্যাপ মেটাল;
- অনিয়মিতাত্ত্বিক কার্যাভ্যাস ইত্যাদি।

#### ৫.১.৭ টুলস-ইল্টুমেন্ট ব্যবহারে নিরাপত্তাপোষাক ও সরঞ্জামের গুরুত্ব

যেকোনো টুলস-ইল্টুমেন্ট ও মেশিনটুলে কাজ করার সময় সেফটি গগলস পরিধান করা। এছাড়া-

- সর্বদা শক্ত ও অপিছিল তলাযুক্ত জুতা পরিধান করা। কারণ চিপ জুতার তল কেটে পায়ের নিচে আঘাত করতে পারে। তা ছাড়া পড়স্তুর হাত থেকে পা-কে রক্ষা করা যায়;
- স্যান্ডেল পরিধান করে ওয়ার্কশপে কাজ না করা। কারণ যে কোনো সময় ভারী জিনিস পায়ের উপর পড়তে পারে, যা মারাত্মক আঘাতের কারণ হয়;
- টুলস-ইল্টুমেন্ট ও মেশিনে কাজ করার সময় সর্বদা আটসৌট পোশাক পরিধান করা। কারণ ঢিলা এবং ছেঁড়া পোশাক চলমান যন্ত্রাংশে আটকে যেতে পারে;
- টুলস-ইল্টুমেন্ট ও মেশিনে কাজ করার সময় হাতাকাটা বা কনুইয়ের উপর পর্যন্ত তাঁজ করা জামা ব্যবহার করা। কারণ লম্বা হাতে চলমান যন্ত্রাংশ আটকে যেতে পারে;
- ওয়ার্কশপে কাজ করার সময় আংটি, হাত ঘড়ি ও কঙ্গির অলংকার পরিধান না করা। কারণ এগুলি আঘাতের কারণ হতে পারে;
- টুলস-ইল্টুমেন্ট ও মেশিনে কাজ করার সময় নেক-টাই, মাফলার ও চাদর পরিধান না করা। কারণ এগুলি চলমান যন্ত্রাংশে জড়িয়ে যেতে পারে এবং মারাত্মক দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে;
- লম্বা চুল অবশ্যই বেঁধে রাখা। কারণ লম্বা চুল চলমান যন্ত্রাংশে জড়িয়ে যেতে পারে এবং মারাত্মক দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে;
- সূক্ষ্ম মেশিনিং কাজ করার সময় হ্যান্ড গ্লাভস ব্যবহার না করা। কারণ পরিমাপে সমস্যা হয়;
- কাঁচামাল স্ক্র্যাপ ও চিপে হাত লাগাতে হ্যান্ড গ্লাভস পরিধান করা;
- বৈদ্যুতিক কাজ করার সময় রাবারের হ্যান্ড গ্লাভস ব্যবহার করা;
- অ্যাপ্রন পরিধান পূর্বক কাজ করা ইত্যাদি।

## ৫.৩ টুলস-ইন্স্ট্রুমেন্ট পরিচালনায় আদর্শ ওয়ার্ক প্রসিডিউরসমূহ

টুলস-ইন্স্ট্রুমেন্ট ও মেশিন অপারেশনে ওয়ার্ক প্রসিডিউর এবং সুষ্ঠুভাবে কার্যাদী পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু আদর্শ বিষয় রয়েছে। এ আদর্শ বিষয়সমূহ সঠিকভাবে জেনে কর্মক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারলে টুলস-ইন্স্ট্রুমেন্ট ও মেশিন অপারেশন কাজের সাথে সম্পৃক্ত সকল বিষয় সহজ হয়ে যায়। সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণসহ ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বুঁকি করে যায়। পক্ষান্তরে মেকানিক্স হাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির যেমন স্থায়িত্ব বৃক্ষি পায়, তেমনি অপারেটরের বুঁকি হাস পায় ও কর্মস্থলের পরিবেশ স্বাচ্ছন্দ্যময় হয়।

### ৫.৩.১ টুলস-ইন্স্ট্রুমেন্ট ও মেশিন অপারেশনে পালনীয় কর্মন প্রসিডিউরসমূহ

- বিদ্যুতিক সরঞ্জাম এবং টুলস-ইন্স্ট্রুমেন্ট ও মেশিনপরিচালনায় অবশ্যই গগলস পরিধান করা;
- মেরামত না করে কোনো ক্রুটিযুক্ত টুলস-ইন্স্ট্রুমেন্ট ব্যবহার না করা;
- ইলেক্ট্রিক লাইন বিচ্ছিন্ন করার সয়ল তার ধরে না টেনে প্লাগ ধরে টানতে হবে;
- কার্যবস্তুতে টুলস-ইন্স্ট্রুমেন্ট দ্বারা অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগে মোটরের উপর বেশী লোড না দেয়া;
- অপারেশন চলাকালীন টুলস-ইন্স্ট্রুমেন্টও যন্ত্রপাতি অয়ে ফেলে না রাখা;
- ঘূর্ণায়মান যন্ত্রাংশে টুলস-ইন্স্ট্রুমেন্ট ব্যবহার না করা;
- লস্বা চুল ও ঢিলা-ঢালা পোষাক পরিহার করতে হবে ইত্যাদি।

## ৫.৪ কর্মস্থল নিরাপত্তায় মৌলিক ও সহায়ক তথ্য

- অনুমোদিত চোখের সুরক্ষা পরিধান করা;
- মেশিন অপারেশনের সাথে সংগতিপূর্ণ শোভন পোষাক পরিধান করা ;
- পোষাক ঢিলে-ঢালা ও অত্যন্ত দাহ্য না হওয়া;
- হাই-টপ জুতা, চামড়ার অ্যাপ্রন, চামড়ার ফ্লাভস পরিধান করা;
- কফলেট প্যান্ট পরা;
- পকেট থেকে সমস্ত কাগজ সরিয়ে রাখা;
- সিস্টেটিক পোষাক ও গয়না না পরা;
- লস্বা চুল বা লস্বা ক্যাপ না রাখা বরং হেলমেট ব্যবহার করা;
- হাতুড়ি ব্যবহারে হাতের আঙ্গুল সাবধানে রাখা;
- জোড়ে কথা না বলা এবং কাজে মন দেয়া;
- কার্যস্থান ও সরঞ্জামাদি পরিষ্কার রাখা;
- প্রস্থানের পথ পরিষ্কার রাখা;
- চর্বিযুক্ত এবং তৈলাক্ত বস্তু মেঝে থেকে পরিষ্কার করা;
- এয়ার ক্লিনার ও এয়ার হিউমিডিফায়ার ব্যবহার করা;


- সঠিক আকারের ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ব্যবহার করা;
- রেফের জায়গায় কখনো প্লায়ার্স ব্যবহার না করা;
- হাতুড়ি দিয়ে রেফের আবাদ না করা;
- কাটিং টুল ধারালো রাখা, তৌতা টুল ব্যবহার না করা;
- অঙ্গুলের নখ বড় না রাখা;
- টুলস-ইকুইপমেন্ট সঠিকভাবে এবং যথাস্থনে সংরক্ষন করা;
- পকেটে ধারালো টুলস-ইলেক্ট্রুমেন্ট বহন না করা;
- ধারালো প্রান্তের সরঞ্জাম অধিক নিরাপদে রাখা;
- ক্ষতিগ্রস্ত টুলসগুলিকে অনিরাপদ হিসাবে চিহ্নিত করা;
- ক্ষতিগ্রস্ত টুলস-ইলেক্ট্রুমেন্ট-কে ঘেরাবত না করা পর্যন্ত ব্যবহার না করা;
- অতি প্রয়োজনে প্লাভস গড়া, কারণ প্লাভস গড়ে ভারী টুলস বা সরঞ্জাম ধরতে অসুবিধা হয় ইত্যাদি।

#### ৫.৫ মেশিন মেনুয়াল এন্ড কোড, ইভাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড ও ক্লাইন্ট স্পেসিফিকেশন

মেশিন অপারেশনে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, টুলস বা সরঞ্জামের একটি পরিচিতি এবং কাজ ও ব্যবহারিক নির্দেশনা প্রদান করার মাধ্যমই হচ্ছে মেনুয়াল কোড, ইভাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড ও ক্লাইন্ট স্পেসিফিকেশন।

##### ৫.৫.১ মেনুয়াল

মেনুয়াল হল একটি নির্দিষ্ট রেফারেন্স বই বা ডকুমেন্ট যেখানে কোন যন্ত্রপাতি বা পণ্য সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য, রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবহার, নিরাপত্তা ও অন্যান্য নির্দেশনা থাকতে পারে। যন্ত্রপাতি বা পণ্যের নির্মাতা সাধারণত যন্ত্রপাতি তৈরি করা প্রতিটি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার একটি মেনুয়াল সরবরাহ করে। এটি যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারীর জন্য সহায়ক হিসাবে কাজ করে। যদি ব্যবহারকারীর যন্ত্রপাতিসমূহ কীভাবে পরিচালনা, ব্যবহার করা এবং এর যন্ত্র নেওয়া যায় সে সম্পর্কে পূর্ব ধারণা না থাকে। এটি ব্যবহারকারীকে বুঝতে সহায়তা করে কিভাবে এটির যন্ত্র নেওয়া যায় এবং অপারেটিংয়ের সময় নিরাপদ রাখা যায়। এগুলিকে প্রায়সই ইউজার মেনুয়ালও বলা হয়।

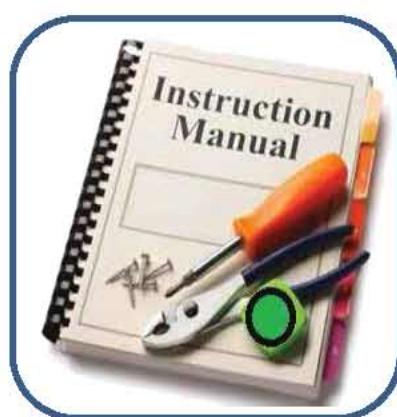

চিত্র-৫.৮ মেনুয়াল

মেনুয়াল কয়েক প্রকারের হয়ে থাকে। যেমন-

- তথ্য ভিত্তিক মেনুয়াল (Instruction Manual)

- রেফারেন্স মেনুয়াল (Reference Manual)
- প্রোডাক্ট মেনুয়াল (Product Manual)
- ওয়ার্কিং মেনুয়াল (Working Manual)
- ব্যবহারিক মেনুয়াল (Working Manual)

### ৫.৩.২ কোড

কোড হলো কতগুলি নিয়মের একটি সেট, যা ফ্লাইটেকে অনুসরণ করার জন্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সুপারিশকৃত গাইডলাইন হিসাবে কাজ করে। এতে প্রোডাক্টের গুণমান থেরে গার্ভী বা অন্যান্য সূবিধা প্রাপ্তির সহায়তা করে। এটি আইন না হলেও অনুসরণযোগ্য। তবে অনেক ক্ষেত্রে আইনে পরিনত হতে পারে। কোনো দ্রুত্য সামগ্রী বা যন্ত্রাংশ নির্মাণ, ব্যবহার বা রক্ষণাবেক্ষনে কোড অনুসরণ করা দায়িত্বের ঘট্টে পড়ে।

**উদাহরণ-**

মনে কর একটি বৈদ্যুতিক ক্যাবলের কোড- ABCX Cable 1x16 mm, 19W



### ৫.৩.৩ ইভান্সিজ স্ট্যাভার্ড

কোন শিল্প-কারখানা বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত কোডসমূহের ব্যাখ্যা নির্দেশনা দেয়ার ব্যবহৃকেই ইভান্সিজ স্ট্যাভার্ড বোর্ডায়। এতে যন্ত্রাংশ বা পণ্যের তুলনামূলক বিবরণ থাকে। বেমন- নিরের সারফেস ফিলিসের তিনটি সিদ্ধ হাতা তিনটি কাজকে নির্দেশ করে।



চিত্র-৫.১০ ইভান্সিজ স্ট্যাভার্ড

### ৫.৫.৪ স্লাইসিং স্পেসিফিকেশন

স্লাইসিং স্পেসিফিকেশন, কোড বা স্ট্যাভার্ডের বিপরীত, যা কোনো শিল্প বা ওয়ার্কশপের যন্ত্রপাতি বা গঠের অন্য ব্যবহার করা যাবে। স্পেসিফিকেশন কোনো নিশ্চিত কোম্পানি বা যন্ত্রপাতির প্রয়োজনীয়তার বৃপ্তির উপর উপস্থাপন করে। কোনো যন্ত্রপাতির নিশ্চিত প্রয়োজনীয়তা, কম্প্লানেন্টসমূহের সেবার ধারণা স্পেসিফিকেশনে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। অনেক সময় স্পেসিফিকেশনে যন্ত্রপাতি বা উহার উপাদানসমূহের (Componenitis) আদর্শ ইন্ডিকেশন প্রক্রিয়া বা ডিজাইন মে-আউট এর নির্দেশনা দিয়ে থাকে। ক্ষেত্রে স্পেসিফিকেশন কোড বা স্ট্যাভার্ড এর চেয়ে বেশী গুরুত্ব বহন করে। যেমন-

**কার্বাইড মিল (Carbide Mill): R390-11 T3 01SE-NL H13A**

Lead angle	90°
Insert Shape	Rectangle
Grade	H13A
Nose Radius	0.15 mm
Coating	Uncoated
Rake	Positive
Cutting Direction	Right Hand
Wiper Edge Length	0.9 mm
Number	2
Depth of Cut Maximum	10 mm
Operation Type	Light
Workpiece Material	Aluminium

চিত্র-৫.১ স্পেসিফিকেশন

### ফুলনামূলক আলোচনা

কোড- এজে বক্তব্যগুলি নিয়ম থাকে যা দিয়ে প্রয়োজনে বী করতে হবে তা নির্দেশ করে।

স্ট্যাভার্ড- কোডকে কিভাবে ব্যবহার করতে হবে তা নির্দেশ করে।

স্পেসিফিকেশন-কোড বা স্ট্যাভার্ডের বিপরীত একটি নিশ্চিত কোম্পানি বা প্রোডাক্টের প্রয়োজনীয়তার ধারণা নির্দেশ করে।

### ৫.৬ বিশদমূলক কার্বাইড্যাস আয়ত করার কৌশল বা দুর্ঘটনা প্রতিরোধের উপায়

- টুলস-ইন্ট্রুমেণ্ট ও মেশিন সংস্কৃত কাল জ্ঞান অর্জন করে তারপর চালানো উচিত;
- টুলস-ইন্ট্রুমেণ্ট ও মেশিন চালানোর পূর্বে উহা কিভাবে এবং কভ সহজে বক করা যাব তা জানা প্রয়োজন;
- গার্ফ খোলা অবস্থায় মেশিন চালানো উচিত নহ;

- শিক্ষকের অনুমতি ছাড়া টুলস-ইল্টুমেন্ট ও মেশিন চালানো উচিত নয়;
- একাধিক ছাত্র একইটুলস-ইল্টুমেন্ট ও মেশিন চালানো উচিত নয়;
- চালু মেশিনে টেস দিয়ে দৌড়াতে নেই;
- ওয়ার্কশপে অথবা দৌড়াদৌড়ি করা উচিত নয়;
- মেশিন চালানোর সময় অমনোযোগী হওয়া ও কথাবার্তা বলা উচিত নয়;
- চালু অবস্থায় কোন টুলস-ইল্টুমেন্ট ও মেশিনে তেল, গ্রীজ ইত্যাদি দেয়া, মেরামত করা ও পরিষ্কার করা উচিত নয়;
- বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হলে সঙ্গে সঙ্গে মেশিনের সুইচ বন্ধ করতে হবে;
- মেশিনে অস্বাভাবিক শব্দ হলে তৎক্ষণাত তা বন্ধ করে দিতে হবে;
- কোন কারণে টুলস-ইল্টুমেন্ট ও মেশিন খারাপ হলে “Under Repair” কথাটি একটি বোর্ডে লিখে ঐ মেশিনের গায়ে ঝুলিয়ে রাখতে হবে ইত্যাদি।

#### ৫.৭ অনাকাঞ্চিত ঘটনার প্রতিবেদন লেখার নিয়ম

শিল্প কলকারখানা বা ওয়ার্কশপে কাজ করার সময় অনেক ক্ষেত্রেই অনাকাঞ্চিত বা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটতে পারে। এজন্য আমাদেরকে সব সময় সচেতন থাকতে হবে। অনাকাঞ্চিত বা অপ্রত্যাশিত ঘটনার প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য একটি ফরম উদাহরণ হিসাবে দেয়া হলো। তবে ক্ষেত্র বিশেষে ফর্মের পরিবর্তন হতে পারে। এ ধরনের প্রতিবেদন কার্যক্ষেত্রে সংরক্ষণ থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রতিবেদনের আলোকে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক বা মেশিন অপারেটর তার কর্মক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ হিসাবে অর্থনৈতিক সুবিধা পেতে পারে এবং প্রকৃত দোষী ব্যক্তিকে বিচারের আওতায় আনা সম্ভব হয়।

#### অনাকাঞ্চিত বা অপ্রত্যাশিত ঘটনার প্রতিবেদন ফরম

অনাকাঞ্চিত বা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটার -----সময়/ঘন্টার মধ্যে অপারেটর কর্তৃক পূরণীয়

ঘটনার স্থান-----

ঘটনার তারিখ:-----ঘটনার সময়:-----

ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

**যাহারা ঘটনার সাথে সম্পৃক্ষ থাকবে না:**

নাম: \_\_\_\_\_ জন্ম তারিখ: \_\_\_\_\_

ঠিকানা: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**পুলিশ রেকর্ড:**

পুলিশ রেকর্ড নং: \_\_\_\_\_ পুলিশের উপস্থতি: হ্যা \_\_\_\_\_ না \_\_\_\_\_

পুলিশ অফিসারের নাম ও আইডি: \_\_\_\_\_

স্বাক্ষদের নাম ও মোবাইল নম্বর: \_\_\_\_\_

প্রতিবেদন উপস্থাপনকারীর স্বাক্ষর (নাম, পদবী ও মোবাইল নম্বরসহ)

টেবিল- ৫.২ প্রতিবেদন তৈরি ফরম

### ৫.৮ নিরাপদ পোশাক ও সরঞ্জামাদি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা

টুলস-ইন্স্ট্রুমেন্ট ও মেশিনে কাজ করার সময় যেকোনো দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য অবশ্যই নিরাপদ পোশাক ও নিরাপদ সরঞ্জামাদি যেমন- অ্যাপ্রন, গগলস, দস্তানা, চামড়ার জুতা পরিধান করা দরকার। নিরাপদ পোশাক ও সরঞ্জামাদি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হল-

- টুলস-ইন্স্ট্রুমেন্ট ও মেশিনে কাজ করার সময় সর্বদা আটসাট পোশাক পরিধান করা উচিত;
- আংটি, ঘড়ি ও অন্যান্য অলংকার পরিধান করা উচিত নয়;
- খালি পায়ে চলাফেরা একেবারেই নিষিদ্ধ;
- শক্ত তলা যুক্ত চামড়ার জুতা পরিধান করা উচিত;
- টুলস-ইন্স্ট্রুমেন্ট ও মেশিনে কাজ করার সময় নেকটাই, মাফলার ও চাদর পরিধান করা উচিত নয়;
- কাজ করার সময় সেফটি গগলস পরিধান করা ভাল ইত্যাদি।

### ৫.৯ নিয়মিত টুলস-ইন্স্ট্রুমেন্ট ও মেশিন রক্ষণাবেক্ষণ

সকল টুলস-ইন্স্ট্রুমেন্ট ও মেশিন রক্ষণাবেক্ষণে সাধারণত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা মেনুয়াল, গাইড, কোড স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করাই শ্রেয়। এছাড়া নিম্নে উল্লেখিত উপায়ে রক্ষণাবেক্ষণ করা সহজ হয়। যেমন-

- সব সময় টুলস-ইলেক্ট্রোমেণ্ট ও মেশিনের নিরাপত্তা, উৎপাদনশীলতা পরীক্ষা এবং সাধারণ সমস্যা দূরীকরণ এবং সর্বোপরি মেশিনের যথোক্তি রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে সদা সতর্ক থাকা;
- টুলস-ইলেক্ট্রোমেণ্ট ও মেশিন রক্ষণাবেক্ষণ চেকলিস্ট অনুষ্ঠানী সার্ভিসিং করা। এমনভাবে সার্ভিসিং সিডিউল সেট করতে হবে যেন দৈনিক, সাধারিত ও মাসিক সার্ভিসিং করা সহজ হয়;
- প্রতি এক মাস পর টুলস-ইলেক্ট্রোমেণ্ট ও মেশিনের ওয়েল চেক করা;
- টুলস-ইলেক্ট্রোমেণ্ট ও মেশিনের প্রতিটি পার্টস সঠিকভাবে কাজ করে কিনা তা চেক করা, যদি কোন পার্টস নষ্ট বা তেজে যায় সেখানে যথোক্তি পরীক্ষা নকুল পার্টস সংযোজন করা;
- বাখ্তামূলকভাবে প্রতিটি ইলেক্ট্রোনেট ও মেশিনের সেফটি গার্ড ক্ষেত্রে কাজ করা। নিম্নস্থিতভাবে প্রতিটি সেফটি গার্ড চেক করা এবং তেজে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে সাথে সাথে নকুল সাপানো;
- নিম্নস্থিতভাবে প্রতিটি টুলস-ইলেক্ট্রোমেণ্ট ও মেশিন পরিকার পরিষ্কার রাখা;
- প্রয়োজনে টুলস-ইলেক্ট্রোমেণ্ট ও মেশিনে বৈদ্যুতিক সংযোগ/ব্যাটারী সঠিকভাবে সংযোজন করা হয়েছে কিনা তা নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করা;
- টুলস-ইলেক্ট্রোমেণ্ট ও সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণের ভূমিকানের জন্য একজনকে নির্দিষ্ট করা;
- টুলস-ইলেক্ট্রোমেণ্ট ও মেশিন রক্ষণাবেক্ষণ চেকলিস্ট অনুষ্ঠানী সার্ভিসিং করা। এমনভাবে সার্ভিসিং সিডিউল সেট করতে হবে যেন প্রতিটি টুলস-ইলেক্ট্রোমেণ্ট ও মেশিন দৈনিক, সাধারিত ও মাসিক সার্ভিসিং করা সহজ হয় ইত্যাদি।

### এসো নিজে করি

সবে কর্তৃ তোষন্ন মুক্ত যিলে একটি মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ দিয়েছে। সেখানে একটি শেদ, একটি হোইল্টাল বিলিং, একটি ফ্লিল মেশিন ও একটি শ্যাইকিং মেশিন রয়েছে। তোষন্নের এখানে রি-ইলার, রিজা, ট্র্যাল ও ইরিপেশন সিস্টেমে ব্যবহৃত ডিজিট ইঙ্গিনের বিভিন্ন গিয়ার, শাকট, বৃশ ইত্যাদির মেশিনিং কাজ হয়। এ কাজগুলি নিজে তোষন্নেরকে বেশ ভালই বৃক্ষ থাকতে হয়। মেশিনসমূহের কার্যকরতা এবং কাজের সুস্থিতা বজায় রাখার জন্য ওয়ার্কশপ ও যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ করো কিনা? যদি রক্ষণাবেক্ষণ করো তাহলে নিয়ে এক যোগাবেক রক্ষণাবেক্ষণ কাজের একটি আলিকা তৈরি করো।

### টুলস-ইলেক্ট্রোমেণ্ট ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ হক

টুলস-ইলেক্ট্রোমেণ্ট ও যন্ত্রপাতির নাম	ব্যবহারের স্থান	ব্যবহারের স্থান
সিরিয়াল নথুর	উৎপাদন/মডেল	
ক্লের ভারিশ	দারিদ্র প্রাপ্ত বাতি	
সার্ভিসের ভারিশ	রক্ষণাবেক্ষণের বিবরণ	রক্ষণাবেক্ষণকারী
		সম্ভব্য

### চেবিল-৫.৩ টুলস ও ইলেক্ট্রোমেণ্ট রক্ষণাবেক্ষণের হক

### টুলস ও ইকুইপমেন্ট রক্ষণাবেক্ষণ লগ-টেবিল ফরমেট

টুলস ও ইকুইপমেন্ট রক্ষণাবেক্ষণ লগ						
ইকুইপমেন্টের নাম:	উৎপাদনকারী:					
ক্রমিক নং:	ঠিকানা:					
লোকেশন:						
উৎপাদনের তারিখ:						
রক্ষণাবেক্ষণ কার্যাবলী						
তারিখ	রক্ষণাবেক্ষণের বিবরণ	রক্ষণাবেক্ষণকারী	মূল্যায়নকারী	মূল্যায়নের তারিখ	পরবর্তী তারিখ	মন্তব্য

টেবিল-৫.৪ টুলস ও ইকুইপমেন্ট রক্ষণাবেক্ষণে লগ-টেবিল ফরমেট

### ৫.১০ হ্যান্ড টুলসসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ

নিম্নে হ্যান্ড টুলসসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি আলোচনা করা হলো-

- প্রত্যেক টুলকে উহার জন্য নির্দিষ্ট কাজে ব্যবহার করতে হবে। যেমন- স্কু-ড্রাইভারের সাহায্যে পাক্ষের কাজ, রেঞ্চের সাহায্যে হাতুড়ির কাজ ইত্যাদি না করা;
- টুলস এর সাহায্যে কাজ করার সময় উহার উপর অতিরিক্ত শক্তি বা চাপ প্রয়োগ করে কাজ না করা;
- ব্যবহারের পর প্রতিটি টুল-কে ময়লা ও চিপস্ মুক্ত করে উহার জন্য নির্ধারিত জায়গায় সংরক্ষণ করা;
- প্রত্যেক টুল-কে সব সময় পৃথক পৃথক ভাবে সংরক্ষণ করা;
- ফাইল দ্বারা কাজ করার পর উহাকে ফাইল কার্ড দ্বারা সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে তারপর আলাদাভাবে সংরক্ষণ করতে হবে;
- ভাইস, রেঞ্চ, র্যাচেট স্কু-ড্রাইভার প্রভৃতি মাঝে মাঝে পরিষ্কার করে উহার চলনশীল অংশসমূহের সংযোগস্থলে তেল অথবা গ্রিজ দিতে হবে;
- স্যুনির্দিষ্ট কাজের জন্য নির্ধারিত মাপের উপর্যুক্ত হ্যান্ড টুলস ছাড়া অন্য টুলস ব্যবহার না করা। যেমন- বড় স্কু ড্রাইভারের কাজ ছোট স্কু ড্রাইভারের সাহায্যে না করা। নাট বা বোল্টকে টাইট দেওয়া বা ঢিলা করার সময় সঠিক মাপের রেঞ্চ না ব্যবহার করে বড় সাইজের রেঞ্চ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি।

### ৫.১১ ক্যালিপারের যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি

- ভার্নিয়ার ক্যালিপার ব্যবহার করার সময় অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করা উচিত নয়, এতে মাপের সঠিকতা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে;
- ভার্নিয়ার ক্যালিপার দ্বারা মেশিন চলন্ত অবস্থায় কার্যবস্তুর বা যন্ত্রাংশের মাপ নেওয়া উচিত নয়;
- ক্যালিপার ব্যবহার করার পর পরিষ্কার করে যথাযথ স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে;
- ভার্নিয়ার ক্যালিপারকে কাটিং টুলের সাথে না রাখা;
- স্থির চোয়াল বা ‘জ’-কে কার্যবস্তুর এক ধারে স্থাপন করে স্লাইডিং ‘জ’ কে ধীরে ধীরে অন্য পাশে স্থাপন করতে হয়;
- ভার্নিয়ার ক্যালিপার দ্বারা রাফ সারফেসের মাপ গ্রহণ না করা;
- ভার্নিয়ার ক্যালিপারকে কোন চুম্বকের সংস্পর্শে না রাখা;
- ভার্নিয়ার ক্যালিপারের কোন অংশ যাতে মরিচা না পড়ে এবং চলনশীল অংশ যাতে সহজেই চলাচল করতে পারে সেজন্য বিম ক্ষেলের উপরিভাগে ও স্কু-খ্রেডের বিভিন্ন স্থানে কিছু দিন পর পর মসৃণকারক তৈল বা গ্রিজ প্রয়োগ করা ইত্যাদি।

### ৫.১২ ইনসাইড মাইক্রোমিটার-এর যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ

ইনসাইড মাইক্রোমিটার অতি সুস্পষ্ট পরিমাপের যন্ত্র। ইহা ব্যবহার করার সময় যথেষ্ট সতর্কতা এবং যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। ইনসাইড মাইক্রোমিটার পরিষ্কার করার পর ঠিক আছে কিনা তা দেখে নেয়া। ব্যবহারের সময় যেন কোন আঘাতপ্রাপ্ত না হয় এবং ব্যবহারের পর পরিষ্কার করে নির্দিষ্ট স্থানে রেখে দিতে হবে। ক্যালিপার টাইপ ইনসাইড মাইক্রোমিটার এর ‘জ’ গুলিতে যাতে কোন আঘাত না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। রড টাইপ ইনসাইড মাইক্রোমিটার এর রড-সেটের প্রতিটি রডকে কাজ শেষে পরিষ্কার করে রাখতে হবে। রডগুলিকে একটি প্যাকেটের মধ্যে ভালভাবে রাখতে হবে যেন কোন আঘাত লেগে পরিমাপের সুস্পষ্টতা নষ্ট না হয়।

### ৫.১৩ ডেপথ মাইক্রোমিটারের যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ

- ডেপথ মাইক্রোমিটার একটি সুস্পষ্ট পরিমাপ যন্ত্র। একে খুব সাবধানে ও যত্ন সহকারে ব্যবহার করতে হয়। ব্যবহার করার পূর্বে একে ভালভাবে পরিষ্কার করে নিতে হয়। ডেপথ মাইক্রোমিটারের কোন অংশে যাতে মরিচা না পড়ে সেজন্য এটির বাহিরে ও ভিতরের স্কু-খ্রেডে এবং এক্সটেনশন রডে কিছু দিন পর পর মসৃণ কারক তৈল দিতে হবে। প্রতিবার কাজ শেষে নির্দিষ্ট স্থানে অর্থাৎ নির্ধারিত বাস্তু সংরক্ষণ করতে হবে।
- ডেপথ মাইক্রোমিটার সর্বদা পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন। অন্যথায় খুলা বা ময়লা জমলে ভুল মাপ দেখার এবং মরিচা পড়ার সম্ভাবনা থাকে;
- মাইক্রোমিটারের কোন অংশে যাতে মরিচা না পরে সেজন্য মাঝে মাঝে ভেতরে ও বাহিরে মসৃণ কারক তৈল দিয়ে রাখতে হয়;

- অ্যানডিল ও স্পিন্ডলকে কার্যবস্তুর সাথে বেশি চাপ দিয়ে ব্যবহার করা উচিত না। র্যাচেট ব্যবহার করতে হবে এবং র্যাচেট না থাকলে কার্যবস্তুকে চাপ না দিয়ে কেবলমাত্র স্পর্শ করা অবস্থায় পরিমাপ নিতে হবে;
- মাইক্রোমিটারকে সর্বদা পরিষ্কার স্থানে যন্ত্র সহকারে রাখতে হবে;
- মাইক্রোমিটারের সাহায্যে চলন্ত বস্তু এবং রাফ সারফেস- এর মাপ গ্রহণ অনুচিত;
- মাইক্রোমিটারকে চুম্বকের নিকট রাখা যাবে না;
- মাইক্রোমিটারের উপর কোন টুলস রাখা যাবে না;
- ব্যবহারের পর পরিষ্কার এবং ক্রটিমুক্ত অবস্থায় সংরক্ষণ করতে হবে;
- মাইক্রোমিটারকে সব সময় নির্দিষ্ট আধারে রাখা উচিত;
- মাইক্রোমিটারে ভুটি থাকলে স্যুদক্ষ কারিগর দ্বারা সংশোধন করে নিতে হবে;
- মাইক্রোমিটার যাতে টেবিল হতে বা ব্যবহারকালে মেঝেতে পড়ে না যায় সেদিকে সতর্ক থেকে যন্ত্র সহকারে ব্যবহার করতে হবে ইত্যাদি।

#### ৫.১৪ ভার্নিয়ার হাইট গেজের যত ও রক্ষণাবেক্ষণ

- ভার্নিয়ার হাইট গেজকে সবসময় নির্দিষ্ট বাস্তে সংরক্ষণ করতে হবে;
- ব্যবহারের পূর্বে এবং পরে কাপড় বা ওয়েন্ট কটন দিয়ে মুছে পরিষ্কার করে রাখতে হবে;
- দীর্ঘ সময়ের জন্য সংরক্ষণ করতে পরিষ্কার করার পর গ্রিজ অথবা মরিচা রোধক তৈল লাগিয়ে তারপর সংরক্ষণ করতে হবে;
- ভার্নিয়ার হাইট গেজের মোড়িং অংশগুলি (Moveable Parts) যাতে সহজে চলাচল করতে পারে এবং মরিচা না পরে সেইজন্য মাঝে মাঝে মারিচা রোধক তৈল দিতে হবে;
- ব্যবহারের স্থানটি যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সমতল ও মসৃণ হয় সেদিকে খেয়াল রাখা;
- কোনো যন্ত্র, ধাতব বস্তু, কাটিং টুল প্রভৃতির আঘাত থেকে ভার্নিয়ার হাইট গেজকে সব সময় রক্ষা করে ব্যবহার করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন ঘর্ষণ বা আঘাত লেগে উপরিতল মসৃণতা না হারায়;
- ভার্নিয়ার হাইট গেজকে কোন ম্যাগনেট বা চুম্বকের নিকট রাখা উচিত নয়। এতে গেজের বিভিন্ন অংশ চুম্বকত লাভ করে লৌহ কণাকে আকৃষ্ট করে, ফলে ভুটিপূর্ণ পরিমাপের আশংকা থাকে। গ্রাইন্ডিং মেশিনের নিকটে এই গেজ ব্যবহার করা উচিত নয় ইত্যাদি।

#### ৫.১৫ ডায়াল ইন্ডিকেটরের যন্ত্র ও রক্ষণাবেক্ষণ

এছাড়া-

- ডায়াল ইভিকেটরের স্পিন্ডল ব্যবহারের আগে ও পরে চাপমুক্ত অবস্থায় রাখতে হবে;
- খোলা জায়গায় বা ময়লাযুক্ত স্থানে ডায়াল ইভিকেটর রাখা যাবে না;
- ব্যবহারের পূর্বে ডায়াল ইভিকেটরের চৌম্বক ভিত (Magnetic Base) পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ভাল করে মুছে নিতে হবে;
- কাজ শেষে পরিষ্কার করে আবার নির্দিষ্ট বাক্সের মধ্যে রেখে দিতে হবে ইত্যাদি।

#### ৫.১৬ বিভেদ প্রোট্যাক্টরের যন্ত্র ও রক্ষণাবেক্ষণ

- নির্দিষ্ট বাক্স থেকে নিয়ে কাজ করার শেষে পুনরায় নির্দিষ্ট বাক্সে রাখতে হবে;
- ব্যবহারের পূর্বে এবং পরে ভাল ভাবে পরিষ্কার করে নিবে;
- কাজ করার সময় খালি জায়গায় না রেখে পরিষ্কার কাপড় বা কাগজের উপর রাখতে হবে;
- খোলা অবস্থায় অন্যান্য যন্ত্রের সাথে রাখবে না;
- মরিচা যাতে না পড়ে, তার জন্য কটন দিয়ে ভাল ভাবে মুছে তৈলের পাতলা আবরণ দিয়ে রাখতে হবে;
- প্লাইডিং হেড-কে নিয়মিত পরিষ্কার করে লুভিকেটিং করতে হবে;
- প্লাঞ্জার গাইড যেন আঘাত প্রাপ্ত না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। যেহেতু এই গাইড ব্রেডের গুড় সর্বদা সমন্বয় করে অন্যান্য অংশকে পরিচালিত করে।

#### ৫.১৭ ফিলার গেজের যন্ত্র ও রক্ষণাবেক্ষণ

ফিলার গেজের ব্লেডগুলি অতি সূচ্ছ মাপের বলে এদের উপর কোন প্রকার আঘাত দেওয়া বা চাপ দেওয়া উচিত নয়। মাপ পরিষ্কা করার সময় এই গেজের ব্লেডগুলিকে ফাঁকের মধ্যে প্রবেশ করানোর সময় সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়, যাতে এগুলি বেঁকে গিয়ে ভাঁজ হয়ে ফাঁকের ভিতরে আটকে না যায়।

#### ৫.১৮ ওয়্যার গেজের যন্ত্র ও রক্ষণাবেক্ষণ

ওয়্যার গেজের প্লেটের চাকতিকে সাবধানে ব্যবহার করতে হবে। ব্যবহারের পর পরিষ্কার নরম ও পাতলা কাপড় দিয়ে ভালভাবে পরিষ্কার করে উত্তমরূপে তৈল বা পাতলা করে গ্রিজ লাগিয়ে যথাস্থানে রাখতে হবে।

#### ৫.১৯ টেপার গেজের যন্ত্র ও রক্ষণাবেক্ষণ

টেপার গেজকেও ফিলার গেজের মত সাবধানে ব্যবহার করে ভালভাবে পরিষ্কার করে তৈল বা গ্রিজ লাগিয়ে রাখতে হবে।

#### ৫.২০ সেন্টার গেজের যন্ত্র ও রক্ষণাবেক্ষণ

এটি ফিলার গেজ ও টেপার গেজের চেয়ে অপেক্ষাকৃত মোটা প্লেটের তৈরি। তাই সেন্টার গেজের রক্ষণাবেক্ষণ একটু সহজ। ব্যবহারের পর পরিষ্কার করে তৈল বা গ্রিজ লাগিয়ে যথাস্থানে রেখে দিতে হবে।

## ৫.২১ টেলিস্কোপিক গেজের যন্ত্র ও রক্ষণাবেক্ষণ

এটির ছয়টি গেজ নিয়ে একটি সেট হয়। এদেরকে খুব সাবধানে সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হয়। ব্যবহারের পর নরম জাতীয় কাপড় দিয়ে ভালভাবে পরিষ্কার করে পাতলা তেলের আবরণ দিয়ে নির্দিষ্ট আঁধারে রেখে দিতে হয়।

## ৫.২২ লেদ মেশিনের যন্ত্র ও রক্ষণাবেক্ষণ

লেদ মেশিনকে অতি সূক্ষ্মমাত্রা বজায় রেখে যন্ত্রাংশ উৎপাদনের জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়ে থাকে। লেদের চলন্ত ও স্থির অংশগুলি তাই সব সময় যন্ত্র সহকারে ব্যবহার করা উচিত। নিম্নে লেদ মেশিনের যন্ত্র ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কতিপয় দিক নির্দেশনা দেয়া হলো:

- যে সকল লেদ মেশিন প্রতিদিন ব্যবহার করা হয়, সেগুলির নিম্নলিখিত অংশগুলিকে প্রতিদিন লুব্রিকেটিং অয়েল দিতে হবে যথা-
  - হেডস্টক বিয়ারিং;
  - স্পিন্ডল হতে লীড স্কু পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সকল গিয়ার ও বিয়ারিং;
  - মটর বিয়ারিং;
  - টেইলস্টক স্পিন্ডল;
  - লীড স্কু;
  - ফিড রড বিয়ারিং;
  - অ্যাপ্রন ও স্যাডল;
  - ক্রস ফিড ও কম্পাউন্ড স্লাইড;
- লুব্রিকেটিং অয়েল দেওয়ার পূর্বে অবশ্যই জুট কটন দিয়ে লেদ মেশিন ভালভাবে পরিষ্কার করা;
- মেশিন স্টার্ট দেওয়ার পূর্বে হেডস্টকে জব দৃঢ়ভাবে বীধা;
- লেদের যন্ত্রাংশ ভালভাবে পরিষ্কার করার পর লুব্রিকেটিং করা;
- ফেল্ট প্যাড মাঝে মাঝে চিপস সরিয়ে কেরোসিন দিয়ে ধোত করা;
- বেডের মধ্যে কোন টুলস না রাখা;
- প্রতিদিন লীড স্কু-এর মধ্যে আটকে থাকা চিপস সাবধানতার সাথে পরিষ্কার করা, যাতে লীড স্কু এর খ্রেড কোনোভাবে যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়;
- চিপস্ ব্রেকার ব্যবহার করা;
- কাটিং টুল হোল্ডারে সঠিক কোণ অনুযায়ী দৃঢ়ভাবে বীধা;
- দীর্ঘ (লম্বা) ওয়ার্কপিসে কাজ করতে হলে টেইলস্টক ব্যবহার করা ইত্যাদি।

## ৫.২৩ লেদে বিভিন্ন অপারেশনের জন্য সতর্কতা

লেদে মেশিনে নিরাপদে কাজ করার নিমিত্তে পালনীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি-

- চাদর, পায়জামা, পাঞ্জাবী, টাই, কোট ইত্যাদি তিলা পোষাক পরিহার করা;
  - লেদে কাজ করার সময় সেফটি গগলস পরিধান করা;
  - শক্ত তলা বিশিষ্ট পা মোড়ানো চামড়ার জুতা পরিধান করা;
  - অ্যাপ্রন পরিধান করা;
  - লেদ মেশিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ও নিয়মিত তৈল প্রদান করা;
  - গার্ডসমূহ যথাস্থানে লাগিয়ে রাখা;
  - চাক পরিবর্তন করার সময় যাতে পড়ে না যায় তজ্জন্য সতর্ক থাকা;
  - ক্রুটিপূর্ণ বৈদ্যুতিক সুইচ পরিহার করা;
  - ওয়ার্কপিস ও কাটিং টুল ভালভাবে টাইট দেয়া;
  - লেদ চাক টাইট দেয়ার পর চাক কী সরিয়ে নিরাপদ স্থানে রাখা;
  - হেডস্টকের উপর যন্ত্রপাতি না রাখা;
  - ওয়ার্কপিস বেঁধে নির্ধারিত স্পিন্ডল স্পিডে লেদ চালানো;
  - মেশিন চালু অবস্থায় স্পিড পরিবর্তন না করা;
  - চাক কী হ্যান্ডেল বা অন্য কোন লিভার বা হাতুড়ির আঘাতে টাইট না দেয়া;
  - লেদ সম্পূর্ণভাবে স্থির হওয়ার পূর্বে হাতে ধরে চাক স্থির করার চেষ্টা না করা;
  - লেদে ফাইলিং করার জন্য বাম হাতে ফাইল ধরা;
  - বিদ্যুত সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে সাথে সাথে মেশিন স্যুইচ অফ করা;
  - কাজের শেষে মেইন স্যুইচ অফ করা;
  - কোন কিছু নষ্ট হয়ে গেলে গোপন না করে অন্তিবিলম্বে শপ ইনচার্জ বা শিক্ষককে জ্ঞাত করা;
  - কাজের প্রতি যন্ত্রশীল ও মনোযোগী হওয়া;
  - কাজের সময় প্রয়োজনে কাটিং ফ্লাইড ব্যবহার করা;
  - কাটিং টুলের সেন্টার হাইট ঠিক আছে কি না,
- এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে কাজ করা ইত্যাদি।

### ৫.২৪ গ্রাইডিং করার প্রসিডিউলসমূহ

গ্রাইডিং হইল ও তারের ভাশ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত পতির অভিযন্তা পতিতে পরিচালনা করা ঠিক না। কোনো শ্যাফট বা মোটরে গ্রাইডিং হইল স্থাপনের পূর্বেই অনুমোদিত পতি পরীক্ষা করে নিতে হবে এবং কোনো ফাটল বা ক্র্যাক আছে কিনা দেখে নিতে হবে;




চিত্র-৫.৭ গ্রাইডিং প্রোসিডিউল

- গ্রাইডিং হইল ও তারের ভাশ ব্যবহারের সকল সময় শুধুর শিল্প (Shields), নিরাপদ প্লাস গার্ড এবং চিপারের (Chippers) পগলস ব্যবহার বাধ্যতামূলক;
- গ্রাইডিং করার সময় হ্যান্ড প্লাভস বা কাশড় দিয়ে জড়িয়ে ব্যবহার যাবে না;
- হইল হড় না থাকলে গ্রাইডিং মেশিন পরিচালনা করা ঠিক না;
- টুলপোস্টকে ও হইলের উপরের গার্ডকে গ্রাইডিং হইল থেকে ১/৮ ইঞ্চি দূরত সীমার মধ্যে স্থাপন করা উচিত;
- ডিস্ক গ্রাইভারের টেবিলকেও ১/৮ ইঞ্চি দূরত সীমার মধ্যে স্থাপন করা;
- যখন একটি গ্রাইভার প্রথম চালু করা হয়, তখন গ্রাইডিং হইলের সাথে লাইনে দৌড়ানো যাবে না। যদি কোন নড়াচড়া বা কম্পন সংক্ষ করা যায়, মেশিনটি বক করে মেরামত করা;
- স্টিল এবং লোহা গ্রাইডিং করার মেশিনে কাঠ, অ্যালুমিনিয়াম, কপার বা অন্যান্য পদার্থকে গ্রাইডিং না করা ইত্যাদি।

### ৫.২৫ লেদ অপারেশনে প্রসিডিউলসমূহ

- চিপ গার্ড ব্যবহার করা যান্তে অপারেটর বা আশেপাশের কেহ বিশদে না পড়ে;
- ব্যবহারিক কাজের সময় অবশ্যই চিপ ব্রেকার ব্যবহার করা, টুলের পথকে পরিষ্কার ও পরিষ্কার রাখা;
- লেদ অপারেশন শুরু করার পূর্বেই টুল ও চাকের কোনো কুটি আছে কিনা তা পরীক্ষা করা;
- চিপস অপসারণে ভাশ বা চিপ পুলার (Chip Pullers) ব্যবহার করা। চিপস অপসারণের জন্য অপারেটরের হাত বা ৩০ পিএসআই (PSI- Pressure Per Square Inch) এর বেশি কম্প্রেসড বাতাস ব্যবহার না করা;
- টুল বা অন্যান্য ঘজ্জাতি হেডস্টকের উপরে সংরক্ষণ না করা;
- অয়ি সুরক্ষা ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত ম্যাগনেসিয়াম বা অনুরূপ ধাতু মেশিনিং না করা;
- টুলি বিটের কাটিং চলাকালীন লেদ বজ্জ না করা;
- হাতে চাপ দিয়ে চাক বক না করা ইত্যাদি।

## চিত্র-৫.১০ বেক আইডারের শ্যাফট ও হাইল রকশিলেকশন সমতা অর্জন

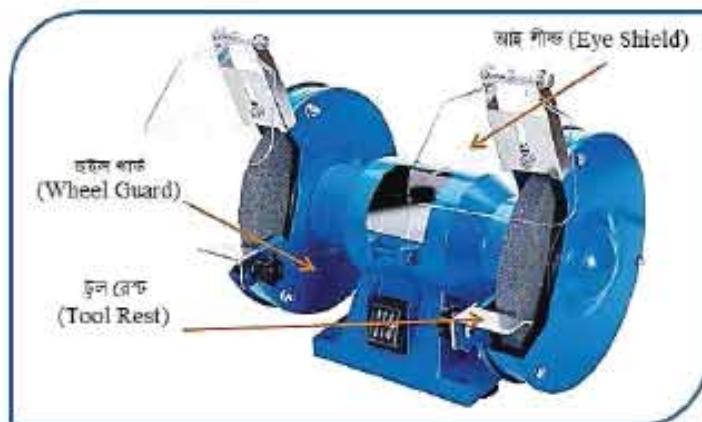

চিত্র-৫.১১ বেক আইডার

### পোর্টেবল গ্রানাইট সামগ্র্য

- আস্থাবিধি মেনে ব্যক্তিগত বিচারণা (পিপিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
- অব অনুযায়ী টুলস, ইকুইপমেন্ট, যেটেরিয়াল সিলেক্ট ও কাসেক্ট করা;
- তিনি অনুযায়ী ক্যারেব পরিচালনার যাইংশ সংগ্রহ করা;
- কাজ শেষে উচ্চারণশের নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করা;
- অব্যবহৃত রাসায়ান নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
- নষ্ট রাসায়ান (Wastage) ও স্ক্রাপগুলি (Scrap) নির্ধারিত স্থানে ফেলা;
- কাজ শেষে চেক লিট অনুযায়ী টুলস ও রাসায়ান অব্য সেওয়া ইত্যাদি।

**ব্যক্তিগত সুরক্ষা সময়সূচি (PPE)**

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	সেকেটি হেলমেট	স্ট্যান্ডার্ড	১টি
২	সেকেটি পেণ্ডল	৩.০ আইআর চশ্চিমা	১টি
৩	অ্যার্টিল	প্রয়োজনীয় সাইজ	১টি
৪	বাক	আপ্রুভডাবের	১টি
৫	হ্যাক প্লাটস	কাপড়ের তৈরি	১ জোড়া
৬	নিরাপদ জুতা	প্রয়োজনীয় সাইজ	১ জোড়া

**প্রয়োজনীয় যন্ত্রাভিয়ন (টুলস, ইলেক্ট্রিশনেটস ও মেশিন)**

ক্রম	যন্ত্রাভিয়ন নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	বেক প্রাইভেল	সচরাচর ব্যবহৃত হয় এমন	১টি
২	মেন্যুল	প্রযুক্তকারীক কর্তৃক সরবরাহকৃত	১টি
৩	লগবুক	প্রযুক্তকারীক কর্তৃক সরবরাহকৃত	১টি
৪	নেক সেট	বিভিন্ন সাইজের	১সেট

**মালামাল (Raw Materials)**

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	গ্রীষ পান	জোট সাইজের	১ টি
২	ওয়াল্ট কটন	সুতি কাপড়ের	৫ টুকরা
৩	ফ্রিং টুল	নমুনা মোড়াবেক	১ টি
৪	ফ্রেসার	নমুনা মোড়াবেক	১ টি
৫	কেরোসিন টেল	সাধারণ	পরিমাণ অন্ত

প্রাইভিল মেশিনের হাইল দুটিকে খোলা হয়েছে;

প্রাইভিল মেশিনের শ্যাকট খোলার জন্য বাস্ত পার্শ্বের  
কভার খোলার প্রস্তুতি;

प्राइस्टिंग मेम्पिनेर वाच पार्टीन कडार वोला हवाहेच;



प्राइस्टिंग मेम्पिनेर श्याकट मेहामत करणे सहयोगच खुर्क वाच पार्टीन हईल पार्ट लागानो हवाहेच;



प्राइस्टिंग हईल लागानो हवाहेह इत्यादि।



### काढेचे थारा

- प्रांगोजनीय शिपिंग परिधान
- एके उत्तमित तालिका ओ प्रांगोजन अनुशासी यालावाल एवं वज्रापाति संप्रेष कराऊ;
- प्राइस्टिंग हईल ओ तारेव भाल उल्लासनकाऱी प्रतिष्ठानेव अनुमोदित गति गराका कराऊ;
- अख्यासे हईलेव सकल सकल अर्थके डिस-एसेम्बल/विमोजन कराऊ;
- हईले कोनो काटल वा फ्राक आहे किना देख;
- अल्याईनब्रेट ट्रेविल व्यावहार करणे अल्याईन चेक कराऊ;
- एसेविलिंग/संवरोजन काढ सम्पाद कराऊ;
- प्राइस्टिंग चेक कराऊ समर घाक फ्राउल वा कालफ दिघे जळानो यावे ना;
- हईल हड ठिक आहे किना देख;
- ट्रूलगोट्टके ओ हईलेव ट्रूलगेव पार्टके प्राइस्टिंग हईल खेके १/८ इकि दूरव शीघ्राव याते घासन कराऊ;
- डिस्क प्राइतारेव ट्रेविलकेव १/८ इकि दूरव शीघ्राव याते घासन कराऊ;
- डेसिं ओ ट्रूलिं काढ सम्पाद कराऊ;
- काढ लेंदे ओआर्कलेव एव नियम अनुशासी काढेचे झान परिकार कराऊ;
- अव्यवहृत यालावाल निर्धारित याणे संरक्षण कराऊ;
- उझाट्टज यालावाल ओ अक्यापग्नुलि निर्धारित याणे राख;

- কাজের শেষে চেকলিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমা দাও ইত্যাদি।

### কাজের সতর্কতা

- কাজের স্থান পরিষ্কার করে পিছিল মুক্ত করো;
- মোটা সোলের জুতা, সেফটি ডেস ও পগলস্ পরিধান করো;
- সম্পূর্ণ কাজটি সতর্কতার সাথে কাজ শেষ করো ইত্যাদি।

### অর্জিত দক্ষতা:

একটি বেশ গ্রাহিত্বার মেশিনের শ্যাফট ও হেল রক্ষণাবেক্ষণে দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

### ফলাফল বিশ্লেষণ:

গ্যাডেস্টাল গ্রাইডিং মেশিন রক্ষণাবেক্ষণ করতে সক্ষম হবে। একজন রক্ষণাবেক্ষণ কর্মী হিসাবে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারবে।

### অব-২ লেদ মেশিন রক্ষণাবেক্ষণের দক্ষতা অর্জন



চিত্র- ৫.১২ একটি লেদ মেশিন

### পারদশিতার মানদণ্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (সিপিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
- জব অনুযায়ী টুলস, ইকুইপমেন্ট, মেটেরিয়াল সিলেক্ট ও কালেক্ট করা;
- ছবি অনুযায়ী ক্যারেজ পরিচালনার যন্ত্রাংশ সংগ্রহ করা;

- কাজ শেষে ওয়ার্কশপের নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করা;
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
- নষ্ট মালামাল (Wastage) ও স্ক্র্যাপগুলি (Scrap) নির্ধারিত স্থানে ফেলা;
- কাজ শেষে চেকলিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমা দেওয়া ইত্যাদি।

### ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	সেফটি হেলমেট	স্ট্যান্ডার্ড	১টি
২.	সেফটি গগলস	৩.০ আইআর চশমা	১টি
৩.	অ্যাপ্রন	প্রয়োজনীয় সাইজ	১টি
৪.	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি
৫.	হ্যান্ড গ্লাভস	কাপড়ের তৈরি	১ জোড়া
৬.	নিরাগদ জুতা	প্রয়োজনীয় সাইজ	১ জোড়া

### প্রয়োজনীয় যন্ত্রগোত্তি

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	লেদ মেশিন	যেকোনো ধরনের লেদ	১টি
২.	গ্রীজ গান	নমুনা মোতাবেক	১ টি
৩.	মেনুয়্যাল	সংশ্লিষ্ট মেশিনসমূহের	১টি
৪.	লগ্বুক	স্ট্রোরে রক্ষিত	১টি
৫.	রেঞ্চ বক্স	বিভিন্ন পরিমাপের	১সেট
৬.	স্কু ডাইভার সেট	বিভিন্ন সাইজের	১ সেট
৭.	স্প্রি গান	রং স্প্রি করার জন্য	১ সেট

### কীচামাল (Raw Materials)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	এমারি পেপার	মরিচা উঠানের জন্য	৫ টি
২.	ওয়াল্ট কটন	নমুনা মোতাবেক	পরিমান মত
৩.	কেরোসিন তৈল	সাধারণ	পরিমান মত
৪.	রং	সবুজ রং	১ পাউড
৫.	ডিটারজেন্ট	লিকুইড	পরিমান মত
৬.	গরম পানি	ফুটানো পানি	পরিমান মত

### কার্য করার কৌশলসমূহ

লেদের কম্পাউন্ড রেস্টের উপর থেকে টুলপোস্টকে খোল;



ক্যারেজকে ডিসএসেবল করো এবং সমস্ত ব্যাংশগুলিকে কেজেসিন টেল দিয়ে পরিকার করো;



লেদের চাকের 'অ' গুলি খোল; লেদের চাক-কে রাফ ফিলিপ্স পেশার দিয়ে পরিকার করো;



চাক-কে সম্পূর্ণ ডিসএসেবল করে পরিকার করে শুন্মুখ এসেবল করো;

টুলপোস্টকে ডিসএসেবল কর এবং সমস্ত ব্যাংশগুলিকে কেজেসিন টেল দিয়ে পরিকার করো;



ক্যারেজকে ডিসএসেবল করে সমস্ত ব্যাংশগুলিকে কেজেসিন টেল দিয়ে পরিকার করার পর আলাদা আলাদা করে রাখ;



লেদের চাক-কে স্পিনডল থেকে আলাদা করো;



হেল্পকের কভার খুলে লিয়ার সেকানিজম পরিকার করো;



হেডস্টক ও টুলপোস্ট সংযোজন করো এবং  
ভাবে টেইলস্টক পরিকার করে সংযোজন করো;



হেডস্টক ও টেইলস্টকের মাঝে সিলিঙ্গ্রিফ্যাল কার্বস্যু  
ক্র্যাম্প করে আল্যাইনমেন্ট পরিকার করো;



লেদের সুইচ বল্ড ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা  
কর এবং মেশিন চালু করো;



## কাজের ধোরা

- প্রয়োজনীয় পিণ্ডিত পরিখান করো;
- ছকে উল্লেখিত ভাসিকা ও প্রয়োজন অনুযায়ী মালামাল এবং যন্ত্রপাতি সংশ্লিষ্ট  
সংশ্লিষ্ট করো;
- অল্যার্কশপে সংরক্ষিত লেদ মেশিনটি বুঝে লাভ;
- লেদ রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শুরু করার পূর্বে টুলপোস্ট ও চাকের কোনো ক্রুটি আছে কিনা তা পরীক্ষা  
করো;
- চাকের ‘জ’ পুঁতি খুলে পরিকার কর এবং চাক থেকে সরিচা উঠাতে এসারি ঝুঁথ পৈঠিয়ে মেশিন চালু  
করে পরিকার করো;
- চাক খুলে ডিতে পরিকার কর এবং টুলপোস্ট খুলে সকল অংশসমূহ ভালভাবে পরিকার করো;
- কম্পাউন্ডেট, ডল স্টাইল ও অন্যান্য অংশ একইভাবে পরিকার করো;

- টুল বা অন্যান্য যন্ত্রপাতি হেডস্টকের উপরে সংরক্ষণ করবে না;
- চলন্ত অবস্থায় হাতে চাপ দিয়ে চাক বন্ধ করবে না;
- হেডস্টক এবং টেইলস্টকের মাঝে সিলিঙ্গিক্যাল কার্যবস্তু ক্ল্যাম্প করে এল্যাইনমেন্ট পরিষ্কা করো;
- লেদের কাজ শেষ হলে পুরাতন অংশসমূহ পরিষ্কার করে স্প্রে গান দিয়ে রং করো;
- যদি সমস্যা না হয়, চিপ গার্ড ব্যবহার করো;
- কাজের শেষে চেকলিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমা দাও ইত্যাদি।

### কাজের সতর্কতা

- কাজের স্থান পরিষ্কার করে পিছিল মুক্ত করো;
- মোটা সোলের জুতা, সেফটি ড্রেস ও গগলস্ পরিধান করো;
- প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সতর্কতার সাথে কাজ শেষ কর ইত্যাদি।

### অর্জিত দক্ষতা:

লেদ মেশিন রক্ষণাবেক্ষণের দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছ। শিল্প, কলকারখানায় বা ওয়ার্কস্পে একজন লেদ অপারেটর/জেনারেল মেকানিক্স হিসাবে যন্ত্রাংশ তৈরি বা ফেরিকেটিং করার কাজে উপযুক্ত হবে।

### ফলাফল বিশ্লেষণ:

লেদ মেশিনসহ অন্যান্য মেশিন রক্ষণাবেক্ষণ করতে সক্ষম হবে। পেশা হিসাবে একজন রক্ষণাবেক্ষণ কর্মী হতে পারবে। বিশেষ করে টার্নিং, ফেসিং, প্লাভিং, পাটিং, প্রেডিং, ডিলিং, বোরিং, নার্লিং, ট্যাপিং ইত্যাদি কাজে অধিক যত্নশীল হবে।

### অনুশীলনী-১৫

### অতিসংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ওয়ার্কশপ রক্ষণাবেক্ষণ বলতে কী বোঝায়?
২. নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ কী?
৩. রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করো।
৪. রক্ষণাবেক্ষণের প্রকারভেদ উল্লেখ করো।
৫. পরিকল্পিত রক্ষণাবেক্ষণ কী?
৬. তালিকা মাফিক রক্ষণাবেক্ষণ কী?
৭. ব্রেক-ডাউন রক্ষণাবেক্ষণ কী?
৮. মূলধন প্রতিস্থাপন রক্ষণাবেক্ষণ কী?
৯. দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণ কী?

## সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যবহৃত দ্রব্য সামগ্রীর নাম লেখ।
২. ওয়ার্কশপে নিরাপত্তামূলক পোষাক ও সরঞ্জামের গুরুত বর্ণনা করো।
৩. ওয়ার্কশপে পালনীয় কমন প্রসিডিউরসমূহ কি কি?
৪. প্রাইভিং করার প্রসিডিউরসমূহ কি কি?
৫. লেদ অপারেশনে প্রসিডিউরসমূহ কি কি?
৬. কর্মস্থল নিরাপত্তায় মৌলিক ও সহায়ক তথ্যসমূহ কি কি?
৭. মেনুয়াল বলতে কী বোঝায়?
৮. বিপদমুক্ত কার্যাভ্যাস আয়ত্ত করার কৌশল বা দুর্ঘটনা প্রতিরোধের উপায় ব্যাখ্যা করো।
৯. অনাকাঙ্খিত ঘটনার প্রতিবেদন তেরি করো।


## রচনামূলক প্রশ্ন

১. একজন রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কর্মীর দায়িত্ব কি?
২. রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতকর্মী হওয়ার জন্য কী কী দক্ষতা প্রয়োজন?
৩. রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতের কাজে সাধারণত যে চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হতে হয় তা উল্লেখ করো।
৪. মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সাধারণত কি কি সভাব্য ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হয়?
৫. কর্মস্থলে কি কি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত?
৬. গ্যাস ওয়েল্ডিং করারসময় কী কী সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত?
৭. কিভাবে একজন দায়িত্বশীল রক্ষণাবেক্ষণ কর্মী হওয়া যায়?
৮. ওয়েল্ডিং করার সময় ওয়েল্ডারের কী কী নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনুসরণ করা উচিত?
৯. মানসিক ঝুঁকি এবং চাপের কারণগুলি কি কি হতে পারে?
১০. ওয়ার্কশপ রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীর ব্যবহৃত সরঞ্জামগুলি কি কি উল্লেখ করো।
১১. রক্ষণাবেক্ষণে রক্ষণাবেক্ষকের ভূমিকা বর্ণনা করো।

## সমাপ্ত

Graduation from LDC Status		
Indicator	Graduation requirement	Bangladesh score
Gross national income (GNI) per capita	\$1230 or above	\$1274
Human assets index (HAI)	66.0 or above	73.2
Economic vulnerability index (EVI)	32.0 or below	25.2

Data from the 2018 triennial review of UN
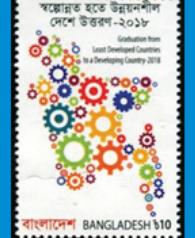
### মধ্যম আয়ের পথে বাংলাদেশ: উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ

বাংলাদেশ ২০১৮ সালে স্বল্পেন্তর দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ করেছে। উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়নের জন্য মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ সূচক ও অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা এ ওটি সূচকের যে কোনো দুটি অর্জনের শর্ত থাকলেও বাংলাদেশ তিনটি সূচকের মানদণ্ডেই উন্নীত হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ (এসডিজি) অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত, শান্তিপূর্ণ, সুস্থি ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন বাস্তবায়নে অগ্রসর হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জলবায় পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ব-দ্বীপ অঞ্চল ও নদীমাতৃক বাংলাদেশ শত বছরব্যাপী ডেল্টা-প্লান-২১০০ এর মাধ্যমে বন্যা, নদীভাঙ্গ, নদী শাসন, নদী ব্যবস্থাপনা, নগর ও গ্রামের পানি সরবরাহ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নগর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার কৌশল নির্ধারণ করেছে।

# ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ

## জেনারেল মেকানিঞ্চ-১

কারিগরি শিক্ষা আত্মনির্ভরশীলতার চাবিকাঠি

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য ‘৩৩৩’ কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে  
১০৯ নম্বর-এ (টেল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক  
বিনামূল্যে বিতরণের জন্য