

জেনারেল মেকানিক্স-২

এসএসসি ও দাখিল (ভোকেশনাল)

নবম-দশম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ



বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ

২০১০ সাল থেকে শেখ হাসিনা সরকার প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করে আসছে। প্রতি বছর ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন। তারই ধারাবাহিকতায় জানুয়ারির ১ তারিখেই শিক্ষার্থীরা উৎসবমুখর পরিবেশে পাঠ্যপুস্তক হাতে পায়। ফলে শিক্ষার্থী বরে পড়ার হার কমেছে এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্তি দিন দিন বেড়েই চলেছে। জানুয়ারির ১ তারিখ এখন পরিগত হয়েছে পাঠ্যপুস্তক উৎসবে। ২০১০ থেকে ২০২২ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত মোট ৪০০ কোটি ৫৪ লক্ষ ৬৭ হাজার ৯১১টি বই বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি
(ভোকেশনাল) এবং দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

জেনারেল মেকানিক্স-২

General Mechanics-2

প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র

নবম ও দশম শ্রেণি

লেখক

অধ্যাপক ড. এস এম হাফিজুর রহমান
প্রকৌশলী মো: মাহবুব হায়দার
মো: আবু তারিক সিদ্দিকী
মো: এনায়েত করিম
উভম কুমার দাস
হমায়ুন কবির (সমন্বয়কারী)

সম্পাদক

প্রকৌশলী হরিপদ চন্দ্র পাল

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিবিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

প্রথম প্রকাশ : , ২০২২

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বতোমুখী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত-দক্ষ মানবসম্পদ। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান এবং আত্মনির্ভরশীল হয়ে বেকার সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের কোনো বিকল্প নেই। তাই ক্রমপরিবর্তনশীল অর্থনৈতির সঙ্গে দেশে ও বিদেশে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ জনশক্তির চাহিদা দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) স্তরের শিক্ষাক্রম ইতোমধ্যে পরিমার্জন করে যুগোপযোগী করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিবর্তনশীল চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের যথাযথভাবে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ করে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং আত্মকর্মসংস্থানে উদ্যোগী হওয়াসহ উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হবে। ফলে রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী জাতিকে বিজ্ঞানমনক্ষ ও প্রশিক্ষিত করে ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে আমরা উজ্জীবিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ শিক্ষাবর্ষ হতে সকলস্তরের পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করার যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আরও আগ্রহী, কৌতুহলী ও মনোযোগী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্তর থেকে শুরু করে ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল ও এসএসসি ভোকেশনাল স্তরের পাঠ্যপুস্তকসমূহ চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয়, টেকসই ও বিনামূল্যে বিতরণ করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে; যা একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক রচিত ভোকেশনাল স্তরের ট্রেড পাঠ্যপুস্তকসমূহ সরকারি সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে সংশোধন ও পরিমার্জন করে মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। উন্নতমানের কাগজ ও চার রঙের প্রচ্ছদ ব্যবহার করে পাঠ্যপুস্তকটি প্রকাশ করা হলো।

বানানের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের জন্য অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানান রীতি। ২০১৮ সালে পাঠ্যপুস্তকটির তত্ত্ব ও তথ্যগত পরিমার্জন এবং চিত্র সংযোজন, বিয়োজন করে সংক্রান্ত করা হয়েছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ এ বর্ণিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কোশল হিসেবে প্রাথমিকভাবে এনটিভিকিউএফ -এর আলোকে চলমান শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়েছে। এই পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে ২০২২ শিক্ষাবর্ষে ২৯টি ট্রেডের মধ্যে ১৩টি ট্রেডের ২৬টি পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হয়েছে। অবশিষ্ট ১৬টি ট্রেডের ৩২টি পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে কারিগরি শিক্ষায় সকল সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই শিক্ষাক্রম চালু হতে যাচ্ছে। এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রবর্তিত পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা সনদের পাশাপাশি জাতীয় দক্ষতা সনদ অর্জনের সুবিধা প্রাপ্ত হবে। এর ফলে শ্রম বাজারে বাংলাদেশের দক্ষ জনশক্তি প্রবেশের দ্বার উন্মোচিত হবে।

পাঠ্যপুস্তকটির আরও উন্নয়নের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মত বই পৌছে দেওয়ার জন্য মুদ্রণের কাজ দ্রুত করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে বইটি আরও সুন্দর, প্রাঞ্জল ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করা হবে। যাঁরা বইটি রচনা, সম্পাদনা, প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীরা আনন্দের সঙ্গে পাঠ করবে এবং তাদের মেধা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করি।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সুচিপত্র

জেনারেল মেকানিক্স-২

প্রথম পত্র (নবম শ্রেণি)		
অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	যান্ত্রিক কাজে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	১-৩৮
দ্বিতীয়	কী-কাপলিং অ্যান্ড বিয়ারিং	৩৯-৬৬
তৃতীয়	জিগ ও ফিঙ্কচার সেটিং	৬৭-৮৭
চতুর্থ	পাইপ ও পাইপ ফিটিং	৮৮-১১৪
পঞ্চম	কুল্যান্ট ও লুব্রিকেন্ট	১১৫-১৩২

দ্বিতীয় পত্র (দশম শ্রেণি)		
অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	ওয়েল্ডিং কাজে ব্যবহৃত টুলস ও ইকুইপমেন্ট	১৩৫-১৭৪
দ্বিতীয়	বেসিক ওয়েল্ডিং	১৭৫-২২৭
তৃতীয়	বেসিক কার্যবস্তু গ্রাইডিং অ্যান্ড ডিলিং	২২৮-২৪৭
চতুর্থ	বেসিক প্রেড কাটিং	২৪৮-২৮৬
পঞ্চম	ওয়ার্কশপ রক্ষণাবেক্ষণ	২৮৭-৩০৮

জেনারেল মেকানিক্স-২

General Machanics-2

প্রথম পত্র
নবম শ্রেণি
বিষয় কোড: ৭৭১৪

প্রথম অধ্যায়

মেকানিক্স কাজে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম

Electrical Equipment for Mechanical Works



বিদ্যুৎ দৈনন্দিন জীবনে এক অগ্রিমার্থ অনুষঙ্গ, যা ছাড়া বর্তমান যান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থার স্বক্ষিত অঙ্গ। আমাদের চাপিখাল, বাসা-বাড়ি, অফিস-জাহাজ, কল-কারখানা, শান্তবাহন ইত্যাদিতে এর ব্যবহার অনধীক্ষা। এই বিদ্যুৎ নিরাপদে প্রয়োজন মাফিক ব্যবহার করার জন্য বিভিন্ন উপকরণ এর প্রয়োজন হয়; আর এই বিদ্যুৎ পরিমাণের অন্য বিভিন্ন পরিমাণক ফল ও উপকরণ সংযোজন করার জন্য বিভিন্ন যন্ত্রণাত্মক প্রয়োজন। এ অধ্যায়ে আমরা এই সকল যন্ত্রণাত্মক ব্যবহার, পরিমাণ ও বিভিন্ন পরীক্ষা সম্পর্কে জ্ঞানতে পারব।

এই অধ্যায় শেবে আবশ্যিক:

- বিদ্যুৎ পরিমাপ ও উপাদানসমূহ টেস্ট করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারব;
- বৈদ্যুতিক পরিমাপক যন্ত্রের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক কারেন্ট, ভোল্টেজ ও রেজিস্ট্রেস পরিমাপ করতে পারব;
- বৈদ্যুতিক সার্কিট ও উপাদানসমূহ পরীক্ষা করতে পারব;
- ওহসের সূত্র যাচাই করতে পারব;
- বৈদ্যুতিক সার্কিটে কারেন্ট, ভোল্টেজ ও রেজিস্ট্রেস এর বাট্টে সম্পর্ক জ্ঞান করতে পারব;
- কাজ শেবে কর্মসূল পরিকার পরিচয় করতে পারব;

উত্তীর্ণিত শিখনকলগুলো অর্জনের পক্ষে এই অধ্যাত্মে আমরা দুটি অবস্থায় করব। এই অবস্থায়ে বৈদ্যুতিক ঘনপাতি শনাক্তকরণ, সার্কিট সংযোগকরণ, বৈদ্যুতিক কার্লেট ও ভোল্টেজ পরিমাপ এবং পরীক্ষা করার দক্ষতা অর্জন করব। জব সম্পর্ক করার পূর্বে প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ জানব।

১.১ বিদ্যুৎ:

বিদ্যুৎ এক অকার শক্তি, যা আলি চোখে দেখা যায় না কিন্তু অনুভব করা যায়। পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে ইলেক্ট্রন প্রবাহের কলে যে শক্তি সৃষ্টি হয়। এ অদৃশ্য শক্তি যা আলো, শব্দ, গতি বৃশাস্তরিত শক্তি ইত্যাদি উৎপন্ন করে বিভিন্ন কাজ সমাধা করে। পরিবাহী এমন এক ধরনের পদার্থ (আমা, মুগা, কার্বন, সিলিকন, জ্বালা, আবেল ইত্যাদি) বার মধ্যে দিয়ে এক স্থান হতে অন্য স্থানে ইলেক্ট্রন প্রবাহিত হয়। যদি এই প্রবাহ সহজেই হয় তবে এই পদার্থকে সু-পরিবাহী, আংশিক হলে অর্ধ-পরিবাহী এবং পরিপূর্ণ বাধা-প্রদৰ্শ হলে কু-পরিবাহী বলে।



চিত্র ১.১: পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ

১.২ বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য (Electrical Properties):

বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য হল নির্ধারিত পরিবাহীর মধ্যে এক পরমাণু হতে অন্য পরমাণু বৈদ্যুতিক প্রবাহ পরিচালনা করার ক্ষমতা যেখন অভিযোগ ক্ষমতা, বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা, প্রতিযোগের তাত্পর্য সহশ, অক্তরক (Dielectric) শক্তি এবং ভাবিদ্যুৎ। বৈদ্যুতিক ধর্ম হচ্ছে একটি উপাদানের প্রতিক্রিয়া যা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। উপাদান বলতে ডেজিটেল, ক্যালাসিটেল, ইভাটেল, ভায়জ ইত্যাদি যা বৈদ্যুতিক বর্তনীতে ব্যবহার করা হয়। আর এই উপাদানের মধ্যে দিয়ে কার্লেট প্রবাহিত হলে তিনি ধরনের আচরণ পরিলক্ষিত হয়। বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা মূল বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি।

১.২.১ বিদ্যুৎ প্রবাহ ও ভোল্টেজ (Current & Voltage)

বিদ্যুৎ প্রবাহ ও ভোল্টেজ বিদ্যুৎ বিজ্ঞানের দুটি মুख্যপূর্ণ রাশি। কার্লেট শব্দের অর্থ প্রবাহ। বৈদ্যুতিক প্রবাহ এবং অর্থ হলো বিদ্যুৎ আধান বা ইলেক্ট্রিক চার্জের প্রবাহ। পরিবাহী পদার্থের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ সহজে প্রবাহিত হয়। তবে পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে সাধারণভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় না। বিদ্যুৎ প্রবাহ শেষে হলে পরিবাহীর দুই প্রান্তে ভোল্টেজের পার্থক্য সৃষ্টি করতে হয়। ভোল্টেজ পার্থক্যের কারণে পরিবাহীর বাইরের অঙ্গের ইলেক্ট্রন

নামক কলা কম বিভব থেকে বেশি বিভবের দিকে অগ্রসর হয়। ইলেকট্রন প্রবাহিত হলে এর সাথে চার্জও প্রবাহিত হয়। চার্জের এককের নাম কুলুব। কোনো পরিবাহীর প্রস্থানে দিয়ে একক সময়ে যে পরিমাণ চার্জ প্রবাহিত হয় তাকে ভড়িৎ প্রবাহ বা কারেন্ট বা বৈদ্যুতিক কারেন্ট বলে।

$$\text{অর্ধাং কারেন্ট} = \frac{\text{চার্জ}}{\text{সময়}}, \text{ গাণিতিকভাবে } I = \frac{q}{t}$$

কারেন্টের এককের নাম আপ্পিজার। কোনো পরিবাহীর একক ক্ষেত্রফলের ভিত্তি দিয়ে প্রতি সেকেন্ড সময়ে এক কুলুব চার্জ প্রবাহিত হলে সৃষ্টি ইলেকট্রিক কারেন্টের জ্ঞান হবে এক আপ্পিজার।

পরিবাহী ভারের মধ্যে ইলেকট্রন প্রবাহিত করানোর জন্য চাপ প্রয়োগ করা হয় তাকে ভোল্টেজ বা বৈদ্যুতিক চাপ বলে। ব্যাটারী, জেনারেটর, ট্রান্সফর্মার প্রত্যুভীর সাহায্যে বিভব পার্শ্বক্য বা ভোল্টেজ সৃষ্টি করা যায়। কোনো পরিবাহীর দুই প্রান্তের মধ্যে বিভব পার্শ্বক্য ঘটলে পরিবাহীর চার্জের উপর একটি ইলেকট্রিক বল প্রযুক্ত হয়। পরিবাহীর মধ্যে ইলেক্ট্রনসমূহ অনেকটা মুক্ত অবস্থার থাকে। ফলে প্রযুক্ত ইলেকট্রিক বলের কারণে ইলেক্ট্রনগুলো পরিবাহীর নিয়ে ভোল্টেজ প্রান্ত থেকে উচ্চ ভোল্টেজ প্রান্তের দিকে অগ্রসর হয়।

১.২.২ বৈদ্যুতিক প্রবাহের প্রকারভেদ:


বৈদ্যুতিক কারেন্ট দুই প্রকার। যথা-

(ক) ডাইরেক্ট কারেন্ট বা ডিসি কারেন্ট: ডিসি কারেন্ট হলো ডাইরেক্ট কারেন্ট বা অপরিবর্তনশীল কারেন্ট। সূতৰাং বোঝা যাবে এই কারেন্টের দিক পরিবর্তিত হবে না। ডিসি কারেন্টের দুটি দিক থাকে যার একটি হচ্ছে পজেটিভ ও অন্যটি হচ্ছে নেগেটিভ। তাহলে বলা যায়, “কারেন্ট বা শুধুমাত্র একটি দিকে প্রবাহিত হয় তাই ডিসি কারেন্ট।”

(খ) অস্টারনেটিং কারেন্ট বা এসি কারেন্ট: এসি পূর্ণ নাম হলো অস্টারনেটিং কারেন্ট যার বাংলা অর্থ পরিবর্তনশীল বিদ্যুৎ। এর মানে এটি সবসময় পর্যালক্ষ্যে পরিবর্তনশীল হবে। প্রত্যেক পর্যায়ে এটি এর বিপরীত ধর্মে রূপান্তরিত হবে। অর্থাৎ এই কারেন্টের একটি দিক (ধনাত্মক) পজেটিভ ও এর কিন্তু সময় পরে নেগেটিভ হবে। তাহলে বলা হবে প্রথমে যোটি পজেটিভ হিলো এবং পরেই সেটি (নেগেটিভ) খণ্ডাত্মক হব। অন্যান্য “যে কারেন্ট প্রবাহিত হওয়ার সময় দিক পরিবর্তন করে তাকে অস্টারনেটিং বা এসি কারেন্ট বলে।”



Direct Current

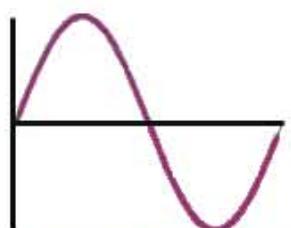

Alternating Current

চিত্র ১.২: ডিসি ও এসি কারেন্টের প্রবাহ

১.২.৩ বৈদ্যুতিক কারেন্ট ও ভোল্টেজ-এর একক ও প্রতীক:

বৈদ্যুতিক কারেন্ট-এর একক ও প্রতীক: ইলেকট্রিক কারেন্ট-কে সাধারণত ইংরেজি আই (I) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

কারেন্ট পরিমাপের চারটি একক প্রচলিত আছে। যথা-

(ক) সিজিএস বিদ্যুৎ একক (CGS esu): ১ স্থির বিদ্যুৎ একক (1 esu) = 3.33×10^{-10} অ্যাম্পিয়ার।

(খ) সিজিএস বিদ্যুৎ চুম্বকীয় একক (CGS emu): ১ বিদ্যুৎ চুম্বকীয় একক (1 emu) = 10 অ্যাম্পিয়ার।

(গ) ব্যবহারিক একক: অ্যাম্পিয়ার। $1 \text{ অ্যাম্পিয়ার} = \text{কুলম্ব/সেকেন্ড} = 6.242 \times 10^{18}$ টি ইলেকট্রন/সেকেন্ড

(ঘ) আন্তর্জাতিক একক: কারেন্ট পরিমাপের আন্তর্জাতিক এককের নাম অ্যাম্পিয়ার।

ভোল্টেজ-এর একক ও প্রতীক: ভোল্টেজ-এর প্রতীক ভি (V) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। বৈদ্যুতিক ভোল্টেজ একটি পরিমাণমূলক রাশি। বৈদ্যুতিক ভোল্টেজের তিনটি একক আছে। যথা-

(ক) স্থির বিদ্যুৎ একক (esu): $1 \text{ esu} = 300$ ভোল্ট

(খ) বিদ্যুৎ চুম্বকীয় একক (emu): $1 \text{ emu} = 10^{-12}$ ভোল্ট

(গ) ব্যবহারিক একক: ভোল্ট। অসীম দূরত হতে ১ কুলম্ব ধনাত্মক চার্জকে ইলেকট্রিক ফিল্ড এর নিদিষ্ট বিন্দুতে প্রবাহিত করতে যদি ১ জুল কাজ সম্পন্ন হয় তবে ঐ বিন্দুর বিভবকে ১ ভোল্ট বলে। একে ভোল্টেজের আন্তর্জাতিক একক বা এসআই একক বলে।

$1 \text{ কিলোভোল্ট} = 10^3 \text{ ভোল্ট}$ এবং $1 \text{ মেগাভোল্ট} = 10^6 \text{ ভোল্ট}$ । সুতরাং $1 \text{ আন্তর্জাতিক ভোল্ট} = 1.000000$ ভোল্ট ধরা হয়।

১.২.৪ এসি কারেন্ট ও ডিসি কারেন্ট এর মধ্যে পার্থক্য:

বিবেচ্য বিষয়	এসি কারেন্ট	ডিসি কারেন্ট
উৎস বা Source	এসি সার্কিটে জেনারেটর উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়।	ডিসি সার্কিটে উৎস হিসেবে ব্যাটারি বা ডিসি জেনারেটর ব্যবহৃত হয়।
উপাদান	এসি সার্কিটে উপাদান হিসেবে রেজিস্ট্রেল, ইন্ডাকট্যাল ও ক্যাপাসিট্যাল ব্যবহার হয়।	ডিসি সার্কিটে উপাদান হিসেবে শুধুমাত্র রেজিস্ট্রেল ব্যবহার হয়।
ফ্রিকুয়েন্সির প্রভাব	এসি সার্কিটে ফ্রিকুয়েন্সির প্রভাবে ইন্ডাকট্যাল ও ক্যাপাসিট্যাল এর মান কমে ও বাঢ়ে।	ডিসি সার্কিটে ফ্রিকুয়েন্সির কোন প্রভাব নেই।
যোগ-বিয়োগ হিসাব	এসি সার্কিটে ভোল্টেজ ও কারেন্টের মধ্যে ৯০ ডিগ্রী ফেজ অ্যাঙ্গেল বা ফেজ পার্থক্য থাকে যার ফলে ভোল্টেজ ও	ডিসি সার্কিটে ভোল্টেজ ও কারেন্টকে গাণিতিকভাবে

১. esu- electrostatic unit

২. emu- electromagnetic unit

	কারেন্টকে গাণিতিকভাবে যোগ-বিয়োগ করতে বিয়োগ পরিবর্তে ভেস্টের যোগ করতে হয়।	যোগ-বিয়োগ করা যায়।
রূপান্তর	রেকটিফায়ারের সাহায্যে এসি কারেন্টকে ডিসি কারেন্টে রূপান্তর করা যায়। ডিসি কারেন্টকে সহজে এসি কারেন্টে রূপান্তরিত করা যায় না আর করা গেলেও অনেক কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল হয়ে থাকে।	ডিসি কারেন্টকে সহজে এসি কারেন্টে রূপান্তরিত করা যায় না আর করা গেলেও অনেক কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল হয়ে থাকে।
সাপ্লাই কম-বেশি	এসি কারেন্টকে ট্রান্সফরমারের সাহায্যে সরবরাহ ভোল্টেজ কমানো বা বাড়ানো যায়।	ডিসি কারেন্টের সরবরাহ ভোল্টেজকে কমানো বা বাড়ানো যায় না।
রেগুলেশন	এসি কারেন্টে রেগুলেশন-এ ভোল্টেজ ড্রপ অনেক বেশি।	ডিসি কারেন্টে রেগুলেশন-এ ভোল্টেজ ড্রপ কম।

১.২.৫ রেজিস্ট্যান্স বা রোধ:

রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে পরিবাহীর একটি বিশেষ ধর্ম। পরিবাহীর যে ধর্মের জন্য এর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ বিপ্লিত হয় বা বীধ্বমাণ হয়, তাকে রেজিস্ট্যান্স বা রোধ বলে। প্রত্যেক পদার্থেই কম বেশী রেজিস্ট্যান্স বা রোধ আছে। এটাকে আর (R) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

১.২.৬ রেজিস্ট্যান্স-এর একক:

রেজিস্ট্যান্স এর ব্যবহারিক একক ওহম (Ω)। কোনো একটি স্থির পরিবাহীর দুই প্রান্তে ১ ভোল্ট বিভব পার্থক্য থাকলে যদি এর মধ্য দিয়ে ১ অ্যাম্পিয়ার মাত্রার কারেন্ট চলে, তবে উক্ত পরিবাহীর রেজিস্ট্যান্স-কে ওহম বলে। অথবা ১ ভোল্ট বৈদ্যুতিক চাপে যে পরিমাণ রেজিস্ট্যান্স-এর ভিতর দিয়ে এক অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট প্রবাহিত হতে পারে, এই পরিমাণ রেজিস্ট্যান্স-কে ১ ওহম রেজিস্ট্যান্স বলে। ১ আন্তর্জাতিক ওহম = ১.০০০৪৯৫ ওহম।

১.২.৭ রেজিস্ট্যান্স-এর শ্রেণিবিভাগ:

রেজিস্ট্যান্স-কে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

(ক) নির্দিষ্ট মানের রেজিস্ট্যান্স: যে রেজিস্ট্যান্স-এর মান পরিবর্তন করা যায় না, তাকে নির্দিষ্ট মানের রেজিস্ট্যান্স বলে। এটা আবার চার প্রকার যেমন; (১) কার্বন রেজিস্ট্র- ইহা আকারে ছোট এবং ১ হতে ২ মেগা ওহম পর্যন্ত হয়ে থাকে। (২) মেটাল রেজিস্ট্র- এ রেজিস্ট্র কার্বন রেজিস্ট্র হতে বড় এবং সাধারণত ০.১ হতে ১০ ওয়াট পর্যন্ত হয়ে থাকে। (৩) ওয়্যার উভ রেজিস্ট্র- যে সমস্ত রেজিস্ট্র তারের কুণ্ডলী পাকিয়ে রেজিস্ট্যান্স তৈরি করা হয়। সাধারণত চিনামাটি, নাইক্রোম, জার্মান সিলভার ইত্যাদির উপর তারের কুণ্ডলী

পাকিয়ে কম ওহম বিশিষ্ট রেজিস্ট্যাল্স তৈরি করা হয়। ইহা ৫ হতে ২০০ ওয়াট পর্যন্ত হয়ে থাকে। (৪) ব্যালাস্ট রেজিস্ট্র- যে সমস্ত রেজিস্ট্রের তার বিশেষ আবরণের মধ্যে থাকে, যাতে ঐ তারের উপর বাইরের কোনো বস্তু স্পর্শ করতে না পারে, তাদেরকে ব্যালাস্ট রেজিস্ট্র বলে। এটা বিভিন্ন মানের হয়ে থাকে।

(খ) পরিবর্তনীয় মানের রেজিস্ট্যাল্স: যে রেজিস্ট্যাল্স-এর মান প্রয়োজন মতো পরিবর্তন করা যায়, তাকে পরিবর্তনীয় মানের রেজিস্ট্র বলে। এ রেজিস্ট্র ভলিউম কন্ট্রোল-এর ভিতর ব্যবহার করা হয়।

১.২.৮ পাওয়ার (Power):

একটি সার্কিটের মধ্যে দিয়ে যে হারে ইলেকট্রন প্রবাহিত হয়ে কাজ সম্পন্ন করে তাকে ইলেক্ট্রিক পাওয়ার বলে। একে সাধারণত P দ্বারা প্রকাশ করা হয়। $P = \text{Work}/\text{Time}$ অর্থাৎ জুল/সেকেন্ড, SI একক ওয়াট (Watt)। ইলেক্ট্রিক পাওয়ার পরিমাপ করা হয় ওয়াটে।

$$P = \frac{VQ}{t} \text{ বা } P = \frac{VI t}{t} \quad \text{যেখানে } Q = I \times t$$

সূতরাং পাওয়ার, $P = V \times I$

এখানে $Q =$ ইলেক্ট্রিক চার্জ কুলছে, $t =$ সময় সেকেন্ডে, $I =$ কারেন্টের এম্পিয়ারে, $V =$ পটেনশিয়াল ভোল্টেজ ভোল্টে

ওয়াট (Watt):

যেকোনো যন্ত্রের চলার জন্য শক্তির প্রয়োজন হয়। কোনো লোড নির্দিষ্ট সময়ে যতটুকু শক্তি খরচ করে কোনো কাজ সম্পন্ন করে সেই হিসাবকেই ওয়াট বলে। অন্যভাবে, যে ক্ষমতায় প্রতি সেকেন্ডে এক জুল পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হয় তাকে ওয়াট বলে।

ওয়াট পরিমাপ করার জন্য সাধারণত ওয়াট মিটার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে নিচের সূত্রের সাহায্যেও পাওয়ার নির্ণয় করা যায়। যেমন-

$$P = V \times I \times \cos\theta, \quad P = I^2 \times R \times \cos\theta, \quad P = (V^2 \times \cos\theta)/R$$

$P = \text{Power}$ এর একক ওয়াট, $I = \text{Current}$ এর একক হলো এম্পিয়ার, $V = \text{Voltage}$ এর একক হলো ভোল্ট, $R = \text{Resistance}$ যার একক ওহম, $\cos\theta = \text{Power factor}$ যা ফেজ এঙ্গেলের মান।

এনার্জি বা শক্তি (Energy):

বৈদ্যুতিক ক্ষমতা বা পাওয়ার একটি সার্কিটে যতক্ষন কাজ করে, পাওয়ারের সাথে উক্ত সময়ের গুনফলকে বৈদ্যুতিক শক্তি বা এনার্জি বলে। অর্থাৎ এনার্জি, $W = P \times T$, যেখানে $P = \text{Power}$, $T = \text{Time}$

এনার্জি একক সাধারণত Watt-hour বা Kilowatt-hour, এনার্জি মিটারের সাহায্যে সাধারণত এনার্জি পরিমাপ করা যায়।

১.২.৯ ইন্ডাক্ট্যাল্স (Inductance):

কয়েলের যে ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যের কারণে পরিবাহীতে কারেন্ট প্রবাহ অপরিবর্তিত থাকে অথবা উৎপন্ন চুম্বক বলরেখার হাস বা বৃক্ষিতে বাধা প্রদান করে তাকে ইন্ডাক্ট্যাল্স বলে।




চিত্র ১.৩: ইন্ডাক্টর করেলের প্রবাহ

১.২.১০ ইম্পেডেন্স (Impedance):

সাধারণত এসি সার্কিটে কারেন্ট প্রবাহে বাধা সৃষ্টি হয়। কোনো বৈদ্যুতিক বর্তনীতে রেজিস্ট্যাল (R) ও ইন্ডাক্টর (L) অর্থাৎ RL সার্কিট অথবা রেজিস্ট্যাল ও ক্যাপাসিটর (C) অর্থাৎ RC সার্কিট অথবা রেজিস্ট্যাল, ইন্ডাক্টর ও ক্যাপাসিটর অর্থাৎ RLC সার্কিট মধ্যে দিয়ে কারেন্ট প্রবাহে যে বাধা সৃষ্টি হয় তাকে বাধাক্রমে ইন্ডাক্টিভ রিয়াকটেন্স (X_L), ক্যাপাসিটিভ রিয়াকটেন্স (X_C) এবং ইম্পেডেন্স বলে। ইম্পেডেন্সকে Z হিসাবে প্রকাশ করা হয় যার একক ওহম (Ω)। নিচে RLC সার্কিটের ইম্পেডেন্স নির্ণয়ের সূর দেওয়া হলো। এ সার্কিটে সিলেক কেবল এসি তোক্ট সরবরাহ করা হয়েছে, যা রেজিস্টর, ইন্ডাক্টর ও ক্যাপাসিটর এর মধ্যে প্রবাহিত হয়ে বর্তনী সম্পর্ক করেছে।

একটি RLC সার্কিটে ইম্পেডেন্স, $Z = \sqrt{(X_L + (X_L - X_C))}$

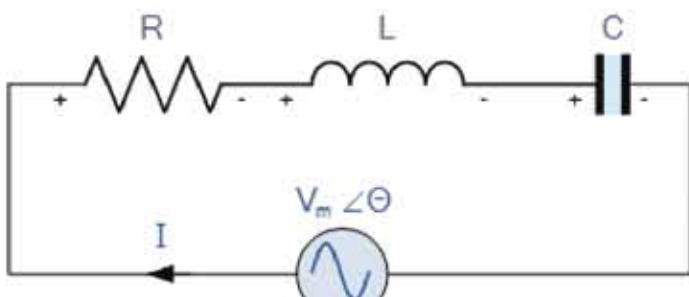

চিত্র ১.৪: RLC সার্কিট

১.৩ বৈদ্যুতিক সার্কিটে ব্যবহৃত প্রতীকসমূহ:

বৈদ্যুতিক সার্কিটের উপকরণসমূহকে সংকেতে ও সহজে বোরানোর জন্য নানা ধরণের প্রতীক ব্যবহার করা হয়। নকসা বা ডার্পিং-এ ইলেক্ট্রিক্যাল ফিল্টিংস-ফিল্ডচার ও সরঞ্জামাদিগুলি অবস্থান দেখানোর জন্য যে সমস্ত বিশেষ ধরনের সংকেত ব্যবহার করা হয় তাদেরকে ইলেক্ট্রিক্যাল সার্কিটের প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়। বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম স্থাপন বা যেরামতের কাজে যারা নিয়োজিত থাকেন তাদেরকে অবশ্যই এসব প্রতীক সম্পর্কে ধারণা ধাকতে হবে। তবে কিছু প্রতীকের বিষয়ে প্রত্যেক মানুষের ধারণা ধাকা দরকার।

১.৩.১ বৈদ্যুতিক সার্কিটে ব্যবহৃত প্রতীকসমূহের ভালিকা:

নাম	প্রতীক	নাম	প্রতীক
সেল		সিঙ্গেল সকেট আউটলেট	
যাটারি		ডবল সকেট আউটলেট	
ডেভ মিটার		অ্যাম্পিগ্রাফ মিটার	
সার্কিট ব্রেকার		ট্রান্সফরমার	
ফিল্ড		অরেন্ট	
ওপেন পুর্ণ সুইচ		অরেন্ট বক্স	
ওজিস্টেল		ওভার লোড	
ইভার্টের		পরিবর্তনশীল ইভার্টের	
এগজটেক ফ্যান		সিলিং ফ্যান	
ব্রিফেক্ষ ইলেক্ট্রিক মোটর		ব্রাকেট ফ্যান	
ওয়াট মিটার		বৈদ্যুতিক মোটর	
বেইন কট্টোল		সুইচসহ পাইলট ল্যাম্প	
থিটার		ওয়ান-ওয়ে ট্র-পোল সুইচ	
ওয়ান-ওয়ে সিঙ্গেল-পোল সুইচ		ট্র-ওয়ে সিঙ্গেল-পোল সুইচ	

ক্লোরসেন্ট বাতি		বাতি	
মেইন সুইচ (পাওয়ার)		ডিমার সুইচ	
ক্লোজ পুশ সুইচ		প্রি-পোল সুইচ	
পাওয়ার সুইচ		ইলেক্ট্রিশিয়েল সুইচ	
ইডিকেটর বাতি		অ্যালগেটিক কন্ট্রোল	
সিলিং ভোজ		প্রাচ এন্ড সকেট	
কেন রেপ্লেটর		আর্দ্ধ	
মেইন সুইচ (লাইটিং)		কন্ট্রুট ওয়্যারিং	
ইলেক্ট্রিক কলিং বেল		কার্যাল এলার্ম ইডিকেটর	
গ্রিল		কুকার ফ্রেশাল ইউনিট	

চিত্র ১.৫: সার্কিটে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রতীকসমূহ

অনুসন্ধানমূলক কাজ-১:


ক) ডোমার প্রতিষ্ঠানের ইলেক্ট্রিক ওয়ার্কশপে রক্ষিত বাসায় ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের ভালিকা প্রযুক্তি কর এবং বৈদ্যুতিক বর্তনীতে ব্যবহৃত প্রতীকসমূহ অজ্ঞ কর।

১.৩.২ বৈদ্যুতিক সার্কিটে ব্যবহৃত প্রতীকসমূহের প্রয়োজনীয়তা:

ড্রিল হলো প্রকৌশলীর ভাষা। ডাই নকসা বা ড্রিল দেখে বৈদ্যুতিক স্থানান্তর যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হয়। নকসা বা ড্রিল-এ ইলেক্ট্রিক্যাল ফিটিংস-বিজ্ঞান ও সংজ্ঞায় বোর্ডের জন্য ব্যবহৃত প্রতীকসমূহের সুস্পষ্ট চিহ্ন থাকা বাধ্যতামূলক। এগুলো দেখে প্রকৌশলী ও টেকনিশিয়ানগণ যাবতীয় স্থানান্তর কাজ সম্পাদন করে থাকেন। ভাষাগত ভিন্নতা থাকলেও এ ধরনের প্রতীকের সাহায্যে সার্কিটের বিষয়গুলো বোর্ডে যায়।

১.৩.৩ বৈদ্যুতিক সার্কিটে প্রতীকসমূহ ব্যবহারের নমুনা:

বৈদ্যুতিক সার্কিটে অসংখ্য প্রতীক ব্যবহৃত হয়। সার্কিট ড্রয়িং-এ প্রতীকসমূহের ব্যবহার বিষয়ে যত্নবান থাকা উচিত। কোনো কোনো বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের পোলারিটি থাকে অর্থাৎ নেগেটিভের জায়গায় পজিটিভ বসালে যত্নটির ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। নীচে সার্কিট ড্রয়িং-এ কয়েকটি বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের প্রতীক দেখানো হয়েছে।

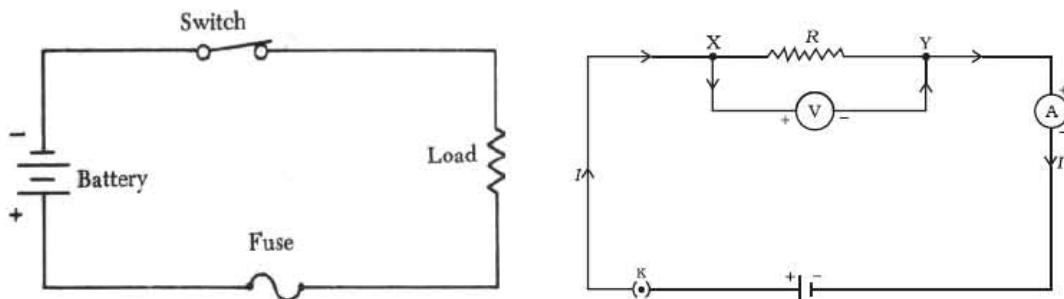

চিত্র ১.৬: প্রতীকসহ বৈদ্যুতিক সার্কিটের নমুনা

১.৪ ওয়ার্কশপে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও টুলসমূহ:

বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলি বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ব্যবহৃত হয় ফলে বৈদ্যুতিক তারের ইনসুলেশন সঠিকভাবে এবং দ্রুতভাবে সাথে সম্পূর্ণ করতে পারি। বৈদ্যুতিক কাজ করার জন্য অবশ্যই সঠিক সরঞ্জাম নির্বাচন করতে সক্ষম হতে হবে তবেই কাজের মান উন্নত হবে। বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহার করে বৈদ্যুতিক কাজগুলি সহজে ও দ্রুত করতে পারি।

১.৪.১ প্লায়ার্স:

প্লায়ারগুলি তারের ইনসুলেশন কর্তন, তার কাটা, মোচড়ানো, বীকানো, ধরে রাখা এবং আঁকড়ে ধরার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। বিভিন্ন ধরনের প্লায়ার আছে যেমন সাইড কাটিং প্লায়ার বৈদ্যুতিক তার এবং তারের ইনসুলেশন কাটার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। লংনোজ প্লায়ারগুলি সুস্থ তারগুলি কাটা এবং ধরে রাখার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে এবং এগুলি আটসৌট জায়গায় ব্যবহার করা যেতে পারে, এই ধরনের প্লায়ারগুলি সাধারণত তামার তারে টার্মিনাল লুপ তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। ডায়াগনাল প্লায়ারগুলি আঁকড়ি বা সুস্থ তারগুলি কাটার জন্য ব্যবহার করা হয় এগুলি নরম ধাতুর ছোট মুখগুলিকে বীকানোর জন্যও ব্যবহৃত হয়।



কমিনেশন প্লায়ার



লং নোজ প্লায়ার



সাইড কাটিং প্লায়ার



ভায়াণনাল প্লায়ার

চিত্র ১.৭: বিভিন্ন প্রকার প্লায়ার

১.৪.২ তারের স্লিপার:

ওয়ার স্লিপারগুলি তারের নিরোধক অপসারণ করতে ব্যবহৃত হয়, বেশিরভাগ মাকারি আকারের তারগুলি পেজ ১০ থেকে ১৬ পেজ পর্যন্ত। ওয়ার স্লিপারগুলি পেজ ২৬ থেকে পেজ ১০ পর্যন্ত রাখার আবশ্যিক তারের নিরোধক অপসারণ করতেও ব্যবহৃত হয়।



চিত্র ১.৮: তারের স্লিপার

১.৪.৩ স্কু ড্রাইভার:

স্কু ড্রাইভারগুলি স্লটেজ হেজ সহ স্কুগুলি আলগা বা আটকাতে ব্যবহার করা যেতে পারে, স্কু ড্রাইভারগুলি বিভিন্ন আকারের হয়। স্কু ড্রাইভারগুলি ইল্পাত দিয়ে তৈরি এবং টিপ (Tip) টেক্সারত করা থাকে। স্কু এবং আকার ও আকৃতি অনুবাদী বিভিন্ন ধরণের স্কু ড্রাইভার ব্যবহার করা হয়।



চিত্র ১.৯: স্কু ড্রাইভার

১.৪.৪ হাতুড়ি:

হাতুড়ি হল এমন সরঞ্জাম যা আঘাত, ধাক্কাখাড়ি এবং টানার অন্য ব্যবহৃত হয়। খাতব, প্লাস্টিক, কাঠের তৈরি হাতুড়ি বিভিন্ন ওজনের এবং আকৃতির পাওয়া যায়। ঝ হ্যামার, বল পিন হ্যামার এবং ম্যালেটের মতো বিভিন্ন ধরণের হাতুড়ি রয়েছে। যাদের কাজের ধরনের উপর ভিত্তি করে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।



ঝ হ্যামার



বল পিন হ্যামার



ম্যালেট


চিত্র ১.১০: বিভিন্ন প্রকার হাতুড়ি

১.৪.৫ ড্রিল:

এই ডিভাইসগুলি খাতব শীট এবং কংক্রিটের দেয়ালে গর্জ বা ড্রিল করতে ব্যবহৃত হয়। এগুলি বৈদ্যুতিক বোর্ড, সুইচ, সার্কিট ব্রেকার, আরের চ্যানেল ইভ্যান্সি সাপানের অন্য বিভিন্ন কাঠামোতে গর্জ তৈরি করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। নীচে ছবিতে অবস্থান ও ড্রিল পদ্ধতি দেখানো হলো।



ইলেক্ট্রিক ড্রিল

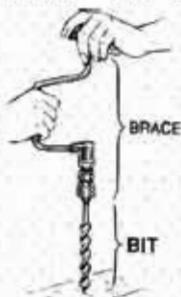

আঙ্গার ড্রিল



হ্যান্ড ড্রিল

চিত্র ১.১১: বিভিন্ন প্রকার ড্রিল

১.৪.৬ হ্যাক-স (Hack-saw):

হ্যাক-স খাতব নালী এবং সৌজ্ঞোরো ভারের চ্যানেল কাঠতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি ষেট এবং মাকারি আকারের খাতু কাঠাতেও ব্যবহার করা যেতে পারে। ছবিতে হ্যাক-স কাঠাত অবস্থান ও পদ্ধতি দেখানো হয়েছে। হ্যাক-স গ্রেড এর দীপ্ত সামনের দিকে অর্ধেৎ সামনে তেলার দিকে যে অবস্থায় চাপ দিয়ে কাঠাতে হয়।



চিত্র ১.১২: শ্যাক'স

১.৪.৭ নিয়ন টেক্টার:


একজন ইলেক্ট্রিশিয়ানের অন্য নিয়ন টেক্টার প্রধান হাতিরার বলা ষেতে পারে। এটি দ্বিতীয় তোল্টেজ ও বিদ্যুতের উপস্থিতি শর্যবেক্ষণ করা হয়। নিয়ন টেক্টার এর সাহায্যে উচ্চতরের তোল্টেজের উপস্থিতি পরীক্ষা করতে ব্যবহার করা হয় না। সাধারণত ২৫০ তোল্টেজ বেশি তোল্টেজ পরীক্ষা করতে ব্যবহৃত হয় না।



চিত্র ১.১৩: নিয়ন টেক্টার

১.৪.৮ মাল্টি-মিটার:

একটি মাল্টি-মিটার এর সাহায্যে তোল্টেজ, কার্ডেট, ডেভিল্যান্স, ক্যালোসিটাল, কভাটেল, ফিল্কোমেলি পরিমাপ করতে ব্যবহার করা ষেতে পারে বাকে। এই বজ্ঞানি একজন ইলেক্ট্রিশিয়ানের অন্য প্রায়োজনীয় প্রাপ্তি বৈদ্যুতিক উপাদান পরিমাপ করতে পারে। এই মিটার সঠিক গ্রিডিংও দেখাতে পারে। বাজারে ডিজিটাল এবং আনালগ মাল্টি-মিটার পাওয়া যায়।

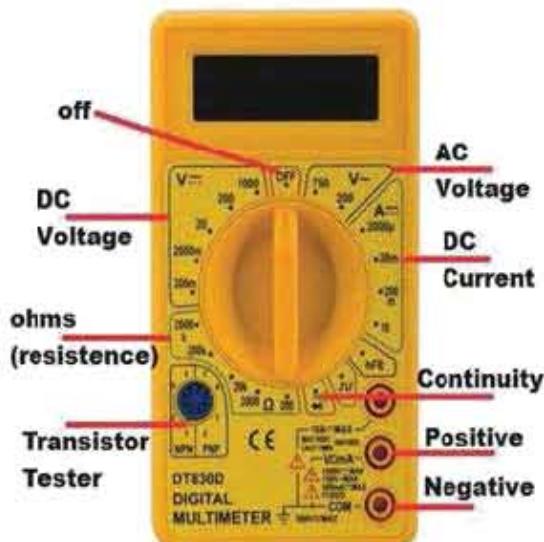

চিত্র ১.১৪: ডিজিটাল মাল্টিমিটার

১.৪.৯ স্লাইড রেঞ্চ:

অক্ষণুণি হল এমন যন্ত্র যা ক্লু, নাট এবং মোন্টগুণিকে কুলতে বা আটকাতে ব্যবহার করা বেলে পারে। অ্যাডভার্টেইল রেঞ্চ, পাইপ রেঞ্চ, ভাইস প্রিপ রেঞ্চের মতো বিভিন্ন ধরণের রেঞ্চ রয়েছে। কাজের ধরণের উপর তিক্তি করে বিভিন্ন ধরণের রেঞ্চ ব্যবহার করা হয়। নিচের ছবিতে দেখানো হলো।



অ্যাডভার্টেইল রেঞ্চ



পাইপ রেঞ্চ




ভাইস প্রিপ রেঞ্চ

চিত্র ১.১৫: বিভিন্ন ধরণের স্লাইড রেঞ্চ

১.৪.১০ অসিলোকোপ (Oscilloscope):

অসিলোকোপ পরীক্ষা ও গবেষণা হিসাবে ভোল্টেজ সংকেত প্রদর্শন করে এবং সময়ের সাথে ভোল্টেজের ভাবান্তরের তিক্তজ্ঞাল উপস্থাপনা দেখায়। সংকেত পরিবর্তনের একটি প্রাক প্লট তৈরি করে। ছবিতে দেখানো হলো।

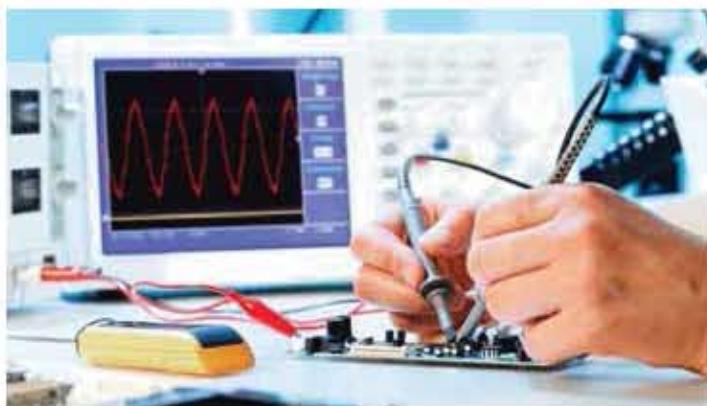

চিত্র ১.১৬: অসিলকোপ

১.৪.১১ ফ্রিকোয়েন্সি মিটার (Frequency Meter):

ফ্রিকোয়েন্সি মিটার এমন একটি যন্ত্র যা পর্যায়ক্রমিক বৈদ্যুতিক সংকেতের ফ্রিকোয়েন্সি প্রদর্শন করে। প্রতি সেকেতে একটি বাণিজ কভবার জলে এবং নিতে অর্ধাং কভটি ওয়েভ সাইকেল তৈরি করে। সাধারণত আবাদের দেশে বৈদ্যুতিক ফ্রিকোয়েন্সি ৫০ হার্স (Hz) অর্ধাং প্রতি সেকেতে ৫০টি ওয়েভ সাইকেল তৈরি করে।



চিত্র ১.১৭: ফ্রিকোয়েন্সি মিটার

১.৪.১২ সিগনাল জেনেরেটর (Signal Generator):

এটা এমন একটি ইলেক্ট্রনিক্স ডিভাইস যা পুনরাবৃত্তি এবং অনুনয়াবৃত্তি এলাগণ বা ডিজিটাল সংকেত প্রদান করে থাকে। বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত সংকেত পথনুসরণ, সংকেত পরিবর্ধক করা, সংকেত সম্পর্কিত সরস্যা সমাধান ইত্যাদি বিষয়ে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। এটি বিভিন্ন উচ্চেল্পের জন্য বিভিন্ন ধরণের সংকেত এবং ফ্রিকোয়েন্সি তৈরি করে। যখন শব্দ সংকেত হলে নিয়ন্ত্রিত ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয় তখন ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রিত অসিলেটরের মাধ্যমে সামগ্র্যসা তরঙ্গ তৈরি করে থাকে। এই তরঙ্গ বিভিন্ন ধরনের ওয়েভ প্যাটার্ন ব্যবহৃত করা হয়, ফ্রাই-অ্যাঞ্চুলার ওয়েভ হয়ে থাকে যা শব্দ সংকেত এর উপর নির্ভর করে।



চিত্র ১.১৮: সিগনাল জেনেরেটর

১.৪.১৩ বৈদ্যুতিক সুইচ (Electrical Switch):

সুইচ হল একটি ডিভাইস যা সার্কিট কানেক্ট প্রবাহকে বন্ধ করা বা চালু করা। থেক্টিটি বৈদ্যুতিক এবং ইলেক্ট্রনিক অ্যাপ্লিকেশন ডিভাইসটির চালু এবং বন্ধ করার জন্য কমপক্ষে একটি সুইচ ব্যবহার করে।
মূলত সুইচ দুই ধরনের হতে পারে।

ক) ধাতিক সুইচ খ) বৈদ্যুতিক সুইচ

ধাতিক সুইচগুলি হল স্পর্শক সুইচ যা এগুলিকে অবশ্যই স্পর্শ করে, ঘূড়ায়ে, ঢিলে বা পুশ করার সাথ্যে সক্রিয় করতে হয়। অন্যদিকে, বৈদ্যুতিক সুইচগুলি সার্কিট নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরাসরি স্পর্শ করার প্রয়োজন হয় না। এগুলি অর্ধপরিবাহী ক্রিয়া দ্বারা সক্রিয় হয়।



চিত্র ১.১৯: বিভিন্ন প্রকার বৈদ্যুতিক সুইচ

১.৪.১৩ প্লাগসহ সকেট (Plug with Socket):


প্লাগ একটি বৈদ্যুতিক ডিভাইস যা পাওয়ার সংযোগ করতে ব্যবহৃত হয়। পাশে বিভিন্ন টাইপের প্লাগ এর সাথে বিভিন্ন আকারের সকেট দেখানো হয়েছে। সাধারণত টু পিন এবং প্রিম পিন প্লাগ দেখা যায় তবে অন্যের সম্ভাবন ও আকার তিনি হয়ে থাকে। সেই অনুযায়ী সকেট তৈরি করে থাকে। নীচের ছবিতে দেখানো হলো।



চিত্র ১.২০: বিভিন্ন আকার প্লাগসহ সকেট

১.৪.১৪ রিলে (Relays):

কল্পোদ্ধৃত এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক উপাদানগুলির সরকা ও সুইচিংয়ের জন্য রিলে অপরিহার্য উপাদান। সকল রিলের লক্ষ্য তোল্টেজ বা কার্যক্রমের সাথে প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সার্কিটগুলি খুলতে বা বন্ধ করতে সাহায্য করে। এখানে রিলে তে টার্মিনাল লোক্ট নিয়ে গঠিত হয়েছে কয়েকটে দু প্রান্তে দুটি লোক্ট, যারে কুন এবং অন্যর পাশে জোড় ও উল্লেখ পোস্ট থাকে।

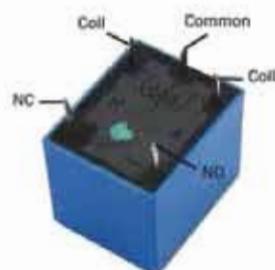

চিত্র ১.২১: রিলে

১.৪.১৫ SMPS (Switched Mode Power Supply):

সুইচ-মোড পাওয়ার সাপ্লাই হল ইলেক্ট্রনিক পাওয়ার সাপ্লাই যা বৈদ্যুতিক প্রতিক্রিয়ক দক্ষতার সাথে সুইচিং নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে। অন্যান্য পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সঙ্গে SMPS ডিসি বা এসি সোর্স থেকে ডিসি লোডে পাওয়ার স্থানান্তর করে বেসন ডেক্টল কম্পিউটার।



SMPS - Switched Mode Power Supply

চিত্র ১.২২: এসএমপিএস

১.৪.১৬ ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার Voltage Stabilizer:


ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার হল বৈদ্যুতিক ডিজাইন বা ইনপুট বা ইনকামি সাপ্লাই ভোল্টেজের পরিবর্তন নির্বিশেবে তাৰ আউটপুট টাৰ্মিনালগুলিতে একটি লোডেৰ অন্য একটি ধূৰক ভোল্টেজ সংযোগ কৰে। এটি ওভাৱ ভোল্টেজ, আভাৱ ভোল্টেজ এবং অন্যান্য ভোল্টেজ বৃক্ষিৰ বিৰুক্ষে সংযোগ বা সম্পোতি কৰা কৰে।



চিত্ৰ ১.২৫: ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার

১.৪.১৭ ডিসি মোটৰ (DC Motor):


ডাইলেক্ট কারেক্ট মোটৰ এক ধৰনৰ বৈদ্যুতিক মেশিন বা বৈদ্যুতিক শক্তিকে বাহ্যিক শক্তিতে রূপান্বয় (ডিসি) কৰে। ডিসি মোটৰ সৱাসৱি প্ৰণালীৰ মাধ্যমে বৈদ্যুতিক শক্তি প্ৰহণ কৰে এবং এই শক্তিকে বাহ্যিক সূৰ্যনে চূপান্বয় কৰে।

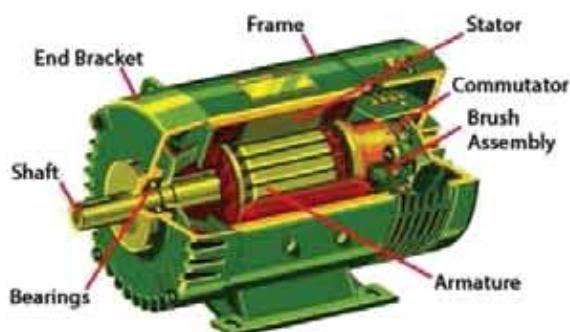

চিত্ৰ ১.২৬: ডিসি মোটৰ

১.৪.১৮ এসি মোটৰ (AC Motor):

এসি মোটৰ হলো বৈদ্যুতিক মোটৰ বা অল্টারনেটোৰ কারেক্ট হাতা চাপিত হয়। এসি মোটৰ সাধাৱণত দুটি ধোলিক অংশ নিয়ে গঠিত। একটি বাইয়েৰ স্টেটোৱে দুৰ্গামান টৌৰক কেৱল বৈতৰিৰ অন্য কোৱে বিদ্যুৎ সংযোগ কৰা হয় এবং আউটপুট শ্যাক্টেৰ সাথে সংযুক্ত ডিজেৱে মোটৰ হিতোৱে দুৰ্গামান টৌৰক কেৱল বৈতৰি কৰে। কলে ডাইলেক্ট শ্যাক্ট সূৰ্যন গতি জাত কৰে। ইনপুটে টাৰ্মিনাল বজে অৰ্পণৰ টাৰ্মিনাল লোকে বৈদ্যুতিক কারেক্ট সংযোগ কৰা হয়।

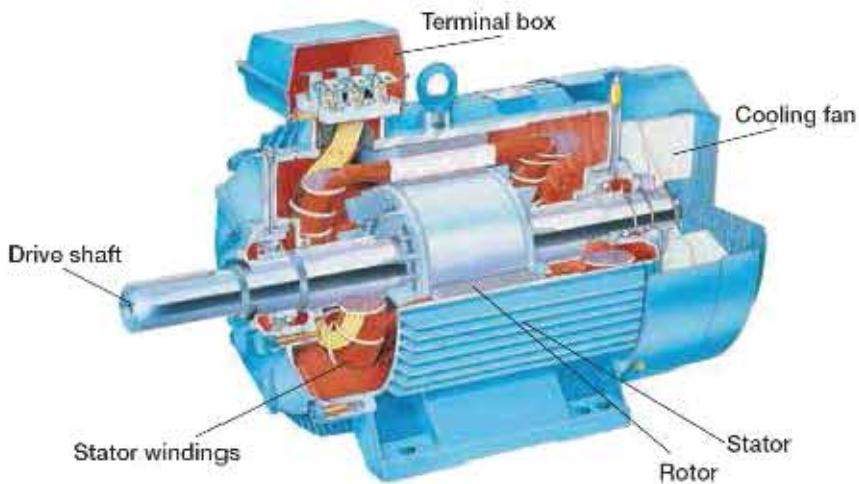

চিত্ৰ ১.২৫: এসি মোটৰ

১.৪.১৯ বৈদ্যুতিক জেনারেটৰ (Electrical Generator):

এটা একটি ডিজেল বা গোটোল ইঞ্জিন বা অন্যান্য শক্তি চালিত যন্ত্র। ইঞ্জিনের উৎপাদিত শক্তিৰ সাহায্যে মোটৰ ডাইলেন শাফটকে পরিচালিত কৰিব। তাৰপৰ মোটৰেৰ শক্তি অনুসৰে এসি মোটৰ ন্যাই এসি উৎপন্ন কৰিব। বৈদ্যুতিক জেনারেটৰ যাকে ভাস্কুলামোও বলা হয় যা গৃহস্থালী, বাণিজ্যিক এবং শিল্প প্রাহকদেৱ কাছে পাওয়াৰ সাইনেৰ মাধ্যমে সকালন এবং বিতৰণেৰ জন্য যান্ত্ৰিক শক্তিকে বিদ্যুতে রূপান্বিত কৰিব। জেনারেটৰগুলি অটোমোবাইল, বিমান, জাহাজ ও ট্রেনেৰ জন্য প্ৰয়োজনীয় বৈদ্যুতিক শক্তিও উৎপাদন কৰিব। জেনারেটৰ দুই ধৰনেৰ যথা-
ক) এসি জেনারেটৰ
খ) ডিসি জেনারেটৰ।



চিত্ৰ ১.২৬: বৈদ্যুতিক জেনারেটৰ


কাজ ২: নীচের তিতের সাথে বর্জে উচ্চারিত টুলসের নাম বিশোও।

Allen keys	Crimpers	Diagonal pliers	Electrical tape	End cutting pliers
Flash light	Hammer	Long nose pliers	Nut driver	Phillips screwdriver
Slotted screwdriver	Socket wrench	Tape measure	Tool box	Utility knife
Wire stripper				
1.	2.	3.	4.	
5.	6.	7.	8.	
9.	10.	11.	12.	
13.	14.	15.	16.	

চিত্র ১.২৭: বিভিন্ন ধোকান টুলস


কাছ ৩: অনির শালে চিহ্নিত অংশ সমূহের নাম লিখ।

- a. _____
- b. _____
- c. _____
- d. _____
- e. _____
- f. _____
- g. _____
- h. _____

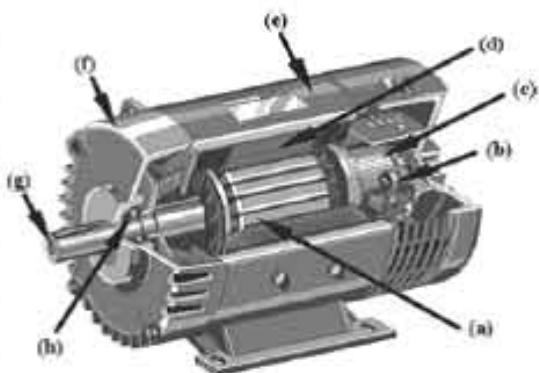

১.৫ পরিমাপক যন্ত্রের প্রক্রিয়াগ:

আউটপুট রিটিং পদ্ধতির উপর নির্ভর করে বৈদ্যুতিক পরিমাপক যন্ত্রের প্রক্রিয়াগ। যেমন-

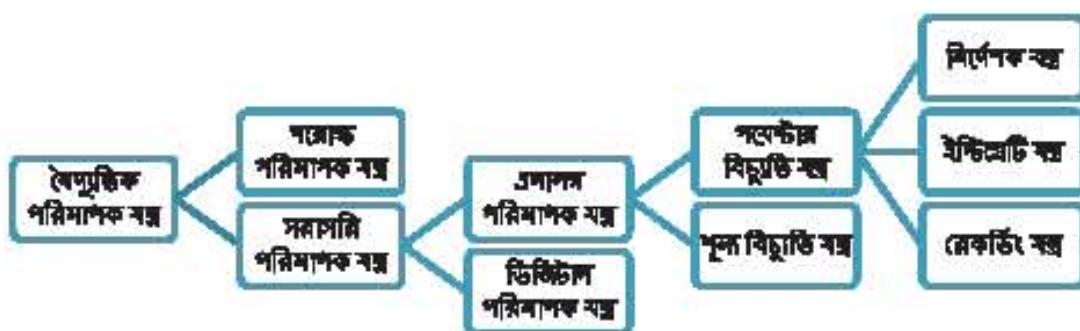

চিত্র ১.২৮: পরিমাপক যন্ত্রসমূহ

সরাসরি পরিমাপক যন্ত্র: এই ধরনের ডিভাইসের আউটপুট সরাসরি প্রাপ্ত হয় এবং তাদের আন আনার জন্য কোন পারিপন্থ পদ্ধতির প্রয়োজন হয় না।

ডিজিটাল ইলেক্ট্রনিক: ডিজিটাল যন্ত্রটি সংখ্যাসূচক আকারে আউটপুট দেয়। যাতি এলাকণ যন্ত্রের সুলভার আরও নির্ভুল কারণ পাঁতে কোনও আনুষ বর্তুক দ্রুটি ঘটে না।

এলাকণ যন্ত্র: যে যন্ত্রের আউটপুট ক্রমাগত পরিবর্তিত হয় তাকে এলাকণ যন্ত্র বলে। এলাকণ যন্ত্রটিতে পরেরটার মাঝে বা পরিমাপযোগ্য পরিমাণের যাত্রা দেখায়।

শূন্য বিচুক্তি যত্ন: এই যন্ত্রটি শূন্য বা শূন্য বিচুক্তি পরিমাপিত পরিমাণের মাত্রা নির্দেশ করে। যন্ত্রটির উচ্চ বিস্তুলতা এবং সংবেদনশীলতা রয়েছে। একটি আনা এবং একটি অজ্ঞানা আন ব্যবধান করা হয়। যখন আনা অজ্ঞানা পরিমাপের পরিমাণের আন সমান হয়, তখন পরেন্টারটি শূন্য বা শূন্য বিচুক্তি দেখায়। এ যন্ত্রটি পটেনশিওমিটার এবং প্যালভানোমিটারে শূন্য পরেন্ট আপার জন্য ব্যবহৃত হয়।

পরেন্টার বিচুক্তি যত্ন: যে যন্ত্র পরেন্টারের বিচুক্তির মাধ্যমে পরিমাণের মান নির্ধারণ করা হয় তাকে পরেন্টার বিচুক্তি যত্ন বলে। কোনো সিলেন্সে চলমান যন্ত্রের পরিমাণের অন্য পরিমাণক যন্ত্রের পরেন্টারকে বিচুক্ত করে যা ক্রমাগতভাবে ফিল্ডের মাধ্যমে পরিমাণের মাত্রা আনা যায়।

নির্দেশক যত্ন: যে যন্ত্রটি পরিমাপকৃত পরিমাণের মাত্রা নির্দেশ করে তাকে নির্দেশক যত্ন বলে। নির্দেশক যত্নটিতে একটি ভাসাল রয়েছে যা দাগকাটি ভাসালের উপর চলে। ভোল্টমিটার, অ্যামিটার, পাওয়ার ফ্যাটের পিটার হল নির্দেশক যন্ত্রের উদাহরণ।

ইন্টিগ্রেটিং ইলেক্ট্রুমেট: যে যন্ত্রটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সরবরাহকৃত মোট শক্তি পরিমাপ করে তাকে ইন্টিগ্রেটিং যত্ন বলে। যন্ত্র দ্বারা পরিমাপ করা মোট শক্তি সময়ের গুণফল এবং বৈদ্যুতিক পরিমাণ পরিমাপ করে। এনার্জি মিটার, ওয়াট আওয়ার মিটার-হল ইন্টিগ্রেটিং যন্ত্রের উদাহরণ।

ব্রেকডিং যত্ন: যে যন্ত্রটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সার্কিটের অবস্থা ব্রেকড করে যা ব্রেকডিং যন্ত্র হিসাবে পরিচিত। এই ব্রেকডিং যত্ন একটি কমস বহন করে যা কাগজের শীট হালকাভাবে স্পর্শ করে কাগজে আকা বক্রস্তরার বৈদ্যুতিক মান পরিমাণের ভাস্তব্য দেখায়।

কাজ ৪: নীচের পরিমাণক যন্ত্রগুলি কোন প্রেপিয়ার অঙ্গসত তা উল্লেখ কর:

পরিমাণক যন্ত্রের নাম	ক্ষমি	কোন প্রেপিয়ার পরিমাণক যন্ত্র
ভোল্টমিটার		
অ্যামিটার		

পরিমাণক যন্ত্রের নাম	ছবি	কোন শ্রেণির পরিমাণক যন্ত্র
ওয়াটমিটার		
এলার্জিমিটার		
ইসিজি (ইলেকট্রো কার্ডিও শ্রাফ) মেশিন		
সিডিআর (কম্পিউট ভয়েজ রেকর্ডার)		
সিসমোগ্রাফ		

চিত্র ১.২৯: বিভিন্ন ধরনের পরিমাণক যন্ত্র

১.৬ পরিমাণক যন্ত্রের ব্যবহার:

পরিমাপ ব্যবস্থার প্রধান কাজগুলি হল বৈদ্যুতিক ইউনিটগুলি নির্দেশ করা, রেকর্ড করা, শনাক্ত করা, নিরীক্ষণ করা এবং পরীক্ষা করা। এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার দেওয়া হলো।

- এটি বৈদ্যুতিক সিস্টেমের অপারেশন নিয়ন্ত্রণ এবং নিরীক্ষণ করতে সাহায্য করে।
- আদর্শ মানের সাহায্যে পরিমাপ ইউনিটের ত্বরিত খুঁজে পেতে পারে।

- পাওয়ার স্টেশন তৈরিতে, যন্ত্রগুলি ডেটা রেকর্ডিং, মান পরিমাপ, ব্রুটি শনাক্তকরণ এবং আরও অনেক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।
- এটি বিপদজনক অবস্থার অবস্থান শনাক্ত এবং রক্ষা করতে সাহায্য করে।
- বৈদ্যুতিক সিস্টেমের পরীক্ষামূলক ডেটা বিশ্লেষণের জন্য পরিমাপ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।
- সঠিক সংখ্যাসূচক মান প্রদর্শনের জন্য এটি অপরিহার্য। ডিজিটাল মাল্টিমিটার তার মধ্যে একটি।
- বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এটি ল্যাব, শিল্প পরিবেশ, বিজ্ঞান এবং প্রকৌশল অধ্যয়ন, একটি বৈদ্যুতিক এবং ইলেকট্রনিক্স প্রকল্প নির্মাণ ইত্যাদিতে পরীক্ষায় ব্যবহার করে।

১.৭ পরিমাপক যন্ত্রের যন্ত্র, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ:

কাজের সরঞ্জামগুলির সুরক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যার জন্য ঘন ঘন মনোযোগের প্রয়োজন হতে পারে। যেকোন রক্ষণাবেক্ষণ প্রোগ্রামের মধ্যে প্রতিফলিত হতে পারে যেমন শুধুমাত্র ব্রুটি বা ব্যর্থতার পরেই ব্রেকডাউন রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়, যেখানে কাজের সরঞ্জামের উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি তৈরি হবে সেখানে ক্রমাগত ব্যবহার সঠিক হবে না। নিচে গুরুত্বপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হল:

- ১ রক্ষণাবেক্ষণ এবং অপারেশন টিমের সাথে সম্পর্কিত কাজগুলি পরিচালনা করা।
- ২ প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ প্রোগ্রামগুলি বিকাশ এবং কার্যকর করা।
- ৩ বৈদ্যুতিক, বায়ুসংক্রান্ত, ইলেকট্রনিক পাশাপাশি প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোল (PLC) সিস্টেমের জন্য ইলেক্ট্রুমেন্টেশন মূল্যায়ন এবং সমস্যা সমাধান পরিচালনা করা।
- ৪ মেরামত এবং প্রতিস্থাপনের সাথে কার্যকরী অনুসরণ করে কমিশন ইনস্ট্রুমেন্টেশন নিশ্চিত করা।
- ৫ প্রয়োজন অনুসারে ইলেক্ট্রুমেন্টেশনে কার্যকরী কর্মক্ষমতা সম্পর্কিত পরীক্ষা পরিচালনা করা।
- ৬ প্রয়োজনীয় যন্ত্র রক্ষণাবেক্ষণ বা প্রতিস্থাপন কার্যক্রম সম্পাদনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবেশ এবং সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তাগুলির সাথে সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করা।
- ৭ যন্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণ এবং নির্মাণ পরিচালনার সাথে সম্পর্কিত নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনে পরিবর্তনের সচেতনতা বজায় রাখা এবং আগড়েট করা।
- ৮ কাজের আদেশ সম্পূর্ণ করার জন্য শ্রেণীবিভাগ এবং অগ্রাধিকার ব্যবস্থা মেনে চলা।
- ৯ পরিকল্পনা এবং প্রতিক্রিয়াশীল কাজের ক্রিয়াকলাপ সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং সংস্থান শনাক্ত করতে পরিকল্পনা ও অপারেশন কর্মীদের সহায়তা করা।
- ১০ প্রতিটি অনুমোদিত অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি মেনে চলা।
- ১১ সময়সূচী কাজের লোড হিসাবে রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনাকারীদের সাথে সঞ্চালন করা।
- ১২ পরিমাপক যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিষ্কার করা।
- ১৩ কাজ সমাপ্তির জন্য সমস্ত নির্দেশাবলী মেনে চলা।

১.৮ ইলেকট্রো-স্ট্যাটিক ডিসচার্জ (ESD):


ইলেকট্রো-স্ট্যাটিক ডিসচার্জ হল দুটি বৈদ্যুতিক চার্জযুক্ত বস্তুর মধ্যে হঠাতে এবং ক্ষণস্থায়ী বৈদ্যুতিক প্রবাহ যা একটি বৈদ্যুতিক শর্ট ডাই-ইলেকট্রিক ব্রেকডাউনের কারণে ঘটে। ট্রাইবোচার্জিং বা ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক ইন্ডাকশন

যারা স্ট্যাটিক ইলেক্ট্রিসিটি তৈরি হতে পারে। ESD ঘটে যখন ভিন্নভাবে চার্জযুক্ত বস্তুগুলিকে একত্রে কাছাকাছি আনা হয় বা যখন তাদের মধ্যকার অন্তরক ভেঙ্গে যায়, প্রায়শই একটি দৃশ্যমান স্পার্ক তৈরি করে।

স্ট্যাটিক ইলেক্ট্রিসিটি হল ইলেক্ট্রনের ঘাটতি বা অভিযন্ত ভাস্তুমায়ীনতা। ঘাটতি বা অভিযন্ত ইলেক্ট্রনের মোট সংখ্যা সেই পৃষ্ঠের চার্জ নির্ধারণ করে। একটি অভিযন্ত ইলেক্ট্রন পৃষ্ঠকে নেতৃবাচক চার্জ এবং একটি ইলেক্ট্রন ঘাটতি পৃষ্ঠকে খনাচক চার্জ ধরা হয়। এই চার্জ পরিমাপ করতে একটি ভোল্টমিটাৰ ব্যবহার করা যেতে পারে।

নিরাপদ পথ ব্যবহার এবং সাধারণ সতর্কতা অনুসরণ করে ইএসডি প্রতিরোধ ও নির্মূল করা যেতে পারে:

- PCB (Printed Board Circuit) এর ইউনিট উৎপাদনের জন্য একটি ESD-নিরাপদ ক্লিনরুম পরিবেশে অ্যাসেম্বলি করা উচিত।
- PCB বা ইলেক্ট্রনিক সরঞ্জাম মেরামত করার সময়, কর্মীকে প্রাউড করার জন্য সর্বদা একটি গ্রাউন্ডেড অ্যান্টি-স্ট্যাটিক কম্পিউটার চাবুক পরিধান করা প্রয়োজন।
- ESD-নিরাপদ মাদুর টেবিল বা কাজের বেঁকে এবং মাটিতে রাখ।
- অ্যান্টি-স্ট্যাটিক সরঞ্জাম ব্যবহার করা।
- যেখানে গ্রাউন্ডিং সংস্থ নয় সেখানে চার্জ নিরপেক্ষ করার জন্য আয়নাইজেশন (চার্জ প্রশমন) করার জন্য ionizers (স্ট্যাটিক এলিমিনেটর) ব্যবহার করা।
- PCB প্যাকেজ করার সময় অ্যান্টিস্ট্যাটিক ব্যাগ ব্যবহার করা।

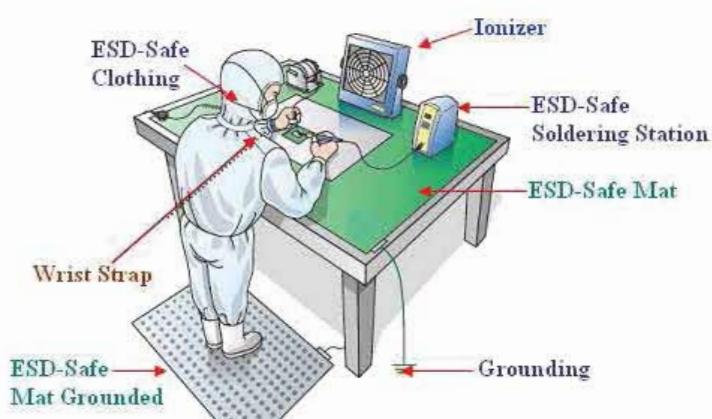

চিত্র ১.৩০: নিরাপদ পোষাক পরিহিত অবস্থার কার্যরত

১.৮.১ পরিবাহী পদার্থ (Conductive Materials):

পরিবাহী পদার্থগুলি বৈদ্যুতিক প্রবাহের প্রবাহ বা উত্তরণ চার্জ বাহক হিসাবে ইলেক্ট্রন অথবা আয়ন-কে অনুমতি দেয়। এইভাবে দুই ধরনের পরিবাহী পদার্থ বিদ্যমান যেমন, ইলেক্ট্রনিক পরিবাহী ও আয়নিক পরিবাহী।

১.৮.২ নিরোধক পদার্থ (Insulative Materials):

নিরোধক পদার্থ ইলেক্ট্রনের প্রবাহকে বাধা দেয় বা সীমিত করে, বৈদ্যুতিক চার্জের সর্বোচ্চ প্রতিরোধ দেখায়। অর্থাৎ যে পদার্থের মধ্যে বিদ্যুৎ যেতে দেয় না, সেই পদার্থকে নিরোধক পদার্থ বলে।

পরিবাহী এবং নিক্ষিক খারক মধ্যে গার্ফক্য:



চিত্র ১.৩১: বিশিষ্ট ক্লাম পরিবাহী চার্ট

যদি গ্রোধের মান কম হয় তবে স্ট্যাটিক চার্জ মাটিতে প্রবাহ হৃত হয়। আবার গ্রোধের মান বাঢ়তে থাকলে স্ট্যাটিক চার্জ মাটিতে প্রবাহ দীর পড়ি হয়। অর্থাৎ উপরে চিত্রে প্রতি একক ক্ষেত্রফল গ্রোধের মান 10^0 হতে 10^0 হলে নিক্ষিক খারক এবং এর কম মান হলে পরিবাহী খারক হিসাবে বিবেচিত হবে। আবার গ্রোধের মান 10^0 হতে 10^{14} হলে স্ট্যাটিক চার্জ সুস্থ পদার্থ বোৱাবো।

১.৯ যন্ত্রপাতি পরীক্ষা পদ্ধতি (Equipment Testing Procedure):

১.৯.১ ক্যাপাসিট্যাল পরিমাপ:

ডিজিটাল মাস্টিভিটাৰ দিয়ে ক্যাপাসিট্যাল বা "F" পরিমাপ কৰা যেতে পারে। এটিৰ মাধ্যমে মোটামুটি নিঃস্থিত প্রদান কৰতে পাৰে যা খুব সুনির্দিষ্ট নহয়। সঠিক পরিমাপেৰ ফল্য, LCR (ইলেক্ট্ৰোলজি, ক্যাপাসিট্যাস এবং ৱেজিট্যাল) মিটাৰ ব্যবহাৰ কৰা হয় যা খুব ব্যৱহৃত এবং এননকি সময়ান সিৱিল ৱেজিট্যাল ব্যবহাৰ কৰে ক্যাপাসিট্যাল পরিমাপ কৰা যায়।


ডিজিটাল বা এনালগ মাস্টিভিটাৰ ব্যবহাৰ কৰে আমোৰা একাধিক বৈদ্যুতিক পরিমাপ যেমন ভোল্টেজ, কাৰেণ্ট, ৱেজিট্যাল, ক্যাপাসিট্যাল, ফ্ৰিকোয়েন্সি ভাগমাত্ৰা এবং খাৰাবাহিকতা বা কলিনিউটি ইলেক্ট্ৰোলজি পরিমাপ কৰতে পাৰি। বৈদ্যুতিক ইলেক্ট্ৰনিক উপাদান যেমন প্রতিরোধক, ক্যাপিসিটৱ, ভায়ড, ট্ৰানজিস্টৱ এবং ভাৱেৰ পৰীক্ষা কৰতে পাৰি। নিম্নলিখিত ডিজিটাল মাস্টিভিটাৰ ব্যবহাৰ কৰে ক্যাপাসিট্যালেৰ ক্যাপাসিট্যালেৰ সঠিক মান পরিমাপ কৰা যায়।

১.৯.২ ডিজিটাল মাস্টিভিটাৰে সাহায্যে ক্যাপাসিটৱ টেস্ট (ওহঘৰিটাৰ মোড়):

১. ক্যাপাসিটৱটি পৰিপূৰ্ণ চার্জসুত নিশ্চিত কৰতে হবে অৰ্থাৎ ক্যাপাসিট্যালে দুটি টাৰ্মিনাল শৰ্ট কৰলে কোনো স্পাৰ্ক না হয় তবে সুন্দৰ হবে এটি চার্জ সুত।
২. মিটাৰেৰ নথাটি $1K\Omega$ (১ কিলো ওহম) এ সেট কৰতে হবে।
৩. মাস্টিভিটাৰ প্ৰথম গৱেষিত অংশ ক্যাপাসিট্যালে গৱেষিত টাৰ্মিনালে এবং নেগেটিভ অংশ নেগেটিভ টাৰ্মিনালে সংযোগ কৰতে হবে।

৪. আলগুর থিটারটি OL (Open Line) অথবা ∞ (অসীম) লেখা দেখাবে অর্থাৎ ক্যাপাসিটরটি ভাল আছে বোধ হবে।
৫. যদি কোনো পরিবর্তন না হয় তবে ক্যাপাসিটরটি অকেজে বা খারাপ হওয়ে নিশ্চে হবে।

**Testing Capacitor using Digital Multimeter
(Resistance "Ω" or Ohmmeter Mode)**

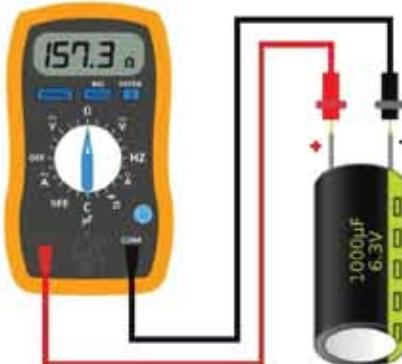


চিত্র-১.৩২ ওহ্ম থিটার মাধ্যমে ক্যাপাসিটর টেস্ট

১.৯.৩ ডিজিটাল মাল্টিমিটারের সাহায্যে ক্যাপাসিটর টেস্ট (ক্যাপাসিটেন্স মোড):

১. ক্যাপাসিটরটি পরিশূর্ণ চার্জসূক্ষ্ম নিশ্চিত করতে হবে অর্থাৎ ক্যাপাসিটরের দুটি টার্মিনাল শর্ট করলে কোনো স্লার্ক না হয় তবে বুকতে হবে এটি চার্জ সূক্ষ্ম।
২. সার্কিট বোর্ড হতে ক্যাপাসিটরটি ফুলতে হবে।
৩. থিটারের নবাটি C মাধ্যমে এ সেট করতে হবে।
৪. মাল্টিমিটারের পোর্ট এর পজেটিভ অংশ ক্যাপাসিটরের পজেটিভ টার্মিনালে এবং নেগেটিভ অংশ নেগেটিভ টার্মিনালে সংযোগ করতে হবে।
৫. যদি থিটারটি ক্যাপাসিটরের প্রকৃত মানের কাছাকাছি দেখাবে তবে ক্যাপাসিটরটি ভাল আছে।

**Testing Capacitor using Multimeter
(Capacitance "C" Mode)**

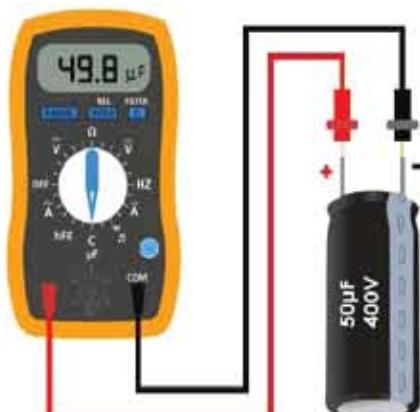

চিত্র-১.৩৩ ডিজিটাল মাল্টিমিটারের সাহায্যে
ক্যাপাসিটেন্স মাধ্যমে ক্যাপাসিটর টেস্ট

ডিজিটাল মাল্টিমিটারের সাহায্যে ক্যাপাসিটর টেস্ট (কনিনিউটি মোড়):

১. ক্যাপাসিটরটি পরিশূর্প চার্জমুক্ত নিশ্চিত করতে হবে অর্থাৎ ক্যাপাসিটরের দুটি টারমিনাল শর্ট করলে কোনো স্পার্ক না হয় তবে বুকতে হবে এটি চার্জ সুর্জ।
২. সার্কিট বোর্ড হতে ক্যাপাসিটরটি খুলতে হবে।
৩. খিটারের নবটি কনিনিউটি মোড়ে এ সেট করতে হবে।
৪. মাল্টিমিটার প্রবাটি পেজেটিভ অবশ্য ক্যাপাসিটরের পেজেটিভ টারমিনালে এবং নেগেটিভ অবশ্য নেগেটিভ টারমিনালে সংযোগ করতে হবে।
৫. যদি খিটারটি OL (Open Line) অথবা শব্দ করে থেমে যাবে তবে ক্যাপাসিটরটি ভাল আছে।
৬. যদি খিটারটি OL অথবা শব্দ না করে তবে ক্যাপাসিটরটি খারাপ আছে।
৭. যদি খিটারটি লাইট অন অথবা অনবরুক শব্দ হতে থাকে তবে ক্যাপাসিটরটি শর্ট আছে।

**Tesing Capacitor with a Multimeter
(Continuity Test Mode)**



চিত্র-১.৩৪ ডিজিটাল মাল্টিমিটারের সাহায্যে কনিনিউটি মোড়ে ক্যাপাসিটর টেস্ট

১.৯.৪ ভাস্তু পরীক্ষা:


ভাস্তু হল একটি সাধারণ শিখন অবশ্য এবং দুটি টার্মিনাল ডিভাইস যা এক দিকে (ফ্রোয়ার্ড বাস্তুস) কারেন্ট প্রবাহিত করতে দেয়। এটি বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক ডিভাইন এবং সিলেক্সে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত উপাদান যেখন রেক্টিফার, এলইডি লাইট সম্পর্কিত সার্কিট, ভোল্টেজ মাল্টিমিটার সার্কিট, সোলার প্যানেল, সজিক গেট ইত্যাদি।

ফ্রোয়ার্ড বাস্তুসের ক্ষেত্রে ভাস্তুর ভোল্টেজ ছুপ পরিমাপের মাধ্যমে ভাস্তু টেস্ট করা হয়। ফ্রোয়ার্ড বাস্তুসে ভাস্তুক বক্স সুইচ হিসেবে কাজ করে অর্থাৎ কারেন্ট প্রবাহিত হবে এবং কক্ষাঁক এর সঙ্গে ব্যবহার করবে। রিজার্স বাস্তুসে ঘোলা সুইচ হিসেবে কাজ করে অর্থাৎ কারেন্ট প্রবাহিত হব না এবং রেজিস্ট্র এর মধ্যে ব্যবহার হবে।

ডিজিটাল মাল্টিমিটারের সাহায্যে ভাস্তু টেস্ট (ভাস্তু টেস্ট মোড়):

১. সার্কিট হতে ভাস্তু খুলতে হবে।
২. খিটারের নবটি ভাস্তু টেস্ট মোড়ে এ সেট করতে হবে।
৩. মাল্টিমিটার প্রবাটি পেজেটিভ অবশ্য ভাস্তুর পেজেটিভ শিফ্ট (আনোড) এবং নেগেটিভ অবশ্য নেগেটিভ শিফ্ট (ক্যানোড) সংযোগ করতে হবে। (ফ্রোয়ার্ড বাস্তুস)
৪. যদি খিটারটি ০.৫-০.৮ ভোল্ট (সাধারণ সিলিকন ভাস্তু), ০.২-০.৩ ভোল্ট (আরয়েনিয়াম ভাস্তু) দেখার তবে ভাস্তুটি ভাল আছে। (ফ্রোয়ার্ড বাস্তুস)

৫. মাস্টিপিটার প্রথম পজিশনে অংশ ভারডের পজিশনে লিভ (ক্যারোভ) এবং নেগেটিভ অংশ নেগেটিভ লিভ (আর্যোভ) সংযোগ করতে হবে। (রিভার্স বায়াস)
৬. বলি পিটারটি OL (Open Line) দেখাই তবে ভায়োভটি ভাল আছে। (রিভার্স বায়াস)
৭. বলি পিটারটি উভয় কানেকশনে OL (Open Line) দেখাই তবে ভায়োভটি বাস্তুপ আছে।
৮. বলি পিটারটি উভয় কানেকশনে 0.8 ডেক্সট দেখাই তবে ভায়োভটি শৰ্ট আছে।

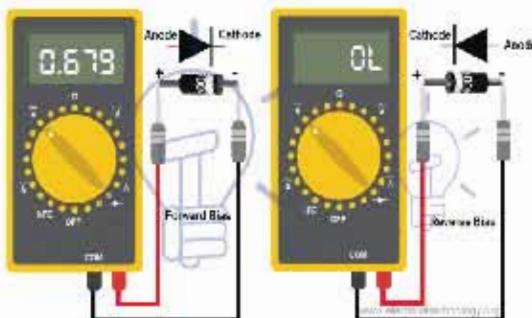

চিত্র-১.৩৫: ডিজিটাল মাস্টিপিটারের সাহায্যে ভায়োভ টেস্ট

১.৫ ওহমের সূত্র:

কোনো পরিবাহীর দুই প্রান্তের মধ্যে ভোল্টেজ পার্থক্য থাকলে তার মধ্য দিয়ে কার্যের প্রবাহিত হতে পারে। এই কার্যের প্রবাহের নির্ভর করে পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভিন্ন পার্থক্য, পরিবাহীর আকৃতি ও উপাদান এবং পরিবাহীর তাপমাত্রার উপর। একটি নির্দিষ্ট পরিবাহীর তাপমাত্রার দ্বির থাকলে, তার মধ্য দিয়ে যে কার্যের প্রবাহিত হয় তা এর দুই প্রান্তের বিভিন্ন পার্থক্য এবং রেজিস্ট্যাল-এর উপর নির্ভর করে।

পারিস্কৃতিকভাবে এই কার্যটি ভোল্টেজ সম্পর্কটি দেখা যায়-

Georg Simon Ohm


Basic Electrical Circuit

$$I = \frac{V}{R}$$

Ohm's Law

এই সম্পর্কে জর্জ সাইমন ওহম ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে একটি সূত্র প্রতিষ্ঠা করেন, যা তার নামানুসারে ওহমের সূত্র নামে পরিচিত। সার্কিটের, ভোল্টেজ ও রেজিস্ট্যাল-এর মান নির্ণয় করার জন্য ওহমের সূত্র ব্যবহার করা হয়। নির্দিষ্ট তাপমাত্রার কোনো পরিবাহীর ভিত্তি দিয়ে যে কার্যের প্রবাহিত হয়, তা এ পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভিন্ন পার্থক্যের সমানুপাত্তিক এবং রেজিস্ট্যাল-এর ব্যানুপাত্তিক বা উপ্টানুপাত্তিক।

১.৫.১ ওহসের সূত্রের গাণিতিক ব্যাখ্যা:

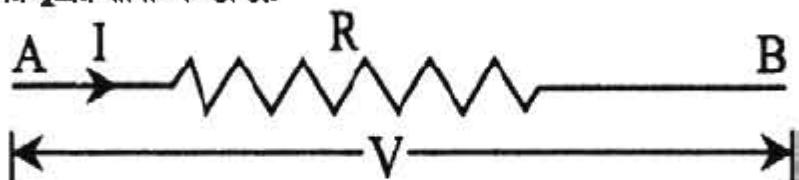

সমে করি, AB পরিবাহীর দুই প্রাত্মের বিভব অথচুর্মে V_A ও V_B । পরিবাহীর রেজিস্ট্যাল R এবং এর ডিফর দিয়ে প্রবাহিত কার্যেট I পরিবাহীর দুই প্রাত্মের বিভব শর্কর্ক = $V_A \sim V_B = V$

ওহসের সূত্রানুসারে

$$I \propto V \dots \dots \dots \text{(i)} \quad [\text{যখন } R \text{ ধূরক}]$$

$$\text{এবং} \quad I \propto \frac{1}{R} \dots \dots \dots \text{(ii)} \quad [\text{যখন } V \text{ ধূরক}]$$

$$(i) \text{ ও } (ii) \text{ নং হতে পাই, } I \propto \frac{V}{R} \quad [\text{যখন } V \text{ ও } R \text{ উভয়ই পরিবর্তনশীল}]$$


$$\text{বা, } I = k \cdot \frac{V}{R} \dots \dots \dots \text{(iii)} \quad [\text{এখনে } k \text{ ধূরক}]$$

(যদি কোনো পরিবাহীর ১ ওহস রেজিস্ট্যাল-এর স্থানে দিয়ে ১ ভোল্ট বৈদ্যুতিক চাপে ১ অ্যাম্পিয়ার কার্যেট প্রবাহিত হয়, তবে k এর মান ১ হবে)

$$(iii) \text{ নং সমীকরণে } k = 1 \text{ বসিয়ে পাই, } I = \frac{V}{R} \dots \dots \dots \text{(iv)}$$

১.৫.২ ঝোখ ও পরিবাহিতার অন্ত্য সম্পর্ক:

কোন পরিবাহকের দুই প্রাত্মের বিভব শর্কর্ক ১ ভোল্ট হলে যদি তার স্থানে দিয়ে ১ অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ প্রবাহ প্রবাহিত হয় তবে ঐ পরিবাহীর ঝোখকে ১ ওহস বলে। ঝোখের বিপরীত রাশি হলো পরিবাহিতা বা কভার্টেজ।

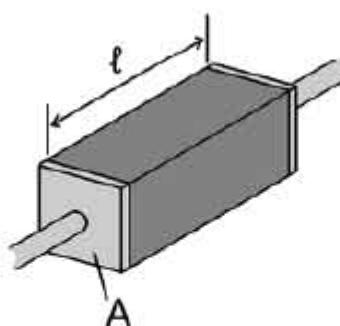

নির্দিষ্ট উক্তাম বেকোনো পরিবাহীর ঝোখ এবং দৈর্ঘ্যের সমানুপাতিক এবং প্রস্তুতদের ব্যত্তানুপাতিক। অঙ্গপরিবাহী (সূলার কভার্টেজ) ছাড়া সব পরিবাহীয়েই কিন্তু না কিন্তু ঝোখ আছে, তা যত ক্ষুঢ়ই হোক না কেন। কোনো একটি বস্তুর ঝোখ দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। একটি উপাদান অন্যটি আকার।

কোনো পরিবাহির প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল A , দৈর্ঘ্য l হলে ঐ পরিবাহির রোধ হবে,

$$R \propto \frac{l}{A} \text{ বা, } R = \rho \frac{l}{A} \quad (\rho \text{ হল পরিবাহির ঝোখারণ, বা একটি খুবক সংখ্যা})$$

১.৫.৩ রোধের সাথে জুল প্রভাবের সম্পর্ক:

বিজ্ঞানী জুল মতে যেকোনো রোধ বিশিষ্ট পদার্থের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে বিদ্যুৎ শক্তিকে তাপশক্তিতে রূপান্বিত করে। R রোধ বিশিষ্ট কোনো পদার্থের মধ্যে দিয়ে t সময় ধরে যদি I পরিমাপ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তবে উৎপন্ন তাপশক্তির পরিমাণ হবে,

$$\text{মোট তাপ, } H = I^2 R t \quad (\text{SI পছতিতে এর সাধারণ রূপ হল } H = \frac{Rt}{J} I^2 \text{ মেখানে } J \text{ জুল খুবক।}$$

১.৬ বৈদ্যুতিক সার্কিট এর ধোরণ:

ভূল্প রোধ (Equivalent Resistance):


কোন বর্তনীতে বিদ্যমান রোধগুলোর পরিবর্তে যে বিশেষ মানের কোনো রোধের জন্য বর্তনীতে বিভব ও তড়িৎ প্রবাহ অপরিবর্তিত থাকে, সেই মানটিকে ঐ বর্তনীর ভূল্প রোধ (R_{eq}) বলে।

ভূল্প রোধ দুই ধরনের হয়ে থাকে

- সিরিজ ভূল্পরোধ (R_s)
- প্যারালাল ভূল্পরোধ (R_p)

সিরিজ বর্তনী (Series Circuit):

যখন কোনো বর্তনীতে তার রোধগুলো একই পথে যুক্ত থাকে অর্থাৎ একটির শেষ প্রান্তের সাথে অপরটির শুরুর প্রান্ত যুক্ত থাকে তখন তাকে সেলি বর্তনী বলে এবং একেরে বর্তনীর সকল উপাদানের মধ্যে দিয়ে একই পরিমাপ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়।

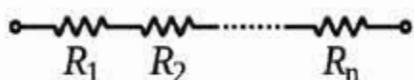


একটি পরিবাহী তারে R_s, R_2, R_3, \dots ইত্যাদি রোধ সিরিজ বর্তনী থাকলে, ভূল্পরোধ (R_s) হবে :-

$$R_s = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$$

প্যারালাল বর্তনী (Parallel Circuit):

যখন কোনো বর্তনীতে সবগুলো রোধের প্রথম প্রান্ত একটি আবৃ সাধারণ বিন্দুতে এবং অপরপ্রান্ত অপর একটি আবৃ সাধারণ বিন্দুতে যুক্ত থাকে তখন সে বর্তনীকে বলা হয় সমান্তরাল বর্তনী। সমান্তরাল বর্তনীতে তার প্রত্যেক উপাদানের বিভব পার্থক্য একই থাকে।

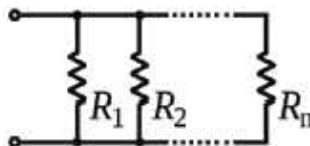

একটি পরিবাহী তালে R_1 , R_2 , R_3 , ইত্যাদি রোধ প্যারালাল বর্তী থাকলে, মোট ভুল্যরোধ, R_p

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots \dots \dots$$

কাজ ৫: ব্যবহারিক কার্য করার পূর্বে নিম্ন ধারণসমূহ সম্পর্ক করা হয়েছে কি?


ক্রমিক	কার্যকরি ধারণসমূহের বিবরণ	ক্ষী	না	মন্তব্য
১	বেথানে কর্মীদের প্রাইভেইলের জন্য ESD প্রোটোটাইপ প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হয়, সেখানে কি ফুট প্রাইভেইল ডিভাইস বা পরিবাহী পাদুকা পরা হয়?			
২	বেথানে পরিবাহী সেবে এবং পাদুকা কর্মীদের প্রাইভেইলের জন্য ব্যবহার করা হয়, কর্মীরা কি এলাকায় প্রাইভেইল করার পরে প্রাইভেইলের ধারাবাহিকতা পরিচাক করে?			
৩	কর্মীরা কি ESD প্রতিরক্ষামূলক ওয়ার্কস্টেশনে প্রাইভেইল করিয়ে স্ট্যাপ প্রয়োগ?			
৪	কর্মীরা কি ধারাবাহিকতার জন্য করিয়ে স্ট্যাপ প্রয়োগ করছেন বা ক্রসাগত প্রাইভেইল স্যানিটের ব্যবহার করছেন?			
৫	বেথানে ক্রসাগত প্রাইভেইল স্যানিটের ব্যবহার করা হয় না, সেখানে করিয়ে স্ট্যাপসুলি কি নিয়মিতভাবে এবং ঘন ঘন বিভিন্ন চেক করা হয় এবং লগ করা হয়?			
৬	করিয়ে স্ট্যাপ চেক এবং ক্রসাগত প্রাইভেইল স্যানিটের কি পর্যায়ক্রমে চেক করা হয় এবং রুক্ষপোবেকশন করা হয়?			
৭	করিয়ে স্ট্যাপ এবং পারের প্রাইভেইলসুলি কি সঠিকভাবে ফিট করে?			
৮	করিয়ে স্ট্যাপ এবং পারের প্রাইভেইল সঠিকভাবে কাঞ্জ করে?			
৯	করিয়ে স্ট্যাপ কর্ত চেক করা হয়, প্রাইভেইল উপর, ওয়ার্কস্টেশনে?			
১০	নিম্নলিখিত ফুট প্রাইভেইল কি একবার ব্যবহারের জন্য সীচাবদ?			
১১	করিয়ে স্ট্যাপ এবং পারের প্রাইভেইলের প্রয়োগ রেকর্ড কি রাখা হয় এবং রুক্ষপোবেকশন করা হয়?			
১২	ষৰ্বন প্রয়োজন হয়, ESD প্রতিরক্ষামূলক সোনাক কি সঠিকভাবে পরা হয়?			
১৩	অপ্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত জিনিসপত্র কি ESD নিয়ন্ত্রিত এলাকার বাইরে রাখা হয়?			
১৪	ESD নিয়ন্ত্রিত এলাকাম কর্মসূক কর্মীরা কি বর্তমানে প্রত্যক্ষিত বা অস্বক্ষিত?			
১৫	ESD নিয়ন্ত্রিত এলাকাম অ্যারেলস সহ সমস্ত কর্মী কি প্রশিক্ষিত?			
১৬	ESD নিয়ন্ত্রণ শৈয়োজনিকভা দর্শকদের উপর আয়োগ করা হয়?			

অন্য ১: বৈজ্ঞানিক বঙ্গীয় কার্যক্রম, তোল্টেজ ও রেজিস্ট্যাল এবং আর নির্ণয়ে দক্ষতা অর্জন।

পারদর্শিকতা মাপনক্ষেত্র:

- ইএসডি সক্রিয়তা বিধি অনুসরণ করতে পারব;
- সার্কিটে ব্যবহৃত উপাদানসমূহ পরিকার অন্য পরিমাণক হজ নির্বাচন করতে পারব;
- পরিমাণক বজ্জ্বের কার্যক্রমতা চেক করতে পারব;
- ইলেকট্রিক্যাল পরিসাপ ভৰ্ত্তাসমূহ নির্দিষ্ট হকে লিপিবদ্ধ করতে পারব;
- ইলেকট্রিক্যাল মজ্জাইশসমূহ ব্যাখ্যানে ব্যবহার ও সংরক্ষণ করতে পারব;
- কাজের পথে সকল আলামালসমূহ নির্দিষ্ট হালে সংরক্ষণ এবং পরিকার পরিচয় করতে পারব।

সার্কিট কার্যালয়:

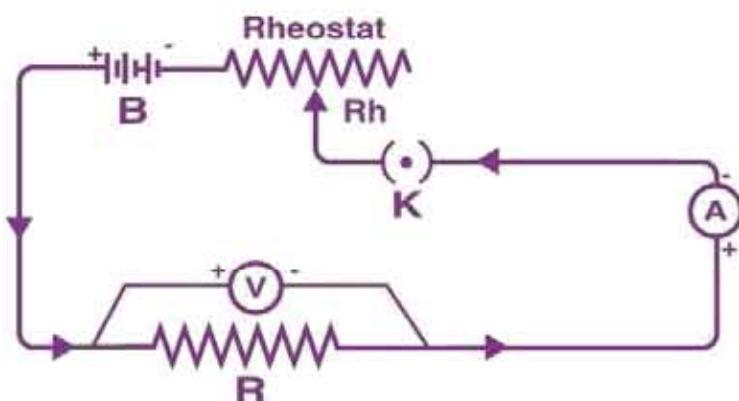

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম:

ক্রমিক নং	সুরক্ষা সরঞ্জামের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	সেফটি সু	আনসন্ধান	১ জোড়া
২	গ্রেলস	আনসন্ধান	১টি
৩	হ্যাক প্লাটস	আনসন্ধান	১ সেট
৪	অ্যাক্শন	সাইক অনুবাদী	১টি
৫	আক	সাইক অনুবাদী	১টি

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস):

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতির নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	ওহম মিটার	ডিজিটাল	১টি
২	নিয়ন টেস্টার	মানসম্মত	১টি
৩	কৰ্বিনেশন প্লায়ার	৬ ইঞ্চি	১টি
৪	ফ্লাট স্ক্রু ড্রাইভার	৬ ইঞ্চি	১টি
৫	ফিলিপস স্ক্রু ড্রাইভার	৬ ইঞ্চি	১টি
৬	স্লাইড রেঞ্জ	৬ ইঞ্চি	১টি
৭	কাটিং 'স'	৬ ইঞ্চি	১টি
৮	ওয়্যার স্ট্রাপার	৬ ইঞ্চি	১টি
৯	লং নোজ প্লায়ার	৬ ইঞ্চি	১টি

ইকুইপমেন্ট:

ক্রমিক নং	ইকুইপমেন্ট এর নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	রেজিস্ট্র	মানসম্মত	১টি
২	অ্যামিটার	মানসম্মত	১টি
৩	ভোল্টমিটার	মানসম্মত	১টি
৪	ব্যাটারী	সাইজ অনুযায়ী	১টি
৫	প্লাগ-কী	সাইজ অনুযায়ী	১টি
৬	রিওল্টেট	পাওয়ার রেটিং ১২০ -২৫০০ ওয়াট	১টি

মালামাল:

ক্রমিক নং	মালামালের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	ফ্রেক্সিবল ওয়্যার	১৪/০.০৭৬	পরিমাণমত
২	কাঠের পাটাতন	২ ফুট চওড়া ও ২ ফুট লম্বা	১টি
৩	প্লাস্টিক চ্যানেল	১/২ ইঞ্চি	৪ ফুট
৪	সুইচ	২২০ ভোল্ট, ৫ অ্যাম্পিয়ার	২টি
৫	ইসুলেটিং টেপ	মানসম্মত	পরিমাণ মত

কাজের ধারা

- মালামালের তালিকা অনুযায়ী ঘন্টপাতি, ইকুইপমেন্ট ও মালামাল সংগ্রহ করো।
- ব্যক্তিগত নিরাপত্ত সরঞ্জাম সংগ্রহ ও পরিধান করো।
- প্রথমে ডায়াগ্রাম অনুযায়ী প্রতিটি ইকুইপমেন্টের সহিত সংযোগ প্রদান করো।
- প্রাথমিকভাবে কী K বক্স অবস্থায় থাকবে।
- এবার, কী K চালু করে এবং অ্যামিমিটার A এবং ভোল্টমিটার V-তে ন্যূনতম রিডিং পেতে রিওল্ট্যাট সামঞ্জস্য করো।
- রিওল্ট্যাটের স্লাইডিং টার্মিনালটি সরানোর মাধ্যমে সার্কিটে কারেন্ট ধীরে ধীরে বাড়ানো হয়।
প্রক্রিয়া চলাকালীন, সার্কিটে প্রবাহিত কারেন্ট এবং প্রতিরোধের তারের R সহ সম্ভাব্য পার্থক্যের সংশ্লিষ্ট মান রেকর্ড করো।
- এভাবে ভোল্টেজ ও কারেন্টের বিভিন্ন মানের সেট পাওয়া যায়।
- V ও I মানের প্রতিটি সেটের জন্য, V/I অনুপাত গণনা করো।
- যখন প্রতিটি ক্ষেত্রে V/I অনুপাত গণনা করো, লক্ষ্য করবে যে, এটি মান প্রায় একই। তাই $V/I = R$, যা একটি ধ্রুবক।
- সম্ভাব্য পার্থক্যের বিপরীতে কারেন্টের একটি গ্রাফ প্লট করো, এটি একটি সরল রেখা হবে। সুতরাং প্রমাণ করে যে কারেন্ট সম্ভাব্য পার্থক্যের সমানুপাতিক।

ডাটা টেবিল

Sl.	I _t	I ₁	I ₂	V _t	V ₁	V ₂	R ₁	R ₂	R ₁	V/I = R	Remarks
১											
২											
৩											

সতর্কতাসমূহ:

- কাজ করার সময় অব্যশই পিপিই পরিধান করতে হবে।
- সঠিকভাবে টুলসের ব্যবহার নিশ্চিত হতে হবে।
- কাজের সময় অমনোযোগী হওয়া যাবে না।
- যদি বোবাতে সমস্যা হয় তবে শিক্ষক এর সহায়তা নিতে হবে।
- শিক্ষক এর অনুমতি ছাড়া অন্য কোনো কাজ করা যাবে না।

বিশেষ নির্দেশনা:

ইলেক্ট্রিক স্ট্যাটিক ডিসচার্জ বিধি অনুসরণ করে ব্যবহারিক কার্য সম্পাদন করতে হবে। কানেটিং লীডগুলো শক্তভাবে লাগাতে হবে। মিটারগুলো সঠিক নিয়মে সংযোগ করতে হবে ও ক্রটিমুক্ত রিডিং সংগ্রহ করতে হবে।

অর্জিত দক্ষতা:

এই জব সম্পন্ন করে একটি বর্তনীর প্রতীকসমূহ ব্যবহার, ভোল্টেজ, কারেন্ট ও রেজিস্ট্রেন্স পরিমাপের মাধ্যমে ওহমের সূত্রের যাচাই করতে পারব।

জব ২: ওয়েল্ডিং মেশিন কার্যাবস্থায় ক্লিপ-অন মিটারের সাহায্যে কারেন্ট ও ভোল্টেজ এর মান নির্ণয়ে দক্ষতা অর্জন।

পারদর্শিকতা মানদণ্ড:

১. ইএসডি সতর্কতা বিধি অনুসরণ করতে পারব;
২. সার্কিটে ব্যবহৃত উপাদানসমূহ পরীক্ষার জন্য পরিমাপক যন্ত্র নির্বাচন করতে পারব;
৩. পরিমাপক যন্ত্রের কার্যক্ষমতা চেক করতে পারব;
৪. ইলেক্ট্রিক্যাল পরিমাপ তথ্যসমূহ নির্দিষ্ট ছকে লিপিবদ্ধ করতে পারব;
৫. ইলেক্ট্রিক্যাল যন্ত্রাংশসমূহ যথাস্থানে ব্যবহার ও সংরক্ষণ করতে পারব;
৬. কাজের শেষে সকল মালামালসমূহ নির্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষণ এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে পারব।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম:

ক্রমিক নং	সুরক্ষা সরঞ্জামের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	সেফটি সু	মানসম্মত	১ জোড়া
২	গগলস	মানসম্মত	১টি
৩	হ্যান্ড প্লাভস	মানসম্মত	১ সেট
৪	অ্যাপ্রন	সাইজ অনুযায়ী	১টি
৫	মাস্ক	সাইজ অনুযায়ী	১টি

প্রয়োজনীয় বস্তুগতি (বিসম):

ক্রমিক নং	বস্তুগতির নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	ওয়েলিং মেশিন	ডিজিটাল	১টি
২	ইলেক্ট্রোল হোক্টার	মানসম্মত	১টি
৩	টার	মানসম্মত	১টি
৪	ওয়ার ড্রাশ	মানসম্মত	১টি
৫	চিপিং হ্যামার	মানসম্মত	১টি


ইলেক্ট্রোল:

ক্রমিক নং	ইলেক্ট্রোল এর নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	ওয়েলিং মেশিন	মানসম্মত	১টি
২	ইলেক্ট্রোল হোক্টার	মানসম্মত	১টি

আলাদামে:

ক্রমিক নং	আলাদামের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	ওয়েলিং টেবিল	আদর্শ মানের	১সেট
২	কাঠের পাটাতল	আদর্শ মানের	১টি
৩	ওয়েলিং জব	সরবরাহকৃত	১টি

হবি দেখে ক্লিপ-অন পিটারের সাহায্যে নিচে নিচে পরিমাণ কর।

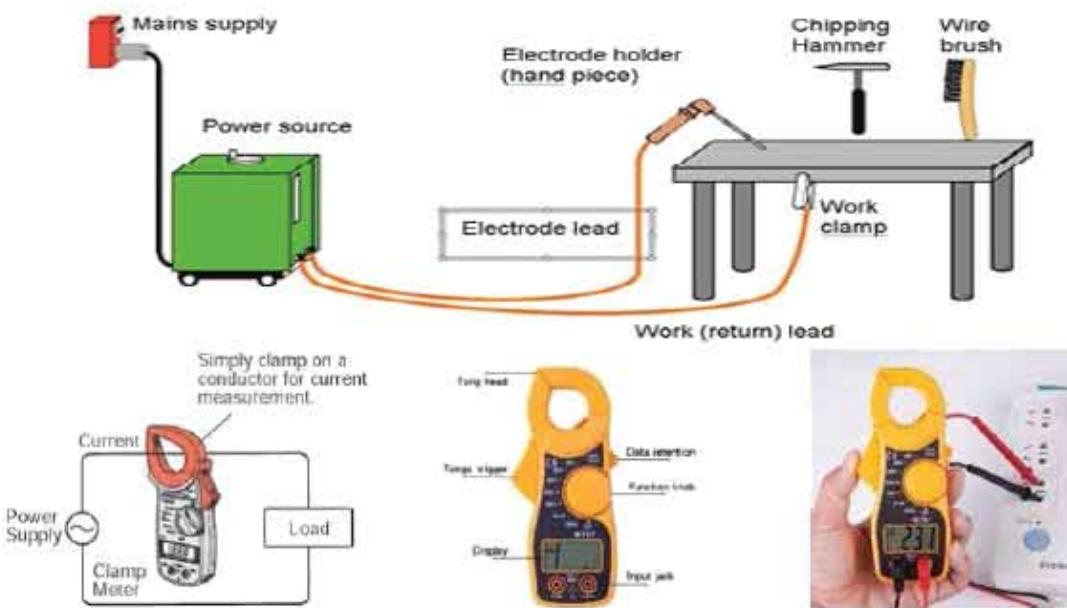

অনুশিলন-১

অতিসংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন:


১. কার্ডিও সংজ্ঞা কি?
২. তোল্টেজ বলতে কী বোঝাবে?
৩. কৈলুণিক পাত্তার বলতে কী বোঝাবে?
৪. হেনার্সেট কাকে বলে?
৫. ঝোখ কাকে বলে?
৬. প্রেসিস্ট্যাল এবং সরবরাহিক একক কী?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন:

১. Ohm's Law হেবের সূত্র কি?
২. Power Factor কাকে বলে?
৩. অসিলেক্টেল কি?
৪. তোক কাজেল কি?
৫. পরিমাণক কম এবং প্রেসিস্ট্যাল কোথা?
৬. সিরিজ-প্যারালাল সার্কিটের বৈশিষ্ট্যসমূহ কি?

অচলানুপন্থক প্রশ্ন:

১. নিচের চিত্রের প্রতিটি সোজের কার্ডিও ও তোল্টেজ এবং সরবরাহ মোখের মান নির্ণয় কর।
২. এশি ও ডিসি কার্ডিও মত্তে পার্শ্বক্য কি?
৩. ভিনটি ঝোখ বিশিষ্ট বর্ণনা অনুল করে উহার সরবরাহ ঝোখ নির্ণয় কর।
৪. একটি ৩০ ওয়াট বাতির প্রেসিস্ট্যাল ৬৫০ ওহম। বাতিটিকে ২২০ তোল্ট সরবরাহ করাতে উহার সখ্য দিয়ে কী পরিমাণ কার্ডিও প্রযোজিত হবে?
৫. ওহমের সূত্রটি বর্ণনা কর।

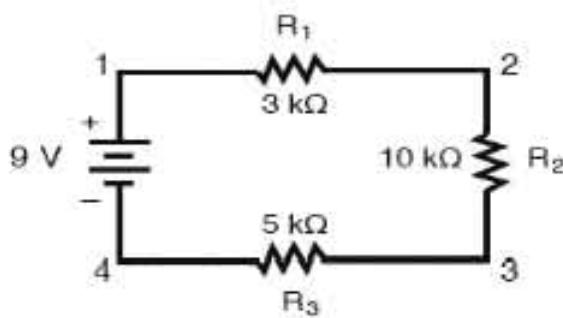

ହିତୀଯ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ କୀ-କାପଲିଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଜ୍ଞାରିଂ

Key-Cuppling and Bearing



ଆମ ଥିଲେ କେବଳ ବାସା-ବାଡିତିଏ କୋଣେ ନା କୋଣେ ଦୂରୀମାନ ଫଳାତି ଥାକେ। ସେମନ- ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ, ଟେବିଲ ଫ୍ୟାନ, ପ୍ଲାଟେର୍ନ୍‌ଟାଲ ଫ୍ୟାନ, ପାନିର ପାମ୍‌, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମଟର, ବାଇ ସାଇକେଲ, ବ୍ଲାକାର ଇତ୍ୟାଦି । ଏହାଙ୍କ ବାଜାରେ ବା ଆଶେ ପାଇଁ ଧାନ, ଗ୍ରେ, କୁଟୀ, କ୍ଲୁବ, ମାର୍କିଟ ଇତ୍ୟାଦି ଭାଙ୍ଗାନୋର ବେଳିନ ଦେଖା ଯାଇ । ଏଗୁଲୋର ପ୍ରକଟିତିଏ ଚାଲକ ଓ ଚାଲିତ ଅଂଶ ଥାକେ । ସେମନ- ଟେବିଲ ଫ୍ୟାନେର ମଟକେର ସାଥେ ଫ୍ୟାନ ବା ପାଥା, ପାନିର ପାମ୍‌ଶର ସାଥେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ମାଟ୍ରା । ଏ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଆମରୀ ଏସବଳ ଅର୍ଥସୁହର ଯଥେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କମାର ଅନ୍ତର୍ଗତ କୀ, କାପଲିଂ ଓ ବିଜ୍ଞାରିଂ ସଂପିଟ ଯେ ଯାହିକ ସ୍ଵର୍ଗା ଥାକେ ତା ଶିଖବ ।

ଏହି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଶେଷେ ଆମରୀ


- ବିଡ଼ିର ଥକାର ଚାବି ବା କୀ (Key) ଏବଂ ମାଧ୍ୟମେ ସଂଯୋଗ ହାନ ବା କାପଲିଂ ଟିକିତ କରନ୍ତେ ପାରିବ;
- ବିଡ଼ିର ଥକାର ଚାବି ଭେଟି କରନ୍ତେ ପାରିବ;
- ଦୁଇ ବା ତତ୍ତ୍ଵାଧିକ ଯ୍ୟାରଶେର ସହେ କାପଲିଂ ବା ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତେ ପାରିବ;
- ବିଡ଼ିର ଧରନେର ବିଜ୍ଞାରିଂ ସ୍ଵର୍ଗାର କରନ୍ତେ ପାରିବ;
- କାହିଁ ଶେଷେ ଓଜାର୍କଶଗ ପରିକାର-ପରିଚିହ୍ନ ଓ ମାଲାମାଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତେ ପାରିବ ।

ডলিরিটেক্সিত শিল্পমনসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে এই অধ্যায়ে আমরা দুটি অবসম্পন্ন করা হবে। এসকল অবসম্পন্নের মাধ্যমে একজন শিল্পার্থী কী-কাপলিং চিহ্নিতকরণ, ব্যবহারিক ক্ষেত্র, বিভিন্ন বিভাগের এবং ব্যবহারসহ ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন করতে পারবে।

২.১ কী, কাপলিং ও বিভাগিং পরিচিতি:

২.১.১ কী (Key):

কোনো যানবাহন- যান গেজ, লীভার, পাম্প ইলেক্ট্রো, গ্রাউন্ড গেজ, বিভারিং (Bearings), হাব (Hub), ক্যাব ইলায়ি শ্যাফটের সাথে একই দিকে ও সমপ্রতিতে ঘোরানোর জন্য এদের সংযোগস্থলে অক্ষের সরান্তরালে কী-গেজের বা কীকাটা অংশে পিলের বৈরি যে খাতুব ক্ষতকে প্রবেশ করে দৃঢ়ভাবে আবক্ষ করা হয় তা-ই কী বা চাবি। চাবি দুর্ব্যবহার দেশিন শ্যাফটের সাথে কোনো যানবাহন সংযুক্ত করতেই ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের চাবি দুই পার্শ্বে সরান্তরাল এবং জাহাজ্যুক্ত ও সাধারিতাবে উভয় প্রকার হয়ে থাকে। কী সঠিকভাবে কাজ করার জন্য, শ্যাফট এবং দুর্ব্যবহার অংশ (পিলের, খাতুব এবং কাপলিং) উভয়েই কী-গেজে ও কী-গিট থাকে।

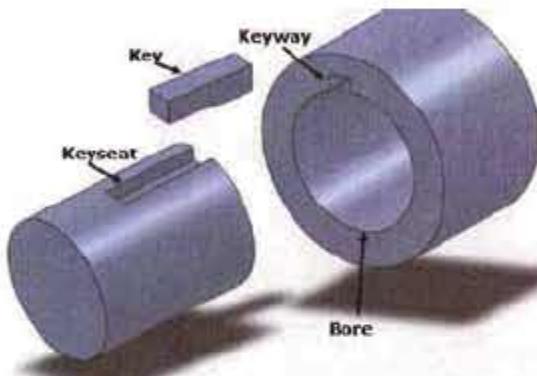

চিত্র ২.১: কী এবং অবস্থান দেখানো হচ্ছে

২.১.২ কাপলিং (Coupling):

কাপলিং একন এক ধরনের বাণিক ব্যবহৃত যা দুটি শ্যাফটকে অর্ধেক চালক শ্যাফট থেকে চালিত শ্যাফটে সঠিকভাবে খড়ি সরবরাহ করতে একসাথে সংযুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। কাপলিং একন ধরনের ডিজাইন যা খড়ি প্রেরণের জন্য দুটি শ্যাফট এবং থ্রাউ একত্রে সংযুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। কাপলিং এর মূল উদ্দেশ্য হল দুর্ব্যবহার সরজামসমূহ সংযুক্ত করা। শ্যাফট সাধারণত ৬ মিটার হতে ১০ মিটার এর মধ্যে সহজে খড়ি স্থানান্তরিত করতে ব্যবহৃত হয়। দৈর্ঘ্য বড় করার জন্য কাপলিং করার প্রয়োজন হয়। কলে উভয় রেজের মধ্যে মেঝে কাপলির কাছে শ্যাফটের দৈর্ঘ্য দৃঢ়ি করে টর্ক ও খড়ি প্রেরণ করা যায়।



চিত্র ২.২: কাপলিং এর বিভিন্ন অংশ

২.২ কী, কাপলিং ও বিয়ারিং এর প্রকারভেদ:

২.২.১ কী-এর প্রকারভেদ:


আকৃতি ও কী স্থাপন ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে নিম্নরূপভাবে ভাগ করা যায়-

সাঙ্ক কী (Sunk Keys)

যখন একটি চাবি শ্যাফটের অর্ধেক অংশ এবং হাবের অর্ধেক অংশের সাথে স্থাপন করা হয়, তখন এখনমের কী সাঙ্ক কী নামে পরিচিত। অনেক ধরনের সাঙ্ক কী রয়েছে। যেমন-

আয়তাকার সাঙ্ক কী (Rectangular Sunk Key)


আয়তাকার কীগুলোর উচ্চতার চেয়ে প্রশস্ত বড় হয়। কখনও কখনও আয়তাকার সাঙ্ক কী-কে সমতল কী বলা হয়ে থাকে। এগুলো প্রায় ৫০০ মিমি ব্যাস পর্যন্ত শ্যাফটে ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের কী এর গভীরতা না বাড়িয়ে অতিরিক্ত কী প্রস্থ ব্যবহার করে বৃহত্তর টর্ক প্রেরণ করা যায়।

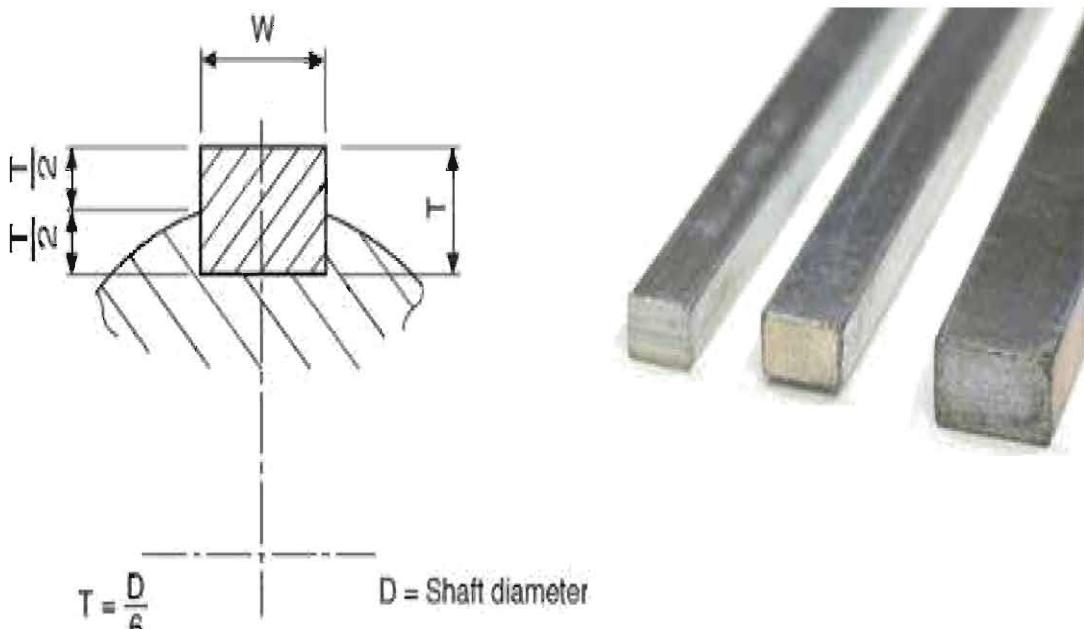

চিত্র ২.৩: আয়তক্ষেত্রাকার সাঙ্ক কী

कम्फार सॉक्स की (Square Sunk Key)


साधारणतः २५ त्रिशि पर्याप्त श्याकटेर जन्य एगुलि कम्फार करा हमा। ए खानेर की आवाकार की एस टुलनाम पठीर भाइ एगुलि बहु श्याकटेर जन्य कम्फार करा हमा।

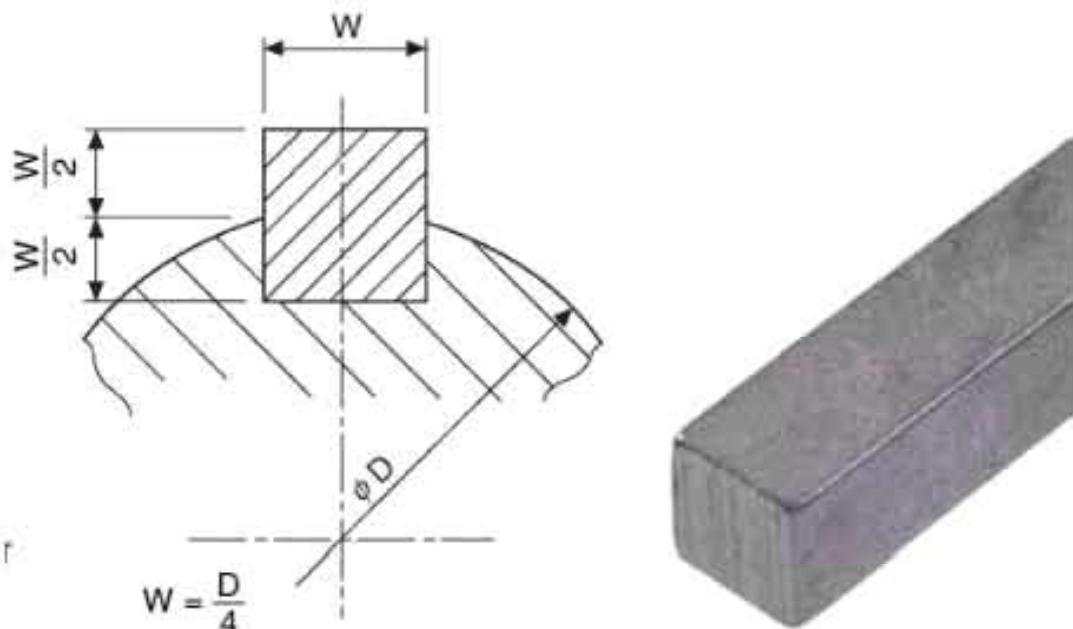

छित्र २.४: कम्फार सॉक्स की

सारांशराल सॉक्स की (Parallel Sunk Key)


टेपार छाडाइ सारांशराल सॉक्स कीपुलो आवाकार वा वर्णकार हत्ते पाऊ। एই कीपुलो सजा एवं सहजलाभ हउरार इन्स्ट्रुमेंट करा सक्तये सहज। कार्गल कम्पन वा मूर्च फले कीटिके बाइब्रेव दिके ठेसे देजा एइ कीपुलो साधारणत श्याक कीठारेर नीचे एवं की अट्रेस्टेर भाले शक्तिकाले लागाओ। हम एवं याव की-डारेव शीर्ष अंका राखा हमा।

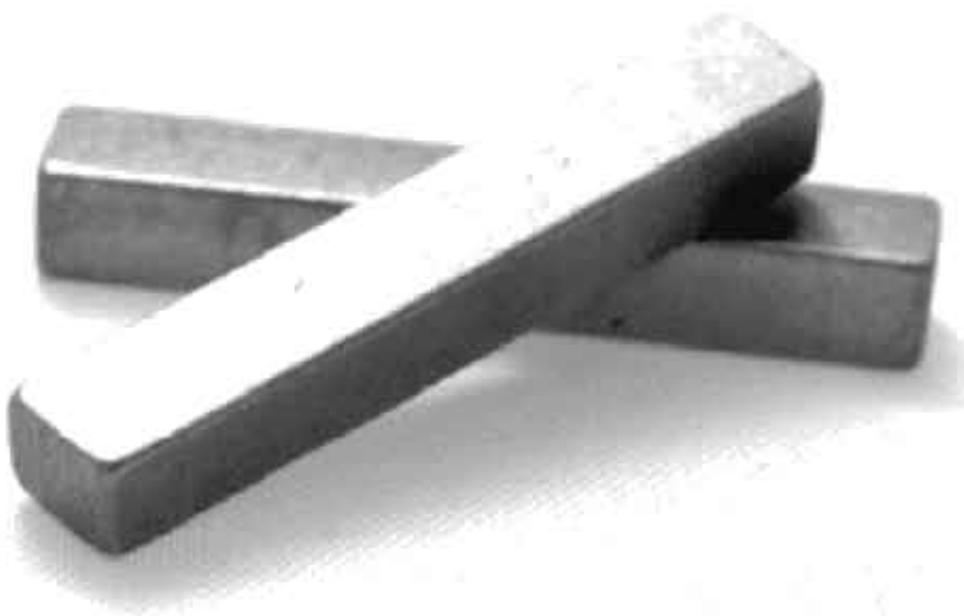

চিত্র ২.৫: সমাহরাল সার্ক কী

পিব হেডেড সার্ক কী (Gib Headed Sunk key)


পিব হেডেড সার্ক কীগুলো যোলা সহজ ভাই ব্যবহার অনেক সুবিধা। এগুলো সাধারণত আঘাতাকার বা বর্ণাকার হয়ে থাকে। কীগুলোর উপরের পৃষ্ঠা টেপার করা থাকে যাতে সহজে ও ভালভাবে কিট করা যায়।

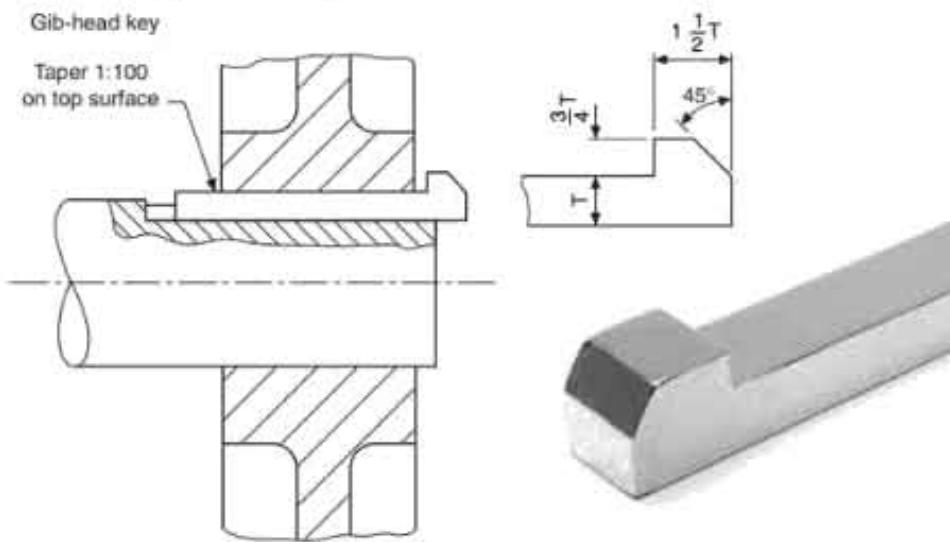

চিত্র ২.৬: পিব হেডেড সার্ক কী

পালক সার্ক কী (Feather Sunk key)

পালক সার্ক কী দেখতে প্যারালাল কী এর মতো কিন্তু এর দুই প্রাপ্ত অর্ধ-ব্যাস করা থাকে। এগুলো শুল্পির শ্যাফটের মধ্যস্থলে স্কু সেট দিয়ে আটকানো হয় এবং অক্ষ বরাবরে ঝাপনের অন্য পালক কী এর খাদ বা ছাবের সাথে সংযুক্ত থাকে। এ ধরনের কী শ্যাফট ও ছাবের সাথে এর সমান্তরাল ও বিশরীভূত সুধ বরাবরে শক্তি সরবরাহ করতে সক্ষম এবং একই সাথে এটিকে ড্রাইভ করা যায়।

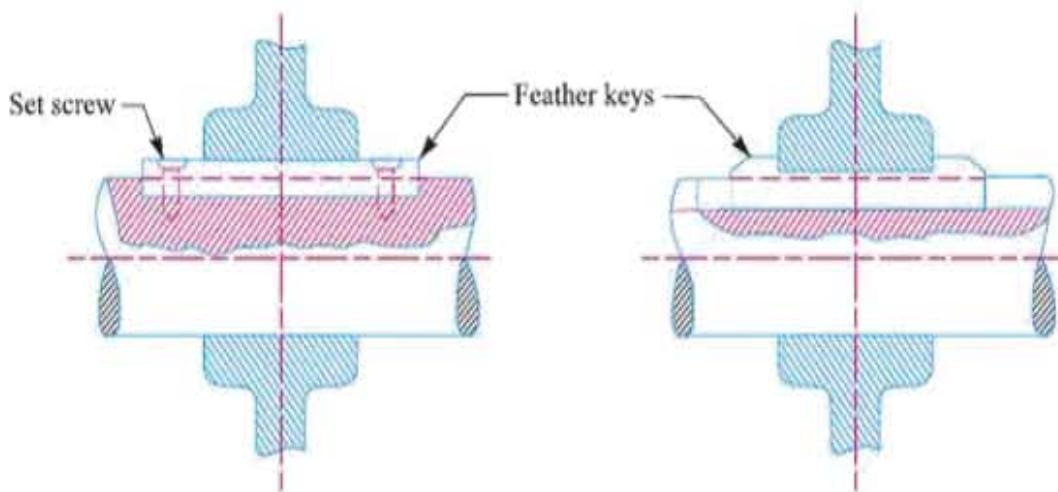

চিত্র ২.৭: পালক সার্ক কী

স্যাল্ড কী (Saddle Keys)


এ ধরনের কীগুলো পুরুষ কর ব্যবহার করা হয়। কারণ এগুলো উচ টর্ক প্রেরণ করতে পারে না এবং স্যাল্ডে খাদের ব্যবহা থাকে না বরং এটি ঘর্ষণ দ্বারা খাদটিকে ধরে আধে। স্যাল্ড কী দুই ধরনের হয়ে থাকে। যেমন-

ফ্ল্যাট স্যাল্ড কী (Flat saddle key)

এ ধরনের কী এর উপরের দিকে টেপার করা থাকে। চাবি ও শ্যাফটের সমতল সুধের দিক নিচের দিকে টেপারড হাব কী-ওয়েভে ফিট করা হয়।

হালো স্যাল্ড কী (Hallow saddle Key)


এ ধরনের কী এর উপরের দিকে টেপার করা থাকে এবং নীচের দিকে হালকা বৃক্ষাকার হয়। এগুলো টেপারড হাব কী-ওয়েভে ফিট করা হয় এবং শ্যাফটের সুক্ষকার পরিপিণ্ড গৃহের নীচে চাপ দিয়ে দালোন হয়।

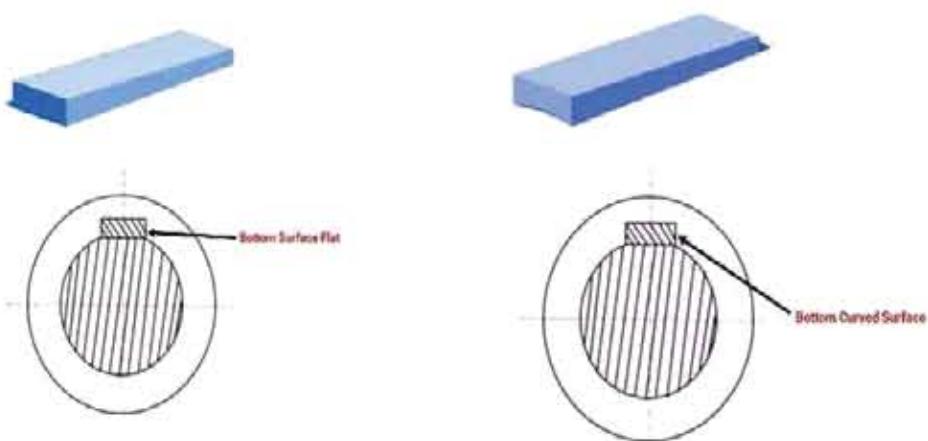

चित्र २.८ : फ्लॅट एवर होलो केंडिंग की

स्पर्शक की (Tangent Keys)


ए धरनेर की भागी व्याख्यातिर अन्य व्यवहृत हवा। स्पर्शक की जोडा कराऱ केंद्रे एके अपरोर साथे समकोपे एवं शाफ्टेर पृष्ठेन स्पर्शक हिसाबे अवस्थान करो। एगुलो स्पृश्यात्र एक दिके उर्चन सह्य करते पाओ। विशेष केंद्रे एगुलो व्यवहार करा हवा।

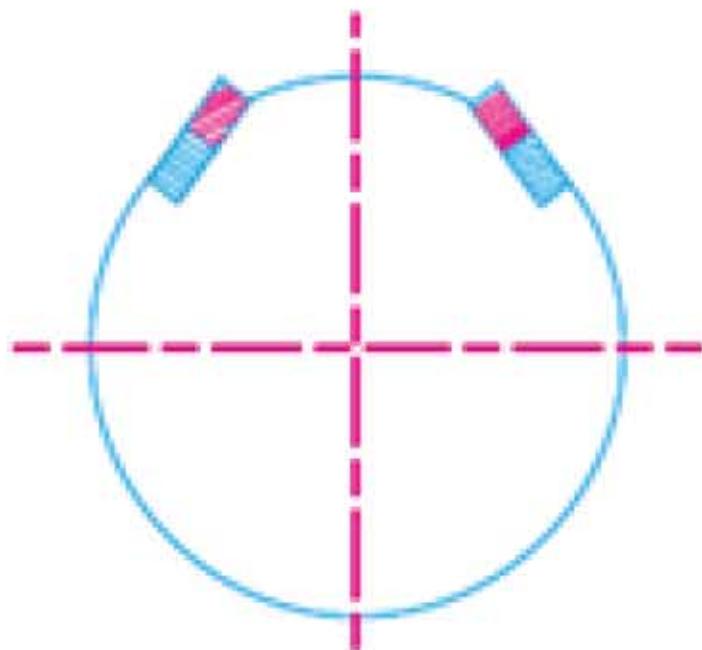

चित्र २.९: स्पर्शक की

বৃত্তাকার কী (Round Keys)


এ খরনের কী বৃত্তাকার গঠনিশ্চিহ্ন স্থানে ফিট করা হয়। বৃত্তাকার কীগুলো শ্যাফটের অর্ধেক অংশের ছিদ্রে
এবং বাকি অর্ধেক অংশ হাবের মধ্যে স্থাপন করা হয়। এই খরনের কীগুলো সাধারণত কম শক্তির ডাইভের
জন্য তৈরি করা হয়ে থাকে।

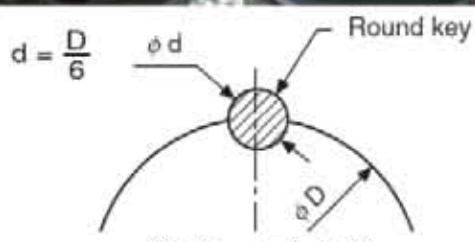

চিত্র ২.১০: বৃত্তাকার কী

স্প্লাইন (Splines)

যখন কোনো কী খাদ বা হাবের অবিক্ষেপ্ত অংশ হয় তখন এ খরনের কীসমূহকে স্প্লাইন কী বা স্প্লাইন
শ্যাফট কী বলা হয়। এগুলো বিশেষ কাজে ব্যবহৃত হয় যেমন- কোনো শ্যাফটের আকারের চেয়ে বড় অংশে
টর্ক প্রেরণ করতে। সাধারণত অটোমোবাইল ট্রান্সমিশনে, স্লাইডিং গিয়ার ট্রান্সমিশনে স্প্লাইন কী ব্যবহার
করতে দেখা যায়।

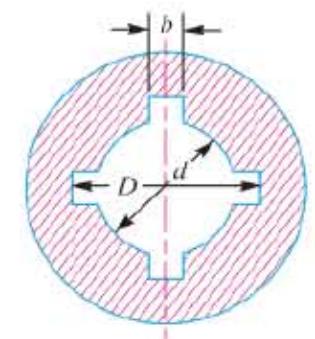

$$D = 1.25 d \text{ and } b = 0.25 D$$

চিত্র ২.১১: স্প্লাইন কী

২.২.২ কাপলিং-এর প্রকারভেদ:

জেনারেল মেকানিক্স কাজে ব্যবহৃত যত্রাংশসমূহে কাপলিং করতে বিভিন্ন ধরনের কাপলিং ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
যেমন-

বিম কাপলিং (Beam Coupling):


বিম কাপলিং-কে হেলিক্যাল (Helical) কাপলিং বলা হয়। এটি ফ্লেক্সিবল (Flexible) কাপলিং ব্যবহৃত
যেখানে দুটি শ্যাফটের মধ্যে শক্তি বা টর্ক সরবরাহের জন্য একটি শ্যাফটের সাথে অন্য কোনো শ্যাফটের
কৌণিক মিসলাইনমেন্ট (Misalignment) বা সমান্তরাল অফসেট (Parallel Offset) থাকলেও সমস্যা
হয় না এবং অক্ষীয় গতি সরবরাহের জন্য ব্যবহৃত হয়।



চিত্র ২.১২: বিম কাপলিং

স্লিভ বা মাফ কাপলিং (Sleeve or Muff Coupling):


এ ধরনের কাপলিং-কে বক্স কাপলিংও বলা হয়। এটি স্লিভ বা ফাঁপা সিলিন্ডার দিয়ে তৈরি করা হয় যা
শ্যাফটের ইনপুট ও আউটপুট প্রাণ্তে অদৃশ্যমান চাবির সাহায্যে লাগানো থাকে। কাপলিং ব্যবহারের উপর
ভিত্তি করে বোরে একটি কী-ওয়ে তৈরি করা হয় যাতে চাবির মাধ্যমে টর্ক প্রেরণ করা যায়।

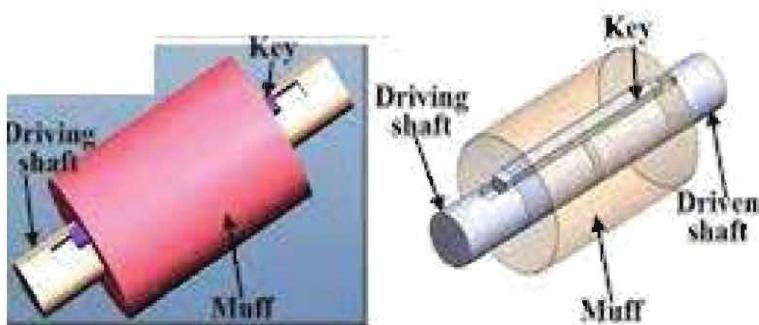

চিত্র ২.১৩: মাফ কাপলিং

স্পিট মাফ কাপলিং (Split Muff Coupling):

স্পিট মাফ কাপলিংকে কম্প্রেশন কাপলিং বা ক্ল্যাম্প কাপলিংও বলা হয়। এটি খুবই দৃঢ় (Rigid) কাপলিং। দু'টি হাব দিয়ে এই কাপলিং এর স্লিভ তৈরি করা হয়। সাধারণত এ কাপলিং এর হাবসমূহ ঢালাই লোহা দিয়ে তৈরি করা থাকে। মাফের অর্ধেকাংশ নিচের দিক থেকে এবং অন্য অর্ধেকাংশ উপর দিক থেকে একসাথে আটকানো হয়।

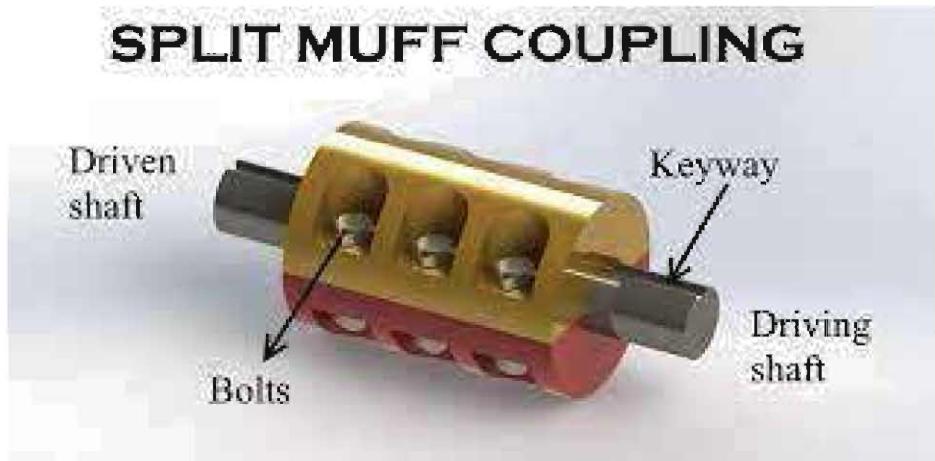


চিত্র ২.১৪: স্পিট মাফ কাপলিং

ফ্লাঞ্জ কাপলিং (Flange Coupling):

ফ্লাঞ্জ কাপলিং হল ঘূর্ণায়মান শ্যাফটের মধ্যে একটি ড্রাইভিং কাপলিং যা দু'টি ফ্লাঞ্জের মধ্যে গঠিত। এ কাপলিং এর প্রতিটি শ্যাফটের শেষে স্থাপিত ফ্লাঞ্জসমূহ একসাথে কয়েকটি বোল্টের মাধ্যমে আটকানো হয়।


FLANGE COUPLING

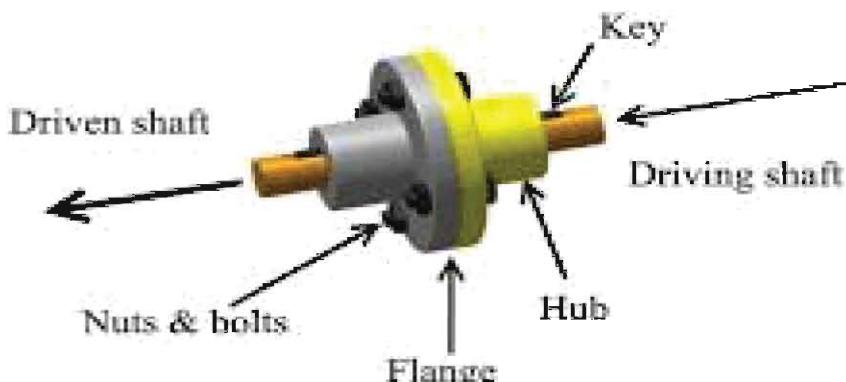

চিত্র ২.১৫: ফ্লাঞ্জ কাপলিং

ডিস্ক কাপলিং (Disc Coupling):


ডিস্ক কাপলিং হলো দুটি শাফটের মাঝের সংযোগন ব্যবস্থা। বেশোন চালক অবস্থের পক্ষি চালিত অবস্থে যথোক্তভাবে পরিবর্তন হয়। এ পক্ষত্তে করেকটি গোলা টেইনলেস স্টিলের ডিস্ক একত্রিত করার মাধ্যমে বোল্টের সাহায্যে টর্ক প্রেরণ করা হয়।

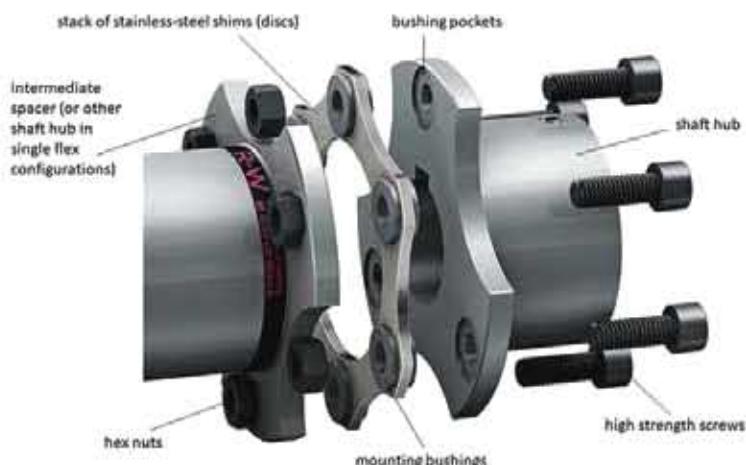

চিত্র ২.১৬: ডিস্ক কাপলিং

বুশ পিন-টাইপ কাপলিং (Bush Pin-Type Coupling):


বুশ পিন-টাইপ কাপলিং মূলত ফ্লাজ কাপলিং এর উন্নতরূপ। এ ধরনের কাপলিং ব্যবহার বোল্টের পরিবর্তে ন্যারার বুশিং এর সাহে পিন ব্যবহৃত হয়। ন্যারার বুশিং কাপলিং সিস্টেম সহজভাবে করে এবং শক ও কম্পন শোষণ করতেও সাহায্য করে।

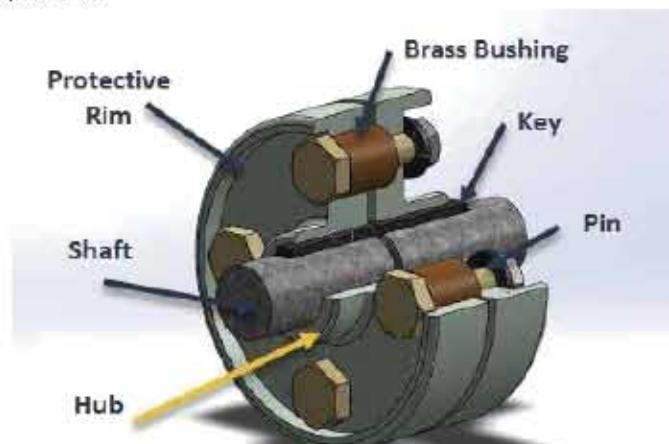

চিত্র ২.১৭: বুশিং কাপলিং

ডায়াফ্রাম কাপলিং (Diaphragm Coupling):

ডায়াফ্রাম কাপলিংয়ে এক বা একাধিক খাতৰ থাকে যা একটি ড্রাইভ ম্যাঙ্কের বাইরের বাসে সংযুক্ত থাকে এবং ডায়াফ্রামের মাঝমে একটি ইনসাইড ডায়াফ্রাম অ্যাটচমেন্টের সাহায্যে রেডিয়াল টর্ক স্থানান্তর করে থাকে।

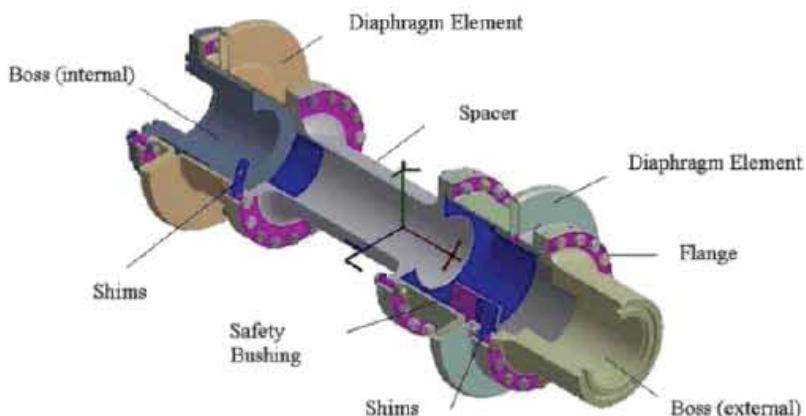

চিত্র ২.১৮: ডায়াফ্রাম কাপলিং

গ্রিড কাপলিং (Grid Couplings)


গ্রিড কাপলিং হল আলিট-পিস মেকানিক্যাল শ্যাফট কাপলিং যা ঘাস্তিক পাওয়ার ট্রান্সমিশন অ্যাসেম্বলিতে শ্যাফটের মধ্যে টর্ক এবং দুর্গন্ধি ট্রান্সমিট করতে ব্যবহৃত হয়। একেত্রে প্রম্পোর সংযুক্ত শ্যাফটসমূহের মধ্যে সংবাটিত প্রাণ্তিককরণ ও সামান্য ভারতম্যের কারণে সৃষ্টি হালকা শক শোষণ করতে পারে।



চিত্র ২.১৯: গ্রিড কাপলিং

ରୋଲାର ଚେଇନ କାପଲିଂ (Roller Chain Coupling):


ରୋଲାର ଚେଇନ କାପଲିଂ ଏବନ ଏକ ଯାନ ଗଠିତ ପରିବର୍ତ୍ତି ସ୍ପ୍ରାକେଟେର ସମସ୍ତୟେ ଟିପ୍ପଣ୍ୟାତ୍ମ ରୋଲାର ଚେଇନ ଏବଂ ଦୁହେ ଥାକେ। ଛୋଟ ଆକାର ଥାକା ସଜ୍ଜେ ଓ ନକଶାଟି ସହଜ ଏବଂ ଅଭ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ , ଏବଂ ଏହି ଏକଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚେଇନ ଏବଂ ବିଶେଷଭାବେ କାଟା, ଶକ୍ତ ଦୀତେର ସ୍ପ୍ରାକେଟେ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଯା ଉଚ୍ଚ ପରିମାଣେ ଟର୍କ ପ୍ରେରଣ କରାନ୍ତେ ଦେଇଲାମ୍ବା।

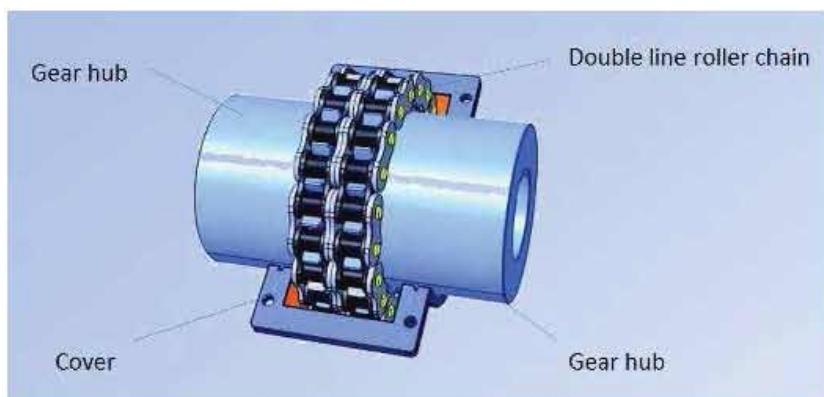

ଚିତ୍ର ୨.୨୦: ରୋଲାର ଚେଇନ କାପଲିଂ

ପିଆର କାପଲିଂ (Gear Coupling):

ଦୁଟି ଶ୍ୟାଫଟେର ମଧ୍ୟେ ଟର୍କ ପ୍ରେରଣ କରାର ଜନ୍ୟ ପିଆର କାପଲିଂ ଡିଜାଇନ କରା ହୁଏ ଯା ସମରେଖାମ ଥାକେ ନା। ଏଗୁଲୋଡେ ସାଧାରଣତ ଦୁଟି ଫ୍ରେଜିବଲ ଜଙ୍ଗେଟ ଥାକେ ଯା ପ୍ରତିଟି ଶ୍ୟାଫଟ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଡୃଢ଼ୀର ଶ୍ୟାଫଟ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ଥାକେ।

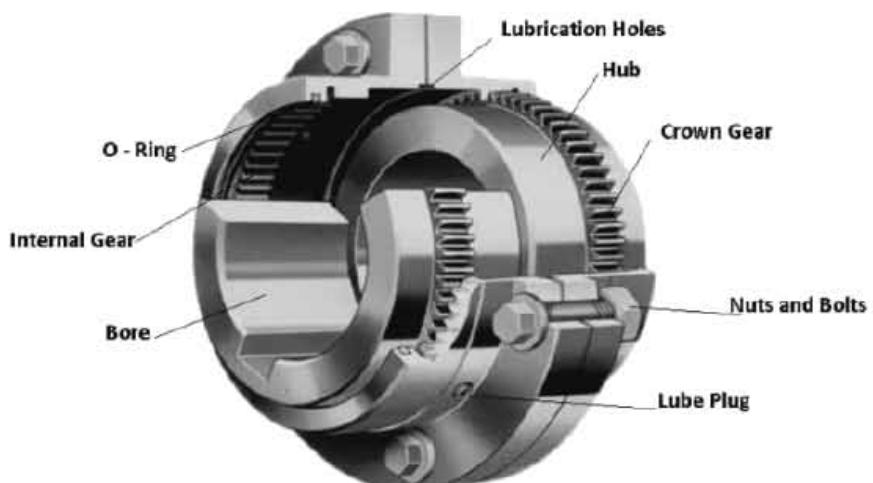

ଚିତ୍ର ୨.୨୧: ପିଆର କାପଲିଂ

টায়ার কাপলিং (Tyre Couplings):


টায়ার কাপলিং হলো ট্রান্সমিশন নরম (Torsionally Soft) ও ফ্রেক্ষিবল বডিসহ এক ধরনের শ্যাফট কাপলিং যা মিসালাইনমেন্ট এর কারণে উচ্চত ক্রটিসমূহ দূর করে ট্রান্সমিশন সিস্টেমের অন্যান্য অংশকে রক্ষা করে। টায়ার কাপলিংগুলো অভ্যন্তর নমনীয় এবং ট্রান্সমিশন ব্যাকল্যাণ্ড মুক্ত। এর ট্রান্সমিশন দৃঢ়তার কারণে বিশেষ কাপলিং ব্যবহার জন্য ব্যবহৃত হয়।



চিত্র ২.২২: টায়ার কাপলিং

‘জ’ কাপলিং (Jaw Couplings):


‘জ’ কাপলিং হলো সাধারণ কাজে ব্যবহৃত এক ধরণের পাওয়ার ট্রান্সমিশন কাপলিং যা গতি নিয়ন্ত্রণ (সার্ভো) অ্যাপ্লিকেশনগুলিতেও ব্যবহার করা হয়। এটি ড্যাম্পিং সিস্টেম (Damping System) এবং মিসালাইনমেন্টকে সমন্বয় করে শ্যাফটে টর্ক প্রেরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। এর জো জোড়া তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত: দুটি ধাতব হাব এবং একটি ইলাস্টোমার, যাকে মাকড়সাও বলা হয়।

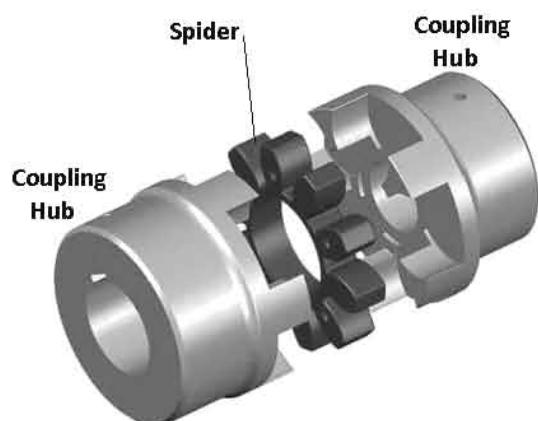

চিত্র ২.২৩: জো কাপলিং

ওল্ডহেম কাপলিং (Oldham Coupling):

ওল্ডহেম কাপলিং হলো একটি ভিনপিস আসেবলি যা দু'টি হালকা ওজনের অ্যালুমিনিয়াম বা কয়লা প্রতিরোধী স্টেইনলেস স্টীলের হাব এবং সেন্টার ডিফ নিয়ে গঠিত। যেখানে শ্যাফটের একই অক্ষে অবস্থান করে না সেখানে ওল্ডহেম কাপলিং ব্যবহৃত হয়। হাবের টেনবগুলো ডিফের ম্যাটের সাথে সামান্য প্রেসার ফিট করে, যা কাপলিংকে শূন্য ব্যাকল্যাণ্ডের সাথে কাজ করতে দেয়। ওল্ডহেম কাপলিংগুলো সাধারণত সার্ভো চাপিত সিস্টেমে ব্যবহৃত হয় যার জন্য সুনির্দিষ্ট গতি নিয়ন্ত্রণ এবং কম জড়তা সুষম নকশা প্রয়োজন।

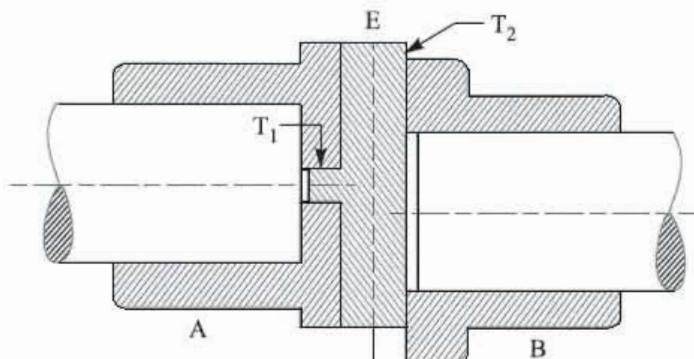

চিত্র ২.২৪: ওল্ডহেম কাপলিং

ইউনিভার্সেল কাপলিং (Universal Coupling):

সর্বজনীন বা হক কাপলিং দু'টি শ্যাফটকে সংযুক্ত করতে ব্যবহৃত হয় যার অক্ষগুলো একটি ছোট কোণে ছেদ করে। দু'টি শ্যাফটের বীক খুবক হতে পারে, কিন্তু প্রকৃত অনুশীলনে, যখন ভরবেগ এক শ্যাফট থেকে অন্য খাদে স্থানান্তরিত হব তখন এটি পরিবর্তিত হয়।



চিত্র ২.২৫: ইউনিভার্সেল কাপলিং

বেলোজ কাপলিং (Bellows Coupling):


বেলোজ কাপলিং একটি বিশেষ ধরনের কাপলিং যা ব্যবহৃত এর কারণ এতে ব্যতিক্রমী তরঙ্গাল দৃঢ়তার মাধ্যমে কৌণিক অবস্থান, সঠিক বেগ এবং টর্ক স্থানান্তর করে থাকে।



চিত্র ২.২৬: বিলোজ কাপলিং

ফ্লুইড কাপলিং (Fluid Coupling):

ফ্লুইড কাপলিংকে হাইড্রোলিক কাপলিংও বলা হয়। এটি একটি তরল-গতিয় ডিভাইস যা তরল প্রবাহীর তরঙ্গ ও মন্দগ এর মাধ্যমে ঘূর্ণন যান্ত্রিক শক্তি সরবরাহ করে। এর চালক শ্যাফট ইম্পেলার এবং চালিত শ্যাফট রানার হিসেবে গতিত। ইম্পেলার অংশটি পান্থ হিসেবে এবং রানার অংশটি টারবাইন হিসেবে কাজ করে। ইম্পেলার অক্ষের নিকটে স্পর্শক অংশের তরঙ্গের গতি কর এবং ইম্পেলার অক্ষ থেকে পরিধির দিকে তরঙ্গের গতি সর্বাধিক থাকে। ইম্পেলার কর্তৃক এই বৃক্ষি প্রাপ্ত গতিশক্তি রানার ক্লেভকে আধার করে শক্তি সরবরাহ করে। রানার থেকে প্রবাহী বের হওয়ার সময় গতি কমে যায়।

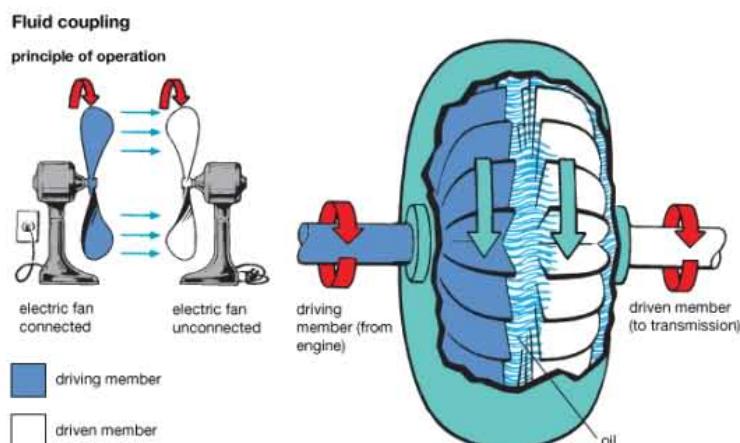

চিত্র ২.২৭: ফ্লুইড কাপলিং


২.৩ চাবি বা কী তৈরিতে মেটাল:

মেশিনিং এর ক্ষেত্রে কাটিং টুল শক্ত মেটালের তৈরি করা হয়, কলে সহজেই এর দ্বারা কার্যবস্থুর খাতু কর্তৃত এবং আকারের পরিবর্তন করা যায়। কার্যবস্থু খাতু উপর নির্ভর করে কাটিং টুলের খাতু নির্বাচন করা হয়। অন্যদিকে মেশিনিং প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে কাটিং টুল নির্বাচন করা হয়। সাধারণত কার্যবস্থু কাজের ধরণ ও ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে খাতু নির্বাচন করা হয়ে থাকে। কাটিং প্রক্রিয়ায় টুল-চিপ এবং টুল-ওয়ার্কশিপ এই দুয়োর সংযোগ পৃষ্ঠ তলে সজাসরি কার্য সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। এ সংযোগ ছালে প্রক্রিয়াকে ফাইবালধী প্রক্রিয়া বলা হয়। সাধারণত মেশিনিং ক্ষেত্রে কার্যবস্থুর অন্য ক্ষেত্রস এবং নন-ক্ষেত্রস মেটাল ব্যবহার করা হয়। অন্তেকটি খাতুর বৈশিষ্ট্য তিনি ক্ষেত্রের হয়ে থাকে। মেশিনিং প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে তিনি ধরণের মেটাল বা খাতু ব্যবহার করা হয়। ক) খাতু খ) প্লাস্টিক গ) কম্পোজিট মেটাল।

২.৩.১ কী এর লে-আউট ও পরিমাণ:


কী সাধারণত ফাইবাল স্টোলের টুকরা বা শ্যাকট ও হাবের আকে স্থাপন করা হয়। কী সবসমস্ত শ্যাকটের অক্ষের সমান্তরালে বসানো থাকে। একটি আয়তাকার সাজ কী লে-আউট ও পরিমাণ পরামিতি দেওয়া হলো।

কী এর অন্ত, $w = d/4$ চাবির পুরুষ, $t = 2w/3 = d/6$, এখানে d = শ্যাকট বা হাব এর গর্তের ব্যাস

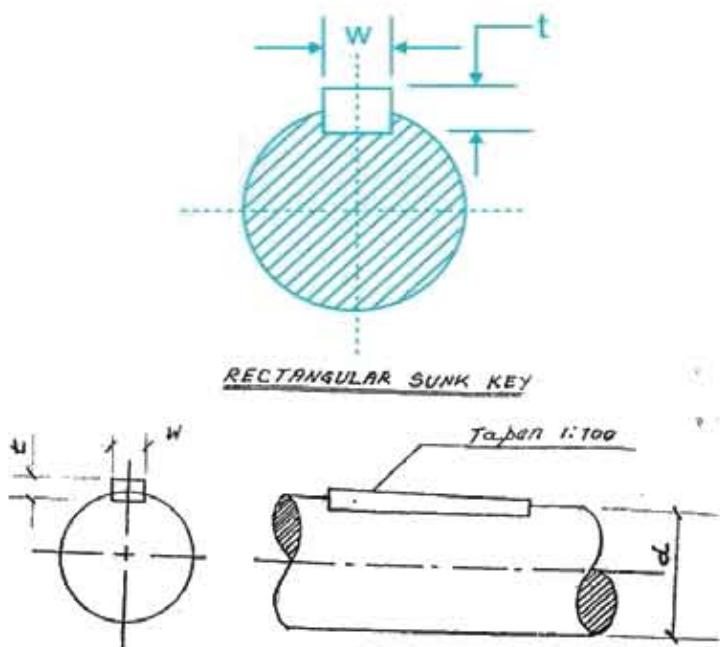

চিত্র ২.২৮: সাজ কী এর পরিমাণ

পিব হেড সার্ক কী- এটা একটি আরতাকার সার্ক কী যার এক প্রান্তে হেড অবস্থিত। এই হেডের কারণে শ্যাকট হতে কী বিচ্ছিন্ন করা সহজ হয়। একটি পিব হেড কী লে-আউট ও গরিবাপ পদ্ধতি দেওয়া হলো। কী এর প্রস্থ, $w = d/4$ বড় প্রান্তের পুরুষ, $T = 2w/3 = d/6$, এখানে d = শ্যাকট বা হাব এর গর্তের ব্যাস

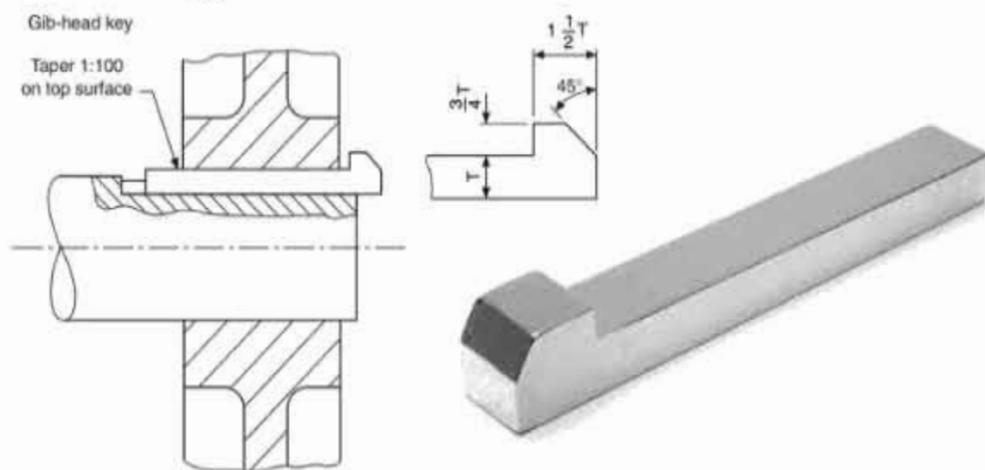

চিত্র ২.২৯ : পিব হেড সার্ক কী

২.৪ বিজ্ঞারিং (Bearing):

প্রতিটি যান্ত্রিক সিল্টেমে বিভিন্ন মেশিন উপাদানের মধ্যে আগেক্ষিক গতি অর্ণত্বুক্ত। ঘর্ষণে শক্তি অপচয় ও স্পর্শক তলে ক্ষমতার অবনতির কারণে আগেক্ষিক গতি বৃক্ষি পায়। বিজ্ঞারিং হল এমন ধরনের যন্ত্রাংশ যা এক যন্ত্রাংশ থেকে অন্য যন্ত্রাংশে লোড স্থানান্তরে ঘর্ষণ করার ফলে আগেক্ষিক গতি বৃক্ষি পায়। উদাহরণস্বরূপ, একটি ট্রাকমিশন শ্যাকট ও হাউজিং এর মধ্যে আগেক্ষিক ধারকে, বেধানে বিজ্ঞারিংসমূহ শ্যাকটের সাপোর্ট পর্যবেক্ষণে কাজ করে। শ্যাকট ও হাউজিং-এ লোড-স্থানান্তরের সময় এদের মধ্যে ঘর্ষণের কারণে বিদ্যুতের অপচয় কর্মান্তে সাহায্য করে।

রোলিং এলিমেন্ট হিসাবে বিজ্ঞারিং-কে প্রধানত দুটিভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন-

- বল বিজ্ঞারিং ও
- রোলার বিজ্ঞারিং

২.৪.১ বল বিজ্ঞারিং (Ball Bearing):

বল বিজ্ঞারিং সর্বাধিক ব্যবহৃত সাধারণ বিজ্ঞারিং যা দুটি ধাতব রিং এর মধ্যে বল আকারে অবস্থিত। আর এ ধাতব রিং-কে রেস বলে, একটি বাইরের রেস অন্যটি ভিতরের রেস। বলগুলোকে নির্দিষ্ট অবস্থানে রাখতে যে ধাতব রিং বা আচ্ছাদন ব্যবহার করা হয় তাকে কেস বলে। বিজ্ঞারিং ব্যবহারে শক্তির অপচয় কম হয়। ভিতরের রেসটি মুক্ত অবস্থায় দুড়ে এবং বাইরের রেসটি স্থির অবস্থায় থাকে। ভিতরের রেসটি শ্যাকট এর সঙ্গে সাগনো

হয় এবং বাইরের রেস্ট মটরের সাথে লাগানো থাকে। বল বিমারিং কম বাধা দ্রব্যানে, সহজে পরিবর্তনযোগ্য, কম দামে, অধিক লোড বহনে, দ্বিদিশ্য ব্যবহারে সহজে দ্রব্যান করে থাকে। এটি সুর্খনে কম খস্ত হয়।

ব্যবহারের দিক বিবেচনায় বল বিমারিং কে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায়:

- ক) ডিপ-গুড বল বিমারিং
- খ) সিলেল রো এক্সুলার কন্ট্যাক্ট বিমারিং
- গ) সেলফ-এলাইনিং বিমারিং



চিত্র ২.৩০: ডিপ-গুড বল, সিলেল রো এক্সুলার কন্ট্যাক্ট এবং সেলফ-এলাইনিং বিমারিং

২.৪.২ ওলার বিমারিং (Roller Bearing):

ওলার বিমারিং বল বিমারিং এর মত কাজ করে থাকে তবে বল বিমারিং এর তুলনায় অধিক লোড বহন করতে পারে এবং অধিক আনুভূমিক লোডে অবস্থান করতে পারে। ওলার বিমারিং সিলিঙ্ক্রিক্যাল বা ট্যাপার টাইপ হতে পারে।



চিত্র ২.৩১: ওলার বিমারিং

২.৪.৩ লিনিয়ার বিমারিং (Linear Bearing):

বৈদিক বিমারিং এ দুটি-রেসের মধ্যে বল বা সূর্যীর দ্রব্যান উপাদান থাকে তবে এটি যেকোনো উপাদানকে বৈদিক গতি দিতে পারে হয়। লিনিয়ার বিমারিং-এর সহজ উদাহরণ বল ছাইডিং জোর, আলমারিন ফ্রয়ার ইত্যাদি।



চিত্র ২.৩২: লিনিয়ার বিমারিং

২.৪.৪ জুয়েল বিভাগির (Jewel Bearing):

যেখানে ঘড়ি এবং পিটোয়ের মতো খুব ছোট শ্যাফট থাকে সেখানে এটি ব্যবহার করা হয়। এটি আকারে খুব ছোট এবং অন্যান্য বিভাগিতের সুলনায় খুব সূক্ষ্ম কাজ করে। এটি নিম্নিট উপকরণ থেকে ভৈরব করা হয়।

২.৪.৫ প্লেইন বিভাগির (Plain Bearing):

টি ভারবহনের সবচেয়ে সহজ প্রকার। এটি একটি ভারবহন পৃষ্ঠ নিয়ে গঠিত এবং এতে কোনো দূর্বলামান উপাদান থাকে না। শ্যাফট বিভাগির হোলের ভিতরে সুরাহা। এটি ইউইড সর্বশ উপাদান করে যা দূর্বলামান সর্বশ থেকে বেশি। এর একটি উপাদান হল ভারবহন পৃষ্ঠার ভিতরে শ্যাফট দূর্বলামান।



চিত্র ২.৩৩: প্লেইন বিভাগির

২.৪.৬ ফ্লুইড বিভাগির (Fluid Bearing):

এটি হল বিশ্ববী ধরণের বিভাগির যা ধাতব বিভাগিতে পুরো প্রতিস্থাপন হিসেবে কাজ করে। এখানে তরলটি দুই-উপাদানের সম্পর্কে আসে যা সর্বশকে ছাস করে। তরল চাপের কারণে, দুটি উপাদান সর্বদা আলাদা থাকে এবং সম্পর্কে আসে না। এটি অন্য যেকোনো ধাতব বিভাগিতের সুলনায় খুব কম শব্দ এবং কম্পন প্রদান করে।



চিত্র ২.৩৪: ফ্লুইড বিভাগির

২.৪.৭ মেগ্নেটিক বিভাগির (Magnetic Bearing):

এটি একটি খুব অনপ্রিয় বিভাগির কারণ দূর্বলামান উপাদানের গতির কোন সীমা নেই। দুটি ধরণের চৌম্বকীয় বিভাগির পাঞ্জাহা থায় একটি হল সক্রিয় বা অ্যাক্টিভ এবং অন্যটি শ্যাসিত। অ্যাক্টিভ টাইপে যা অবস্থানের বাইরে চলে যাওয়ার সাথে সাথে শ্যাফটকে কেন্দ্রে ফিরিয়ে নেওয়ার অন্য বৈদ্যুতিক চুম্বক ব্যবহার করে চালু করা হয়। শ্যাসিত টাইপে যাথার্থ চুম্বক ব্যবহার করি যা ডিজাইন করিন।



চিত্র ২.৩৫: মেগ্নেটিক বিভাগির

২.৫ বিয়ারিং এর প্রয়োজনীয়তা:

নিম্নলিখিত কারণসমূহের জন্য বিয়ারিং এর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য;

- ক) এটা ঘর্ষণজনিত বাধাকে কমাতে সাহায্য করে।
- খ) এটা শ্যাফটকে একই অক্ষে নিয়ন্ত্রণ করে ঘুরতে সহায়তা করে।
- গ) এটা শ্যাফটকে ধারন করে থাকে।
- ঘ) এটা যে কোনো প্রকার ভার ও ঘর্ষণের ক্ষেত্রে উপযোগী হয়।
- ঙ) এটা ব্যবহারে শ্যাফটের কোনোরূপ ক্ষতির আশংকা থাকে না।

২.৬ বিয়ারিং এ ব্যবহৃত লুভিক্যান্টস:

বিয়ারিং-এ ব্যবহৃত লুভিক্যান্টসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হলো:

- ক) তেল
- খ) গ্রিজ
- গ) এয়ার/ গ্যাস

২.৭ বিয়ারিং-এর যন্ত্র ও রক্ষণাবেক্ষণ:


- ক) কাজ শেষে এটাতে প্রয়োজন মতো তেল জাতীয় পদার্থ দিয়ে রাখতে হয় যাতে মরিচা না পড়ে।
- খ) বিয়ারিং-এর উপর বেশি চাপ না পড়ে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। হাউজিং-এ বিয়ারিং ক্যাপ শক্তভাবে ফিট থাকতে হবে।
- গ) যে সকল মেশিনে বিভিন্ন প্রকার রিয়ারিং ফিট করা থাকে, মেশিন চালনা করার পূর্বে ঐ বিয়ারিংগুলোতে গ্রীজ বা তেল জাতীয় দ্রব্য দিয়ে কাজ করতে হয়।
- ঘ) মেশিনে কাজ করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে ঘর্ষণ বিয়ারিংগুলোর তাপমাত্রা ৬০ সেন্টিমিটার থেকে ৭০ সেন্টিমিটারের বেশি না হয়।
- ঙ) বিয়ারিং ক্লিয়ারেন্স চেক করে দেখতে হবে।
- চ) লুব অয়েলের প্রকৃত ভিসকোসিটি থাকা উচিত।

ব্যাবহারিক অংশ

অব ১ : বিয়ারিং খোলা এবং লাগানোর পদ্ধতি অর্জন।

পারদর্শিকতা প্রাপ্তি:

১. বিয়ারিং শনাক্ত করতে পারব;
২. বিয়ারিং এর টুল শনাক্ত করতে পারব;
৩. বিয়ারিং ষ্যাফটের মধ্যে লাগাতে পারব;
৪. ষ্যাফট বিয়ারিং সংযোজন ও বিয়োজন করতে পারব;
৫. কাঙের শেষে সকল সালামালসমূহ নির্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষণ এবং পরিষ্কার পরিষ্কার করতে পারব;

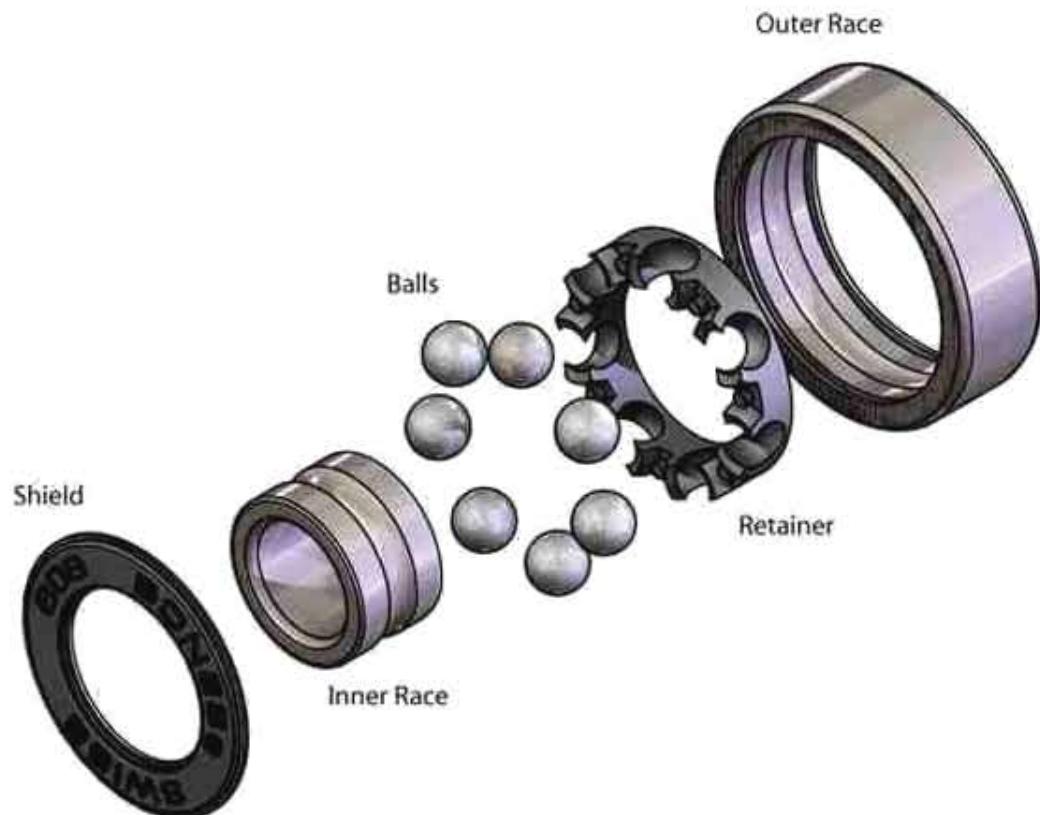

চিত্র ২.৩৬: একটি বল বিয়ারিং এর ধারাবাহিক বিন্যাস

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম:

ক্রমিক নং	সুরক্ষা সরঞ্জামের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	সেফটি স্যু	মানসম্মত	১ জোড়া
২	গগলস	মানসম্মত	১টি
৩	হ্যান্ড প্লাভস	মানসম্মত	১ সেট
৪	অ্যাথন	সাইজ অনুযায়ী	১টি
৫	মাস্ক	সাইজ অনুযায়ী	১টি

প্রয়োজনীয় টুলস, ইকুইপমেন্টস ও যন্ত্রপাতি:

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতির নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	ফ্লাট স্ক্রু ড্রাইভার	৬ ইঞ্চি	১টি
২	ফিলিপস স্ক্রু ড্রাইভার	৬ ইঞ্চি	১টি
৩	বল পিন হ্যামার	৮ ইঞ্চি	১টি
৪	রাবারের হ্যামার	৮ ইঞ্চি	১টি

মালামাল:

ক্রমিক নং	মালামালের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	ডাস্টার ক্লথ	সুতি কাপড়ের	পরিমানমত
২	বিয়ারিং	মানসম্মত	১ সেট
৩	লুব ওয়েল	এস এ ই ৩০	অর্ধ লিটার
৪	WD40 (মরিচা প্রতিরোধক) স্প্রে	স্প্রে কন্টেইনার	১টি
৫	কিছু বলসহ বোতল	পরিবর্তন যোগ্য বল	১২টি বলসহ বোতল
৬	তরল ফ্লোর পরিষ্কারক পদার্থ	পরিষ্কারক পদার্থ	১টি
৭	সাবান যুক্ত গরম পানি	গরম পানি এবং সাবান	পরিমাণমত

কাজের ধারা

- মালামালের তালিকা অনুযায়ী যন্ত্রপাতি, ইকুইপমেন্ট ও মালামাল সংগ্রহ করি।
- ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম সংগ্রহ ও পরিধান করি।
- প্রথমে হাইল বা শ্যাফট হতে সকল বিয়ারিং খুলতে হবে।
- বিয়ারিং এর উপরে অংশে বসানো প্লাস্টিক কভারটি খুলতে হবে।
- বিয়ারিং খুলার সময়ে বল বিয়ারিং এবং কেস এর মধ্যে ছোট স্ক্রু ড্রাইভার প্রবেশ করে হালকা ভাবে উপরের দিকে চাপ দিয়ে খুলতে হবে।
- তারপর রাবার সিল খুব সহজে স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে বের করে আনতে হবে।

৭. ইনার সার্কেল হতে বল বের করে ফ্লোর পরিষ্কারক পদার্থের বোতলে বলগুলো রাখতে হবে।
৮. তারপর বোতলের মুখ লাগিয়ে আবিষ্কার দিতে হবে এবং বলগুলো দেখতে হবে বলের পৃষ্ঠদেশে কোন দাগ পড়েছে কিনা। যদি দাগ থাকে তবে পরিবর্তন করতে হবে।
৯. সিলগুলো সাবান যুক্ত গরম পানিতে পরিষ্কার করতে হবে।
১০. তারপর সিল এবং বলগুলোকে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছে শুক্র করতে হবে।
১১. পরবর্তীতে উক্ত সিল এবং বলগুলোকে WD40 স্প্রে দিয়ে ভালভাবে স্প্রে করতে হবে যাতে মরিচ না ধরে।
১২. এরপর ছবি অনুযায়ী পিছন দিক হতে এক এক করে পার্টস সংযোজন করতে হবে।

সতর্কতাসমূহ:

- কাজ করার সময় অব্যাশই পিপিই পরিধান করতে হবে।
- সঠিকভাবে টুলসের ব্যবহার নিশ্চিত হতে হবে।
- কাজের সময় অমনোযোগী হওয়া যাবে না।
- যদি বোঝতে সমস্যা হয় তবে শিক্ষক এর সহায়তা নিতে হবে।
- শিক্ষক এর অনুমতি ছাড়া অন্য কোনো কাজ করা যাবে না।

অর্জিত দক্ষতা:

বল বিয়ারিং খুলতে এবং সংযোজন করতে পারবে।


মতামত:

এজাতীয় কাজ ও অন্যান্য বল বিয়ারিং খোলা এবং সংযোজন করতে পারবে।

অব ২: এম এস বার ঘোড়া কিব (Gib) হেত সাঙ্গ চাবি তৈরি করার মুক্তা অর্জন।

পোরামুক্তা মানদণ্ড:

১. কী তৈরির ওয়ার্কশিপ সংগ্রহ করতে পারব;
২. প্রযোজনীয় টুলস ও ইলেক্ট্রোমেট্র সংগ্রহ করতে পারব;
৩. ওয়ার্কশিপে প্রযোজনীয় স্ল-আউট ও সার্কিং সম্পর্ক করতে পারব;
৪. ওয়ার্কশিপে প্রযোজনীয় বেঁক ওয়ার্ক কার্যালি সম্পর্ক করতে পারব;
৫. পরিযাপ্ত পরীক্ষা করতে পারব;
৬. কাজের শেষে সকল মালামালসমূহ নির্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষণ এবং পরিকার পরিষ্কার করতে পারব;

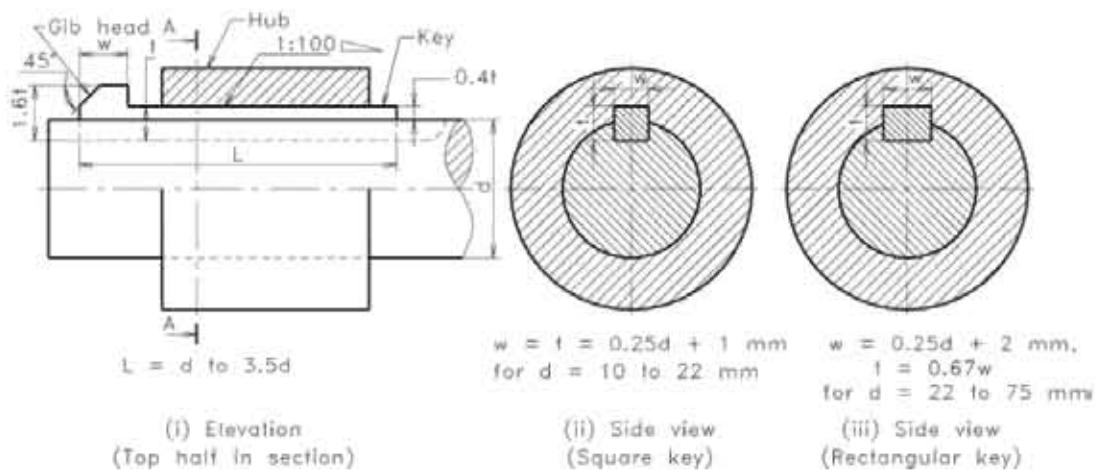

চিত্র ২.৩৭: কিব (Gib) হেত সাঙ্গ চাবি বিভিন্ন অবস্থার পরিপোরণ

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম:

ক্রমিক নং	সুরক্ষা সরঞ্জামের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	সেফটি সু	মানসম্মত	১ ছোঢ়া
২	গেলস	মানসম্মত	১টি
৩	ভাউ প্লাটস	মানসম্মত	১ সেট
৪	অ্যার্থন	সাইজ অনুবাদী	১টি
৫	মাক	সাইজ অনুবাদী	১টি

প্রয়োজনীয় টুলস, ইকুইপমেন্টস ও যন্ত্রপাতি:

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতির নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	ফ্লাট স্কু ড্রাইভার	৬ ইঞ্চি	১টি
২	ফিলিপস স্কু ড্রাইভার	৬ ইঞ্চি	১টি
৩	হ্যামার	১.৫ পাউন্ড	১টি
৪	ফ্লাট ফাইল	১০ ইঞ্চি	১টি
৫	স্টিল স্কেল	১২ ইঞ্চি	১টি
৬	মার্কিং শ্যাপার	মানসম্মত	১টি
৭	ট্রাইঅ্যাঙ্গুলার স্কেল	৬ ইঞ্চি	১টি
৮	টেবিল ভাইস	মানসম্মত	১ সেট
৯	শেপার মেশিন	মানসম্মত	১ সেট
১০	গ্রাইভিং মেশিন	মানসম্মত	১ সেট

মালামাল:

ক্রমিক নং	মালামালের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	ডাস্টার ক্লথ	সুতি কাপড়ের	পরিমানমত
২	লুব ওয়েল	এস এ ই ৩০	অর্ধ লিটার বোতল
৩	এম এস বার	প্রয়োজন অনুযায়ী	১টি
৪	ক্লিনিং ব্রাস	মানসম্মত	১টি
৫	তরল ফ্লোর পরিষ্কারক পদার্থ	পরিষ্কারক পদার্থ	১টি

কাজের ধারা

- মালামালের তালিকা অনুযায়ী যন্ত্রপাতি, ইকুইপমেন্ট ও মালামাল সংগ্রহ করি।
- ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম সংগ্রহ ও পরিধান করি।
- এখানে গোলাকার শ্যাফটের দুই খরনের সাঙ্গ কী একটি ক্ষয়ার এবং অপরটি আয়তাকার দেখানো হয়েছে।
- একটি আয়তাকার জিব কী কিভাবে তৈরি করা হবে তা নিয়ে বর্ণনা করা হল।
- এম এস বার নিয়ে চিত্রানুযায়ী W, t, d এবং L এর পরিমাপ অনুযায়ী দাগ দাও।
- পরিমাপের বাইরের অংশ শ্যাপার মেশিন, গ্রাইভার মেশিন, ফাইল ব্যবহার করে অতিরিক্ত ধাতু কর্তন কর।
- এম এস বারটি চিত্রানুযায়ী আকৃতি প্রদান করার জন্য টেবিল ভাইসে আটকে ফাইল দিয়ে ঘষে ট্যাপার করো।
- এবার চাবিটি হাব এবং শ্যাফটের মাঝে প্রবেশ করিয়ে ফিট করো।

৯. অসামঙ্গস্য থাকলে তা ফাইল দিয়ে ঘষে সঠিক অবস্থানে এনে পুনরায় নির্দিষ্ট স্থানে বসাও।
১০. এভাবে চাবি তৈরি প্রক্রিয়া শেষ করো।

সতর্কতাসমূহ:

- কাজ করার সময় অব্যশই পিপিই পরিধান করতে হবে।
- সঠিকভাবে টুলসের ব্যবহার নিশ্চিত হতে হবে।
- কাজের সময় অমনোযোগী হওয়া যাবে না।
- যদি বোৰতে সমস্যা হয় তবে শিক্ষক এর সহায়তা নিতে হবে।
- শিক্ষক এর অনুমতি ছাড়া অন্য কোনো কাজ করা যাবে না।

অর্জিত দক্ষতা:

একটি জিব হেড সাঙ্গ কী তৈরির সক্ষমতা অর্জন করতে পারব।

মতামত:

এজাতীয় কাজ ও হেড হেট শাঙ্গ কী তৈরির সক্ষমতা অর্জন করবে।

অনুশীলনী-২

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. কাপলিং বলতে কী বোঝায়?
২. হাব বলতে কী বোঝায়?
৩. পুলির তুলনায় গিয়ারে অধিকতর শক্তি সরবরাহে হয় কেন?
৪. কী (Key) বা চাবি বলতে কী বোঝায়?
৫. বিয়ারিং কত প্রকার ও কি কি?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. কী বা চাবি ব্যবহারের উদ্দেশ্য লেখ।
২. বিভিন্ন প্রকার সাঙ্গ চিত্রসহ ব্যবহার লিখ।
৩. বিয়ারিং ব্যবহারের সুবিধা কী?

রচনামূলক প্রশ্ন:

১. চাবি কত প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক প্রকারের বর্ণনা দাও।
২. বিভিন্ন প্রকার কাপলিং এর চিত্রসহ বর্ণনা করো।


তৃতীয় অধ্যায়

জিগ ও ফিক্সচার সেটিং

Jig and Fixture Setting



Jigs and Fixtures

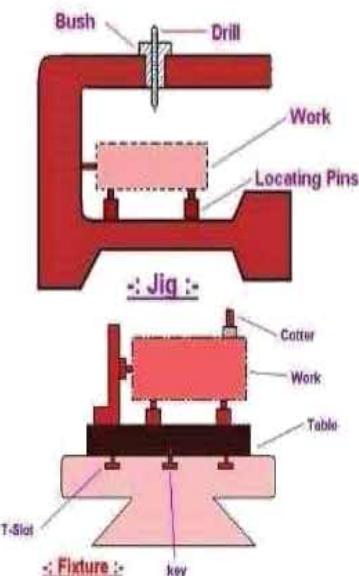

মনে করো একটি আয়তাকার প্লেট এর মাঝে গিন রেখে প্লেটটি বসাও, দেখবে প্লেটটি ডানে-বামে বা সামনে-লিছনে নড়া-চড়া করতে পারে। এখন এ প্লেটটির নীচে তিনটি অবস্থানে গিন বসাও দেখবে প্লেটটি আড়া-আড়ি নড়া-চড়া করতে পারে। আবার প্লেটটির আড়া-আড়ি পাশে আরও দুটি এবং লম্বা-লম্বি পাশে একটি সাপোর্ট বসাও, দেখবে প্লেটটি আর কোন পাশে নড়া-চড়া করতে পারছে না। অর্থাৎ প্লেটটিকে সঠিক অবস্থানে রেখে সুস্থভাবে মেশিন অপারেশন করার জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়া হয় সেটাই জিগ এবং ফিক্সচার। যেখানে অনেকগুলি একই কাজ একই মেশিন অপারেশন মাধ্যমে করা হয় সেখানে জিগ এবং ফিক্সচার ব্যবহার করা হয়। কাজের সুবিধার্থে সহজ সজ্জায়ন এবং ইউনিট খরচ কম হওয়ার উপর নির্ভর করে সফলভাবে যে কোন ব্যাপক উৎপাদন করা সম্ভব। সহজ ও দুর্ত উৎপাদন পদ্ধতি বহুর অবস্থানের উপর নির্ভর করে সঠিকভাবে মেশিন পরিচালনা করা। জিগ ও ফিক্সচার হচ্ছে একটি উৎপাদন সরঞ্জাম যা ডুপ্লিকেট এবং বিনিময়যোগ্য উৎপাদন অংশ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। অধিক সংখ্যক উৎপাদন এবং একইভাবে একত্রে বিনিময়যোগ্য উৎপাদন নিশ্চিত করতে জিগ ও ফিক্সচার ডিজাইন করা হয়। বিনিময়যোগ্যতা বলতে সঠিক সহনশীলতার মধ্যে তাদেরকে একত্রে ফিট করতে এবং এলোমেলো সমাবেশের জন্য উপাদান নির্বাচনে সামর্থতা বুঝায়।

এই অধ্যায় শেষে আমরা

- জিগ ও ফিঙ্কাচার নির্বাচন করতে পারব;
- প্রয়োজনীয় জিগ ও ফিঙ্কাচার সংগ্রহ করতে পারব;
- জিগ ও ফিঙ্কাচার ফিট করতে পারব;
- কাজ শেষে ওয়ার্কশপ পরিষ্কার-পরিষ্কার ও মালামাল সংরক্ষণ করতে পারব;


উপর্যুক্ত শিখনফলগুলো অর্জনের লক্ষ্যে এই অধ্যায়ে আমরা দু’টি জব সম্পর্ক করব। এই জবের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী জিগ ফিঙ্কাচার এগুলোর ব্যবহারের সুবিধা-অসুবিধা এবং সতর্কতা সম্পর্কিত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারবে। অধিক উৎপাদনে জিগ ফিঙ্কাচার ব্যবহার করে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পারবে।

৩.১ জিগ ও ফিঙ্কাচার:


জিগ হল একটি ওয়ার্ক-হোল্ডিং ডিভাইস যা ওয়ার্কপিসকে ধরে রাখে, সমর্থন ও শনাক্ত করে এবং একটি নির্দিষ্ট অপারেশন করার জন্য এক বা একাধিক টুল গাইড করে। জিগ’ সাধারণত গাইডিং বা অন্যান্য কাটিং টুলকে বৃশিংসহ শক্ত ইস্পাত দিয়ে লাগানো হয়। জিগ হচ্ছে অন্য টুলের অবস্থান এবং গতি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত টুল। জিগের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা, নির্ভুলতা এবং পণ্য উৎপাদনের মধ্যে বিনিময়যোগ্যতা প্রদান করা। অর্থাৎ এটি এমন একটি ডিভাইস যা উভয় ফাংশন (কাজ ধরে রাখা এবং একটি টুল গাইড করা) করে থাকে। একটি জিগের উদাহরণ হল যখন একটি কী ডুপ্লিকেট করা হয়, আসলটি একটি জিগ হিসাবে ব্যবহৃত হয় আর নতুন কীটি আসলটির মতো একই পথে থাকতে পারে।

ফিঙ্কাচার হল ওয়ার্ক হোল্ডিং ডিভাইস, যা ওয়ার্কপিসকে ধরে রাখে, সমর্থন ও শনাক্ত করে কিন্তু একটি নির্দিষ্ট অপারেশন করার জন্য কাটিং টুলকে গাইড করে না। অন্য কথায়, ফিঙ্কাচারগুলি কেবলমাত্র কাজের হোল্ডিং ডিভাইস যা যে কোনও অপারেশন করার জন্য ওয়ার্কপিসটিকে পছন্দসই অবস্থানে ধরে রাখে, সমর্থন ও শনাক্ত করে। ফিঙ্কাচারের মূল উদ্দেশ্য হ’ল যে কোনও মেশিনিং অপারেশনের সময় ওয়ার্কপিসটিকে ধরে রাখা, শনাক্ত করা এবং পণ্যগুলির উৎপাদনে পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা, নির্ভুলতা এবং বিনিময়যোগ্যতা প্রদান করা।
উদাহরণ: ভাইস(Vise), চাক (chuck)।

Jig Vs Fixture

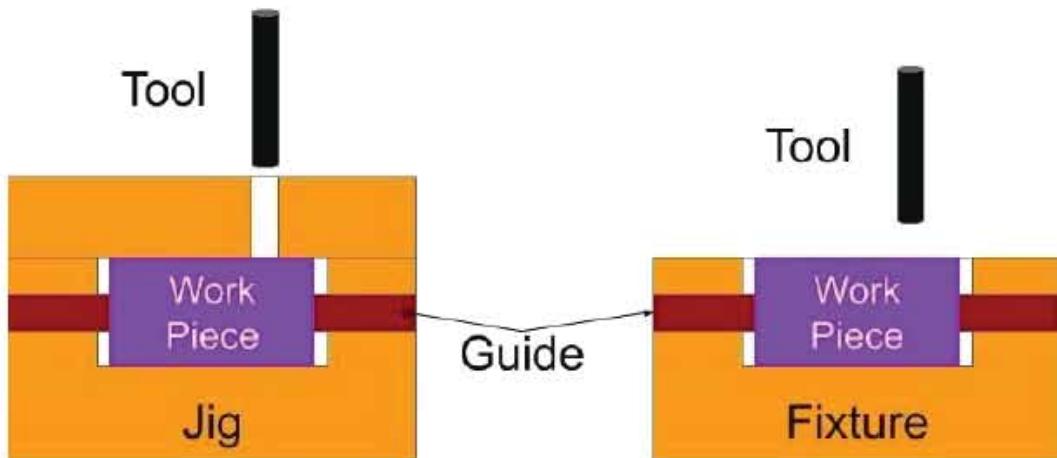

ଚିତ୍ର ୩.୧: ଜିଗ୍ ଏବଂ ଫିକ୍ସେଟ୍

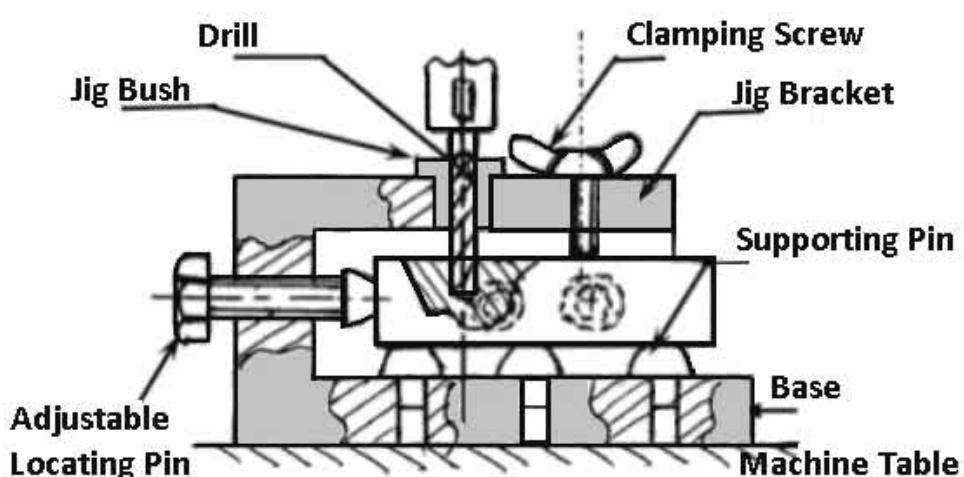

Elements of Jigs and Fixtures

ଚିତ୍ର ୩.୨: ଜିଗ୍ ଏବଂ ଫିକ୍ସେଟ୍‌ର ଉପାଦାନ

বডি: এটি একটি প্লেট, বাক্স বা ফ্রেম টাইপ স্ট্রাকচার যেখানে মেশিনিং করার উপাদানগুলি অবস্থিত। এটি বেশ শক্ত এবং অনমনীয় হওয়া উচিত।

উপাদানগুলি শনাক্ত করা: এই উপাদানগুলি কাটার সাথে সম্পর্কিত টুল ও যার্কপিসটিকে সঠিক অবস্থানে শনাক্ত করে।

ক্ল্যাসিপিং উপাদান: এই উপাদানগুলি নির্দিষ্ট অবস্থানে ওয়ার্কপিসকে দৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত করে।

উপাদানগুলিকে গ্রাইন্ডিং এবং সেট করা: এই উপাদানগুলি জিগ করার ক্ষেত্রে কাটিং টুলকে গাইড করে এবং ফিঞ্চার ক্ষেত্রে সঠিক টুল অনুযায়ী কাজ করতে সাহায্য করে।

পজিশনিং এলিমেন্ট: এই উপাদানগুলির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ফাস্টেনিং ডিভাইস রয়েছে, যেগুলি ব্যবহার করা হয় সঠিক অবস্থানে মেশিনে জিগ বা ফিঞ্চার সুরক্ষিত করা।

ইনডেক্সিং উপাদান: বিভিন্ন সারফেস বা বিভিন্ন জায়গায় মেশিনিং অপারেশন সঞ্চালনের জন্য বিভিন্ন অবস্থানে এই উপাদানগুলিকে জিগ বা ফিঞ্চারে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।

৩.২ জিগ ও ফিকচারের শ্রেণিবিভাগ:

জিগ কাজের ধরণের উপর নির্ভর করে আটটি ভিন্ন ধরনের জিগ নিচে দেওয়া হল।

৩.৩ জিগ ও ফিকচার এর ব্যবহার:


জিগ হচ্ছে নির্দিষ্ট কাজ যেমন ডিলিং, রিমিং বা ট্যাপিং পরিচালনায় একটি বিশেষ টুল যা জিগগুলি কার্যবস্তুকে ধরে রাখে এবং বিশেষ করে টুলকে গাইড করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

ফিঞ্চার হচ্ছে নির্দিষ্ট টুল নির্দিষ্ট কাজ যেমন মিলিং, গ্রাইন্ডিং, প্ল্যানিং বা বৌকানোর অপারেশনগুলি সম্পর্ক করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

১. টেমপ্লেট জিগ (Template Jig)
২. প্লেট জিগ (Plate Jig)
৩. চ্যানেল জিগ (Channel Jig)
৪. ব্যাস জিগ (Diameter Jig)
৫. লিফ জিগ (Leaf Jig)
৬. রিং জিগ (Ring Jig)
৭. বক্স জিগ (Box Jig)
৮. ইনডেক্সিং জিগ (Indexing Jig)

৩.৩.১ টেমপ্লেট জিগ:


টেমপ্লেট জিগ এক ধরনের প্রেট যেখানে সহজে পদ্ধতিই অবস্থানে পর্তে ছিল করার অন্য ওয়ার্কশিপ এবং উপর স্থির রাখা হয়। টেমপ্লেটে ছিল বিটকে এই পর্তের মাধ্যমে পরিচালিত করা হয় এবং প্রয়োজনীয় পুশপুলি একই আণেকিক অবস্থানে রেখে ওয়ার্কশিপে ছিল করা হয়। চিত্রে একটি টেমপ্লেট জিগ দেখানো হয়েছে।

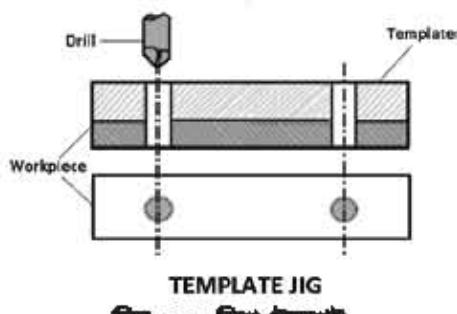

চিত্র ৩.৩: জিগ টেমপ্লেট

৩.৩.২ প্রেট জিগ:


প্রেট জিগ হল এটি টেমপ্লেট জিলের একটি উন্নত অবস্থা যা টেমপ্লেট ছিল বুশপুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। প্রেট জিগ ছিল বিট এবং ছিল বুশ স্থিত একে অপরের সাথে সঠিক ব্যবধান বজায় রেখে বক্ষ অংশের পর্ত ছিল করার অন্য নিয়ুক্ত করা হয়। উপরের চিত্রে প্রেট জিগ দেখানো হয়েছে।

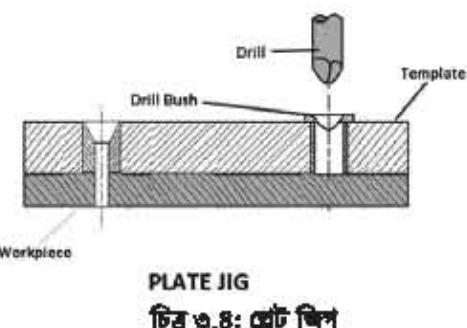

চিত্র ৩.৪: প্রেট জিগ

৩.৩.৩ চ্যানেল জিগ:


ওয়ার্কশিপ চ্যানেলের মধ্যে বসারে ক্লাম্প নথাটি সুরিয়ে ওয়ার্কশিপটি শক্ত করে আটকাতে হবে। সেদিকে ছিল বুশ লাগানো আছে সেদিক দিয়ে ছিল বিট ধ্রুবেশ করে ওয়ার্কশিপকে ছিল করতে হবে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে অবক্ষেত্রে আটকায়ে নির্ভুলভাবে ছিল করাকে চ্যানেল জিগ বলে। চিত্রে চ্যানেল জিলের মাধ্যমে ক্লবের অবস্থান দেখানো হল।

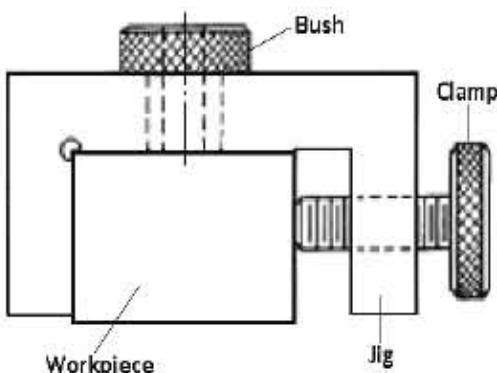

চিত্র ৩.৫: চ্যানেল জিগ

୩.୩.୫ ସ୍ୟାସ ଜିଗ:


ସ୍ୟାସ ଜିଗ ବା ଡାଯାମିଟିଆର ଜିଗ ଏଇ ମାଧ୍ୟମେ ଓରାର୍କପିଲେର ରେଡିଆଲ ଡିଲ କରାର ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହସ୍ତ। ଏ ଧରନେର ଜିଲେ ଏକଟି ଡି-ବ୍ଲକ ଓ ଏକଟି କ୍ଲାମ୍‌ପ୍ରୋଟ କ୍ଲାମ୍‌ପ୍ରୋଟ ବିଟ ବ୍ୟବହାର କରା ହସ୍ତ। କ୍ଲାମ୍‌ପ୍ରୋଟକେ ଡି-ବ୍ଲକରେ ଦାବେ ଅବ ରେଖେ କ୍ଲାମ୍‌ପ୍ରୋଟ ବଳ୍ଟ ଦିଯେ ଆଟିକାଯେ ଦିତେ ହସ୍ତ। ଏ ଅବଶ୍ୟ ଡିଲ ବୁଶେର ମାଧ୍ୟମେ ଡିଲ ବିଟ ପ୍ରବେଶ କରାଯେ ଡିଲ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରା ହସ୍ତ। ଚିତ୍ରେ ସ୍ୟାସ ଜିଗ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟୂର ଅବଶ୍ୟନ ଦେଖାନ୍ତି ହରାଇଛେ।

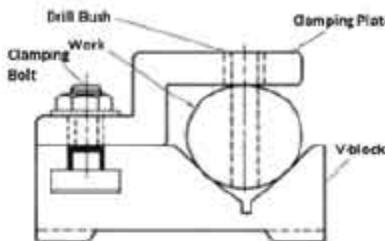

ଚିତ୍ର ୩.୬: ଡାଯାମିଟିଆର ଜିଗ
Diameter Jig

୩.୩.୬ ଲିଫ ଜିଗ:


ଚିତ୍ରେ ପାତାର ଜିଗ ଦେଖାନ୍ତି ହରାଇଛେ । ଏଟି ଏକଟି ପାତା ବା ପ୍ଲଟ ଆହେ ଯାର ଏକ ପ୍ରାଚୀ କଙ୍ଗା ଥାନା ଏବଂ ଅପର ହାତ ଟରିଏ ନାଟ-ବୋଲ୍ଟ ଦିଯେ ଲାଗାନ୍ତି ଥାକେ । ଏଥାନେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟୂକେ ସହଜେ ଲୋଡ ବା ଆନଲୋଡ କରାର ଅନ୍ୟ ପାତାର ଜିଗ ବ୍ୟବହାର କରା ହସ୍ତ । ଶ୍ରୀଅଟାଇଟଲେଟ ଏଇ ମାଧ୍ୟମେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟୂକେ ଆଟିକାନ୍ତି ହସ୍ତ କଲେ ଅବଟି ନଢ଼ା-ଚଢ଼ା ନା କରାତେ ପାରେ । ଏଥିନ ପାତାର ଅଂଶେ ଡିଲ ବୁଶେର ମାଧ୍ୟମେ ଡିଲ ବିଟକେ ପ୍ରବେଶ କରାଯେ ଡିଲ କରା ହସ୍ତ ।

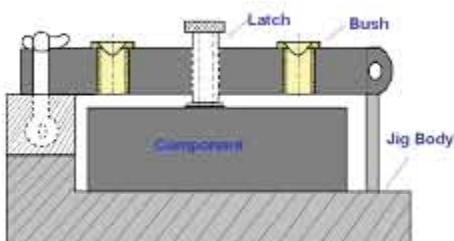

ଚିତ୍ର ୩.୭: ଲିଫ ଜିଗ
Leaf Jig

୩.୩.୭ ରିଂ ଜିଗ:


ଟୁଗରେ ଚିତ୍ରେ ରିଂ ଜିଗ ଦେଖାନ୍ତି ହରାଇଛେ । ଏଟି ବୃକ୍ଷକାର ଛାକ ଅଂଶ ଏବଂ ଟୁଗର ଡିଲ କରା ହସ୍ତ । ଏ ପରିଭିତ୍ତେ ଦୁଟି କ୍ଲାମ୍‌ପ୍ରୋଟ ବଳ୍ଟ ଏବଂ ଟୁଗର ଛାକକେ ରେଖେ ବୃକ୍ଷମହ ଜିଗ ପ୍ଲଟ ନାଟ ଦିଯେ ଆଟିକାତେ ହସ୍ତ । ଏମପର ଡିଲ ବୁଶେର ମାଧ୍ୟମେ ଡିଲ ବିଟ ପ୍ରବେଶ କରିଯେ ଡିଲ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରା ହସ୍ତ ।

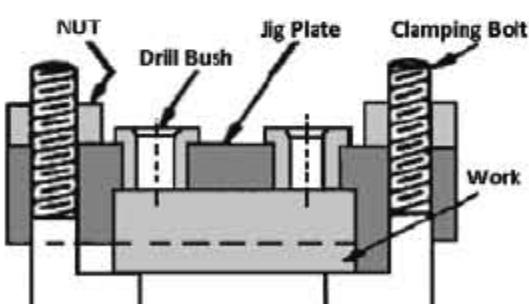

ଚିତ୍ର ୩.୮: ରିଂ ଜିଗ
Ring Jig

৩.৩.৭ বক্স জিগ:

উপরের চিত্রে বক্স জিল চিত্রিত করা হয়েছে। এটি বাজের মতো ধার অথবা কার্যবস্তুটি শক্তভাবে আটকানো হয়। বিশেষত এক সেটিং-এ কার্যবস্তুটির একাধিক অপারেশন সম্পর্ক করে যে কোন কোণে অনেকগুলি গৰ্ত কাজ করা হয়। বস্তুটির কাজের ধরনের উপর নির্ভর করে বক্স ডিজাইন করা হয়। এ ধরনের জিগ কম্পোনেন্টটির বিভিন্ন পার্শ্বে কার্য সম্পাদনের ব্যবস্থা রাখা হয়।

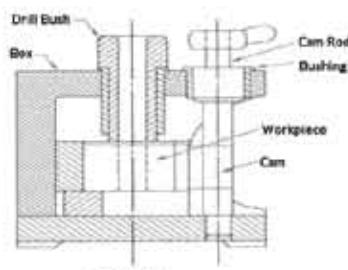

চিত্র ৩.৯: বক্স জিগ

৩.৩.৮ ইনডেক্সিং জিগ (Indexing Jig):


মিলিং মেশিনে ইনডেক্সিং (বিভক্তিকরণ) কাজ সমর্থিত হয়ে থাকে। তাই মিলিং মেশিন চালানোর পূর্বে ইনডেক্সিং পদক্ষেপ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যিক। মিলিং মেশিনে কোনো বস্তুকে এক পারের কোনো ভঙ্গাংশে ঘোরানকে ইনডেক্সিং করা বলা হয়।

ইনডেক্সিং জিগ একটি বৃত্ত বরাবর সমান দূরত্ব গৰ্ত ডিল করতে ব্যবহৃত হয়। এ ওয়ার্কশিপের পরিবিত্তে চারটি সমান দূরত্বের গৰ্ত ডিল করতে হবে। ওয়ার্কশিপে একটি মেশিনবৃত্ত বোর রয়েছে। ওয়ার্কশিপটি একটি সি ওয়াসার প্রবং একটি হেক্সাট ধারা আটকানো হয়েছে। বুশ প্রেট একটি ডিল বুশ লাগানো হয়। চিত্রে ইনডেক্সিং জিগ-এর মাধ্যমে জবের অবস্থান দেখানো হয়েছে।

Indexing jigs

1. Placed on base and bore
2. Locating stud
3. Hex nut
4. C-Washer
5. Drill bushing
6. Index pin
7. Spring
8. Bushing plate

Used to drill holes located in pattern
Location for the holes is generally taken from the first hole drilled.

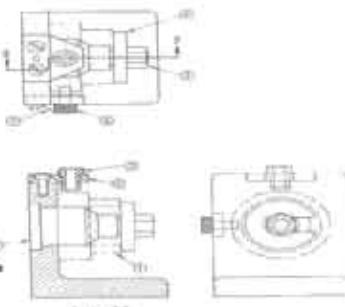

চিত্র ৩.১০: ইনডেক্সিং জিগ

৩.৪ ফিজাচারের ধরন:

ফিজাচারগুলি সাধারণত মেশিনিং অপারেশনের উপর ডিক্ষিত করে ডিজাইন করা হয়। নিচে বিভিন্ন ধরনের ফিজাচার দেওয়া হল:

১. টার্নিং ফিজাচার (Turning Fixture)
 ২. মিলিং ফিজাচার (Milling Fixture)
 ৩. ব্রোচিং ফিজাচার (Broaching Fixture)
- বর্ণ-১০, জেনারেল মেকানিক্স-২, নবম ও দশম প্রেসি (ভোকেশনাল)


৪. গ্রাইডিং ফিজচার (Grinding Fixture)
৫. বোরিং ফিজচার (Boring Fixture)
৬. ইনডেক্সিং ফিজচার (Indexing Fixture)
৭. টেপিং ফিজচার (Tapping Fixture)
৮. ড্যুপ্লেক্স ফিজচার (Duplex Fixture)
৯. ওলডিং ফিজচার (Welding Fixture)
১০. এসেমবলি ফিজচার (Assembly Fixture)

৩.৪.১ টার্নিং ফিজচার:


সাধারণত লেদ মেশিনে শ্যাফটকে টার্নিং করার জন্য চাকের সাথ্যে অবক্ষে আটকানো হয়। কিন্তু একটি প্লটকে টার্নিং করার জন্য চাকের সাথ্যে আটকানো যায় না, তখন চিন্দের ন্যায় ফিজচারকে চাকের সাথ্যে আটকাবে প্লটকে টার্নিং করা হয়। অতিথি আকৃতির কোন অবক্ষে টার্নিং করতে হলে লেদের শিখাল নোজ এর সহিত ফিজচারকে আটকানো টার্নিং করা হয়। এ অবনের ফিজচারকে অবক্ষে শক্তভাবে ধরে রাখার জন্য কুব সাবধানভাবে সাথে ভিজাইন করতে হয়। আবো আবো ফিজচারকে ব্যাসেস করার জন্য কাউন্টার-ওয়েট সাপানো হয়। পাশের চিত্রে দেখানো হয়েছে।

৩.৪.২ মিলিং ফিজচার:

এ খরনের ফিজচার ওয়ার্কশিপের উপর বিভিন্ন মিলিং অপারেশন পরিচালনা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। মিলিং ফিজচারকে মেশিনের টেবিলের উপর নিরাশাদ সঠিক অবস্থানে নাট-বোল্ট দিয়ে আটকানো হয়। এ ফিজচারটি সেট করতে হলে কাটার এবং আলোকে টেবিলকে সরায়ে অবক্ষে সঠিক অবস্থানে রেখে আটকাতে হবে। কাটিং কোর্স উচ্চ হওয়ায় এবং সবিগুলি কাটিং কার্ড চলায় ফিজচারটিকে মেশিন টেবিলের সাথে টি-ন্যুট এ টি বোল্ট ও নাট দিয়ে ভাস্তোভাবে আটকাতে হবে।

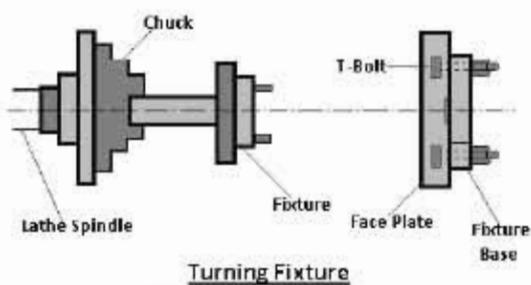

চিত্র ৩.১১: টার্নিং ফিজচার

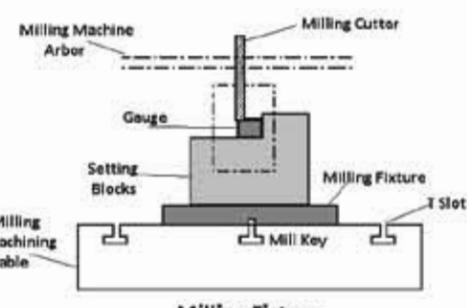


চিত্র ৩.১২: মিলিং ফিজচার

৩.৪.৩ ব্রোচিং কিন্ডার:

ব্রোচিং হল একটি মেশিনিং প্রক্রিয়া যা ধৰ্তু অপসারণের জন্য একটি দীক্ষযুক্ত টুল ব্যবহার করে, যাকে ব্রোচ বলা হয়। প্রধান দু' খরনের ব্রোচিং রয়েছে: শিপিয়ার বা রৈখিক এবং ব্রোটারি বা সৃষ্টি। নিম্ন দুটি উপায়ের মধ্যে যে কোন একটি পদ্ধতিতে ব্রোচিং কার্য সম্পন্ন করা হয়;

- টুলকে হিসেবে টুলের উপর কার্যবস্তু পরিচালনার মাধ্যমে কাজ সম্পাদন,
- কার্যবস্তুকে হিসেবে টুল ঘূর্ণনের মাধ্যমে কাজ সম্পাদন।

ব্রোচিং মেশিনে অপারেশন চলাকালীন বিভিন্ন ধরণের ব্রোচিং কার্যক্রম করার জন্য এই কিন্ডারগুলি ওয়ার্কশিপকে শব্দাত্মক করণ, ধরে রাখা এবং সমর্থন করতে ব্যবহার করা হয়। বেবন কীভাবে ব্রোচিং অপারেশন, কীওয়ে ব্রোচিং, হোল ব্রোচিং, ইভ্যাপি অভ্যন্তরীণ পুল-টাইপ হোল ব্রোচিংয়ের জন্য কিন্ডার হিসাবে ড্র্যাপিং প্রেটের ব্যবহার করা হয়।

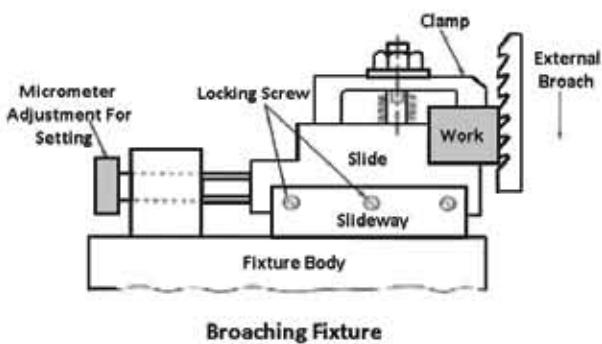

চিত্র ৩.১৩: ব্রোচিং কিন্ডার

৩.৪.৪ প্রাইভিং কিন্ডার:

প্রাইভিং অপারেশনের ধরন এবং ব্যবহৃত মেশিনের উপর নির্ভর করে ওয়ার্ক হোল্ডিং ডিভাইসগুলি ডিজাইন করা হয়।

(ক): বাহ্যিক প্রাইভিংয়ের জন্য কিন্ডার:

ম্যাক্সেল হল সবচেয়ে সাধারণ কিন্ডার যা ওয়ার্কশিপের বাহ্যিক পৃষ্ঠাকে প্রাইভিং করার জন্য ব্যবহৃত হয়। মেশিনের কেন্দ্রের মাঝে ম্যাক্সেলকে শক্তভাবে ধরে রাখা হয়। ম্যাক্সেল অভ্যন্তরীণ চাক বা বোর সহ বৃত্তাকার কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়। কাজের টুকরোটি বোরের সাহায্যে ম্যাক্সেলের উপর ধরে রাখে যাতে বোরের সাথে সভাই কেন্দ্রীভূত হয়ে বাহ্যিক পৃষ্ঠাটি প্রাইভিং করা বায়। বিভিন্ন ধরনের ম্যাক্সেল হল টেপার ম্যাক্সেল, স্টেইট ম্যাক্সেল, কবিনেশন অব স্টেইট ও টেপার ম্যাক্সেল।

Grinding Fixtures



চিত্র ৩.১৪: গ্রাইডিং ফিজচার

(খ): অভ্যন্তরীণ গ্রাইডিং-এর অন্য ফিজচার:

সাথারণ বৃত্তাকার কাজের বস্তুর অভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠাগুলিকে গ্রাইডিং করার জন্য, চাকটিকে একটি স্ট্যাভার্ড ওয়ার্ক হোল্ডিং ডিভাইস হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। বিশেষ প্রয়োজন অন্বের উপাদানের অন্য ফিজচার তৈরি করে সেদেশ ফিজচারের অভো একই লাইনে ডিজাইন করা যাব।


(গ): সারফেস গ্রাইডিং-এর অন্য ফিজচার :

নিম্নলিখিত উপায়ে পৃষ্ঠ মেশিনিং-এর অন্য কাজের টুকরোটি ধরে রাখো।

- ফিজচারটি সরাসরি মেশিনের টেবিলের সাথে আটকানো যেতে পারে।
- এটিকে ভাইস মধ্যে আটকানো যেতে পারে।
- কাজের বস্তুটিকে ঢোকা চাক বা ভ্যাকুয়াম চাকের মাধ্যমে ধরে রাখা যেতে পারে।
- কাজের বস্তুটিকে একটি বিশেষ ফিজচারে রাখা যেতে পারে।

৩.৪.৫ বোরিং ফিজচার:

বোরিং হল একটি মেশিনিং প্রক্রিয়া একটি বিশেষভাবে ডিজাইন করা কাটিং টুল ব্যবহার করে যেমন ফিল করা অংশে বিশেষ ফিল বিটের সাহায্যে সঠিক মাপের বক্ষ গর্ত করার জন্য ব্যবহার করা হয়। কাটিং ওয়ার্কপিসের অভ্যন্তরীণ হতে ধাতু সরিয়ে দেয়। বিভিন্ন প্রজ-এর বোরিং কার্ব সম্পাদনের অন্য বিভিন্ন ধরনের ফিজচার ব্যবহার করে অবকে মেশিনিং করা হয়। সেদেশ থেকে সাহায্যে বক্ষ ব্যাসের গর্তের করা যায়। এ মেশিনের সংগে ফিজচার এর মাধ্যমে বোরিং টুলবার লাগিয়ে বক্ষ ব্যাসের গর্ত সম্পন্ন করা হয়।

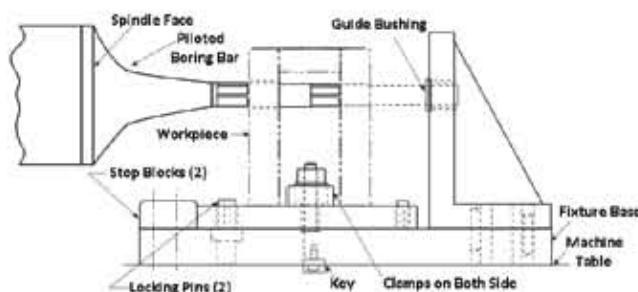

Boring Fixture


চিত্র ৩.১৫: বোরিং ফিজচার

ନିମ୍ନ ଦୁଟି ଉପାଯେର ମଧ୍ୟେ ସେ କୋଣ ଏକଟି ପକ୍ଷତିତେ ବୋରିଙ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରା ହୁଏ;
କ) ଟୁଲକେ ଥିଲେ ରେଖେ ଟୁଲର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନାର ମାଧ୍ୟମେ କାଜ ସମ୍ପାଦନ,
ଘ) କାର୍ଯ୍ୟକୁକେ ଥିଲେ ରେଖେ ଟୁଲ ଘୂର୍ଣ୍ଣରେ ମାଧ୍ୟମେ କାଜ ସମ୍ପାଦନ।

ଅନୁମାନେ, ବୋରିଙ୍ ଫିଙ୍କଚାର ଦୁଟି ସାଧାରଣ ଡିଜାଇନେ ତୈରି କରା ହୁଏ।

୩.୪.୬ ଇନଡେକ୍ସିଂ ଫିଙ୍କଚାର:

ଇନଡେକ୍ସିଂ ଫିଙ୍କଚାର ଏକଟି ଡିଜାଇନ୍ ଯାକେ ଦୁଇରେ କୋଣ ଅବକେ ସେ କୋଣ କୋଣ-ୱ ସେପିନିଂ ପ୍ରକ୍ରିଆ ସମ୍ପାଦନ କରା ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନ ଦୂରତ୍ବେ ଏକଇ କାଜ କରାର ଜନ୍ୟ ଅବକେ ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ପୃଷ୍ଠା ହତେ ଥାକୁ ସରାମେ କେଲା ହୁଏ। ଏହି ଜାଣିଯ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାତେ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାରକେସ ହତେ ମେଟାଲ ପରିଭ୍ୟାଗ କରାତେ ହବେ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ି ସମାନଭାବେ ଇନଡେକ୍ସି ବା ସୁଚିବକ୍ଷ କରା ପ୍ରଯୋଜନୀ ମେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ି ଏହି ଜାଣିଯ ଡିଜାଇନ୍ ବହନକାରୀ ଏକଟି ଫିଙ୍କଚାର ଇନଡେକ୍ସି ଫିଙ୍କଚାର ହିସାବେ ଗମିତିତ୍ବ।

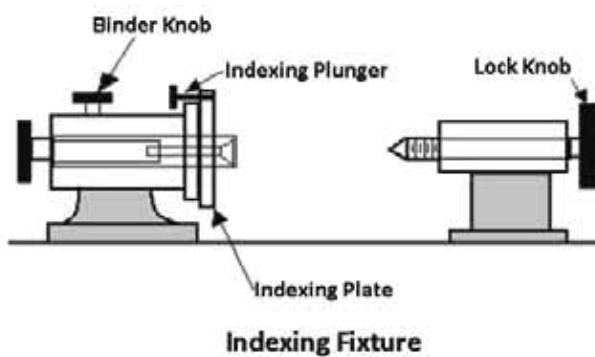


ଚିତ୍ର ୩.୧୬: ଇନଡେକ୍ସି ଫିଙ୍କଚାର

୩.୪.୭ ଟାପିଂ ଫିଙ୍କଚାର:

ଟାପ ଏକଟି ସରଜାୟ ଯା ଆଣ୍ଟିବୌନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟୁଲେର ମାଧ୍ୟମେ ଥାକୁ ପରିଭ୍ୟାଗ କରେ ଝେତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରା ହୁଏ। ଟାପ ଦୁଇ, କିନ୍ତୁ, ଚାର ଝୁଇଟ ବିଶିଷ୍ଟ ହତେ ଥାକେ। କୋଣ ପର୍ଯ୍ୟୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ମଧ୍ୟେ ଟାପ ଥିବେଳ କରିଲେ ଦୁଇ ଝୁଇଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଟୁଲେର ଆଣ୍ଟିବୌନ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଏଥି ବଳ ପ୍ରଯୋଗେ ଥାକୁ ପରିଭ୍ୟାଗେର ମାଧ୍ୟମେ ଝେତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ ଥାକେ। ଡିଲିଂ ମେଚିନ, ଲେଦ ମେଚିନ, ସରଟିକିଲ କ୍ଲୁ ଝେତ ମେଚିନ, ସିରନ୍ସି ଡିଲିଂ ମେଚିନ ଏବଂ ମାଧ୍ୟମେ ଟାପିଂ ଫିଙ୍କଚାର ବ୍ୟବହାର କାଜ ସମ୍ପାଦନ କରା ହୁଏ।


ଟାପିଂ ଫିଙ୍କଚାର ଓରାର୍କଲିସଗୁଡ଼ିକେ ଅବଶ୍ୟନ ଦୃଢ଼ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ କରେ ଝେତ କାଟାର ଜନ୍ୟ ଡିଜାଇନ କରା ହାବେହେ। କୋଣ ପର୍ଯ୍ୟୁକ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଡିଭରେ ଝେତ କରାର ଜନ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତି ଶକ୍ତିଭାବେ ନିରାପଦ ଅବଶ୍ୟନ ରେଖେ କାଜ କରା ହୁଏ।

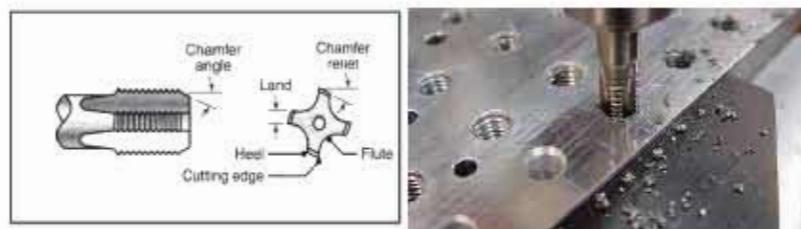

চিত্র ৩.১৭: টেপিং ফিল্ডচার

৩.৪.৮ ডুপ্লেক ফিল্ডচার:

এ ফিল্ডচারটি একই সাথে দুটি পৃথক টেশনে দুটি অন্তর্ভুক্ত উপাদান মেশিনিং করা হয়। অর্থাৎ এক সেটিং-এ একই বা ডিপ্প অপারেশন করা যাব যখন ১৮০ ডিগ্রি অবস্থানে কার্ডবন্ডুকে ফিল্ডচার করা হয়। এটি এমন ধরনের ফিল্ডচার যার সাহায্যে প্রথম টেশনে কার্ডবন্ডুকে মেশিনিং প্রক্রিয়া করার অন্য স্থানান্তরিত করে কাজ সম্পাদন করা হয়। কার্ড সম্পাদিত বন্ডুকে পুনরায় প্রথম টেশনে আনা হয় এবং নতুন কার্ডবন্ডুকে প্রতিস্থাপন করা হয়। এভাবে একই সেটিং-এ একাধিক অপারেশন করা যায় এবং উচ্চ গতিতে ব্যাপক উৎপাদন করা সম্ভব।

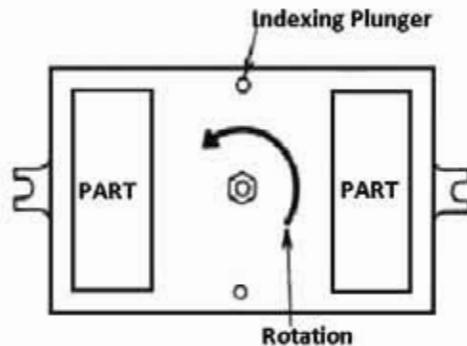

চিত্র ৩.১৮: ডুপ্লেক ফিল্ডচার

৩.৪.৯ ওডেনিং ফিল্ডচার:

ওডেনিং ফিল্ডচার এমনভাবে ডিজাইন করা হয় যাতে ডালাই কাঠামোতে কার্ডবন্ডুক বিকৃতি প্রতিক্রিয়া করতে পারে। ডালাই করার অন্য কার্ডবন্ডুকে নির্দিষ্ট অবস্থানে দৃঢ়ভাবে খেলে রাখতে সহায়তা করে। সাধারণত কার্ডবন্ডুক প্রথমে খেলে রাখার অন্য ডালাই জিল এবং তারপর সম্পূর্ণ ডালাই করার অন্য হেক্টিং ফিল্ডচার ব্যবহার করা হয়। কলে কাঠামোটি দৃঢ় চাপ সহ্য করতে পারে এবং বিকৃতির সঠাফনা থাকে না।

৩.৪.১০ অ্যাসেছিলি ফিল্ডচার:

এই ফিল্ডচারের কাজ হচ্ছে বিভিন্ন কার্ডবন্ডুকে তাদের যথাব্যত আপেক্ষিক অবস্থানে রেখে একসাথে মেশিনিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। উন্নাইলগ্নেশন, দুই বা ততোধিক পিলের প্রেট আপেক্ষিক অবস্থানে একসাথে রেখে রিভিটচ করা যাব। এই ফিল্ডচারগুলি, বাণিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনের অন্য উপাদানগুলিকে খেলে রাখার অন্য ব্যবহৃত হয়, যা অ্যাসেছিলি ফিল্ডচার হিসাবে পরিচিত হয়।

৩.৫ জিগ ও ফিক্সচারের মৌলিক পার্থক্য:

জিগ ও ফিক্সচারের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য নিম্নরূপ-

জিগ	ফিক্সচার
কার্যবস্তুটিকে ধরে রাখে, অবস্থান করে এবং সেইসাথে টুল গাইড করে	কার্যবস্তুটিকে ধরে রাখে এবং অবস্থান করে কিন্তু টুলটিকে গাইড করে না
দুট হ্যান্ডলিং জন্য হালকা বস্তুর ব্যবহার এবং টেবিল ক্লাম্পিং তেমন গুরুত নয়।	ফিক্সচারগুলি ভারী নির্মাণে এবং মেশিন টেবিলে শক্তভাবে বোল্ট করা হয়
ডিলিং রিমিং বা ট্যাপিং অপারেশনে কাজ ধরে রাখার জন্য এবং বিশেষ করে টুলকে গাইড করার জন্য ব্যবহৃত হয়	মিলিং, গ্রাইডিং, প্ল্যানিং বা বৈকানোর অপারেশনসমূহ কার্যবস্তু ধরে রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়

৩.৬ জিগ ও ফিক্সচার তৈরির ম্যাটেরিয়াল:

জিগস এবং ফিক্সচারগুলি ক্ষয় প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন ধরণের মেটাল দিয়ে তৈরি করা হয়। সাধারণত ডিল, রিমার এবং মিলিং মেশিনিং কাটিং টুল কাটার জন্য উচ্চ গতির ইস্পাত (High Speed Steel) ধাতু দিয়ে জিগ এবং ফিক্সচার তৈরি করা হয়।

ডাই ষ্টীল (Die Steel): প্রেস টুলের জন্য ব্যবহৃত, ১% কার্বন থাকে, ০.৫ থেকে ১% ট্যাংস্টেন এবং কম পরিমাণে সিলিকন ও ম্যাঞ্চানিজ।

কার্বন ইস্পাত (Carbon Steel): আদর্শ কাটার সরঞ্জামের জন্য ব্যবহৃত হয়।

নন-সঙ্কুচিত টুল ষ্টীল (Non-Shirkning Tool Steel): সূক্ষ্ম, জটিল প্রেস টুলের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

নিকেল ক্রোম ষ্টীল (Nicle Crome Steel): গিয়ার কাটিং টুল তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

টেনসাইল ষ্টীল (High Tensile Steel): স্ক্রু কাটিং টুল তৈরিতে উচ্চ প্রসার্য ষ্টীল ব্যবহৃত হয়।

ষ্টিল হালকা ইস্পাত (Mild Steel): সবচেয়ে সস্তা উপাদান এবং ০.৩% এর কম কার্বন থাকায় জিগস এবং ফিক্সচার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

চালাই আয়রন (Cast Iron): মিলিং ফিক্সচার-এর তৈরিতে সর্বাধিক সুবিধাজনক। অত্যাধিক কম্পন জনিত মেশিন ও এ মেটালের তৈরি করা হয়।

নাইলন এবং ফাইবার (Nylon & Fiber): চাপের কারণে ওয়ার্কপিসের ক্ষতি হাত হতে রক্ষা করার জন্য নরম আন্তরণের ক্ল্যাম্পিং ব্যবহৃত হয়।

ফসফার ব্রোঞ্জ (Phosphor Bronze): মরিচা প্রতিরোধক পার্টস হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৩.৭ জিগ ও ফিক্সচার ব্যবহারের সুবিধা:

জিগস ও ফিক্সচারের সুবিধাগুলি নিম্নরূপ।

- ব্যাপক উৎপাদন বৃক্ষিতে সহায়তা করে।
- প্রতি ইউনিটের খরচ কমায়।

৩. পণ্যের পরিমাপ কম পরিবর্তশীলতার কারণে সামঞ্জস্যপূর্ণ উৎপাদন মান বজায় রাখে।
৪. তাৎপর্যপূর্ণ মান নিয়ন্ত্রণ খরচ ও পরিদর্শন করায়।
৫. উন্নত নিরাপত্তা মান বজায় রাখে বিধায় দুর্ঘটনা করায়।
৬. অল্প দক্ষ শ্রমিক নিয়োজিত করায় শ্রম খরচ কম হয়।
৭. জটিল, ভারি ও শক্ত বস্তু সহজে মেশিনিং করা যায়।
৮. সমাবেশ পদ্ধতি সহজ হওয়ায় অনুৎপাদন ঘন্টা করায়।
৯. মেশিন টুলের প্রায়োগিত সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
১০. একটি কার্যবস্তুতে একই সঙ্গে একাধিক ডিভাইস প্রয়োগ করা যেতে পারে।
১১. জিগ ও ফিঙ্কাচার এর ধরে রাখার সক্ষমতা বৃদ্ধির কারণে কাটিং এর গতি, কাটিং-এর গতি, কাটিং-ফিড এর হার ইত্যাদি মান বৃদ্ধি করা যেতে পারে।
১২. প্রতিটি কার্যবস্তু নির্দিষ্ট স্থানে বসানো, কাজের পরিমাপ করণ, সমতা নির্ধারণ না থাকায় কাজের পরিধির ব্যাপকতা ও সময় নির্ধারণ করায়।

৩.৮ ওয়ার্কশপে জিগ ও ফিঙ্কাচার ডিজাইনে মূলনীতি:

সাফল্যজনক জিগ অথবা ফিঙ্কাচার ডিজাইনের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন ধরনের বিশ্লেষণমূলক উপাত্ত বিবেচনায় এনে যার মাধ্যমে পরিকল্পিত প্রকৃত কাজ নিরাপদে এবং সঠিকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব। নিম্নে সেই সকল ফেস্টেরসমূহ প্রদত্ত হলো।

১. উপাদানের ধরণ
২. মেশিনের ক্ষমতা এবং ধরণ
৩. উপাদানের অবস্থান নির্ধারণ
৪. উপাদান খোলা এবং লাগানোর ব্যবস্থাপনা
৫. উপাদান আটকানোর ব্যবস্থাপনা
৬. আটকানো উপাদানটি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি
৭. উপাদান এবং জিগ-এর মধ্যে প্রয়োজনীয় ফাঁকা ব্যবস্থাপনা
৮. ইনডেক্সিং ডিভাইজ এর প্রয়োজনীয়তা
৯. টুল এবং কাটার সেটিং পর্যালোচনা করা
১০. অজানা তথ্য বিশ্লেষণ
১১. উপাদান নির্গমনের গথ নির্ধারণ
১২. মেটাল বা উপাদান বাহির করার ব্যবস্থাপনা
১৩. দৃঢ়তা এবং কম্পন সমস্যার বিশ্লেষণ
১৪. টেবিলে উপাদান আটকানো ব্যবস্থাপনা
১৫. নিরাপত্তা বিষয়ক বিশ্লেষণ
১৬. জিগের বেইজ, ফ্রেম বা বডি তৈরি পদ্ধতি বিশ্লেষণ


৩.৯ ওয়ার্কশপে জিগ ও ফিঙ্কচার প্রয়োগ:

- ডিলিং, মিলিং ও টেপিং অপারেশনে জিগ ব্যবহার করা হয় এছাড়া-
- ক) স্থিক স্থানে কাটিং টুল ব্যবহার করা যায়।
 - খ) বস্তুর উপরিভাগে মার্কিং বা লে-আউট করার প্রয়োজন হয় না বলে কাজের সময় কম লাগে।
 - গ) নির্ভুলভাবে কাজ করতে সহজ হয়, কারণ প্রথমেই সব সেট করা থাকে।
 - ঘ) আধা দক্ষ কারিগর দ্বারা কাজ করা সম্ভব হয়।
 - ঙ) শরীরের ক্লান্তি হ্রাস করা যায়।
 - চ) একই সঙ্গে অধিক সংখ্যায় তৈরি হওয়ার কারণে মূল্যামান হ্রাস পায়।
 - ছ) কম সময়ে অধিক সংখ্যক উৎপাদন করা যায়।
 - জ) শ্রমিকের কায়িক শ্রম কম লাগে।
- ফিঙ্কচার এর প্রয়োগ- মিলিং, গ্রাইডিং, প্লানিং, টার্নিং এবং সেপিং।
- ক) এটা কার্য বস্তু স্থিকস্থানে সুদৃঢ়ভাবে ধরে রাখার জন্য নির্ভরযোগ্য ডিভাইস।
 - খ) এটা দ্বারা যে কোনো মাপের বা আকারের কার্যবস্তুকে আটকানো সুবিধাজনক।
 - গ) ফিঙ্কচারকে ভাইসরূপে ব্যবহার করা যায়।
 - ঘ) প্রোডাকশন লাইনে অ্যাঞ্জেল হোল বা সারফেস বা প্রান্ত তৈরি করতে ফিঙ্কচার ব্যবহার হয়।

ব্যাবহারিক অংশ

অব-১: ডিপিং অপারেশনে জিগ ব্যবহারের সম্ভাব্যতা অর্থন।

প্রয়োগিক সম্ভাব্যতা:
<ol style="list-style-type: none"> কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী জিগ নির্বাচন করতে পারব; জিগ সঠিকভা দাঢ়াই করতে পারব; জিগ কার্যকর্তা ঢেক করতে পারব; জিগ এবং কিটিংসমূহ ব্যবহারে ব্যাবহার ও সংরক্ষণ করতে পারব; কাজ পেষে যন্ত্রাংশসমূহ ও কাজের এলাকা পরিষ্কার-পরিষ্কার করতে পারব;

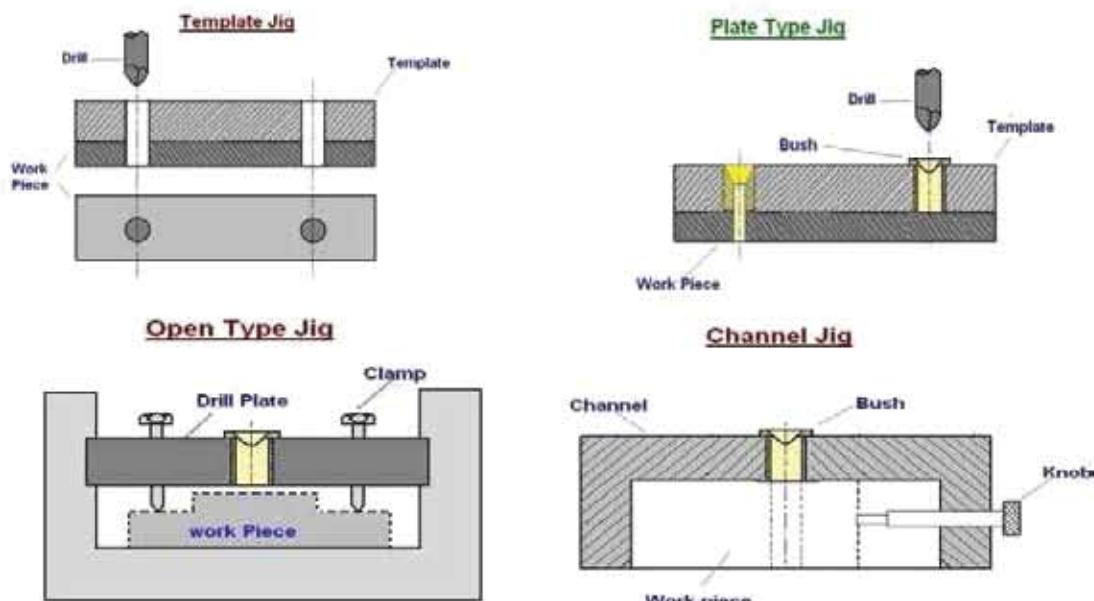

চিত্র ৩.১৯: ডিপিং জিগ

ক্রতৃপক্ষ সুরক্ষা সরঞ্জাম:

ক্রমিক নং	সুরক্ষা সরঞ্জামের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	সেফটি সু	যানসম্মত	১ ছোঁড়া
২	গগলস	যানসম্মত	১টি
৩	হাত ফ্লাইস	যানসম্মত	১ সেট
৪	অ্যাথন	সাইজ অনুযায়ী	১টি
৫	মাস্ক	সাইজ অনুযায়ী	১টি

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস)

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতির নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	অ্যাডজাস্টেবল রেঞ্চ	৬-১২ ইঞ্চি	১ সেট
২	স্ক্রু ড্রাইভার	ফ্লাট, ফিলিপস	১ সেট
৩	স্ক্র্যাপার	বিভিন্ন মাপের	১ সেট
৪	প্লায়ার্স	কমিশনেশন	১ সেট
৫	ডিল বিট	গর্তের মাপ অনুযায়ী	১ সেট
৬	হ্যামার	১.৫ পাউন্ড	১টি
৭	স্টীল বুল	১২ ইঞ্চি	১টি
৮	ট্রাই-স্ক্যার	৬ ইঞ্চি	১টি
৯	টেম্পেট জিগ	মাপ অনুযায়ী	১টি
১০	প্লেট জিগ	মাপ অনুযায়ী	১টি
১১	ওপেন টাইপ জিগ	মাপ অনুযায়ী	১টি
১২	চ্যানেল জিগ	মাপ অনুযায়ী	১টি

ইকুইপমেন্ট:

ক্রমিক নং	ইকুইপমেন্টের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	ডিলিং মেশিন	মানসম্মত	১ টি

মালামাল:

ক্রমিক নং	মালামালের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	ওয়েন্ট কটন	মানসম্মত	৫০০ গ্রাম
২	দ্রবনীয় তেল	মেটাল মেশিনিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী
৩	খনিজ তেল	মেটাল মেশিনিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী
৪	রাস্ট রিমুভার	ওয়্যার ব্রাশ	১ টি

কাজের ধারা:

- মালামালের তালিকা অনুযায়ী যন্ত্রপাতি, ইকুইপমেন্ট ও মালামাল সংগ্রহ করো।
- ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম সংগ্রহ ও পরিধান করো।
- এখানে একটি জিগ প্লেট নিয়ে আলোচনা করব।
- একটি নিদিস্ত মাপের ডিল করার জন্য কার্যবস্তু সংগ্রহ করো।
- একটি প্লেট টাইপ জিগ সংগ্রহ করো যেখানে দুইটি নিদিস্ত গর্ত করার প্রয়োজন।
- জিগ প্লেটটির নীচে কার্যবস্তু বসিয়ে ভাইস অথবা টেবিল স্ক্রু এর সাথে আটকাও।
- ডিল মেশিনে নিদিস্ত মাপের ডিল বিট লাগাও।
- ডিল মেশিনের সুইচ অন করে ডিল বুশ বরাবর ডিল বিট প্রবেশ করাও।
- ধীরে ধীরে ডিল বুশ টুলকে গাইড করে কার্যবস্তুকে সঠিক স্থানে ডিল করো।
- এভাবে প্লেট জিগ এর সাহায্যে খুব সহজে মার্কিন ছাড়াই কার্যবস্তুতে ডিল করো।
- চিত্রে প্রদর্শিত অন্যান্য জিগ ব্যবহার করে ডিল কার্য সম্পাদন করো।

সতর্কতাসমূহ:

- কাজ করার সময় অব্যশই পিপিই (PPE) পরিধান করতে হবে।
- সঠিকভাবে টুলসের ব্যবহার নিশ্চিত হতে হবে।
- কাজের সময় অমনোযোগী হওয়া যাবে না।
- যদি বোবাতে সমস্যা হয় তবে শিক্ষক এর সহায়তা নিতে হবে।
- শিক্ষক এর অনুমতি ছাড়া অন্য কোনো কাজ করা যাবে না।

বিশেষ নির্দেশনা:

মেটাল নির্বাচন করে সঠিক মেশিনে চার্টে উল্লেখিত নির্ধারিত কুলেন্ট ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

অর্জিত দক্ষতা:

এই জব সম্পন্ন করে নির্দিষ্ট কুলেন্ট ব্যবহার এবং নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে পারবে। বিভিন্ন চার্ট দেখে মেটালের ও ইকুপমেন্ট এর জন্য কি ধরনের কুলেন্ট ব্যবহার করা হয় তা জানতে পারবে।

ଅଳ୍ପ-ସୁନ୍ଦର ଯୁବହାର କରେ ଡିଲିଂ କରାର ମୂଳତା ଅର୍ଥନ୍ତ।

ଶାନ୍ତିକରଣ ମାନମୂଳକ:

୧. କାଜେର ପ୍ରୋଜନ ଅନୁଯାୟୀ ଡି-ବ୍ଲୁକ ନିର୍ବିଚନ କରାତେ ପାରବ;
୨. ଡି-ବ୍ଲୁକ ଏ କାର୍ବବର୍କୁ ସେଟିଂ କରାତେ ପାରବ;
୩. ଡି-ବ୍ଲୁକ ଏଇ କାର୍ବକମତା ଟେକ କରାତେ ପାରବ;
୪. ଡି-ବ୍ଲୁକ ଏବଂ କିଟିଂସ୍‌ମୂହ ସାମାନ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ଓ ସଂରକ୍ଷଣ କରାତେ ପାରବ;



ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବାଦ:

କ୍ରମିକ ନଂ	ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବାଦର ନାମ	ସଂକିଳିତ ବିବରଣ୍ୟ	ପରିମାଣ
୧	ସେଟଟି ସୁ	ମାନସମ୍ମାନ	୧ ଜୋଡ଼ା
୨	ପଗଲସ	ମାନସମ୍ମାନ	୧ଟି
୩	ହ୍ୟାକ୍ ଗ୍ଲୋଭସ	ମାନସମ୍ମାନ	୧ ସେଟ
୪	ଆଇଏନ	ସାଇଜ ଅନୁଯାୟୀ	୧ଟି
୫	ମାକ୍	ସାଇଜ ଅନୁଯାୟୀ	୧ଟି

ପ୍ରୋଜନୀର ସମ୍ପାଦି (ଟ୍ରେଲ୍ସ)

କ୍ରମିକ ନଂ	ସମ୍ପାଦିର ନାମ	ସଂକିଳିତ ବିବରଣ୍ୟ	ପରିମାଣ
୧	ଆଇଓକ୍‌ଟେଲ୍ସ ରେଫ୍	୬-୧୨ ଇକି	୧ ସେଟ
୨	କ୍ଲୁ ଡ୍ରାଇଭର	କ୍ଲୋଟ, କିଲିଲ୍ସ	୧ ସେଟ
୩	କ୍ର୍ୟାଗାର	ବିଭିନ୍ନ ମାଲ୍ୟର	୧ ସେଟ
୪	ଆଇଏସ	କର୍ବିନେଶନ	୧ ସେଟ

ইকুইপমেন্ট:

ক্রমিক নং	ইকুইপমেন্টের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	ডিলিং মেশিন	মানসম্মত	১ টি

মালামাল:

ক্রমিক নং	মালামালের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	ওয়েন্ট কটন	মানসম্মত	৫০০ গ্রাম
২	দ্রবনীয় তেল	মেটাল মেশিনিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী
৩	রাষ্ট্র রিমুভার	ওয়্যার ব্রাশ	১ টি

কাজের ধারা:

- মালামালের তালিকা অনুযায়ী যন্ত্রপাতি, ইকুইপমেন্ট ও মালামাল সংগ্রহ করি।
- ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম সংগ্রহ ও পরিধান করি।
- এখানে কুলেন্ট হিসেবে দ্রবনীয় তেল ব্যবহার করা হবে।
- সিলিডিক্যাল কার্যবস্তু ক্লাম্পিং করার জন্য ভি-রুক ডিলিং মেশিন টেবিলে স্থাপন করতে হবে।
- কার্যবস্তুর মেটারিয়ল, কাটিং মেটারিয়ল ও ডিলিং ব্যাস এর উপর ভিত্তি করে কাটিং স্পিড সেট করতে হবে।
- মেশিন চালু করে কুল্যান্ট ব্যবহার করতে হবে।
- ভি-রুক জিগ টেম্পলেট নির্দিষ্ট স্থানে ডিল বিট বসায়ে ডিল করতে হবে।
- এভাবে একটি প্রক্রিয়া মাধ্যমে একটি মেশিনিং কার্য সম্পাদন করা হয়।

সতর্কতাসমূহ:

- কাজ করার সময় অব্যশই পিপিই(PPE) পরিধান করতে হবে।
- সঠিকভাবে টুলসের ব্যবহার নিশ্চিত হতে হবে।
- কাজের সময় অমনোযোগী হওয়া যাবে না।
- যদি বোৰাতে সমস্যা হয় তবে শিক্ষক এর সহায়তা নিতে হবে।
- শিক্ষক এর অনুমতি ছাড়া অন্য কোনো কাজ করা যাবে না।

বিশেষ নির্দেশনা:

মেটাল নিবার্চন করে সঠিক মেশিনে চার্টে উল্লেখিত নির্ধারিত কাটিং স্পিড ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

অর্জিত দক্ষতা:

এই জব সম্পন্ন করে নির্দিষ্ট কুলেন্ট ব্যবহার এবং নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে পারব। বিভিন্ন চার্ট দেখে কোন ধরনের মেটালের এর জন্য কাটিং স্পিড ব্যবহার করা হয় তা জানতে পারব।

অনুশীলনী-৩

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন:

- ১। জিগ বলতে কী বুঝায়?
- ২। ফিঙ্কাচার বলতে কী বুঝায়?
- ৩। জিগ ও ফিঙ্কাচার এর উপাদানসমূহ কী কী?
- ৪। কোন মেশিন অপারেশনে জিগ-এর প্রয়োগ হয়?
- ৫। কোন মেশিন অপারেশনে ফিঙ্কাচার-এর প্রয়োগ হয়?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন:

- ১। জিগ-এর শ্রেণিবিন্যাস করো।
- ২। ফিঙ্কাচারের শ্রেণিবিন্যাস করো।
- ৩। কোন কোন মেটারিয়াল দিয়ে জিগ ও ফিঙ্কাচার তৈরি করা হয়?
- ৪। ইডেঙ্কিন জিগ কী কী উপাদান নিয়ে গঠিত?
- ৫। জিগ ও ফিঙ্কাচারের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য লিখ।

রচনামূলক প্রশ্ন:

- ১। জিগ ও ফিঙ্কাচারের ডিজাইনের মূলনীতি আলোচনা করো।
- ২। জিগ ও ফিঙ্কাচারের ব্যবহার সুবিধা আলোচনা করো।
- ৩। বোরিং ফিঙ্কাচারের কার্য পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো।
- ৪। টানিং ফিঙ্কাচারের কার্য পদ্ধতি আলোচনা করো।

চতুর্থ অধ্যায়

পাইপ ও পাইপ ফিটিং

Pipe and Pipe Fitting



উপরের ছবিগুলো তোমাদের কাছে খুব পরিচিত মনে হচ্ছে। তোমাদের বাসায় রান্না ঘরে, বাথরুমে, সেফটি ট্যাঙ্কে, ছাদের উপর রাস্কিত পানির ট্যাঙ্কে বিভিন্ন ধরনের, বিভিন্ন আকারের পাইপ ব্যবহার করা হয়। আবার অনেক সময় রাস্তার পাশে মাটি খুড়ে পাইপ বসাচ্ছে। সেখানেও তিনি কাজের জন্য তিনি ধরনের তিনি আকারের পাইপ ব্যবহার করা হয়। এই একই জিনিস বিভিন্ন কল-কারখানায়, পাওয়ার প্লান্টে, জাহাজে, স্বয়ংক্রিয় যানবাহনে, তেল শোধনাগারে ইত্যাদি নির্মাণে ব্যবহার করা হয়। মজার ব্যগার হলো প্রত্যেকটা কাজের ক্ষেত্রে তিনি নামে তিনি পদার্থ এর ব্যবহার করা হয়। এ অধ্যায় কোথায় কোন কোন জিনিস কোন কোন পদার্থ এর কোন অংশ কি পরিমাণ কিভাবে প্রয়োগ করা হয় তার সম্পর্কে জানব।

এই অধ্যায় শেষে আমরা

- টুলস, ইকুইপমেন্ট ও ম্যাটেরিয়াল সংগ্রহ করতে পারব;
- প্রয়োজনীয় ফিটিংস সংগ্রহ করতে পারব;
- ফিটিংস ও ফিল্ডচারসমূহ স্থাপন করতে পারব;
- পরিমাপ অনুযায়ী পাইপ কাটতে পারব;
- পাইপে ছ্রেড কাটতে পারব;
- কাজ শেষে কর্মসূল পরিষ্কার পরিষ্কৃত করতে পারব;

উপর্যুক্ত শিখনফলগুলো অর্জনের লক্ষ্যে এই অধ্যায়ে আমরা চারটি জব সম্পন্ন করব। এই জবের মাধ্যমে পাইপ ও পাইপ ফিটিংস এর অন্তর্ভুক্ত যন্ত্রাংশসমূহ শনাক্তকরণ, স্লেড কাটতে, ফিটিংস ও ফিঞ্চারসমূহ স্থাপন করার দক্ষতা অর্জন করব। জব সম্পন্ন করার পূর্বে প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ জানব।

৪.১ পাইপ পরিচিতি

কোন লম্বা গোলাকার ফাঁপা বিশিষ্ট প্লাস্টিক, মেটাল, কাঠ, গ্লাস পদার্থের তৈরি যার ভিতর দিয়ে পানি, গ্যাস, তেল বা যে কোনো প্রবাহীর স্থানান্তর করার জন্য ব্যবহার করা হয়, তার নাম পাইপ। সাধারণত যে ধরনের প্রবাহী ব্যবহার করা হয় তার নামানুসারে ঐ পাইপ বলে থাকি যেমন- পানির পাইপ, গ্যাসের পাইপ বা তেলের পাইপ ইত্যাদি। তবে এই প্রবাহীর তাপমাত্রা ও চাপ-এর উপর নির্ভর করে বিভিন্ন মেটালের পাইপ ব্যবহার করে থাকি যেমন- প্লাস্টিক, কপার, রট আয়রন, স্টেইনলেস স্টীল, উড, গ্লাস, কংক্রিট, সিরামিকস ইত্যাদি। বলা যায়, কোন পাইপে প্রবাহিত তরল বা প্রবাহীর ভিতর এবং বাইরের চাপ, তাপমাত্রা উপর ভিত্তি করে অনুমোদিত উপাদান কোড ব্যবহার করা হয়। ভিন্ন কাজে প্রবাহীর পরিমাণের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় এনে ভিন্ন আকারের অর্থাৎ মোটা বা চিকন পাইপ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

কোনো প্রবাহী (তরল, গ্যাস, ছোট কণা অথবা মিশ্রণ) এক সরঞ্জাম হতে অন্য সরঞ্জামে বা স্থানে স্থানান্তরিত করার জন্য পাইপ, পাইপ ফিটিংস, ভালভসমূহ একত্রে সংযোজন করে নির্মাণ করা হয় তাকে পাইপিং বলে। আবার কোনো একই জাতীয় প্রবাহী অর্থাৎ শুধুমাত্র গ্যাস, শুধুমাত্র তরল অনেক দূরে পাইপিং সিস্টেমের মাধ্যমে এক স্থান হতে অন্য স্থানে সরবরাহ করা হয় তাকে পাইপ লাইন বলে।

পাইপ, পাইপিং সিস্টেম, পাইপ লাইন ব্যবহার করে কোনো কারিগরি কৌশলকে কাজে লাগিয়ে কারিগরি প্রক্রিয়া সংঘটিত করে যে প্রকল্প নির্মাণ ও উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করা হয়, তাকে পাইপিং ইঞ্জিনিয়ারিং বলে। পাওয়ার প্লান্ট, কেমিক্যাল প্লান্ট ইত্যাদি। এ ধরনের নির্মাণ কাজে পাইপ-লাইন এবং আদর্শ পাইপিং কোড ব্যবহার করা হয় যেমন- ASME B31 series (American Society of Mechanical Engineers).

৪.২ পাইপ ফিটিং

সোজা পাইপ বা টিউবিং বিভাগগুলি সংযোগ করতে, বিভিন্ন আকার বা আকৃতি পাইপের দিক পরিবর্তন করতে, পানি বা প্রবাহীর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে যে অংশসমূহ সংযোগ করা হয় তার নাম পাইপ ফিটিংস। সাধারণত: একই ধরনের ধাতুর (যেমন স্টেইনলেস স্টীল, ইস্পাত, তামা বা প্লাস্টিক) তৈরির পাইপ বা টিউব সংযোজনে ব্যবহার করা হয়। প্রয়োজনে একই উপকরণের সাথে খাপ খাইয়ে একটি জয়েন্টিং পদ্ধতি প্রদান করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, সাধারণত পাইপিং সিস্টেমে ব্রাস ধাতু বিশিষ্ট ফিটিংস ব্যবহার করা হয়। পাইপিং সিস্টেমের সাধারণ পাইপ ফিটিংস এর ছবি দেখানো হলে।



চিত্র ৪.১: পাইপ ফিটিংসমূহ

৪.৩ বিভিন্ন প্রকারের পাইপ ফিটিংসমূহ:


পাইপিং সিস্টেমের অন্য ফিটিং ব্যবহৃত হতে পারে এবং উপাদানসমূহ (স্টগ কক্ষ, ভালভ ইত্যাদি) ইনস্টল করতে আনুপ্রাণিকভাবে বেশী শ্রমের প্রয়োজন হতে পারে, তাই পাইপিং ইনস্টল এর গুরুত্ব বিবেচনা করে সঠিক পাইপ ফিটিংস নির্বাচন এবং ব্যবহার অভ্যাস্যক। বিভিন্ন ধরনের ধাতুর তৈরি পাইপ ফিটিংস বিভিন্ন পরিসরে পাইপ সংযোজনে ব্যবহার করা হয়। যেমন তামা পাইপিং সিস্টেমগুলিতে এলবো ব্যবহার না করে পাইপ বীকিমে ইনস্টল করা হৈতে পারে। সোজার নির্ভর করে কাজের ধরনের উপর কারণ কোনো উপাদান পরিবর্তন করা প্রয়োজন সেক্ষেত্রে সোজারিং না করে স্লাস ফিটিং ব্যবহার করা হয়।

নিম্ন বিভিন্ন ধরনের পাইপ ফিটিং পদ্ধতি করা হইল।

- Elbow
- Tee
- Cross
- Reducer
- Cap
- Union

৪.৩.১ Elbow (বেলবো):

সাধারণত দু' খরনের এলবো ব্যবহার করা হয় একটি 90° অন্তি
 45° । দুটি পাইপ বা টিপ্পের মধ্যে 90° বা 45° দিক পরিবর্তনের
অন্তি একটি পাইপ ফিটিং-এর প্রয়োজন পড়ে সেগুলো আড়তের অথবা
গুরুত্বিক-এর শাখারে পাইপের সাথে সংযোগ করা হয়ে থাকে।
যখন দুটি প্রান্তের আকারে পার্থক্য হয়, তখন এটিকে হাসকারী বা
রিভিউসার এলবো বলা হয়। এলবো ছোট বা দীর্ঘ ব্যাসার্থের হয়ে
থাকে কারণ কাজে ক্ষেত্র বিবেচনা করে আর জায়গার দিক
পরিবর্তন করতে ছোট ব্যাসার্থের এলবো বা ক্ষেত্র কমাতে বেশী
ব্যাসার্থের এলবো ব্যবহার করা হয়। যদি পাইপের ব্যাস এবং
এলবো কেন্দ্র হতে প্রাপ্ত পর্যন্ত সমান হয় তবে সেটা ছোট ব্যাসার্থের
এলবো এবং পাইপের ব্যাসের 1.5 মুণ্ড হয় তবে সেটা দীর্ঘ
ব্যাসার্থের এলবো।

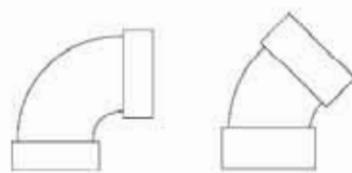


90° এলবো 45° এলবো

চিত্র ৪.২: এলবো

৪.৩.২ Tee (টি):

'টি'-এর মূল উদ্দেশ্য তরল প্রবাহকে একত্রিত বা বিভক্ত করতে
ব্যবহৃত হয়। সাধারণ টি-এর মূল অংশ এবং শাখা অংশের ব্যাস
সমান থাকে। মূল পাইপ থেকে শাখা পাইপে বিভক্ত করতে ওয়াই
টি ব্যবহার করা হয় এবং শাখা অংশের ব্যাস মূল অংশের ব্যাসের
তুলনায় ছোট হবে। দর্শণজনিত ক্ষমতাক্ষমতা হ্রাস করার লক্ষ্যে সুইণ্ট
টি ব্যবহার করা হয়।

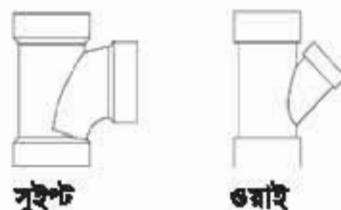

চিত্র ৪.৩: বিভিন্ন খরনের 'টি'



চিত্র ৪.৪: ট্রেস

৪.৩.৩ Cross (ক্রস):


ক্রস-এ একটি ইনলেট এবং তিনটি আউটলেট আছে অথবা
ভিপরীতি। প্রতিটি অংশের ব্যাস সমান এবং কম জায়গায় কম
স্থানে এটি ব্যাপার আয়। ক্রসের পরিবর্তে যদি 'টি' ব্যবহার করা
হতো তাহলে ধ্রুচও বেশী হতো এবং স্থানের অপচয় হতো।
সাধারণত সংকোচিত বাতাস সরবরাহের ক্ষেত্রে এটির ব্যবহার
বেশী।

৪.৩.৪ Reducers (হাসকারী):

এটির মূল উদ্দেশ্য হলো দু' পাইপের চাপ ও প্রবাহের পরিমাণের পরিবর্তন ঘটানো। হাসকারী দু' খরনের হয়ে
থাকে একটি সমকেন্দ্রিক (একটি কেন্দ্র) অন্তি ডিজকেন্দ্রী (দুটি কেন্দ্র)। এটি দুটি ডিম যাপের পাইপ
একসঙ্গে যোগাযোগ দিতে ব্যবহার করা হয়।



সমকেন্দ্রিক হাসকারী

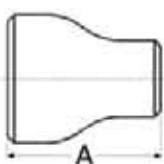

ডিমকেন্দ্রিক হাসকারী (নিচ অংশ সমতল)

বিভিন্ন ধরনের রিঞ্জিউসার

৪.৩.৫ Cap or Plug (ক্যাপ বা প্লাগ):

ক্যাপ বা প্লাগ ফিটিংস এর একটি অংশ যা কোনো পাইপ লাইনে শেষাংশে প্রবাহীর প্রবাহ বন্ধ করতে ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ ত্বরিত সেবানে নতুন সংযোগ করার অন্য সুবোধ রাখা হয়। ধারণশক্ত আভ্যন্তরিন ঘোড় বিশিষ্ট ডিজাইনকে ক্যাপ এবং অন্যান্য প্লাগ ঘোড় বিশিষ্ট ডিজাইনকে প্লাগ বলে। ইহা কার্বন স্টেল, স্টেইনলেস স্টেল, প্লাস্টিক ইত্যাদি মেটালের তৈরি হয়ে থাকে। ইহার হেড বা মাথা পোলাকার, চতুর্ভুজ, বড়ভুজ ইত্যাদি আকারের হয়ে থাকে।



চিত্র ৪.৬: ক্যাপ ও প্লাগ

৪.৩.৬ Union (union):

ইউনিয়ন একটি কালপিঙ অনুরূপ, এটি মুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ এবং ফিল্ডের প্রতিস্থানের অন্য পাইপের সুবিধাজনক সময়ে সংযোগ বিহুর করার সুবোধ থাকে। কালপিঙ সাধারণত প্লাস্টিক অয়েন্ট কিন্তু এটির স্কু খুলো কেলার অন্য সমতা পাইপটিকে তার একপাশে ঘোরাতে সক্ষম। ইউনিয়ন ব্যবহার করার সময় ডিই ধাতুর সাথে বেমন ভায়া এবং) একটি অগ্রিবাহী পদার্থের (গ্যাসভানাইজড স্টেল রিং ব্যবহার করা উচিত যাতে কোনো তরল বা গ্যাস লিক না করে।



চিত্র ৪.৭: ইউনিয়ন


৪.৩.৭ Flange (ফ্লেঞ্জ):

পাইপওয়ার্ক সিটেমে ভালভ, পাইপ, পাম্প এবং অন্যান্য সরঞ্জাম সংযোগ তৈরি করতে ফ্লেঞ্জ ব্যবহার করা হয়। সাধারণত মুখরনের ছাঁড় পাওয়া যায় ওয়েকেড অর্থাৎ ঘোড়েড। সেগুলো বোন্ট দিয়ে সংযোগ করা হয় এবং ফ্লেঞ্জের সাথে গ্যাসকিট ব্যবহার করা হয় যাতে সিল হিসেবে কাজ করে ও পাইপিং সিটেমে সহজে প্রবাহী প্রবাহিত হতে পারে। বিভিন্ন ধরনের ফ্লেঞ্জ এর ব্যবহার দেখা যায় নিম্নে সেগুলোর ব্যাখ্যা দেওয়া হলো।

- Weld Neck
- Slip-on
- Socket Weld
- Threaded
- Stub-end or Lap Flange
- Blind Flange

(ক) ওর্লেক নেক ফ্লাঞ্জ (Weld Neck Flange):


এ ধরনের ফ্লাঞ্জ পিছনের বর্ষিত অংশকে হাব বলে যার শেষ প্রান্তের ব্যাস ও পাইপের ব্যাস সমান। ফ্লাঞ্জ হাব এর শেষ প্রান্ত বেডেল করা হয় এবং পাইপের বেডেল অংশ সিঁথে ও ওয়েস্টিং করা হয়। পাইপিং প্রক্রিয়ায় উচ্চ চাপ ও তাপমাত্রা প্রযাপ্তি প্রয়োজন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়।

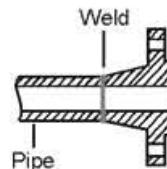

চিত্র ৪.৮: ওর্লেক নেক ফ্লাঞ্জ

(খ) সকেট ফ্লাঞ্জ (Socket Flange):


পাইপ প্রহণ করার জন্য একটি সকেট ফ্লাঞ্জ কাউন্টারবোর হয়, যা পরে ফিলেট ঢালাই করা হয়। ভাল প্রবাহ নিশ্চিত করতে পাইপ এবং ফ্লাঞ্জ উভয়ের বোর একই।

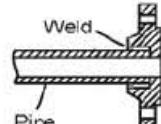

চিত্র ৪.৯: সকেট ফ্লাঞ্জ

(গ) স্লিপ-অন ফ্লাঞ্জ (Slip-on Flange):


স্লিপ-এবং তারপর ফিলেট ঢালাই করা হয় অন ফ্লাঞ্জ পাইপের উপর স্লিপ করা হয়। দু'ধরনের ফ্লাঞ্জ দেখা যায় একটি রেইজড ফেস স্লিপ অন ফ্লাঞ্জ অন্যটি ফ্লাট ফেস স্লিপ অন ফ্লাঞ্জ। ASME B16.5 & B16.47 অনুসারে পাইপের আভ্যন্তরীন প্রেসার রেটিং নাম্বার ৩০০ পর্যন্ত হলে কেইস রেইজড উচ্চতা হবে ২ মিমি। এবং প্রেসার রেটিং নাম্বার ৩০০ হতে ২৫০০ হলে কেইস রেইজড উচ্চতা হবে আনুমানিক ৭ মিমি বা ০.২৫ ইঞ্চি। কেইস উচ্চতার বৃক্ষির মূল উদ্দেশ্য হলো ঐ ছোট আয়গার চাপ বৃক্ষির মাধ্যমে একত্রিত করা যায় যাতে প্রযাপ্তির নির্দিষ্ট আভ্যন্তরীন চাপে কোনো দূঘটনা না ঘটে। জোড়া আয়গার মাঝে সেমি মেটাল বা মেটাল গ্যাসকিট ব্যবহার করা হয়। ওয়েল ও গ্যাস ফিল্ড প্লাটে রেইজড ফেস ফ্লাঞ্জ বেশী ব্যবহার হয়ে থাকে। ফ্লাট ফেইজ ফ্লাঞ্জ কম প্রেসার ওয়াটার পাইপিং সিটেমে ব্যবহার করা হয় যেমন পাস্প সাকশন, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লাট। এ ধরনের ফ্লাঞ্জ নন-মেটালিক গ্যাসকিট ব্যবহার করা হয় (PTFF, polytetrafluoroethylene Gasket; EPDM, ethylene-propylene diene monomer Gaskets)।

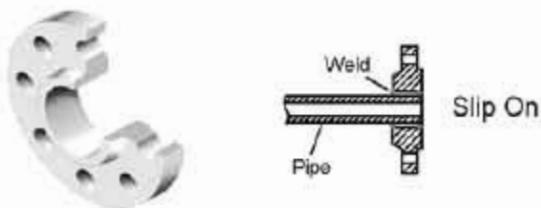

চিত্র ৪.১০: স্লিপ অব ফ্লেঞ্জ

(৩) ল্যাপ ফ্ল্যাঙ্ক (Lap Flange):


ল্যাপ ফ্ল্যাঙ্ক প্টোব প্রাডের (বা ব্যাকিং ফ্ল্যাঙ্ক) সাথে ব্যবহার করা হয় বা বাট হয় ওঙ্কেন্স করা। প্টোব প্রাডের সিলিং কেইস এইন, স্যুর বা দুল হতে পারে। সিলিং কেইস এ কোনো প্রাসকিট ব্যবহার করা হয় না। এই ধরনের অফেন্ট সহজে সারিবক্তাৰে একত্রিত কৱা হয় এবং এটি নিম্নচালের অ্যাস্ট্রিকেশনগুলিতে ব্যবহার কৱা হয়। খৱাচ কমাতে 'ব্যাকিং' ফ্ল্যাঙ্কগুলি চেইনলেসের মতো নির শ্রেণের উপাদান থেকে তৈরি কৱা যেতে পারে।

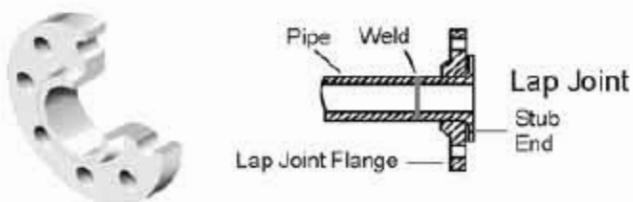

চিত্র ৪.১১: ল্যাপ ফ্লেঞ্জ

(৪) অক ফ্ল্যাঙ্ক (Blind Flange):

অক ফ্ল্যাঙ্ক বা কর্ষনও কখনও এটিকে ব্যাকিং ফ্ল্যাঙ্ক বলা হয়, পাইপিং সিল্টেমে পাইপলাইন, ভালত এবং পান্থ খালি কৱাৰ অন্য বৰ্ক কঢ়াৰ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

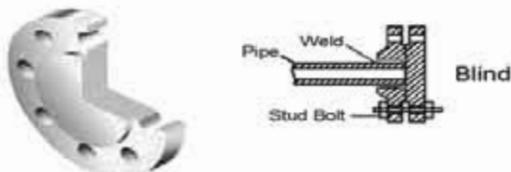

চিত্র ৪.১২: ব্লাইন্ড ফ্লেঞ্জ

৪.৪ পাইপিং পক্ষতিতে ব্যবহৃত টুলস, সরঞ্জাম ও যন্ত্ৰণালি:

কাৰখনায় পাইপিং কাৰ্যকৰ সম্পৰ কৱতে নিৰে পাইপিং পক্ষতিতে ব্যবহৃত টুলস, সরঞ্জাম ও যন্ত্ৰণালি দেওৱো হলো।

টুলস, সরঞ্জাম ও যন্ত্ৰণালিৰ বিবরণ

পাইপ রেজ (Pipe Wrench):

পাইপকে সংযোজন করা বা খোলার সহজ
এ নেজপুলো ব্যবহার করা হয়।



ক) স্টিলসন প্যাটার্স পাইপ রেজ: এর দুটি
জো-কে সীত কাটা থাকে। এ সীত থাকার
জন্য সিলিঙ্গিল্যাল কোনো বস্তুকে দৃঢ়ভাবে
ধরে রাখতে পারে। পাইপের উপরিভূ
ইউনিয়ন, সকেট খোলার জন্য এ নেজ খুব
উপযোগী।

খ) অ্যাডজাস্টেবল পাইপ রেজ: এর দুটি
জো-কে সীত কাটা থাকে না। জো দুটি
একটি সিল দিয়ে সংযুক্ত করা থাকে।



সাথারণত হেডেত মুক্ত নাচ-বোল্ট খোলা-
বন্দ করার কাজে ব্যবহার করা হয়।

গ) চেইন পাইপ রেজ: বড় বাসের পাইপকে
দৃঢ়ভাবে ধারণ করার জন্য এ নেজ ব্যবহার
করা হয়।



টর্ক রেজ: নির্ধারিত প্রযুক্তিগত ভাবিকা
অনুমতি বোল্ট টাইট করা হয়।



অত্যন্তরীন রেজ সমতাকরণ টুলস: এর
এবং পাইপ একত্রে প্রয়োজিত করার পূর্বে
এদের অব্যো সমতাকরণের জন্য ব্যবহৃত
হয়।



পাইপে প্রক্রিয়াজ করার জন্য ব্যবহৃত টুলস, সমজাম ও স্ক্রাপার

জ্বল্য সমতাকরণ পিন: দুটি জ্বল্য অর্পণ বোল্ট করাও পূর্বে সঠিক সমতা যাচাই করে এই টুশস ব্যবহার করা হয়।



ওয়াটার হজ লেভেল: একই উচ্চতার পাইপের গঠন সমতাকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়।



ওয়েল্ডিং মেশিন: পাইপিং সামগ্রী জোড়া দেওয়ার কাজে উচ্চ কার্বনেট ও ইলেক্ট্রোড বিশিষ্ট এ মেশিন ব্যবহার করা হয়।



ক্রেব: হেভি পাইপ এটা উপর রেখে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করা হয়।



নিউমেটিক পাইপ কাটিং মেশিন: বাতাসের চাপে পাইপের সারফেসের উপর ঘূরে এ মেশিন পাইপ কাটার কাজ করে থাকে।



সি ক্লাম্প: তিনি সবচার পাইপিং একন্দে
খনে ঝোঁকে ওয়েস্টিং করার জন্য এটা
ব্যবহার করা হয়।



সেটার পাক: পাইপের সারকেসের উপর
কাটিং লাইন ব্যবহার করিব করার জন্য
এটা ব্যবহার করা হয়।



চেইন ছক: কোনো পাইপের গজনীর
তত্ত্বানু ক্ষমতা বরুকে উভেদন করতে এটা
ব্যবহার করা হয়।



বৃংক যার্কার: পাইপ কাটিং এবং উল্লেখ্য
পাইপের সারকেসের উপর থেকে কোনো
দাগ দেওয়ার কাজে ব্যবহার করা হয়।



পেনিল কাইভার: পাইপের সংকীর্ণ স্থানে
সারকেসে অথবা হোট হেল পরিষ্কার করার
কাজে ব্যবহৃত হয়।



পাইপ ৰেডার: কোন বৃকৰ টোপ বা অসামৰণ্য বীৰা ছাঢ়াই এটাৰ সাহায্যে পাইপকে যে কোনো কোণে বীৰানো যাব।



পাইপ ক্লাম্প: এটা সাহায্যে পাইপ কাটিং, প্রেতিং, অৰ্থবা গৱেষণিং কৰাৰ অন্য দৃঢ়ভাৱে আটকানো হয়।




পাইপ স্ট্যাক: পাইপকে বিশিষ্ট উচ্চতাৰ স্থানতে অৰ্থবা গৱেষণিং বা পাইপ কিটিং কাজে সাপোর্ট হিসেবে ব্যবহাৰ কৰা হয়।



পাইপ ভাইস: ছোট পাইপকে কাটিং, প্রেতিং, গৱেষণিং কাজে শৰুভাৱে ধৰে স্থানত যে কোনো স্থানে ব্যবহাৰ কৰা যাব।



গ্রেটার্স: পাইপের ভৈরবিতে বে কোনো কোণে আকিং করতে স্বীকৃত করা হয়।

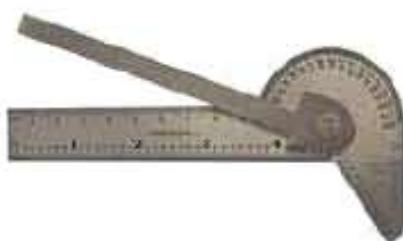

লিঙ্গিট লেভেল: পাইপের সে-আউট অনুসারী অনুচ্ছিক অবস্থা উন্নত আছে কিনা তাৰ সঠিকতা খাচাই কৰার জন্য ব্যবহৃত কৰা হয়।



লিঙ্গ ক্ষয়ার: মু'টি বন্দুৱ অখ্য সমকোণে আছে কিনা তা পরিমাপ কৰার জন্য ব্যবহৃত কৰা হয়।



লিঙ্গ টেশ: সাধাৰণত বে কোনো ধৰনের দৈৰ্ঘ্য বা অন্য কিছু পরিমাণ কৰার জন্য ব্যবহৃত কৰা হয়।



টাওৱাৰ কেল: এটা বে কোনো তাৰী পাইপ বা হস্তপাতি উত্তোলন কৰে এক ঘান হতে অন্য ঘানে লেওৱা হয়।



চিত্ৰ ৪.১৩: পাইপ বিটিসমূহ

৪.৫ পাইপ ও পাইপ সামগ্রী:

পাইপ হল একটি নলাকার অংশ বা ফাঁপা সিলিন্ডার, যা সাধারণত তরল এবং গ্যাস (তরল), স্লারি, গুড়ো এবং ছোট কঠিন পদার্থ প্রবাহিত হতে পারে। পাইপগুলি বিভিন্ন প্রকার এবং আকারে হয়ে থাকে। এগুলিকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ধাতব পাইপ : সিমেন্ট পাইপ এবং প্লাস্টিকের পাইপ। ধাতব পাইপের মধ্যে রয়েছে ইস্পাত পাইপ, গ্যালভানাইজড আয়রন পাইপ এবং কাস্ট আয়রন পাইপ। সিমেন্ট পাইপ কংক্রিট সিমেন্ট পাইপ এবং অ্যাসবেন্টস সিমেন্ট পাইপ অন্তর্ভুক্ত।

প্রাথমিক পাইপিং উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে ইস্পাত পাইপ, সংযোগকারী উপাদান (ফ্ল্যাঞ্জ) পাইপ বেন্ড, পাইপের এলবো, টি, স্টপ এবং শাট (স্লাইড গেট এবং ভালভ) রেগুলেটিং ভালভ-এন্ড-অফ, ড্রেন ডিভাইস, সকেট জয়েল, সমর্থনকারী কাঠামো এবং হ্যাঙ্গার এবং বন্ধন উপাদান, তাপ নিরোধক।

গ্লোব ভালভ (Globe Valve): ভালভের মধ্যে এ ভালভ সবচাইতে বেশি ব্যবহার করা হয়। হ্যান্ডল ঘুরিয়ে ভালভের ভেতরে তরল ও বায়বীয় পদর্থের প্রবাহের দিক পরিবর্তন করে থাকে।

অ্যাঞ্জেল ভালভ (Angle Valve): তরল পদার্থের গমন পথ যদি সমকোণ হয় তবে স্টপ ভালভ হিসেবে এ ভালভ ব্যবহার করা হয়।

গেট ভালভ (Gate Valve): এটাকে সুইট ভালভও বলে। প্রধানত প্রবল চাপ ও উচ্চ গতিতে প্রবাহের পরিমাণ বেশি থাকার সময় ব্যবহৃত হয়।

ফ্ল্যাপ ভালভ (Flap Valve): চাকতির ঘূর্ণন দ্বারা নলের খোলা অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটাকে থ্রুটল ভালভও বলা হয়।

স্টপ কক (Stop Cock): ভালভ ঘুরানোর ফলে নল বন্ধ-খোলাকে কক বলে। ভালভের ট্যাপারের আনুমানিক মান প্রায় ১/৫ অর্থাৎ ট্যাপারের বড় ব্যাস ৫ এবং ছোট ব্যাস ১ অনুপাত সম্পর্ক রয়েছে। ফলে ছিদ্রের আকৃতি বৃত্তকার, উপবৃত্তকার, আয়তাকার ইত্যাদি থাকে। প্রধানত লঘুচাপ ও ছোট ব্যাসের পাইপে ব্যবহৃত হয়।

চেক ভালভ (Check Valve): এটাকে নন-রিটার্ন ভালভ বলা হয়। তরল ও বায়বীয় পদার্থ শুধুমাত্র একদিকে প্রবাহ করতে এবং বিপরীত দিকে প্রবাহ রক্ষা করতে ব্যবহৃত হয়।

রিডিউসিং ভালভ (Reducing Valve): এটা অনেকটা স্ট্রোটল ভালভের মতো। তরল ও বায়বীয় পদার্থের চাপ স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রয়োজনীয় চাপ পর্যন্ত হ্রাস করে, হ্রাসকৃত চাপ নির্দিষ্ট মাত্রায় রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়।

সেফটি ভালভ (Safety Valve): এটা স্থ্রীং লোডেড বা ডেড ওয়েট বা ম্যাগনেটিক পদ্ধতিতে কাজ করে। তরল ও বায়বীয় পদার্থের চাপ বেশি হয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভালভ খুলে অতিরিক্ত তরল অথবা বায়বীয় পদার্থ বাইরে নিষ্কাশন করে চাপের বৃক্ষি প্রতিরোধ করার জন্য এটা ব্যবহৃত হয়।

৪.৬ পাইপ ফিটিং এর শ্রেণি:

ক) **ফ্লেঞ্জ পাইপ ফিটিংস (Flange Pipe Fittings):** পাইপের ফ্লেঞ্জ স্থাপন করে ফ্লেঞ্জ বোল্ট দ্বারা বীধাই হচ্ছে ফ্লেঞ্জ ফিটিংস। এটি যখন পাইপের বড় ব্যাস থাকে, পাইপের অভ্যন্তরীন চাপ বেশি থাকে এবং মাঝে মাঝে যখন অগসারণ করা প্রয়োজন হয়, তখন এটা ব্যবহার করা হয়। ঢালাই লোহার পাইপ নির্মাণের সময় ফ্লেঞ্জযুক্ত অথবা ফ্লেঞ্জহীন দুইভাবে তৈরি করা হয়। মূল পাইপ অপেক্ষা এর ফ্লেঞ্জ একটু বেশি পুরু হয়ে থাকে। ফ্লেঞ্জ মুক্ত দু'টি পাইপকে মুখোমুখি নরম ধাতুর গ্যাসকেট বসিয়ে নাট-বোল্ট দ্বারা পরম্পর সংযুক্ত করা হয়। ফ্লেঞ্জসহ পাইপ সাধারণত স্টিম, পানি, পরিশোধন ও সরবরাহ কাজে ব্যবহার করা হয়। এ পাইপের সর্বদা দৃঢ় করা হয়।

খ) **গ্যাস পাইপ ফিটিংস (Gas Pipe Fittings):** এটি পাইপের উভয় প্রান্তে প্রেত কাটা সম্পর্ক জয়েন্ট। ঢালাই লোহা, পিতল, ব্রোঞ্জ ইত্যাদি দ্বারা উৎপন্ন করে পানি, তেল, বাস্প, বাতাস, গ্যাস ইত্যাদি সাধারণ জয়েন্ট, বুশ জয়েন্ট, বেন্ড জয়েন্ট ব্যবহৃত হয়।

গ) **ফ্লেঞ্জবিহীন পাইপ ফিটিংস (Without Flange Pipe Fittings):** স্পিগট ও সকেট বিশিষ্ট ঢালাই লোহার পাইপ হচ্ছে ফ্লেঞ্জবিহীন পাইপ। ফ্লেঞ্জ বিশিষ্ট পাইপের সংযোগ দৃঢ় হলেও এর অসুবিধা এই যে, বড় ব্যাসের বড় পাইপকে মাটির মধ্যে স্থাপন করলে ভূমির চাপ ও অসমতলতার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে অবস্থান করতে পারে না। ফলে কিছুদিন পর ঐ সংযোগ স্থলের কাছে পাইপ ফেটে অথবা ভেঙ্গে যায়।

ঘ) **ইউনিয়ন সকেট ফিটিংস (Union Socket Fittings):** অপর নাম ইউনিয়ন, এটা সহজে পাইপ লাইন ফিটিং অবমুক্ত করার জন্য পাইপ লাইনে ইউনিয়ন সকেট ব্যবহার করা হয়। এটা পাইপ লাইন মেরামতের সময় লাইন খুলতে সহজ হয়। ইউনিয়নকে সহজে খোলা ও যুক্ত করা যায়। এটা সাহায্যে গ্যাস, স্টিম ইত্যাদি নিষ্কাশন বন্ধ করা যায়। এটা প্রকৃতপক্ষে দু'টি সমান ব্যাসের পাইপকে যুক্ত করে।

ঙ) রট আয়রন বা স্টিল পাইপের ফিটিংস (Wrought Iron or Steel Pipe Fittings): এ ধাতুর পাইপগুলো সাধারণত সরু হয়ে থাকে এবং প্রাণ্টে স্ফু খ্রেড যুক্ত হয়। এ শ্রেণির পাইপে যে সকল ফিটিংস ব্যবহার করা হয় তাদের মধ্যে এলবো, টি, ক্রস, রিডিউসিং টি, ১৩৫ ডিগ্রী এলবো, ওয়াই, সকেট, ক্যাপ, প্লাগ, রানিং নিপল, বুশ, নিপল ইত্যাদি।

৪.৭ পাইপ খ্রেড কাটিং এ তৈলান্তকরণ

ট্যাপিং এর সময় ছিদ্রের মধ্যে বিভিন্ন ধাতু অনুসারে তৈল প্রয়োগ করতে হয়। এই তৈল প্রয়োগ করাকে তৈলান্তকরণ বা লুভিকেশন বলা হয়। ট্যাপিং এর সময় তৈল প্রয়োগে নিম্নলিখিত সুবিধা পাওয়া যায়।

ক) কার্যবস্তুর খ্রেডের তল এবং কাটিং টুলের মধ্যে ঘর্ষণ কমিয়ে দেয়।

খ) ট্যাপ ও ডাই খ্রেড কাবার ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী করে।

গ) খ্রেড মসৃণ করে।

ঘ) খ্রেড কাটা সহজ হয়।

ঙ) চিপ বের হয়ে আসতে সাহায্য করে।

ট্যাপিং এর সময় ছিদ্রের মধ্যে বিভিন্ন ধাতু অনুসারে যে মসৃণকারক তেল প্রয়োগ করার প্রয়োজন, তার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো:

ধাতুর নাম	মসৃণকারক তেল
কাস্ট আয়রন (সাধারণ)	আবশ্যক হয় না
কাস্ট আয়রন (খুব শক্ত)	তারপিন তেল
মাইল্ড স্টিল	কাটিং অয়েল
শক্ত স্টিল	কাটিং অয়েল
ব্রাস কিংবা ব্রোঞ্জ	আবশ্যক হয় না
অ্যালুমিনিয়াম	কেরোসিন কিংবা তারপিন তেল

ট্যাপ রেঞ্জ (Tap Wrench): ট্যাপের মাথায় যে চতুরঙ্গ অংশ আছে এর উপর রেঞ্জকে সেট করে ট্যাপকে ঘুরানো হয়। হ্যান্ড ট্যাপিং ছাড়াও লেদ মেশিনে খ্রেডের কাজ সম্পন্ন করা যায়।

ট্যাপ ড্রিল সাইজ (Tap Drill Size): ট্যাপিং অপারেশন করার পূর্বে খ্রেডের জন্য প্রয়োজনীয় ধাতু রেখে ডিলের সাহায্যে হোল বা গর্ত করতে হয়। এই গর্ত বা ছিদ্রকে ট্যাপ সাইজ বা ট্যাপ সাইজ ড্রিল বলে। ট্যাপ ড্রিল সাইজ বড় হলে খ্রেডের গভীরতা কম হবে ফলে খ্রেড সংযোগ টিলা হয় এবং ছোট হলে ছিদ্রের মধ্যে ট্যাপ আটকে যাবে ফলে অতিরিক্ত চাপে ট্যাপ ভেঙ্গে যেতে পারে। ট্যাপের বাহিরে মাপ থেকে খ্রেডের উভয় দিকের গভীরতার মাপ বিয়োগ করলে খ্রেডের কোর ডায়ামিটার পাওয়া যায় এবং এই মাপে ধাতুখন্ডের মধ্যে ছিদ্র করতে হয়। ট্যাপ ড্রিল সাইজ নির্ণয় করতে নিচের সূত্রাবলী ব্যবহৃত হয়।

$$\text{ট্যাপ ড্রিল সাইজ, T.D.S = } D - P \text{ অথবা } = D - \frac{1.13}{TPI} \text{ (ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড)}$$

এখানে,

D = খ্রেড বা ট্যাপের সাইজ

TPI = খ্রেডের পিচ সংখ্যা

মেট্রিক প্রণালিতে সকল পরিমাপ মিলিমিটার এবং আমেরিকান ন্যাশনাল ও বিট্রিশ প্রণালিতে সকল পরিমাপ ইঞ্চিতে হবে।

উদাহরণ-১

১/২ ইঞ্চি বি.এস.ডব্লিউ (B.S.W) খ্রেডের জন্য ট্যাপ ড্রিল সাইজ নির্ণয় কর।

সমাধান:

সাধারণ কাজের জন্য-

$$\text{ট্যাপ ড্রিল সাইজ} = \text{আউট সাইড ডায়ামিটার}, D - \frac{1.13}{TPI} = 1/2 \text{ ইঞ্চি} - 1.13/ 12 [\text{যেহেতু বিএসডব্লিউ} \\ \text{খ্রেড } 12 \text{ টিপিআই থাকে}]$$

$$T.D.S = 0.500 - 0.0982 = 0.4018 \text{ ইঞ্চি} = 13/32 \text{ ইঞ্চি}$$

উত্তর : সাধারণ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় ট্যাপ ড্রিল সাইজ হবে 13/32 ইঞ্চি।

উদাহরণ- ২

১২ মি.মি ডায়ামিটার ইন্টারন্যাশনাল মেট্রিক প্রেডের জন্য ট্যাগ ডিল সাইজ নির্ণয় কর।

সমাধান:

আমরা জানি ইন্টারন্যাশনাল মেট্রিক প্রেডের গভীরতা – $0.6495 \times$ পিচ এবং ১২ মি.মি ডায়ামিটার প্রেডের পিচ হবে 1.75 মি.মি।

$$\text{অঙ্গএব, } \text{প্রেডের গভীরতা} = 0.6495 \times 1.75 = 1.1306625 \text{ মি.মি}$$

ট্যাগ ডিল সাইজ ৭৫% হতে ৮৮% পর্যন্ত গভীরতায় প্রেড উৎপন্ন করে।

যদি ৭৫% গভীরতা হিসাব করা হয়,

$$\text{ট্যাগ ডিল সাইজ} = \text{বাহিরের ব্যাস} - (0.75 \times \text{প্রেডের গভীরতা} \times 2) = 12 - (0.75 \times 0.6495 \times 1.75 \times 2) = 10.295 \text{ মি.মি}$$

যদি ৮৮% গভীরতা হিসাব করা হয়,


$$\text{ট্যাগ ডিল সাইজ} = \text{বাহিরের ব্যাস} - (0.88 \times \text{প্রেডের গভীরতা} \times 2) = 12 - (0.88 \times 0.6495 \times 1.75 \times 2) = 10 \text{ মি.মি}$$

অর্থাৎ হিসাব করলে দেখা যায়, ট্যাগ ডিল সাইজ উভয় সুন্দর ক্ষেত্রে তেমন কোনো ভারতময় নাই।

ডাই (Die):

ডাই এক প্রকার মেটাল কাটিং টুল যা গোলাকার বস্তুর বাইরের স্ফু-প্রেড বা পাঁচ উৎপন্ন করতে ব্যবহার করা হয়। এটা হাই কার্বন স্টিল বা হাই স্পীড স্টিল দ্বারা তৈরি হয়। এর প্রেড অংশ শক্ত ও টেম্পার করা থাকে।

ডাই স্টক এর মধ্যে শক্তভাবে আটকায়ে ওয়ার্কিংসিসের উপর ঘূরিয়ে প্রেড উৎপন্ন করা হয়।

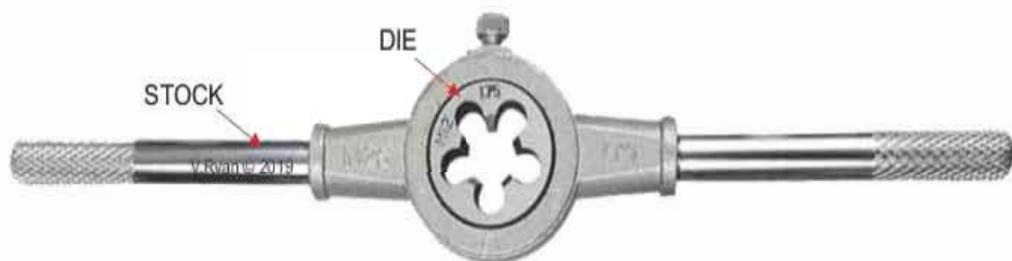

চিত্র ৪.১৪: পাইপ কিটিংসমূহ

ডাই দু'ধরনের হয়ে থাকে-


- ক) সলিড ডাই — এটা একটি নির্ধারিত ব্যাসের স্কু-ফ্রেডের তৈরি করা জন্য ব্যবহার করা হয়। এই প্রকারের ডাই সাধারণত ছোট মাপের স্কু তৈরিতে বেশি ব্যবহৃত হয়। এসব ডাই দ্বারা ফ্রেডের আকৃতি বা ফর্ম একসাথে পাওয়া যায়।
- খ) অ্যাডজাস্টেবল ডাই — এ প্রকার ডাই এর ব্যাস কামানো বাড়ানো যায়। এই ডাইগুলি বড় ব্যাসের ওয়ার্কপিসের উপর ফ্রেড কাটতে ব্যবহৃত হয়।

ব্যাবহারিক অর্থ

অর্থ ১: পাইপ কাটিং করার দক্ষতা অর্জন:

পাইপ কাটিসমূহ মানদণ্ড:

১. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী পাইপ নির্বাচন করতে পারব;
২. ফিটিংস এর সঠিকতা বাচাই করতে পারব;
৩. থরোক্সন অনুযায়ী শক্ত পরিমাণের কার্যক্রমটা ঢেক করতে পারব;
৪. পাইপ ফিটিংসমূহ ব্যবহারে খুবহায় ও সহজেশ্বর করতে পারব;

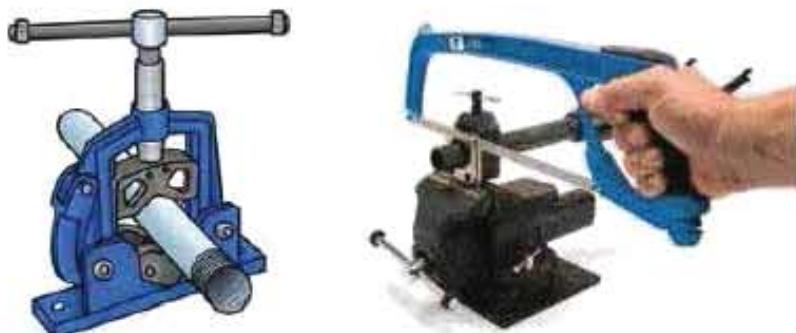

চিত্র ৪.১৫: পাইপ ফিটিংসমূহ

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম:

ক্রমিক নং	সুরক্ষা সরঞ্জামের নাম	সরকিল বিষয়শ্রেণী	পরিমাণ
১	সেফটি সু	মানসম্মত	১ ব্রোকা
২	গেলেস	মানসম্মত	১টি
৩	হ্যাক প্লাটস	মানসম্মত	১ সেট
৪	অ্যাথেন	সাইজ অনুযায়ী	১টি
৫	ডাক	সাইজ অনুযায়ী	১টি

টেকনিকাল কার্যক্রম (ক্ষেত্র):

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	সরকিল বিষয়শ্রেণী	পরিমাণ
১	মাটি স্কু ফাইভার	৬ ইঞ্জি	১টি
২	ফিলিপস স্কু ফাইভার	৬ ইঞ্জি	১টি
৩	পাইপ কাইস	মানসম্মত	১টি
৪	হ্যাকস	মানসম্মত	১টি
৫	পাইপ প্রেস কাটিং ফাই	মানসম্মত	১ সেট
৬	বার্কিং টুল	মানসম্মত	১টি

ইকুইপমেন্ট:

ক্রমিক নং	ইকুইপমেন্ট এর নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	এক টুকরা পাইপ	২ ইঞ্চি	২ ফিট

মালামাল:

ক্রমিক নং	মালামালের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	ডাস্টার ক্লথ	সূতি কাপড়ের	পরিমানমত
২	লুব ওয়েল	এস এ ই ৩০	অর্ধ লিটার
৩	WD40 (মরিচা প্রতিরোধক) স্প্রে	স্প্রে কন্টেইনার	১টি
৪	ওয়ার ব্রাশ	মানসম্মত	১টি
৫	পেইটিং ব্রাশ	মানসম্মত	১টি
৬	সিলিং কম্পাউন্ড	মানসম্মত	১টি

কাজের ধারা

- মালামালের তালিকা অনুযায়ী মন্ত্রপাতি, ইকুইপমেন্ট ও মালামাল সংগ্রহ করি।
- ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম সংগ্রহ ও পরিধান করি।
- প্রথমে চিত্রের ন্যায় পাইপের টুকরাটি ভাইসের মধ্যে আটকাও।
- ভাইসের স্পিন্ডল ডান মোচড়ে ঘূরিয়ে পাইপকে মৃদু চাপে আটকাতে হবে বা অনড় করতে হবে।
- ৩০ ডিগ্রী কোণে সম্মুখ দিকে ঢালু করে পাইপের চিহ্নিত অংশের উপর হ্যাক'স স্থাপন করতে হবে। এ অবস্থায় শুধুমাত্র সামনের দিকে স' বার চালনা করতে হবে।
- এবার হ্যাক'সকে আনুভূমিক অবস্থায় রেখে প্রতি মিনিটে ৪০-৫০ বার এবং পরিমিত চাপে চালনা করতে হবে।
- ডান হাতকে হ্যাক'স চালনার জন্য ব্যবহার করতে হবে এবং বৌ হাতের সাহায্যে হ্যাক'স ফ্রেমকে লম্বভাবে ধরে রাখতে হবে যেন কর্তন কোনো দিকে বৌকা কিংবা মোচড় খেতে না পারে।
- এভাবে পাইপ কর্তনের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

সতর্কতাসমূহ:

- কাজ করার সময় অব্যশই পিপিই পরিধান করতে হবে।
- সঠিকভাবে টুলসের ব্যবহার নিশ্চিত হতে হবে।
- কাজের সময় অমনোযোগী হওয়া যাবে না।
- যদি বোবাতে সমস্যা হয় তবে শিক্ষক এর সহায়তা নিতে হবে।
- শিক্ষক এর অনুমতি ছাড়া অন্য কোনো কাজ করা যাবে না।

বিশেষ নির্দেশনা:

পাইপ কর্তনের সময় স্থিতিক হিসেব করে সাবধানতার সাথে ব্যাবহারিক কার্য সম্পাদন করতে হবে।

অর্জিত দক্ষতা:

এই জব সম্পন্ন করে একটি দক্ষতার সাথে পাইপ কর্তন কার্য সম্পাদন করতে পারব।

জব ২: জি আই পাইপে স্ট্যাভার্ড পাইপ ফ্রেড কাটার দক্ষতা অর্জন:

পারদর্শিকতা মানদণ্ড:			
১)	কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী পাইপ নির্বাচন করতে পারব;		
২)	ফিটিংস এর সঠিকতা যাচাই করতে পারব;		
৩)	প্রয়োজন অনুযায়ী প্রকৃত পরিমাপের কার্যক্ষমতা চেক করতে পারব;		
৪)	পাইপ ফিটিংসমূহ যথাস্থানে ব্যবহার ও সংরক্ষণ করতে পারব;		

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম:

ক্রমিক নং	সুরক্ষা সরঞ্জামের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	সেফটি স্যু	মানসম্মত	১ জোড়া
২	গগলস	মানসম্মত	১টি
৩	হ্যান্ড প্লাভেস	মানসম্মত	১ সেট
৪	অ্যাথন	সাইজ অনুযায়ী	১টি
৫	মাস্ক	সাইজ অনুযায়ী	১টি

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস):


ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতির নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	ফ্লাট স্কুল ড্রাইভার	৬ ইঞ্চি	১টি
২	ফিলিপস স্কুল ড্রাইভার	৬ ইঞ্চি	১টি
৩	পাইপ ভাইস	মানসম্মত	১টি
৪	হ্যাক'স	মানসম্মত	১টি
৫	পাইপ ফ্রেড কাটিং ডাই	মানসম্মত	১ সেট
৬	মার্কিং টুল	মানসম্মত	১টি

ইকুইপমেন্ট:

ক্রমিক নং	ইকুইপমেন্ট এর নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	এক টুকরা পাইপ	২ ইঞ্চি	২ ফিট

মালামাল:

ক্রমিক নং	মালামালের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	ডাস্টার ক্লথ	সুতি কাপড়ের	পরিমানমত
২	লুব ওয়েল	এস এ ই ৩০	অর্ধ লিটার
৩	WD40 (মরিচা প্রতিরোধক) স্প্রে	স্প্রে কন্টেইনার	১টি
৪	ওয়ার ব্রাশ	মানসম্মত	১টি
৫	পেইটিং ব্রাশ	মানসম্মত	১টি
৬	সিলিং কম্পাউন্ড	মানসম্মত	১টি

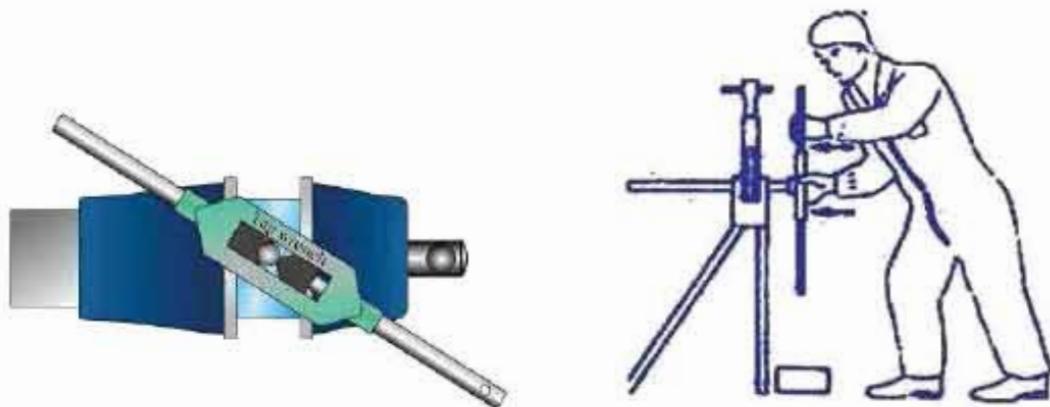

চিত্র ৮.১৬: পাইপ ফিটিংসমূহ

কাজের ধোঁরা

- ১) মালামালের ভালিকা অনুবাদী স্কলাইটি, ইকুইপমেন্ট ও মালামাল সংগ্রহ করো।
- ২) ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম সংগ্রহ ও পরিধান করো।
- ৩) পাইপের প্রেত কাটিং আয়ডজার্ণেট শিভার সাহায্যে ঘূরিয়ে ওটার উপরের চিহ্নিত পরিমাপক সংখ্যাসমূহের প্রয়োজনীয় সংখ্যাটিকে প্রেটের চিহ্নিত দাপের সাথে লিঙাও।
- ৪) ওভার সাইজ প্র্যাচ কাটতে হলে প্রয়োজনীয় দাপের সংখ্যাটিকে সামান্য আগে রেখে, আভার সাইজের ক্ষেত্রে মার্কের পরে রেখে সেট করো।
- ৫) ভাইসের পিপলাল হ্যান্ডেল ঘূরিয়ে পাইপকে আটিকে ঝাঁথ।
- ৬) সেলফ সেন্টারিং পাইপ এর ‘অ’সমূহকে ঝীক করো।
- ৭) এক হাতে ভাইস্ট্যাকের হ্যান্ডেল ধরতে হবে। অন্য হাতের সাহায্যে ঠেলে ভাইকে সঠিকভাবে পাইপের প্রান্তে সাপাও।
- ৮) আয়ডজার্ণেট পিলাজের সাহায্যে সেলফ সেন্টারিং পাইপ আয়ডজার্ণ করো। বেন প্টাক সঠিকভাবে স্লাইড করো।
- ৯) পাইপের যে অংশের প্র্যাচ কাটতে হবে সেই অংশকে কাটিং তেলে সিঞ্চ করো।
- ১০) পাইপের বেরুজের সাথে হ্যান্ডেলসহরের সাধিক অবস্থানে সঠিক রেখে এবং ভাইস্ট্যাককে ঠেলে ঝাঁথার অন্য ঘঢ়ির কাটার অনুকূলে হ্যান্ডেল ঘূড়াও।
- ১১) যখন ভাইরের প্র্যাচ পাইপকে গুজোশুরি ধরেছে বলে মনে হবে তখন পাইপ বজ করো।
- ১২) পরিধিক দৈর্ঘ্য পর্যন্ত প্র্যাচ কাটা হলে ঘঢ়ির কাটার আবর্তনে উচ্চা দিকে ভাইস্ট্যাক সঢ়কভাবে সাথে অলসার্ব করো।
- ১৩) ভাইস্ট্যাক অগ্রসারণের পর শক্ত ওয়ার ব্রাশের সাহায্যে প্র্যাচ পরিষ্কার করো।

সতর্কতাসমূহ:

- কাজ করার সময় অব্যশই পিপিই (PPE) পরিধান করতে হবে।
- সঠিকভাবে টুলসের ব্যবহার নিশ্চিত হতে হবে।
- কাজের সময় অমনোযোগী হওয়া যাবে না।
- যদি বোঝতে সমস্যা হয় তবে শিক্ষক এর সহায়তা নিতে হবে।
- শিক্ষক এর অনুমতি ছাড়া অন্য কোনো কাজ করা যাবে না।

বিশেষ নির্দেশনা:

পাইপ কর্তনের সময় সঠিক হিসেব করে সাবধানতার সাথে ব্যবহারিক কার্য সম্পাদন করতে হবে।

অর্জিত দক্ষতা:

এই জব সম্পন্ন করে একটি দক্ষতার সাথে পাইপ পাইপ কার্য সম্পাদন করতে পারব।

জব ৩: পাইপ ফিটিং করার দক্ষতা অর্জন:

পারদর্শিকতা মানদণ্ড:

- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী পাইপ নির্বাচন করতে পারব;
- ফিটিংস এর সঠিকতা যাচাই করতে পারব;
- প্রয়োজন অনুযায়ী প্রকৃত পরিমাপের কার্যক্ষমতা চেক করতে পারব;
- পাইপ ফিটিংসমূহ যথাস্থানে ব্যবহার ও সংরক্ষণ করতে পারব;

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম:

ক্রমিক নং	সুরক্ষা সরঞ্জামের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	সেফটি সু	মানসম্মত	১ জোড়া
২	গগলস	মানসম্মত	১টি
৩	হ্যান্ড গ্লাভস	মানসম্মত	১ সেট
৪	অ্যাপ্লোন	সাইজ অনুযায়ী	১টি
৫	মাক্স	সাইজ অনুযায়ী	১টি

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস):

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতির নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	ফ্লাট স্কু ড্রাইভার	৬ ইঞ্চি	১টি
২	ফিলিপস স্কু ড্রাইভার	৬ ইঞ্চি	১টি
৩	পাইপ ভাইস	মানসম্মত	১টি
৪	হ্যাক'স	মানসম্মত	১টি
৫	পাইপ প্রেড কাটিং ডাই	মানসম্মত	১ সেট
৬	মার্কিং টুল	মানসম্মত	১টি

ইকুইপমেন্ট:

ক্রমিক নং	ইকুইপমেন্ট এর নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	পাইপ ফিটিংস	৯০° এলবো	২ টি
২	এক টুকরা পাইপ	৫ ইঞ্চি	২ ফিট ৪.৫ ইঞ্চি

যাত্তাবাল:

ক্রমিক নং	যাত্তাবালের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	ডাক্টার গুশ	সুটি কাপড়ের	পরিমানযুক্ত
২	সুন্দর তরোল	জন এ ই ৩০	অর্ধ লিটার
৩	WD40 (যেমিজ প্রতিক্রিয়াক) স্ট্রে	লেপ্ট কার্ডের	১টি
৪	ভুজার ঝাপ	যানসদৃক	১টি
৫	লেইচিং ঝাপ	যানসদৃক	১টি
৬	সিলিং কম্পাউন্ড	যানসদৃক	১টি



চিত্র ৪.১৭: পাইপ ফিটিংসমূহ

কাজের ধোঁরা

- যাত্তাবালের তাপিকা অনুরূপী কাগাতি, ইকুইপমেন্ট ও যাত্তাবাল সংযোগ করো।
- ব্যক্তিগত নিরালতা সজ্ঞাস সংগ্রহ ও পরিধান করো।
- প্রথমে ২ ফিট ৪.৫ ইঞ্চি লম্বা একটি পাইপ সেতুরা হচ্ছে। এখন এই পাইপের দুই পাশে সুটি ৯০ ডিগ্রী এলবো সংযোজন করো।
- এলবো সংযোজন করার পরে পাইপের লম্বা কার্ডবু হয়ে তা নির্ধার করো।
- এলবো কেন্দ্র রেখা হতে পাইপ পর্যন্ত দূরত্বকে F-C = ২ inch এবং এলবো সংযোগ পৌঁছ অংশ (Thread engagement, TE) = $\frac{7}{8}$ inch.
- এলবো কেন্দ্র রেখা হতে তিক্রের ওজের পের অংশ পর্যন্ত দূরত্বকে লিটিং এলাওজেল বা PA বলে সুজ্ঞার PA - PC - TE = ২" - $\frac{7}{8}"$ = ১.১২৫ inch.
- পাইপসহ এলবো কেন্দ্র রেখা হতে অন্য এলবো কেন্দ্র রেখা পর্যন্ত সোট দূরত্ব CC = ২ feet ৪.৫ inch.
- মুকুত পাইপের লম্বা অর্ধাং �EE = CC - ২(PA) = ২' ৪.৫" - ১.১২৫" = ১.১২৫" = ২' ২.২৫"
- এভাবে ফিটিংস লাগানোর আগে হিসেব করা পাইপ কর্তৃ করা সেটিং করো।
- প্রবর্তীকে পাইপ সহ একটি নিশ্চল ও একটি এলবো সংযোজন করে নিম্ন সেটিং করো।

সতর্কতাসমূহ:

- কাজ করার সময় অব্যশই পিপিই (PPE) পরিধান করতে হবে।
- সঠিকভাবে টুলসের ব্যবহার নিশ্চিত হতে হবে।
- কাজের সময় অমনোযোগী হওয়া যাবে না।
- যদি বোবাতে সমস্যা হয় তবে শিক্ষক এর সহায়তা নিতে হবে।
- শিক্ষক এর অনুমতি ছাড়া অন্য কোনো কাজ করা যাবে না।

বিশেষ নির্দেশনা:

পাইপ কর্তনের সময় সঠিক হিসেব করে সাবধানতার সাথে ব্যবহারিক কার্য সম্পাদন করতে হবে।

অর্জিত দক্ষতা:

এই জব সম্পন্ন করে একটি দক্ষতার সাথে ফিটিং কার্য সম্পাদন করতে পারব।

জব ৪: ড্রাইং অনুযায়ী বিভিন্ন জয়েন্ট ব্যবহার করে পাইপ ফিটিং করার দক্ষতা অর্জন:

পারদর্শিকতা মানদণ্ড:

- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী পাইপ নির্বাচন করতে পারব;
- ফিটিংস এর সঠিকতা যাচাই করতে পারব;
- প্রয়োজন অনুযায়ী প্রকৃত পরিমাপের কার্যক্ষমতা চেক করতে পারব;
- পাইপ ফিটিংসমূহ যথাস্থানে ব্যবহার ও সংরক্ষণ করতে পারব;

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম:

ক্রমিক নং	সুরক্ষা সরঞ্জামের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	সেফটি সু	মানসম্মত	১ জোড়া
২	গগলস	মানসম্মত	১টি
৩	হ্যান্ড গ্লাভস	মানসম্মত	১ সেট
৪	অ্যাপ্লোন	সাইজ অনুযায়ী	১টি
৫	মাস্ক	সাইজ অনুযায়ী	১টি

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস):


ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতির নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	ফ্লাট স্কু ড্রাইভার	৬ ইঞ্চি	১টি
২	ফিলিপস স্কু ড্রাইভার	৬ ইঞ্চি	১টি
৩	পাইপ ভাইস	মানসম্মত	১টি
৪	হ্যাক'স	মানসম্মত	১টি
৫	পাইপ ষ্রেড কাটিং ডাই	মানসম্মত	১ সেট
৬	মার্কিং টুল	মানসম্মত	১টি

ইকুইপমেন্ট:

ক্রমিক নং	ইকুইপমেন্ট এর নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	পাইপ বিটিংস	৯০° এলবো	২ টি
২	এক টুকরা পাইপ	২ ইকি	২ ফিট ৪.৫ ইকি

যালামাল:

ক্রমিক নং	যালামালের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	ডার্টার ক্লুব	সূতি কালচের	পরিমানসত্ত্ব
২	শুর ওয়েল	এস এ ই ৭০	অর্ধ লিটার
৩	WD40 (মেরিচা প্রতিরোধক) স্প্রে	স্প্রে কালচেনার	১টি
৪	ওয়ার গ্রাশ	মালস্যান্ড	১টি
৫	শেইটিং গ্রাশ	মালস্যান্ড	১টি
৬	সিলিং কম্পাউন্ড	মালস্যান্ড	১টি

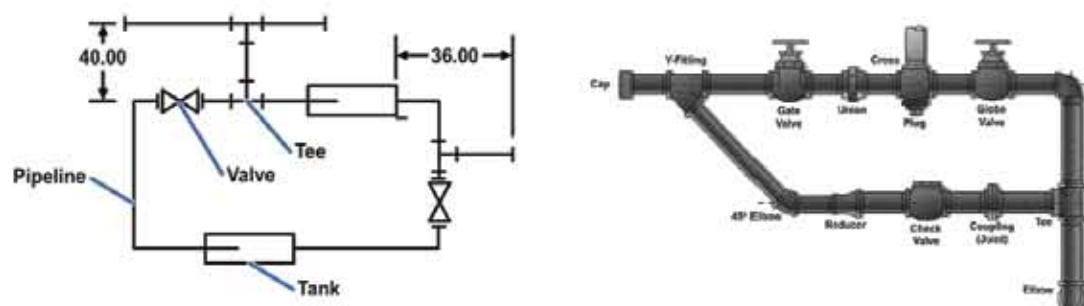ফরিং:**নিজে করো:**

অনুশীলনী-৪

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন:

- ১। পাইপ বলতে কী বোঝায়?
- ২। পদার্থের উপর ভিত্তি করে পাইপকে কত ভাগে ভাগ করা যায়?
- ৩। নিপল কি কাজে ব্যবহার করা হয়?
- ৪। পাইপ জোড়া কত প্রকার? যে কোনো দু'টি জোড়ার নাম লেখ।
- ৫। বেড কোথায় ব্যবহার করা হয়?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন:

- ১। রিডিউসিং ও সেফটি ভালভের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
- ২। পাইপিং পদ্ধতিতে ব্যবহৃত টুলস-এর নাম লেখ।
- ৩। কোন কোন মেটারিয়াল-এর জন্য কোন ধরনের লুবঅয়েল ব্যবহার করা হয়?
- ৪। টেপ কাটিং-এর সময়ে লুব অয়েল ব্যবহারের সুবিধা কী?
- ৫। পাইপ ফিটিং-এর শ্রেণীবিন্যাস করো।

রচনামূলক প্রশ্ন:

- ১। ডাই কাটিং-এর কার্যপদ্ধতি আলোচনা করো।
- ২। বিভিন্ন ধরনের ফ্লেঞ্চ আলোচনা করো।

পঞ্চম অধ্যায়

কুল্যান্ট ও লুভিকেন্ট

Coolant and Lubricant



রিঞ্জা আমাদের প্রিয় বাহন। এই প্রিয় বাহনটি চলার সময় লক্ষ্য করি রিঞ্জার ড্রাইভার সাহেব অনেক চেষ্টা করেও কাঞ্চিত গতিতে রিঞ্জা চালাতে পারছেন না। আবার কোনো কোনো সময় বিরক্তিকর করব - করব শুরু হয়। সচরাচর রিঞ্জার ড্রাইভার সাহেবকে প্রশ্ন করি, চাচা শুরু কিসের? ড্রাইভার সাহেব বলেন আজ গিয়ারে এবং চেইনে তেল দেওয়া হয় নাই তাই শুরু হয় এবং রিঞ্জায় গতি পাই না। তেল দেওয়া থাকলে রিঞ্জায় শুরু হত না এবং রিঞ্জার সুসমগতি পেত। এখন আমরা বলতে পারি একটি ঘূর্ণয়মান বস্তু এবং একটি স্থির বস্তুর মাঝে অথবা দুই বা ততোদিক ঘূর্ণয়মান যন্ত্রাংশের অংশে ঘর্ষনে তাপ ও শব্দ উৎপন্ন হয় এবং যন্ত্রাংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তাই তাপ ও শব্দ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পিছিলকারক পদার্থ প্রয়োগ করা হয়। ফলে তাপ ও শব্দ কমে, মেশিনটির আয়ু বৃদ্ধি পায়, কাজটি সুষম হয়। কাটিং তরলগুলি মেশিন প্রক্রিয়াকে শীতল করিয়া এবং তেলাক্তকরণ করতে সহায়তা প্রদান করে। কাটিং তরল নির্বাচন এবং প্রয়োগের জন্য ফাংশন, বৈশিষ্ট্য, শ্রেণিবিভাগ এবং নির্দেশিকা এই অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা

- কুল্যান্ট ও লুভিকেটিং সরঞ্জাম চিহ্নিত করতে পারব;
- কুল্যান্ট ও লুভিকেটিং সরঞ্জাম ব্যবহার করতে পারব;
- টুলস, ইন্ট্রুমেন্ট, ইকুইপমেন্ট ও মেশিনসমূহে লুভিকেটিং করতে পারব;
- কুল্যান্ট ও লুভিক্যান্ট সংরক্ষণ করতে পারব;
- কাজের শেষে কর্মসূল পরিষ্কার পরিষ্কার ও মালামাল সংরক্ষণ করতে পারব;

উপর্যুক্ত শিখনফলগুলো অর্জনের লক্ষ্যে এই অধ্যায়ে আমরা দু'টি জব সম্পর্ক করব। এই জবের মাধ্যমে কুল্যান্ট ও লুব্রিকেন্ট এর অর্থভূক্ত সরঞ্জাম, টুলস, ইকুইপমেন্ট, উপকরণ চিহ্নিত করণ, নির্বাচন, ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করতে পারব।

৫.১ লুব্রিক্যান্ট পরিচিতি:

কোন ঘূর্ণযন্ত্র বা যন্ত্রাংশের মধ্যে যে তরল বা সলিড পদার্থ ব্যবহার করা হয়, তাকে লুব্রিকেন্ট বলে। লুব্রিকেন্ট হল এমন একটি পদার্থ যা পরস্পর এর উপর ক্রিয়াশীল পৃষ্ঠের মধ্যে ঘর্ষণ এবং ক্ষয় কমিয়ে কঠিন বস্তুর আপেক্ষিক গতির সুবিধার্থে ব্যবহৃত হয়। লুব্রিকেন্ট বা তেলান্তুকরণ হল পৃষ্ঠের মধ্যে একে অপরের সাপেক্ষে চলমান স্পর্শ পৃষ্ঠের মধ্যে ঘর্ষণ হ্রাস করা, কম শিয়ার শক্তি প্রবর্তন করা।

৫.২ বিভিন্ন প্রকার লুব্রিক্যান্ট:

সচরাচর চার ধরনের লুব্রিক্যান্ট পাওয়া যায়, যথা-তরল (liquid), কঠিন (solid), অর্ধ-কঠিন (semi-solid) ও গ্যাসীয় (gases)।

- ১। তরল (Liquid): মরিল, গিয়ারওয়েল,
- ২। কঠিন (Solid): প্রাফাইড, বোরিক পাউডার,
- ৩। অর্ধ-কঠিন (Semi-Solid): গ্রীজ, ভ্যাসলিন ও তেল-চর্বি জাতীয় পদার্থ।
- ৪। গ্যাসীয় (Gases): বাতাস (air) নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও হিমিয়াম।

৫.৩ লুব্রিক্যান্ট এর প্রয়োগক্ষেত্র:

পিস্টন, পাম্প, ক্যাম, বিয়ারিং, টারবাইন, গিয়ার, রোলার চেইন, কাটিং টুল ইত্যাদির মতো যান্ত্রিক সিস্টেমের সঠিক ক্রিয়াকলাপের জন্য তেলান্তুকরণ প্রয়োজন। তেলান্তুকরণ ছাড়াই নিকটবর্তী পৃষ্ঠের মধ্যে চাপ ও তাপ উৎপন্ন করবে। যার ফলে পৃষ্ঠগুলিকে একসাথে লেগে থিচুনি হতে পারে। অর্থাৎ বলা যায় উক্ত পৃষ্ঠাতলে ক্ষতি হতে পারে। পিস্টন এবং সিলিন্ডারের ওয়াল মাঝে ওয়েল ফিল্ম সিল করে দেয়, ফলে দহন প্রকোষ্ঠে উৎপন্ন গ্যাস ক্র্যাঙ্ককেসে প্রবেশ করতে বাধা দেয়।

চাপযুক্ত তেলান্তুকরণের জন্য একটি তেল পাম্প এবং একটি তেল ফিল্টার প্রয়োজন হয়, যা একটি ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশে তেলান্তুকরণের করে থাকে। যেখানে চাপযুক্ত ফিল্ডের প্রয়োজন হয় না সেখানে স্প্ল্যাশ পদ্ধতিতে লুব্রিকেশন করা হয়ে থাকে।

৫.৪ লুব্রিক্যান্ট ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা:

লুব্রিকেন্ট বা পিচ্ছিলকরণ তেল তরল, কঠিন, বা প্লাস্টিক পদার্থ হতে পারে। তেল সিষ্টেটিক, উন্ডিজ, খনিজ ভিত্তিক বা এগুলির সংমিশ্রণ যা পরিবেশ ও কাজের উপযোগী উপর নির্ধারণ করে পিচ্ছিলকরণ তেল ব্যবহার করা হয়। যেখানে চরম অবস্থা অর্থাৎ চাপ ও তাপমাত্রা বেশী সেখানে সিষ্টেটিক তেল, পরিবেশ বাস্তব এর ক্ষেত্রে উন্ডিজ তেল ব্যবহার করা হয়। যে পরিবেশে তাপমাত্রা চরমে যায়, ঠান্ডা হতে গরম, সেখানে তেলের সান্দুতার পরিবর্তন ঘটে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সান্দুতা বাঢ়ে এবং ঠান্ডা অবস্থায় সান্দুতা কমে। পিচ্ছিলকরণ তেলে অ্যাডিটিভস যুক্ত করে তেলের বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধি করা হয়। তেলের ধরনের উপর নির্ভর করে অ্যাডিটিভের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়।

তৈলান্ডকরণ হল ঘর্ষণ এবং চলমান পৃষ্ঠের মধ্যে ঘর্ষণ-হ্রাসকারী ফিল্মের প্রবর্তনের মাধ্যমে ক্ষয় নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যদ্রাংশ ক্ষয়ের অপদ্রব্যসমূহ তেলের সাথে মিশে ওয়েল সাম্প-এ যায় পরে সঞ্চালনের সময় ফিল্টার হয়ে পাম্পের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়।

একটি লুব্রিকেন্টের প্রাথমিক কাজগুলি হল:

- ঘর্ষণ কমানো;
- ক্ষয় প্রতিরোধ করা;
- মরিচা থেকে সরঞ্জাম রক্ষা করা;
- তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা;
- দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা;
- পাওয়ার স্থানান্তর হিসেবে কাজ করা;
- তরলের সীল প্রদান করা ইত্যাদি।

কখনও কখনও ঘর্ষণ হ্রাস এবং ক্ষয় প্রতিরোধের ফাঁশনগুলি বিনিময়যোগ্যভাবে ব্যবহৃত হয়। যাইহোক, ঘর্ষণ হল গতির প্রতিরোধ, এবং ক্ষয় হল ঘর্ষণ যা প্রতিরোধে আনে ক্লান্সি বা মন্দন এবং ক্ষয়ের ফলে উপাদানের ক্ষতি। ঘর্ষণ হ্রাস করা তৈলান্ডকরণের একটি মূল উদ্দেশ্য, তবে এই প্রক্রিয়াটির আরও অনেক সুবিধা রয়েছে। তৈলান্ড ফিল্মগুলি জল এবং অন্যান্য ক্ষয়কারী পদার্থ থেকে পৃষ্ঠকে রক্ষা করে ক্ষয় প্রতিরোধে সহায়তা করতে পারে। উপরন্তু, তারা সিস্টেমের মধ্যে দূষণ নিয়ন্ত্রণ-এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। লুব্রিকেন্ট দূষক পরিবহনে একটি প্রবাহী হিসাবে কাজ করে এবং পৃষ্ঠ থেকে তাপ শোষণ মাধ্যমে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

৫.৫ ভাল লুব্রিক্যান্ট এর বৈশিষ্ট্য:

লুব্রিকেন্টের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ উপস্থাপন করা হল:

ক) ভোলাটিলিটি:

এটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় লুব্রিকেন্টের বাস্পীভূত হওয়ার ক্ষমতাকে প্রতিনিধিত্ব করে। মেশিনের কাজের সময় তাপমাত্রা বেশি হলে, লুব্রিকেন্ট বাস্পীভূত হতে শুরু করে ফলে লুব্রিকেন্টের বৈশিষ্ট্যগুলি নষ্ট হয়ে যায়। একটি ভাল লুব্রিকেন্ট সবসময় কম উদ্বায়ীতা থাকা উচিত।

খ) এডিসিভিটি :(ভেজায়োগ্যতা)

দুটি পৃষ্ঠকে একে অপরের থেকে আলাদা রাখার জন্য বেশিরভাগ লুব্রিকেন্টের ধাতব পৃষ্ঠে আটকে থাকার বৈশিষ্ট্য রয়েছে। একটি ভাল লুব্রিকেন্ট পৃষ্ঠে লেগে থাকার বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত।

গ) অয়েলনেস:

যখন লুব্রিকেন্ট উচ্চ চাপের শিকার হয় তখন দুটি চলমান ধাতব পৃষ্ঠের মধ্যে তেলের একটি ফিল্ম তৈরি হয়। ভাল লুব্রিকেটিং তেলের বৈশিষ্ট্য হল চাপ বেশি হলেও পৃষ্ঠে লেগে থাকা।

ঘ) ফ্ল্যাশ পয়েন্ট:

এটি সেই তাপমাত্রা যেখানে লুব্রিকেটিং তেল-এ শিখা ধরার পরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জলতে থাকে। একটি ভাল লুব্রিকেন্টের উচ্চ ফ্ল্যাশ পয়েন্ট থাকা উচিত।

ঙ) ফায়ার পয়েন্ট:

এটি সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় বাস্পে আগুন ধরে যায় এবং যদি শিখাটি আনা ফলে ক্রমাগত জলতে শুরু করে। একটি ভাল লুব্রিকেন্টের উচ্চ ফায়ার পয়েন্ট থাকা উচিত।

চ) সারফেস টেনসাইল:

এটি সমষ্টির শক্তির কারণে লুব্রিকেন্ট উপরের পৃষ্ঠে বুদবুদ তৈরি করে। একটি ভাল লুব্রিকেন্ট বুদবুদ গঠন করা উচিত নয়।

৫.৬ কুল্যান্ট:

কোন ধাতব বস্তু কর্তনের সময় যে তরল ব্যবহার করা হয় তাকে কুল্যান্ট বলে। কুল্যান্ট হচ্ছে মেশিনিং গ্রাইভিং, মিলিং এবং টার্নিং কার্যক্রমের একটি অংশ। এটা টুলের আয়ু বাড়াতে সাহায্য করে এবং মেশিন করা অংশগুলির একটি উন্নত পৃষ্ঠের ফিনিস প্রদান করে। মেশিন এবং অপারেশনের উপর ভিত্তি করে কুল্যান্ট নির্বাচন ও শ্রেণি বিভাগ করা হয়ে থাকে।

কুল্যান্ট কাটিং টুলের উৎপন্ন তাপকে কমাতে সাহায্য করে। কাটিং টুলের জীবনিশক্তি বাড়ায়। কার্য বস্তুতে মরিচা পড়তে বাধা দেয়। কাটার গতিকে সহজ করে। কাটিং ফ্লাইড একটি তরল যা বিশেষত ঠাণ্ডা, তেলাক্তকরণ, মরিচা প্রতিরোধ, বা চিপ ফ্লাশ করার জন্য একটি মেশিন মেটাল-কাটিং অপারেশনে বা অন্যান্য ধাতব কাজের ক্রিয়াকলাপে বিশেষ প্রভাবের জন্য ব্যবহৃত হয়।

৫.৭ বিভিন্ন প্রকার কুল্যান্ট:

তিনটি মৌলিক ধরনের কাটিং ফ্লাইড আছে-

ক) Water based emulsions: তরল কুল্যান্ট মানে পানি ভিত্তিক তেলের ইমালসন। পানি একাই একটি উন্নত তাপ পরিবাহী কিন্তু আমরা এটিকে ক্ষয়কারী এবং অতৈলাক্ত ক্রিয়া করার কারণে কাটিং তরল হিসাবে - -ব্যবহার করতে পারি না। সঠিক কাটিং তরল তৈরি করতে পানিতে খনিজ তেল যোগ করা হয় যা আধা সিষ্টেটিক কুল্যান্ট নামে পরিচিত। কিছু অন্যান্য তরল কাটিং হল কেরোসিন, মোটর তেল ইত্যাদি যা বিশেষ মেশিনিং অপারেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

খ) Straight mineral oils: সেমিসলিড কাটিং ফ্লুইড হল এক ধরণের জেল এবং পেস্ট যা কিছু বিশেষ - অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ব্যবহার করা হয় যেখানে তরল কাটিং কাজ করতে পারে না যেমন ড্রিলিং, বোরিং এবং ট্যাপিং অপারেশন। সেমিকম পরিমাণে সলিড কাটিং ফ্লুইড তরল কাটিং চেয়ে ব্যয়বহুল তবে এগুলো- ব্যবহার করে এবং অবিচ্ছিন্ন সরবরাহের প্রয়োজন হয় না।

গ) Mineral oils with additives (Neat oils): এরোসল মানে কুয়াশা অর্থাৎ তরল কাটিংএর সহিত খনিজ কণাযুক্ত বাতাস। আমরা এটি ব্যবহার করি যেখানে শুধুমাত্র তরল কাটিং কাজ করতে পারে না। সংকুচিত বাতাস ব্যবহার করে তরল সঠিকভাবে পরমাণুযুক্ত হয়। অ্যারোসলের সাথে কাজ করা অপারেটরের স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে তাই এই ধরনের কাটিং তরল ব্যবহার করার সময় সঠিক বায়ুচলাচল এবং ভাল সরঞ্জাম প্রয়োজন।

কাটিং ফ্লুইড এর বৈশিষ্ট্য:

- কম সান্দৃতা
- অপারেটরের জন্য ক্ষতিকর মুক্ত
- একটি ভাল স্বচ্ছতা
- নিম্ন পৃষ্ঠ টান
- ভাল লুভিকেটিং বৈশিষ্ট্য
- ফেনা গঠন করা
- গুরুহীন হওয়া
- রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয় হওয়া
- উচ্চ তাপ শোষণ ক্ষমতা
- উচ্চ তাপমাত্রায় স্থিতিশীল হওয়া
- উচ্চ ফ্ল্যাশ পয়েন্ট থাকা
- উচ্চ তাপ পরিবাহিতা থাকা

৫.৮ ধাতু ও অপারেশন ভেদে কুল্যান্ট নির্বাচন:

হাই-স্পিড স্টিল (HSS) টুলস আবিস্কৃত হওয়ার আগে, কাটিং তরল নির্বাচন করতে কোন সমস্যা ছিল না, এবং কুল্যান্ট হিসাবে পানি ব্যবহার করা হত কারণ মেশিনিং অনেক ধীর গতি ছিল। কিন্তু এইচএসএস টুলস আবিস্কৃত হওয়ার পরে, উচ্চ গতির মেশিনিংয়ের কারণে-উৎপন্ন তাপ বেশি হওয়ায় পানি উপযুক্ত ছিল না। সুতরাং, বিভিন্ন মেশিনিং প্রক্রিয়া জন্য বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে কাটিং তরল তৈরি করা হয়।

মেশিনিং প্রক্রিয়ায় কাটিং তরল নির্বাচন বিভিন্ন কারণের উপর নির্ভর করে। কাটিং তরল নির্বাচন এর প্রধান কারণগুলি নীচে দেওয়া হল:

i) মেশিনিং প্রক্রিয়ার ধরন

সাধারণত, ভারি মেশিনিং প্রক্রিয়া যেমন ব্রোচিং বা ট্যাপ দিয়ে স্ফুরণ করার জন্য ভারী কাটিং তেলের প্রয়োজন হয়। অনুভূমিক ব্রোচিংয়ে ভারী কাটিং তেল ব্যবহার করতে হবে তবে উল্লম্ব ব্রোচিং প্রক্রিয়াতে ইমালসন ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রেডিং এবং ড্রিলিং প্রক্রিয়ার জন্য, কাটিং তরল বৈশিষ্ট্যগুলি বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

ii) ওয়ার্কপিস উপাদান

কাটিং তরল নির্বাচনের জন্য পরবর্তী ফ্যাস্টের workpiece উপাদান যা ঢালাই লোহা বা ঢালাই গুপ্তের উপাদানগুলি মেশিনিং করার সময় ছোট চিপগুলি তৈরি করে খুব বেশি ঘর্ষণ সৃষ্টি করে না। তাই তরল ইমালসন ব্যবহার করা উচিত কারণ এটি পৃষ্ঠের ফিনিস বাড়ায় এবং ঘনত্ব ১০ থেকে ১৫ শতাংশের মধ্যে রাখা উচিত।

ইস্পাত এবং স্টেইনলেস স্টীল ওয়ার্কপিস উপাদানের জন্য, উচ্চ চাপ কাটিং তেল ব্যবহার করা উচিত।

ইস্পাত সংকর মেশিনিং এর জন্য, পানিভিত্তিক কাটিং তরল ব্যবহার করা হয় কারণ এ কাটিং তরল তাপ - প্রতিরোধী।

iii) কাটিং টুলের উপাদান

কুল্যান্ট নির্বাচনের জন্য আরেকটি ফ্যাস্টের কাটিং টুল উপাদান। যে কোন ধরণের মেটাল কাটার জন্য উচ্চ-গতির ইস্পাত কাটিং টুল ব্যবহার করা হয়। এইচএসএস কাটিং টুল ক্ষেত্রে পানি বিহীন তরল ব্যবহার করা হয়।

টাংস্টেন কার্বাইডের জন্য, কাটিং ফ্লাইডের বৈশিষ্ট্যগুলি বেশ গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটির অনুপস্থিতিতে উচ্চ তাপ উৎপন্ন হয়।

নিচে বিভিন্ন মেটালের জন্য শীতলক ব্যবহারের চার্ট দেওয়া হল:

মেটালের নাম	ড্রিলিং প্রক্রিয়া	টানিং প্রক্রিয়া
অ্যালুমিনিয়াম	দ্রবনীয় তেল, কেরোসিন	দ্রবনীয় তেল
ব্রাস	শুক্র দ্রবনীয় তেল, মিনারেল তেল, চর্বি	দ্রবনীয় তেল
ব্রোঞ্জ	শুক্র দ্রবনীয় তেল, মিনারেল তেল, চর্বি	দ্রবনীয় তেল
কাস্ট আয়রন	শুক্র ফিনকি বাতাস	শুক্র বাতাস
কপার বা তামা	শুক্র দ্রবনীয় তেল, মিনারেল তেল, চর্বি	দ্রবনীয় তেল
সাধারণ স্টীল	শুক্র দ্রবনীয় তেল, মিনারেল তেল, চর্বি, সালফারাইজড তেল	দ্রবনীয় তেল
স্টীল অ্যালয়	শুক্র দ্রবনীয় তেল, মিনারেল তেল, চর্বি, সালফারাইজড তেল	দ্রবনীয় তেল

৫.৯ কুল্যান্ট এর প্রয়োগক্ষেত্র:

কাটিং তরল বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। নিচে কিছু ব্যবহার এর তালিকাভুক্ত করা হলো:

১) কুল্যান্ট হিসাবে ব্যবহৃত:

কাটিং তরল এর প্রধান ফাংশন হল টুল এবং ওয়ার্কপিস ঠাণ্ডা করা। টুল এবং ওয়ার্কপিস ঠাণ্ডা করার মাধ্যমে, আমরা টুলের ক্ষয়, টুলের তাপীয় প্রসারণ এবং একটি ভাল পৃষ্ঠ ফিনিস পেতে পারি।

২) তৈলাঞ্চকরণের জন্য ব্যবহৃত:

কাটিং তরলও তৈলাঞ্চকরণের জন্য ব্যবহার করা হয়। তৈলাঞ্চকরণের মাধ্যমে, চিপস এবং অন্যান্য দূষক সহজেই ওয়ার্কপিস থেকে সরানো যেতে পারে।

৩) মেশিনিং এলাকা পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহৃত:

কাটিং ফ্লাইডগুলিকে ক্লিনিং এজেন্ট হিসাবেও ব্যবহার করা হয় এবং মেটাল কাটার স্থান এবং মেশিনের আশেপাশের জায়গা খুলো অপসারণ করা হয়।

৪) ঘর্ষণ কমাতে ব্যবহৃত:

কাটিং ফ্লাইড টুল এবং ওয়ার্কপিসের মধ্যে ঘর্ষণকেও কমিয়ে দেয় যা কাটিং ফোর্সকে কম রাখে এবং তাগ উৎপাদনও কম করে।

৫) এটি নতুন উৎপন্ন পৃষ্ঠাকে অর্থাৎ মেটাল কাটিং এর পরবর্তী পৃষ্ঠ জারণ এবং ক্ষয় থেকে রক্ষা করে পৃষ্ঠের ফিনিস উন্নত করতে ব্যবহৃত হয়।

৬) এটি মরিচা প্রতিরোধ করতে ব্যবহৃত হয়।

৭) এটি উচ্চ কাটিং গতি এবং বৃহত্তর ধাতু অপসারণের হার ব্যবহারের সাহায্য করে।

৮) এটি বিল্ট) আপ প্রাত্ত BUE) গঠনে বাধা দেয়।

৯) এটি কাটিং জোন থেকে চিপগুলি সরাতেও ব্যবহৃত হয়।

৫.১০ কুল্যান্ট ব্যবহার এর প্রয়োজনীয়তা:

মেশিনিং প্রক্রিয়ায় কুল্যান্টের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলির মধ্যে রয়েছে:

- কাটিং জোন এবং ওয়ার্কপিসে উৎপন্ন তাগ কমানো ও অপসারণ করা
- টুল এবং চিপ অপসারণের মধ্যে ঘর্ষণ কমাতে কুলেন্ট প্রয়োগ করা হয়
- কাটিং এলাকা হতে চিপস এবং ছোট কণা সরায়ে ফেলতে সাহায্য করে
- টুলকে ক্ষয়ের হাত হতে রক্ষা করে
- মরিচা প্রতিরোধে সহায়তা প্রদান করে

যত্ত্বের মেশিনিং প্রক্রিয়ার ধরনের উপর ভিত্তি করে কুলেটের মিশ্রণ অনুপাত বা ঘনত্ব নির্ধারণ করে শীতকরণ ও তৈলান্তকরণের ভারসাম্যতা রক্ষা করে। চর্বিযুক্ত মিশ্রণ বা ঘনীভূত মিশ্রণ কুলেন্ট বেশী শীতল এবং তৈলান্তকরণ করতে সহায়তা করে। মেশিনিং প্রক্রিয়া চলাকালীন কুল্যান্ট মিশ্রণ কাটিং এলাকা হতে চিপস ও অন্যান্য অপদ্রব্য বা কগাগুলো ধূয়ে মেশিনে রাখিত কুলেন্ট আধারে সংগ্রহ করে। পরবর্তিতে কুলেন্ট আধারে অবস্থিত পাম্প-এর মাধ্যমে ফিল্টার হয়ে কাজের এলাকায় কুলেন্ট পুনঃসরবরাহ করা হয়। কুল্যান্ট আধারকে রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য অথবা উহার আয়ুকাল বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাঝে মাঝে আধারের তলানিতে জমে থাকা অপদ্রব্যসমূহ পরিষ্কার করা প্রয়োজন। কারন বিভিন্ন ধরনের ধাতু তেলের বা কুল্যান্ট এর সাথে বিক্রিয়া করে বিষাক্ত অক্সিডেশন সৃষ্টি করে ফলে আধারে মরিচা ধরে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

কুল্যান্ট ঘনত্ব:

যদি কুল্যান্টের যথাযথ ঘনত্বের মাত্রা বজায় না রাখা হয়, তবে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে। সবচেয়ে সাধারণ সমস্যা হল কম ঘনত্ব। যদি কুল্যান্টের ঘনত্ব মেশিন কুল্যান্ট সরবরাহকারীর ন্যূনতম অনুপাতের নিচে থাকে, তাহলে বুঁকি রয়েছে:

- মেশিন এবং workpiece মরিচা পড়া
- কাটিং টুলের আয়ু কমা
- ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধি পাওয়া

অন্যদিকে, কুল্যান্টের ঘনত্ব খুব বেশি হলে

- কম তাপ স্থানান্তর করে
- ফেনার সৃষ্টি হওয়া
- তৈলান্তকরণ হ্রাস পাওয়া
- কাজে অনিহা সৃষ্টি হওয়া
- কাটিং টুলের আয়ু কমা
- মেশিন এবং যন্ত্রাংশের দাগ সৃষ্টি করে
- বিষাক্ততা বৃদ্ধি করে

প্রতিটি দিনের শুরুতে, গ্রহণযোগ্য ঘনত্বের স্তর বজায় রাখার জন্য কুল্যান্টটি পরীক্ষা করা উচিত। দৈনিক কাটিং এবং গ্রাইভিং প্রক্রিয়ায় কুল্যান্টের তরল ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য হ্যান্ড রিফ্ল্যাক্টোমিটার এর মাধ্যমে ঘনত্বের মাত্রার পরীক্ষা করার একটি দুর্দান্ত উপায়। মেশিনের কুল্যান্টের ঘনত্ব বাস্পীভবন, স্প্ল্যাশিং,

মিস্টিং ও ড্র্যাগআউট থেকে প্রতিদিন ৫% থেকে ২০% পরিবর্তিত হতে পারে। প্রতিটি মেশিনের সিস্টেমটি কীভাবে কাজ করছে তার জন্য ঘনত্বের মাত্রার দৈনিক লগ রাখা এবং দিনে দিনে কত ঘনত্বের মাত্রা পরিবর্তিত হয় তা বোঝা যায়।

মেশিনের ধরন এবং ধাতুগুলির জন্য সঠিক কুল্যান্ট নির্বাচন করে এবং কুল্যান্ট এর ঘনত্বের মাত্রা বজায় রাখার মাধ্যমে সরঞ্জাম ও মেশিনের আয়ু বাড়ায়।

কুল্যান্ট ও লুব্রিকেন্ট এর মধ্যে পার্থক্য দেয়া হল:

কুল্যান্ট	লুব্রিকেন্ট
কুল্যান্টের মূল উদ্দেশ্য হল কাটিং জোন থেকে উৎপন্ন তাপ সরায়ে নেওয়া এবং কাটিং জোনের তাপমাত্রা কম রাখা।	লুব্রিকেন্টের মূল উদ্দেশ্য হল কাটার এবং চিপের রেকের পৃষ্ঠার মধ্যে ঘর্ষণ সহগ হ্রাস করা এবং এর ফলে তাপ উৎপাদনের হার কমানো।
উৎপন্ন তাপের উপর কুল্যান্ট কাজ করে। এটি তাপ উৎপাদনের হার কমাতে পারে না	লুব্রিকেন্ট তাপ উৎপাদনের হার কমাতে পারে। এটি ইতিমধ্যে উৎপন্ন তাপ অগসারণ কোন প্রভাব আছে।
কাটিং টুলের উপর কুল্যান্ট আবরণ হিসাবে কোন ভূমিকা নেই	কাটিং টুলের উপর আবরণ স্তর কখনও কখনও লুব্রিকেন্ট হিসাবে কাজ করে
ভাল কুল্যান্ট হিসাবে কাজ করতে, কাটিং তরল উচ্চ নির্দিষ্ট তাপ গ্রহণকারী ক্ষমতা থাকা উচিত	ভাল লুব্রিকেন্ট হিসাবে কাজ করার জন্য, কাটিং ফ্লুইডের উচ্চ লুব্রিসিটি থাকা উচিত
উচ্চতর নির্দিষ্ট এনটিপিতে প্রায় ৪.১৮ জুল/গ্রাম °C তাপ হওয়ার কারণে জলকে একটি ভাল কুল্যান্ট হিসাবে বিবেচনা করা হয়। যে জল অত্যন্ত ক্ষয়কারী, সেটা খুব কমই কাটিং তরল হিসাবে ব্যবহৃত হয়।	জল একটি ভাল লুব্রিকেন্ট নয়। এটির দুর্বল তৈলান্তরণ ক্ষমতা বা কম তৈলান্তরণ রয়েছে।


ব্যাবহারিক অংশ

অব ১: ইলেক্ট্রিক মোটর বশ বিলারিং-কে সতিকভাবে সুরিক্যাট করার দক্ষতা অর্জন:

গোপনীয়তা বানান:

১. টুলস ও ইলায়ামেন্টস এর মূল্যমান অংশসমূহ চিহ্নিত করতে পারব;
২. সুরিকেটিং এর অন্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করতে পারব;
৩. চিহ্নিত মূল্যমান অংশসমূহের অন্ত সুরিক্যাট বিশ্বারিপ করতে পারব;
৪. টুলস, ইলায়ামেন্ট, ইলাইগনেট ও সেপিনসমূহ সুরিকেটিং করতে পারব;
৫. সেপিন কল্পনামেটসমূহে সুরিকেটিং করতে পারব;
৬. সুরিকেটিং কাজে বিলেব টুলসমূহ ব্যবহার করতে পারব;
৭. সুরিকেটিং কাজের অন্ত একটি সিডিটল প্রস্তুত করতে পারব;

মটর প্রিপার সম্পর্কিত চিত্র:

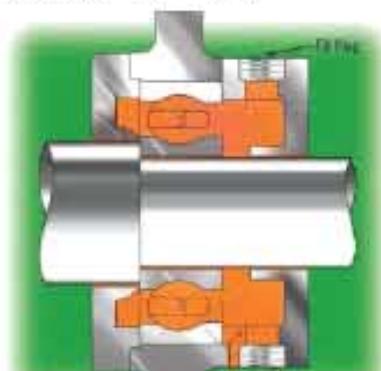

চিত্র ৫.২: মটর প্রিপার এর ফিল প্লাগ এর ডেন

চিত্র ৫.১: মটর প্রিপার এর প্রযুক্তি



চিত্র ৫.৩: প্রিপার পান এর সাহায্যে

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম:

ক্রমিক নং	সুরক্ষা সরঞ্জামের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	সেফটি সু	মানসম্মত	১ জোড়া
২	গগলস	মানসম্মত	১টি
৩	হ্যান্ড প্লাভস	মানসম্মত	১ সেট
৪	অ্যাপ্রন	সাইজ অনুযায়ী	১টি
৫	মাস্ক	সাইজ অনুযায়ী	১টি

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (চুলস)

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতির নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	অ্যাডজাস্টেবল রেখও	৬-১২ ইঞ্চি	১ সেট
২	স্ক্রু ডাইভার	ফ্লাট, ফিলিপস	১ সেট
৩	স্ক্র্যাপার	বিভিন্ন মাপের	১ সেট
৪	প্লায়ার্স	কম্পিউটেশন	১ সেট

ইকুইপমেন্ট:

ক্রমিক নং	ইকুইপমেন্টের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	গ্রিজ গান	মাপানুযায়ী	১ টি

মালামাল:

ক্রমিক নং	মালামালের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	ওয়ান্ট কটন	মানসম্মত	৫০০ গ্রাম
২	অ্যামারি ক্লথ	৬০, ৮০, ১২০ গ্রেডের	৩ পিস
৩	গ্রিজ	সিনথেটিক	২ পাউন্ড
৪	রাস্ট রিমুভার	ওয়্যার ব্রাশ	১ টি

Greasing Amount Table

Bearing No	Amount (cubic inches)	Ounces	Equivalent Teaspoons	Bearing No	Amount (cubic inches)	Ounces	Equivalent Teaspoons
203	0.15	0.08	0.5	219	2.8	1.55	7.2
205	0.27	0.15	0.9	222	3	1.66	10
206	0.34	0.19	1.1	307	0.53	0.29	1.8
207	0.43	0.24	1.4	308	0.66	0.27	2.2
208	0.52	0.29	1.7	309	0.81	0.45	2.7
209	0.61	0.34	2	310	0.97	0.54	3.2
210	0.72	0.40	2.4	311	1.14	0.63	3.8
212	0.95	0.53	3.1	312	1.33	0.74	4.4
213	1.07	0.59	3.6	313	1.54	0.85	5.1
216	1.49	0.83	4.9	314	1.76	0.98	5.9

Table 1. Grease Compatibility

	Aluminum Complex	Barium	Calcium	Calcium 12 Hydroxy	Calcium Complex	Clay	Lithium	Lithium 12 Hydroxy	Lithium Complex	Polyurea	Sodium	Calcium Sulfonate
Aluminum Complex	-	■	■	●	■	■	■	■	■	■	■	■
Barium	■	-	■	●	■	■	■	■	■	■	■	■
Calcium	■	■	-	●	■	●	●	■	■	■	■	N/A
Calcium 12-Hydroxy	●	●	●	-	■	●	●	●	■	■	■	N/A
Calcium Complex	■	■	■	■	■	■	■	■	■	●	■	■
Bentonite (Clay)	■	■	●	●	■	-	■	■	■	■	■	■
Lithium	■	■	●	●	■	■	-	●	●	■	■	●
Lithium 12-Hydroxy	■	■	■	■	■	■	●	-	■	■	■	■
Lithium Complex	●	■	●	●	●	■	●	●	-	■	■	●
Polyurea	■	■	■	■	●	■	■	■	■	-	■	■
Sodium (Soda Ash)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■
Calcium Sulfonate	■	■	■	N/A	N/A	●	■	●	●	■	■	-

■ Slight Compatibility ● Compatible ■ Incompatible N/A - Not Available

Greasing Frequency

RPM	Frame Range	2000 hrs/yr	8000 hrs/yr
3600 (2-Pole)	284T-286T	6 months	2 months
	324T-587U	4 months	2 months
1800 (4-Pole)	284T-326T	4 years	18 months
	364T-365T	1 year	4 months
1200 and below	404T-449T	9 months	3 months
	505U-587U	6 months	2 months
	284T-326T	4 years	18 months
	364T-449T	1 year	4 months
	505U-587U	9 months	3 months

NOTE: RELUBRICATION SCHEDULE FOR ROLLER BEARINGS = 1/3 OF ABOVE INTERVALS



কাজের ধারা:

১. মালামালের তালিকা অনুযায়ী মন্ত্রপাতি, ইকুইপমেন্ট ও মালামাল সংগ্রহ করো।
২. ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম সংগ্রহ ও পরিধান করো।
৩. প্রথমে গ্রিজ গান এ প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রিজ সংগ্রহ করো।
৪. ফিল প্লাগ এর আশেপাশে পরিষ্কার কাগড় দিয়ে ময়লা মুছে ফেল।
৫. ড্রেন প্লাগ এর নীচে কাপড় বিছিয়ে দাও যাতে ড্রেন প্লাগ হতে নির্গত ব্যবহৃত গ্রিজ ঐ কাপড়ের উপর পড়ে।
৬. ড্রেন প্লাগটি মটর বিয়ারিং হতে রেঞ্চ এর সাহায্যে খুলে ফেল।
৭. এবার গ্রিজ গান এর এডাপ্টার অথবা গ্রিজ গান এর নির্গত পাইপটি ফিল প্লাগ এ স্থাপন করো।
৮. গ্রিজ গান এর হ্যান্ডেল চাপ দিয়ে ফিল প্লাগের মাধ্যমে মটরের বল-বিয়ারিং এ গ্রিজ প্রবেশ করাও ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না ড্রেন প্লাগ হতে ভিন্ন রংএর গ্রিজ বের হতে দেখা যায়।
৯. এভাবে গ্রিজ গান এর মাধ্যমে বল-বিয়ারিং এ গ্রিজিং করা হয়।
১০. তারপর ড্রেন প্লাগ লাগিয়ে কার্য সম্পন্ন করা হয়।

সতর্কতাসমূহ:

- কাজ করার সময় অব্যাশই পিপিই (PPE) পরিধান করতে করা;
- সঠিকভাবে টুলসের ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- কাজের সময় অমনোযোগী না হওয়া;
- যদি বোবতে সমস্যা হয় তবে শিক্ষক এর সহায়তা নিতে নেয়া;
- শিক্ষক এর অনুমতি ছাড়া অন্য কোনো কাজ না করা ইত্যাদি।

বিশেষ নির্দেশনা:

কোনো ভাবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রিজিং করা যাবে না। প্রয়োজনে প্রস্তুতকারক এর ম্যানুয়াল অনুযায়ী অথবা ছবি উল্লেখিত ডাটা অনুযায়ী এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর গ্রিজিং করা উচিত।

অর্জিত দক্ষতা:

এই জব সম্পন্ন করে একটি ইলেক্ট্রিক মটর অথবা যেকোনো গ্রিজিং ইকুপমেন্ট এর বল-বিয়ারিং গ্রিজ করতে পারব। বিভিন্ন চার্ট দেখে কোন ধরনের মেটালের ইকুপমেন্ট এর জন্য কি ধরনের গ্রিজিং করা হয় তা করতে পারবে।

জব ২: জেনারেল মেকানিক্স কাজে কুল্যান্ট ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন:

পারদর্শিকতা মানদণ্ড:

১. অপারেশন অনুযায়ী কুল্যান্ট সরঞ্জাম সংগ্রহ করতে পারব;
২. উপযুক্ত কুল্যান্ট সরঞ্জাম ব্যবহার করতে পারব;
৩. কুল্যান্ট ব্যবহার শেষে নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করতে পারব;
৪. বিভিন্ন প্রকারের কুল্যান্ট এর তালিকা তৈরি করতে পারব;

ব্যাসিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম:

ক্রমিক নং	সুরক্ষা সরঞ্জামের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	সেফটি সু	মানসম্মত	১ জোড়া
২	গগলস	মানসম্মত	১টি
৩	হ্যান্ড প্লাভস	মানসম্মত	১ সেট
৪	অ্যাপ্রন	সাইজ অনুযায়ী	১টি
৫	মাস্ক	সাইজ অনুযায়ী	১টি

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস)


ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতির নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	অ্যাডজাস্টেবল রেঞ্চ	৬-১২ ইঞ্চি	১ সেট
২	স্কু ড্রাইভার	ফ্লাট, ফিলিপস	১ সেট
৩	স্ক্যাপার	বিভিন্ন মাপের	১ সেট
৪	প্লায়ার্স	কম্পিনেশন	১ সেট

ইকুইপমেন্ট:

ক্রমিক নং	ইকুইপমেন্টের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	মিলিং মেশিন	মানসম্মত	১ টি
২	ডিলিং মেশিন	মানসম্মত	১ টি
৩	টেপিং মেশিন	মানসম্মত	১ টি
৪	লেদ মেশিন	মানসম্মত	১ টি

আলোচনা:

ক্রমিক নং	শাস্তাবদীর নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাপ
১	ওয়েল্চ কটন	শোলসশূলক	৫০০ শ্রীম
২	মুখনীয় ডেল	স্টোল মেশিনির প্রক্রিয়া অনুযায়ী	শ্রেষ্ঠত্ব অনুযায়ী
৩	খনিজ ডেল	স্টোল মেশিনির প্রক্রিয়া অনুযায়ী	শ্রেষ্ঠত্ব অনুযায়ী
৪	গ্রান্ট বিমুভার	ওয়ার ব্রাশ	১ টি

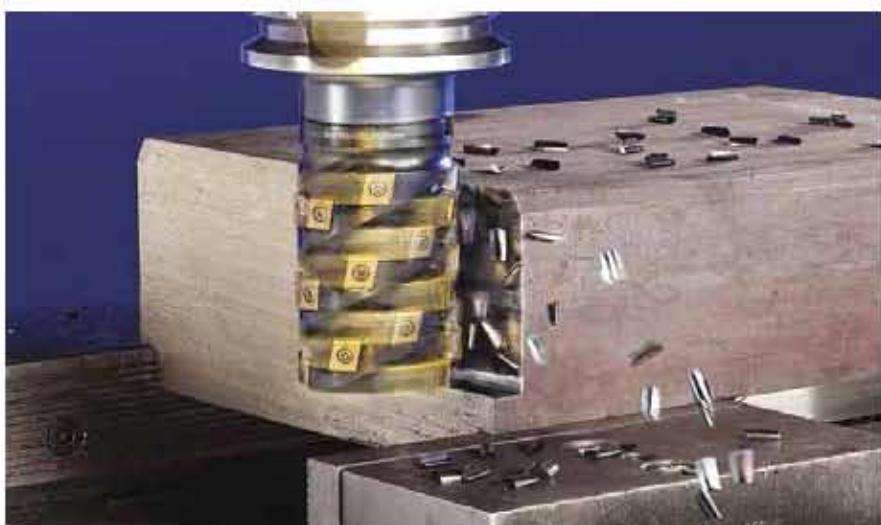

চিত্র ৫.৪: কুল্যান্টের ব্যবহার



চিত্র ৫.৫: সুবিধাপ্রাপ্তির প্রকারভাবে

স্টেল এবং প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে নিম্নবর্ণিত কূলেট ও মেশিন ব্যবহার করতে হবে।

মেটালের নাম	শিলিং প্রক্রিয়া	ডিলিং প্রক্রিয়া	টেপিং প্রক্রিয়া	টার্নিং প্রক্রিয়া
অ্যালুমিনিয়াম	হ্রবনীয় ডেল (৯৬% পানি) অথবা খনিজ ডেল	হ্রবনীয় ডেল (৭০-৯০% পানি)	২৫% সালফাই-বেজ ডেলের সাথে খনিজ ডেল	খনিজ ডেলের সাথে ১০% চর্বি অথবা হ্রবনীয় ডেল
ব্রাস	হ্রবনীয় ডেল	হ্রবনীয় ডেল	১০-২০% চর্বি ডেলের সাথে খনিজ ডেল	খনিজ ডেলের সাথে ১০% চর্বি
গ্রো	হ্রবনীয় ডেল	হ্রবনীয় ডেল	৩০% চর্বি ডেলের সাথে খনিজ ডেল	হ্রবনীয় ডেল
স্টিল অ্যালুম	১০% চর্বি ডেলের সাথে ১০% খনিজ ডেল	হ্রবনীয় ডেল	৩০% চর্বি ডেলের সাথে ১০% খনিজ ডেল	২৫% সালফাই-বেজ ডেলের সাথে ১৫% খনিজ ডেল
কান্ট আম্বরন	শুক্র	শুক্র	শুক্র ২৫% চর্বি ডেলের সাথে ৮০% খনিজ ডেল	শুক্র

মেলিয়েবল আয়রন	দ্রবনীয় তেল	দ্রবনীয় তেল	দ্রবনীয় তেল	দ্রবনীয় তেল
কপার বা তামা	দ্রবনীয় তেল	দ্রবনীয় তেল	দ্রবনীয় তেল	দ্রবনীয় তেল
লো-কার্বন এবং টুল স্টীল	দ্রবনীয় তেল	দ্রবনীয় তেল	২৫-৪০% চর্বি তেলের সাথে খনিজ তেল	২৫ চর্বি তেলের সাথে ৭৫% খনিজ তেল

কাজের ধারা:

- মালামালের তালিকা অনুযায়ী যন্ত্রপাতি, ইকুইপমেন্ট ও মালামাল সংগ্রহ করো।
- ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম সংগ্রহ ও পরিধান করো।
- এখানে তিন ধরনের কুলেন্ট যেমন: দ্রবনীয় তেল, খনিজ তেল এবং শুক্র ব্যবহার করো।
- এই কুলেন্টসমূহ বিভিন্ন মেটালের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মেশিনিং প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করো।
- এই কুলেন্টের প্রয়োগ পদ্ধতি তিন ধরনের হয় যেমন: কুলেন্ট ভাসমান অবস্থায় মেশিনিং
প্রক্রিয়া পরিচালনা করা, কুলেন্টকে জেট আকারে কাটিং এলাকায় প্রবেশ করাও এবং শুক্র
অবস্থায় অর্থাৎ বাতাস বা মিস্ট নজেলের মাধ্যমে সরবরাহ করো।
- এভাবে একটি প্রক্রিয়ায় মাধ্যমে একটি মেশিনিং কার্য সম্পাদন করো।

সতর্কতাসমূহ:

- কাজ করার সময় অব্যাশই পিপিই (PPE) পরিধান করতে করা।
- সঠিকভাবে টুলসের ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- কাজের সময় অমনোযোগী হওয়া।
- যদি বোৰতে সমস্যা হয় তবে শিক্ষক এর সহায়তা নেয়া।
- শিক্ষক এর অনুমতি ছাড়া অন্য কোনো কাজ করা ইত্যাদি।

বিশেষ নির্দেশনা:

মেটাল নির্বাচন করে সঠিক মেশিনে চার্টে উল্লেখিত নির্ধারিত কুলেন্ট ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

অর্জিত দক্ষতা:

এই জব সম্পন্ন করে নির্দিষ্ট কুলেন্ট ব্যবহার এবং নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে পারব। বিভিন্ন চার্ট দেখে
কোন ধরনের মেটালের ইকুপমেন্ট এর জন্য কি ধরনের কুলেন্ট ব্যবহার করা হয় তা জানতে পারবে।

অনুশীলনী-৫

অতিসংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন:

১. লুব্রিক্যান্ট বলতে কী বোঝায় ?
২. লুব্রিক্যান্টের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ করো ?
৩. কুল্যান্ট বলতে কী বোঝায় ?
৪. কুল্যান্ট নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ লেখ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন :

১. লুব্রিক্যান্টের প্রয়োগক্ষেত্র লেখ।
২. কাটিং ফ্লাইও এর বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ।
৩. কুল্যান্ট ব্যবহার এর প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করো।

রচনামূলক প্রশ্ন:

১. ভাল লুব্রিক্যান্ট এর বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করো।
২. কুল্যান্ট ও লুব্রিক্যান্টের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
৩. ধাতু ও অপারেশনভেদে কুল্যান্ট নির্বাচন বর্ণনা করো।

জেনারেল মেকানিক্স-২
General Mechanics-2

দশম শ্রেণি
(দ্বিতীয় পত্র)

প্রথম অধ্যায়

ওয়েলডিং কাজে ব্যবহৃত টুলস ও ইকুইপমেন্ট

Tools and Equipment used in Welding



আমরা প্রত্যেক বাড়িতেই দৈনন্দিন কাজে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে থাকি। আবাদের আশেপাশের ওয়েলডিং সালে বিভিন্ন ধরনের জ্বালানীর গ্রিল, লোহার ফার্মিচার ইত্যাদি ওয়েলডিং করার কাজে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এসব যন্ত্রপাতির মধ্যে কিছু আবাদের পরিচিত আর কিছু অপরিচিত। আমরা পর্যায়ক্রমে এ যন্ত্রপাতিগুলোর যথোদ্দৰ্শ ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন করে আবাদের পছন্দের জিনিস তৈরি করব। এগুলো ব্যবহারে সতর্কতাসমূহ এবং এগুলো যথোদ্দৰ্শ সংরক্ষণের পদ্ধতিসমূহ শিখবো।

এই অধ্যায়ের পাঠ শেষে আমরা-

- শেখাগত সাহা ও নিরাপত্তা অনুশীলন করতে পারব;
- হ্যান্ড টুলস'স ব্যবহার করতে পারব;
- পাওয়ার টুলস'স ব্যবহার করতে পারব;
- টুলস'স সমূহ যথোদ্দৰ্শভাবে পরিকার ও সংরক্ষণ করতে পারব।

এই অধ্যায়ের শিখনফলগুলো অর্জনের লক্ষ্যে আমরা কয়েকটি অবসম্পত্তি করে সম্পাদ করব। এই অব-এর মাধ্যমে হ্যান্ড ও পাওয়ার টুলসগুলো চিহ্নিত করে এগুলোর সঠিক ব্যবহার ও সংরক্ষণের দক্ষতা অর্জন করব। অব গুলো সম্পর্ক করার পূর্বে প্রমোঅনীর তাত্ত্বিক বিবরণসমূহ আনব।

ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে ওয়েভিং কাজে টুলস ও ইলেক্ট্রিক সুইচের মধ্যে প্রকারের হয়ে থাকে। দেখন-

- ১। হাত টুলস (Hand Tools)
- ২। পাওয়ার টুলস (Power Tools)

১.১ হাত টুলস (Hand Tools)

যে সমস্ত টুলস হাতে চালনা করে ব্যবহার করা হয় সেগুলোই হাত টুলস। ওয়েভিং কাজে সমস্ত টুলস ওয়েভিং করার সময়, আপে ও পেরে হাতে চালনা করে ওয়েভিং কাজসমূহ সম্পর্ক করে থাকে, সেগুলোকে 'ওয়েভিং হাত টুলস' বলে। যেখন-কল লিন হ্যান্ডার, চিপিং হ্যান্ডার, ফাইল, হ্যাকস, কোক্ষ চিঙেল ইত্যাদি। সাধারণত এ ধরনের টুলস বিদ্যুৎ শক্তি চালিত হয় না। এ ধরনের টুলস ওজনে হালকা ও খুব সহজে ও নিয়াশে ব্যবহার করা যায়।

১.২ পাওয়ার টুলস (Power Tools)

একজন ওয়েভার ওয়েভিং এর আপে বা পেরের কাছগুলো করার জন্য পাওয়ার বা বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করে যে সমস্ত টুলস ব্যবহার করে থাকে সেগুলোকেই সুলভ পাওয়ার টুলস বলে। সাধারণত এ ধরনের টুলস ওজনে অপেক্ষাকৃত ভারি ও অধিক সর্বক্ষণের সাথে এগুলো ব্যবহার করতে হয়। যেখন-হাত প্রাইকার, পাওয়ার ফিল ইত্যাদি।

নিচের ছবিগুলো দেখে এর নাম ও ব্যবহার লিখ								
	ক		খ		গ			
	ঘ		ঙ		চ			
	ছ		জ		ব			
	ঝ		ঢ		ঢ			

চিত্র-১.১ ওয়েভিং সঙ্গে ব্যবহৃত টুলসসমূহ

পূর্বের পাতার ছবিগুলো থেকে ধারণা নিয়ে তোমার পরিচিত হ্যান্ড টুলস ও পাওয়ার টুলসগুলোর নাম এবং ব্যবহারের পৃথক দু'টি তালিকা তৈরি করো:

ছক ১.১ হ্যান্ড টুলস

ছবির ক্রমিক	হ্যান্ড টুলস এর নাম	যে কাজে ব্যবহার করা হয়

চিত্র ১.২ পাওয়ার টুলস

ছবির ক্রমিক	পাওয়ার টুলস এর নাম	যে কাজে ব্যবহার করা হয়

১.২.১ ওয়েল্ডার এর প্রয়োজনীয় হ্যান্ড টুলসসমূহ:

একজন ওয়েল্ডার যে সমস্ত যন্ত্রপাতি হাতে চালনা করে সেইগুলি হল একজন ওয়েল্ডারের হ্যান্ডটুল। ওয়েল্ডার ওয়েল্ডিং কাজের পূর্বে জোড়াস্থান তৈরির জন্য স্থান চিহ্নিত করে, ধাতু কাটে, ক্ষয় করে, মাপ নেয়, পিটিয়ে ধাতুর আকৃতি পরিবর্তন করে এইরূপ বিভিন্ন রকমের কাজ করে, এই কাজগুলি করার জন্য যে টুলসগুলি ব্যবহৃত হয় সেগুলি হলো-

হ্যাকস (Hacksaw)



চিত্র ১.৫: হ্যাকস (Hacksaw)

ফাইল (File)



চিত্র: ১.৬ ফাইল (File)

চিঙেল



চিত্র: ১.৪ চিঙেল

বলশিন হ্যাথার



চিত্র: ১.৫ বলশিন হ্যাথার

চিপিং হ্যামার



চিত্র: ১.৬ চিপিং হ্যামার

সেন্টার পাক



চিত্র: ১.৭ সেন্টার পাক

কাইবার



চিত্র: ১.৮ কাইবার

গ্লাকসিথ ট্রাংস



চিত্র: ১.৯ গ্লাকসিথ ট্রাংস

ওয়ার ব্রাশ



চিত্র: ১.১০ ওয়ার ব্রাশ

সি-ক্লাম্প




চিত্র: ১.১১ সি. ক্লাম্প

ভাইস শ্রীপ ওয়েবিং ক্ল্যাম্প



চিত্র: ১.১২ ভাইস শ্রীপ ওয়েবিং ক্ল্যাম্প

গ্যারালাল ক্ল্যাম্প

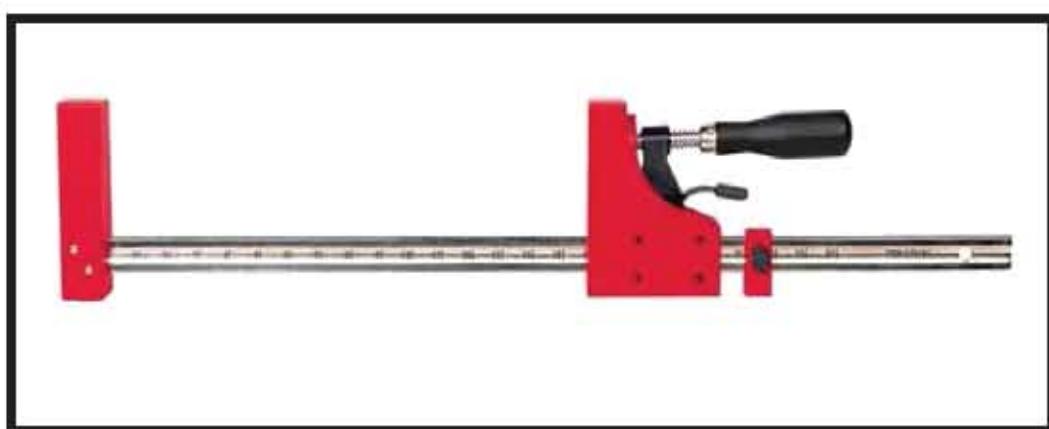

চিত্র: ১.১৩ গ্যারালাল ক্ল্যাম্প


এভজাল্টেবল রেঞ্চ



চিত্র- ১.১৪ এভজাল্টেবল রেঞ্চ

১.২.২ গ্রেপ্তিৎ কাজে ব্যবহৃত হ্যাক টুলস পরিচিতি হ্যাক'স (Hacksaw)

এটি এক খরমের হেট হেট মীড়সমূহিত করাত। হ্যাক'স বিভিন্ন ধৰ্তব অস্ত কাটার জন্য ডিজাইন কৰা হলেও এর সাহায্যে প্লাস্টিক ও কাঠ জাতীয় বস্তুও বেশ আরাশেই কাটতে পারা যায়। C-আকৃতির একটি ফ্রেমের দুই প্রান্তে হেট দুটি সিন বা স্টোড (Stud) আছে, যেখানে নড়ুন নড়ুন ক্রেত লাগানো যায়। হাতে ধরার জন্য এক প্রান্তে একটি হাতল (Handle) আছে।

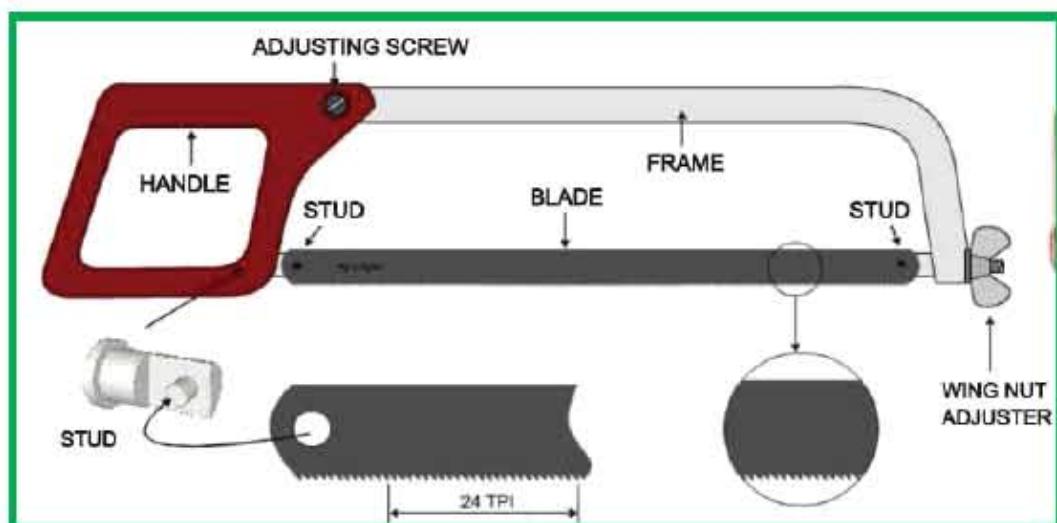

চিত্র- ১.১৫ হ্যাক'স ফ্রেমের বিভিন্ন অংশ

হ্যাক'স ফ্রেম দুই প্রকার। যথা-

- ১) সলিড ফ্রেম (Solid Frame)

এ খরনের ক্রমের দৈর্ঘ্য কম বেশি বা হোট বড় করা থাকে না। কলে এ ক্রমে কেবলমাত্র একই দৈর্ঘ্য মাপের জ্বেল সাগানো থাকে। নিচের চিত্র-১.১৬ এবং চিত্র-১.১৭ -এ দুই খরনের হাতলগুলো সমিক্ষ ক্রম হ্যাক'স দেখানো হলো।



চিত্র: ১.১৬ স্টেইট হ্যাকেল সমিক্ষ ক্রম হ্যাকস



চিত্র: ১.১৭ টিউবুলার হ্যাকেল সমিক্ষ ক্রম হ্যাক'স


২) অ্যাজাস্টেবল ক্রম (Adjustable Frame):

এ খরনের ক্রমের দৈর্ঘ্য প্রয়োজনে হোট বড় করা থাকে। কলে এ ক্রমে বিভিন্ন দৈর্ঘ্য মাপের জ্বেল সাগানো থাকে। নিচের চিত্র-১.১৮ (ক) ও ১.১৮ (খ) তে দু'খরনের অ্যাজাস্টেবল হ্যাক'স ক্রম দেখানো হলো। প্রথম খরনের ক্রমকে ডেল্লে নিরে এবং দ্বিতীয় খরনের ক্রমের {চিত্র. ১.১৮(খ)} অ্যাজাস্টিং লিনিয়ুল ক্লেভের মাধ্যমে স্বত্ত্বাবেক সরবর করে সাগানো থাকে।



হ্যাকস বেড (Hacksaw Blade)

হ্যাকস বেডই সুলত হ্যাকস এর কাটার কাজ সম্পন্ন করে। এ বেডের দুই প্রাপ্তে দুটি হিম থাকে- এ ছিল দুটির কেন্দ্রের অবস্থার্তা পুরুষকেই বেডের দৈর্ঘ্য বলে (চিত্র. ১.১৯)। বাজারে প্রচলিত গ্রেডগুলির দৈর্ঘ্য ২৫০ মিলিমিটার হতে ৩০০ মিলিমিটার, তবে ১৫০ মিলিমিটার দৈর্ঘ্যের বেডও পাওয়া যাব। এগুলো চওড়া ১২ মিলিমিটার হতে ১৬ মিলিমিটার এবং পুরুত ০.৭৫ মিলিমিটার হতে ১.৬ মিলিমিটার হয়ে থাকে; তবে ০.৬৩ মিলিমিটার পুরুতের বেডই সচরাচর ব্যবহৃত হয়। প্রতি ইঞ্জিনে সীড়ের সংখ্যা বিভিন্ন হলেও, ওয়ার্কশপে সাধারণত কাজের জন্য প্রতি ইঞ্জিনে ১৪ সীড়ের বেড ব্যবহৃত হয়। মোটা বা বেশি পুরুতের ধাতু কাটার জন্য প্রতি ইঞ্জিনে সীড় সংখ্যা বিশিষ্ট বেড ব্যবহৃত হয়। কোন একটি ধাতু কাটার সময় সক্ষ্য করা উচিত যে স্থানটি কাটা হলে সেই স্থানের উপর কমপক্ষে দুই বা তিনটি সীড়ের সংকূলান হতে হবে নতুন বেড ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে থাবে।

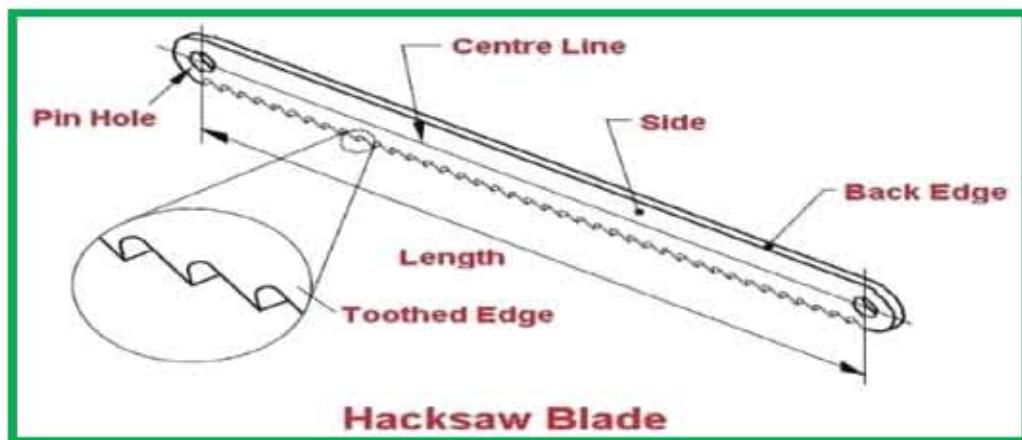

চিত্র-১.১৯ হাক'স গ্রেডের বিভিন্ন অংশ

কাঠিন্যাত্তম উপর নির্ভর করে হাক'স গ্রেড দুই খরনের হয়ে থাকে। যথা-

- ১) অল হার্ড হাক'স গ্রেড (All Hard Hacksaw Blade): এটি অপেক্ষাকৃত হার্ড বা কটিন, তবে সৌত ভালার শূরু মুহূর্ত পর্যন্ত এর ধার বজায় থাকে (চিত্র-১.১৮)। এ খরনের গ্রেড অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হয়; কারণ একটু বেশি চাপ গড়লেই গ্রেড ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।



চিত্র-১.২০ অল হার্ড হাক'স গ্রেড

- ২) ফ্লেকিবল হাক'স গ্রেড (Flexible Back Hacksaw Blade):

এ ক্লেভের কেবলমাত্র মৌলগুলো শার্ট এবং ক্লেভের
ব্যাকিং (Backing) ফ্রেজিবল খাতুর পাত দিয়ে
গঠিত হওয়ায় এটি অলহার্ড ক্লেভ অপেক্ষা কম
ভারুর (Less Brittle) হয়; তবে এর ধার অতি
দ্রুত কোঠা হয়ে থাই। একটু বেশি চাপ পড়লেও
ক্লেভ সহজে ভেঙে যায় না। অস্থায়ীক পরিস্থিতি
ও অন্য স্থেলে কাজ করার জন্য এ ধরনের ক্লেভ
খুবই উপযোগী। এ ক্লেভ গুলো আবার একদিকে
মৌলবিলিট [চিত্র-১.২১(ক)] ও উভয়দিকে মৌল
বিলিট [চিত্র-১.২১(খ)] হয়ে থাকে।




চিত্র-১.২১(ক) একদিকে মৌলবিলিট ফ্রেজিবল খাক শাক'স ক্লেভ



চিত্র-১.১৮ (খ) উভয়দিকে মৌল বিলিট ফ্রেজিবল খাক শাক'স ক্লেভ
শাক'স ক্লেভের মৌল সংখ্যা

শাক'স ক্লেভের প্রতি ইঞ্জিনে মৌলের সংখ্যা (Teeth Per Inch) কে সংক্ষেপে TPI বলে (চিত্র-১.২২)।

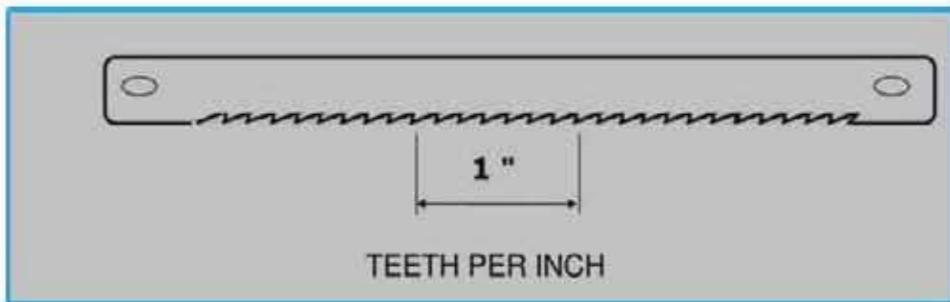

চিত্র-১.২২ শাক'স ক্লেভের প্রতি ইঞ্জিনে মৌলের সংখ্যা যেভাবে হিসাব করতে হয়
পীঠ (Teeth) সংখ্যার উপর নির্ভর করে শাক'স ক্লেভ চাক ধরনের হয়ে থাকে। যথা-

১. কোর্স প্রোফ শাক'স ক্লেভ (Course Grade Hacksaw Blade)

এ রেড নরম ধাতু যেমন-মাইল্ড স্টিল (Mild Steel), অ্যালুমিনিয়াম (Aluminium), পিতল (Brass) ইত্যাদি ধাতু কাটার কাজে ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের রেড প্রতি ইঞ্চিতে ১৪ হতে ১৮ টি দৌত (14 to 18 TPI) থাকে।

২. মিডিয়াম গ্রেড হ্যাক'স রেড (Medium Grade Hacksaw Blade)

এ রেড সব ধরনের ধাতু যেমন-টালাই লোহা (Cas Iron), টুল স্টিল (Tool Steel), অ্যালুমিনিয়াম, পিতল, হাই কার্বন স্টিল (High Carbon Steel) ইত্যাদি ধাতু কাটার কাজে ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের রেডে প্রতি ইঞ্চিতে ২০ হতে ২৪ টি দৌত (20 to 24 TPI) থাকে।

৩. ফাইন গ্রেড হ্যাক'স রেড (Fine Grade Hacksaw Blade)

এ রেডে প্রধানত পাতলা পাইপ (Thin pipe), শিট (Sheet), টিউব (Tube) ইত্যাদি ধাতু কাটার কাজে ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের রেডে প্রতি ইঞ্চিতে ২৪ হতে ৩০ টি দৌত (24 to 30 TPI) থাকে।

৪. সুপার ফাইন গ্রেড হ্যাক'স রেড (Super Grade Hacksaw Blade)

সব ধরনের অস্থাভাবিক শক্ত ধাতু ও পাতলা ধাতব শিট (Thin Metal Sheet) কাটতে এক ধরনের পাতলা রেড ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের রেডে প্রতি ইঞ্চিতে ৩০ হতে ৩২ টি দৌত থাকে। উপর্যুক্ত চার ধরনের রেডেরই এক অর্থাৎ উভয় পাশে দৌত কাটা থাকে।

বিভিন্ন ধরনের কাজের জন্য কোন ফাইল দরকার তা অপর পাতার ছক-১ হতে বাছাই করা যায়।

ছক-১

প্রতি ইঞ্চিতে (২৫মিমি) দৌতের সংখ্যা	যে ধরনের ধাতু কাটতে ব্যবহৃত হয়
১৪ TPI	বৃহৎ প্রস্তুচ্ছেদ (Large Sections). অ্যালুমিনিয়াম, নরম ধাতু (Soft Metals)
১৮ TPI	ওয়ার্কশপের সাধারণ কাটার কাজে (General Workshop Cutting)
২৪ TPI	৫ অর্থাৎ ৬ মিমি পুরুত পর্যন্ত স্টিলের প্লেট (Steel Plate)
৩২ TPI	ফাঁকা সেকশন (Hollow Sections) এবং সকল প্রকার টিউব কাটতে।

হ্যাক'স এর ব্যবহার (Use of Hacksaw):


হ্যাক'স দিয়ে ধাতু কাটার সময় ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে:

- যে ধাতু কাটতে হবে, সে ধাতুর উপযোগী হ্যাক'স রেড নির্বাচন করতে হবে।
- হ্যাক'স ফ্রেমে রেড আটকানোর সময় নিশ্চিত হতে হবে যেন এর দৌতগুলো এমনভাবে থাকে যাতে সামনের দিকে চালনার সময় ধাতু কাটে (চিত্র-১.২৩)।



চিত্র-১.২৩ হাক'স গেজে গ্রেড আর্টিকুলেট নিয়ম

- কার্বনেট এসবজাবে বেক ভাইন আর্টিকুলে হবে শাল্ক কার্টিং লাইন (Cutting Line) স্পষ্টভাবে দেখা যাব (চিত্র-১.২৪)।

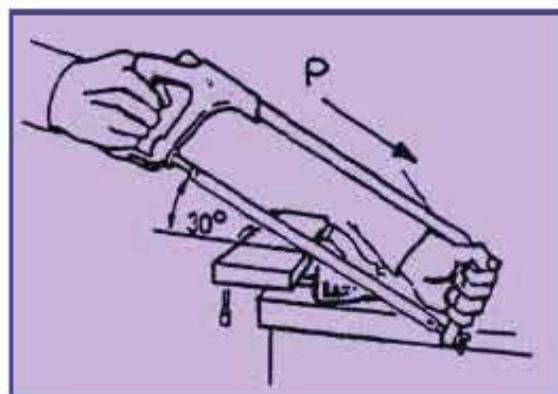

চিত্র-১.২৪ কার্টিং লাইন স্পষ্টভাবে দেখা যাবে

- হাক'স গ্রেড পিঝে খালু কাঠা শুরু করার আগে গ্রেডটি চিত্র অনুযায়ী মার্কিং লাইনের ফেপত এসবজাবে গ্রাহণে হবে শাল্ক বাষ্প শাল্কের সুস্থ আশুল চিত্র-১.২২ অনুযায়ী গ্রেডকে সাপোর্ট (Support) দিয়ে রাখে। এটা নিশ্চিত করতে হবে যে গ্রেডটি কেবলমাত্র লাইন বলাবলাই ঢঙবে এবং কোন অবস্থাতেই পিছলে বাঁওয়ার বুঁকি থাকবে না।



চিত্র-১.২৫ বাষ্প শাল্কের সুস্থ আশুল দিয়ে গ্রেডকে সাপোর্ট দেওয়ার কৌশল

৫. বাম হাতের বুড়া আঞ্চুলের সাপোর্ট দিয়ে মার্কিং করার পর চিৰ-১.২৫ অনুসৰী ভাব হাতের ভালু এবং আঞ্চুলগুলো দিয়ে হ্যাকস এবং হাতল এবং বাম হাতের ভালু এবং আঞ্চুলগুলো দিয়ে হ্যাকস এবং সামনের দিকে থাকতে হবে।



চিৰ-১.২৬ হ্যাকস কৰার নিয়ম

৬. ভাইসের বাসদিকে দীক্ষিণে ডান পা পিছনে এবং বাম পা ডান পা থেকে একটু সামনের দিকে এগিয়ে আখতে হবে।

৭. কাৰ্ববতু এবনভাৱে সহৃদোগ কৰতে হবে বাকে কমপক্ষে গ্লেডের তিনটি সীত কাৰ্ববতু তলের সংস্পর্শে থাকে (চিৰ-১.২৭)।

৮. হ্যাকস চালনা কৰার গতি (Stroke) প্ৰতি মিনিটে ৪০ হতে ৫০ হওয়া উচিত (চিৰ-১.২৮)।

AT LEAST
THREE TEETH




চিৰ-১.২৭ কাৰ্ববতু তলে গ্লেডের সীতের অবস্থান



চিৰ-১.২৮ হ্যাকস চালনা কৰার গতি

৯. ফোৰওৰ্ড স্ট্ৰোক (Forward Stroke) এ চাপ দিতে হবে আৰু ব্যাকওয়ার্ড স্ট্ৰোক (Backward Stroke) বা রিভাৰ্স স্ট্ৰোকে (Reverse Stroke) এ চাপ প্ৰত্যাহাৰ কৰতে হবে (চিৰ-১.২৯)

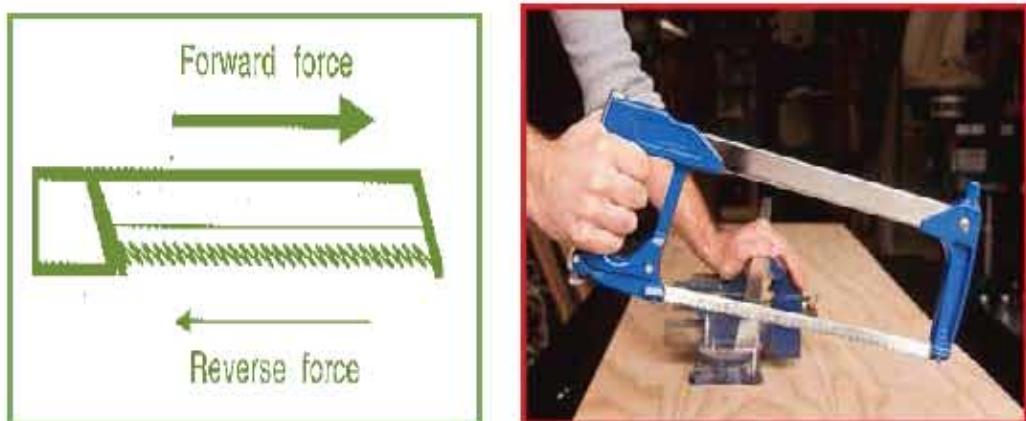

চিত্র-১.২৯ হ্যাক'স প্রয়োগ এবং রিভার্স প্রয়োগ।


১০. ধাতু কর্তন পেষ করার আগে হ্যাক'স চালনার পতি থাইল থাইল কমাতে হবে এবং কাটা পেষ করতে হবে (চিত্র-১.৩০)



চিত্র-১.৩০ হ্যাক'স প্রয়োগ কর্তনের পেষে ক্রশীর

ফাইল (File):

ওয়ার্কশপে যতগুলি হ্যাউটুলস ব্যবহৃত হয় ফাইল সেইগুলির মধ্যে অন্যতম। একটি ফাইলের বিভিন্ন অংশগুলির নাম নিম্নে দেখানো হলো:

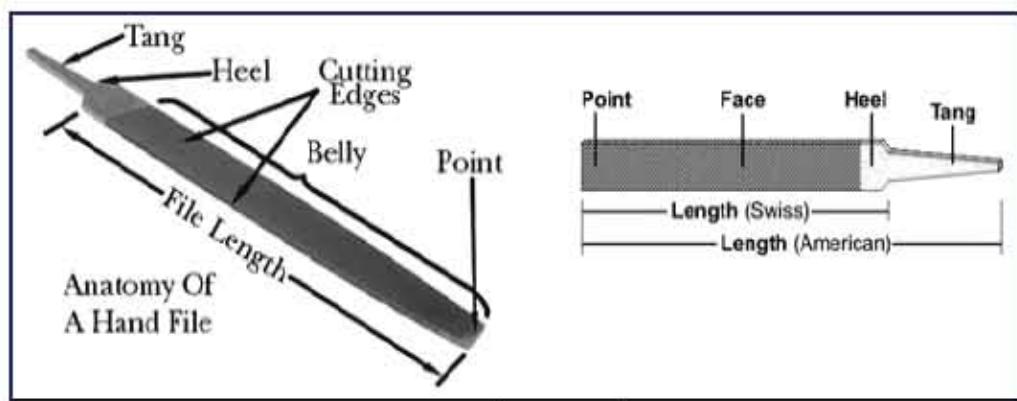

চিত্র-১.৩১ ফাইল

একটি ফাইলের ট্যাং অংশটি বাদ দিলে, উহার যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা ফাইল দৈর্ঘ্য হিসাবে পরিচিত। এই দৈর্ঘ্য ৫০ মিলিমিটার হতে বর্ধিত হয়ে ১০০ মিলিমিটার এবং ১০০ মিলিমিটার হতে বর্ধিত হয়ে ৪৫০ মিলিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। অর্থাৎ ২ ইঞ্চি হতে ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে ৪ ইঞ্চি এবং ৪ ইঞ্চি হতে ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়।

ফাইলের ব্যবহার:

কোন বস্তুর উপরিভাগ বা কোন নালীর তিতরের অংশ হতে অল্প পরিমাণ ম্যাটেরিয়াল ক্ষয় করতে ইহা অত্যন্ত উপযুক্ত। আগত দৃষ্টিতে ফাইল চালানো কাজ খুব স্বাভাবিক বলে মনে হলেও সুন্দর করে ফাইল চালানো বা ফাইলিং করা শেখার জন্য অনেক সময় এবং মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

ফাইলের ত্বরণ:

একটি ফাইলের প্রতি সেন্টিমিটারে বা প্রতি ইঞ্চিতে কয়টি দৌত রয়েছে সেই সংখ্যার উপর ভিত্তি করে ফাইলের ত্বরণ বা গ্রেড নির্ধারণ করা হয়। যে স্থানে বেশী ধাতু ক্ষয় করতে হয় তথায় প্রতি সেন্টিমিটারে অল্প দৌতের ফাইল অর্থাৎ মোটা দৌতের ফাইল ব্যবহার করা হয় প্রতি সেন্টিমিটারে বা ইঞ্চিতে দৌত সংখ্যার ভিত্তিতে ফাইল এর গ্রেড সমূহের নাম এবং উহাদের ব্যবহার ছকে দেখান হল। সঠিক কাজ পাওয়ার জন্য সঠিক গ্রেডের ফাইল নির্বাচন করা অতি প্রয়োজন।

চেবিল নং-২

ফাইলের গ্রেড	প্রতি সেন্টিমিটারে দৌতের সংখ্যা	প্রতি ইঞ্চি দৌতের সংখ্যা	কোথায় ব্যবহার করতে হবে
রাফ (Rough)	৮	২০	খুব বেশী পরিমাণের ধাতুক্ষয় করতে
বাস্টার্ড (Bastrard)	৮ হতে ১০	২০ হতে ২৫	অপেক্ষাকৃত কম ধাতু ক্ষয় করতে হয়
সেকেন্ড কাট (Second Cut)	১২ হতে ১৬	৩০ হতে ৪০	সাধারণ কাজের জন্য
স্মুথ কাট (Smooth Cut)	২০ হতে ২৪	৫০ হতে ৬০	অল্প পরিমাণ ধাতু ক্ষয় করার জন্য
ডেড স্মুথ (Dead Smooth)	২৬ হতে ৪০	৬৫ হতে ১০০	অতি অল্প পরিমাণ ধাতু অপসারণের জন্য এবং ফিনিসিং দেওয়ার কাজে

দৌতের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে যেমন ফাইলের গ্রেড নির্ধারণ করা যায়, তেমনি ফাইলের আকৃতির উপর ভিত্তি করে উহার শ্রেণী বিভাগ করা যায়। বিভিন্ন জবের জন্য বিভিন্ন প্রকার ফাইলের দরকার হয়।

বিভিন্ন প্রেসির কাইলগুলো বেমন




চিত্র: ১.৩২ বিভিন্ন প্রকার কাইল

আকৃতি অনুসারে কাইল পরিচিতি

ড্লাট কাইল

ড্লাট অর্থ সমতল বা চেপ্টা সূত্রাং এই কাইলের উপরিভাগসমন্বয় বা চেপ্টা ভবে অগভাগ ক্রমশ: চিকন। ইহার দৈর্ঘ্য সাধারণত ৫ সেন্টিমিটার হতে ১৫ সেন্টিমিটার এবং ১৫ সেন্টিমিটার হতে ৪৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়। ওয়ার্কশপের অধিকাংশ কাজ এই কাইল দ্বারা করা হয়। রাফ, বাষ্টার্ড, সেকেন্স কার্ট, সুর্য এবং জেড সূর্য সকল প্রক্রিয়া ড্লাট কাইল দ্বারা পোওয়া যায়।

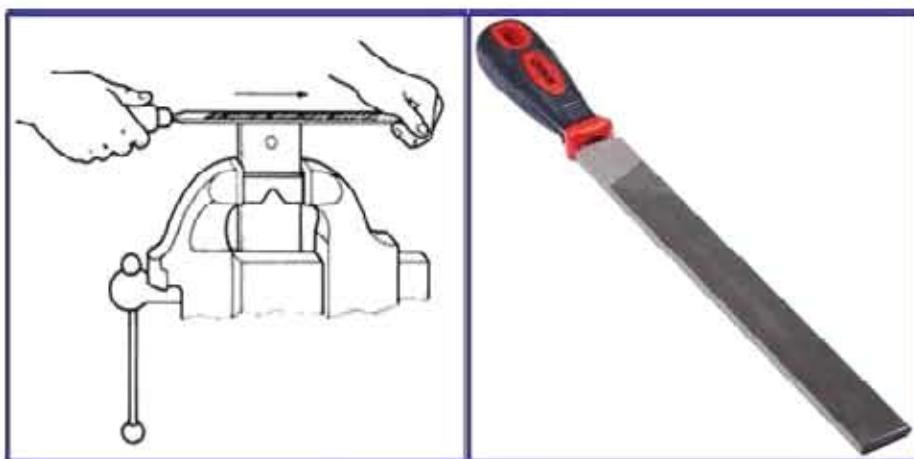

চিত্র: ১.৩৩ ড্লাট কাইল

হ্যান্ড ফাইল

এটির পৃষ্ঠাদেশ সমতল এবং আয়তাকার, দেখতে ফ্লাট ফাইলের মত হলেও একপার্শে দীপ্ত থাকে না, অর্থাৎ এক পার্শ সমতল থাকে কিন্তু ২০ ডিগ্রী কোণে পৃষ্ঠ করার সময় একটি পার্শ কে অক্ষুর রাখা প্রয়োজন হলে এই প্রকারের ফাইল দরকার হয়।

শিলার ফাইল


এই প্রেসিল ফাইল হ্যান্ড ফাইলের অনুরূপ হয়ে থাকে, তবে এদের পুরুষ হ্যান্ড ফাইলের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে। এই ধরনের ফাইল ২০ সেন্টিমিটার হতে ৩০ হ্যান্ড ফাইলের চেয়ে বেশী হয়। এই ধরনের ফাইল ২০ সেন্টিমিটার হতে ৩০ সেন্টিমিটার (৮ ইঞ্চি হতে ১২ ইঞ্চি) পর্যন্ত সব্য কোনো আয়তাকার খাতে অধিক পরিষ্কার খাতু করার কাজে এই ফাইল অতি উপযুক্ত।

শিল ফাইল

এই প্রকারের ফাইলের পৃষ্ঠদেশও চ্যাপটা বা সমতল তবে বিশেষত এই যে, এই প্রেসিল ফাইল সিলেন্স কার্ট বিশিষ্ট হয়। অধিক পরিষ্কার খাতু করতে এটি ব্যবহৃত হয়।

হ্যান্ক রাউণ্ড ফাইল


নাম হতে বোৰা থাক যে, এই ধরনের ফাইল এর উপরিভাগ অর্ধ গোলাকার হবে তবে প্রকৃত পকে এটি সম্পূর্ণরূপে অর্ধ গোলাকার নহে, খানিকটা অর্ধ গোলাকারে এবং ইহার একটি পৃষ্ঠ সমতল থাকে কিন্তু সমতল পৃষ্ঠটি দিয়ে অন্যান্যে ফ্লাট ফাইলের কাজও চলানো যাব। এবং বক্রপৃষ্ঠ দিয়ে কোন পৃষ্ঠকে অবতল আকৃতি দেওয়া থাক। এই প্রেসিল ফাইলের দৈর্ঘ্য ১০ সেন্টিমিটার হতে ৪৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়।

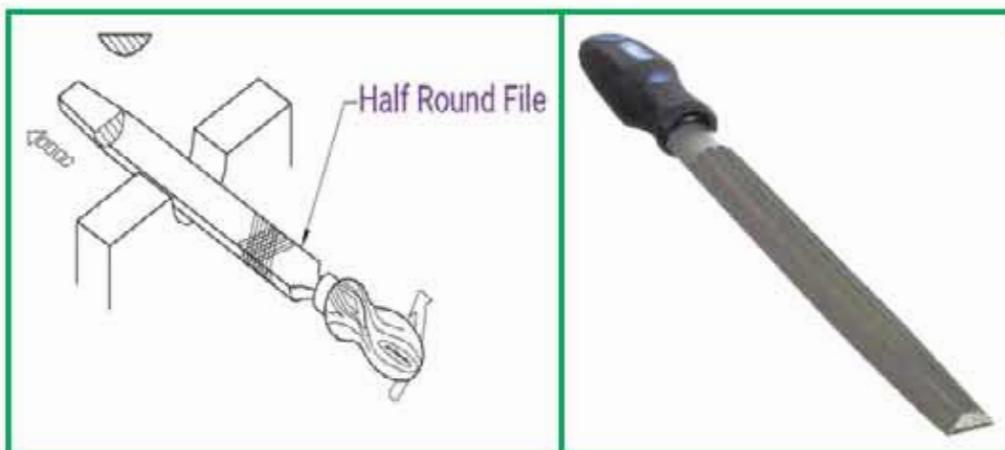

চিত্র: ১.৩৪ হ্যান্ক রাউণ্ড ফাইল

রাউন্ড ফাইল


এই প্রেসিয়ার ফাইল গোলাকার এবং টেপার হয় অর্থাৎ ফাইলের ব্যাস সুষমভাবে ক্রমশঠ করে ঘোর। রাউন্ড ফাইলের দৈর্ঘ্য সাধারণত ১০ সেন্টিমিটার হতে ৪৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়। কোনো গোলকার হিসেকে বড় করতে, অসম আকৃতির হোলের আকৃতি ঠিক করতে এই প্রেসিয়ার ফাইল অতি উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়।

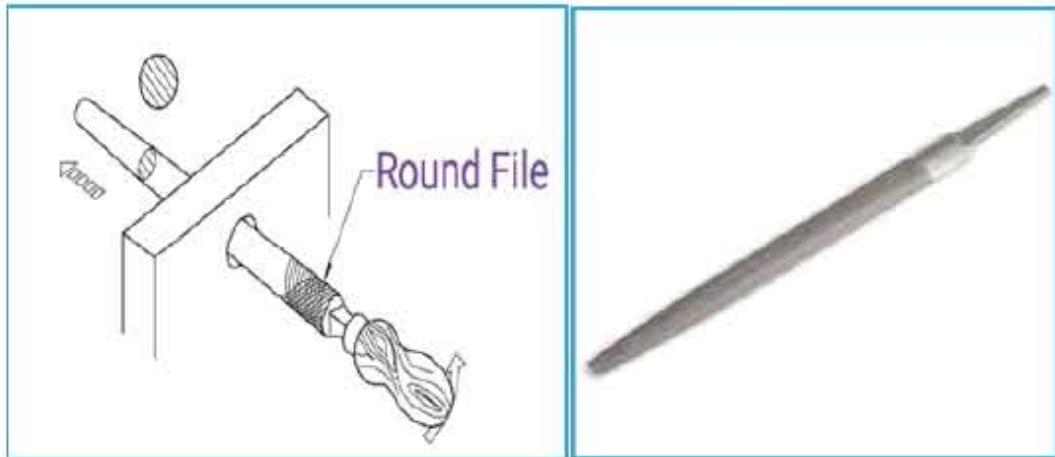

চিত্র: ১.৩৫ রাউন্ড ফাইল

ট্র্যাংগুলার ফাইল বা ত্রি কোণার ফাইল


তিনি কোন বিশিষ্ট এই ফাইল টেপার হয়, অর্থাৎ ক্রমশ চিকন হয়। তিনি কোণ এই ফাইলের আকৃতি কোণের মান ৬০ ডিগ্রী। এই প্রকারের ফাইল ১০ সেন্টিমিটার হতে ৪০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। ইহা সিঙ্গেল কাট এবং ড্বল কাট উভয় প্রকারের হয়। যে সমস্ত কোণিক খালের মান ৯০ ডিগ্রী অসেক্ষে কৃষ সেই সকল খালে ফাইলিং করতে এই প্রকারের ফাইল অধিক উপযুক্ত। করাতের সীত, ট্যাপ, কাটার ইত্যাদি ধার দিতে এই ফাইল অন্য উপযুক্ত।

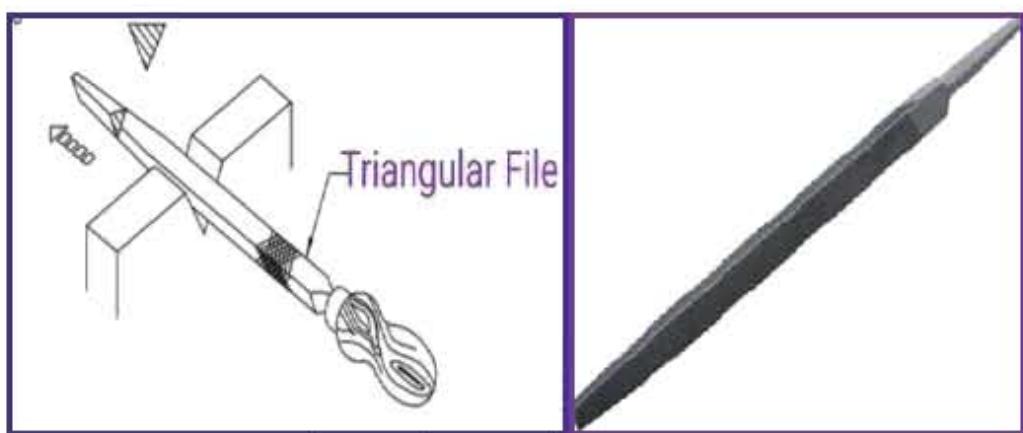

চিত্র: ১.৩৬ ট্র্যাংগুলার ফাইল

ক্ষয়ার ফাইল

এই ফাইল বর্গকার অর্ধাং ইহাৰ ঢাকাটি কোণ থাকে, প্রতিটি কোণেৰ মান ২০ জিয়ী। ইহা ডবল কাট বিশিষ্ট হয়। এই প্রেসীর ফাইল অধিকাংশ কেন্দ্ৰে ১০ সেন্টিমিটাৰ হতে ৪০ সেন্টিমিটাৰ (পোৱা ৪ ইঞ্চি হতে ১৬ ইঞ্চি) পৰ্যন্ত মূল্য হয়। কোন নালীৰ বা গুলোৰ তলা পৰিষ্কাৰ কৰতে অথবা সোলাকাৰ গৰ্তকে ঢোকোনা কৰতে এই প্রেসীৰ ফাইল ব্যবহৃত হয়।

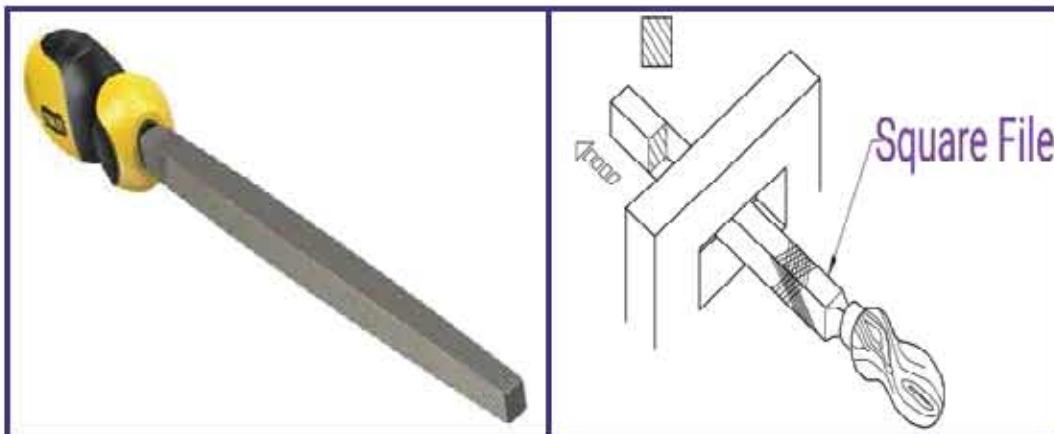


চিত্র: ১.৩৭ ক্ষয়ার ফাইল

চিজেল

এটি কটি ধাতু কৰ্ণকাৰী টুল বাংলামুখ একে হেনি বলে। একটি চিজেলৰ প্ৰধান প্ৰধান অংশগুলি হৈ:-

- (ক) হেত
- (খ) শাখা
- (গ) কাটিং এজ

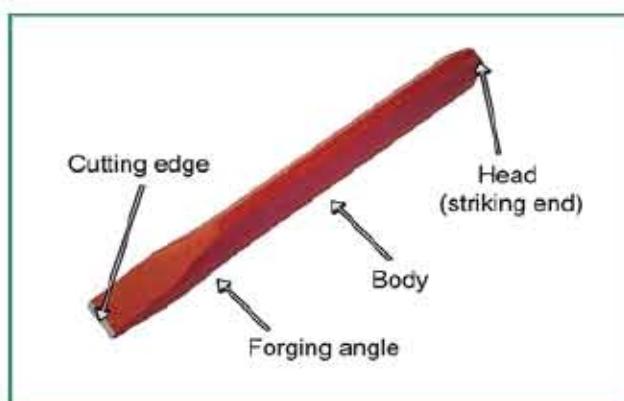

চিত্র: ১.৩৮ চিজেল

হেত অৱশে শাফুলি আৰাত দিয়ে ধাতু কাটা হয়, চিজেল টুল-শিল দিয়ে তৈরি কৰা হয়। বিভিন্ন যন্ত্ৰ কাজেৰ অন্য চিজেলোৰ মুখেৰ আকৃতি তিনি হয় এবং এদেৱ নামও তিনি হয়।

যোগন-

- (ক) ফ্লাট চিজেল
- (খ) ক্রস কাট চিজেল
- (গ) ব্রাউন্ড নোভি
চিজেল
- (ঘ) ডায়ামন্ড পারেণ্ট
চিজেল এবং
- (ঙ) সাইড চিজেল।



চিত্র: ১.৩৯ বিভিন্ন আকৃতির চিজেল

কোনো চিজেলের সাথে ইহার কাটিং এজের দৈর্ঘ্যকে বোঝাও। এই মাপ ৬ মিলিমিটার হতে ৩২ মিলিমিটার পর্যন্ত হয় এবং সবচেয়ে চিজেল এর দৈর্ঘ্য সাধারণত ১০ সেন্টিমিটার হতে ৪০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে।

গুরুত্বপূর্ণ চিজেল এর ব্যবহার

- (১) প্রাঙ্গনের অতিরিক্ত মেটাল কোনো বস্তুর উপর হতে ধূত সরিয়ে ফেলতে,
- (২) কোনো অসমত্ব স্থান তাঢ়াতাঢ়ি মোটামোটি সমান করতে,
- (৩) কোনো বস্তুর উপরিভাষ্পে নালী বা ছাট কাটতে,
- (৪) কোনো মেটালকে হিপ্পত্তি করতে,
- (৫) গ্রিডেটকে কেটে কোনো জোড় খুলতে,
- (৬) প্রয়েক্ষ জোড়া প্রস্তুত করার সময় এবং
- (৭) প্রয়েক্ষ মেটালের মাঝে আটকে পড়া ধাতুমল বা গাদ সরাতে।

বলপিন হ্যামার

গুরুত্বিক কাজে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হ্যান্ড টলস এর মধ্যে বল পিন হ্যামার একটি। ইহার হেডটি বলের সত্ত্বেও অর্ধাং গোল তাই এই মেশিন

হাতুড়ির নাম হয়েছে বলপিন হ্যামার।

একটি বলপিন হ্যামারে বিভিন্ন

অংশের নাম হল:

- ক) ফেস
- খ) আই
- গ) হেড বা পিন
- ঘ) হাতল



চিত্র: ১.৪০ বল পিন হ্যামার

বলশিল হ্যামার সাধারণত ০.১১ হতে ০.১১ কিলোগ্রাম ওজনের হয়। ওয়ার্কশপে সাধারণত নিরোক্ত বিভিন্ন ধরনের কাজে এই হ্যামার ব্যবহার করা হয়-


১। চিঙেল দিয়ে চিপিং করে খাতু কাটার সময় চিঙেলের হেডে আঘাত করতে,




চিত্র: ১.৪১ চিঙেল দিয়ে খাতু কাটা

২। অবে সে-আউট করার সময় সেন্টার পান্ডের পাশের আঘাত আঘাত করতে

৩। কোন অবকে পিচিয়ে সোজা বা বীকা করতে।

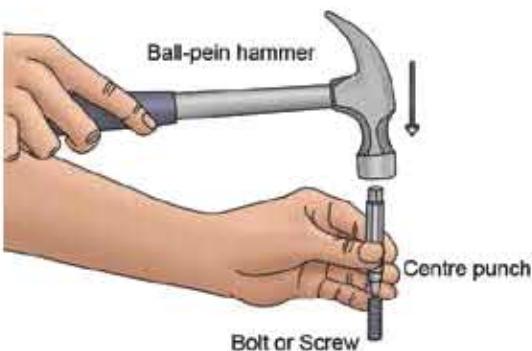

চিত্র: ১.৪১ (ক) সেন্টার পান্ডে আঘাত করতে হাতুড়ির
ব্যবহার কৌশল

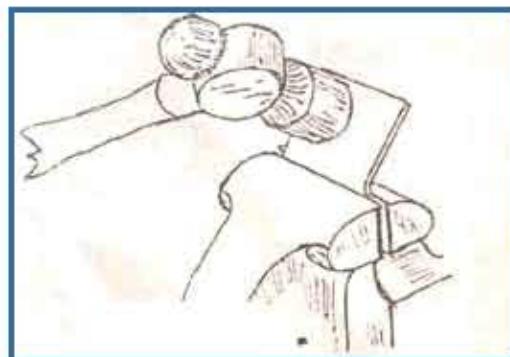

চিত্র: ১.৪২ অবকে পিচিয়ে বীকা করা

লেজ হ্যামার

এটি ওয়েভিং শপে এবং কামারশালার কোর্জ ওয়েভিং কাজে ব্যবহৃত হয়। অধিক ভারী এবং দুই হাতে ব্যবহার করার উপযোগী। এই হ্যামার সাধারণত ০৩ হতে ০৫ কিলোগ্রাম ওজনের হয় এবং হাতদের দৈর্ঘ্য ২৪ থেকে ৩২ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়।



চিত্র: ১.৪৩ লেজ হ্যামার

চিপিং হ্যামার

এই ধরনের হাতুড়ির এক মাথা ছাট বা সমতল এবং অন্য মাথা বাটালি বা ছেনির মত হয়ে থাকে। এই হাতুড়ি কজন ওয়েক্টারের জন্য অতি প্রয়োজনীয় একটি হ্যান্ড টুল।

ব্যবহার

ক) ওয়েক্টিং করার পর ওয়েক্ট স্টোলের উপর বেসকল স্লাপের আবরণ থাকে সেইগুলি পরিষ্কার করতে এই হাতুড়ি প্রয়োজন হয়।

ব) স্প্লাটার ফ্রিটির কারনে ছিটকে গড়া খাতুকগুলি পরিষ্কার করতেও ইহা ব্যবহৃত হয়।

গ) বেছানে সমতল অংশ দিয়ে পরিষ্কার হয় না, যদলা শক্তভাবে সেপে থাকে সেখানে চিঙেসের মত অংশ ব্যবহৃত হয়।

ঘ) সমতল অংশকে সাধারণ হাতুড়ির মত ব্যবহার করে কোন কিছুকে পেটাতে ব্যবহার করা হয়।



চিত্র-১.৮৪ চিপিং হ্যামার

সেন্টার পাক


মাথাটি হাতেনিং করে শক্ত করা এবং বড় বড় হাত হতে বেন পিছলিলির না যাও ভাই নারলিং করা থাকে। ইহা সময় প্রায় ১০০ শিলিংটার হয়।



চিত্র- ১.৮৫ সেন্টার পাক

ব্যবহার: কব মারকির ক্ষমতে ব্যবহৃত হয়।

কাইবার: এক প্রাণ সূচের মত ঠোক্র এবং বড়তে নারলিং করা। ইহা টুলস্টোলের তৈরি এবং লবায় প্রায় ২০০ শিলিংটার হতে ৩০০ শিলিংটার হয়। কোন কোন সময় এর এক মাথা ১০ জিন্নী কোলে বীকানো থাকে।

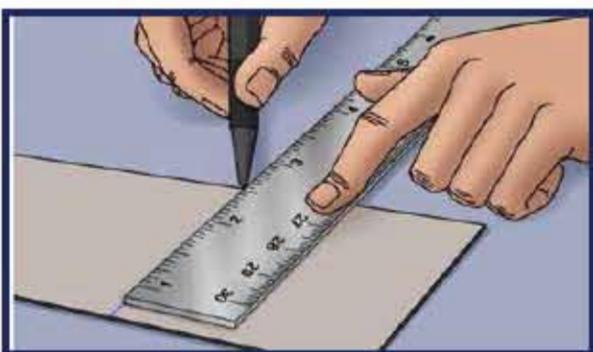

চিত্র: ১.৪৬ চাইবার ও চাইবারের ব্যবহার কৌশল

ব্যবহার

পেলিল দিয়ে বেমন কাগজের উপর দাগ টানা হয় অনুরূপভাবে অবের উপর দাগ দেওয়ার জন্য চাইবার ব্যবহৃত হয়। ওয়েলিং জোড়ার পার্সেশন ভৈরবি করার সময় এটি ব্যবহৃত হয়।

জ্বাকশিখ টেস

এটি মিডিয়াম কার্বন স্টিলের হাতল অবশে পোলাকার তবে তোলাল পোলাকার এবং চ্যাপ্টা উভয় রকমই হয়।



চিত্র: ১.৪৭ জ্বাকশিখ টেস ও এর ব্যবহার কৌশল

ব্যবহার

গুরুত্ব অবক্ষেপে ধৰণতে ও নাড়াচোড়া করতে অবক্ষেপে সঠিক অবস্থানে ধৰে ওয়েলিং করতে এটি অতি প্রয়োজনীয়।

ওয়ার ব্রাস

কাটের হাতলের উপর শক্ত চিকন তাঁব বসাবে এই ব্রাস তৈরি করা হয়। টিপিং হাতুড়ির সাহায্যে জোড়া থানের জ্বালের আবরণ ভোলার পর উক্ত থানকে ভালভাবে পরিষ্কার করায় অন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। ভাষ্টাও বেস মেটাল বা প্যারেট মেটাল ঘন অগ্রিকার ধাকে তথনও এ ব্রাসের সাহায্যে উচ্চ পরিষ্কার করা যায়।



চিত্র: ১.৪৮ ওয়ার ব্রাস

ভাইস প্রিপ ওয়েভিং ক্ল্যাম্প

ওয়েভিং ওয়ার্কশপে ইহা অতি প্রয়োজনীয় একটি হ্যান্ডুলস। এই ক্ল্যাম্প কয়েকটি খাতুখাতকে একত্রে ধরে অথবা ধরকে সঠিক অবস্থানে রাখতে অতি প্রয়োজনীয়।



চিত্র: ১.৪৯ ভাইস প্রিপ ওয়েভিং ক্ল্যাম্প

সি ক্ল্যাম্প: ইহা দেখতে ইংরেজি সি অক্টোর মত তাই এর এরূপ নাম হয়েছে। ভারী এবং হালকা উচ্চয় ধরনের কাজের আবশ্যন অনুযায়ী ধরে রাখার কাজে এটি ব্যবহার করা হয়।



চিত্র: ১.৫০ সি ক্ল্যাম্প ব্যবহার কোশল

প্যারালাল ক্লোচ্যুন


এ ধরনের ক্লোচ্যুন মুঁহাটি করতোমাল সমান্তরাল বা প্যারালাল অবস্থায় থাকে তাই এর নাম প্যারালাল ক্লোচ্যুন হয়েছে। অবকে সঠিক স্থানে ধরে গেথে ওয়েবিং করতে এটি ব্যবহার করা হয়।



চিত্র: ১.২১ প্যারালাল ক্লোচ্যুন ব্যবহার কৌশল

অ্যাজুলেটেবল রেঞ্চ (Adjustable Wrench)

এটি একটি অনন্তর ও বহু ব্যবহৃত রেঞ্চ। এটির ওপার স্কুলে শুরিয়ে দে কোনো নাট বা বোল্টে অ্যাজুলেট করা যায়। একজন ওয়েবিং রেঞ্চের বিভিন্ন ক্ষমতাতি ও ইন্সুইপমেন্ট (Equipment) এর বিভিন্ন মাপের নাট টাইট ও সুজ দিলে এটি সমস্যার প্রভাবজন হয়। এ রেঞ্চ ১১০ মিমি, হতে ৬৫০ মিমি আপের হয়ে থাকে। সাধারণ কাজে ২৫০ মিমি মাপের রেঞ্চই বেশি ব্যবহৃত হয়।

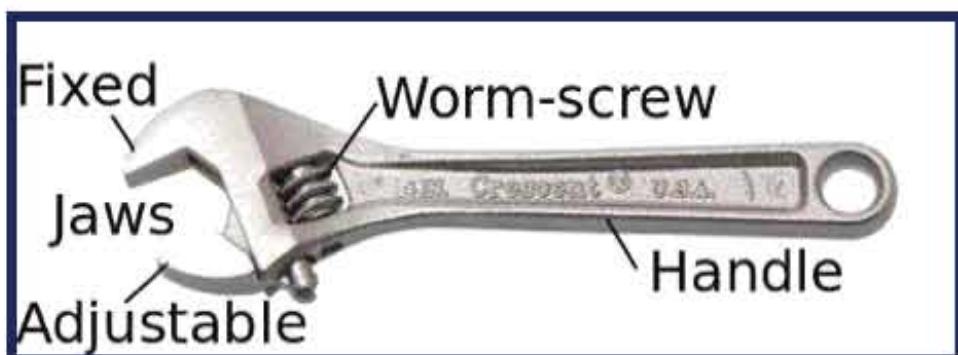

চিত্র-১.২২ অ্যাজুলেটেবল রেঞ্চ

ওপেন এডেড রেঞ্চ (Open Ended Wrench)

এ রেঞ্চের প্রাণ বা এন্ড খোলা থাকে। এ রেঞ্চের সুবিধা হচ্ছে প্রতিটি আপের নাট বা বোল্টের জন্য আলাদা আলাদা রেঞ্চ আছে। এ রেঞ্চ ব্যবহার করলে নাটের সম্মত এটি টাইট হয়ে দেওয়ে থাকে, ফলে পিছলিয়ে যাব না। চিত্র-১.২৩ এ দেখানো রেঞ্চটির একমাত্রা ১৬ মিমি এবং অন্য মাত্রা ১৭ মিমি নাট বা বোল্ট এর জন্য নির্ধারিত। এ রেঞ্চ একমাত্রা খোলা (Single Ended) ও দু'মাত্রা খোলা (Double Ended) উভয় প্রকারের হয়ে থাকে।



চিত্র- ১.৫৩ ওপেন এণ্ডেড রেফ

অ্যালেন কী/এল কী (Allen Key/ L key)

এটি দেখতে L আকৃতির (চিত্র-১.৫৪) হবে থাকে। বছরুজ আকৃতি (Hexagonal) বিশিষ্ট ‘অ্যালেন কেন কী বোন্ট’ (চিত্র-১.৫৫), ‘অ্যালেন স্কু, ‘কাউন্টার স্পারক মেশিন স্কু ইভানি সূজ ও টাইট পিতে এই রেফ বা কী ব্যবহৃত হয় (চিত্র-১.৫৬)।



চিত্র- ১.৫৪ অ্যালেন কী সেট



চিত্র- ১.৫৫ অ্যালেন কী বোন্ট



চিত্র- ১.৫৬ অ্যালেন কী এর ব্যবহার

১.২.৩ ওয়েল্ডিং কাজে সচরাচর ব্যবহৃত গোওয়ার টুলস ও এর ব্যবহার

১) অ্যালেন গ্রাইন্ডার (Angle Grinder)

এই গ্রাইন্ডারকে সাইড (Side Grinder) গ্রাইন্ডারও বলে এবং এটি দিয়ে খাড়া খড়ের উপরিতল ঘর্ষণ করে মসৃণ এবং পলিশ (Polish) করা যায়।

অ্যালেন গ্রাইন্ডার বৈদ্যুতিক মটর চালিত। খাড়ু কম করার জন্য এতে একটি ঘর্ষণকারী ডিস (Abrasive Disc), একটি এজিজাস্টেবল গার্ড (Adjustable Guard) এবং একটি অধান হাতল ছাঢ়াও খরান সুবিধার জন্য আরও একটি পার্শ হাতল (Side Handle) আছে। কলে দু'হাতে ধরে সুবিধাজনকভাবে কাজ করা যাব।



চিত্র- ১.৫৭ অ্যালেন গ্রাইন্ডার

বিভিন্ন ধাতুতে বিভিন্ন প্রকার কাজের জন্য ব্যাখ্যারে অনেক লক্ষ ঘর্ষণকারী ডিক্স পাওয়া যায়। এ প্রাইভার এ 'কাটিং ডিক্স' সেট করে ধাতু কাটার কাজও করা যায়। চিত্র-১.৫৮ তে সাধারণ কাজে ব্যবহৃত ১১৫ মিমি. ব্যাসের একটি কাটিং ডিক্স দেখানো হলো।



চিত্র-১.৫৮ কাটিং ডিক্স

ধাতুর কাজে বিভিন্ন প্রকার অপারেশন বেদন- প্রাইভি, স্যাকিং, বাশির এবং পলিশিং অপারেশন সম্পর্কে করার জন্য বিভিন্ন প্রকার ডিক্স ও হাইল ব্যবহৃত হয়। চিত্র-১.৫৯ তে বহু ব্যবহৃত কিছু প্রাইভি হাইল, ডিক্স ও এটাচমেন্ট দেখানো হলো। প্রাইভি হাইলগুলো সাধারণত ১১৫ মিমি., ১২৫ মিমি., এবং ২৩০ মিমি. ব্যাসের হয়। শুভ ওয়েবিং এ শুভ কাটার জন্য এ প্রাইভার বিশেষ উপযোগী।



চিত্র-১.৫৯ বিভিন্ন প্রকার প্রাইভি ডিক্স ও হাইল

২) বেঁক প্রাইভার (Bench Grinder)

টেবিল বা ভৱার্কিং বেঁকের উপর স্থাপন করে এ প্রাইভার দিয়ে বিভিন্ন অপারেশন সম্পর্কে করা হয় বলে এর এবুল নামকরণ (চিত্র-১.৬১)। বেঁক প্রাইভারে মুটি প্রাইভি হাইল সেট করার ব্যবস্থা আছে। বিভিন্ন ধাতু এবং বিভিন্ন প্রক্রিয় যন্ত্রণাত্মক প্রক্রিয়া প্রয়োজন করে বিভিন্ন প্রকার হাইল সেট করা যায়। এটি দিয়ে টুল বিট, ডিল বিট, চিঙ্গেল ইত্যাদি ধার দেওয়া যায়। নিরাপত্তার জন্য হাইল গার্ড, স্পার্ক অ্যারেন্টার ও জবকে সাপেক্ষে দিয়ে টুল রেক্ট আছে। ওয়েবিং এ ফিটিং কাজের পূর্বে রাফ আকৃতি প্রদান করতে এটি অধিক উপযোগী।



চিত্র-১.৬০ বেঁক প্রাইভার এর ব্যবহার

নিচে অ্যালেল প্রাইভেট এবং একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউচর (এস ও পি) দেওয়া হলো-

স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউচর (Standard Operating Procedure)

[নোট: মেশিনের নিরাপদ ব্যবহার ও অপারেশন স্বতন্ত্রে কোনো প্রতিশব্দ না থাকলে প্রাইভেট ব্যবহার করবে না।]

কাজের বিবরণ	অ্যালেল প্রাইভেট এবং ব্যবহার						
	সম্ভাব্য বিপদ:						
ভার, শব্দ, প্রক্ষেপক কণা (Projectiles), খাঁজালো বন্ধ, বর্ণন এবং স্মার্ট হাঁজা এক্সপোজার (Exposure) এবং সাধারণে সজ্ঞাব্য ক্ষতির আশংকাসহ চলমান ক্ষাঁৎশ (Moving Parts) এবং বৈদ্যুতিক বিপদে জড়িয়ে পড়ার আশংকা।							
প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (গিফ্টি) [প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম মাদ্দিতে টিক দাও]							
	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
নিরাপদ কার্যব্যবস্থা ঢেক লিঙ্ক:							

প্রাক অপারেশন / কাজ:

- কাজ (বেবন- ফ্লাইং, নির্দেশনা, স্পেসিফিকেশন ইত্যাদি) স্পষ্টভাবে অবহিত হও।
- টিক ব্যাখ্যাতাবে ও ব্যাখ্যানে সামগ্রী হয়েছে যর্তে নিশ্চিত হও।
- কার্যবন্ধু সূচিতাবে আটকানো নিশ্চিত করো।
- প্রাইভেট এর যথোপযুক্ত গার্ড ব্যাখ্যানে আটকানো নিশ্চিত করো।
- অন-অফ সুইচ চিহ্নিত করো।

অপারেশন / কাজ:

- ডিক কোনো রকম কাঁপুনি ছাড়াই যথোদ্যম চলছে কি না গুরীভাবে করো।
- হাতকে কার্যবন্ধু ও ড্যার্কলিস থেকে নিরাপদে রাখ।
- ডিক পরিবর্তনের সময় বিস্তৃত সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে নাও।
- প্রাইভেট পুরুষ চালুর পূর্বে মেশিন গার্ড ব্যাখ্যানে আছে কি না তা আবারও নিশ্চিত হও।
- মেশিন পরিষ্কার করা, এসজান্ট করা, মেরামত ও সংরক্ষণ করার পূর্বে বিস্তৃত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে তা নিশ্চিত হও।

অপারেশন বা কাজের পরে:

- বেকের উপর ঘৃতে পরিভ্যজ্য হতাহি (Waste Materials) অপারেশনের পুরোই প্রাইভেট সুইচ অফ করো।
- যাতে ডিকটিকে কোনো ঢাপ বা আধাত লেপে ভেঙে না থাক মেশিনকে এমন নিরাপদ স্থানে রাখ।


উপরূপ ব্যক্তি (Competent Person(s)): নির্বাচিত ব্যক্তি/ব্যক্তিগত সরঞ্জামাদি/প্রতিস্থাপক শিক্ষার্থীদের
পরিচালনা, উপরাকি ও পরীক্ষা করার অন্য অনুমতিপ্পিত।

নাম	গবেষণা	যোগাযোগ ক্ষমতা

৩) হাত ডিল মেশিন (Hand Drill Machine)

যখন কোনো অবকে লেভেলেল ডিল এ ডিল করার সুযোগ থাকে না তখন এই ডিল অধিক উপযোগী (চিত্র-২.৬২)। এ ডিল বৈদ্যুতিক বোর্টের চালিত ও অপেক্ষাকৃত হালকা হওয়ায় এটিকে সহজেই স্থানান্তর করে বিভিন্ন স্থানে বহন করে প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাব। এর ডিল চাক (Drill Chuck) এ বিভিন্ন ধরনের ডিল বিচ (Drill bit) সেট করে খালু, প্লাস্টিক ও কংক্রিটের উপর সহজেই ছিপ করা যাব।


এটি একটি সূচীযুক্ত ও ঢোকা বিচ সংযুক্ত সুন্দর এবং ব্যবহারে ব্যথাটি সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। ঘরের দেওয়ালে বা অন্য কোন অঙ্গান স্থানে ডিল করার সময় উক্ত স্থানের নিচে কোনো কনসিল বিদ্যুৎ লাইন আছে কি না তা নিশ্চিত হতে হবে। না হলে বৈদ্যুতিক শক দেখে মুর্দাটা ঘটতে পারে, এবনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

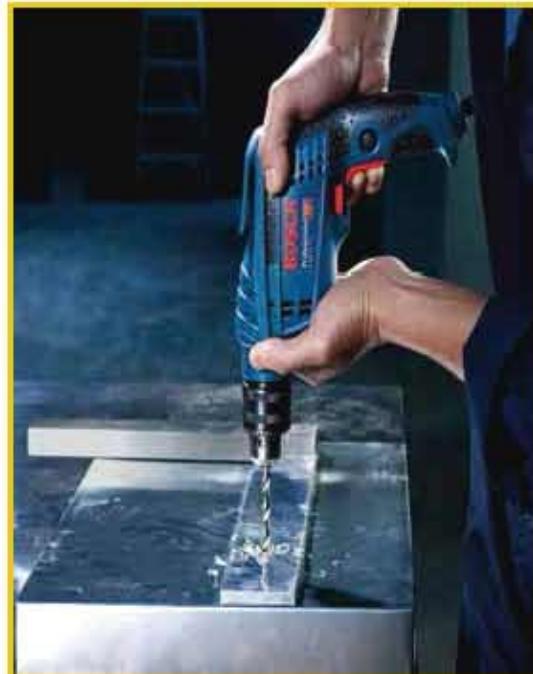


চিত্র-২.৬২ হাত ডিল মেশিন এর ব্যবহার

৪) সার্কুলার 'স' মেশিন (Circular Saw Machine)

বিভিন্ন ধরনের ক্লেত ব্যবহার করে এ 'স' মিশে (চিত্র-২.৬৩) কাট, খালু, প্লাস্টিক এবং প্লেইট কাট, ক্রস কাট ও বিভেদ কাট সম্পর্ক করা যাব। চিত্র-২.৬৪ অনুযায়ী 'ডেপথ আভজাস্টমেন্ট ভিলাইস' এ 'কাটিং ডেপথ' আভজাস্ট করে বেজ প্রোটোটি কার্যবস্তুর উপর রেখে প্রিপার সুইচ অন করতে হবে। এবার হাতে দুটি ধরে নিচের দিকে চাপ দিয়ে সামনে চালনা করলে কাটা সম্পূর্ণ হবে। 'বিভেদ আভজাস্টমেন্ট' আভজাস্ট করে এ 'স' মিশে বিভেদ কর্তৃত করা যাব।

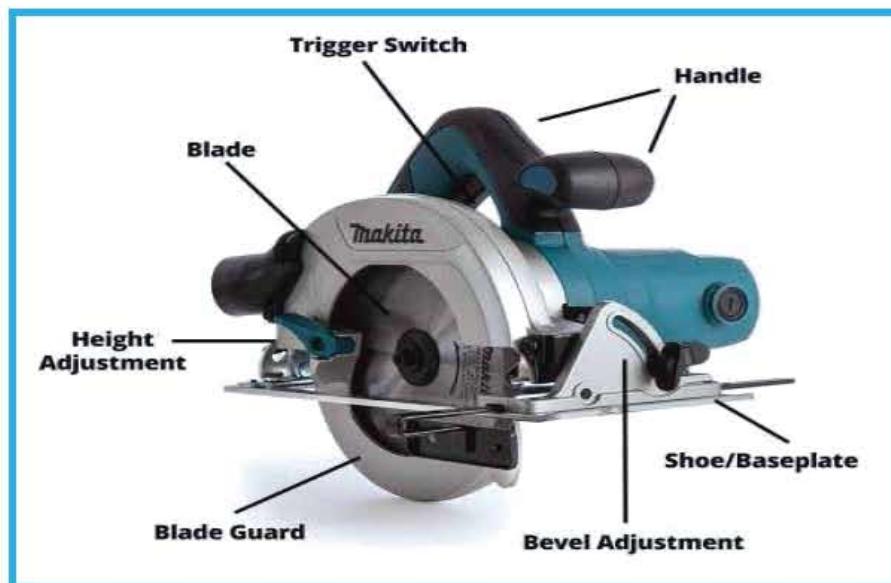

চিত্র-২. ৬ 1/2 সার্কুলার 'স' মেশিন এর বিভিন্ন অংশের নাম

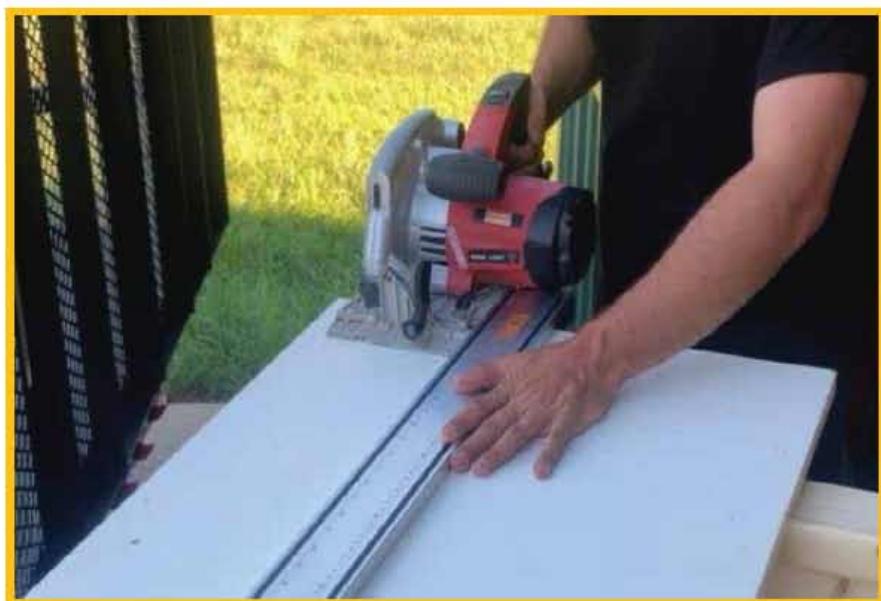

চিত্র-২. ৬ 1/2 সার্কুলার 'স' মেশিন এর ব্যবহার

৫) পাওয়ার হ্যাক'স মেশিন (Power Hack Saw Machine)

কোনো খাতৰ বস্তুকে কাটতে (Cut Across) এ মেশিন ব্যবহৃত হয়। বৈদ্যুতিক মাট্ৰ চালিত হওয়ায় মেশিনটিৱ সাহায্যে যে সকল খাতৰ খণ্ডেৱ ব্যাস বা পুৰুষ অনেক বেশি এবং খাতৰ অনেক শক্ত এ সব খাতৰগুলোকে স্লাইস (Slice) আকাৰে সহজে কাটতে পাৰা থািয়া। টার্পেন স্লিল বা হাই স্লিল স্লিল খাতৰ দিয়ে তৈৰি একটি ক্ষেত্ৰ খাতৰ কৰ্ণনোৱে কাঞ্চি সম্পৰ্ক কৰো। উচ্চ গ্রেডেৱ খাতৰ নষ্ট হলে বা তেওঁ পেলে নভুন গ্রেড প্ৰতিস্থাপন কৰা থািয়া।



চিত্ৰ-২.৬৪ পাওয়ার হ্যাক'স মেশিন এৰ ব্যবহাৰ

৬) পেডেন্টাল গ্ৰাইভাৰ (Pedestal Grinder)

এটিৰ কাছও বেঁক গ্ৰাইভাৰেৱ অনুৰূপ, পাৰ্থক্য শুধু বেঁক গ্ৰাইভাৰ ওয়াকিং বেকেৰ ঊলৰ আৰ পেডেন্টাল গ্ৰাইভাৰ এৰ কুটি (Footing) ওয়াৰ্কশপেৱ মেৰেতে মাট বোল্টৰ সাথ্যমে আটকানো থাকে। পেডেন্টাল গ্ৰাইভাৰ সাধাৰণত ভাৱি কাজেৰ অন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এটি দিয়েও টুল বিট, ডিল বিট, চিঙেল ইত্যাদি খাৰ দেওয়া থািয়া। নিৱাপত্তাৰ অন্য হইল গাৰ্ড (Wheel Guard), স্পাৰ্ক আছেন্টেৰ (Spark Arrestor) ও অবকে সাপোর্ট দিয়ে টুল রেষ্ট (Tool Rest) বা ওয়াৰ্ক টেবিল আহে (Work Table)। ওয়েকিং ও কিটি কাজেৰ পূৰ্বে রাফ আকৃতি প্ৰদান কৰতে এটিও অধিক উপযোগী।



চিত্ৰ-২.৬৫ পেডেন্টাল গ্ৰাইভাৰ

৭) পেডেন্টাল ডিল (Pedestal Drill)

পেডেন্টাল ডিল প্ৰথানত বিভিন্ন খাতৰ, গ্ৰাস্টিৰ, কাঠ ইত্যাদি এৰ উপৰ ডিল হোল কৰাৰ অন্য ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও সিলিঙ্কিয়াল হোলকে অপেক্ষাকৃত বড় (Enlarge) কৰতে এবং কাউন্টাৰ বোরিং (Counter Boring), কাউন্টাৰ সিঙ্কিং (Counter Sinking) অৰ্থাৎ রিমিং (Reaming) কৰতে এ ডিল বিশেষ উপযোগী। এ ডিলকে পিলাৰ ডিল (Piller Drill) বা কলাম ডিল (Colum Drill) ও বলা হয়ে থাকে, কাৰণ এৰ একটি পিলাৰ আহে যেটি বগাবৰ এৰ অৰ্থাৎ অন্য নিৰ্ধাৰিত টেবিলকে উপৰে নিচে উঠানামা কৰিয়ে বিভিন্ন মাধ্যমে অবকে ডিল কৰা থািয়া।



চিত্ৰ-২.৬৯ পেন্ডেল ড্ৰিল মেশিন এৰ ব্যৱহাৰ

৮) কাট অফ 'স' (Cut off Saw)

এ 'স' হিয়ে বিভিন্ন রূপ (Rod), ফ্লাট বার (Flat Bar), আঞ্জেলবার (Angle Bar), চ্যানেল বার (Channel Bar), ক্ষুর বার (Square Bar), কম ক্ষাসের পাইল ইত্যাদি এবং এট কোরা বার (চিত্ৰ-২.৬৭)। এ মেশিন একটি সার্কুলাৰ গ্ৰেড থাকে বেটি একটি বৈদ্যুতিক মোটোর সাহাজে চলিয়ে হয়। অবকে ফাইলে মেঝে মোটোৰ চালু কৰালৈ সার্কুলাৰ গ্রেডটি সুৱাতে থাকে। এ অবহাৰ হাতলকে ধৰে নিচেৰ দিকে এবেৰ অবেৰ ফুলৰ জাহে আৰে চাল প্ৰদান কৰালৈ সুৱাতে ঘোলৰ বৰ্ষণে অবকি বিদ্যুতিত হয়।



চিত্ৰ-২.৬৭ কাট অফ 'স' এৰ ব্যৱহাৰ

অথ ১: বেসবল ফ্লাটবার হিয়ে একটি উইলো মিলেম কাঠামো (Frame) উৱেষিক এৰ অন্ত পঁজুড়ে কৰা।


গীৱৰণিকাৰ সামগ্ৰ

- কোৱাৰ কৃতিগত নিৰাপত্তা পোৰ্টেক (পিপিই) কৰবহাৰ কৰা;
- নিৰাপত্তা নিয়মপত্ৰ ও আহাৰনিৰ্দি (OSH) অনুসৰণ কৰা;
- আজগিৰ কাছে বাসছক্ত ক্ষাত টেকন সন্তোষ ও সংগ্ৰহ কৰা;


- কাজের জন্য যথোক্ত পাওয়ার টুলস স্নাইভ ও নির্বাচন করা;
- কাজের ধরন অনুসারী পাওয়ার টুলসগুলো বিশিষ্ট ক্রম অনুসারে সংশ্লিষ্ট, সময় ও সহিতেজন করা;
- কুটিমুক্ত ও অসুরকিত পাওয়ার টুলস চিহ্নিত করতে পারা;
- পাওয়ার টুলসগুলো সুরক্ষার বান অনুসারে রক্ষণাবেক্ষণ করা;
- নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান ও কাজের বান অনুসারে টুলসগুলো পরিকার ও যথোক্ত সংরক্ষণ করা।



চিত্র-২.৬৭ কাজ গ্রিল

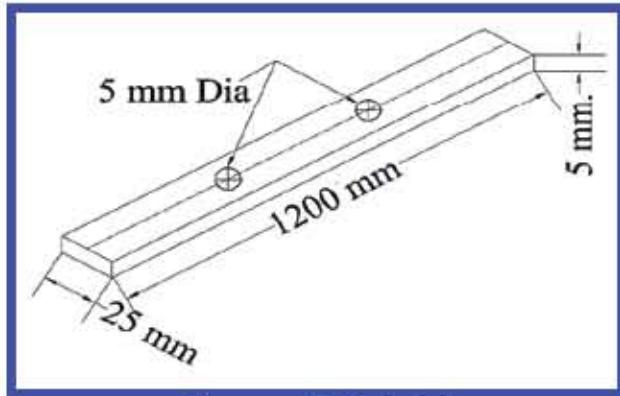

চিত্র-২.৬৯ দৈর্ঘ্য মাপের বার

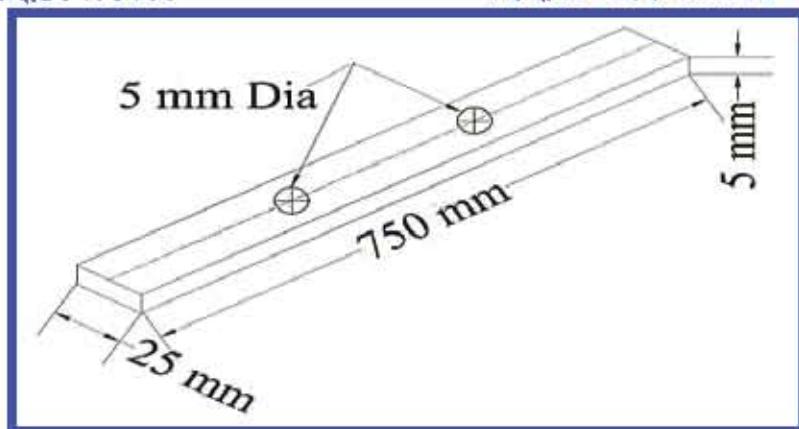

চিত্র-২.৬৮ প্রস্থ মাপের বার

যান্ত্রিক সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	লেদার আঁকড়ন	পুরু চাবকার টেক্সি	১ টি
২	হ্যাঙ প্রোজেক্স	পুরু চাবকার টেক্সি	১ জোড়া
৩	হেলিমেট	আকারি বালেন	১ টি

৪	সেফটি সুজ	শিক্ষার্থীদের পা-এর মাপ অনুযায়ী, শক্ত ও পুরু চামড়ার তৈরি, শক্ত ও হাই হিল, জুতার সামনের অংশে লোহার আবরণযুক্ত	১ জোড়া
৫	সেফটি গগলস	উন্নতমানের শক্ত রাবারের ফ্রেম, স্বচ্ছ প্লাস্টিকের প্লাস	১ জোড়া

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট, মেশিন)

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	বল পিন হ্যামার	১ পাউন্ড	১ টি
২	স্টিল বুল	১২ ইঞ্চি	১ টি
৩	হ্যাক'স	এডজাস্টেবল	১ টি
৪	এঙ্গেল গ্রাইভার/হ্যান্ড গ্রাইভার	স্ট্যান্ডার্ড সাইজ	১ টি
৫	স্কাইবার	স্ট্যান্ডার্ড সাইজ	১ টি
৬	বেঞ্চ ভাইস	৪ ইঞ্চি	১ টি
৭	অ্যানভিল	১৬ ইঞ্চি	১ টি
৮	ড্রাই-স্ক্রয়ার	৬ ইঞ্চি	১ টি
৯	সেন্টার পাথ্ফ	স্ট্যান্ডার্ড সাইজ	১ টি
১০	ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স	স্ট্যান্ডার্ড সাইজ	১ টি
১১	ফ্লাট ফাইল	১২ ইঞ্চি, সুথ	১ টি
১২	বেঞ্চ ড্রিল	মাঝারি সাইজ	১ টি
১৩	কাটিং চিজেল	৮ ইঞ্চি	১ টি
১৪	ব্লাকস্মিথ টৎস্	স্ট্যান্ডার্ড সাইজ	১ টি
১৫	নাইলন ব্রাশ	স্ট্যান্ডার্ড সাইজ	১ টি

মালামাল (Raw Materials)

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	এমএস ফ্লাটবার	১২০০ মিমি × ২৫ মিমি × ৫ মিমি	২ পিস
২	এমএস ফ্লাটবার	৭৫০ মিমি × ২৫ মিমি × ৫ মিমি	২ পিস
৩	ড্রিল বিট	৩ মিমি ব্যাস	১ পিস

কাজের ধারা

- প্রয়োজনীয় পিপিই পরিধান করো।
- পরিষ্কার পরিষ্কার ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিরীক্ষা করো।
- নির্দিষ্ট স্টোর হতে গ্রিলের ফ্রেমের পরিসীমার সমান দৈর্ঘ্য ও পুরুত বিশিষ্ট একখন্ত এমএস ফ্লাটবার হ্যাক'স দিয়ে কেটে নাও। মাপের সঠিকতা নিশ্চিত হতে ভালো মানের স্টিলরুল ও ত্রুটিমুক্ত ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স ব্যবহার করো।

৮. বারটিকে অ্যানডিলের উপর রেখে বল পিন হ্যামার দিয়ে হালকাভাবে পিটিয়ে সোজা করে নাও।
৯. ড্রাই (চিত্র-২.৬৮) এ দেয়া মাপ মোতাবেক বারটিকে ট্রাই-স্কয়ার ও স্ফাইবার দিয়ে মার্কিং করো।
১০. বারটিকে বেঞ্চ ভাইসে শক্তভাবে আটকিয়ে নিয়ে হ্যান্ড গ্রাইভার দিয়ে বারটিকে চার খন্দ করো।
১১. বারের কাটা অমসৃণ প্রাতগুলো ফ্লাট ফাইল দিয়ে মসৃণ করো।
১২. ড্রাই-স্কয়ার, স্ফাইবার ও স্টিল রুলের সাহায্যে প্রতিটি বারে ড্রাই অনুযায়ী মার্কিং করো।
১৩. সেন্টার পাঞ্চ দিয়ে মার্কিং করা বৃত্তের কেন্দ্রে পাঞ্চ করো।
১৪. বেঞ্চ ডিলের চাকে ড্রাই (চিত্র-২.৬৯) এ দেওয়া মাপ অনুযায়ী সঠিক ব্যাসের ডিলবিট সংযুক্ত করো।
১৫. প্রতিটি বারকে আলাদা আলাদাভাবে বেঞ্চ ডিলের ভাইসে আটকিয়ে পাঞ্চিং করা স্থানে ডিল করো।
১৬. ডিল সম্পূর্ণ হলে ডিল করা স্থানে ফ্লাট ফাইল দিয়ে মসৃণ করো।
১৭. কাজ শেষে নাইলনের ত্রাশ দিয়ে কাজে ব্যবহৃত সমস্ত টুলস, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি পরিষ্কার করো।
১৮. টুলসগুলো তেল দিয়ে যথাস্থানে বা সংরক্ষণের জন্য নির্ধারিত বাক্সে রাখ।
১৯. প্রতিটি টুলস ও সরঞ্জামাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান হতে সরবরাহকৃত ম্যানুয়াল অনুসরণ করো।

কাজের সতর্কতা

- হ্যান্ড গ্রাইভার দিয়ে ধাতু কাটার সময় হাতে হঠাত একটি ঝাঁকুনি লাগে এবং চালু অবস্থায় বেশ কাঁপুনি অনুভূত হয়। এজন্য হ্যান্ড গ্রাইভার এর সুইচ অফ করে বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে হাতে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ধরে এরপর সুইচ অন করে সাবধানে ধাতু কাটবে। হাত কেঁপে বা হাত ফসকে গ্রাইভার শরীরে মারাত্মক ক্ষতের সৃষ্টি করতে পারে।
- বেঞ্চ ডিল দিয়ে ডিল করার সময় ধাতুখন্দ ডিলের ভাইসে শক্তভাবে না আটকানো হলে ডিল চলাকালিন ডিল বিটের সাথে ধাতুখন্দ ঘুরতে ঘুরতে শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাত হানতে পারে।
- বেঞ্চ ডিল এ কাজ করার সময় মাথার চুল বড় হলে ডিলে আটকিয়ে গিয়ে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই মাথার চুল কাজ করার পূর্বেই ছোট করে নিতে হবে।
- হ্যান্ড ডিল ও বেঞ্চ ডিলে উৎপন্ন ধাতব চিপস্ ছুটে গিয়ে চোখে লেগে চোখ নষ্ট করে দিতে পারে। তাই এ যন্ত্র দু'টো ব্যবহারের সময় অবশ্যই সেফটি গগলস, সেফটি সু ও এপ্রোন পরে নিতে হবে।

আত্মপ্রতিফলন

ওয়েল্ডিৎ এর ক্ষেত্রে হ্যান্ড ও পাওয়ার টুলস ব্যবহার ও সংরক্ষণের দক্ষতা করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয়নি /আবার অনুশীলন করতে হবে।

অনুশীলনী-১

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কাজের ধরন অনুযায়ী টলস কত প্রকার ও কী কী?
২. ধাতু কাটার কাজে ব্যবহার করা হয় এমন তিনটি হ্যান্ড টুলস এর নাম লেখ।
৩. আর্ক ওয়েলিং হতে যে দু'টি ক্ষতিকর রঞ্চি নির্গত হয় তার নাম কী?
৪. চিপিং হ্যামারের কাজ কী?
৫. মাইন্ড স্টিল কাটতে কোন ধরনের হ্যাক'স লেড ব্যবহার করা হয়?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. হ্যাকস ফ্রেমে লেড কীভাবে আটকাতে হবে?
২. হ্যান্ডশিল্ড ব্যবহার না করে ওয়েলিং হেলমেট ব্যবহার করলে কী কী সুবিধা পাওয়া যায়?
৩. অ্যাজেলগ্রাইভার ও বেঁক গ্রাইভার এর কাজের সামৃদ্ধ ও পার্থক্য দেখাও।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ওয়েলিং কাজে ব্যবহৃত ৫টি হ্যান্ড টুলস এর ছবিসহ বর্ণনা করো।
২. হ্যাকস দিয়ে ধাতু কর্তনের ধারাবাহিক পদক্ষেপগুলো আলোচনা করো।

ହିତୀର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବେସିକ ଓରେଲ୍ଡିଂ Basic Welding



କୋଣୋ କିନ୍ତୁ ତୈରି କରାତେ ହୁଲେ ପ୍ରଥମେଇ ଭାବରେ ହୁବେ ଜୋଡ଼ା ଦେଖାଇର କଥା, କାରଣ ଜୋଡ଼ା ହାଡ଼ା ଅଧିକାଂଶ କେତେ କୋଣ ଯେବେ ବା ମ୍ଲାଙ୍ଗ ଭୈରି କରା ଯାଇ ନା । ଶିଳ୍ପକେତ୍ରେ ସତ ପ୍ରକାରେର ଜୋଡ଼ା ଦେଖାଇର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖେହେ ଓରେଲ୍ଡିଂ ଭାବେର ସମ୍ମେ ଅନୁଭବ । ଏମନ କୋଣ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ନେଇ ସେବାନେ ଖାତ୍ରକେ ଛାଇଭାବେ ଜୋଡ଼ା ଲାଗାନ୍ତାର ଅନ୍ୟ ଓରେଲ୍ଡିଂ ଏର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ । ସକଳ ପ୍ରକାର ନିର୍ବିଶ ଏବଂ ମେରାମତ କାରଖାନାର ଓରେଲ୍ଡିଂ ଏର ପ୍ରାଚୀନୀଯତା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ଶିଳ୍ପ କାରଖାନାର ଦକ୍ଷ ଓରେଲ୍ଡାରଦେର ଦେଶେର ଶିଳ୍ପରିନ୍ଦରରେ ସହେଟି ଭୂମିକା ରଖେହେ ।

ଏହି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ପାଠ ଶେବେ ଆମରା-

- ଶ୍ରେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଅନୁଯାୟୀ କାଜେର ଅନ୍ୟ ଅବ ପ୍ରତ୍ୱୁତ୍ କରାତେ ପାରିବ;
- ଅବ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାଚୀନୀୟ ଯାଟେରିଆଲ୍ସ ଓ ଯାମାମାଲ ନିର୍ବିଚନ କରାତେ ପାରିବ;
- ଓରେଲ୍ଡିଂ ଯଜ୍ଞାତି ସେଟ କରାତେ ପାରିବ;
- ପରିଶନ ଅନୁଯାୟୀ ଅବ ସେଟ କରାତେ ପାରିବ;
- ବିଭିନ୍ନ ଓରେଲ୍ଡିଂ ଗର୍ଭିର ଯାଧ୍ୟରେ ୧୫୫ ଏବଂ ୧୫୫ ଅବସ୍ଥାନେ ଓରେଲ୍ଡିଂ ସମ୍ପର୍କ କରାତେ ପାରିବ;
- ଓରେଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ଟ୍ରୁଟିଶ୍ନ୍ଲୋ ଚିହ୍ନିତ କରେ ପ୍ରତିକାର କରାତେ ପାରିବ;
- କର୍ମକେତ୍ର ପରିକାର କରେ ସଞ୍ଜାତି ଶୋରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାତେ ପାରିବ ।

উল্লিখিত শিখনকলগুলো অর্জনের পথে এই অধ্যায়ে আমরা পীচটি অবস্থার করবো। এই অবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন ওয়েল্ডিং এ ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যবহার, পেশাগত নিরাপত্তা ও সাহ্য এর সম্ভাব্য বিষয় চিহ্নিত ও মুকি শনাক্তকরণ এবং কর্মসূচি পরিস্থিতিতে তাইচক্ষণিক পদক্ষেপ প্রয়োজনীয় অর্জন করবো। অবস্থার পূর্বে প্রয়োজনীয় তাবিক বিষয়সমূহ জানব।

২.১ ওয়েল্ডিং পরিচয় (Introduction to Welding)

ওয়েল্ডিং হলো স্থানীভাবে জোড়া দেয়ার প্রণালী। পূর্বে যে সকল জোড়া রিভেটের সাহায্যে দেয়া হত এখন উহা ওয়েল্ডিং এর সাহায্যে দেয়া হয়। জাহাজ, পুল, সেক্ট, টীলের কাঠামো, ট্রাক, পাইপ লাইন, বিসান, যানবাহন প্রয়োজনীয় এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয় অঞ্চলগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে।

২.১.১ ওয়েল্ডিং এর পরিচয়:

গ্রীল তৈরির দোকানে হয়েক রুকমের গ্রীল তৈরি হয়, সেখানে একাধিক ধাতুরকে জোড়া লাগানো হয়। আবার কারাবুলার ধাতুরকে উত্তোলন করে অর্ধগতিত অবস্থায় এনে হাতুড়ির সাহায্যে পিটিয়ে শিকল বানানো হয়। উভয়ক্ষেত্রে জোড়া হয় স্থানী, তবে গ্রীল তৈরির দোকানে জোড়া লাগানোর অন্য জোড়াস্থানে চাপ প্রয়োগ করতে হয় না, কিন্তু কারাবুলার শিকল বানাতে জোড়াস্থানে হাতুড়ির আঘাত বা চাপ প্রয়োগ করতে হয়। আমরা এরূপ জোড়া সেওয়াকে ওয়েল্ডিং করা বলি। সুতরাং ওয়েল্ডিং এর সংজ্ঞা হলো- দুই বা ততোধিক ধাতুর রেফলেক (একই জাতীয় ধাতু কিংবা তিনি জাতীয় ধাতু) অনেক ফেরে অধিক ধাতুর খণ্ডে তাপ প্রয়োগ করে পূর্ণগতিত অথবা অর্ধগতিত অবস্থায় এনে জোড়া স্থানে পরিপূরক ধাতু মুক্ত করে অথবা না করে চাপ প্রয়োগ করে অথবা বিনা চাপে স্থানীভাবে জোড়া দেয়ার পদ্ধতিকে ওয়েল্ডিং বলে।




চিত্র: ২.১ ওয়েল্ডিং পদ্ধতি

বিহুল প্রচলিত ওয়েল্ডিং পদ্ধতিগুলি হলো:


- কোর্ক ওয়েল্ডিং
- প্যাস ওয়েল্ডিং
- আর্ক ওয়েল্ডিং
- থার্মিট ওয়েল্ডিং
- টিপ ওয়েল্ডিং
- মিগ ওয়েল্ডিং
- ইলেক্ট্রিক রেজিট্যাল ওয়েল্ডিং




চিত্র: ২.২ এক্সেল ওয়্যারিং

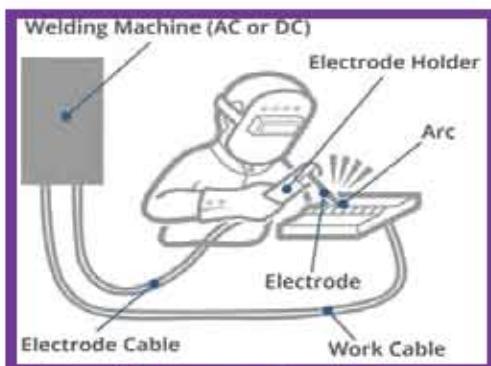

চিত্র: ২.৩ এক্সেল ওয়্যারিং

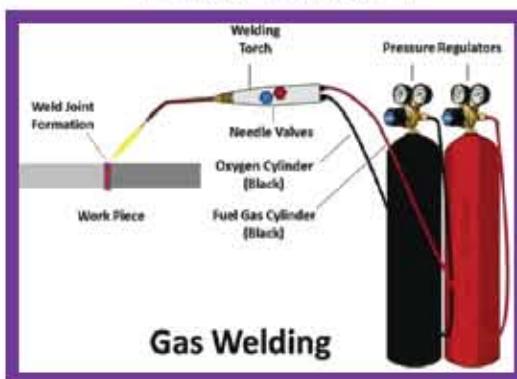

চিত্র: ২.৪ গেস ওয়্যারিং

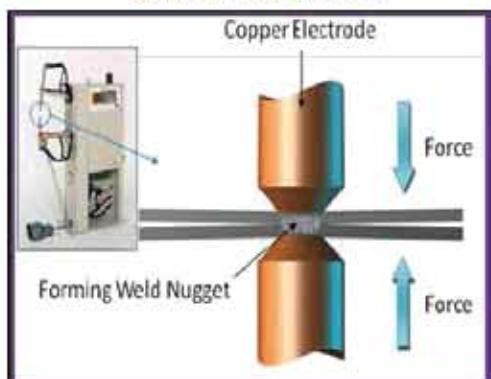

চিত্র: ২.৫ ইলেক্ট্রনিক বেজিংড্যাল ওয়্যারিং



চিত্র: ২.৬ প্লাশ ওয়্যারিং



চিত্র: ২.৭ টিগ ওয়্যারিং



চিত্র: ২.৮ ওয়াইটি ওয়্যারিং

অনুসন্ধানমূলক কাজ ১: তোমার শ্রেণিকক্ষের জালালার গ্রীল তৈরি করতে খাতুর খন্দ গুলোকে কোন পদ্ধতিতে জোড়া দেওয়া হয়েছে খুঁজে বের করা।

অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন ১: একাধিক খাতব খন্দকে কোন পদ্ধতিতে স্থায়ীভাবে জোড়া দেওয়া যায়?

২.১.২ ওয়েল্ডিং-এর শ্রেণিবিন্যাস

বহু প্রচলিত ওয়েল্ডিং পদ্ধতির শ্রেণিবিন্যাস নিচে উল্লেখ করা হলো-

ওয়েল্ডিং প্রধানত দু'প্রকার। যথা-

১. প্রেসার ওয়েল্ডিং বা ননফিউশন ওয়েল্ডিং (Pressure Welding or Nonfusion Welding)

২. নন প্রেসার ওয়েল্ডিং বা ফিউশন ওয়েল্ডিং (Nonpressure Welding or Fusion Welding)

উপরেরপ্রধান শ্রেণি দু'টিকে আবার বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন-

১. প্রেসার ওয়েল্ডিং বা ননফিউশন ওয়েল্ডিং

(ক) ফোর্জ ওয়েল্ডিং (Forge Welding)

- হ্যামার ওয়েল্ডিং (Hammer Welding)
- ডাই ওয়েল্ডিং (Die Welding)
- রোল ওয়েল্ডিং (Roll Welding)

(খ) ইলেক্ট্রিক রেজিস্ট্যাল ওয়েল্ডিং

- বাট ওয়েল্ডিং (Butt Welding)
- সিম ওয়েল্ডিং (Seam Welding)
- স্পট ওয়েল্ডিং (Spot Welding)
- প্রজেকশন ওয়েল্ডিং (Projection Welding)
- পারকাশন ওয়েল্ডিং (Percussion Welding)
- ফ্লাশ ওয়েল্ডিং (Flush Welding)

২. নন প্রেসার ওয়েল্ডিং বা ফিউশন ওয়েল্ডিং

(ক) আর্ক ওয়েল্ডিং (Arc Welding)

- শিল্ডেড মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং (SMAW)
- টিগ ওয়েল্ডিং (TIG/GTAW)
- মিগ ওয়েল্ডিং (MIG/GMAW)


(খ) গ্যাস ওয়েল্ডিং (Gas Welding)

- অক্সি অ্যাসিটিলিন ওয়েল্ডিং (Oxy Acetylene Welding)
- অক্সি হাইড্রোজেন ওয়েল্ডিং (Oxy Hydrogen Welding)
- এয়ার অ্যাসিটিলিন ওয়েল্ডিং (Air Acetylene Welding)

(গ) থারমিট ওয়েল্ডিং (Thermite Welding)

২.২ বহু প্রচলিত ওয়েল্ডিং পদ্ধতির বর্ণনা

২.২.১ শিল্পে মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং- এ প্রক্রিয়ার ইলেক্ট্রোড এবং কার্বোক্লুব যথে বৈদ্যুতিক আর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে তাপ সৃষ্টি করে খাতুকে শূরু গণিত অবস্থায় এনে জোড়া দেয়ার কাজ সম্পাদিত হয়। এক্ষেত্রে ইলেক্ট্রোড নিজে গলে জোড়ার স্থানে পরিশুরক খাতু সরবরাহ করে অথবা আলাদা পরিশুরক খাতু সরবরাহ করা হয়।

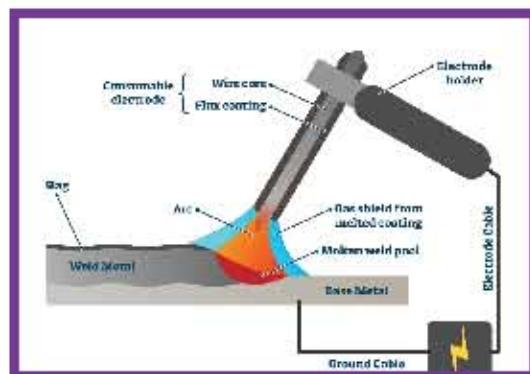


চিত্র: ২.৯ শিল্পে মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং পদ্ধতি

২.২.২ স্পট ওয়েল্ডিং-এর কার্যনীতি


স্পট ওয়েল্ডিং মেশিনে দুটি অসার তৈরী রকার আর্মস বা ইলেক্ট্রোড থাকে। একটি পজেটিভ (+) টার্মিনাল অপারেট নিলেটিভ (-) টার্মিনাল। এই দুটি ইলেক্ট্রোডের মধ্যে একটি চলমান আর অন্যটি ফিক্স (Fixed)। বিদ্যুৎ প্রবাহ এই দুটি ইলেক্ট্রোডের মধ্য দিয়ে প্রযোজিত হয়।

যে অংশটি জোড়া দেওয়া হবে সেই খাতু পাতের প্রান্ত দুটি একটির উপর অন্যটি অর্পাই ওভেরলেপিং (Overlapping) অবস্থার মধ্যে নিলেটিভ (-) ও পজেটিভ (+) ইলেক্ট্রোডের বা রকারের পিণিত বিস্তুতিতে মেঝে হালকা চাপ দিয়ে ইলেক্ট্রোডের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ বাধা পেয়ে সামান্য ঊজালে জোড়া জ্বান্তি স্পটেত বা একটি বিস্তুতে আঠিকে থাক।

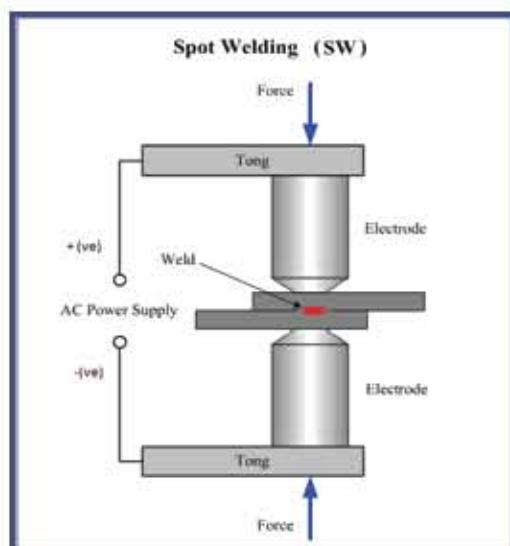

চিত্র-২.১০ স্পট ওয়েল্ডিং এর কার্যনীতি

বৈদ্যুতিক সংযোগ বিদ্যুম করা হলে গণিত উপাদানের 'নাগেট' (Nugget) সংযোগস্থলকে শক্ত করে দেয়। তাপ উপাদানের অন্য তামার ইলেক্ট্রোড উপকরণসমূহের মধ্য দিয়ে তফ্তি প্রোগ্রাম করে। তাপ উপাদান নির্ভর করে বৈদ্যুতিক ঝোঁখ, খাতুর ভাল পরিবাহকত এবং তফ্তি প্রবাহ চলার সময়ের উপর।

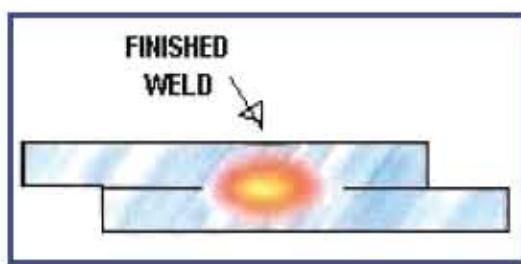

চিত্র-২.১১ স্পট ওয়েল্ডিং এর 'নাগেট'

ବିଆନୀ ଖୁଲ (Joule) ଏବଂ ଭାଣୀଯ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ, ଉତ୍ପତ୍ତ ତାପ ନିଚେର ସଥିକରଣ ହାତ୍ରା ପ୍ରକାଶ କରା ହୁଏ-

$$H = I^2 \times R \times T$$


ଏଥାନେ, $H =$ ଉତ୍ପାଦିତ ଯୋଡ଼ ତାପ (ଖୁଲ)

$I =$ ଭାଣୀ ପ୍ରବାହ (ଆମିଗ୍ରାମ)

$R =$ ଭାଣୀ ବ୍ୟାଧି (ଓହମ) ଏବଂ

$T =$ ଭାଣୀ ପ୍ରବାହର ସମୟ (ସେକ୍ଷଣ)

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖୁଲନାମ୍ବ କଣ୍ଠାରେ ବ୍ୟାଧି କମ ଓ ତାପ ପରିବାହୀ କରନ୍ତା ବେଳି ହେଉଥାଇ ସ୍ପଟ ଓହେନ୍ଡି ଏ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲ ହିସେବେ ବ୍ୟବହାର କରା ହେଲା ଥାକେ। କଲେ ସେ ତାପ ଉତ୍ପତ୍ତ ହୁଏ, ତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲ ଏ ନା ହେଲା ବେଳି ବ୍ୟାଧିବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟୁତ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା।

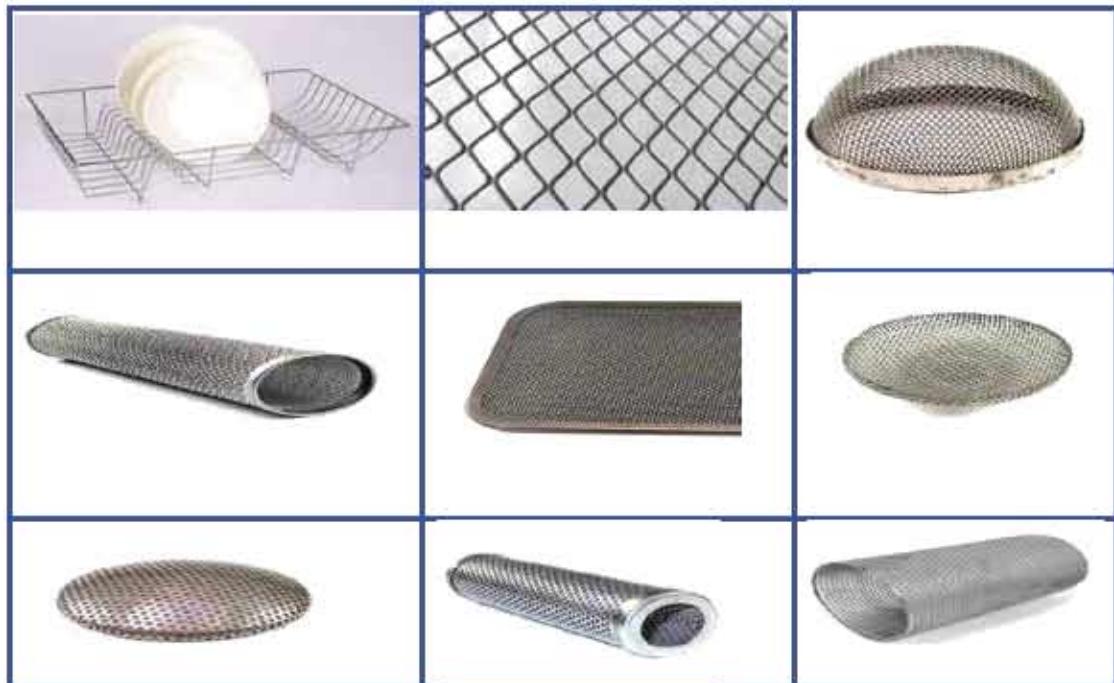


ଚିତ୍ର-୨.୧୨ ସ୍ପଟ ଓହେନ୍ଡି ମେଲିନେ ତୈରି ବିଭିନ୍ନ ଫକାର ତାରେର ଜାଲ, ଫିଲ୍ଟର, କିଚେନ ସାମଗ୍ରୀ

୨.୨.୩ ସ୍ପଟ ଓହେନ୍ଡି ଏବଂ ସୁବିଧା ଓ ଅସୁବିଧା

- ଏହି ହାତ୍ରା ଉକ୍ତ ପରିକଳ୍ପନା ଓହେନ୍ଡି ସମ୍ପଦ କରା ଯାଏ।
- ଏହି ହାତ୍ରା ଜହାଜେଇ ଉକ୍ତ ଶାରୀ ଉତ୍ପାଦନ କରା ଯାଏ।
- ଉତ୍ପାଦନ ଯା ଅବରକିଳାବେ କାଳ କରା ଯାଏ।
- ସ୍ପଟ ଓହେନ୍ଡି ଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ପଟ ହାତ୍ରା ଅନ୍ୟ ଜାହାଜାମ ବିଟ ଏବଂ କୋନ କଣ୍ଠି ହେବାନା।
- ସ୍ପଟ ଓହେନ୍ଡି ଅନ୍ତାନ୍ତ ଓହେନ୍ଡି ଏବଂ ଫେରେ ପୂର୍ବଳ ଓହେନ୍ଡି ଦେଇ।

২.৩ গ্যাস টার্লেটন আর্ক ওয়েডিং এর মুক্তিপত্র

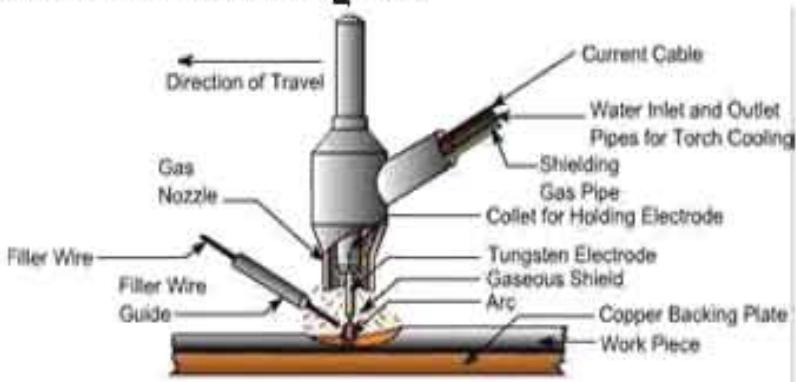

চিত্র: ২.৩ গ্যাস টার্লেটন আর্ক ওয়েডিং এর মুক্তিপত্র

গ্যাস টার্লেটন আর্ক ওয়েডিং এবং আর্ক ওয়েডিং- একই নামিতে কাজ করে। টার্লেটন ইলেক্ট্রোল এবং অহার্কপিসের বর্ষে ইলেক্ট্রিক আর্ক সৃষ্টি করে তাল উৎপন্ন করা হয়। আর্ক, ইলেক্ট্রোল এবং ওয়েল্ডিং নিশ্চিয় গ্যাসের আবরণে ঢাকা থাকে বা সহজে অন্য উপাদানের সাথে পিণ্ডিত হয় না কলে ওয়েল্ড এলাকা বাতুশিত অঙ্গজনে ঢাকা কল্পিত হওয়া থেকে প্রতিমোখিত হয়। টার্লেটন ইলেক্ট্রোল প্রক্রিয়াকে অধিবাসাক তবে পুরু ধীরে ধীরে কমপ্রাপ্ত হয়। প্রযোজনাবোধ অঙ্গ অ্যাসিটিলিন ওয়েডিং-এর ন্যায় পৃথকভাবে ফিলার ওয়েল্ড ক্ষমতাত হয়।

২.৩.১ গ্যাস টার্লেটন আর্ক ওয়েডিং এর ধৰন

(Definition of Gas Tungsten Arc Welding):

গ্যাস টার্লেটন আর্ক ওয়েডিং (GTAW) বা টিগ (TIG) টার্লেটন ইলার্ট গ্যাস। এটি একটি বিশেষ ধরনের ওয়েডিং পদ্ধতি। একে বিশেষ ধরনের টর্চ কলাহীন (Non Consumable) ইলেক্ট্রোল ব্যবহৃত হয়। বাতুশিত অঙ্গজনের দৃশ্য হতে জোড় থানকে রক্ষা করার জন্য নিশ্চিয় গ্যাস হেবল: আর্গন, হিলিয়াম ইভ্যাসি ব্যবহৃত হয়। প্রযোজনাবোধ আলাদাভাবে ফিলার মেটাল ব্যবহার করা হয়। এই বিশেষ পদ্ধতির ওয়েল্ডই গ্যাস টার্লেটন আর্ক ওয়েডিং।



চিত্র: ২.৩.১ গ্যাস টার্লেটন আর্ক ওয়েডিং

২.৩.২ গ্যাস টার্লেটন আর্ক ওয়েডিং এর বৈশিষ্ট্যসমূহ

- ওয়েল্ড সেটাপের পুরণক সান উচ্চমান সম্পর্ক হয়।
- ওয়েল্ড তল মসৃণ ও সম্পূর্ণ হয়।
- কোন স্প্লাষচার উৎপন্ন হয় না।

- স্লাগ সৃষ্টি হয় না।
- ধৌয়া উৎপন্ন হয় না।
- যে সব ধাতু অন্যান্য পদ্ধতিতে ওয়েল্ডিং করা সুবিধাজনক নয় সে ক্ষেত্রে গ্যাস টাংস্টেন আর্ক ওয়েল্ডিং সুবিধাজনক।

২.৩.৩ গ্যাস টাংস্টেন আর্ক ওয়েল্ডিংয়ের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ (Advantages and Disadvantages of Gas Tungsten Arc Welding)

সুবিধাসমূহ (Advantages)


- ১) এ পদ্ধতিতে মূল ধাতুর গুণগুণ অক্ষুণ্ণ থাকে।
- ২) অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, কপার, নিকেল, স্টেইনলেস স্টিল, মাইল্ড স্টিলসহ প্রায় সব শংকর ধাতু ওয়েল্ডিং করা যায়।
- ৩) জোড়া স্থান মসৃণ ও সমতল পাওয়া যায়।
- ৪) কোনো প্রকার স্প্যাটার (Spatier) বা স্লাগ জাতীয় ক্রটি থাকে না।
- ৫) ছিদ্রময়তা বা ধাতব বিকৃতি হয়না।
- ৬) অধিক দুট ওয়েল্ডিং করা যায়।
- ৭) হস্তচালিত/স্বয়ংক্রিয় উভয়ভাবেই কাজ করা যায়।
- ৮) অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফিলার রড ছাড়া আবার প্রয়োজন ফিলার রড ব্যবহার করে কাজ করা যায়।
- ১০) খুবই পাতলা সেকশনে ওয়েল্ডিং উপযোগী।

অসুবিধাসমূহ (Disadvantages)

- ১) ওয়েল্ডিং সরঞ্জামাদি জটিল থাকায় স্থানান্তরযোগ্যতা কম।
- ২) সরঞ্জামাদি ব্যয়বহুল এবং বাহিরের কাজের জন্য উপযোগী কম।
- ৩) কারেন্ট, ভোল্টেজ, ওয়েল্ডের গতি ও সঠিক ইলেকট্রোড নির্বাচন জটিল বিষয় তবে এ গুলো সঠিক নির্বাচন না হলে ওয়েল্ড দুর্বল হবে।
- ৪) ৬ মিমি.- এর অধিক পুরুত্বের পাতের জন্য ব্যবহার করা হয় না।
- ৫) দক্ষ ওয়েল্ডার প্রয়োজন।
- ৬) অপারেটরের অধিক নিরাপত্তা প্রয়োজন হয়।
- ৭) অতিবেগুনি রশ্মি ওয়েল্ডারের জন্য ক্ষতিকর।

২.৪ গ্যাস মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং এর মূলনীতি

গ্যাস মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং, আর্ক ওয়েল্ডিং এর মতো একই নীতিতে কাজ করে। এটি $H=K I^2 RT$ এ মূল নীতিতে কাজ করে। এখানে, বৈদ্যুতিক চাপ কমিয়ে বৈদ্যুতিক প্রবাহ বৃক্ষি করা হয় ফলে অধিক পরিমাণ তাপ সৃষ্টি হয়। এতে ফ্লাক্স এর আবরণবিহীন ফিলার মেটালের একটি তারের কুশলী (Spool) থেকে যথাযথ হোল্ডারের মধ্য দিয়ে অবিরত ফিলার মেটাল সরবরাহ করা হয়। উক্ত ফিলার মেটাল ইলেকট্রোড হিসাবে কাজ করে, যা বিদ্যুৎ প্রবাহিত করার মাধ্যমে তারের প্রাপ্ত ও কার্যবস্তুর মধ্যে আর্ক উৎপন্ন করে প্রয়োজনীয় তাপ সৃষ্টি করে এবং পুর্ণগতি অবস্থায় জোড়া স্থানে পরিপূরক ধাতু সরবরাহ করে। হোল্ডারের নজলের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নিক্ষিয় গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে আর্ক ও ওয়েল্ড এলাকা আচ্ছাদিত করে রাখে। এ কার্যাদি অর্ধ অ্যাট্মিয় (Semi-Automatic) বা অ্যাট্মিয় (Automatic) পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়।

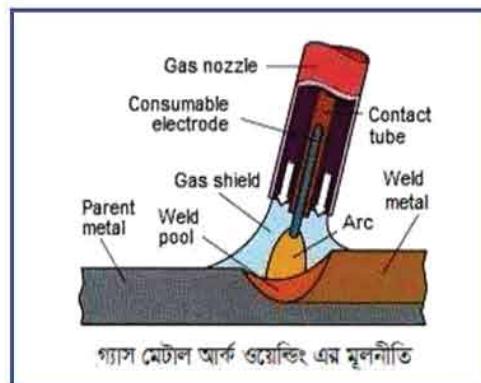

২.৪.১ গ্যাস মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং

যে আর্ক ওয়েল্ডিং পদ্ধতিতে অবিরতভাবে সরবরাহকৃত ধাতব ক্ষয়িকু ইলেকট্রোড ও কার্যবস্তুর মধ্যে উৎপন্ন আর্কের মাধ্যমে উৎস্থ করে, আর্ক, ইলেকট্রোড ও গলিত ধাতুকে নিক্ষিয় গ্যাস (Inert Gas) যেমন- আর্গন, হিলিয়ন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড অথবা এদের মিশ্রিত গ্যাস দ্বারা আচ্ছাদিত রেখে কোন ফ্লাক্স (Flux) ব্যবহার না করে ওয়েল্ডিং করা হয়, তাকে গ্যাস মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং বা মেটাল ইনার্ট গ্যাস ওয়েল্ডিং (MIG) বলা হয়। গ্যাস মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং প্রক্রিয়ায় প্রায় 7000°C তাপমাত্রায় ওয়েল্ডিং করা হয়।

প্রথমে এটা আগন্র গ্যাসের আবরণীর সাহায্যে কেবলমাত্র অ্যালুমিনিয়াম ওয়েল্ডিং এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। কার্বন-ডাই-অক্সাইড কার্বন টালের জন্য অধিকতর সম্ভা শিল্পিং গ্যাস হিসাবে আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত আগন্রের অধিক ত্বরণমূল্যের দরুন এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু উন্মুক্ত স্থান ছাড়া আবক্ষ স্থানে কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) গ্যাস দ্বারা ওয়েল্ডিং করতে গ্যাস এক্সট্রাক্টর (Gas Extractor) ব্যবহার করা উচিত নতুন ওজনের কারণে CO কার্বন মনোঅক্সাইড গ্যাস ৭% থেকে ১২% (শতকরা ৭ থেকে ১২ ভাগ) নীচে বসে থাকে, এবং পরে আগে আগে উপরের দিকে উঠার সময় দ্বাস প্রক্রান্তে মানুষের শরীরের দুকে কর্মরত Welder এর মৃত্যু ঘটা অস্বাভাবিক নয়। উন্মুক্ত স্থানে কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) গ্যাস ব্যবহার ব্যয় সংকোচন করে বলে এর ব্যবহার এখন পর্যন্ত নিষিক করা হয়নি।

২.৪.২ গ্যাস মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং এর বিশেষ সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ (Specific Advantages & Disadvantages of Gas Metal Arc Welding)

সুবিধাসমূহ (অক্ষাখণ্ধমূব)

- গ্যাস মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং প্রক্রিয়া অন্যান্য ওয়েল্ডিং প্রক্রিয়ার চেয়ে অধিক দুর্তর।
- গভীর অনুপ্রবেশ বিশিষ্ট ওয়েল্ডিং জোড়া পাওয়া যায়।
- পাতলা এবং পুরু উভয় প্রকার কার্যবস্তুকে সফলভাবে ওয়েল্ডিং করা যায়।


- সহজেই যান্ত্রিকভাবে পরিচালিত করা যায়।
- গ্যাস রেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং প্রক্রিয়ার ওপরেও ধীকু অবক্ষেপ (Deposit) হাত্তি অধিক পাওয়া সম্ভব।
- সকল পার্শিশনে নিখুঁত ও অধিক দৃঢ়ত্বে অবিরত ওয়েল্ডিং করা যায়।
- ফ্লার ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না।
- অপারেটরের দক্ষতা কম হলেও চলে।
- কার্বন টাই-অক্সাইড ওয়েল্ডিংয়ে ব্যবহৃত করা হয়।
- গভীর অনুগ্রহেশ্বৃষ্ট (Good Penetration) উভত মানের ওয়েল্ডিং পাওয়া যায়।

অসুবিধাসমূহ (Disadvantages)

- অন্যান্য ওয়েল্ডিং প্রক্রিয়ার তুলনায় মি঳ ওয়েল্ডিং পদ্ধতি অনেকটা জটিল।
- বেকানিজম বা ফ্লারাইজিসমূহের ব্যবহৃত বেশি।
- আর্কের স্থায়িত্ব কম।

২.৫ গ্যাস ওয়েল্ডিং

যে কোন একটি দাণ্ড গ্যাস ও অক্সিজেনের অঙ্গ বিশ্বেতে সরবরাহকৃত উভাবের মাধ্যমে যে ওয়েল্ডিং করা হয় তাকে গ্যাস ওয়েল্ডিং বলে। এই পদ্ধতিতে ওয়েল্ডিং টর্চের মাধ্যমে অক্সিজেন ও এসিটিলিন বা অন্য যে কোন দাণ্ড গ্যাস প্রয়োজনীয় অনুসূচিতে বিশ্বিত করে নজেলের মাধ্যমে উচ্চ বেগে প্রবাহিত করে স্পার্ক লাইটারের সাহায্যে জ্বালিয়ে শিখা তৈরি করা হয়, উক্ত শিখার উভাবে ওয়েল্ডিং করা হয়। গ্যাস ওয়েল্ডিং এ অক্সিজেন ও এসিটিলিন গ্যাস স্বচাহাতে বেশি ব্যবহৃত হয়।

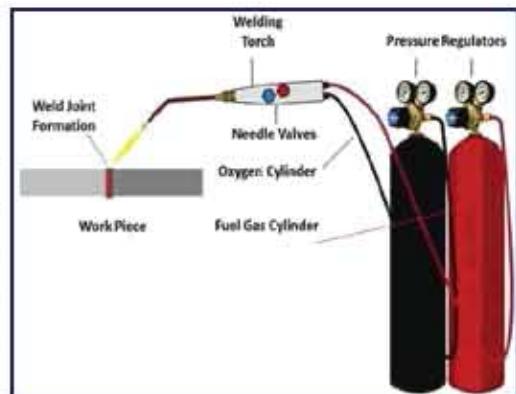

চিত্র: ২.১৫ গ্যাস ওয়েল্ডিং

২.৫.১ জ্বালানী (দাণ্ড) গ্যাস

যে সকল গ্যাস অক্সিজেন সহযোগে প্রক্রিয়া হয়ে প্রচুর পরিমাণ তাপ ও আলোক প্রতি উৎপন্ন করে সেই সকল গ্যাসকে দাণ্ড গ্যাস বলে। দাণ্ড গ্যাস সমূহের মান এদের ক্যালরিক্রিক ত্যাগুর উপর নির্ভর করে। সাধারণত প্রজ্ঞান কালে দুর্ঘট ও যৌব্রা তৈরি করে না এবং দাসে সজা এমন গ্যাস সমূহকে গ্যাস ওয়েল্ডিং এর জন্য উত্তম সনেকরা হয়। নিম্নে কয়েকটি দাণ্ড গ্যাসের নাম উল্লেখ করা হল।

এসিটিলিন (Acetylene), হাইড্রোজেন (Hydrogen), মিথেন (Methane), ইথেন (Ethene), প্রোপেন (Propane), বিউটেন (Butane), LPG ও বেনজেল (Benzol) ইত্যাদি।

২.৫.২ সাহায্যকারী গ্যাস

যে সকল গ্যাস প্রজ্বলনের সময় নিজে জলে না কিন্তু অন্যকে জলতে সাহায্য করে সেই সকল গ্যাসকে সাহায্যকারী গ্যাস বলা হয়। গ্যাস ওয়েল্ডিং এর ক্ষেত্রে একমাত্র সাহায্যকারী গ্যাস অক্সিজেন গ্যাস।

মুক্ত অবস্থায় অক্সিজেন রঙ, গন্ধ ও স্বাদহীন একটি গ্যাস। অক্সিজেনের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হল সে নিজে জলে না কিন্তু অন্যকে জলতে সাহায্য করে। অক্সিজেনের এই বৈশিষ্ট্যের কারণে একে সাহায্যকারী গ্যাস হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে।

২.৫.৩ গ্যাস ওয়েল্ডিং ফ্লেম

অক্সিজেন ও এসিটিলিন গ্যাসের জালনের ফলে যে ফ্লেম তৈরি হয় সেটাই অক্সি-এসিটিলিন ফ্লেম। অক্সি-এসিটিলিন ফ্লেম তিন প্রকার, যথা-

ক) কার্বুরাইজিং ফ্লেম (Carburizing Flame)


যে অক্সি-এসিটিলিন ফ্লেমে অক্সিজেনের চেয়ে এসিটিলিনের পরিমাণ বেশি থাকে তাকে কার্বুরাইজিং ফ্লেম বলে। ইনার হোয়াইট কোন ও আউটার ইনভেলপ এর মধ্যবর্তী পালক আকৃতির ফ্লেম দেখে কার্বুরাইজিং ফ্লেম চেনা যায়। এই ফ্লেমে অক্সিজেন ও এসিটিলিন গ্যাসের অনুপাত $0.9:1$ । কার্বুরাইজিং ফ্লেমের আরেক নাম রিডিউসিং ফ্লেম। কার্বুরাইজিং ফ্লেমের সর্বাধিক তাপমাত্রা প্রায় $2700-2900$ ডিগ্রী সে.। এটি প্রজ্বলন কালে পত পত শব্দ করে। ধাতব পৃষ্ঠ হাডেনিং করার কাজে এটির ব্যবহার ব্যাপক। ব্রেজিং, এলুমিনিয়াম ও মোনেল মেটাল ওয়েল্ডিং-এ এটি ভাল ফল দেয়।

খ) নিউট্রাল ফ্লেম (Neutral Flame)

যে অক্সি-এসিটিলিন ফ্লেমে অক্সিজেন ও এসিটিলিনের পরিমাণ সমান থাকে, তাকে নিউট্রাল ফ্লেম বলে। এই ফ্লেমের ইনার হোয়াইট কোন ছোট ও তীক্ষ্ণ শিখার রং হালকা বেগুনী হয়। পরিমাণ সমান হওয়ায় কোন গ্যাস এককভাবে কোন ধাতুর উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। গ্যাস ওয়েল্ডিং কাজে নিউট্রাল ফ্লেম সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। নিউট্রাল ফ্লেমের সর্বাধিক তাপমাত্রা $3100-3250$ ডিগ্রী সে.। গ্যাস ওয়েল্ডিং-এ সময় এটি মূলু শব্দ সহকারে জলে। নিউট্রাল ফ্লেম দিয়ে সকল ধরনের ধাতু ওয়েল্ডিং করা যায়।

গ) অক্সিডাইজিং ফ্লেম (Oxidizing Flame)

যে অক্সি-এসিটিলিন ফ্লেমে এসিটিলিনের চেয়ে অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি থাকে তাকে অক্সিডাইজিং ফ্লেম বলে। স্টীলের ক্ষেত্রে এটি খুব বেশি ব্যবহৃত হয়না। এই ফ্লেমের ইনার হোয়াইট কোন খুব ছোট ও তীক্ষ্ণ শিখার রং হালকা বেগুনী হয়। এই ফ্লেমে অক্সিজেন ও এসিটিলিন গ্যাসের অনুপাত $1.5:1$ এবং ফ্লেমের সর্বাধিক তাপমাত্রা $3300-3480$ ডিগ্রী সে.। গ্যাস ওয়েল্ডিং-এ সময় এটি হিস হিস ফ্লেম পিতল ও কাশা ওয়েল্ডিং এর ক্ষেত্রে বেশি ব্যবহৃত হয়। শব্দ সহকারে জলে। অক্সিডাইজিং

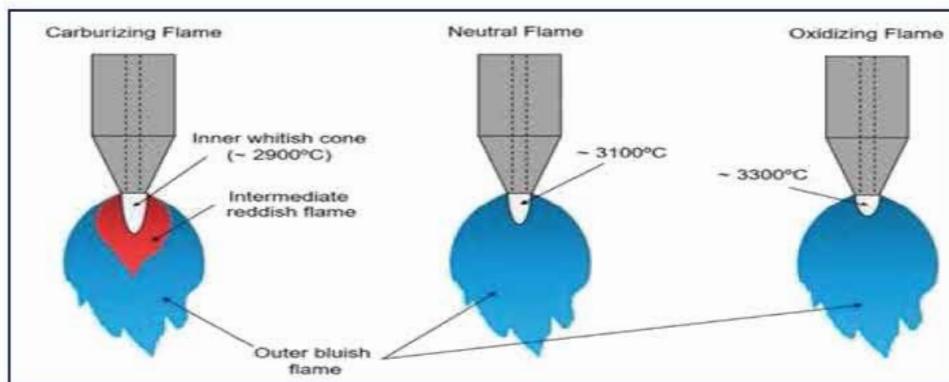

চিত্র-২.১৬ গ্যাস ওয়েল্ডিং ফ্রেম

২.৬ ওয়েল্ডিং পরিভাষা (Welding Terminology)

ওয়েল্ডিং এর কাজ শিখতে এসে একজন শিক্ষানবিস বা নবীন ওয়েল্ডারকে কতিপয় শব্দ বার বার শুনতে হয়। উক্ত শব্দগুলির পরিভাষা জানা এবং বুবাতে পারা তার জন্য অতি প্রয়োজন। এ দিক বিবেচনা করে নিচে কতিপয় বহু প্রচলিত ওয়েল্ডিং পরিভাষা সম্পর্কে লিখা হয়।

২.৬.১ ওয়েল্ডিং পরিভাষাসমূহ

বেস মেটাল বা প্যারেন্ট মেটাল (Base Metal):

যে ধাতুকে ওয়েল্ডিং করা হচ্ছে তাকে বেস মেটাল বা প্যারেন্ট মেটাল বলে।

ফিলার মেটাল (Filler Metal):

পরিপূরক ধাতু হিসেবে ওয়েল্ডিং এর সময় জোড়া স্থানে এটা প্রয়োগ করা হয়।

রান (Run):

ইলেক্ট্রোড বা গ্লোপাইপকে একবার মূলধাতুর উপর দিয়ে টেনে নেয়ার পর, বেসমেটালের উপর যে ধাতু জমা হয় তাকে রান বলে। একে অনেক সময় বিদ্বান বলা হয়।

রুট (Route):

ওয়েল্ডিং করার জন্য প্রস্তুতকৃত ধাতু খন্ডহয়ের মুখোমুখি স্থিতিকে রুট বলে।

ফিলেট ওয়েল্ড (Fillet Weld):

ত্রিকোণাকৃতি প্রস্তুতকৃত ধাতু খন্ডহয়ের মুখোমুখি স্থিতিকে ফিলেট বলে।

লেগলেঞ্চ (Leg Length):

ফিলেটের রুট হতে টো পর্যন্ত দূরত্ব।

থ্রোট থিকনেস (Throat Thickness):

রুট হতে 'টো'হয়ের মধ্যবর্তী বিন্দুহয়ের লম্ব দূরত্ব।

ট্যাক ওয়েল্ড (Tack Weld):

যে খাতব খন্দ দুটির উপর ওয়েল্ডিং করা হবে সে খন্দ দুটি যেন তাপের প্রভাবে বা অন্য কোনো বস্তুর ধাক্কা লেগে সরে যেতে বা বাঁকা হতে না পারে সেজন্য পাত দু'টিতে ছোট ছোট রানের ওয়েল্ডিং করা হয় তাকে ট্যাক ওয়েল্ডিং বলে।

আর্ক (Arc): ইলেক্ট্রোড এবং জবের কারেন্ট বাহিত খাতব বাস্পের একটি স্রোত।

লং আর্ক (Long Arc): আর্ক এর দৈর্ঘ্য বেশি হলে তাকে লং আর্ক বলে।

শর্ট আর্ক (Short Arc): যে আর্কের দৈর্ঘ্য কম তাকে শর্ট আর্ক বলে, এটি সাধারণত ইলেক্ট্রোডের কোরের ব্যাসের সমান হয়।

হিট অ্যাফেক্টেড জোন (Heat Affected Zone)

ওয়েল্ডিং বা কাটিং কাজের সময় তাপের প্রভাবে জবের যে অংশটুকু খাতুর ভিতরের গঠনের পরিবর্তন হয় তাকে হিট অ্যাফেক্টেড জোন বলে।

ফিউশন জোন (Fusion Zone): মূল খাতুর যে অংশটুকু উত্তাপের প্রভাবে গলে ওয়েল্ড মেটালের সাথে মিশে যায় সে অংশটুকুকে ফিউশন জোন বলে।


ফ্লার্স (Flux): এটা এক প্রকার রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ যা ওয়েল্ডিং, সোল্ডারিং বা ব্রেজিং এর সময় প্রয়োগ করা হয়। এটা জোড়াস্থানে বায়ুর অক্সিজেনের সাথে ক্রিয়া করে অক্সাইড তৈরিতে বাধা দেয় ও জোড়াকে শক্ত করে দ্রুত গলন কাজ সমাধা করে।

প্রিহিটিং (Pre Heating): ওয়েল্ডিং করার পূর্বে মূল খাতুকে তাপ প্রয়োগ করাকে প্রিহিটিং বলে।

পোষ্ট হিটিং (Post Heating): ওয়েল্ডিং করার পর জবে তাপ প্রয়োগ করাকে পোষ্ট হিটিং বলে।

২.৭ ওয়েল্ড জোড়ার উপরিতল ও পার্শ্বদেশ প্রস্তুতি (Surface and Edge Preparation for Weld Joint)

যখন খাতবপাতের বা জবের গুরুত্ববৃদ্ধি পায় তখন উহার পার্শ্বদেশ প্রস্তুত না করলে ভাল পেনিস্ট্রেশন হয় না ১.৫ মিলিমিটার হতে ৬ মিলিমিটার পুরুত্বের খাতুকে ওয়েল্ডিং করতে জোড়ার পার্শ্বদেশ প্রস্তুত না করলেও কাজ চলতে পারে, তবে ৬ মিলিমিটার গুরুত্বের বেশী সকল জবের পার্শ্বদেশ অবশ্যই প্রস্তুত করতে হবে। উপযুক্তভাবে পার্শ্বদেশ প্রস্তুত না করলে জোড়ার শক্তি সন্তোষজনক হবে না এবং জোড়া বেঁকে যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকবে।

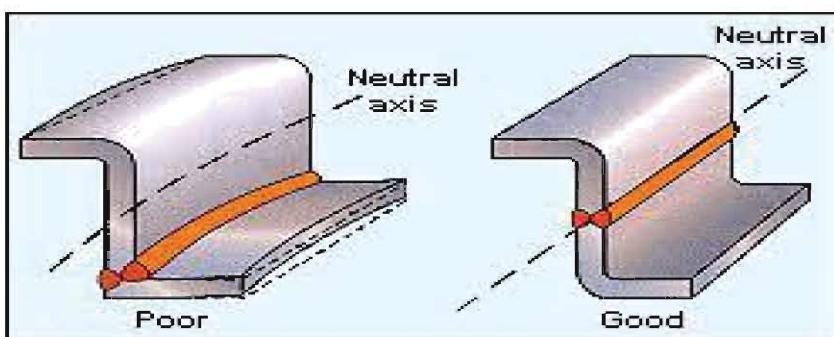

চিত্র নং ২.১৭ ওয়েল্ড জোড়া

কোনো জোড়ের পার্থিদেশ প্রস্তুতির পূর্বে বিবেচনা করতে হবে তা কোন পদার্থের তৈরি, কি প্রকারের জোড়া হবে কোন পদ্ধতির উপরে করা হবে ইত্যাদি।

জোড়ার পার্থিদেশ প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ হ'ল:

- গ্রাইভিং করে (Grinding)
- ফাইলিং করে (Filing)
- চিপিং করে (Chipping)
- আর্ক কাটিং প্রক্রিয়া (Arc Cutting)
- গ্যাস কাটিং প্রক্রিয়া (Gas Cutting)
- প্লাজমা কাটিং (Plasma Cutting)
- শিয়ার মেশিনে কেটে (Shearing)

কখনও কখনও জোড়ার পার্থিদেশ প্রস্তুতির কাছ একাধিক পদ্ধতির সমন্বয়ে করা হয়। যেখন চিপিং করার পর গ্রাইভিং করে, অথবা চিপিং করার পর ফাইলিং করে।

২.৭.১ পার্থিদেশ প্রস্তুতি বর্ণনা

(ক) ছোট আকৃতির অবগুলিকে হাতে ধরে গ্রাইভিং মেশিনে গ্রাইভিং করে নিলেই চলে। কিন্তু বড় অব অর্থাৎ যে অবকে নাড়ানো, ঢাকানো অসুবিধাজনক সেধানে পোর্টেবল হ্যান্ড গ্রাইভার ব্যবহার করে কাজ করতে হয়।



চিত্র নং ২.১৮ পোর্টেবল হ্যান্ড গ্রাইভার দ্বারা পার্থিদেশ প্রস্তুত

(খ) ফাইলিং করে জোড়ার পার্থিদেশ প্রস্তুতিতে ইহা অভ্যন্তর উপযুক্ত পদ্ধতি। যে অবকে ভাইসে বাখা সম্ভব সেটিকে ভাইসে বেঁধে ফাইল দিয়ে খালুকুর করে পার্থিদেশ প্রস্তুত করা হয়।



চিত্র: ২.১৯ ফাইলিং করে পার্থিদেশ প্রস্তুত

কিন্তু তাইস বাখা না সেলে অবকে সুবিধাজনক অবস্থায় নিম্নে ফাইলিং করে পার্শ্বদেশ প্রস্তুত করা যাব।

(গ) চিপিং করে মোটা অথ অর্ধাং বেশ খানিকটা খাতু বেষ্টানে কেটে জোড়ান্ন পার্শ্বদেশ প্রস্তুত করতে হবে সেখানে চিপিং করে পার্শ্বদেশ প্রস্তুত করতে হব। এই পদ্ধতিতে কোণ চিপেজের বাখায় হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে খাতু কর্তন করতে হবে হব। কর্তনের পূর্বে অবশ্যই যে স্থানের মেটাল কাটতে হবে সে স্থানে ভালভাবে মার্কিং করে নিতে হবে। চিপিং করার পর অবিকারণ কেতে প্রাইভিং অথবা ফাইলিং করার প্রয়োজন হব।



চিত্র: ২.২০ চিপিং করে পার্শ্বদেশ প্রস্তুত

(ঘ) আর্ক কাটিং পদ্ধতি

(১) মেটাল আর্ক কাটিং পদ্ধতি

আর্ক ওয়েভিং এ যেমন খাতু জোড়া দেওয়া হব তেমনি কাটাও যাব। এই পদ্ধতিতে কাটার সময় কার্বনেট পরিয়াল ওয়েভিং করার সময়ের চেয়ে বেশী লাগে এবং কাটার কাছে ইলেকট্রোল ব্যবহৃত হব তার বাস ৪ পিলিভিটার এর কম হওয়া উচিত নয়। ওয়েভিং পদ্ধতির সত আর্ক কাটিং পদ্ধতিতেও মোটা খাতু কাটতে বেশী কার্বনেট ও বেশী ব্যাসের ইলেকট্রোল এবং চিকন বা অল্প গুরুত্বের খাতু কাটতে কম কার্বনেট ও খানিকটা চিকন ইলেকট্রোল ব্যবহার করতে হয়।

(২) অঙ্গ আর্ক কাটিং পদ্ধতি

যে সমস্ত অববের পার্শ্বদেশ সাধারণ মেটালিক আর্ক কাটিং অথবা গ্যাস কাটিং পদ্ধতিতে কাটা অসুবিধাজনক হেমন হাই ক্রোমিয়াম টাল, ক্রোমিয়াম নিকেল টাল, টেইনলেস টাল, ঝোঁক, কলার, এলুমিনিয়াম, ইত্যাদি সেই সকল খাতুকে সুবিধাজনকভাবে এই পদ্ধতিতে কাটা যাব। এই পদ্ধতিতে ব্যবহৃত ইলেকট্রোভিটির সামে একটি হিহ থাকে এই হিহ পথে খাতু কাটার অন্য প্রয়োজনীয় অঙ্গিজেন সরবরাহ করা হব। হিহ বিশিষ্ট ইলেকট্রোভিটি আর্ক সৃষ্টি করে এবং আর্কের উভাপে খাতু গলে। হলো ইলেকট্রোভিটির সাব দিয়ে যে অঙ্গিজেন সরবরাহ করা হব সেই অঙ্গিজেনের চাপে খাতু কাটার কাছ সম্পর্ক হয়।

(৩) অববক্সিং পদ্ধতিতে গ্যাস কাটিং প্রক্রিয়া:


অববক্সিং পদ্ধতিতে অঙ্গিজেনে এবং আসিটিলিন গ্যাসের শিখার সাহায্যে খাতুকে উত্তপ্ত করে তখন অর্পণিত খাতু অঙ্গিজেনের সাথে বিপরিতা করে মুক্ত অক্সাইড তৈরি করে, অক্সাইডের গলন তাপমাত্রা মূলখাতুর চেয়ে কম লাগে তাই এই সময় উচ্চতাপে বিশুল্প অঙ্গিজেন সরবরাহ করলে অক্সাইড মুক্ত খাতু হিটকে পড়ে এবং খাতু কর্তন সম্পর্ক হয়। এই পদ্ধতিতে অববের পার্শ্বদেশ প্রস্তুত করতে সময় কম লাগে।



চিত্র: ২.২১ গ্যাস কাটিং পার্শ্বদেশ প্রস্তুত

(চ) প্লাজমা কাটিং

সাধারণত পদার্থ যখন ঠাণ্ডা থাকে তখন কঠিন, এটিকে উত্তপ্ত করলে তফস, এটিকে আরো উত্তপ্ত করলে এটি গ্যাসীয়াবোয়ারীয় এবং এটিকে যখন তীব্র ভাবে উত্তপ্ত করা হয় তখন এটি প্লাজমাতে পরিণত হয়। তাপমাত্রা বৃক্ষ পদার্থের অপু, পরমাণু সমূহকে পরম্পর হতে বিচ্ছিন্ন হতে বা দূরে সরে যেতে চাপ দেয়। আর এই ভাবেই অভ্যর্থিক ভাপ গ্যাসকে প্লাজমাতে রূপান্বয় করে।

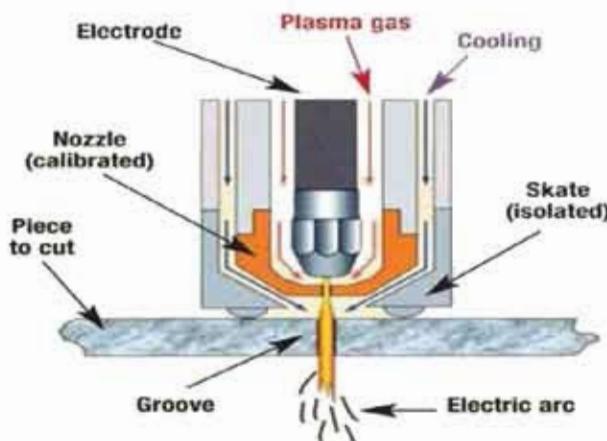

চিত্র: ২.২২ প্লাজমা কাটিং পার্শদেশ প্রক্রিয়া

প্লাজমা আর্ক কাটিং এর সময়, প্লাজমা টর্চের ভেতরে একটি টার্মিনেল ইলেক্ট্রোডের মাধ্যমে থেক্স উত্তপ্ত একটি আর্ক সৃষ্টি হয়। এই উত্তপ্ত আর্কের সংস্পর্শে উচ্চ চাপে বাতাসকে নজেলের মাধ্যমে প্রবাহিত করা হলে এটি উচ্চ তাপের সংস্পর্শে এসে আয়োনাইজড হয়ে প্লাজমাতে রূপ নেয়। আর এই উত্তপ্ত প্লাজমা একটি সংকীর্ণ পথনজেল দিয়ে ধাতু কাটার স্থানে প্রবাহিত করা হয়। এই উচ্চ তাপে (প্রায় ২০০০০ডিগ্রী সে:) ও চাপমুক্ত আয়োনাইজড গ্যাস বা প্লাজমা আর্ক সহজেই ধাতু কর্তন করতে সক্ষম হয়। প্লাজমা আর্ক কাটিং এ টর্চ টিপকে ঠাণ্ডা রাখার জন্য ওয়াটার কুলিন ব্যবহৃত রাখা হয়।

(চ) শিয়ার মেশিনে কেটে

অল গুরুত্বের ধাতুকে ব্রেক শিয়ার মেশিনে কেটেও জোড়া স্থানের পার্শদেশ প্রক্রিয়া করা যায়,



চিত্র: ২.২৩ শিয়ার মেশিনে কেটে পার্শদেশ প্রক্রিয়া

তবে ওয়েল্ডিং ওয়ার্কশপে জোড়া পার্থদেশ প্রস্তুতির জন্য চিপিং কাইলিং এবং প্রাইজিং পদ্ধতি খুব বেশী ব্যবহৃত করা হয়। জোড়ার পার্থদেশ প্রস্তুতির টির নিচে দেখান হল।


অ্যাঙ্গেল অব বিল্ডেন (Angle of bevel)

V - Preparation for SMAW on MS Plates 30° to 35°

U - Preparation for SMAW on MS Plates 8° to 12°

V - Single bevel- 50°

J - Preparation 10° to 20°


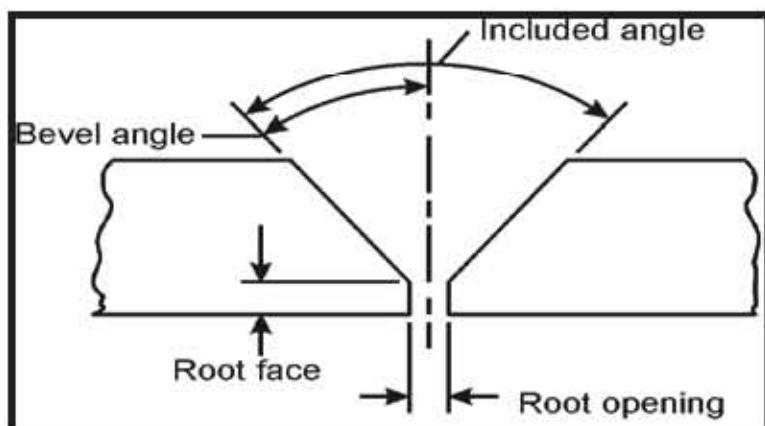




চিত্র: ২.২৪ বিল্ডেন অ্যাঙ্গেল

২.৮ বেসিক ওয়েল্ড জোড়া (Basic Welds Joint)

ওয়েল্ড জোড়ার প্রকারভেদ:

আমেরিকান সোসাইটি অব মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (ASME) এবং আমেরিকান ওয়েল্ড সোসাইটি (AWS) ওয়েল্ড জোড়াকে ০৫ (পাঁচ) ভাগে বিভক্তকরণ। যেমন:-

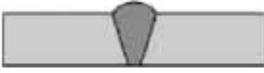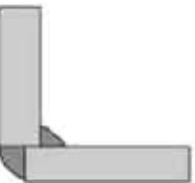B-	Butt joint	মুখ্য-মুখ্য জোড়া	 
C-	Corner joint	কোণ বা খাঁজে জোড়া মেওড়া	 

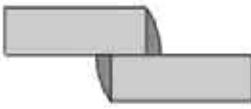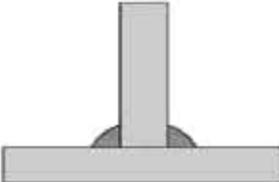E=	Edge joint	পাত্রে জোড়া	 
L=	Lap joint	মূল খাতুকে একটি অপরাটির উপর দেখে জোড়া	 
T=	Tee joint	ইংরেজী অক্ষর 'T' এর মত জোড়া	 


চিত্র-২.২৫ বেসিক ওয়েভেড জারেন্ট

২.৮.১ শুল্ক ও ফিলেটের কল্য ওয়েভেড পজিশন

আমেরিকান সোসাইটি অব মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (ASME) এবং আমেরিকান ওয়েভেড সোসাইটি (AWS) ওয়েভেড পজিশনগুলোকে সংখ্যা ও বর্ণ একত্রিত করে প্রকাশ করে, যেমন- 1F, 1G, 2F, 2G ইত্যাদি।


এখানে, সংখ্যা দিয়ে ওয়েভেড পজিশন এবং বর্ণ দিয়ে ওয়েভেড এর আকৃতি, প্রকৃতি এবং জোড়ার পদ্ধতির ধরনকে নির্দেশ করে। যেমন -

1F or 1G

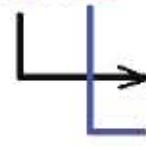

'১' কারা (ফ্লাট) পজিশন নির্দেশ করা হয়।

'এফ' কারা ফিলেট ওয়েভেড নির্দেশ করা হয়।

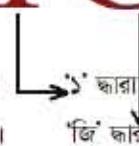

'১' কারা (ফ্লাট) পজিশন নির্দেশ করা হয়।

'জি' কারা ছান্ড ওয়েভেড নির্দেশ করা হয়।

চিত্র-২.২৬ ওয়েভেড পজিশন

ফিলেট ওয়েল্ড সাধাৰণত চারটি অবস্থানে ওয়েল্ডিং কৰা যায়। যথা-

1F = সমতল অবস্থানে জোড়া দেওয়া (Flat position)

2F = অনুভূমিক অবস্থানে জোড়া দেওয়া (Horizontal position)

3F = উলৰ অবস্থানে জোড়া দেওয়া (Vertical position)

4F = উভাৱ হেতৰ অবস্থানে (Overhead Position) জোড়া দেওয়া অৰ্থাৎ অৱৰে ভলদেশে জোড়া দেওয়া

অনুরূপ ভাৱে, মুক্ত বা বিভেল আকৃতিৰ ওয়েল্ড চারটি অবস্থানে ওয়েল্ডিং কৰা যায়। যথা-


1G = সমতল অবস্থানে জোড়া দেওয়া (Flat position)

2G = আনুভূমিক অবস্থানে জোড়া দেওয়া (Horizontal position)

3G = উলৰ অবস্থানে জোড়া দেওয়া (Vertical position)

4G = উভাৱ হেতৰ অবস্থানে জোড়া দেওয়া অৰ্থাৎ অৱৰে ভলদেশে জোড়া দেওয়া (Overhead position)

চারটি পজিশনে মুক্ত ও ফিলেট ওয়েল্ড পাশাপাশি রেখে বিভিন্ন ধৰনেৰ ওয়েল্ডিং জোড়া দেখানো হলো-

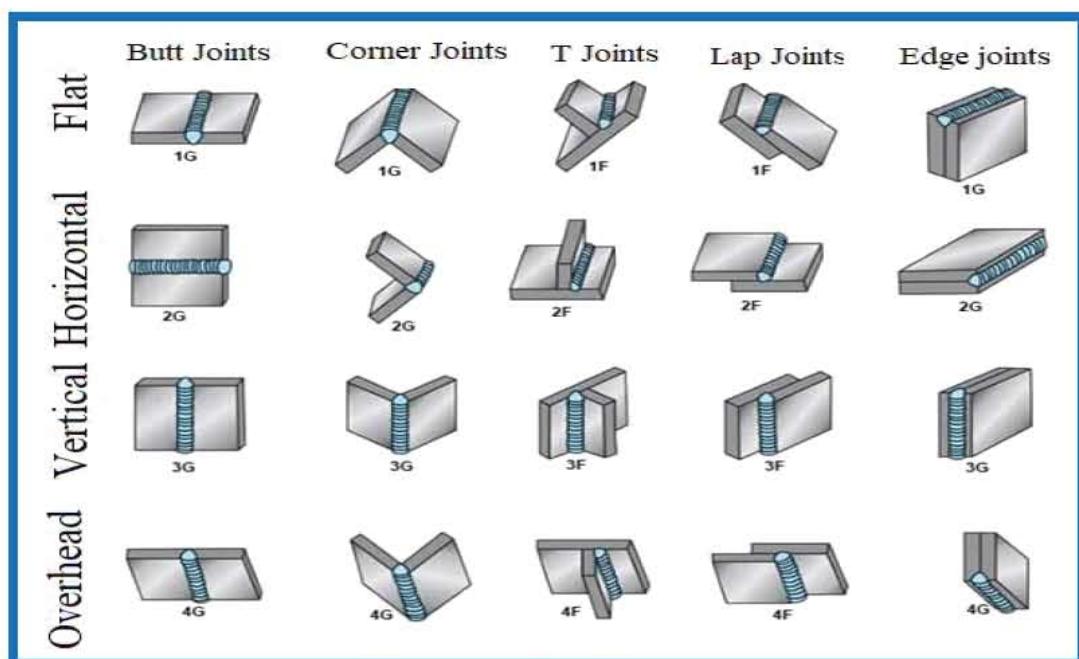

চিত্ৰ-২.২৭ ওয়েল্ডিং পজিশন


২.৮.২ পাইপেৰ ক্ষেত্ৰে ওয়েল্ডিং পজিশন

পাইপ এৰ ক্ষেত্ৰে নিখুঁত জোড়াৰ গুৰুত্ব সৰ্বাধিক। কাৰণ, পাইপেৰ মাধ্যমে জ্বালানী গ্যাস, জ্বালানী তেল ও রাসায়নিক পদাৰ্থ উক চাপে পৱিবহন বা সঞ্চালন কৰা হয়। তাই একেত্ৰে অধিক নিশ্চয়তা ও নিৰাপত্তাৰ অন্য গুটিকুলত ওয়েল্ডিং জোড়া প্ৰয়োজন। একেত্ৰে পাইপেৰ জোড়া ওয়েল্ডিং কৰতে ওয়েল্ডাৱেৰ অধিক দক্ষতাৰ প্ৰয়োজন হয়। তবে পাইপেৰ ওয়েল্ডিং পজিশন জেনে ওয়েল্ডিং অনুশীলন কৰলে মুক্ত দক্ষতা অৰ্জন কৰ্ম-২৫, জ্বালানী মেকানিক্য-২, নৰম ও দৃশ্য শ্ৰেণি (ভোকেশনাল)

সম্ভব। ৩জি ও ৪জি অবস্থানে পাইপ ওয়েল্ডিং করার প্রয়োজন পড়ে না। সাধারণত পাইপ ওয়েল্ডিং এ গুরুত্ব ওয়েক্ষ হয় তবে বিশেষ ক্ষেত্রে ফিলেট ওয়েক্ষ করার দরকার পড়ে।


২.৮.৩ পাইপের উভার্তিক পজিশন চিত্র সহ দেখানো হচ্ছে-

- ১জি - অনুভূমিক পাইপের অবস্থান (Horizontal Pipe Position): যখন পাইপটি ধারাবাহিকভাবে সুরানো হয় যাকে পাইপের অবস্থান অনুভূমিক থাকে এবং 0° থেকে 15° মধ্যে থেকে ওয়েল্ডিং সম্পাদিত হয়।

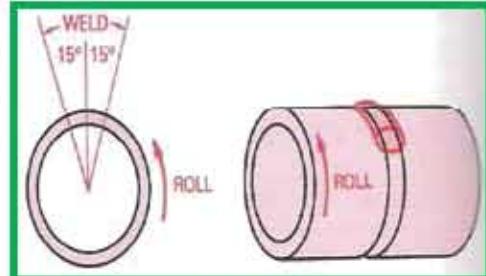


চিত্র-২.২৭ অনুভূমিক পাইপের অবস্থান

- ২জি - উল্লম্ব পাইপের অবস্থান (Vertical pipe position): পাইপটি উল্লম্ব অবস্থানে থাকে, করেভাবে পাইপের চারিদিকে সুরে অনুভূমিক অবস্থানে থেকে ওয়েল্ডিং করতে হয়।

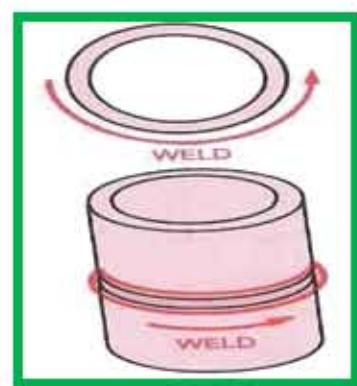


চিত্র-২.২৯ উল্লম্ব পাইপের অবস্থান।

- ৩জি- অনুভূমিক পাইপের অবস্থান (পাইপ ফিজড) (Horizontal pipe position, fixed): পাইপ অনুভূমিকের সাথে সমান্তরাল থাকে এবং ওয়েল্ডারকে পাইপের চারিদিকে অবস্থানে থেকে ওয়েল্ডিং করতে হয়।

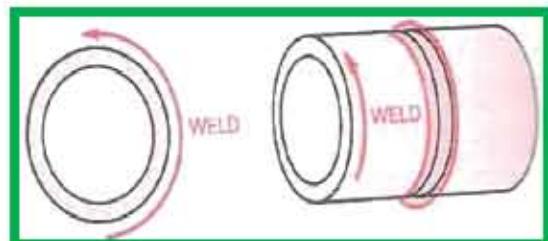


চিত্র-২.৩০ অনুভূমিক পাইপের অবস্থান (পাইপ ফিজড)

- ৪জি- ৪৫° ঢালু অবস্থানে পাইপ (পাইপ ফিজড) (45° Inclined pipe position,fixed): 45° ঢালু অবস্থানে পাইপ ফিজড রেখে ওয়েল্ডিং করতে হয়।

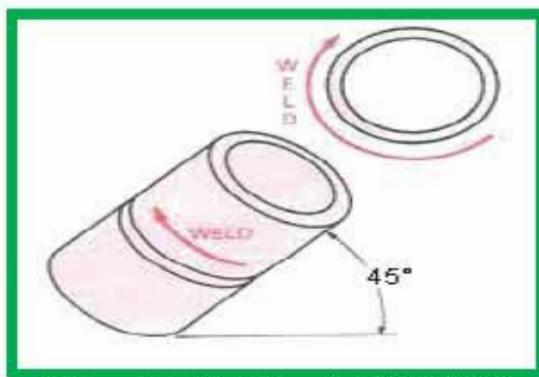

চিত্র-২.৩১, ৪৫° ঢালু অবস্থানে পাইপ (পাইপ ফিলড)

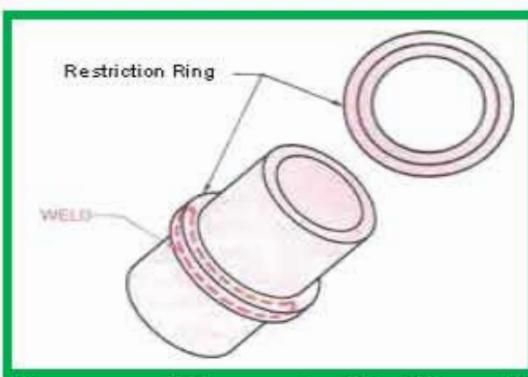

চিত্র-২.৩২, ৪৫° ঢালু অবস্থানে পাইপে রিং ওয়েল্ডিং

- ৬. জি আর - ৪৫° ঢালু অবস্থানে পাইপে রিং ওয়েল্ডিং (45° Inclined pipe position with a Restriction Ring (fixed)): ৪৫° ঢালু অবস্থানে পাইপ ফিলড রেখে পাইপে বিভেদ করে রিং স্থাপন করে ওয়েল্ডিং করতে হব।

২.৯ ইলেকট্রোড নির্বাচন

ইলেকট্রোড বলতে কোনো সুবিধাজনক দণ্ড বা শলাকাকে বুবায় বা ইলেকট্রোড হোকার হতে কার্বনবস্তু পর্যন্ত ইলেকট্রিক চার্জ বহন করে এবং প্রযোজনীয় আর্ক সৃষ্টি করে। এ ছাড়াও প্রয়োজনবোধে নিজে গলে জোড়া স্থানে পরিপূরক খাতু সরবরাহ করে।

২.৯০.১ ইলেকট্রোডের প্রকারভেদ

আর্ক ওয়েল্ডিং এ ব্যবহৃত ইলেকট্রোড কে সাধারণত ৪(চার) ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১) কার্বন ইলেকট্রোড	৩) বেয়ার ইলেকট্রোড
১) টাংস্টেন ইলেকট্রোড	৪) কোটেড ইলেকট্রোড

১) কার্বন ইলেকট্রোড (Carbon Electrode)

এ ইলেকট্রোড কার্বন আর্ক ওয়েল্ডিং পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হব। ইলেকট্রোড ও কার্বনবস্তু মধ্যে আর্ক সৃষ্টি করে ও জোড়াস্থানে পরিপূরক খাতু (Filler Metal) যুক্ত করে ওয়েল্ডিং করা হব।

২) টাংস্টেন ইলেকট্রোড (Tungsten Electrode)

এ ইলেকট্রোড টিপ ওয়েল্ডিং পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হব। এখানেও ইলেকট্রোড ও কার্বনবস্তু মধ্যে আর্ক সৃষ্টি করে ও জোড়াস্থানে পরিপূরক খাতু (Filler Metal) যুক্ত করে ওয়েল্ডিং করা হব। টাংস্টেন ইলেকট্রোড তিন প্রকার। যথা-

- বিশুক টাংটেন ইলেক্ট্রোড
- খোরিরেটেড টাংটেন ইলেক্ট্রোড
- জিরকোনিয়েটেড টাংটেন ইলেক্ট্রোড

৩) দেয়াল ইলেক্ট্রোড (Bare Electrode)

এ ইলেক্ট্রোড আর্ক ওয়েভিং পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতিতে নিক্রিয় গ্যাস ওয়েভ মেটালকে দেকে রাখে যাতে বায়ুস্থিত অরিজেন ও নাইট্রজেন প্রোপশ করতে না পারে।

৪) কোটেড ইলেক্ট্রোড (Coated Electrode)

SMAW পদ্ধতিতে এ ইলেক্ট্রোড ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন প্রকার ওয়েভিং এর সুবিধার জন্য বিভিন্ন অকারের কোটেড ইলেক্ট্রোড তৈরি হয়। প্রধান প্রধান কোটেড বা আবরণযুক্ত ইলেক্ট্রোড সমূহ নিচেরূপ-

- ১) মাইল্স টাল ইলেক্ট্রোড
- ২) ডেইনলেস টাল ইলেক্ট্রোড
- ৩) প্রস্তুত অন্য ইলেক্ট্রোড

সকল প্রেসির ইলেক্ট্রোডকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:-

১. ফরিমু (Consumable)
২. অফরিমু (Non Consumable)

Consumable VS Non-Consumable Electrode VS Electrode




চিত্র-২.৩৩ ইলেক্ট্রোড

২.১০ শিল্পত স্টেল আর্ক ওয়েল্ডিং কার্যপদ্ধতির ধাপসমূহ (Steps of Shielded Metal Arc Welding Practice)

শিল্পত স্টেল আর্ক ওয়েল্ডিং পদ্ধতিতে একটি অব সম্পাদন করতে সু-নির্দিষ্ট বেশ ক্ষতগুলি কার্যপদ্ধতির ধাপ অভিক্রম করে কাজটি শেষ করতে হয়। খারাবাহিকভাবে কার্যপদ্ধতির ধাপগুলি অনুসরণ না করলে প্রটিশুল জোড়া সম্বন্ধ নয় তাই নিম্নের কার্যপদ্ধতির ধাপ সমূহ অনুসরণ করে অবটি শেষ করতে হয়।


২.১০.১ কার্যপদ্ধতির ধাপসমূহ:

- কাজের উপযুক্ত পোশাক পরিধান করা।
- কার্যবন্ধু পরিকার করা।

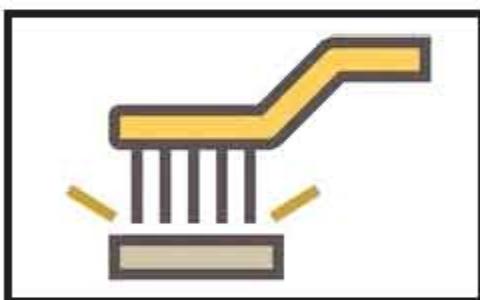

চিত্র নং-২.৩৪ কার্যবন্ধু পরিকার করা

- প্রয়োজনে জোড়ার পার্শ্বদেশ প্রস্তুত করা।

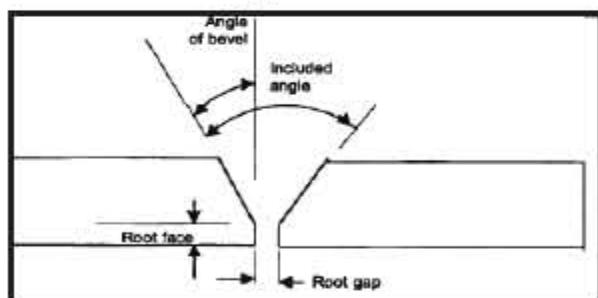


চিত্র নং-২.৩৫ জোড়ার পার্শ্বদেশ প্রস্তুত করা।

- ইলেক্ট্রোড নির্বাচন/ফিলার রড নির্বাচন।



চিত্র নং-২.৩৬ ইলেক্ট্রোড নির্বাচন

- কার্ডেন্ট নিরূপণ।

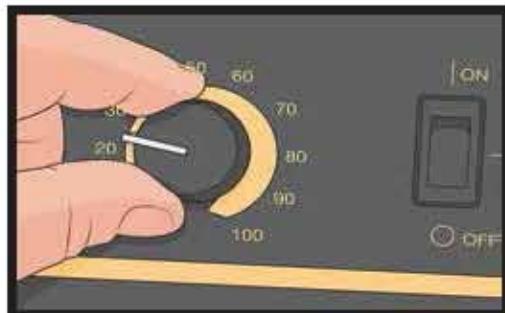


চিত্র নং-২.৩৭ কার্ডেন্ট নিরূপণ

ওয়েল্ডিং মেশিনে কার্ডেন্ট সেট করুণ।

- ইলেক্ট্রোড ব্যাস ৩.২ এবং অন্য ১১০-১৩০ আম্পিন্ডের কার্ডেন্ট।
- ইলেক্ট্রোড ব্যাস ৪ এবং অন্য ১৪০-১৬০ আম্পিন্ডের কার্ডেন্ট।


অবেগ দূই পার্থে দুটি ট্রাক ওয়েল্ড করুণ।

- ট্রাক ওয়েল্ড করা (ফিলেট ওয়েল্ড)

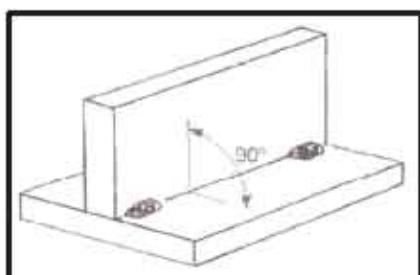


চিত্র নং-২.৩৮ ট্রাক ওয়েল্ড (ফিলেট)

- ট্রাক ওয়েল্ড করা (থুত ওয়েল্ড)।

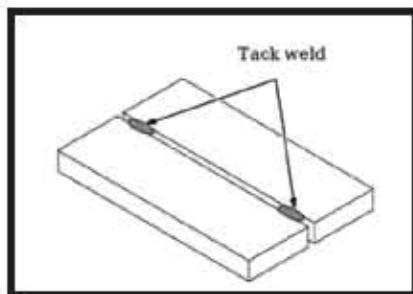


চিত্র নং-২.৩৯ ট্রাক ওয়েল্ড থুত

- ওয়েল্ডিং করা (১এক, সমতল আবস্থানে) ফিলেট।

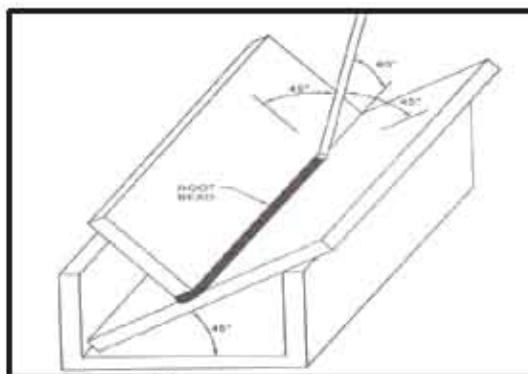

চিত্র নং ২.৪০ ওয়েল্ডিং করা (১এক, সমতল আবস্থানে)

- ওয়েল্ডিং করা (১এক, সমতল আবস্থানে কভারিং রান)

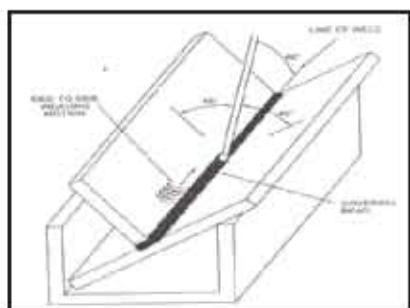


চিত্র নং ২.৪১ ওয়েল্ডিং করা (১এক, সমতল আবস্থানে)

- ওয়েল্ডিং করা (সমতল আবস্থানে)




চিত্র নং-২.৪২ ওয়েল্ডিং করা

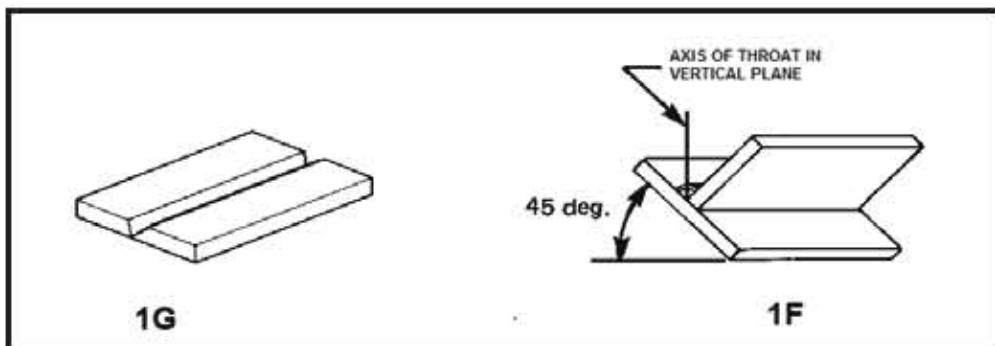

চিত্র নং-২.৪৩, ১জি, ১এফ

এখানে, ১এফ, ২এফ এবং ১জি অবস্থান পুস্তা দেখানো হলো।

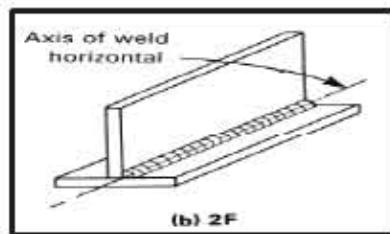

চিত্র নং-২.৪৪, ২এফ

২.১০.২ গুরুত্বপূর্ণ কার্যগুরুত্ব খালগুলির কর্মনা

প্রযুক্তি

এই শর্টায়ে উল্লেখ্যাত্মক কাজের উপযুক্ত পোশাক পড়তে হবে। কিন্তু শিল্পে মেটাল আর্ক গুরুত্বপূর্ণ এর জন্য হেলমেট পড়তে হবে বা হ্যান্ডগ্রেইন সংশ্লেষণ করতে হবে বা কাজের সময় হাতে খরে চোখকে রক্ষা করতে হবে। মোটকথা অব্দি সম্পাদন করার অন্য শারীরিক ও মানসিক প্রশ়ুতি নিতে হবে।

কার্যকরূর পৃষ্ঠাদেশ পরিকার করণ

কার্য বহু প্রযুক্তি করার অন্য জবের উপর হচ্ছে শ্রীজ, বা তেল জাতীয় পদার্থ এবং মরিচা বা খুলি বাণি পরিকার করতে হবে। মোটা অব হলো পার্শ্বদেশ প্রযুক্তি করতে হবে পুরুষ বিবেচনা করে সিলেল 'ডি' বা ভাবল 'ডি' অনুরূপভাবে সিলেল 'ইড' বা ভাবল 'ইড' ইত্যাদি আকৃতিতে পার্শ্বদেশ প্রযুক্তি করতে হবে।

ইলেক্ট্রোল নির্বাচন

জবের পুরুষের উপর ভিত্তি করে আর্ক গুরুত্বপূর্ণ এর জন্য ইলেক্ট্রোল নির্বাচন করতে হবে। মোটা জবের অন্য মোটা ইলেক্ট্রোল নির্বাচন করতে হবে এবং কোন পুরুষের জবের অন্য চিকল নির্বাচন করতে হবে। এই ক্ষেত্রে চার্ট দেখে এটা করা আয়।

তাঢ়াতাঢ়ি কাজ করার সময় খালুর পুরুষের সাথে ও ধিতিঘিটার যোগ করে নিয়ে যোগফলকে দুই দিয়ে তাপ করও ইলেক্ট্রোলের খাস মোটামুটি নির্ণয় করা আয়, তবে খুব মোটা জবের ক্ষেত্রে এই নির্ম চালে না।

কারেন্ট:

শিল্পেড মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং এর সময় কারেন্ট নির্বাচন করতে নিম্নের বিষয়গুলি বিবেচনায় নিতে হয়।

- কেমন পুরুত্বের জব ওয়েল্ড করতে হবে।
- কোন ধরনের জোড়া ওয়েল্ড করতে হবে (যেমন বাট ওয়েল্ড করতে যে কারেন্ট লাগে একই পুরুত্বের ফিলেট ওয়েল্ড করতে তার চেয়ে ১০% বেশী কারেন্ট লাগে)।
- কত ব্যাসের ইলেকট্রোড ব্যবহার করতে হবে ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে কারেন্ট নিরূপণ করতে হবে।
- ইলেকট্রোডের ব্যাস বেশি হলে ওয়েল্ডিং এর জন্য বেশি কারেন্ট প্রয়োজন হয়, যেমন:

ইলেকট্রোড ডায়া কারেন্ট:

ইলেকট্রোডের ব্যাস	কারেন্ট সেটিং অ্যাম্পিয়ার
৩.২মিলিমিটার	১২০ অ্যাম্পিয়ার
৪.১মিলিমিটার	১৫০ অ্যাম্পিয়ার
৪.৯মিলিমিটার	২০০ অ্যাম্পিয়ার
৫.৯মিলিমিটার	২৫০ অ্যাম্পিয়ার
৬মিলিমিটার	৩০০ অ্যাম্পিয়ার
৮মিলিমিটার	৫০০ অ্যাম্পিয়ার
৯.৫ মিলিমিটার	৫০০অ্যাম্পিয়ার

ট্যাগ ওয়েল্ড করা:

একে ট্যাগ দেওয়া বা ট্যাকিং করাও বলা হয়। জব নড়ে গিয়ে বা ওয়েল্ডিং এর প্রচল্ল তাপে জোড়া বেঁকে না যায় তার জন্য জবের দুই বা তিন স্থানে ছোট ছোট ওয়েল্ড করে নিতে হয়। এই ছোট ওয়েল্ডগুলির নাম ট্যাক ওয়েল্ড এগুলি লম্বায় ৩ মিলিমিটার হতে ৫ মিলিমিটার পর্যন্ত হতে পারে।

ওয়েল্ড করা:

- সঠিক কোনে ইলেকট্রোড ধরতে হবে।
- সুষম গতিতে ইলেকট্রোড টানতে হবে।
- আর্কের দৈর্ঘ্য ৩ মিলিমিটারের কাছাকাছি রাখতে হবে।
- একটি রান টানার পর আর একটি রান টানতে হলে প্রথম রানটির উপর হতে স্লাগ এর আবরণ পরিষ্কার করার পর নতুন রান টানতে হবে এইভাবে ওয়েল্ড এর কাজ শেষ করতে হবে।



চিত্র নং-২.৪৫ ওয়েল্ডিং করা

২.১০.৩ ওয়েল্ডিং কার্ব পজিশন থালগুলোর উপরোক্তিঃ

- **প্রস্তুতি:** কোন কাজের ভাল ফলাফলের প্রথম শর্ত হল ভাল প্রস্তুতি। সুভারাং ভাল ওয়েল্ডিং এর অন্য ভাল প্রস্তুতির অতি প্রয়োজন।
- **ইলেকট্রোল নির্বাচন:** উপরুক্ত ইলেকট্রোল এবং বিলার রভ নির্বাচন না হলে ওয়েল্ডিং ভাল হবে না, কারণ সাধিক ব্যাসের ইলেকট্রোল দিয়ে সুস্থির ওয়েল্ডিং তৈরি করা যাব।
- **কাজেট নির্বাচন:** নির্দিষ্ট পুরুষের উয়ার্কশিপ অথবা নির্দিষ্ট ব্যাসের ইলেকট্রোল গলাতে নির্দিষ্ট পরিমাণের কাজেট নির্বাচন করতে হবে, অন্যথায় ওয়েল্ডিং ভাল হবে না।
- **টাগ করেক করা:** টাগ ওয়েল্ড ঠিকভাবে না করলে পুরা কাজ নষ্ট হবে যাব। কারণ এত উপরুক্ত পোর্ক পুরা হোক আর সুস্থিরভাবে জোড়া প্রস্তুত করা হোক, টাগ ওয়েল্ড করা না হলে ওয়েল্ডিং এর প্রচল ভালে বা জোড়া নড়েশিয়ে পুরা ওয়েল্ড কার্যটি একেবারে পক্ষ হয়ে যাবে।
- **ওয়েল্ড করা:** পূর্বের সকল প্রস্তুতিগুলি হল ভাল ওয়েল্ডিং করার অন্য সুভারাং ওয়েল্ডিং করা থাপ্পি শেষ এবং অঙ্গীর পুরুষ পূর্ণ।

ইলেকট্রোল আঘাতশিয়ার এবং মূল ধোতুর পুরুষ:

মূল ধোতুর পুরুষ কলতে বে ওয়ার্কশিপকে ওয়েল্ডিং করতে হবে তার পুরুষকে বুকার।

মূল ধোতুর পুরুষ যত্নবেশী হবে ইলেকট্রোলের ব্যাস এত বেশি লাগবে এবং বেশি ব্যাসের ইলেকট্রোলকে পদ্ধাতে বেশী আঘাতশিয়ার কাজেট দাগবে।

অনুশীলনী-২

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ইলেকট্রোডের শ্রেণিবিন্যাস কর এবং বিভিন্ন শ্রেণির ইলেকট্রোডের নাম লেখ।
২. কনজুম্যাবল এবং নন কনজুম্যাবল ইলেকট্রোড বলতে কী বুঝায়?
৩. টাংচ্টেন ইলেকট্রোড কত প্রকার ও কী কী?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সেলুলোজ সোডিয়াম আবরণ যুক্ত ইলেকট্রোড কোন ধরনের পোলারিটিতে ব্যবহৃত হয়?
২. কাস্ট আয়রন ওয়েল্ডিং এর জন্য কোন কোন ফ্লাক্স ব্যবহৃত হয়?
৩. ভিজা স্থানে ইলেকট্রোড রাখলে কী হবে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ইলেকট্রোড সন্তুষ্টকরণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো।
২. ই ৬০১২ এ ইলেকট্রোডটি ব্যাখ্যা করো।

জব ১: শিল্ডেড মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং (SMAW) এর সাহায্যে সমতল ১জি অবস্থানে সিঙ্গেল ভি বাট জোড় তৈরিকরণ করার ক্ষমতা অর্জন

পারদর্শিতার মানদণ্ড:

- শাস্ত্রবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (পিপিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট সিলেক্ট এবং কালেক্ট করা;
- জবের প্রয়োজন অনুযায়ী কাচামাল (Raw Materials) সংগ্রহ করা;
- শিল্ডেড মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং (SMAW) এর সাহায্যে সমতল ১জি অবস্থানে সিঙ্গেল ভি বাট জোড় তৈরি করা;
- কাজ শেষে ওয়েল্ডিংশপ এর নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান ও ওয়েল্ডিং মেশিন পরিষ্কার করা;
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
- ওয়েল্টেজ এবং স্ক্রাপগুলো নির্ধারিত স্থানে ফেলা;
- কাজের শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমাদান করা।

প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক	ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম এর নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	ওয়েল্ডিং হেলমেট/ হ্যান্ডসীল্ড	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
০২	বয়লার স্যুট	১০০% কটন	১ টি
০৩	লেদার অ্যাপ্রন	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
০৪	সেফটি সু	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া
০৫	সেফটি গগলস	ফিল্মার	১ টি
০৬	হ্যান্ড প্লোভস	লেদার	১ টি
০৭	আর্মগাড	লেদার/ কটন	১ জোড়া
০৮	হ্যান্ড প্লোভস	কটনের তৈরি	১ জোড়া
০৯	সেফটি মাস্ক	তিন লেয়ার বিশিষ্ট	১ টি


প্রয়োজনীয় যত্নপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট, মেশিন)

ক্রম	যত্নপাতি এর নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	গ্যাস মেটাল আর্ক ওয়েভিং মেশিন	সকল যন্ত্রাংশসহ	১ টি
২	টেবিল ভাইস	৬ ইঞ্চি	১ টি
৩	বলপিন হ্যামার	৫০০ গ্রাম	১ টি
৪	ফ্লাট ফাইল	৬ ইঞ্চি	১ টি
৫	স্টিল বুল	১২ ইঞ্চি	১ টি
৬	চিপিং হ্যামার	২৫০ গ্রাম	১ টি
৭	ব্লাকস্মিথ টৎস	১২ ইঞ্চি	১ টি
৮	ওয়ার ব্রাশ	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৯	সেন্টার পাঞ্চ	২০০ মিমি.	১ টি
১০	স্ফাইবার	৬ ইঞ্চি	১ টি
১১	পোর্টেবল হ্যান্ড গ্রাইডার	১০০ মিমি. ডিক্ষ	১ টি
১২	ট্রাই স্ক্যার	১২ ইঞ্চি	১টি
১৩	সি ক্লাম্প	৬ ইঞ্চি	১ ঠাট

প্রয়োজনীয় মালামাল (Raw Materials)

ক্রম	মালামাল এর নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	এম এস প্লেট	(১০০ মিমি. x ৫০ মিমি. x ১০ মিমি.)	২ পিস
২	এমএস ইলেকট্রোড	ই ৬০১৩	৫ পিস

অবের ড্রইং

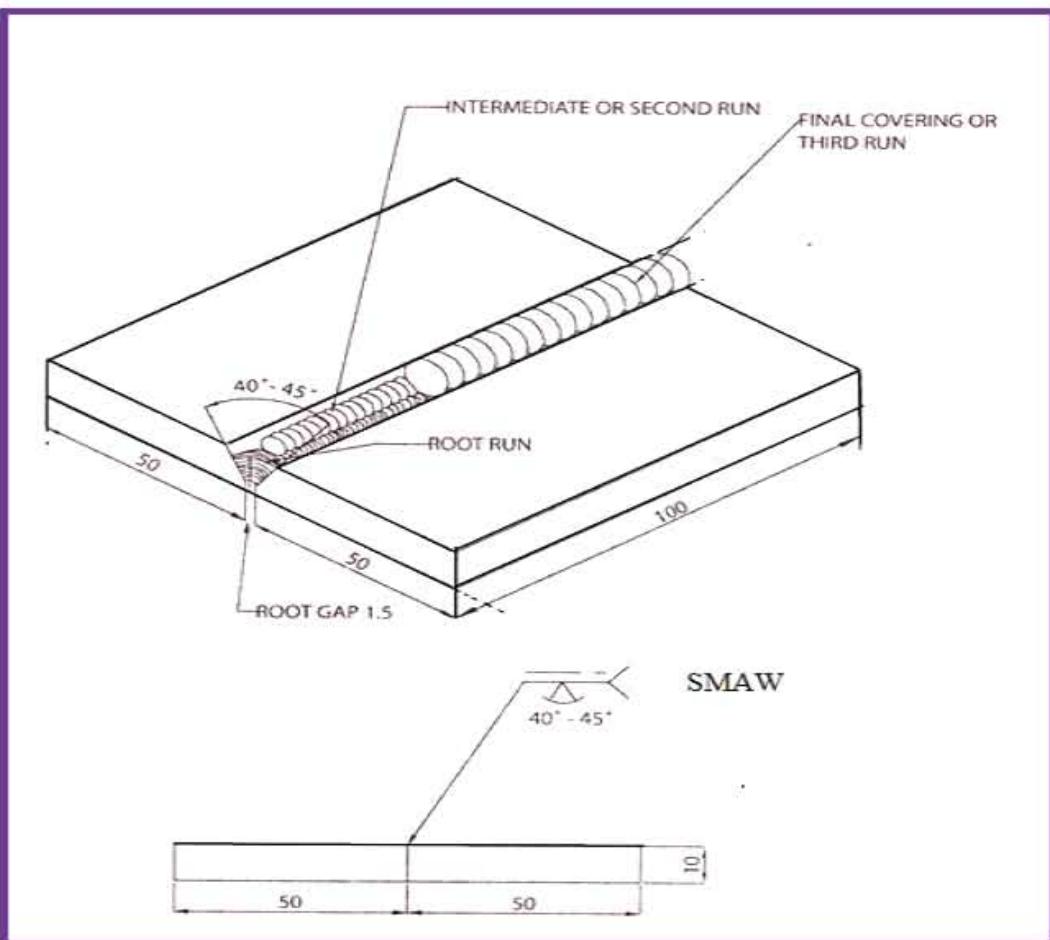

চিত্র-২.৪৬ সমতল অবস্থানে সিলেন্স ভি বাট জোড়া

কাজের ধারা

১. নিরাগভায়ুক পোশাক পরিধান করে কাজে মনোনিবেশ করো।
২. স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কাজের অন্য অব প্রস্তুত করো।
৩. ফাইলিং অথবা প্রাইভিং করে ৩০০ বিডেন্ট্যাশেলভেরি করো।
৪. ফাইলিং বুটফেল ১.৫-২মিলিমিটার পুরু বাহির করো।
৫. জোড়াটিকে এন্ডনভাবে স্থাপন করে যেন এদের উপরের অংশে একটি ‘ভি’ তৈরি হয় এবং এদের বুট গাণ ১.৫-২মিমি. পর্যন্ত রাখ।
৬. স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ইলেক্ট্রোড নির্বাচন করো।
৭. ইলেক্ট্রোড হোল্ডারের সাথে সংযোগ করো।

৮. ওয়েল্ডিং মেশিনে কার্বনেট সেট করো।
৯. অবের দুই পার্শ্বে দুটি ট্যাক ওয়েল্ড করো।
১০. রুট পাস/রুট রান (Root pass) টানার সময় রুটের সাথে ইলেকট্রোডকে ৮০০ কোণে ধর
এবং অবের দুই পৃষ্ঠারে হতে ইলেকট্রোডকে ৯০০ কোণে ধর।
১১. রুট পাস/রুট রান টানার পর বিডের উপর হতে চিপিং হ্যামার ও ওয়ার আশের সাহায্যে
জোড় স্থান ভালভাবে পরিষ্কার করো।
১২. খানিকটা কার্বনেট বাড়িয়ে হট রান/পাস (Hot pass) সম্পন্ন করো। (কার্বনেট বাড়াবার
ফলে জোড়ে কোন বুটি থাকলে সংশোধন হবে।)
১৩. খানিকটা বুনন কোশলে ইলেকট্রোডের মাথাকে দুলিয়ে ফিলিং রান/পাস (Filling pass)
টানব।
১৪. ক্যাপিং রান/পাস (Capping pass) বা ফিনিসিং রান বা শেব রান টানার সময় বিডের দুই
পার্শ্বে বুনন কোশল অবলম্বন করো। ইলেকট্রোড চালনার সময় জোড়ে ও মাঝে অপেক্ষা না
করেও জোড়ের পার্শ্বে সামান্য অপেক্ষা করে বিড টানব।
১৫. চিপিং হ্যামার ও ওয়ার আশের সাহায্যে জোড় স্থান ভালভাবে পরিষ্কার করো।
১৬. বাহ্যিক ট্রাটিগুলো শনাক্ত করে ট্রাটির কারণ অনুসর্কান করো।
১৭. সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করো।
১৮. কাজ শেষে কর্মসূল পরিষ্কার করো।

অব ২ : শিল্ডেড গ্রেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং (SMAW) এর সাহায্যে সমতল ১ এফ

পারদর্শিতার মানদণ্ড:

- স্বাস্থ্যবিধি বেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাট্রিয়েল ও ইকুইপমেন্ট সিলেক্ট এবং কার্বনেট করা;
- অবের প্রয়োজন অনুযায়ী কাঠীমাল (Raw Materials) সংগ্রহ করা;
- শিল্ডেড গ্রেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং (SMAW) এর সাহায্যে সমতল ১ এফ অবস্থানে একাধিক
রানের টি-জোড় তৈরি করা;
- কাজ শেষে ওয়েল্ডিংশপ এর নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান ও ওয়েল্ডিং মেশিনের সামগ্রীর
অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
- ওর্কার্ট এবং স্ক্যাপগুলো নির্ধারিত স্থানে ফেলা;
- কাজের শেষে চেক লিঙ্ক অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমাদান করা।

প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক	ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম এর নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	ওয়েলিং হেলমেট/ হ্যান্ডসীল্ড	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
২	বয়লার স্যুট	১০০% কটন	১ টি
৩	লেদার অ্যাপ্রন	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৪	সেফটি সু	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া
৫	সেফটি গগলস	ক্লিয়ার	১ টি
৬	হ্যান্ড গ্লাভস	লেদার	১ টি
৭	আর্মগাড	লেদার/ কটন	১ জোড়া
৮	হ্যান্ড গ্লাভস	কটনের তৈরি	১ জোড়া
৯	সেফটি মাস্ক	তিন লেয়ার বিশিষ্ট	১ টি


প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট, মেশিন)

ক্রম	যন্ত্রপাতি এর নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	গ্যাস মেটাল আর্ক ওয়েলিং মেশিন	সকল যন্ত্রাংশসহ	১ টি
২	টেবিল ভাইস	৬ ইঞ্চি	১ টি
৩	বলপিন হ্যামার	৫০০ গ্রাম	১ টি
৪	ফ্লাট ফাইল	৬ ইঞ্চি	১ টি
৫	স্টিল বুল	১২ ইঞ্চি	১ টি
৬	চিপিং হ্যামার	২৫০ গ্রাম	১ টি
৭	ড্রাকসিথ টৎস	১৮ ইঞ্চি	১ টি
৮	ওয়ার ব্রাশ	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি

৯	স্টোর পার্ক	২০০ মিমি.	১ টি
১০	ফাইবার	৬ ইকি	১ টি
১১	হাল্ক প্রাইভেল	গোটেবেল	১ টি
১২	ফাই ফ্লার	১২ ইকি	১ টি
১৩	সি ক্লাম্প	৬ ইকি	১ টি

প্রয়োজনীয় মালামাল (Raw Materials)

ক্রম	মালামাল এর নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	এম এস প্লট	(৩০০ মিমি. x ৫০ মিমি. x ১০ মিমি.)	২ লিস
২	এমএস ইলেক্ট্রোড	ই ৬০১০	৫ লিস

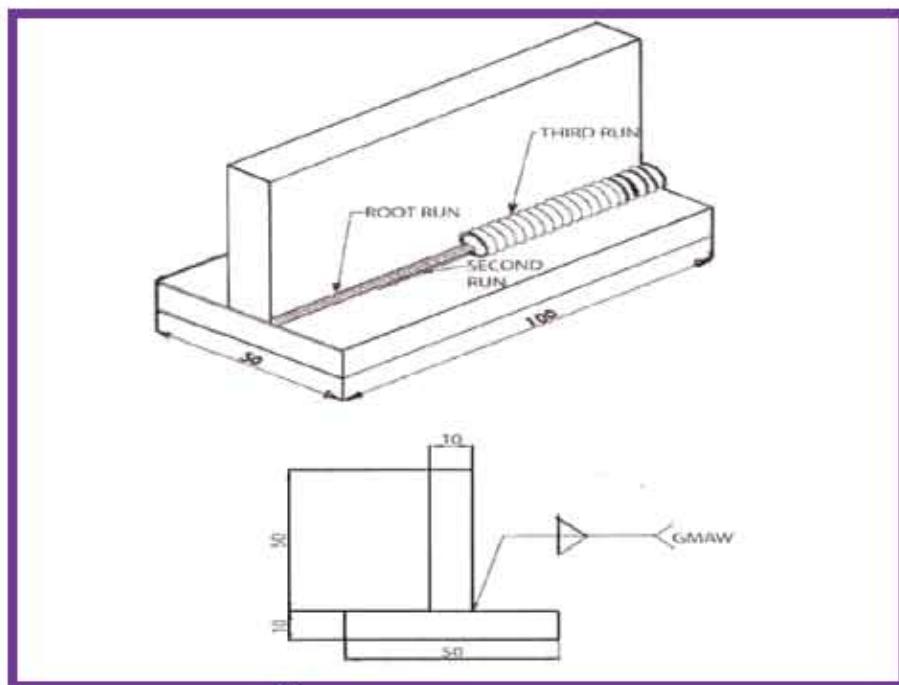


চিত্র - ২.৪৭ অব

কাজের ধারা


- নিরাপত্তামূলক পোশাক পরিধান করে কাজে আবেদনিবেশ করো।
- ঘাল অনুযায়ী কার্যবস্তু কেটে নিব।
- স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কাজের অন্য অব প্রস্তুত করো।
- স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ইলেক্ট্রোড নির্বাচন করো।
- ইলেক্ট্রোড হোল্ডারের সাথে সংযোগ করো।

চিত্র-২.৪৮ অনুযায়ী হাতুড়ি দিয়ে আবাত করে খাড়া অবস্থান হতে ২০-৫০ কোণে হেলিয়ে দাও যাতে একটি রান সম্পন্ন করার পর খাড়া প্রটোচি ৯০০ কোণে ফিরে আসে।

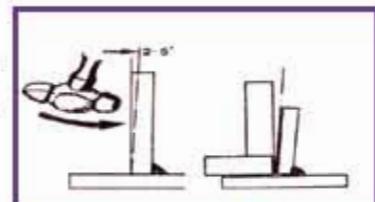

চিত্র-২.৪৮ অব হাতুড়ি দিয়ে আবাত

- চিত্র-২.৪৯ অনুযায়ী সমতল অবস্থানে (১এক) পরিশনে ওয়েল্ডিং টেবিলে অবস্থি সেট করো।

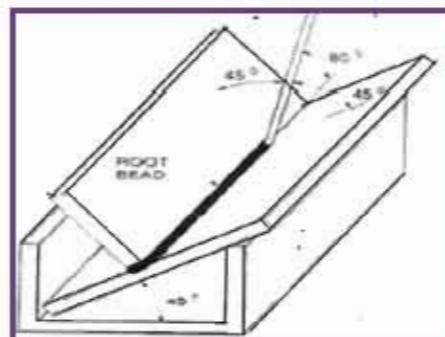

চিত্র-২.৪৯ টেবিলে অবস্থি সেট করা

- রুট পাস/রুট রান (Root pass) টানার সময় রুটের সাথে ইলেক্ট্রোডকে ৮০০ কোণে এবং জ্বরের দুই পৃষ্ঠার হতে ইলেক্ট্রোডকে ৪৫০ কোণে ধর।
- রুট পাস/রুট রান টানার পর বিভের উপর হতে চিপিং হ্যামার ও ওয়্যার ভাসের সাহায্যে জোড়স্থান ভাসভাবে পরিষ্কার করো।
- ধানিকটা কার্যেট বাটিয়ে হট রান/পাস (Hot pass) সম্পন্ন করো (কার্যেট খাড়াবার ফলে জোড়ে কোন বুটি থাকলে তিক হয়ে যাবে)।
- ধানিকটা বুনন কোশলে ইলেক্ট্রোডের যাথাকে দুলিয়ে ফিলিং রান/পাস (Filling pass) টান।
- ক্যাপিং রান/পাস (Capping pass) বা ফিনিসিং রান বা শেষ রান টানার সময় বিভের দুই প্রান্তে বুনন কোশল অবস্থন করো। ইলেক্ট্রোড চালনার সময় জোড়ে ও যাবে অলেক্ষা না করে জোড়ের প্রান্তে সাধারণ অপেক্ষা করে বিছ টান।
- চিপিং হ্যামার ও ওয়্যার ভাসের সাহায্যে জোড়স্থান ভাসভাবে পরিষ্কার করো।
- বাহ্যিক বুটিগুলো শনাক্ত করে বুটিয়ে কার্যপ অনুসরান করো এবং প্রতিকার করো।
- সরঞ্জাম ও বজ্জ্বাতি নিখারিত স্থানে সংরক্ষণ করো।

১৪. কাজ শেষে কর্মস্থল পরিষ্কার করো।

জবের-৩ : তারের জালির স্পট ওয়েল্ডিং করার দক্ষতা অর্জন

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

পারদর্শিতার মানদণ্ড:

- নিরাপদ কাজের জন্য অনুশীলন এবং (গিপিট) পরিখান করে কাজ করা
- স্পট ওয়েল্ডিং মেশিনের বিভিন্ন অংশ শনাক্ত করা
- জবের ধরণ অনুযায়ী স্পট ওয়েল্ডিং মেশিন সেট করা
- স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কার্যবস্তু (শিট/ভার) কেটে নিয়ে পূর্ব প্রস্তুতি সম্পর্ক করা
- জবের ধরণ অনুযায়ী স্পট ওয়েল্ডিং মেশিনে কারেন্ট ও ভোটেজ সেট করা
- নমুনা দিয়ে ওয়েল্ড টেস্ট করবে এবং স্পট ওয়েল্ড করে জোড়া সম্পর্ক করা
- জব পরিষ্কার করে জবের ত্রুটি বিচুতি শনাক্ত করে লিপিবদ্ধ করা
- ত্রুটি বিচুতির কারণ শনাক্ত করে প্রতিকার করা
- যন্ত্রণাতি পরিষ্কার করে অনুমোদিত নিয়ম অনুযায়ী স্টোরেজ করা

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	লেদার এপ্লোন/ওভারঅল	পুরু চামড়ার তৈরি	১ টি
২	অপরিবাহী হ্যাল্ড গ্রোভস	পুরু রাবারের তৈরি	১ জোড়া
৩	ওয়েল্ডিং গগলস	উন্নত মানের শক্ত রাবারের ফ্রেম, স্বচ্ছ প্লাস্টিকের গগলস	১ টি
৪	সেফটি সুজ	শক্ত ও পুরু চামড়ার তৈরি, শক্ত ও হাই হিল,	১ জোড়া
৫	ওয়েল্ডিং হেলমেট	উন্নতমানের	১ টি
৬	ওয়েল্ডিং রেসপিরেটর	আদর্শমানের	১ টি


প্রয়োজনীয় যত্নপাতি (ট্রুল, ইকুইপমেন্ট, মেশিন):

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	স্পট ওয়েক্সিং মেশিন	মাঝারি মাপের পেডেন্টাল টাইপ	১ টি
২	ভাসার ইলেক্ট্রোড	স্ট্যাভার্ড মাপের	১ টি
৩	স্টিল ক্ষেল	১২ ইঞ্চি	১ টি
৪	ট্রাই-ক্সার	৬ ইঞ্চি	১ টি
৫	ভার্গিয়ার ক্যালিপার	আদর্শ মানের	১ টি
৬	টৎস	আদর্শ মানের	১ টি
৮	ওয়্যার ব্রাশ	স্টেইনলেস স্টিলের তারযুক্ত	১ টি
৯	ওয়্যার গেজ	১/৪ ইঞ্চি হতে ৩/৪ ইঞ্চি	১ টি
১০	সেটার পাঞ্জ	০-২৫ মিলিমিটার মাপের	১ টি
১১	নাইলন ব্রাশ	আদর্শ মানের	১ টি
১২	ফাইল	ফ্লাট, স্থুর্খ	১ টি
১৩	প্লাস্টিক ম্যালেট হাতুড়ি	২ ইঞ্চি ব্যাসের	১ টি
১৪	কৌচি	৮ ইঞ্চি	১ টি
১৫	স্টিল মেজারিং টেপ	১০ মিটার	১ টি

মালামাল (Raw Materials):

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	গ্যালভানাইজড স্টিল এর তার	৩ মিলিমিটার ব্যাস	৫ কেজি
২	এসিটোন	স্ট্যাভার্ড উপাদানের	১ পাউন্ড
৩	এসিড	সালফিটেরিক	১ পাউন্ড
৪	এমারি পেপার	শূন্য নম্বর	৫ পিস

Length = 50 cm,
Breadth= 50 cm

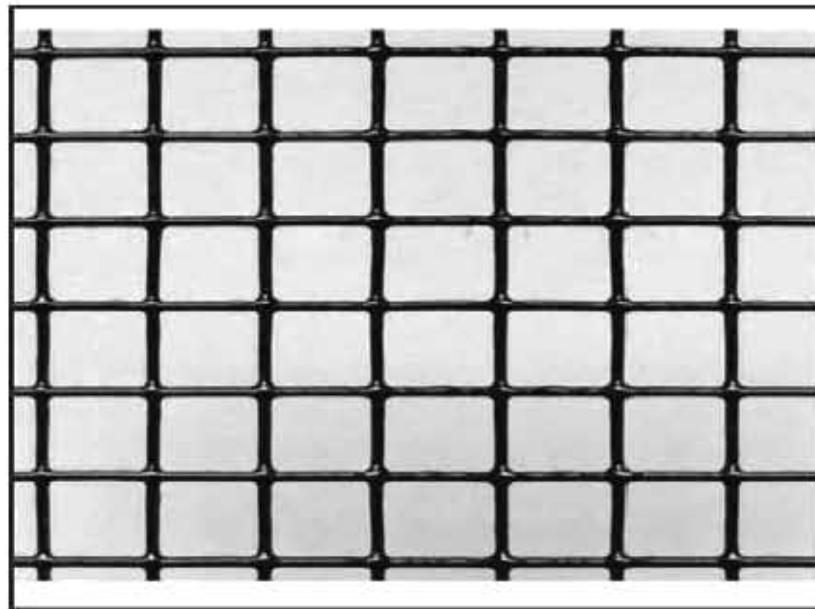

চিত্র-২.৫০ স্পট ওয়েভিং সম্পর্ক করার পর ভাজের আলি

কাজের ধারা

১. প্রয়োজনীয় পিলিই পরে কাজ করো;
২. পরিষ্কার পরিষ্কার ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিরীক্ষা করো;
৩. নিসিট টোক হতে প্রয়োজনীয় ঝরণাতি ও মালামাল সংগ্রহ করো;
৪. প্রতিটি টুকস ও সরবরাহাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্মাণ প্রতিষ্ঠান হতে সরবরাহকৃত ম্যানুষাদি অনুসরণ করো;
৫. স্পট ওয়েভিং মেশিন ডিউরেশন টাইম এডজাক্ট করো;
(স্পট ওয়েভ দ্বারা সৃষ্টি ভাগকে কমানোর জন্য ‘মেশিন হোক টাইম’ কে কমিয়ে ০.০১
সেকেন্ড বা এমও কম করতে হবে। ট্রান্সকার টাইম খুব বেশি হলে ভার গলে শাওয়ার
বদলে পুড়ে যাবে);
৬. ‘টেক্ট ওয়েভ’ করার পূর্বে ওয়েভিং মেশিনকে সর্বনিম্ন ভোল্টেজে রাখ;
৭. ‘টেক্ট ওয়েভ’ সম্পর্ক করো;
 - (ক) ওয়ারের ব্যাস অনুবাদী সেটিংস ঠিক আছে কি না দেখার জন্য এক টুকরা ক্ষাপ ভার
বা ভাজের আলিকে ওয়েভ করো;
 - (খ) ক্ষাপ ওয়ারাটিকে ইলেক্ট্রোল সুটির ঘাবে ক্রেতে প্যাকেজে চাপ দাও, যাতে
ইলেক্ট্রোল সুটি টেক্ট ওয়েভ স্পর্শ করো;
৮. ভোল্টেজ সেটিং যদি খুব কম কিংবা বেশি থাকে তবে তা এডজাক্ট করো;

- उच्चार खुब आऱाताडि गले गेले बुवाते हवे भोपेटे सेटिं खुब वेळी आहे
- उच्चार खुब यारे गलासे, बुवाते हवे भोपेटे सेटिं खुब कम आहे
- यदि उच्चार शुक्रे वार, तरे बुवाते हवे 'टाइम डिट्रॉलन' सेट खुब वेळी
- यदि आग्रामुली एकसाथे एकत्रित ना हय, ताहले बुवाते हवे, 'टाइम डिट्रॉलन' सेट करा खुब कम

९. यधन स्पॅट ओरेंजर सेटिंस सांगोवडनक हवे, तधन चुडात शृंखला विसेवे ओरेंज करा.



चित्र-२.५१ स्पॅट ओरेंजिंग मेशिन तार आणि तैरी हवे.

काजेर सतर्कता:

१. स्पॅट ओरेंजिंग मेशिने उक याचार बैद्युतिक प्रवाह याचा आप सृष्टि करू खातु पलान सम्पर हवा। एजन वाते बैद्युतिक कोन दुर्बिना ना घटे से विषये अधिक सतर्क थाकते हवे।

२. भार्सियार क्यालिपार ओ आइफ्रोमिटार सूक्ष परिमाणक वस्त्रा। एग्लो यात थेके पडे गेले, आयातथात हले, चाले थाकले अथवा अधिक उत्तर परिवेशे बदवाहार कराले एव सुरक्षा नंड हवा। ताई एसर याचापाटी बाबहारेर सवरु अधिक सतर्क हाते हवे।

३. भार्सियार क्यालिपार ओ शून्य ग्रूट आहे कि ना देखे निते हवे; थाकले तार परिमाण निर्धार करू निये विधि सोडावेक योग अथवा विरोध कराते हवे।

अलावळ: अब शिटे उत्तराधिक याचारावाहिक काजेर याचा अनुसरण करू स्पॅट ओरेंजिंग एव साहाय्ये विडिज प्रकार तारेव आणि तैरी कराते पारव, या थेके अर्जित दक्षता/याच भवियाते यात्र फेंट्रे प्रतिकलित हवे।

विशेष निर्देश: शिक्केव निर्देश वृक्षित ओर्गार्क्स्प्रेस कोन याचापाटी ओ वेशिन चालना करा या कराते याओवा यावे ना। एते याचापाटक दुर्बिना घाटते पाऊ।

জব ৪: গ্যাস টাংস্টেন আর্ক ওয়েল্ডিং (GTAW) এর সাহায্যে সমতল ১জি অবস্থানে সিলেঙ ভি বাট জোড় তৈরি করার দক্ষতা অর্জন

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট সিলেক্ট এবং কালেক্ট করা;
- জবের প্রয়োজন অনুযায়ী কাচামাল (Raw Materials) সংগ্রহ করা;
- গ্যাস টাংস্টেন আর্ক ওয়েল্ডিং (GTAW) এর সাহায্যে সমতল ১জি অবস্থানে সিলেঙ ভি বাট জোড় তৈরি করা;
- কাজ শেষে ওয়েল্ডিংশপ এর নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান ও ওয়েল্ডিং মেশিন পরিষ্কার করা;
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
- ওয়াল্টেজ এবং স্ক্যাপ গুলো নির্ধারিত স্থানে ফেলা;
- কাজের শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমাদান করা।

প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রম	ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম এর নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	ওয়েল্ডিং হেলমেট/ হ্যান্ডসীল্ড	স্ট্যাভার্ড মাপ অনুযায়ী	১টি
২	বয়লার স্যুট	১০০% কটন	১টি
৩	লেদার অ্যাথন	স্ট্যাভার্ড মাপ অনুযায়ী	১টি
৪	সেফটি সু	স্ট্যাভার্ড মাপ অনুযায়ী	১জোড়া
৫	সেফটি গগলস	ক্লিয়ার	১টি
৬	হ্যান্ড গ্লাভস	লেদার	১টি
৭	আর্মগাড	লেদার/ কটন	১জোড়া
৮	হ্যান্ড গ্লাভস	কটনের তৈরি	১জোড়া

প্রয়োজনীয় যত্নপাতি (টুলস, ইলেক্ট্রিপমেন্ট ও মেশিন)


ক্রম	যত্নপাতি এর নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	গ্যাস টাংকেন আর্ক ওয়েল্ডিং মেশিন	সকল যত্নাংসহ	১টি
২	টেবিল ভাইস	৬ইঞ্জিঁ	১টি
৩	বলপিন হ্যামার	১০০গ্রাম	১টি
৪	ফ্লাট ফাইল	৬ইঞ্জিঁ	১টি
৫	স্টিল রুল	১২ইঞ্জিঁ	১টি
৬	চিপিং হ্যামার	২৫০গ্রাম	১টি
৭	ব্লাকস্মিথ টংস	১২ইঞ্জিঁ	১টি
৮	ওয়ার ব্রাশ (স্টিল)	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১টি
৯	সেন্টার পাথুন	২০০ মিলি মিটার	১টি
১০	স্ফাইবার	৬ইঞ্জিঁ	১টি
১১	পোর্টেবল হ্যান্ড প্রাইভার	১০০ এমএম ডিক্স	১টি
১২	ট্রাই স্কোয়ার	১২ ইঞ্জিঁ	১টি
১৩	সি ক্লাম্প	৬ ইঞ্জিঁ	১টি

প্রয়োজনীয় মালামাল (Raw Materials)

ক্রম	মালামাল এর নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	এস এস প্রেট	(১০০ × ৫০ × ৬)এমএম	২ পিস
২	থরিয়েটেড টাংকেন ইলেক্ট্রোড	২.৪-৩.২ মিমি. ব্যাস	৪ পিস
৩	এসএস ফিলার মেটাল	৪এমএম. রড	৩ পিস

০৪	লিপিক গ্যাস	আর্ম	১ সিলিঙ্গার
----	-------------	------	-------------

জ্বেল ফ্রেঁ

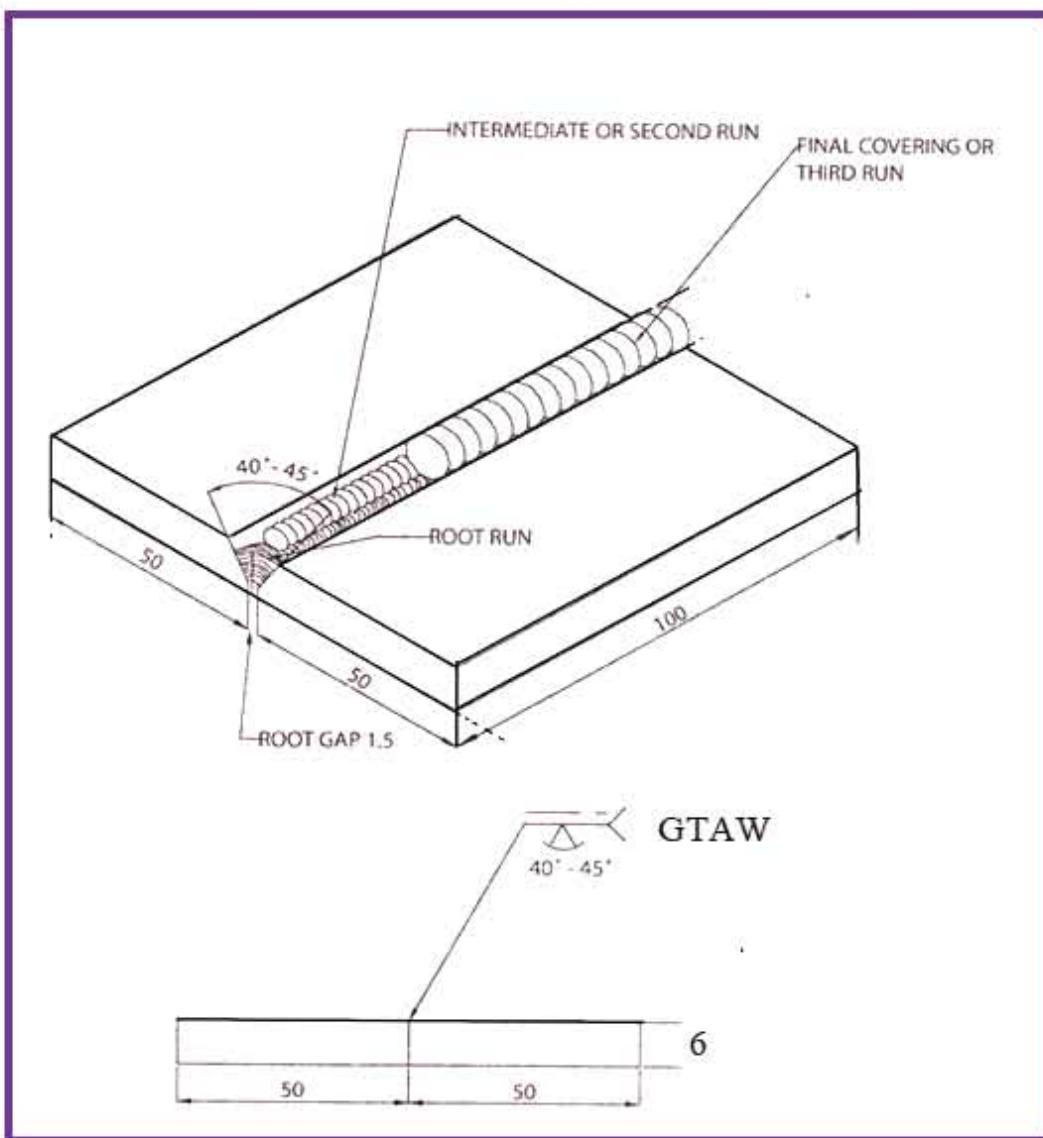


চিত্র-২.৫২ সিলেল ডি বাট জোড়া

কাজের ধীরা

- নিরাপত্তামূলক পোশাক পরিধান করে কাজে যাবানিরেশ করো;
- কেট দুটিকে বৈলুণ্ডিক, মরিচা, মরমা যথাযথ ভাবে পরিষ্কার করো;

৩. প্লেটের ধারালো প্রান্তগুলো ফাইল ঘষে মসৃণ করো;
৪. উভয় প্লেটের প্রান্ত প্রস্তুতি হিসাবে ৮০০ থেকে ৯০০ কোণে ডি গ্রুভ করো;
৫. ধাতুর ও পুরুত এবং শিল্পিং গ্যাস অনুযায়ী ফিলার মেটাল নির্ধারণ করো;
৬. বুট রানের জন্য ২মিমি এবং কভারিং বা ফিনিশিং রানের জন্য ৪ মিমি বিশিষ্ট লো-কার্বন স্টেইনলেস স্টিলের ফিলার মেটাল নির্বাচন করো;
৭. ৪ মিমি. ব্যাস বিশিষ্ট থরিয়েটেড টাংকেন ইলেকট্রোড নির্বাচন করো;
৮. ইলেকট্রোড ব্যাস অনুযায়ী উপযুক্ত গ্যাস কাপ নির্বাচন করো;
৯. ব্যবহার উপযোগী ইলেকট্রোড প্রস্তুত করো;
১০. গ্যাস কাপের বাইরে ইলেকট্রোডের অগ্রভাগ প্রায় ৩-৪ মিমি. রেখে আটকাও;
১১. গ্যাসের চাপ অ্যাডজাষ্ট করব, প্রতি মিনিটে ৫ লিটার অত গ্যাস প্রবাহ বজায় করো;
১২. গ্যাস পোষ্ট স্লো ৫-১০ সেকেন্ডের মধ্যে সেট করো;
১৩. ২% থরিয়েটেড টাংকেন ইলেকট্রোড জন্য ১৯০-৩৫০ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট সেট করো;

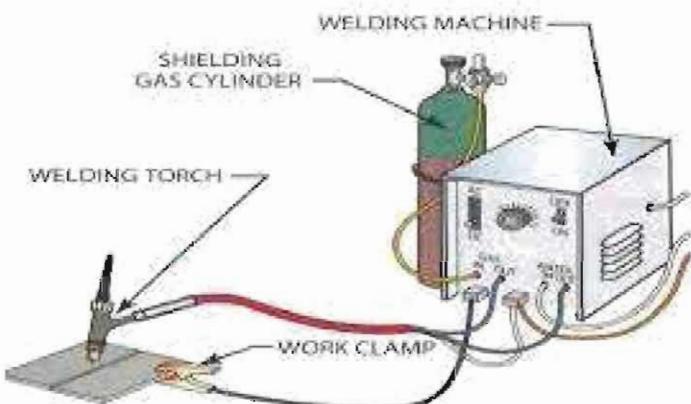

১৪. অবস্থান অনুযায়ী প্লেট দু'টিকে ওয়েল্ডিং টেবিলে এমনভাবে সেট করব যেন উভয় প্লেটের মধ্যে ১.৫মিমি ফাকা করো;
১৫. জবের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী ট্যাক ওয়েল্ড করব এবং পরিষ্কার করো;
১৬. একই গতিতে টর্চ চালনা করো;
১৭. ডিরেকশন বরাবর প্রায় ৫০ এবং ১৫০ কোণ বজায় রেখে টর্চ চালনা করো;
১৮. বুনন কোশলে ওয়েল্ডিং সম্পন্ন করো;
১৯. প্লেটের শেষ প্রান্তে এসে রান টানা বন্ধ করো;
২০. আঘাতিক্ষাস এবং একাগ্রতার সাথে কাজ শেষ করো;
২১. তারের ব্রাশ দিয়ে বীড পরিষ্কার করো;
২২. বাহ্যিক বুটি গুলো শনাক্ত করে, বুটির কারণ শনাক্ত করে বুটিমুক্ত করো;
২৩. সরঞ্জাম ও যন্ত্রগোত্র নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করো;
২৪. কাজ শেষে কর্মসূল পরিষ্কার করো।

জব ৫: গ্যাস মেটাল আর্ক ওয়েভিং (GMAW) এর সাহায্যে সমতল প্রক্ষেপণ অবস্থানে একাধিক রানের টি-জোড় তৈরি করার দক্ষতা অর্জন।

পারদর্শিতার আনন্দত

- আস্ত্রবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট সিলেক্ট এবং কালেক্ট করা;
- অবৈর প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টমাল (Raw Materials) সংগ্রহ করা;
- গ্যাস মেটাল আর্ক ওয়েভিং (GMAW) এর সাহায্যে সমতল প্রক্ষেপণ অবস্থানে একাধিক রানের টি-জোড় তৈরি করা;
- কাজ শেষে ওয়েভিংশপ এর নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান ও ওয়েভিং মেশিন পরিষ্কার করা;
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
- উচ্চারণ ক্ষ্যাপগুলো নির্ধারিত স্থানে খেলা;
- কাজের শেষে চেক কিংবা অনুযায়ী টুলস ও মালামাল ছায়াদান করা।

প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রম	ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম এর নাম	স্লেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	ওয়েভিং হেলমেট/ হ্যাঙ্গসীল্স	স্ট্যার্ডার্ড মাল অনুযায়ী	১টি
২	ব্যানার সুট	১০০% কটন	১টি
৩	লেদার অ্যাট্রন	স্ট্যার্ডার্ড মাল অনুযায়ী	১টি
৪	সেফটি সু	স্ট্যার্ডার্ড মাল অনুযায়ী	১জোড়া
৫	সেফটি পপলস	ক্লিয়ার	১টি
৬	হ্যাঙ্গ শ্লোভস	লেদার	১টি
৭	আর্মগার্ড	লেদার/ কটন	১জোড়া
৮	হ্যাঙ্গ শ্লোভস	কটনের তৈরি	১জোড়া



প্রয়োজনীয় যত্নপাতি(টুলস, ইন্সট্রুমেন্ট, মেশিন)

ক্রম	যত্নপাতি এর নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	গ্যাস মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং মেশিন	সকল যত্রাংসহ	১ টি
২.	টেবিল ভাইস	৬ ইঞ্চি	১ টি
৩.	বলপিন হ্যামার	৫০০ গ্রাম	১টি
৪.	ফ্লাট ফাইল	৬ ইঞ্চি	১ টি
৫.	স্টিল বুল	১২ ইঞ্চি	১ টি
৬.	চিপিং হ্যামার	২৫০ গ্রাম	১ টি
৭.	ব্লাকস্মিথ টংস	১৮ ইঞ্চি	১ টি
৮.	ওয়ার ব্রাশ	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৯.	সেন্টার পাঞ্চ	২০০ মিলি মিটার	১ টি
১০.	শ্বাইবার	৬ ইঞ্চি	১ টি
১১.	পোর্টেবল হ্যান্ড প্রাইভার	১০০এমএম ডিক্স	১ টি

প্রয়োজনীয় মালামাল(Raw Materials)

ক্রম	মালামাল এর নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	এম এস প্লেট	(১০০x৫০x ১০)এমএম	২ পিস
২.	এমএস ফিলার মেটাল	.৭৬২ এমএম ওয়্যার	১রিল
৩.	শিল্ডিং গ্যাস	কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস	১পিস


জবের ড্রাইং

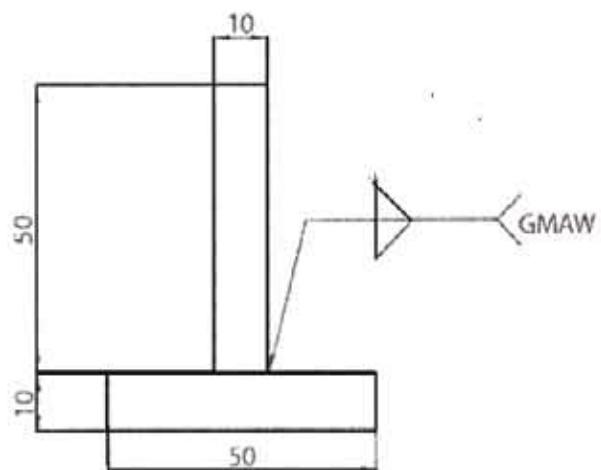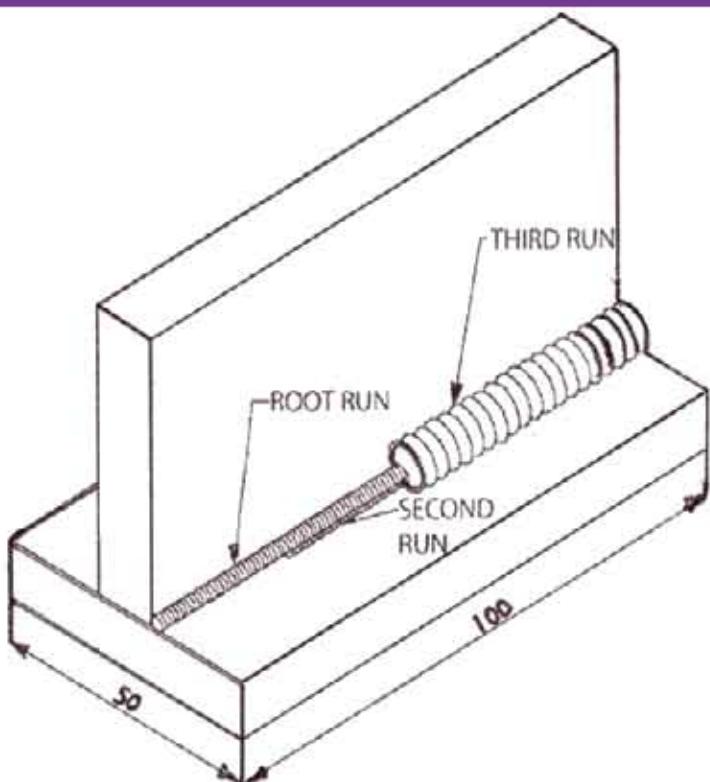


চিত্ৰ-২.৫৩ টি জোড় কৰাৰ কৌশল

কাজের ধারা

১. লিমাণভায়ুলক পোলাক পরিষ্কার করো এবং কাজে মনোনিবেশ করো;
২. স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কাজের অন্য অব প্রস্তুত করো;
৩. প্রেট স্থায়িত্ব ভাবে পরিষ্কার করো;
৪. চিত্র অনুযায়ী যে কোন একটি প্রেটের মাঝ বরাবর স্কাইবার দ্বারা দাগ টান;

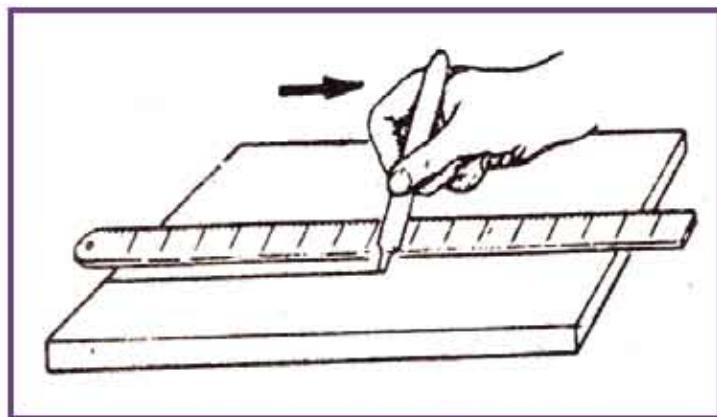


৫. চার্ট নং- দেখে ধাতুর ও পুরুষ এবং শিল্প গ্যাস অনুযায়ী মেটাল ট্রান্সফার নির্ধারণ করো;
(এই ক্ষেত্রে কার্বন ডাই-অক্সাইড শিল্প গ্যাস এবং ডিপ ট্রান্সফারের অন্য ১.০মিমি ওয়ার ইলেকট্রোড নির্বাচন করো।)
৬. ১.০মিমি ওয়ার ইলেকট্রোড উপযোগী কনস্ট্রাক্ট টিপ নির্বাচন করো;
৭. গ্যাসের চাপ আঞ্চলিক করো, প্রতি বন্টায় ৪০-৫০ ব্যন্টুটের মত গ্যাস প্রবাহ বজায় রাখ;
৮. ভোল্টেজ কার্লেট নির্ধারণ করো এবং সেট করো। (২১-২৫ ভোল্টেজ এবং ১৫০-১৭৫ অ্যাম্পায়ার সেট করো);
৯. ওয়ার ফিল প্রতি মিনিটে ৮-৯ সেট করো;

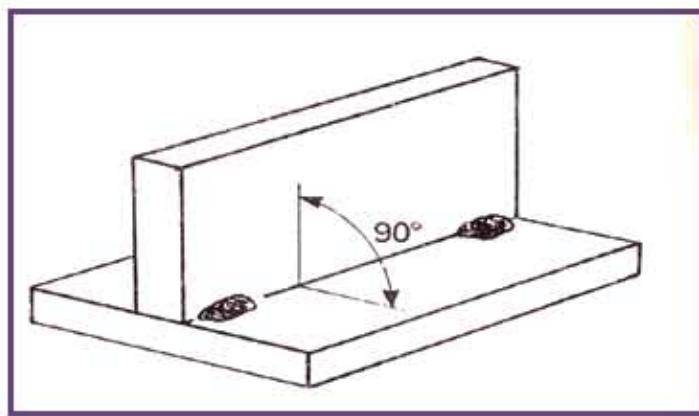

১০. চির -অনুযায়ী একটি প্লটেরে আবস্থানে অন্য প্লটে গেছে টাক সম্পর্ক করো;

১১. চির -অনুযায়ী হাতুড়ি দিয়ে
আবাস্থা করে খাড়া অবস্থান
হতে ২০-৫০ কোনে হেলাইয়া
দিব যাতে একটি রান সম্পর্ক
করার পর খারা প্লটটি ৯০°
কোণে কিন্তে আসে;

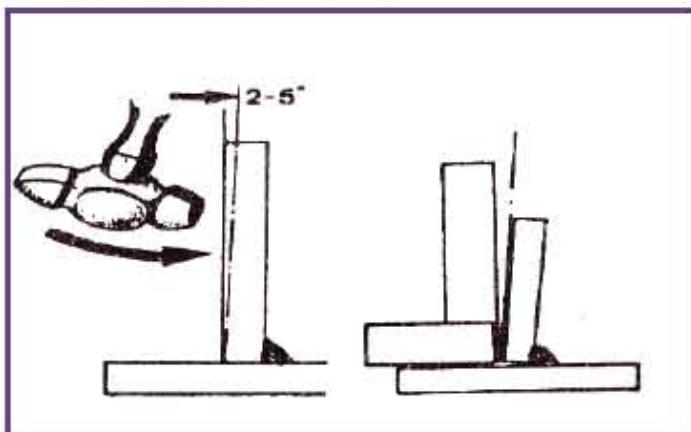

১২. চির -অনুযায়ী সমস্ত অবস্থানে

(ঐএফ) পজিশনে শয়েক্সি
টেবিলে অবাটি সেট করো;

১৩. আর্কের দৈর্ঘ্য ও মিলিমিটার এর
যথে সীমাবদ্ধ করো;

১৪. একই গতিতে টর্চ চালনা করো;

১৫. চির - অনুযায়ী প্লটের দৈর্ঘ্য
বরাবর প্লার ২৫০ এবং ৪৫০
আড়াজাড়ি কোণ বজায় করো;

১৬. প্লটের শেষ প্রান্তে এসে রান টালা বন্ধ করব;


১৭. আগ্রাবিকাস এবং একাপ্রস্তাব সাথে কাজ শেষ করো;

১৮. তাঁতের ভাষ দিয়ে বীড় পরিষ্কার করব;

১৯. বাণিক ত্রুটি গুলো শনাক্ত করে, ত্রুটির কারণ শনাক্ত করে ত্রুটিমূক করো;

২০. সরঞ্জাম ও স্ফুলাঙ্গি নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করো;

২১. কাজ শেষে কর্মসূল পরিষ্কার করো।

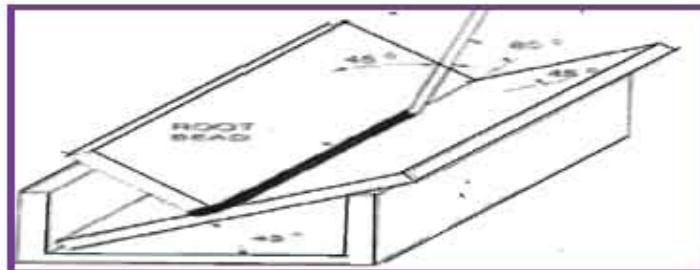

অব ৬: গ্যাস ওয়েল্ডিং এর সাহায্যে সমতল অবস্থানে বাট জোড় তৈরিকরণ

পারদর্শিতার মানদণ্ড:

- আস্তুবিষি থেকে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (সিলিঙ্গ) ও শোভন পোশাক পরিধান করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুশস, স্যাটচেরিমাল ও ইকুইপমেন্ট সিলেক্ট এবং কালেক্ট করা;
- অবেগ প্রয়োজন অনুযায়ী কাঠামাল (Raw Materials) সংগ্রহ করা;
- গ্যাস ওয়েল্ডিং এর সাহায্যে সমতল অবস্থানে বাট জোড় তৈরি করা;
- কাজ থেকে ওয়েল্ডিংশপ এর নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান ও ওয়েল্ডিং মেশিন পরিষ্কার করা;
- অবস্থানে সালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
- ওয়াল্ট ও অ্যাপগ্রুলো নির্ধারিত স্থানে বেলা;
- কাজের থেকে চেক লিপ্ট অনুযায়ী টুশস ও সালামাল জমাদান করা।

প্রয়োজনীয় ব্যাকওগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPE)


ক্রমিক	ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম এর নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	ওয়েল্ডিং হেলমেট/ হ্যান্ডসীল	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
২	বয়লার স্যুট	১০০% কটল	১ টি
৩	লেদার অ্যাথন	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৪	সেফটি সু	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া
৫	সেফটি গগলস	ক্লিমার	১ টি
৬	হ্যান্ড গ্রাউন্স	লেদার	১ টি
৭	আর্মগাড	লেদার/ কটল	১ জোড়া
৮	হ্যান্ড গ্রাউন্স	কটলের তৈরি	১ জোড়া
৯	সেফটি শাক	ক্লিম লেডার বিশিষ্ট	১ টি

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট, মেশিন)

ক্রম	যন্ত্রপাতি এর নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	গ্যাস ওয়েল্ডিং সেট	সকল যন্ত্রাংশসহ	১ সেট
০২	টেবিল ভাইস	৬ ইঞ্চি	১ টি
০৩	বলপিন হ্যামার	৫০০ গ্রাম	১ টি
০৪	ফ্লাট ফাইল	৬ ইঞ্চি	১ টি
০৫	স্টিল বুল	১২ ইঞ্চি	১ টি
০৬	ব্লাকস্মিথ টংস	১২ ইঞ্চি	১ টি
০৭	ওয়ার ব্রাশ	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
০৮	সেন্টার পাঞ্জ	২০০ মিমি.	১ টি
০৯	স্কাইবার	৬ ইঞ্চি	১ টি
১০	ট্রাই স্কয়ার	১২ ইঞ্চি	১টি

প্রয়োজনীয় মালামাল (Raw Materials)

ক্রম	মালামাল এর নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	এম এস সীট	(৩মিমি. x ৫০ মিমি. x ২০০ মিমি.)	২ পিস
০২	এমএস ফিলার মেটাল	৩মিমি.	২ পিস

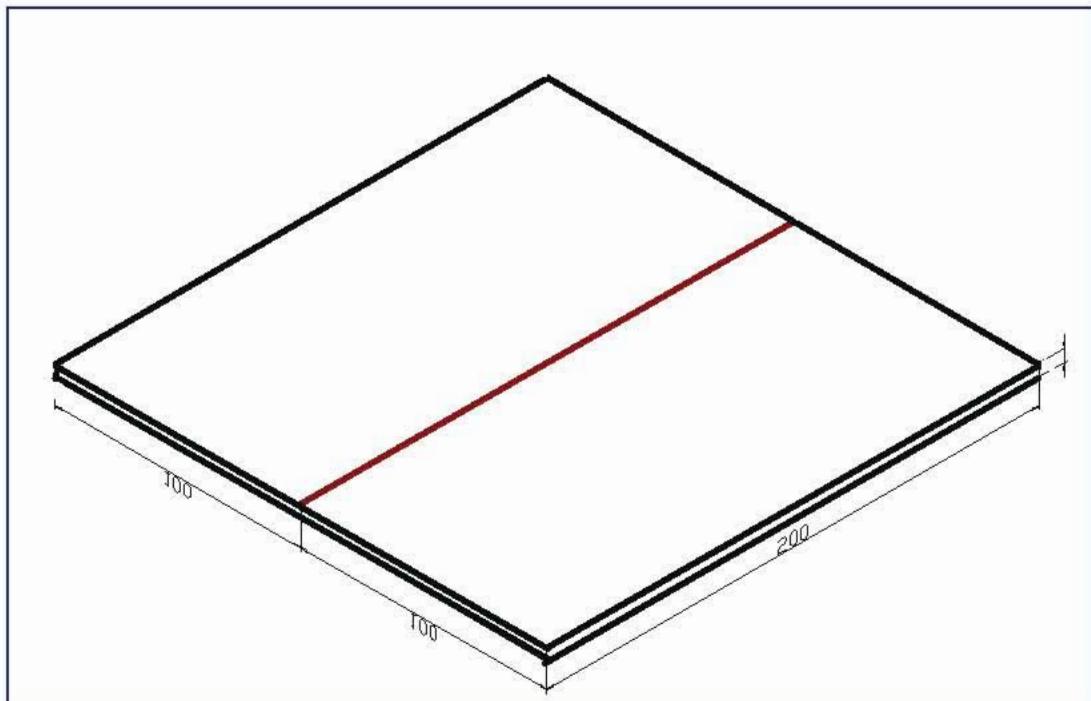

চিত্র-২.৫৪ সমতল অবস্থানে সিঙ্গেল ডি বাট জোড়া

কাজের ধারা


১. নিরাপত্তামূলক পোশাক পরিধান করে কাজে মনোনিবেশ করো।
২. স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কাজের জন্য জব প্রস্তুত করো।
৩. মরিচা, শিজ ইত্যাদি ওয়ারেব্রাশ বা অ্যামেরি পেপার দিয়ে পরিষ্কার করো।
৪. নজল নির্বাচন করো (৩ মিমি, পুরু সীটের জন্য ২ মৎ নজল নির্বাচন করো)।
৫. ফিলার মেটাল নির্বাচন করো (৩ মিমি, পুরু সীটের জন্য ৩মিমি ব্যাসের ফিলার মেটাল নির্বাচন করো।
৬. গ্যাস প্রেসার অ্যাডজাস্ট করো
 - অঙ্গীজেন সিলিন্ডারের অ্যাডজাস্টিং নব ঘূড়িয়ে কার্যচাপ $0.14 \text{ কেজি/সে.মি}^2$ - এ সেট করো।
 - অ্যাসিটিলিন সিলিন্ডারের অ্যাডজাস্টিং নব ঘূড়িয়ে কার্যচাপ $0.14 \text{ কেজি/সে.মি}^2$ - এ সেট করো।
৭. ফ্রেম অ্যাডজাস্ট করো
 - অঙ্গীজেন নিউল ভালভ সামান্য খোল।

- অ্যাসিটিলিন নিউল ভালভ একটু বেশি খোল।
 - নজল হতে আসা অক্সিজেন এবং অ্যাসিটিলিন এর মিশ্রণ ফ্রিকশনলাইটার ক্ষারা প্রজ্ঞান করো।
 - অক্সিজেন এবনং অ্যাসিটিলিন নিউল ভালভ ঘুরিয়ে শিখা তৈরি করো।
 - এম এস এর জন্য নিউট্রাল শিখা তৈরি করো
৮. জবের দুই পার্শ্বে দু'টি ট্যাক ওয়েল্ড করো।
৯. নজল এবনং ফিলার মেটাল ওয়ার্কপিসের সাথে 45° কোনে রেখো
১০. খানিকটা বুনন কৌশলে নজল এবনং ফিলার মেটালের মাথাকে দুলিয়ে ওয়েল্ডিং সম্পাদন করো।
১১. বাহ্যিক ব্রুটিগুলো শনাক্ত করে ব্রুটির কারণ অনুসন্ধান করো।
১২. সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করো।
১৩. কাজ শেষে কর্মসূল পরিষ্কার করো।

তৃতীয় অধ্যায়

কার্যবস্তু প্রাইভিং অ্যান্ড ড্রিলিং

Workpiece Grinding And Drilling

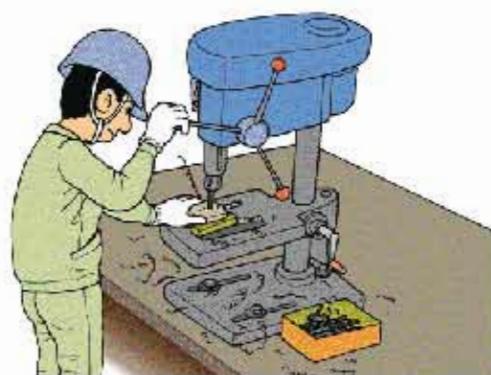

আমরা দৈনন্দিন নানাবিধ প্রয়োজনে বিভিন্ন মুখ্য সামগ্রী বা কার্যবস্তুকে প্রয়োজনীয় আকার ও আকৃতি প্রদানের জন্য নানাবিধ যন্ত্রপাতি/সরঞ্জাম ব্যবহার করে থাকি। আমরা বাসা-বাড়িতে সাই, সাঁস, সজি ইত্যাদি প্রক্রিয়া করতে হুরি, চাকু, ধীসুমা, দা ইত্যাদি ব্যবহার করি। আসবাবপত্র তৈরি ও মেরামত করতে-করাতে, বাটালী, মাটাজ, পলিশ ইত্যাদি ব্যবহার করি আবার দালান-কোঠা ও রাখালাট নির্মাণে-কোনাল, বেলচা, চিঙ্গেল, প্রাইভার ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। তাছাড়াও বিভিন্ন শিল্প-কলকারখানা ও উদ্যার্কশপে-কোন কার্যবস্তুকে হোল বা গর্জ করতে এবং কোন কিন্তুকে কয় করে আকৃতি প্রদানের জন্য ড্রিলিং, প্রাইভিং ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন শিল্প-কলকারখানা ও উদ্যার্কশপে বিভিন্ন মুখ্য সামগ্রী বা কার্যবস্তুকে হোল/বর্ষণের জাহাজে করে প্রয়োজনীয় আকার ও আকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে ড্রিলিং, প্রাইভিং এর ব্যবহার ও বিভিন্ন বস্তু কয় ও সম্পূর্ণ কৌশল সম্পর্কে বিবরণ পারব।



এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- প্রাইভিং সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারব;
- কাটিং টুল সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- কাটিং টুল প্রাইভিং সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- মেশিন অপারেশনে ব্যবহৃত বিভিন্ন কাটিং টুলস প্রাইভিং করতে পারব;
- ফ্লাই করতে পারব; এবং যন্ত্রপাতি পরিকার ও স্টোরেজে করতে পারব

উদ্দেশ্যিত শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে এই অধ্যায়ে আমরা দুই আইটেমের অব্য (কাজ) সম্পর্ক করব। এই দুই আইটেম জবের যান্ত্রিক প্রাইভিং সম্পর্কে ব্যক্ত করা, কাটিং টুল প্রাইভিং সম্পর্কে বর্ণনা করা, কাটিং টুলের মেটেরিয়াল চিহ্নিত করা, কাটিং টুলের প্রকৃতি অনুবাদী প্রাইভিং ইলেক্ট্রিচেল করা ও মেশিন অপারেশনে

ব্যবহৃত কাটিং টুল প্রাইভিং করার দক্ষতা অর্জন করা। অবগুণি সম্পর্ক করার পূর্বে প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ জানব।

৩.১ প্রাইভিং (Grinding)

কোন কিছুকে কর করার একটি প্রক্রিয়ার নাম প্রাইভিং; করকারী টুল হিসাবে প্রাইভিং হইল ব্যবহার করা হয়। হইল করকারী ও নিজে করারোধী বৈশিষ্ট্য পদার্থ দিয়ে তৈরী হয়। ইহ সাধারণত শক্ত পাথর কপা, কার্বন, কার্বাইড, সংকর ধাতু ইত্যাদি পদার্থ দিয়ে তৈরি হয়। প্রাইভিং হইলের ধরন অনুযায়ী কোন বস্তু হতে ঘর্ষনের মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় পদার্থ মুক্ত অসামান্য করা যাব, ঠিক তেমনি কোন অবস্থা তাঙকে বিভিন্ন মানে সন্তুষ্ট করা যাব।

৩.১.১ প্রাইভিং হইল (Grinding Wheel)

প্রাইভিং হইল সাধারণত কার্যবন্ধুর উপাদানের অস্তিত্বার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন সংকর পদার্থের প্রিপনে তৈরী হয়ে থাকে। প্রাইভিং হইলের পরিমাণের ক্ষেত্রে বাইরের ব্যাস, হইলের পুরুত ও ছিপের ব্যাস দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। যেমন- ১৫০ মিমি \times ২৫ মিমি \times ৩০ মিমি হইল বলতে বোঝায়- বাইরের ব্যাস ১৫০ মিমি, পুরুত ২৫ মিমি ও ছিপের ব্যাস ৩০ মিমি।




চিত্র-৩.১ প্রাইভিং হইল

৩.১.২ প্রাইভিং মেশিনের নিরাপত্তা সরঞ্জাম

প্রাইভিং কাজে ব্যবহৃত প্রাইভিং মেশিন ও হইলের নিরাপত্ত অবস্থান দরকার। যে প্রাইভিং করবে তাকে বেসন ব্যক্তিগত সুরক্ষা ও নিরাপত্তামূলক সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হবে, ঠিক তেমনি প্রাইভিং মেশিনেরও নিরাপত্তা সরঞ্জাম থাকা দরকার। সচরাচর প্রাইভিং মেশিনের সাথে নিম্নে বর্ণিত সেক্ষটি সামগ্রী সহযুক্ত করা থাকে।


- আই শীল্ড (Eye Shield)
বা ফেস গার্ড (Face Guard)
- হইল গার্ড (Wheel Guard)
- টুল রেস্ট (Tool Rest)

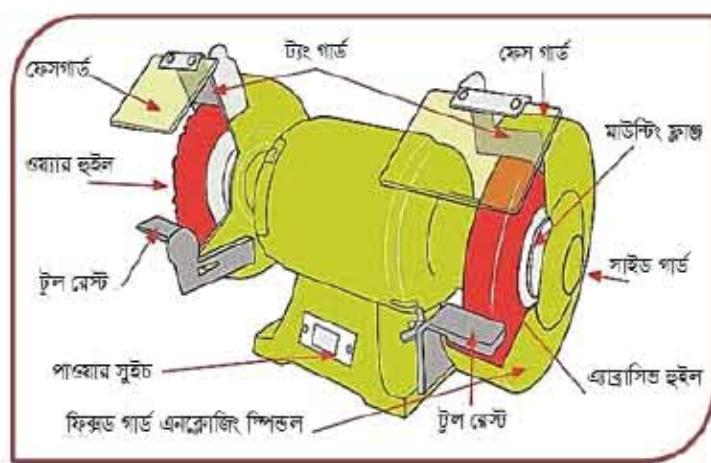

চিত্র: ৩.২ প্রাইভি, মেশিনের বিভিন্ন অংশ

আই শীল্ড (Eye Shield)

আই শীল্ড অপারেটরের চক্ষুকে হইলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অ্যাব্রাসিভ (Abrasive) কণা এবং খাতুচূর্ণ হতে রক্ষা করে। আই শীল্ড স্বচ্ছ ও নিখুঁত হওয়া প্রয়োজন। কার্যবস্তুকে উভমুপে দেখার জন্য অনেক ক্ষেত্রে আই শীল্ডের নিচের দিকে বৈদ্যুতিক বাল্ব লাগানোর ব্যবস্থা থাকে। আই শীল্ডের অবস্থান সবসময় কার্যবস্তু এবং অপারেটরের চক্ষুর মধ্যবর্তী স্থানে নিশ্চিত রাখতে হয়।

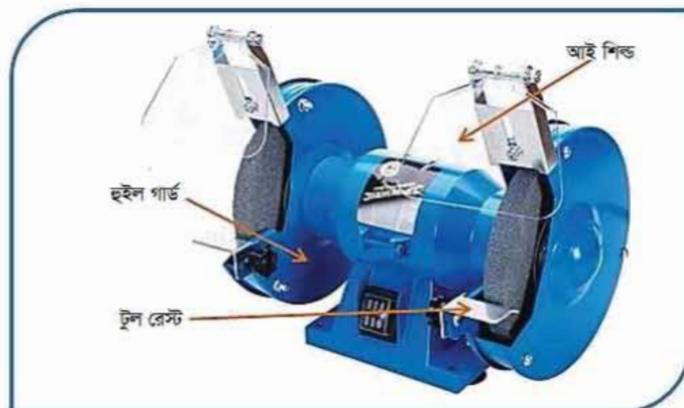

চিত্র-৩. গ্রাইডিং মেশিনের আই শীল্ড, হইল গার্ড ও টুল রেস্ট

হইল গার্ড (Wheel Guard)

হইল গার্ড কোন বস্তুকে ঘূরত গ্রাইডিং হইলের সংস্পর্শে আসতে বাধা দেয় এবং হইলকে বাহ্যিক আঘাত প্রাপ্ত থেকে রক্ষা করে। এ ছাড়া কোন দুর্ঘটনার কারণে ঘূরত হইল ভেঙ্গে গেলে উহার ভগ্নাংশ যাতে চারদিকে ছিটে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটাতে না পারে সে ব্যাপারে হইল গার্ড সাহায্য করে।

টুল রেস্ট (Tool Rest)

কার্যবস্তুকে টুল রেস্টের উপর রেখে নিরাপদে গ্রাইডিং করা হয়। ইহা কাটিং টুল বা কার্যবস্তুকে নিরাপত্তার সাথে কাজ করতে সাহায্য করে। টুল রেস্ট এবং হইলের মধ্যে সম্ভাব্য সবচেয়ে কম ফাঁক থাকে; ফলে গ্রাইডিং হইল টুল রেস্টকে প্রায় স্পর্শ করে ঘূরে কিন্তু কোন রিস্ক থাকেনা।


১.১.৩ গ্রাইডিং হইল তৈরির উপাদানসমূহ

গ্রাইডিং হইল তৈরিতে বক্সিং পদার্থের সাথে ক্ষয়কারী পদার্থের (Abrasive Material) কণা (Grain) ব্যবহার করা হয়। যেমন-

- অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড (Aluminum Oxide)
- সিলিকন কার্বাইড (Silicon Carbide)
- ডায়মন্ড (Diamond) ইত্যাদি।

গ্রাইডিং হইল তৈরিতে ব্যবহৃত বক্সিং পদার্থ যেমন-

- ভিট্রিফাইড (Vitrified)
- রেজিনয়েড (Resinoid)
- সিলিকেট (Silicate)
- শেল্লাক (Shellac)
- রাবার (Rubber) ইত্যাদি।

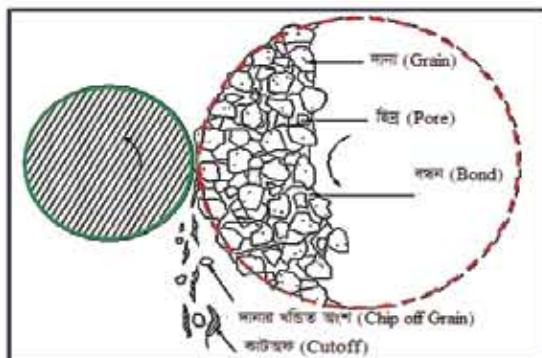

চিত্র-৩.প্রাইভিই হাইল টেক্সের উপাদান

আলুমিনিয়াম অক্সাইড (Aluminum Oxide)

আলুমিনিয়াম অক্সাইড একটি অক্ষরূপ ধারালো বিশিষ্ট আক্রাসিক গুদার্থ। ইহা সিয়ে তৈরি প্রাইভিই হাইল উক টেনসাইল স্ট্রেঞ্জ (Tensile Strength) বিশিষ্ট ধাতুকে ক্ষয় করতে ব্যবহৃত হয়। বেসন-কার্বন স্টিল, আলুমিনিয়াম স্টিল, শক্ত ও নরম স্টিল, রুট আরুন, ক্লোজ ইত্যাদি। আক্রাসিক এবং আকার বড় হলে ধাতুকে ছুঁতে কাটিং বা ক্ষয় করা যাব। এবং হেট হলে থীয়ে থীয়ে ক্ষয় হয়। কলে কার্বনেটের পৃষ্ঠাতল অপেক্ষাকৃত বেশি সম্পূর্ণ ও সুন্দর করা যাব।

সিলিকন কার্বাইড (Silicon Carbide)

সিলিকন কার্বাইড আলুমিনিয়াম অক্সাইড থেকে অনেক শক্ত এবং ভালুর হয়। এর সাহায্যে আলুমিনিয়াম অক্সাইডকেও কাটা যাব। ইহা কম টানা বল (লো টেনসাইল স্ট্রেঞ্জ) বিশিষ্ট ধাত; যেমন-চালাই সোহা, আলুমিনিয়াম, কাসা, রাবার, টারস্টেল কার্বাইড, মার্বেল, সিলারিক, ম্যাগনেসিয়াম, প্লাস্টিক, কাইবার ইত্যাদি প্রাইভিই করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

ডায়মন্ড (Diamond)

ডায়মন্ড সাধারণত দুই প্রকারের হয়-

- কৃতিম ডায়মন্ড (Artificial Diamond)
- প্রাকৃতিক ডায়মন্ড (Natural Diamond)

প্রাকৃতিক ডায়মন্ড থেকে পাওয়া যাব এবং ইহার সূল্য চুব বেশি হয়। এর সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার সূল্যবান এবং আকর্ষণীয় অলংকার সামগ্ৰী প্রস্তুত করা হয়। কৃতিম ডায়মন্ড শিল্প কারখানার তৈরি করা হয় কলে এবং সূল্য কম। এর পুরণত মান প্রাইভ একই সূল্প বিশায় প্রাইভিই হাইল টেক্সেন শিল্পে প্রাকৃতিক ডায়মন্ডের পুলনায় কৃতিম ডায়মন্ডের ব্যবহার দিন দিন বাঢ়ছে এবং বেশি সমাদৃত হচ্ছে। ডায়মন্ড সবচেয়ে শক্ত গুদার্থ। মিঠব্যুক্তির জন্য ডায়মন্ড হাইল সম্পূর্ণবৃল্পে কৃতিম ডায়মন্ড কণা ও বক্সির মেঠেরিয়ালের সাহায্যে তৈরি করা হয়।

৩.২ প্রাইভিই প্রক্রিয়া

কাজের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে প্রাইভিই প্রক্রিয়াকে ৮ ভাগে ভাগ করা যাব -

- সারফেস (Surface) প্রাইভি
- সিলিঙ্ক্রিয়াল (Cylindrical) বা নলাকার প্রাইভি
- অভ্যন্তরীণ (Internal) প্রাইভি
- কেন্দ্রহীন (Centerless) প্রাইভি
- কন্ট্যুর (Contour *) প্রাইভি
- গিয়ার (Gear) প্রাইভি
- থ্রেড (Thread) প্রাইভি
- ফর্ম অ্যান্ড প্রোফাইল (Form and Profile) প্রাইভি।

৩.২.১ সারফেস (Surface) প্রাইভি

কোন কার্যবস্তু বা টুলের ফেস বা তল প্রাইভি করার ফেরে এ ধরনের প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। বেমন- সিঙ্গেল পফেট ও মানিপোলেট কাটিং টুলের বিভিন্ন কাটিং এজ বৈচি এবং কোন তলের সারফেস মসৃন করার জন্য বেশি ব্যবহৃত হয়।



চিত্র-৩.৫ সারফেস প্রাইভি

৩.২.২ সিলিঙ্ক্রিয়াল (Cylindrical) বা নলাকার প্রাইভি

সিলিঙ্ক্রিয়াল বা চোলাকৃতির কোন কার্যবস্তুর সারফেস মসৃন করার জন্য এ প্রক্রিয়ার প্রাইভি করা হয়। এ ধরনের মসৃনভাব কাজে কার্যবস্তু ও প্রাইভি হইল উভয়ই সূর্ণীয়মান থাকে আবার বে কোন একটিও ঘূর্জে এ কাজ সমাধান করতে পারে।



চিত্র-৩.৬ সিলিঙ্ক্রিয়াল প্রাইভি

৩.২.৩ অভ্যন্তরীণ (Internal) প্রাইভি


এটি সূলনাসূলক অটিল প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার বোর (Bores) ও হার্ট (Holes) প্রাইভি করার জন্য ব্যবহার করা হয়। শিল্পকার্যশালায় সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয়।



চিত্র-৩.৭ অভ্যন্তরীণ প্রাইভি

৩.২.৪ কেন্দ্রহীন (Centerless) প্রাইভি

কেন্দ্রহীন প্রাইভি এ কার্যবস্তু সূচি প্রাইভি হইলের মধ্যে রাখা হয় এবং হইল সূচি একই দিকে কিন্তু ডিম্প গতিতে সূর্ণীয়মান থাকে। একটি প্রাইভি হইলের অক্ষ ছির থাকে, অন্যটি ছির থাকেনা; কলে অসম আকৃতির কার্যবস্তুকে প্রাইভি করা হয় এবং প্রাইভি হইল স্থারিত রূপে পাও।

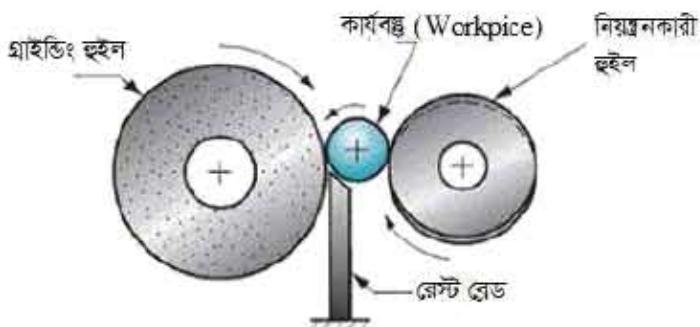

चित्र-३.८ केंद्रीय प्राइंटिंग

३.२.५ कन्ट्रूर (Contour) प्राइंटिंग

प्रोफाइल प्राइंटिंग में शिर्ष या बहार करने अनियमित आकृतियों कोन कार्यवस्तु पर प्राइंटिंग कराके कन्ट्रूर बना हम। अनेक समय ए प्रक्रियाव बाध्यते आप्टोर लिस थेके कपिओ करा याहा।



चित्र-३.९ कन्ट्रूर प्राइंटिंग

३.२.६ गियार (Gear) प्राइंटिंग

विभिन्न धरनों गियार टिथ प्राइंटिंग करार जन्य ए प्रक्रिया बाबहार करा हम। गियार टिथपूजिर साथे समवय करने प्राइंटिंग हइलके स्थापन करा हम। ए धरनों अलारेशने अनेकगुणि प्राइंटिंग हइल थाके। दीर्घ समय गियार बाबहारे कले गियारों दीडेर आकृति अनियमित हले ए प्रक्रियाव बाध्यते समाखान करा हम।



चित्र-३.१० गियार प्राइंटिंग

३.२.७ ट्रेड (Thread) प्राइंटिंग

विभिन्न धरनों ट्रेड प्राइंटिंग करार जन्य ए प्रक्रिया बाबहार करा हम। ट्रेडों साथे समवय करने प्राइंटिंग हइलके स्थापन करा हम। ए प्रक्रियाव थेके थुडेव तल मसून करा ओ ट्रेडसम्मुहेर दीडेर आकृति समान करा हम।



चित्र-३.११ ट्रेड प्राइंटिंग

৩.২.৮ খরম অ্যাত প্রোফাইল (Form and Profile) প্রাইভিং

কার্যবয়ুর প্রাইভিং অবশের অনুরূপ আকৃতির করে প্রাইভি হইল কৈরী করা হয়, তাই এ খরনের প্রাইভিং হইলকে অনেক সময় কনস্ট্রুক্শন হইলও বলা হয়। এটি বিশেষ খরনের প্রাইভিং প্রক্রিয়া। বহু উৎপাদন শিল্প-কারখানায় ইহা ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতি ব্যয় বহু।



চিত্র-৩.১২ খরম অ্যাত প্রোফাইল প্রাইভিং

এসো নিজে করি

ইতোমধ্যে ভূমি অনেকগুলি প্রাইভিং প্রক্রিয়া সম্পর্কে জেনেছে। নিচেকে কয়েকটি প্রাইভিং কাজের ছবি উল্লেখ করা হয়েছে। ভূমি কাজগুলিতে কোন খরনের প্রাইভিং প্রক্রিয়া ব্যবহার করবে তাৰ নাম এবং কেন সেই প্রক্রিয়া ব্যবহার কৰবে এ বিষয়ে যতোম্ভুত সেৱ।

ক্ৰ. নং	কাজের নাম	হণি দেখে উভয় দেখ	প্রাইভিং প্রক্রিয়ার নাম	স্বত্ত্বালক্ষণ
১	পাইপের ডিম্বনোৰ সৰিচা পরিকার কৰা			
২	ভূমি ধাগালো কৰা			
৩	চার্বেল পাথৰের কিনার (প্রাতি বা পাৰ্শ্ব) ডিজাইন কৰা			

৩.৩ প্রাইভিঃ মেশিনের প্রকার

প্রাইভিঃ মেশিনের কাঠামো ও কাজের প্রকৃতি অনুসারে নিম্নলিখিতের ভাষ্ট করা যাই-

১.৩.১ প্রাইভারের কাঠামো অনুসারে-

- বেংক (Bench) প্রাইভার
- প্যাডেস্টাল (Pedestal) প্রাইভার
- টুল অ্যান্ড কাটিং (Tool and Cut) প্রাইভার
- হ্যান্ড (Hand) প্রাইভার ইত্যাদি।



চিত্র-৩.১৩ প্রাইভিঃ মেশিন

অনুসর্কানমূলক প্রশ্ন

তুমি ভোরার বাড়ির আঙীনার বাগানে একটি দো দিয়ে কাজ করে দাটি ঘরের মেঝেতে খেঁড়ে দিচ্ছিলে। কিন্তু দিন পর আবারো বাগানে কাজ করার জন্য দাটি প্রয়োজন হলে তুমি দেখতে পেলে দাটিতে অনেক মরিচা পরেছে এবং কোন খাব নাই। এ অবস্থায় তুমি দো এর মরিচা ও খারালোর জন্য কোন ধরনের প্রাইভিঃ টুল ও প্রক্রিয়া ব্যবহার করবে এবং কেন?

ক্রম	প্রক্রিয়ার নাম	প্রাইভিঃ মেশিনের নাম	মন্তব্য
১			
২			.
৩			
৪			

৩.৩.২ ড্রিলিং (Drilling)

ড্রিলিং মানে হোল বা গর্ত করা। ড্রিলিং বলতে ড্রিল বিটের সাহায্যে কোন বস্তুকে গোল ছিপ বা ড্রিল করার পদ্ধতিকে বুঝাব। ড্রিল বিটকে স্পিন্ডলের হিচে চাপেন করে স্পিন্ডলকে সূর্ণীভাবান অবস্থায় উপর সহজে চাপ দিলে ড্রিল এগিয়ে অবক্ষেত্রে হিচে করে। ড্রিল করতে যে যেশিন ব্যবহৃত হয় তাকে ড্রিলিং মেশিন বা ড্রিল মেশিন অথবা ড্রিল প্রেস বলা হয়।



চিত্র-৩.১৪ ড্রিলিং থকিমা

ড্রিলিং করার সময় বিভিন্ন বস্তুর উপর বিভিন্ন ঘূর্ণন হার (RPM) ধরতে হয় এবং ড্রিলিং কাঞ্চ সম্পর্ক করতে ফীড হইলকে আছে আপ্তে নিচের দিকে নামাতে হয়। ফলে অর্থ অর্থ করে খালু কেটে ড্রিল বিট ড্রিলিং কার্য সম্পর্ক করে। ড্রিলিং থকিমায় খালুর মধ্যে গর্ত বা ছিপ তৈরি হয়। ড্রিলিং এর সবচেয়ে ড্রিলকে ঠাণ্ডা রাখতে কুল্যাণ্ট ব্যবহারের প্রয়োজন হয়।

৩.৩.৩ ড্রিলিং মেশিনের বিভিন্ন অপারেশনসমূহের জন্য কাটিং স্পীড ও ফীড

ড্রিলিং মেশিনের অপারেশন প্রধান কাউণ্টার বোর্ড, কাউণ্টার সিপিক, রিমিং, ট্যাপিং ইত্যাদির জন্য সর্বীয়ক কাটিং স্পীড ড্রিলিং এবং অনুসূল অনেকগুলি বিশেষজ্ঞ উপর নির্ভর করে। তবে অতিজ কঢ়ীগণ সাধারণ নির্দেশনা দিসেবে ড্রিলিং প্রয় সাথে ফুলনামূলক কাটিং স্পীডের হার উল্লেখ করেছেন। ফুলনামূলক কাটিং স্পীডের ভালিকা নিয়ে প্রদান করা হলো-

চেতিল-৩.১ ড্রিলিং অপারেশনে কাটিং স্পীড

অ্যাটারিশাল	কাটিং স্পীড (বিটার/বিনিট)	কুল্যাণ্ট
কার্ট আপ্রুন (সফট)	২৪-৩০	জাই
কার্ট আপ্রুন (হার্ড)	১৬-২১	জাই
মাইন্ড টিল	২৪-৩৫	সল্যুবল অরেল
মেজিমায় কার্বন টিল	১২-৩০	সল্যুবল অরেল
পেইন্সেস টিল	১২-২৩	সল্যুবল অরেল
ভার্শ ও ব্রোজ	৪৫-৯০	সল্যুবল অরেল/জাই
কগার	৩০-৪৫	সল্যুবল অরেল
জ্যাম্বু মিনিমায়	৯০ ও ভার উপরে	সল্যুবল অরেল

ড্রিলিং মেশিনের অপারেশন	ড্রিলিং কাটিং স্পীডের ফুলনাম হার
কাউণ্টার বোর্ড	৫০%
কাউণ্টার সিপিক	৬০%-৮০%
স্পট ফেসিং	৫০%
সেটার ড্রিলিং	যথেষ্ট স্পীড স্পীড

রিমিৎ	৫০%
ট্যাপিং	৩০%-৪০%
বোরিং	৫০%

ফীড (Feed)

ডিলিং এর সময় প্রতি পাকের জন্য ডিল বিটকে যে পরিমাণ দূরত অগ্রসর করানো হয় তাকে ডিলিং এ ফীড বলা হয়। ডিলিং এর সময় কি পরিমাণ ফীড দেয়া হবে তা কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যেমন-

- ডিলের শক্তি অর্থাৎ ডিল বিট কি খাতুর তৈরি;
- ডিল বিটের ধার;
- ওয়ার্কপিস ম্যাটেরিয়ালের শক্তি অর্থাৎ জব কি খাতুর তৈরি;
- কুল্যান্টের প্রয়োগ;
- ছিদ্রটি কি ধরনের এবং কত গভীর;
- ওয়ার্কপিস আটকানোর ধরন।

ডিলের ফীড = খাতুখড়ের মধ্যে বিটকে প্রতি মিনিটে প্রবেশের দৈর্ঘ্য ÷ ডিল বিটের প্রতি মিনিটে ঘূর্ণন সংখ্যা।

সাধারণ কাজের জন্য হাই স্পীড স্টিলের তৈরি ডিল বিটের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত হারে ফীড প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

টেবিল-৫.২ ডিলিং অপারেশনে ডিল বিটের ব্যাস অনুযায়ী কাটিং ফীড

ডিল বিটের ব্যাস	ফীড (ডিল বিটের প্রতি ঘূর্ণনে)
৩ মিমি এর নিচে	০.০২৫ থেকে ০.০৫ মিমি
৩ থেকে ৬ মিমি	০.০৫ থেকে ০.১০ মিমি
৬ থেকে ১২ মিমি	০.১০ থেকে ০.১৮ মিমি
১২ থেকে ২৫ মিমি	০.১৮ থেকে ০.৩৮ মিমি
২৫ মিমি হতে উর্ধ্বে	০.৩৮ থেকে ০.৬৩ মিমি

ফীড প্রয়োজন অপেক্ষা বেশি হলে, ডিল কেন্দ্রচূড় হয়ে ঘূরে এবং ডিল বিটের মুখের তীক্ষ্ণতা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ফিড যদি অনেক বেশি হয় তা হলে ‘কাটিং এজ’ খন্ড হয়ে ভেঙে যেতে পারে।

কাটিং স্পীড (Cutting Speed)

ডিলিং এর কাটিং স্পীড বলতে ডিলের পরিধির সরল গতিকে বুঝায় যা ম্যাটেরিয়াল সারফেস অতিক্রম করে। অর্থাৎ ঘূরন্তি ডিলের পরিধির উপর একটি বিন্দু সরল রেখায় যে দূরত অতিক্রম করে তাকে ডিলের কাটিং স্পীড বলা হয়। ডিল টুলক্ষি খাতুর তৈরি, যে খাতুকে ছিদ্র করতে হবে, তা কি প্রকার শক্ত ও গুণ বিশিষ্ট এ সব বিষয়ে বিবেচনা করে আন্তর্জাতিক সংস্থা বা রাষ্ট্রীয়ভাবে স্থীকৃত সংস্থা কর্তৃক কাটিং স্পীড নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। অপারেটর নিজের খেয়াল খুশীমত কাটিং স্পীড নির্বাচন করতে পারেন না। অপারেটরকে কাটিং স্পীড এর ভিত্তিতে প্রতি মিনিটে ঘূর্ণন সংখ্যা অর্থাৎ আর.পি.এম নির্বাচন পূর্বক মেশিন


সেট করে ড্রিলিং কার্য সম্পন্ন করতে হয়। ড্রিলিং এর কাটিং স্পীড নিম্নের সূত্র ব্যবহার করে ড্রিলিং এর অন্য কাটিং স্পীড নির্ণয় করা যায়।

ধৈর্য-

$$CS = \frac{\pi DN}{1000} \text{ মিটার/মিনিট। যখন, } CS = \text{কাটিং স্পীড, } \text{ মিটার/মিনিট; } D = \text{ ড্রিলের ব্যাস, } \text{ মিমি}$$

$$N = \text{প্রতি মিনিটে ড্রিলের ঘূর্ণন সংখ্যা। } N = \frac{1000 \times CS}{\pi D}$$

৩.৩.৪ টুইল্ট ড্রিল বিটের বিভিন্ন অংশগুলি (Twist Drill Bit Geometry)

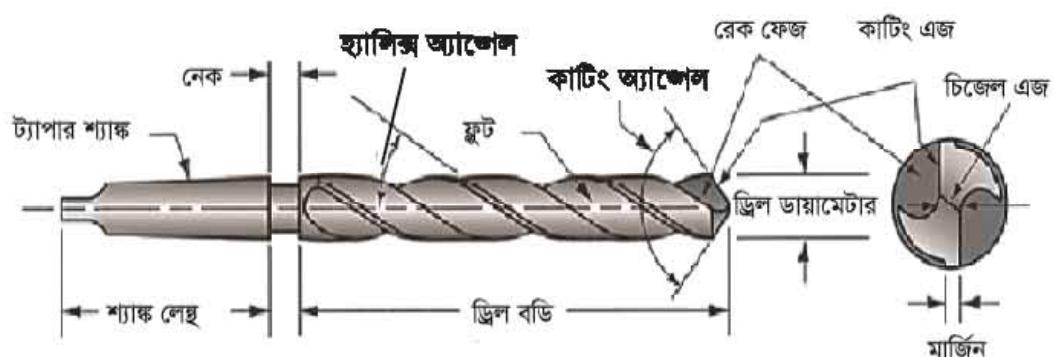


চিত্র-৩.১৫ টুইল্ট ড্রিল বিট জিওমেট্রি

একটি টুইল্ট ড্রিল বিটের বিভিন্ন অংশগুলি হলো-

- | | | |
|---------------------|----------------|------------------------|
| ১. ড্রিল ডায়ামিটার | ৬. ফ্লুট লেহ | ১১. হেলিক অ্যাঞ্জেল |
| ২. ট্যাগার শ্যাক | ৭. ওভার অল লেহ | ১২. রেক ফেস |
| ৩. শ্যাক লেহ | ৮. জ্যাভ | ১৩. কাটিং এজ |
| ৪. ফ্লুট | ৯. নেক | ১৪. ওয়েব থিকনেস |
| ৫. মার্জিন | ১০. ড্রিল বডি | ১৫. পেয়েন্ট অ্যাঞ্জেল |

৩.৩.৫ ড্রিলিং মেশিনের অন্যান্য অপারেশনসমূহ

ড্রিলিং মেশিনে ড্রিলিং ছাঢ়াও অন্যান্য কৃতকগুলি কাজ করা যায়। যাকে ড্রিলিং মেশিনের ক্ষেত্রে বিশেষ অপারেশন হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বিশেষ বিশেষ ড্রিলিং অপারেশনগুলি নিম্নরূপ-

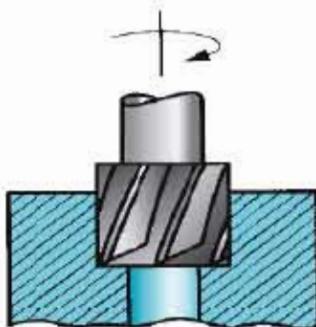

চিত্ৰ-৩.১৬ কাউন্টাৰ বোরিং প্ৰক্ৰিয়া

কাউন্টাৰ বোরিং (Counter Boring)

ফিল বিট দিয়ে শুৰু হিসেবে কোণী থাণ্ডে কাউন্টাৰ বোরের সাহাবে সমকোণী শোভাবলি বিশিষ্ট সমকেন্দ্ৰিক বৃহত্তর ছিদ্ৰ কোৱা জন্য মেশিনিং অপারেশনকে কাউন্টাৰ বোরিং বলা হয়। ফিলিস্টাৰ (Flistar) হেডেত চৰু বা এই ধৰনেৰ আকৃতিৰ অন্যান্য বজ্ঞানশৈলিৰ হেডেত জন্য যৌকা আয়োজন কৈৰাগী কৰতে কৰতে কাউন্টাৰ বোরিং এৰ প্ৰয়োজন হয়।

কাউন্টাৰ সিঙ্কিং (Counter Sinking)


হিসেবে থাণ্ডেক কাউন্টাৰ সিঙ্কিং সাহাবে কোণিকভাৱে ট্ৰাস্যুলেট কৰাৰ জন্য মেশিনিং অপারেশনকে কাউন্টাৰ সিঙ্কিং বলা হয়। ছাঁট হেড চৰু বা এই ধৰনেৰ আকৃতিৰ অন্যান্য বজ্ঞানশৈলিৰ হেডেত জন্য সিটেত ব্যবস্থা কৰতে কাউন্টাৰ সিঙ্কিং কোৱা প্ৰয়োজন হয়।



চিত্ৰ-৩.১৭ কাউন্টাৰ সিঙ্কিং প্ৰক্ৰিয়া

স্পট ফেসিং (Spot Facing)

হিসেবে উপৰিভাবে চতুৰার্দিৰ পৃষ্ঠাকে স্পট ফেসিং টুল দ্বাৰা সমকোণী এবং অসূৰ কোৱা মেশিনিং অপারেশনকে স্পট ফেসিং বলা হয়। বোল্ট হেড, নাউ বা ওয়াশাৰেৰ জন্য সিটেত ব্যবস্থা কৰতে স্পট ফেসিং কোৱা প্ৰয়োজন হয়। সাধাৰণত ঢালাইকৃত বজ্ঞানশৈলি জন্য এটি বেশি প্ৰযোজ্য।

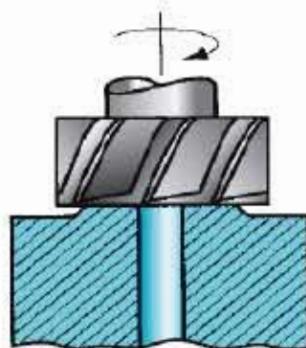

চিত্ৰ-৩.১৮ স্পট ফেসিং প্ৰক্ৰিয়া

জব-১ এম এস প্লেট দিয়ে একটি ডিল ডিস্ট তৈরির দক্ষতা অর্জন

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, মেটেরিয়াল, ইকুইপমেন্ট সিলেক্ট ও কালেক্ট করা;
- জবের প্রয়োজন অনুযায়ী কাচীমাল (Raw Materials) সংগ্রহ করা;
- ডিজাইন অনুযায়ী সাবধানতার সাথে স ইং, ডিলিং, ফাইলিং অপারেশন সম্পন্ন করা;
- কাজ শেষে ওয়ার্কশপের নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান ও মেশিন পরিষ্কার করা;
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
- ওয়াস্ট ও ক্র্যাপগুলো নির্ধারিত স্থানে ফেলা।

প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রম	ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম এর নাম	স্পেসিফিকেশন
১.	সেফটি সু	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী
২.	সেফটি পোশাক বা অ্যাপ্রন	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী
৩.	সেফটি গগলস	ক্লিয়ার
৪.	সেফটি হেলমেট	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী
৫.	হ্যান্ড গ্লাভস	কটনের তৈরি
৬.	সেফটি মাস্ক	তিন লেয়ার বিশিষ্ট


প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

ক্রম	যন্ত্রপাতি এর নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	বেঞ্চ ডিল মেশিন	৪ ফুট (সেন্টার টু সেন্টার)	১ টি
২.	ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স	৬ ইঞ্চি	১ টি
৩.	ফ্লাট ফাইল	৬ ইঞ্চি	১ টি
৪.	স্টিল বুল	৬ ইঞ্চি	১ টি
৫.	এমারি ক্লথ	০ নম্বর	১ টি
৬.	ফিনিশিং ফাইল	৬ ইঞ্চি	১ টি
৭.	স্কাইভার	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
৮.	সেন্টার পাঞ্চ	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
৯.	ডিল বিট	৮মিমি	৩ টি
১০.	ট্রাই স্কয়ার	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
১১.	অ্যাডজাস্টেবল রেফ্স	২০০ মিলি মিটার	১ টি
১২.	ডিভাইডার	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
১৩.	মবিল গান	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি

દોડો કાનીજ માણામાલ (Raw Materials)


ક્રમ	બસ્ટાન્ડાટિ એર નામ	સ્પેસિફિકેશન	સંખ્યા
૧	એસ્ટ્રેસ પ્લેટ	૧૪૦ મિલ્લિ x ૨૫ x ૫ મિલ્લિ	૧ લિસ

અદેન કાર્ટિંગ

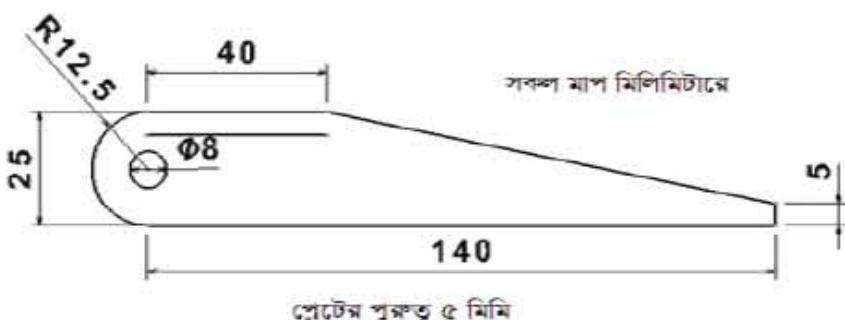


કાંદેન થારા


- ભાલિકા અનુયાયી કાંદેન અન્ય વ્યક્તિગત સુરક્ષા સરણીઓ, ટુલ્સ, ઇક્સ્પ્રેસન્ટ ઓ માણામાલ સંપૂર્ણ કરવા।
- અદેન કાર્ટિંગ એ કાંદેન થારા બસ્ટાન્ડ કરવા।
- અને તાંદેને બેદે સત્તિક માપે કાંદેન કરે છે તેણે રાઈટ આર્ટિચલ કરવા।

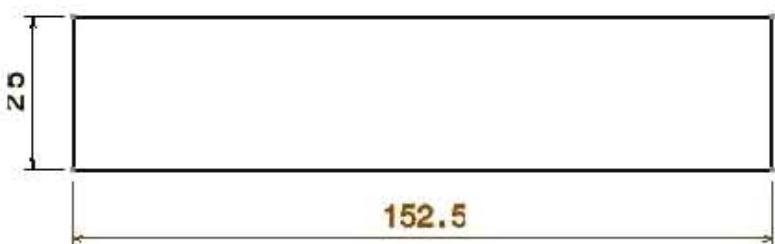

- સારફેસ પ્લેટ રેષે ભાર્નિંગાર ક્યાપિલાર્સ, એક્સ્પ્રેસ, પાંફ ઓ નિચે મૂલેન એ સાહાય્યે સ્ટ્રાંકિંગ કરવા।

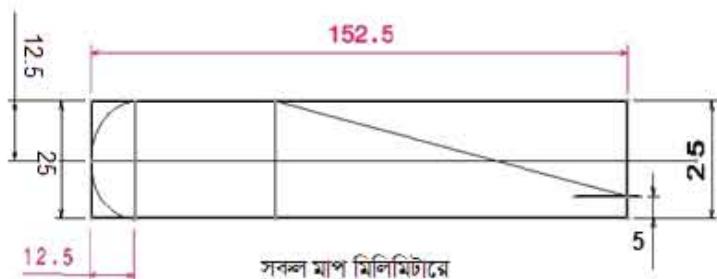

১. আবার ভাইসে বেথে মার্কিং অনুষাগী সঁজিং করব।

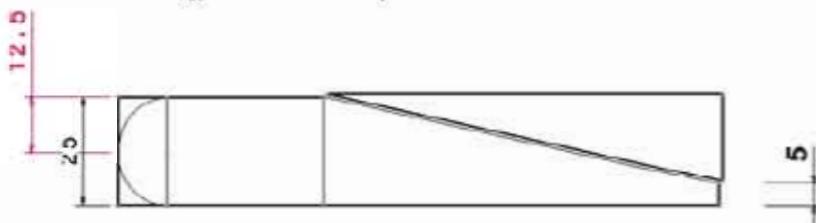

১. জব অনুষাগী ছিলির করব।

২. রেজিস্যাস অনুষাগী সঁজির করব।



১. ভাইসে বেথে ডিজাইন অনুষাগী ফাইলিং করব এবং মেজারসেট চেক করব।



১. কাজ সমাপ্ত হলে কাজের স্থান পরিষ্কার করব এবং বজ্জ্বাতি পরিষ্কার করব।

২. বজ্জ্বাতি স্থান সংরক্ষণ করব ইত্যাদি।

ডিল ডিফট তৈরি করার ক্ষেত্রে সর্তকতার বিষয়াদি

- সেকচি ফেস ও সেকচি পদ্ধতি পরিষ্কার করব;
- নার্সিং করার সময় ভাইসে থাতে হাত ইনকুর না হয় সে দিকে সক্ষ রাখতে হবে;
- কাজের সময় মাকে সাবে মাপ পরিষ্কা করব;
- মনোবোধের সাথে কাজ করব।

অর্জিত সক্ষতা/কলাফল : ডিল ডিফট তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে

কলাফল বিপ্লবশূলক্ষণ্য : এখনের যেকোনো কাজ করতে সক্ষম হবে।

অক্ষ-২ এম এস প্রেট দিয়ে একটি মেচিং স্ট্রোকাইল তৈরির দক্ষতা অর্জন

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, মেটেরিয়াল, ইকুইপমেন্ট সিলেক্ট ও কালেক্ট করা;
- জবের প্রয়োজন অনুযায়ী কাচামাল(Raw Materials) সংগ্রহ করা;
- ডিজাইন অনুযায়ী সাবধানতার সাথে সঁ মিং, ডিলিং, ফাইলিং অপারেশন সম্পন্ন করা;
- কাজ শেষে ওয়ার্কশপের নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান ও মেশিন পরিষ্কার করা;
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
- ওয়েস্টেজ এবং ক্র্যাপগুলো নির্ধারিত স্থানে ফেলা।

প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রম	ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম এর নাম	স্পেসিফিকেশন
১.	সেফটি সু	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী
২.	সেফটি পোশাক বা এপ্রোন	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী
৩.	সেফটি গগলস	ক্লিয়ার
৪.	সেফটি হেলমেট	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী
৫.	হ্যান্ড গ্লাভস	কটনের তৈরি
৬.	সেফটি মাস্ক	তিন লেয়ার বিশিষ্ট


প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

ক্রম	যন্ত্রপাতি এর নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	বেঁক ডিল মেশিন	৪ ফুট (সেন্টার টু সেন্টার)	১ টি
২.	ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স	৬ ইঞ্চি	১ টি
৩.	ফ্লাট ফাইল	৬ ইঞ্চি	১ টি
৪.	স্টিল বুল	৬ ইঞ্চি	১ টি
৫.	এমারি ক্লথ	০ নম্বর	১ টি
৬.	ফিনিশিং ফাইল	৬ ইঞ্চি	১ টি
৭.	স্কাইভার	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
৮.	সেন্টার পাথঁ	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
৯.	ডিল বিট	৮মিমি	৩ টি
১০.	ট্রাই স্কয়ার	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
১১.	অ্যাডজাস্টেবল রেঞ্চ	২০০ মিলি মিটার	১ টি
১২.	ডিভাইডার	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি
১৩.	মবিল গান	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি

প্রয়োজনীয় মালামাল (Raw Materials)


ক্রম	বস্তুপাতি এর নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	এমএস প্লট	৬০ মিমি \times ৫০ মিমি \times ৫ মিমি	২ পিস

কার্যের চাই

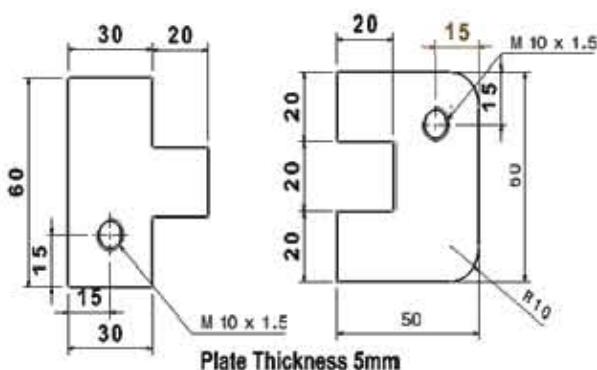


কার্জের ধারা


১. আলিকা অনুসারী কার্জের জন্য ক্যালিপড সুরক্ষা সরঞ্জাম টুলস, ইকুইপমেন্ট ও সামাজিক সংগ্রহ করব।
২. কার্জের কাঠিং এবং কার্জের ধারা অনুসৃত করব।
৩. কর্তৃপক্ষে বেধে সার্টিক দাপে কার্জিং করে ৬টি তল গাইট অ্যালোচ করব।

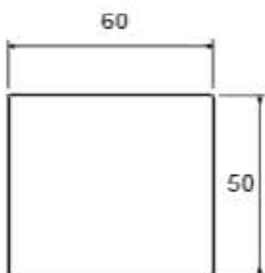

৪. সারফেস প্রেট রেখে ভারবিয়ার ক্যালিপার্স স্কাইভার, পাক, টিল বুলের এর সাহায্যে মার্কিং করব।

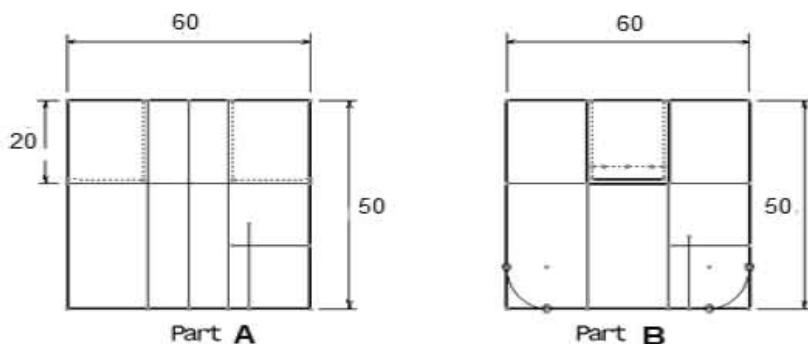


৫. আবার ভাইসে বেধে মার্কিং অনুযায়ী সঁজিং করব।

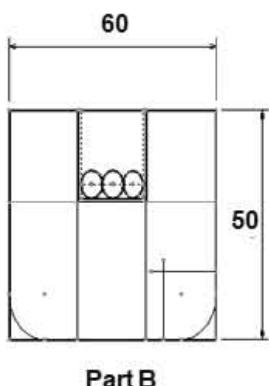


৬. অব অনুযায়ী ডিজিট করব।

৭. থ্রোজন অনুযায়ী চিঙেলিং করব।

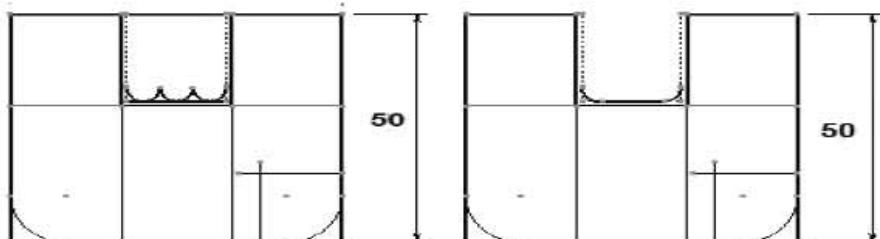


৮. রেডিম্যাস অনুযায়ী সঁজিং করব।

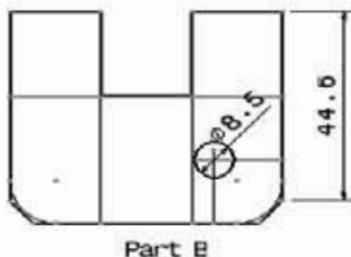

Part B

৯. ভাইসে বেধে ডিজাইন অনুযায়ী ফাইলিং করব এবং সেজারসেন্ট চেক করব।

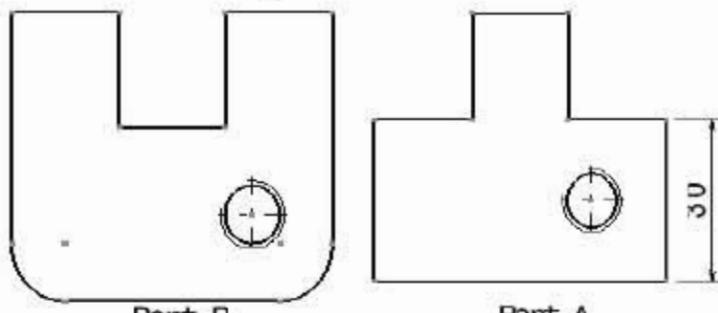

Part B

Part A

১০. কাজ সমাপ্ত হলে কাজের স্থান পরিষ্কার করব এবং যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করব।

১১. যন্ত্রপাতি যথা স্থানে সংরক্ষণ করব ইত্যাদি।

এই অ্যাটি টেকনিক কেন্দ্রে সর্তকভাব বিদ্যুৎ

- সেফটি ফ্রেস ও সেফটি গগল পরিধান করব;
- ফাইলিং করার সময় ফাইলে যাতে হাত ইনজুন না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে;
- ফিল করার সময় সেফটি গগল পরিধান করব;
- কাজের সময় সাথে মাথে মাথে শরীর পরিষ্কার করব;
- মনোযোগের সাথে কাজ করব।

আচ্ছা প্রতিফলন

এব এস প্লেট দিয়ে মেসিং প্রোফাইল টেকনি করতে সক্ষম হনেছে

ফলাফল বিশ্বেষণ/মন্তব্য

এখরনের মেসিং প্রোফাইল টেকনি করতে শারবে

অনুশীলনী-৩

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. হ্যাক স' ফ্রেম কত প্রকার?
২. হ্যান্ড হ্যাক স' এর প্রধান দুইটি অংশের নাম লিখ?
৩. কাউন্টার সিঙ্কিং কাকে বলে?
৪. ট্যাপ কি কাজে ব্যবহৃত হয়?
৫. ট্যাপ ড্রিল সাইজ কাকে বলে?
৬. ডাই বলতে কী বুঝায়?
৭. ডাই কি কাজে ব্যবহৃত হয়?
৮. ডাই আটকানোর জন্য যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তার নাম কী?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. হ্যান্ড হ্যাক স' এর বিভিন্ন অংশসমূহের নাম লিখ?
২. ড্রিল বিটের বিভিন্ন অংশের নাম লিখ।
৩. ট্যাপ ড্রিল সাইজ নির্ণয়ের সূত্রগুলি উল্লেখ করো।
৪. ইঞ্চি B.S.Wথেড তৈরির জন্য ট্যাপ ড্রিল সাইজ নির্ণয় করো।
৫. M 10×1.5ট্যাপ চালানোর জন্য ট্যাপ ড্রিল সাইজ কত হবে?
৬. ডাই এবং ট্যাপের মধ্যে পার্থক্য কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. একটি হ্যান্ড হ্যাক স' এর বিভিন্ন অংশের নাম লিখ এবং উহাদের ব্যবহারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
২. বিভিন্ন বিষয় অনুসারে হ্যান্ড হ্যাকস' ড্রেডের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ করো।
৩. হ্যান্ড হ্যাকস' ড্রেডের ব্যবহার বর্ণনা করো।
৪. ড্রিলিং মেশিনের ৫টি অপারেশনের বর্ণনা করো।
৫. ডাই চালনার ক্ষেত্রে সতর্কতার বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করো।

চতুর্থ অধ্যায়

থ্রেড কাটিং

Thread Cutting



দুইটি অংশক অস্থায়ীভাবে মুক্ত করতে নাট ও বোল্ট এর ব্যবহার বশি দেখতে পাই বসেন বাসাৰাঢ়িতে ব্যবহৃত টিউববেলের হ্যাচেল, রিকলা বা সাইকেলের চাকা, মোটরগাড়ির চাকা, টীল প্লাকচার তৈরিতে নাট ও বোল্ট ব্যবহৃত হয়। এই নাট ও বোল্ট গাঁচ কাটা থাকে আম সাধায়ে কার্যবস্থাকে সংশ্লেষণ করা হয়। এই প্রাচকে ঝেত বলে, আম ভিতরের প্রাচকে ইন্টার্নাল ঝেত (অভ্যন্তরীণ গাঁচ) এবং বাইরের ঝেতকে একটার্নাল ঝেত (বাহ্যিক প্রাচ) বলে। সেদেশেলের অন্যতম একটি কাজ হল প্রাচ কাটা।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- ঝেত কাটিং কাজের জন্য টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেটেরিয়ালস এর ভালিকা করতে পারব;
- ঝেত কাটিং কাজের জন্য মেশিন ও সেটিং করতে পারব;
- সেদেশেল ব্যবহার করে একটার্নাল (বাহ্যিক) ঝেত অলারেশন করতে পারব;
- সেদেশেল ব্যবহার করে ইন্টার্নাল (অভ্যন্তরীণ) ঝেত অলারেশন করতে পারব।

উল্লেখিত শিখনফলগুলি অর্জনের লক্ষ্যে এই অধ্যায়ে আমরা ডিমাটি জব সম্পর্ক করব। এই ডিমাটি জবের মাধ্যমে সেদেশেলে একটার্নাল (বাহ্যিক) ও ইন্টার্নাল (অভ্যন্তরীণ) ঝেত অলারেশন সম্পর্কিত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করব। অবগুলি সম্পর্ক করার পূর্বে প্রয়োজনীয় ভাষ্মিক বিবরণসমূহ জানব।

৪.১ গ্রেড কাটিং কাজের অন্য টুলস, ইন্ডুইশনেট ও মেটেরিয়ালস

গ্রেড কাটিং টুল (Thread Cutting Tool)

সাধারণত মিশনে পদ্ধেট কাটিং টুলের সাহায্যে গ্রেড (প্রীচ) কাটা হয়। গ্রেড (প্রীচ) কাটার টুলকে ডি-টুলও বলা হয়। লেদ মেশিনে গ্রেড টার্নিং করার অন্য কার্যবস্তু হুরে এবং কাটিং টুল নিপিট হারে বেডের সমান্তরালে এগিয়ে পিঙে কার্যবস্তুকে কেটে গ্রেড (প্রীচ) তৈরি করে। কাটিং টুল সম্পূর্ণ খণ্ডীরভাবে পর্যন্ত কার্যবস্তুর সাথে চুক্কে উৎকামে কাটে এবং প্রয়োজনীয় গ্রেড আকৃতির সৃষ্টি করে। কাটিং টুলের বাহ্যিক আকৃতি বিশিষ্ট ধীরে (ধূত) কার্যবস্তুর উপর তৈরি হয়ে প্রয়োজনীয় স্ট্যাম্বার্ড স্ফু-গ্রেড উৎপন্ন হয়। গ্রেড কাটিং টুলকে প্রয়োজনীয় গ্রেড স্ট্যাম্বার্ড এর সাথে মিলিয়ে প্রাইভিং করতে হয়। এই কাজে সেন্টার পেজের সাহায্যে কাটিং টুলের কোণ ও আকৃতি পরীক্ষা করে প্রাইভিং এবং গ্রেড কাটার অন্য লেদ মেশিনে সেট করা হয়।



চিত্র-৪.১ গ্রেড কাটিং টুল


গ্রেড কাটিং টুল দুই ধরনের

- এক্সটার্নেল গ্রেড কাটিং টুল;
- ইন্টার্নেল গ্রেড কাটিং টুল।

এক্সটার্নেল গ্রেড কাটিং টুল (External Thread Cutting Tool) শ্যাফটের বাহির পৃষ্ঠে গ্রেড কাটিং টুলকে এক্সটার্নেল গ্রেড কাটিং টুল বলে। এ ধরনের টুল ওয়ার্কশপে হাই স্লীচ টিল হারা প্রাইভিং করে তৈরি করা হয়। টুল প্রাইভিং করার সময় ৬০ ডিগ্রী বা ৫৫ ডিগ্রী কোনে উভয় পার্শ্ব প্রাইভিং করা হয়; কারণ বাম পার্শ্ব এবং ডান পার্শ্ব দুই ভাবে ব্যবহার করা হয়। অনেক সময় যোটালের উপর নির্ভর করে কার্বিইট টুল ব্যবহার করা হয়।



চিত্র-৪.২ এক্সটার্নেল গ্রেড কাটিং টুল

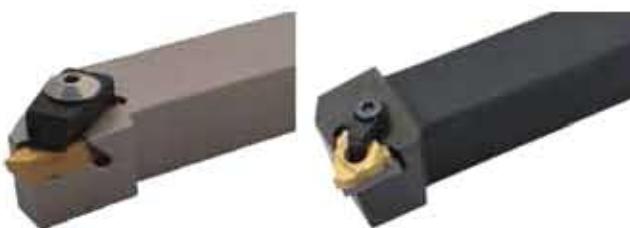

চিত্র-৪.৩ এক্সটেনাল শ্বেত কাটিং টুল

ইন্টার্নেল শ্বেত কাটিং টুল (Internal Thread Cutting Tool): শ্যাফটের ভিত্তিতে পৃষ্ঠা হোলের মধ্যে শ্বেত কাটিং টুলকে ইন্টার্নেল শ্বেত কাটিং টুল বলে। এ খরনের টুল ওয়ার্কশপে হাই স্পীড টিল হারা প্রাইভিড করে তৈরি করা হয়। অনেক সময় মেটালের উপর নির্ভর করে কার্বাইড টুল ব্যবহার করা হয়।



চিত্র-৪.৪ ইন্টার্নেল শ্বেত কাটিং টুল



চিত্র-৪.৫ ইন্টার্নেল কার্বাইড শ্বেত কাটিং টুল

বিভিন্ন আকার শ্বেত কাটিং টুলগুলি হলো-

১. মেট্রিক শ্বেত কাটিং টুল (60° কোণ বিশিষ্ট)
২. ডিটিশ স্ট্যাভার্ডেড কাটিং টুল (55° ও 49.5° কোণ বিশিষ্ট)
৩. ক্রয়ার শ্বেত কাটিং টুল


৪. অ্যাকশি প্রেস কাটিং টুল (29° কোণ বিশিষ্ট)
৫. ওমাৰ্স প্রেস কাটিং টুল (29° কোণ বিশিষ্ট)
৬. বাটেরেস প্রেস কাটিং টুল (45° কোণ বিশিষ্ট)
৭. নাকল (Knuckle) প্রেস কাটিং টুল ইত্যাদি।

সেন্টার গেজ (Center Gauge): সেন্টার গেজ সাধারণত প্রেস টুল প্রাইভিড কর্তৃত সময় এবং সেশনে প্রেস কাটার সময় কাটিং টুল কার্য বন্ধুর সাথে স্বামী স্বামী ভাবে সেট করার কাজে ব্যবহার করা হয়।



চিত্র-৪.৬ সেন্টার গেজ

দুই খননের সেন্টার গেজ বন্ধ ব্যবহৃত হয় একটি ৬০০ আমেরিকান স্টার্টেড অন্টি ৫৫০ বিটিল স্টার্টেড।

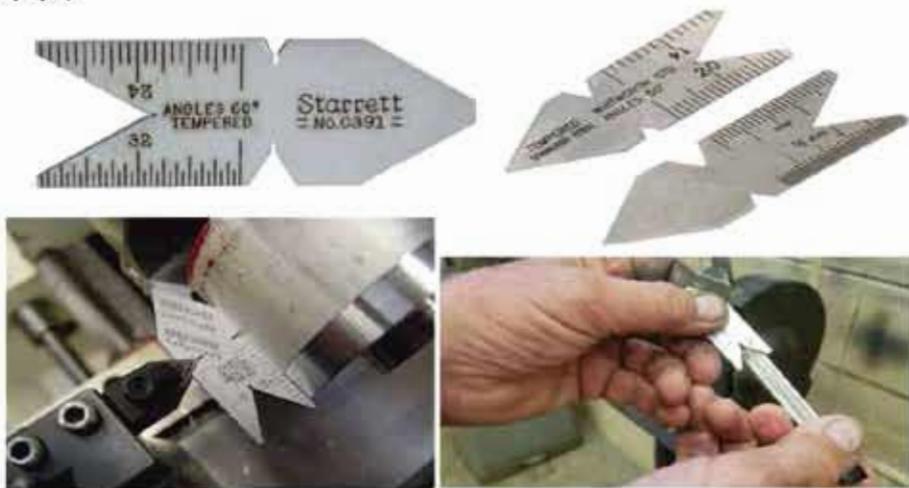

চিত্র-৪.৭ সেন্টার গেজের ব্যবহার

টুল হোল্ডার (Tool Holder): লেদ টুল হোল্ডার হল, লেদ সেশন অপারেশনের সময় টুল বিটকে টুলহোল্ডারের সাথে স্তব্ধ ভাবে ধরে রাখে। বিভিন্ন খননের টুল হোল্ডার আছে। টার্নিং টুলহোল্ডার, শুভিং টুলহোল্ডার, পার্টিং টুলহোল্ডার ও বোরিং টুলহোল্ডার।



চিত্ৰ-৪.৮ টুল হোল্ডাৰ

লেদ টুলহোল্ডাৰ

টানিৰ বা প্রতিৰ টুলহোল্ডাৰ



প্রতিৰ টুলহোল্ডাৰ



পার্টি টুলহোল্ডাৰ



বোরিং বা ইন্টারিল প্রেত
কাটি, প্রস্তুত করা



অনুসরণযোগ্য কার্ড-১

জোড়া নিয়ে একের প্রেস/ইন্টারিলেট হিস্তিলি শনাঞ্চ কর, নাম ও ব্যবহার শিখিব কর

ক্রম	প্রেস ও ইন্টারিলেট ছবি	নাম লিখিব	ব্যবহার উদ্দেশ করব
১.			
২.			
৩.			
৪.			
৫.			

৪.২ প্রেড কাটিং এর জন্য মেশিন সেটআপ পদ্ধতি

লেদ মেশিনে প্রেড কাটিং কাজের জন্য মেশিনে সেটআপ প্রস্তুতি প্রয়োজন। প্রেড কাটিং এর জন্য লেদ মেশিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে হেডস্টক, কুইক চেইনজ লিয়ার বঙ্গ, শীড স্ক্রু, ফাইড শ্যাফট, ক্যারেজ ও কম্পাউন্ডরেস্ট ইত্যাদি। প্রেড কাটিং এর জন্য কুইক চেইনজ লিয়ার বঙ্গে লিয়ার সেটিং সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা দরকার।

৪.২.১ মেশিনের স্পিন্ডল স্পীড সেট করা প্রেড কাটিং কিংবা লেদ মেশিনে অন্য যে কোন কাজ করার জন্য মেশিনের আর.পি.এম কন্ট্রোল করতে হয় বা সেট করতে হয়। বিভিন্ন মেশিন মেনুফ্যাকচারিং কোম্পানির ডিজিট সাপেক্ষে, মেশিন ভেদে বিভিন্ন সিটেম হয়। যেমন- পুলি ও বেল্ট চেঞ্জ করে আর.পি.এম বা প্রতি মিনিটে ঘূর্ণন সংখ্যা বাড়ানো বা কমানো যায়। আবার অটোমেটিক মেশিনের ক্ষেত্রে লিয়ার চেঞ্জ করে আর.পি.এম (রেভুলেশন পার মিনিট) বা প্রতি মিনিটে ঘূর্ণনসংখ্যা বাড়ানো বা কমানো যায়।

৪.২.২ অটোমেটিক লিয়ারিং পদ্ধতিকে RPM কন্ট্রোল


মেশিনের হেডস্টকে অনেক লিভার বা নভ থাকে; যার মাধ্যমে মেশিনে দেয়া চার্ট অনুযায়ী আর.পি.এম (রেভুলেশন পার মিনিট) বা প্রতি মিনিটে ঘূর্ণনসংখ্যা বাড়ানো বা কমানো যায়। তবে মেশিনের লিয়ার চেইনজ করার পূর্বে মেশিনের ম্যানুয়াল অবশ্যই পড়ে নিতে হবে। মেশিন ম্যানুয়ালে প্রতিটি লিভারের কাজ উল্লেখ থাকবে।



চিত্র- ৪.১ মেশিনের স্পীড পরিবর্তন

যদি আর.পি.এম ৪০০ সেট করতে হয় তবে চার্ট অনুযায়ী মেশিনের লিভারগুলি সেট করতে হবে।

- স্পীড সুইচ লিভারটি ১ নং অবস্থানে, ৩ নং লিভারটি লো (Low) অবস্থানে এবং ২ নং লিভারটি ৪০০ লেখার স্থানে সেট করতে হবে।

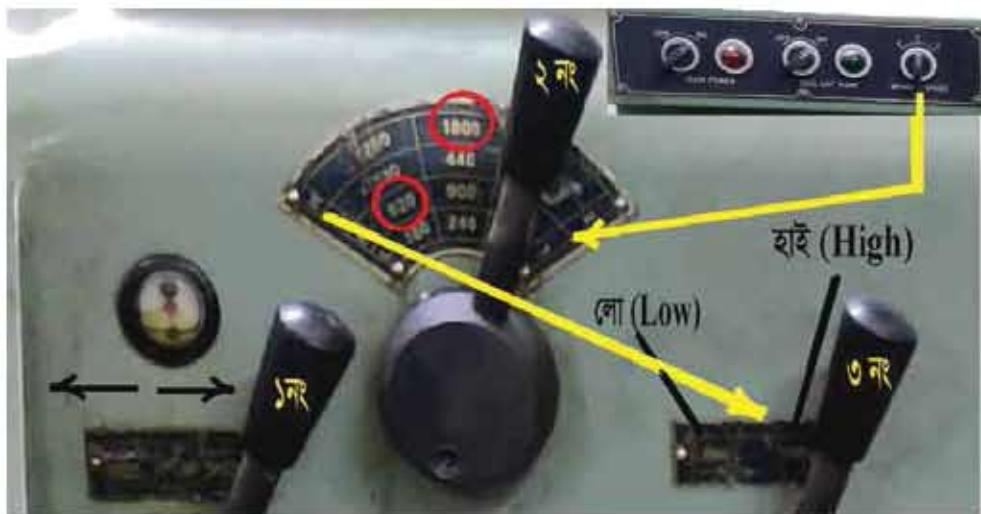

চিত্র-৪.১০স্লীড চার্ট

যদি আর.পি.এম ১৮০০ সেট করতে হবে তবে চার্ট অনুসারী বেশিনের লিভারগুলি সেট করতে হবে।

- স্লীড সুইচ লিভারটি ২ নং অবস্থানে, ৩ নং লিভারটি হাই (High) অবস্থানে এবং ২ নং লিভারটি ১৮০০ সেক্ষার স্থানে সেট করতে হবে।

৪.২.৩ বেল্ট পরিবর্তন পরিষিদ্ধি আর.পি.এম কঠোল

যানুষালি হেল্পটকের পুলিন বেল্টের স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে বেশিনের চাকের স্লীড পরিবর্তন করা যাব। পুলিন রেশিও এর মাধ্যমে স্লীড কঠোল করা হয়। বেল্ট যদি ৪ নং পুলিনে থাকে তাহলে চাকের স্লীড কর হবে। সেভাবে ৩, ২ ও ১ নং পুলিনে থাকলে চাকের স্লীড বাঢ়তে থাকবে।



চিত্র-৪.১১ বেল্টের মাধ্যমে স্লীড পরিবর্তন

চিত্র-২.১ প্রেত চার্ট

METRIC PRODUCTS				BRITISH INCH PRODUCTS			AMERICAN INCH PRODUCTS			
Size	Thread Pitch	Major Dia.	T.P.I.	Size	T.P.I.	Major Dia.	Size	T.P.I.	Major Dia.	
	mm	mm	Inch		BSW	BSF/BA		UNC	UNF	Inch
M1.6	0.35	1.60	0.063	73				80	0.060	
M2.0	0.40	2.00	0.079	64				72	0.073	
M2.5	0.45	2.50	0.098	56				64	0.086	
M3	0.50	3.00	0.118	51				56	0.099	
M4	0.70	4.00	0.157	36				48	0.112	
M5	0.80	5.00	0.197	32				40	0.125	
M6	1.00	6.00	0.236	25				32	0.138	
M8	1.25	8.00	0.315	20				32	0.164	
M10	1.50	10.00	0.394	17				24	0.190	
M12	1.75	12.00	0.472	14½				24	0.216	
M14	2.00	14.00	0.551	12½				20	0.250	
M16	2.00	16.00	0.630	12½				18	0.313	
M20	2.50	20.00	0.787	10				16	0.375	
M24	3.00	24.00	0.945	8½				14	0.438	
								12	0.500	
								11	0.625	
								10	0.750	
								9	0.875	
								8	1.000	

৪.২.৫ প্রেত কাটার অন্য অটোমেটিক পিলারিং পদ্ধতি

প্রেত কাটার অন্য যে সমস্ত ভাঁড়া দরকার ভাঁড় চার্ট থেকে উৎপন্ন নেয়া হয়। প্রতি মেশিনে ভাঁড় নির্দিষ্ট প্রেত চার্ট থাকে, যখন মেশিনে প্রেত কাটতে হয় তখন প্রেত চার্ট দেখে মেশিন সেট করার আরোহণ হয়।

মেট্রিক পিলের ক্ষেত্রে যদি ২ পিলি পিলের প্রেত কাটার দরকার হয় তবে মেশিনের প্রেত চার্ট দেখে পিলার সেট করতে হবে

সে ক্ষেত্রে পিলার সেটিং পদ্ধতি

Pitch 2 mm হলে-

Lever Set করতে হবে D-F-H

Gear ratio $\frac{30}{90}$


Knob সেট করতে হবে 3 No Point

ওন্ট শিভার প্রেত কাটার সময় প্রেত পিলে

রাখতে হবে।



চিত্র-৪.১২ লেদ মেশিনের প্রেতচার্ট

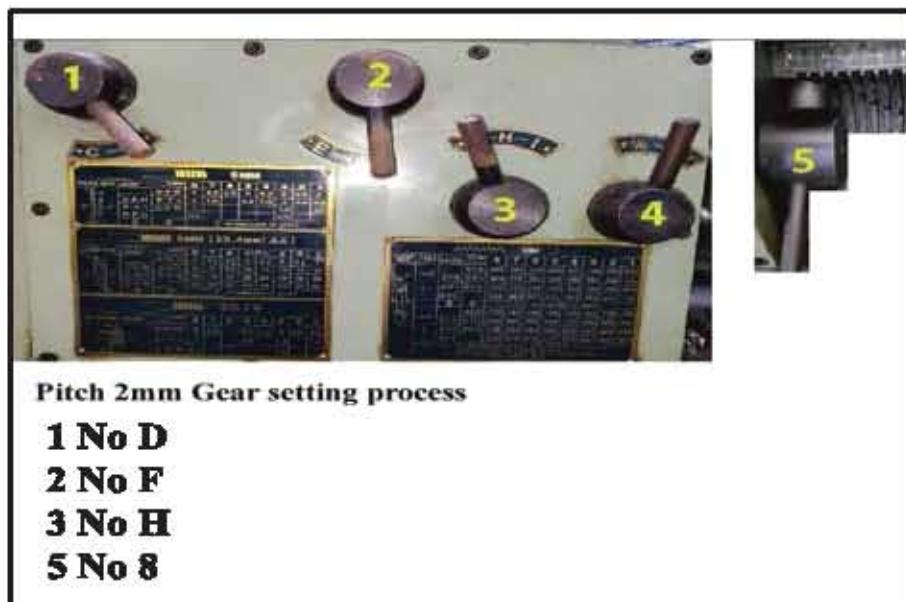


চিত্র-৪.১৩ পিচ সেটিং বেট্রিক পদ্ধতি

ব্রিটিশ পদ্ধতিতে প্রেজের কেন্দ্রে যদি ১২ টি.পি.আই বা ০.৫ ইঞ্জিনিয়ারিং কাটার দ্রব্যকার হয় তবে বেশিনের প্রেজ চার্ট মধ্যে লিমার সেট করতে হবে।

CHARGE GEAR LEVER KNOB 8 7 6 5 1/2 4 3 1/4 5 1/2 6 6 1/2 7
C-E-H 4 4 1/2 4 3/4 5 5 1/2 6 6 1/2 7
C-E-H C-E-I 8 9 9 1/2 10 11 12 13 14
C-E-I C-E-G 16 18 19 20 22 24 26 28
C-E-G 32 36 38 40 44 48 52 56
30 30 30 arrangement of gears

চিত্র-৪.১৪ টি.পি.আই (TPI) সেটিং

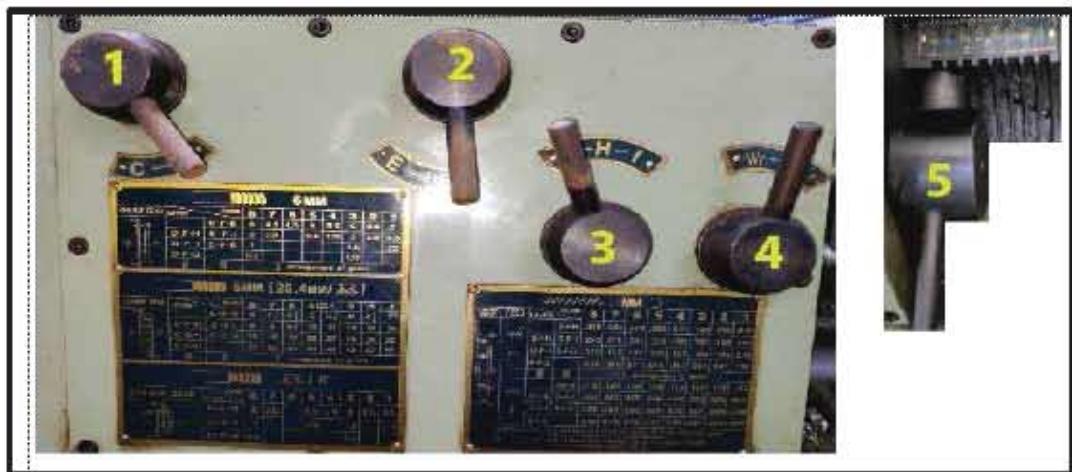

চিত্র-৮.১৫ BSW গ্রেডের শিল্পার সেটিং

চিত্র-৮.১৬ ইঞ্জিন গ্রেডের শিল্পার সেটিং

১২ টি.পি.আই বা ০.৫ ইঞ্জিনিয়ার গ্রেড কাটার ক্ষেত্রে মেশিনের গ্রেড চার্ট দেখে শিল্পার সেট করতে হবে।
১নং শিল্পার C
২নং শিল্পার E

৩নং শিল্পার H

৪নং শিল্পার 3

৫নং শিল্পার গ্রেড কাটার সময় গ্রেড সিল্বে রাখতে হবে।

বিভিন্ন মেশিনে বিভিন্ন ধরনের গ্রেড চার্ট দাকতে পারে, তবে সব চার্ট দেখে সব মেশিনেই গ্রেড কাটা বাবে।




চিত্র-৮.১৬ মেশিনে গ্রেড চার্ট

৮.২.৬ শাফ্ট নাট মেকানিজম

শাফ্ট নাট মেকানিজম সেদ মেশিনে গ্রেড কাটার অন্য ব্যবহৃত হয়। এটি সীড স্কু এর সাথে ক্যারেজকে


সংযুক্ত বা আলাদা করে। যখন প্রেত কাটা হব এবং সিঙ্গারিকজ থেকে শীত স্কুটে পাওয়ার প্লাইফার করা হয়, বাইর কারনে শীত স্কু মুৰে। হাপ নাট লিভারের মাধ্যমে ক্যারেজকে শীত স্কুর সাথে লক করা হব এবং শীত স্কুর ঘূর্ণন পতির হাতে ক্যারেজ চলাচল করে। প্রেত কাটার সময় বাইর হাপ নাট শীত স্কুর সাথে সংযুক্ত বা আলাদা করার প্রয়োজন হয়।

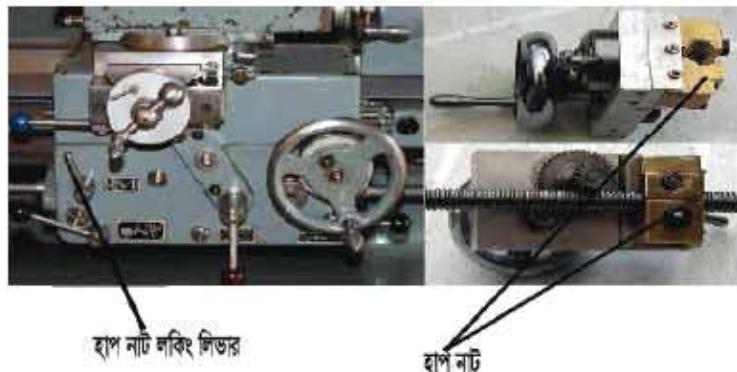

চিত্র-৪.১৭ হাফ নাট মেকানিজম

প্রেত ডায়াল বা প্রেত ইভিকেটর

যানুয়াল সেদ মেশিনে প্রেত কাটার সময় অবশ্যই হাফ নাটের সাহায্যে ক্যারেজকে সংযুক্ত রাখতে হয় এবং প্রেতের শেবে স্পিন্ডলকে উল্টা ঘূর্ণিয়ে পুনরাবৃত্ত পূর্বের অবস্থানে ফিরিয়ে আনতে হয়, এ অন্য প্রেত ডায়াল অপারেশন্স; কারণ প্রেত ডায়াল হারা শীত স্কুর রোটেশন প্লেটে প্রাক করা হয়। প্রেত কাটার সময় ফ্লপ ইন পেরেন্ট (যে স্থান থেকে প্রেত কাটা শুরু হয়েছে) পুরুত্বপূর্ণ কারন প্রেত কাটার সময় বাইর হাপ ইন পেরেন্টে কাটিং টুল ফিরিয়ে আনতে হয়। তাই প্রেত ডায়ালের ইভিকেটর যার্ক টিক রেখে হাপ নাটের সাথে ক্যারেজ আটকানো হয়। প্রেত ডায়ালের ইভিকেটর ১, ২, ৩ ও ৪ এবং তার মাঝে আগো একটি করে দাল কাটা থাকে। হাফ নাট সংযুক্ত করার সময় যে কোন দালে খিল রেখে প্রেত কাটা হব, তবে ফ্লপ ইন পেরেন্ট কাটিং টুল ফিরিয়ে এনে অবশ্যই আবার ঐ একই দালে খিলিয়ে হাফ নাট সংযুক্ত করতে হবে, তা না হলে প্রেত নষ্ট হতে পারে।

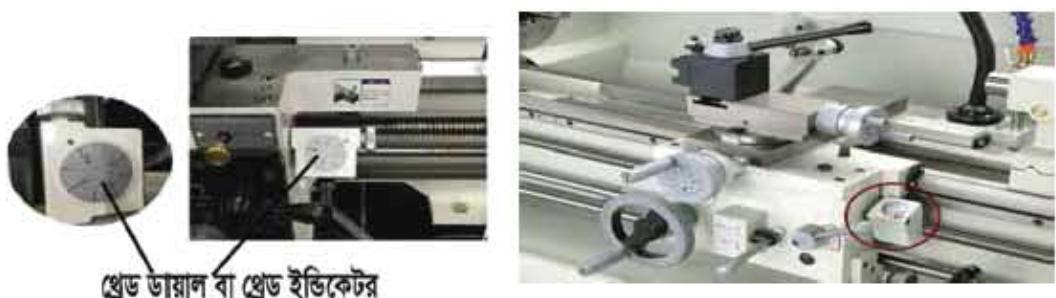

চিত্র-৪.১৮ প্রেত ডায়াল বা প্রেত ইভিকেটর

মাইক্রোমিটার কলার

মাইক্রোমিটার কলার হলো ক্যারেজে, ক্রস মাইডে ও কম্পাউন্ডড্রেন্ট হাত দিয়ে শীত দিবার সময়

হ্যাডলের সাথে বৃত্তাকার দাগ কাটা হচ্ছে। এই ফেলে হ্যাডলেটি এক পাক ঘূরালে কঠনুর আগাবে বা পিছাবে তা নির্দেশ করে।



চিত্র-৪.১৯ সাইক্লোপিটার কলার

অনুসরানমূলক কাজ-২
নির্দেশ ছবিটি সম্ভয় করব এবং উদ্দেশ্যিত আর.পি.এল এর জন্য শিখার সেটিং সেখ



RPM (থ্রেড পিচিং সূর্ণি সংখ্যা)	শিখার সেটিং
২৪০	
৩০০	

ଅନୁସରଣମୂଳକ କାଜ-୩
ନିମ୍ନର ପ୍ରେସ ଚାର୍ଟ ଲେଖ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରେସର ପିଚ ଲିଖିବ

SIZE	DRILL SIZE	TAPPED HOLE				INSERTS FITTED MINOR DIA.
		MINOR DIA.	MAJOR DIA.	CLASS 5H	CLASS 6H	
A	B	C	C	E		
M12 x 1.75	12.40	12.544 12.370	14.273	13.236 *	13.271 13.137	10.106
M14 x 1.5	14.30	14.561 14.325	15.949	15.067 *	15.099 14.974	12.376
M14 x 2.0	14.50	14.733 14.433	16.598	15.496 *	15.444 15.392	11.835
M16 x 1.5	16.25	16.561 16.325	17.949	17.067 *	17.099 16.974	14.376
M16 x 2.0	16.50	16.733 16.433	18.598	17.406 *	17.444 17.299	13.835
M18 x 1.5	18.25	18.561 18.325	19.949	19.067 *	19.099 18.974	16.376
M18 x 2.0	18.50	18.733 18.433	20.598	19.406 *	19.444 19.299	15.835
M18 x 2.5	18.50	18.733 18.541	21.248	19.733 *	19.778 19.624	15.294
M20 x 1.5	20.25	20.561 20.325	21.949	21.067 *	21.099 20.974	18.376
M20 x 2.0	20.50	20.733 20.433	22.598	21.406 *	21.444 21.299	17.835
M20 x 2.5	20.50	20.896 20.541	23.248	21.738 *	21.778 21.624	17.294
M22 x 1.5	22.50	22.561 22.325	23.949	22.067 *	22.099 21.974	20.376
M22 x 2.0	22.50	22.733 22.433	24.598	23.406 *	23.444 23.299	19.835
M22 x 2.5	22.50	22.896 22.541	25.248	23.738 *	23.778 23.624	19.294
M24 x 2.0	24.25	24.733 24.433	26.598	25.414 *	25.454 25.299	21.835
M24 x 3.0	24.75	25.060 24.650	27.897	26.093 *	26.135 25.949	20.752
M27 x 3.0	27.50	28.050 27.650	30.897	29.093 *	29.135 28.949	23.752
M30 x 3.5	30.50	31.208 30.768	34.547	32.426 *	32.472 32.273	26.211
M33 x 3.5	33.50	34.208 33.768	37.547	35.428 *	35.472 35.273	29.211
M36 x 4.0	37.00	37.341 36.866	41.196	38.763 *	38.809 38.598	31.670
M39 x 4.0	40.00	40.341 39.866	44.196	41.793 *	41.869 41.598	34.670

ମେଟ୍ରିକ ପ୍ରେସର	ପିଚ	ମେତ୍ରିକ ଡାର୍ଯ୍ୟିଟାର	ମୈନର ଡାର୍ଯ୍ୟିଟାର
12 ମିମି			
20 ମିମି			
24 ମିମି			

୮.୩ ପ୍ରେସ (Thread)

ଏକଟି ବେଳନାକୃତି ଅଥବା ମୋଚାକୃତି ବନ୍ଦୁର ଉପର ବା ଡିକ୍ଷର ଗୁଡ଼େ ଏକଟି ରକତ ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ପୌଛ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଥାକେ, ସେ ଡିହାନ୍ତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବରାବର ଏକଟି ହାରେ ଏଣିମେ ଧୀର୍ଘ, ତାହଲେ ଏକେ ଶ୍ଫୂର ବଲେ ଏବଂ ପାଟକେ ଝୋତ ବଲେ। ଝୋତ ଡିକ୍ଷର ବା ବାଇରେ ତଳେ ହଜେ ପାରେ। ବୋଲ୍ଟେର ବାଇରେ ଏବଂ ନାଟେର ଡିକ୍ଷରେ ଝୋତ ଥାକେ। ପ୍ରେସର ପୌଛନୋ ଉଚ୍ଚ ଦୀର୍ଘ ଆକୃତି ସମ୍ମତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବରାବର ଏକଟି




ଚିତ୍ର-୨.୨୦ ପ୍ରେସ

রকম হয়। ট্যাপ ও ডাই এর সাহায্যে অথবা মেশিনে প্রেত কাটা যায়।

চু-প্রেত অনেক ক্ষমতামূলক হয়। উহাদের মধ্যে এই দুই প্রেশিই অধিকারণ ছলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে

- ভি প্রেত (Vee Threads)
- ক্ষয়ার প্রেত (Square Threads)

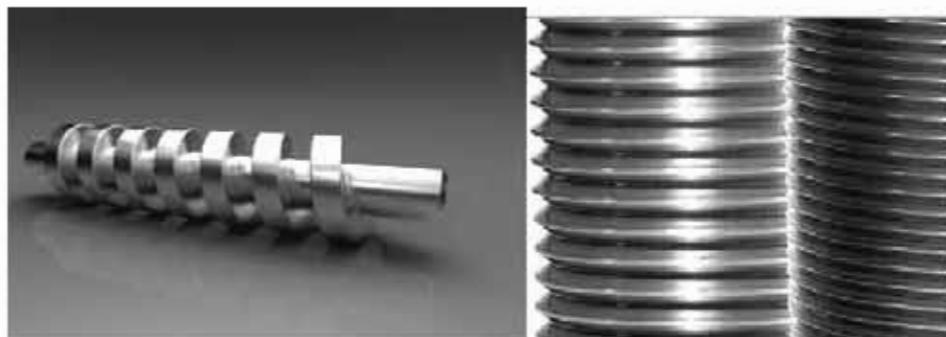

চিত্র-৮.২১ক্ষয়ার ও ভি প্রেত

উভয় প্রেতই সেদ মেশিনে তৈরি; ভি-প্রেতকে হাতেও তৈরি করা সম্ভব হয়। এইসঙ্গে, বাহিরের প্রেত (External Thread) ডাই (Die) দ্বারা এবং ভিতরের প্রেত (Internal Thread) ট্যাপ (Tap) দ্বারা কাটা যায়। এই ভি প্রেত অধিকারণ স্বল্পে ব্যবহৃত হয়।

৪.৩.১ স্ট্যার্ড প্রেত (Standard Thread)

কোন বোল্ট বা নাটে যাহাতে একই মাপের অন্য একটি বোল্ট বা নাটে ব্যবহৃত হইতে পারে এই উক্ষেত্রে প্রেতের অন্তর্ভুক্ত কোণ, পতীরণ এক নির্দিষ্ট মাপ ও অনুগামে তৈরি করা হইয়া থাকে। এই প্রকার প্রেতকে স্ট্যার্ড (Standard) বা প্রসাধ প্রেত বলা হয়।

৪.৩.২ প্রেতের প্রেশিবিভাগ

- আমেরিকান স্ট্যার্ডার্ডজ্যোত
- ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যার্ডার্ডজ্যোত
- মেট্রিক প্রেত
- ব্রিটিশ স্ট্যার্ডার্ড হাইটেন্ডার্স প্রেত
- ব্রিটিশ স্ট্যার্ডার্ডফাইন প্রেত
- ক্ষয়ার প্রেত
- অক্ষম প্রেত
- বাট্রেস প্রেত


- নাকল গ্রেড ইত্যাদি।

তিনি গ্রেড সম্পর্কে তিনি শুকার স্ট্যান্ডার্ড গ্রেডের অধিক প্রচলন রয়েছে। যেমন-

- ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড (British Standard)

- আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড (American Standard)

- ইণ্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড (International Standard)

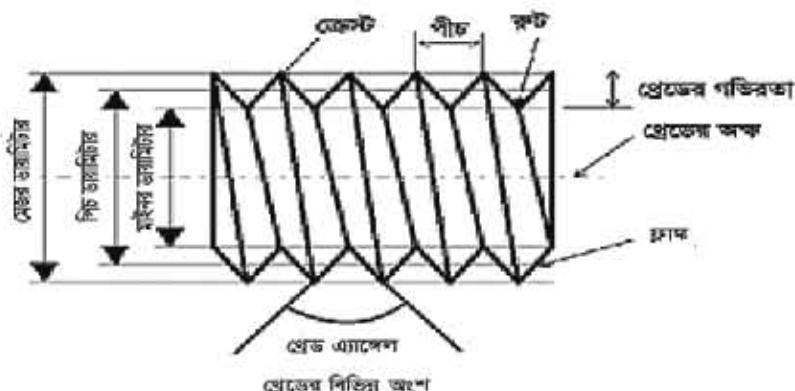

চিত্র-৪.২২ গ্রেড

পিচ (Pitch): কু-এর অক্ষের সরান্তরালে একটি গ্রেডের উপর একটি বিন্দু থেকে তিনি পরবর্তী গ্রেডের উপর অনুরূপ বিন্দুর দূরত্বকে পিচ বলে; অর্থাৎ গ্রেডের অক্ষ বরাবর একটি নিশ্চিত বিন্দু হতে পরবর্তী গ্রেডের অনুরূপ বিন্দুই হলো ঐ গ্রেডের পিচ।

$$\text{পিচ } P = \frac{1}{\text{প্রতি ইঞ্জিনের গ্রেডের সংখ্যা}} \quad (\text{ব্রিটিশ পদ্ধতি})$$

$$\frac{1}{\text{প্রতি বিলিমিটারে গ্রেডের সংখ্যা}}$$

যেভাবে পদ্ধতিতে পিচ বিলিমিটারে প্রকাশ করা হয়। যেমন-পিচ ১.২৫ সিমি, ১.৭৫ সিমি ইত্যাদি। ব্রিটিশ পদ্ধতিতে হিসেবে প্রকাশ করা হয়। যেমন-৪ TPI, ৮ TPI ও ১২ TPI ইত্যাদি।

গ্রেডের অক্ষ (Axis of Thread)

কু গ্রেডের কেন্দ্র দিয়ে অংকিত কার্যনির্মাণ স্থালবি রেখাকে গ্রেডের অক্ষ বলে। একে নিরপেক্ষ অক্ষ (Neutral Axis) বলে।

সেকর ডায়ামিটার (Major Diameter)

কু গ্রেডের বাইরের সর্বোচ্চ ব্যাসকে মেজর ডায়ামিটার বা আউট সাইড ডায়ামিটার অথবা বাইরের ব্যাস বলে।

মাইনর ডায়ামিটার (Minor Diameter)

কু গ্রেডের পৌরো সর্বনিম্ন ব্যাসকে মাইনর ডায়ামিটার বা স্লট ডায়ামিটার বা কোর ডায়ামিটার বা ভেঙ্গের

ব্যাস বলে। ইহা মেজর ডায়মিটার থেকে দুই দিকের গভীরতার মাপ অর্থাৎ ডেপথ এর দ্বিগুণ বাদ দিলে পাওয়া যায়। মাইনর ডায়মিটার = মেজর ডায়মিটার - $2 \times$ ডেপথ অব খ্রেড।

পিচ ডায়মিটার (Pitch Diameter)

খ্রেডের খীজ বা শুভের এক পার্শ্বের গভীরতার মধ্যবিন্দু হতে অপর পার্শ্বের মধ্য বিন্দু পর্যন্ত কাঞ্চনিক ব্যাসকে পিচ ব্যাস বা পিচ ডায়মিটার বলে। খ্রেডের আউটসাইড বা মেজর ডায়মিটার থেকে খ্রেডের এক দিকের গভীরতা বাদ দিলে পিচ ডায়মিটার বা পিচ ব্যাস পাওয়া যায়।

ফ্ল্যাঙ্ক (Flank)

খ্রেডের দু' পার্শ্বের সম্মিহিত ঢালু অংশকে ফ্ল্যাঙ্ক বলে।

রুট (Root)

পাশাপাশি অবস্থিত দু'টি খ্রেডের পার্শ্ব ভাগ (Flank) এর নিচের মিলিত স্থানকে রুট বলে।

ক্রেষ্ট (Crest)

ক্রেষ্ট মানে খ্রেডের শীর্ষ বা চূড়া। খ্রেডের দুই পার্শ্বের ফ্ল্যাঙ্ক উপরের দিকে যে স্থানে মিলিত হয় তাকে ক্রেষ্ট বলে।

গভীরতা (Depth of Thread)

খ্রেডের রুট ও ক্রেষ্টের মধ্যবর্তী লম্ব দূরত্বকে খ্রেডের গভীরতা বলে।

খ্রেড অ্যাঙ্গেল (Thread Angle)

একটি খ্রেডের দু'টি ফ্ল্যাঙ্কের মধ্যবর্তী কোণকে খ্রেড অ্যাঙ্গেল বলে। খ্রেড অ্যাঙ্গেল খ্রেডের আকৃতির উপর নির্ভরশীল, সচরাচর 55° অথবা 60° কোণের প্রচলন বেশি।

৪.৩.৩ খ্রেডের বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ড

একটি বোল্ট বা নাটের জায়গায় যেন অন্য একটি নাট বা বোল্ট ব্যবহার করা যায় এ উদ্দেশ্যে প্রত্যেক শ্রেণির খ্রেডের অন্তরবর্তী কোণ, গভীরতা, ক্রেষ্ট, রুটের আকার ও আকৃতি প্রভৃতি নির্দিষ্ট মান এবং অনুপাতে তৈরি করা হয়ে থাকে। এই নির্দিষ্ট মান এবং অনুপাত আন্তর্জাতিকভাবে এবং নিজস্ব দেশের জাতীয় সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক স্বীকৃত ও গৃহীত হয়। নির্দিষ্ট মান বিশিষ্ট খ্রেডকে স্ট্যান্ডার্ড খ্রেড বলে।

ভি-খ্রেড সাধারণত নিম্নলিখিত কয়েকটি স্ট্যান্ডার্ডের হয়। যেমন-

(১) ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড (British Standard) খ্রেড

এই খ্রেড কয়েক প্রকার। যেমন-

(ক) ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড হাইটওয়ার্থ খ্রেড (British Standard Whitworth Thread), সংক্ষেপে B.S.W
(খ) ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড ফাইন খ্রেড (British Standard Fine Thread), সংক্ষেপে B.S.F

(গ) ব্রিটিশ এসোসিয়েশন স্ট্যান্ডার্ড খ্রেড (British Association Standard Thread) সংক্ষেপে B.A

(ঘ) ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড পাইপ খ্রেড (British Standard Pipe Thread), সংক্ষেপে B.S.P

(২) অ্যামেরিকান স্ট্যান্ডার্ড (American Standard) খ্রেড

এই স্ট্যান্ডার্ড খ্রেডের নাম হলো অ্যামেরিকান ন্যাশনাল ভি খ্রেড (American National Standard 'V' Thread) অ্যামেরিকান স্ট্যান্ডার্ড খ্রেড নিম্নলিখিত দুই প্রকার হয়। যেমন-

ক) অ্যামেরিকান ন্যাশনাল ফাইন (A.N.F) খ্রেড- একে সংক্ষেপে A.F খ্রেড বলে।

B.S.F খ্রেডের বিকল্প হিসেবে এ খ্রেড ব্যবহৃত হয়।

খ) অ্যামেরিকান ন্যাশনাল কোর্স (A.N.C) প্রেড- একে সংক্ষেপে N.C প্রেড বলে। B.S.W প্রেডের বিকল্প হিসেবে এ প্রেড ব্যবহৃত হয়।

(৩) ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড (International Standard) প্রেড

এ প্রেড নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার হয়। যেমন-

- ক) ইউনিফাইড প্রেড এ প্রেড দুই প্রকার যথা-
- ১) ইউনিফাইড কোর্স প্রেড (সংক্ষেপে UNC)
- ২) ইউনিফাইড ফাইন প্রেড (সংক্ষেপে UNF)


৪.৩.৪ বিভিন্ন প্রকার প্রেডের ব্যবহার

প্রেডের নাম	ব্যবহার ক্ষেত্র
বিটিশ স্ট্যান্ডার্ড হাইটওয়ার্থ (B.S.W)	সচরাচর সমস্ত কাজে এ প্রেডের ব্যবহার হয়
বিটিশ স্ট্যান্ডার্ড ফাইন (B.S.F)	যখন ধাক্কা ও কম্পন সহ্য করার দরকার হয় এবন জায়গায় ব্যবহৃত হয়। মোটরগাড়ী ও এরোপ্লেনের বিভিন্ন অংশে এর ব্যবহার বেশি।
বৃত্তিরিটিশ এসোসিয়েশন প্রেড (B.A)	১/৪ ইঞ্জিনের কম ডায়মিটারের ক্ষেত্রে এই প্রেড ব্যবহৃত হয়। সুস্থ যজ্ঞপাতি ফিটিং এর কাজে এর ব্যবহার বেশি।
বিটিশ স্ট্যান্ডার্ড পাইপ প্রেড (B.S.P)	পানির পাইপ, স্টীম পাইপে এ প্রেডের ব্যবহার হয়।
অ্যামেরিকান ন্যাশনাল ফাইন (A.N.F)	অ্যামেরিকান ইঞ্জিনিয়ার সচরাচর এ প্রেড ব্যবহার করেন।
ইউনিফায়েড প্রেড (U.N.C)	পাতলা চাদরের টিউব, নাট ও কাপলিং এর ক্ষেত্রে এ প্রেড ব্যবহৃত হয়।
ক্ষয়ার প্রেড	মেকানিক্যাল শক্তিকে সরবরাহ করতে ভাইস ক্ল্যাম্প ও স্কু আকে এ প্রেড ব্যবহৃত হয়।
অ্যাকমি প্রেড	লেদ মেশিনের শীড স্কু ও হার্কাটে অ্যাকমি প্রেড থাকে।
নাকল প্রেড	রেল ইঞ্জিনের দু'টি বগি জোড়া দেওয়ার জন্য কাপলিং স্কু থাকে। কাপলিং স্কু তে নাকল প্রেড ব্যবহৃত হয়।
মেট্রিক প্রেড	প্রয়োজনীয় সকল কাজে সাধারণভাবে এ প্রেড ব্যবহৃত হয়।

BSW					MEDIUM	CLOSE	
SIZE	T.P.I.	DRILL SIZE	A	B	C	C	E
1/8	40	3.3mm	.135 .129	.1548	.1430 * .1410 *	NOT RECOMMENDED	.0930
3/16	24	5mm	.202 .196	.2365	.2166 * .2142 *		.1341
1/4	20	6.7mm	.267 .261	.3087	.2849 * .2820 *		.1860
5/16	18	21/64	.334 .328	.3777	.3512 * .3480 *		.2413
3/8	16	25/64	.398 .390	.4483	.4185 .4150		.2950
7/16	14	29/64	.463 .453	.5212	.4871 .4833		.3461
1/2	12	33/64	.525 .515	.5973	.5575 .5533		.3932
9/16	12	37/64	.588 .578	.6600	.6201 .6158		.4557
5/8	11	21/32	.663 .653	.7312	.6873 .6832		.5086
11/16	11	23/32	.727 .717	.7938	.7505 .7457		.5711
3/4	10	25/32	.791 .781	.8669	.8191 .8141		.6220
7/8	9	29/32	.816 .806	1.0048	.9516 .9462		.7328
1	8	1-1/32	1.044 1.031	1.1457	1.0859 1.0801	1.0836 * 1.0801 *	.8400
1-1/8	7	1-11/64	1.186 1.171	1.2912	1.2227 1.2165	1.2203 * 1.2165 *	.9420
1-1/4	7	1-19/64	1.311 1.296	1.4163	1.3479 1.3415	1.3454 * 1.3415 *	1.0670
1-1/2	6	1-35/64	1.571 1.546	1.6936	1.6137 1.6067	1.6110 * 1.6067 *	1.2866

* Asterisked sizes are recommended for deformed screw lock type inserts

Tapped Hole

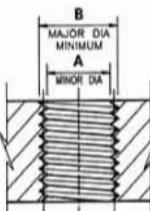

BSW প্রেডের সাইজ	টি পি আই	মেজর ডায়ামিটার	মাইনর ডায়ামিটার
3/4 ইঞ্চি			
1 ইঞ্চি			
1/2 ইঞ্চি			
7/8 ইঞ্চি			

৪.৩.৫ বাহ্যিক প্রেড টার্নিং এর অন্য নিম্ন লিখিত বিষয়াদি বিবেচনা করতে হয়

- সঠিক আকৃতি ও কোণসহ টুলবিট গ্রাইডিং করা;
- টুলবিটকে সঠিক সেন্টার হাইটে সেট করা;
- কার্যবস্তুর সারফেসের সাথে টুলবিট সম্পর্কে বৈধা;
- প্রেড টার্নিং স্পীড, প্রেইন টার্নিং স্পীড এর এক চতুর্থাংশ হওয়া বাহ্যনীয়;
- ০.১০ - ০.২০ মিমি ডেগথ অব কাট ব্যবহার করা উচিত;
- ডি-প্রেডের পিচ ২ মিমি বা তার বেশি হলে কম্পাউন্ড স্লাইডকে প্রেডের কোণের অর্ধেক কোণে সেট করা প্রয়োজন;
- সঠিক গিয়ার ট্রেইন ব্যবহার করা উচিত;
- কাটিং ফ্লাইড ব্যবহার করা ইত্যাদি।

৪.৩.৬ শ্রেড কাটিং এর জন্য প্রয়োজনীয় ডাটা নির্বাচন

নিম্ন উল্লেখিত চার্ট থেকে শ্রেড কাটিং এর জন্য কাটিং ডাটা নির্বাচন করা হয়-

শ্রেড কাটিং এর জন্য স্পিন্ডল স্পীড, ফীড ও ডেগথ অব কাট নির্ণয়ের ছক

স্পিন্ডল স্পীড	ফীড (মিমি/রেভুলেশন)	ডেগথ অব কাট (মিমি)
শেন টার্নিং এর ০.২৫ গুণ।	প্রাথমিক কাটের জন্য ০.০২ থেকে ০.০৫ মিমি, অধ্যম পর্যায়ের কাটের জন্য ০.১২ থেকে ০.০৬ মিমি এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের কাটের জন্য ০.৩৮ থেকে ০.৫০ মিমি।	প্রাথমিক পর্যায়ে ০.২ মিমি এবং শেষ পর্যায়ে ০.১ মিমি।

এখন উপরোক্ত চার্ট অনুসরণ করে মেশিন স্পিন্ডল স্পীড ও ফীড লিভার সেট করা হয়।

৪.৩.৭ সেটার লেদ মেশিনে বাণিক শ্রেড কাটার জন্য পিয়ার ট্রেইন নির্ধারণ

শ্রেড কাটার জন্য দুই প্রকার পিয়ার সেটিং পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যেমন-

১. সরল পিয়ার ট্রেইন (Simple Gear Train)
২. ঘোষিক পিয়ার ট্রেইন (Compound Gear Train)

৪.৩.৮ সরল পিয়ার ট্রেইন (Simple Gear Train)

সরল পিয়ার ট্রেইন-এ পিয়ারগুলিকে একই সারিতে বৈধা হয়। চালক পিয়ারকে স্পিন্ডলে বৈধা হয় ও চালিত পিয়ারকে লীড স্ফুতে বৈধা হয়। প্রয়োজন অনুসারে এক বা একাধিক অলস (Idle)পিয়ারকে চালক ও চালিত পিয়ারের মাঝে বৈধা হয়।


এখন উপরোক্ত চার্ট অনুসরণ করে মেশিন স্পিন্ডল স্পীড ও ফীড লিভার সেট করা হয়।



চিত্র-৪.২৩ সরল পিয়ার ট্রেইন

যৌগিক গিরাব ট্রেইন (Compound Gear Train)

কম্পাউন্ড গিরাব ট্রেইনে সাধাৰণত চারটি গিরাবকে দুইটি জাইনে বৈধা হয়। চারটি গিরাবৰ মধ্যে প্ৰথম চালক গিরাবটি শিপভলে বৈধা হয় এবং দ্বিতীয় চালিত গিরাবটিকে সীড স্কুলে বৈধা হয়। প্ৰথম চালিত গিরাব ও দ্বিতীয় চালক গিরাবকে একই স্টোচে বৈধা হয় এবং প্ৰয়োজনে এক বা একাধিক আইডলাৰ গিরাবকে দ্বিতীয় চালক ও চালিত গিরাবৰ মাঝে বৈধা হয়। আইডলাৰ গিরাবৰ কাছ হল চালক এবং চালিত গিরাবৰ পতিৰ দিক পৰিবৰ্তন কৱা।

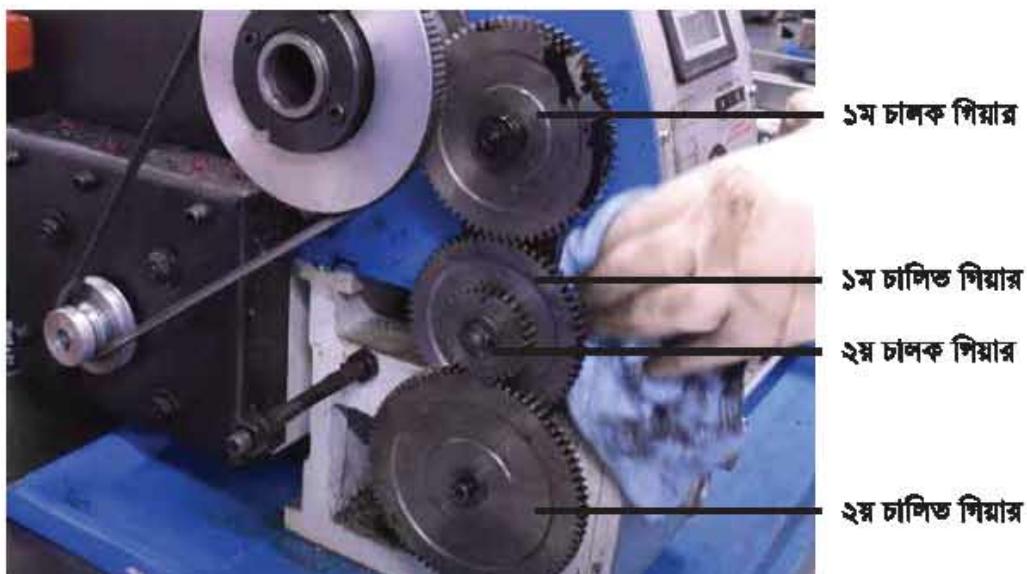

চিত্ৰ-৪.২৪ কম্পাউন্ড গিরাব ট্রেইন

সেদ মেশিনেৰ গিরাব ব্ৰেশিও শিপভল ও সীড স্কু-এৱ মধ্যে সংযোগকাৰী গিৱাবগুলিৰ উপৱ নিৰ্ভৰ কৱে
এবং সেই অনুপাতে কাৰ্যবস্তুৰ উপৱ হ্ৰেত উৎপন্ন হয়।

ব্রেশিও পৰম্পৰাগত মেশিনেগিৱাব ব্ৰেশিও বিৰুল পৰম্পৰাগত নিৱৰুণ

$$\text{গিৱাব ব্ৰেশিও} = \frac{\text{চালক গিৱাবৰ দীৰ্ঘ সংখ্যা}}{\text{চালিত গিৱাবৰ দীৰ্ঘ সংখ্যা}}$$

$$= \frac{\text{সীড স্কু-এৱ টি.পি.আই}}{\text{জবেৱ টি.পি.আই}}$$

$$= \frac{1}{\text{সীড স্কু-এৱ পিচ}} \div \frac{1}{\text{জবেৱ পিচ}}$$

$$= \frac{1}{\text{সীড স্কু-এৱ পিচ}} \times \frac{\text{জবেৱ পিচ}}{1}$$

$$= \frac{\text{জবের পিচ}}{\text{লিড স্কু-এর পিচ}}$$

$$= \frac{\text{জবের লীড}}{\text{লিড স্কু-এর পিচ}} = \frac{\text{চালক}}{\text{চালিত}}$$

উদাহরণ-১

একটি লেদ মেশিনের লীড স্কুতে প্রতি ইঞ্জিতে ৪টি ফ্রেড রয়েছে। এই লেদ মেশিনের সাহায্যে প্রতি ইঞ্জিতে ১০টি ফ্রেড কাটতে হলে গিয়ার রেশিও নির্ণয় কর।

সমাধান

$$\text{আমরা জানি, } \text{গিয়ার রেশিও} = \frac{\text{লিড স্কু-এর টি.পি.আই}}{\text{জবের টি.পি.আই}} = \frac{\text{চালক}}{\text{চালিত}} = \frac{8}{10} = \frac{8 \times 5}{10 \times 5} = \frac{20}{50}$$

অতএব, ২০ দাঁত বিশিষ্ট গিয়ার স্পিন্ডলে ও ৫০ দাঁত বিশিষ্ট গিয়ারলীড স্কুতে সেট করতে হবে।

ব্রিটিশ পক্ষতির মেশিনে মেট্রিক পক্ষতির ফ্রেডের অন্যগিয়ার রেশিও নির্ণয় পক্ষতি নিম্নরূপ

ধরা যাক, একটি লেদ মেশিনের লীড স্কু-এর টি.পি.আই n (প্রতি ইঞ্জিতে ফ্রেডের সংখ্যা)। এ লেদ মেশিনে P পিচ বিশিষ্ট ফ্রেড কাটতে হলে গিয়ার রেশিও কত নিতে হবে।

আমরা জানি,

$$\text{গিয়ার রেশিও} = \frac{\text{চালক}}{\text{চালিত}} = \frac{\text{লিড স্কু-এর টি.পি.আই}}{\text{জবের টি.পি.আই}} = \frac{n}{P} = \frac{P \times n}{25.4} \times \frac{5}{5} = \frac{5Pn}{127}$$

$$\therefore \text{গিয়ার রেশিও} = \frac{5Pn}{127}$$

যখন, P = কার্যবস্তুর ফ্রেডের পিচ মিলিমিটারে

n = লেদের লীড স্কু-এর প্রতি ইঞ্জিতে ফ্রেড সংখ্যা।

উদাহরণ-২

প্রতি ইঞ্জিতে ৮ ফ্রেড বিশিষ্ট লীড স্কু সম্পর্কে একটি লেদ মেশিনে ২ মিমি পিচের স্কু ফ্রেড কাটার প্রয়োজন। গিয়ার অনুপাত নির্ণয় কর।

সমাধান

আমরা জানি,

$$\text{গিয়ার রেশিও} = \frac{\text{চালক}}{\text{চালিত}} = \frac{\text{লিড স্কু-এর টি.পি.আই}}{\text{জবের টি.পি.আই}} = \frac{৫Pn}{১২৭} = \frac{৫ \times ২ \times ৮}{১২৭}$$

$$\text{অতএব, গিয়ার রেশিও} = \frac{৮০}{১২৭}$$

সুতরাং, স্পিন্ডল গিয়ার ট্রেইনে ৮০ দাঁতের একটি গিয়ারকে চালক হিসাবে স্পিন্ডলে বৈধতে হবে এবং ১২৭ দাঁতের একটি গিয়ারকে অবশ্যই চালিত গিয়ার হিসাবে লীড স্কুতে বৈধতে হবে।

কম্পাউন্ড গিয়ার ট্রেইন অনুসারে-

$$\text{গিয়ার রেশিও} = \frac{\text{চালক}}{\text{চালিত}} = \frac{৮০}{১২৭}$$

$$= \frac{৮০ \times ৪০}{১২৭ \times ৪০} \text{ (লব ও হরকে ৪০ দ্বারা গুণ করে)}$$

এক্ষেত্রে ৮০ ও ৪০ দাঁতের গিয়ারদুয় চালক গিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হবে এবং ১২৭ ও ৪০ দাঁতের গিয়ারদুয় চালিত গিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হবে।

মেট্রিক পক্ষতির মেশিনে মেট্রিক প্রেডের জন্য গিয়ার রেশিও নির্ণয় পক্ষতি নিম্নরূপ:

$$\text{গিয়ার রেশিও} = \frac{\text{চালক গিয়ারের দাঁত সংখ্যা}}{\text{চালিত গিয়ারের দাঁত সংখ্যা}} = \frac{\text{জবের পিচ}}{\text{লিড স্কু-এর পিচ}}$$

উদাহরণ-৩

একটি মেট্রিক পক্ষতির লেদ মেশিনে লীড স্কুর পিচ ৫ মিমি। ৬ মিমি পিচ বিশিষ্ট প্রেড কাটতে হলে গিয়ার রেশিও নির্ণয় করা।

সমাধান

$$\text{আমরা জানি, গিয়ার রেশিও} = \frac{\text{চালক গিয়ারের দাঁত সংখ্যা}}{\text{চালিত গিয়ারের দাঁত সংখ্যা}} = \frac{\text{জবের পিচ}}{\text{লিড স্কু-এর পিচ}}$$

$$= \frac{৬}{৫} = \frac{৬ \times ৫}{৫ \times ৫} = \frac{৩০}{২৫}$$

সুতরাং ৩০ দাঁতের গিয়ার স্পিন্ডলে এবং ২৫ দাঁতের গিয়ারলীড স্কুতে সেট করতে হবে।

৪.৩.৯ স্কু ম্যাঞ্চেল

লেদ মেশিনে সাধারণত হলো বা হোলযুক্ত বস্তুকে হোলের সমান্তরালে আউট ডায়া কাটার জন্য স্কু ম্যাঞ্চেল

ব্যবহার করা হয়। স্যাক্রেলিটি আগে মেদ মেশিনে প্রযোজন আনুষারী তৈরি করা হয়। পরে বে জবটি কাটতে হবে তা স্যাক্রেলের সাথে নাট ও ওরাসার এর সাহায্যে আটকানো হয়।



চিত্র-৮.২৫ ক্র ম্যাক্রেল

৮.৩.১০ গ্রেড পেজ

গ্রেড পেজ মূলত স্কু পেজ বা শিচ পেজ হিসাবে পরিচিত। একটি স্কু গ্রেডের শিচ বা সীড পরিমাপ করার জন্য ব্যবহার করা হয়। গ্রেড শিচ পেজ একটি ডেভারিল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত গ্রেড পেজ মেট্রিক, আই এস ও ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড হয়ে থাকে।



চিত্র-৮.২৬ গ্রেড পেজ

জব-১ লেদ মেশিনে বাহ্যিক (External) খ্রেড কাটার দক্ষতা অর্জন

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, মেটেরিয়াল, ইকুইপমেন্ট সিলেষ্ট ও কালেষ্ট করা;
- জবের প্রয়োজন অনুযায়ী কাটামাল (Raw Materials)সংগ্রহ করা;
- ডিজাইন অনুযায়ী সাবধানতার সাথে টার্নিং অপারেশন সম্পন্ন করা;
- ডিজাইন অনুযায়ী সাবধানতার সাথে খ্রেড কাটা সম্পন্ন করা;
- কাজ শেষে ওয়ার্কশপের নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান ও মেশিন পরিষ্কার করা
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
- ওয়াস্ট ও স্ক্র্যাপগুলো নির্ধারিত স্থানে ফেলা ইত্যাদি।

প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রম	ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম এর নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	সেফটি সু	স্ট্যাভার্ড মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া
২.	সেফটি পোশাক বা অ্যাপ্রন	স্ট্যাভার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৩.	সেফটি গগলস	ক্লিয়ার	১ টি
৪.	সেফটি হেলমেট	স্ট্যাভার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৫.	হাত প্লাভস	কটনের তৈরি	১ জোড়া
৬.	সেফটি মাস্ক	ডিন লেয়ার বিশিষ্ট	১ টি

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)


ক্রম	যন্ত্রপাতি এর নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	লেদ মেশিন	৪ ফুট (সেন্টার টু সেন্টার)	১ টি
২.	ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স	৬ ইঞ্চি	১ টি
৩.	ফ্লাট ফাইল	৬ ইঞ্চি	১ টি
৪.	স্টিল বুল	৬ ইঞ্চি	১ টি
৫.	এমারী ক্লথ	০ নম্বর	১ টি
৬.	ফিনিশিং ফাইল	৬ ইঞ্চি	১ টি
৭.	সাইড কাটিং টুল/ ডি টুল	১/২ × ১/২ × ৬ ইঞ্চি	১ টি
৮.	অ্যাডজাস্টেবল রেঞ্চ	২০০ মিলি মিটার	১ টি
৯.	সেন্টার গেজ	৬০°	১ টি

১০.	গ্রেড প্রোজ	স্টেটিক, ISO,BSW	১ টি
১১.	ব্রেকলিং সেটার	স্ট্যান্ডার্ড মাল অনুযায়ী	১ টি
১২.	সেটার ফিল চাক	স্ট্যান্ডার্ড মাল অনুযায়ী	১ টি
১৩.	সেদ চাক ও চাক-কী	স্ট্যান্ডার্ড মাল অনুযায়ী	১ টি
১৪.	মেশিন ব্রাশ	স্ট্যান্ডার্ড মাল অনুযায়ী	১ টি
১৫.	অবিল পান	স্ট্যান্ডার্ড মাল অনুযায়ী	১ টি

প্রয়োজনীয় মাল/মাল (Raw Materials)

ক্রম	মাল/মালের নাম	লেণারিংফিল্ডেন	সংখ্যা
১.	এম এস প্যাফট	৩৮ মিমি ব্যাস ও ১২০ মিমি লম্বা	১ পিস

জাবের ছাই

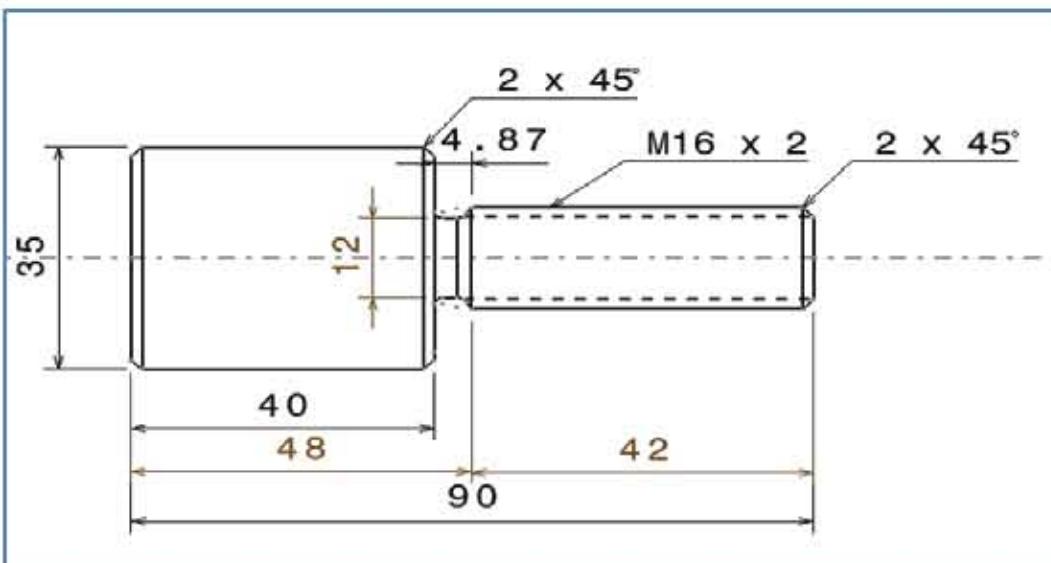

কাজের ধৰা

- ভাসিকা অনুযায়ী কাজের অন্য ব্যক্তিগত সু-রক্ষা সরঞ্জাম, টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মালামাল সংগ্ৰহ কৰিব।
- যেশিলের লিড কু ও লিমার পরিকার কৰিব।



৭. কাটিং টুলের ঠিক কোজে, টুল পোষ্ট সেটার কোজে সেট কৰব।



৮. কাটিং টুল সেটার গোজ কাৰা সেটার কোজে টুল কোজেৰ সাথেৰ অ্যালিল সেট কৰব।



৯. কোডেৰ সাপ অনুসৰী প্ৰতি চাৰ্ট সেখে মেশিনেৰ পিলাৰ সেট কৰব।



১০. কৰকে সেটারেৰ সাথে সেট কৰব এবং প্ৰতি তাৰাল সেট কৰব।



৭. কম্পাউন্ড মাইক সূচী পরিশোনে আবর এবং তস মাইক সূচী পরিশোনে আবর।



৮. ওচে আলাসের বে কোনো নথয়ে হাফ নাট লক করে প্রথম কাট দাও।



৯. ওচে পরিশোনের প্রে প্রাপ্ত আসলে তসমাইত উপর চুরিয়ে শেপিন রিভার্স করে পূর্বের অবস্থানে নিরে শেপিন বন্ধ করব।



১০. ওচে কনভার করে পিচ বাচাই করব।

১১. পিচ টিক থাকলে তসমাইত আবর সূচী দাসে আবর।

১২. কম্পাউন্ডলেন্টের বাখদে ০.৫ মিমি করে কাট দিব।

১৩. নাট পিয়ে জোক দেব করব।



১৪. কাইনাল কাট দিবে কাইনাল সম্পর্ক করব।



১৫. এমারি ক্রস ও ব্রাসের সাহায্যে প্রেড পরিষ্কার করব।



১৬. কাজ সমাপ্ত হলে মেশিন বড় করে কার্যবস্তু খুলে নাও।

১৭. মেশিনের তৈলাক্ত পর্যাপ্ত ও অন্যান্য যত্নপাতি পরিষ্কার করে সংরক্ষণ করব ইত্যাদি।

প্রেডকাটিং এর ক্ষেত্রে সর্তকভাব বিষয়াদি

- সেফটি ফ্লেস ও সেফটি গগলস পরিধান করব;
- জব ভালভাবে টাইট দেওয়া ও টুলহোল্ডারে ভালভাবে আটকাও;
- টুল এবন ভাবে সেট করব যেন জবের সেন্টার ঠিক থাকে;
- কাজের শূরু টুল এবং উহার কাটিং প্রেসেন্ট পরীক্ষা করব;
- শিয়ার সেটিং করার সময় মেশিনিক ও ইঞ্জিনিয়ার প্রাপ্তির সর্তক থাকতে হবে;
- প্রেড ডায়ালে দাপ সঠিকভাবে রেখে কীড় দিতে হবে;
- কাজের সময় মাঝে মাঝে শাপ পরীক্ষা করব;
- কীড় দেওয়ার সময় মসৃণভাবে বিষয়টি লক্ষ্য রাখব;
- সন্মোহণের সাথে কাজ করব ইত্যাদি।

অর্ধিত দ্রুততা/ক্রমাবলি

লেদ মেশিন প্রেড কাটতে সক্ষম হয়েছে।

ক্রমাবলি বিস্তৃত ক্ষেত্রে

লেদে যেকোনো ধরনের প্রেড কাটতে পারবে।

জন-২ সেদ মেশিনে বাণিজ প্রেত (BSW) কাটার দক্ষতা পর্যবেক্ষণ।

পারদর্শিতার ধারণাট

- বাণিজিক মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের হাত প্রস্তুত করা;
- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, সেটারিয়াল, ইকুইপমেন্ট সিলেক্ট ও কালেক্ট করা;
- জবের প্রয়োজন অনুযায়ী কাটীমাল (Raw Materials) সংগ্রহ করা;
- ডিজাইন অনুযায়ী সাবধানতার সাথে টার্নিং অপারেশন সম্পন্ন করা;
- ডিজাইন অনুযায়ী সাবধানতার সাথে ছেত কাটা সম্পন্ন করা;
- কাজ সেবে উরার্কশপের নিরব অনুযায়ী কাজের হাত ও মেশিন পরিকার করা
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা ও উন্মেষেজ এবং স্ফ্যাক্সগুদো নির্ধারিত স্থানে ফেলা;
- কাজের সেবে চেক পিন্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমাদান করা ইত্যাদি।

প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম(PPE)

ক্রম	ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম এর নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	সেকুটি সু	স্ট্যার্ড মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া
২.	সেকুটি পোশাক বা অ্যাষ্ট্রন	স্ট্যার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৩.	সেকুটি পশ্চাল	ক্লিয়ার	১ টি
৪.	সেকুটি হেলমেট	স্ট্যার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৫.	হ্যাঙ্ক প্লাউডস	কটনের তৈরি	১ জোড়া
৬.	সেকুটি আক	ডিন সেমার বিশিষ্ট	১ টি

প্রয়োজনীয় যন্ত্রণাত্মক (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

ক্রম	যন্ত্রণাত্মক এর নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	সেদ মেশিন	৪ ফুট (সেন্টার টু সেন্টার)	১ টি
২.	কার্বিনের ক্যালিলার্স	৬ ইঞ্জি	১ টি
৩.	ড্রাই ফাইল	৬ ইঞ্জি	১ টি
৪.	স্টিল বুল	৬ ইঞ্জি	১ টি
৫.	এমার্শি ল্যাথ	০ নথর	১ টি
৬.	ফিনিশার ফাইল	৬ ইঞ্জি	১ টি
৭.	সাইড কাটিং টুল/ ডি টুল	১/২ × ১/২ × ৬ ইঞ্জি	১ টি
৮.	অ্যাভজাস্টেবল রেফ	২০০ মিলি মিটার	১ টি
৯.	সেন্টার গেজ	৬০°	১ টি

১০.	গ্রেড পেজ	মেট্রিক, ISO, BSW	১ টি
১১.	অভ্যন্তরীণ সেটার	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
১২.	সেটার ছিল চাকা	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
১৩.	লেদ চাকা ও চাকা-কী	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
১৪.	বেশিন ব্রাশ	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
১৫.	অবিল গান	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি


প্রয়োজনীয় মালামাল (Raw materials)

ক্রম	মালামাল এর নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	এস এস ষ্যাফট	২৫ মিমি ব্যাস ও ৭৫ মিমি লম্বা	১ পিস

গ্রেড কাটিং এর অন্ত শিপড়ল স্লীচ, বীক ও ডেপথ অফ কাট নির্ণয়ের হক

শিপড়ল স্লীচ	কীড (মিমি/রেভুলিশন)	ডেপথ অব কাট (মিমি)
প্রেন টার্নিং এর ০.২৫ মুণ।	প্রাথমিক কাটের অন্ত ০.০২ থেকে ০.০৫ মিমি, মধ্যম পর্যায়ের কাটের অন্ত ০.১২ থেকে ০.০৬ মিমি এবং তৃতীয় পর্যায়ের কাটের অন্ত ০.৩৮ থেকে ০.৫০ মিমি।	প্রাথমিক পর্যায়ে ০.২ মিমি এবং শেষ পর্যায়ে ০.১ মিমি।

অবের ডাইং

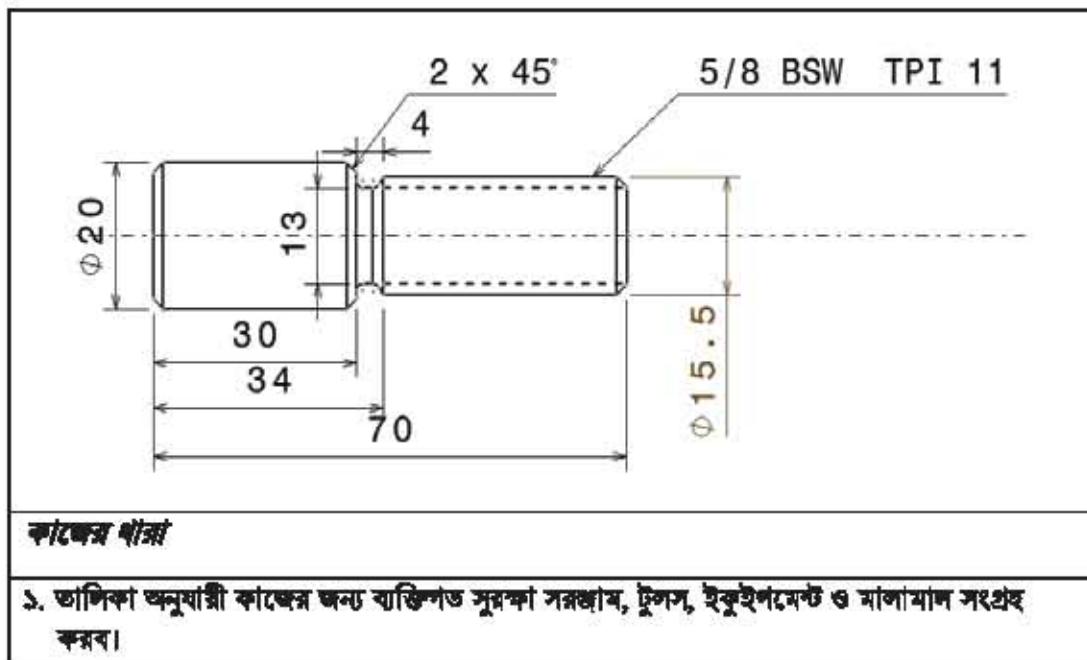

২. বেশিনের শীড স্কু এ পিঙার পরিকার করব।



৩. কাটিং টুলের ফিল্ড (55°) ঢেক করে, টুলপোড়ে সেন্টার করে সেট করব।




৪. কাটিং টুল সেন্টার সেজ থার্ম সেন্টার করে টুল অববেক্ষণ সাথের অ্যালেল সেট করব।



৫. গ্রাহের চাপ অনুযায়ী গ্রাহ চার্ট দেখে বেশিনের পিঙার সেট করব।



৬. অবকে সেন্টারের সাথে সেট করব এবং গ্রাহ ফারাল সেট করব।

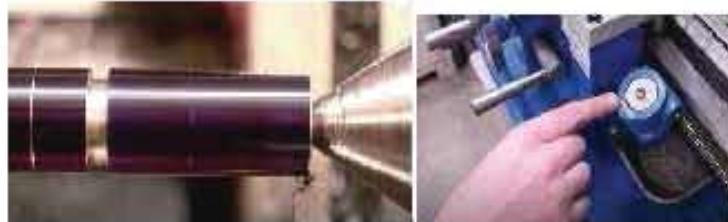

৭. কম্পাউন্ডগ্রাইড শূন্য পরিশলনে রাখব এবং ক্লিপগ্রাইড শূন্য পরিশলনে রাখব।



৮. কেক তারাতের বে মেন নথরে হাত নাট করে প্রথম কাট শোও।



৯. এক পরিশলনে শেষ থাকে অসলে ক্লিপগ্রাইড উপর চুমির সেপিন বিকার্ষ করে গুরুরে অবস্থান নিয়ে সেপিন কর করব।



১০. ছেক সেক ব্যবহার করে প্রজেক্ট পিচ (১১ টি.পি.আর) বাতাই করব।

১১. পিচ টিক ব্যবহার করে ক্লিপগ্রাইড আবার শূন্য থালে আনব।

১২. কম্পাউন্ডগ্রেটের মাধ্যমে ০.২ মিলি কার কাট সিব।

১৩. ৫/৮ BSW নাট সিজে ছেক সেক করব।



୧୪. ଫାଇନାଲ କାଟ ଦିଲେ ଫାଇଲିଂ ସମ୍ପଦ କରବ।



୧୫. ଏମାରି କୁଣ୍ଡ ଓ ଭାସେର ସାହାଯ୍ୟେ ପ୍ରେତ ପରିଷକାର କରବ।



୧୬. କାଜ ସମାପ୍ତ ହଲେ ମେଲିନ ବଜ୍ଜ କରେ କାର୍ବିବ୍ୟୁ ଖୁଲେ ନାହିଁ।

୧୭. ମେଲିନେର ତୈଳାକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ପରିଷକାର କରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରବ ଇତ୍ୟାଦି।

ପ୍ରେତକାଟିଏ ଏବଂ କେତ୍ରେ ସର୍ତ୍ତକତାର ବିବରାଦି

- ସେକ୍ଟି ଗ୍ରେସ ଓ ସେକ୍ଟି ଗ୍ରେସ ପରିଧାନ କରବ;
- ଅବ ଭାଲଭାବେ ଟାଇଟ ଦେଇବ ଓ ଟୁଲମ୍ୟୋଜ୍ନାରେ ଭାଲଭାବେ ଆଟକାଓ;
- ଟୁଲ ଏବନ ଭାବେ ସେଟ କରବ ସେବ ଅବେର ସେଟାର ଠିକ ଥାକେ;
- କାଜେର ପୁର୍ବେ ଟୁଲ ଏବଂ ଉହାର କାଟିଏ ପଙ୍କେଟ ପରିଷକା କରବ;
- ଶିରାର ସେଟିଏ କରାର ସବୟ ମେଟିକ ଓ ଇଞ୍ଜି ସେଟିଏ ଏବଂ ଯାତ୍ରାରେ ସର୍ତ୍ତକ ଥାକିଲେ ହବେ;
- ପ୍ରେତ ଭାରାଲେ ଦାଗ ସତିକତାବେ ଗ୍ରେଷ କୀତ ଦିଇଲେ ହବେ;
- କାଜେର ସମୟ ମାବେ ମାବେ ମାଳ ପରିଷକା କରବ;
- କୀତ ମେଡ଼ାର ସମୟ ଅସୁନତାର ବିବରାଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଖବ;
- ଯମୋଯୋଗେର ସାଥେ କାଜ କରବ ଇତ୍ୟାଦି।

ଅର୍ଜିତ ଦକ୍ଷତା/କଲାକଳ

ଅର୍ଜିତ ଦକ୍ଷତା/କଲାକଳ ଅର୍ଜିନ କରିଲେ ପେଟ୍ରୋଲି/ଅର୍ଜିନ କରିଲେ ପାରି ନାହିଁ

କଲାକଳ ବିଭିନ୍ନପୃଷ୍ଠାକୁ

জব-৩ লেদ মেশিনে অভ্যন্তরীণ থ্রেড (Internal Thread) কাটার দক্ষতা অঙ্কন

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল, ইকুইপমেন্ট সিলেক্ট ও কালেক্ট করা;
- জবের প্রয়োজন অনুযায়ী কাটামাল (জধি গধঃবৎৰধঃবৎ) সংগ্রহ করা;
- ডিজাইন অনুযায়ী সাবধানতার সাথে টার্নিং, ড্রিলিং ও বোরিং অপারেশন সম্পন্ন করা;
- ডিজাইন অনুযায়ী সাবধানতার সাথে অভ্যন্তরিন থ্রেড কাটা সম্পন্ন করা;
- কাজ শেষে ওয়ার্কশপের নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান ও মেশিন পরিষ্কার করা;
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
- ওয়াস্ট ও স্ক্র্যাপগুলো নির্ধারিত স্থানে ফেলা;
- কাজের শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমাদান করা।

ক্রম	ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম এর নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	সেফটি সু	স্ট্যাভার্ড মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া
২.	সেফটি পোশাক বা এপ্রোন	স্ট্যাভার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৩.	সেফটি গগল্স	ক্লিয়ার	১ টি
৪.	সেফটি হেলমেট	স্ট্যাভার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৫.	হ্যাড প্লাভস	কটনের তৈরি	১ জোড়া
৬.	সেফটি আক্ষ	তিন লেয়ার বিশিষ্ট	১ টি

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

ক্রম	যন্ত্রপাতি এর নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	লেদ মেশিন	৪ ফুট (সেন্টার টু সেন্টার)	১ টি
২.	ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স	৬ ইঞ্চি	১ টি
৩.	ফ্লাট ফাইল	৬ ইঞ্চি	১ টি
৪.	স্টিল বুল	৬ ইঞ্চি	১ টি
৫.	এমারী ক্লথ	০ নম্বর	১ টি
৬.	ফিনিশিং ফাইল	৬ ইঞ্চি	১ টি
৭.	সাইড কাটিং টুল/ ভি টুল	১/২ × ১/২ × ৬ ইঞ্চি	১ টি

৮.	অ্যাডজাস্টেবল রেঞ্চ	২০০ মিলি মিটার	১ টি
৯.	সেন্টার গেজ	৬০°	১ টি
১০.	প্রেড গেজ	মেট্রিক, ISO,BSW	১ টি
১১.	রেভলিং সেন্টার	স্ট্যাভার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
১২.	সেন্টার ড্রিল চাক	স্ট্যাভার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
১৩.	লেদ চাক ও চাক-কী	স্ট্যাভার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
১৪.	মেশিন ব্রাশ	স্ট্যাভার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
১৫.	মবিল গান	স্ট্যাভার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি

প্রয়োজনীয় মালামাল (Raw materials)

ক্রম	মালামাল এর নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	এম এস শ্যাফট	২৫ মিমি ব্যাস ও ৭৫ মিমি লম্বা	১ পিস


প্রেড কাটিং এর জন্য স্পিন্ডল স্পীড, ফীড ও ডেপথ অফ কাট নির্ণয়ের হক

স্পিন্ডল স্পীড	ফীড (মিমি/রেভুলেশন)	ডেপথ অব কাট (মিমি)
প্লেন টার্নিং এর ০.২৫ গুণ।	প্রাথমিক কাটের জন্য ০.০২ থেকে ০.০৫ মিমি, মধ্যম পর্যায়ের কাটের জন্য ০.১২ থেকে ০.০৬ মিমি এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের কাটের জন্য ০.৩৮ থেকে ০.৫০ মিমি।	প্রাথমিক পর্যায়ে ০.২ মিমি এবং শেষ পর্যায়ে ০.১ মিমি।

কাজের ধারা

- তালিকা অনুযায়ী কাজের জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মালামাল সংগ্রহ করব।
- মেশিনের লীড স্কু ও গিয়ার পরিষ্কার করব।
- চাকে জব সেট করে সেন্টার ড্রিল সম্পন্ন করে ড্রিলিং সম্পন্ন করব।
- ড্রইং অনুযায়ী বোরিং করব।



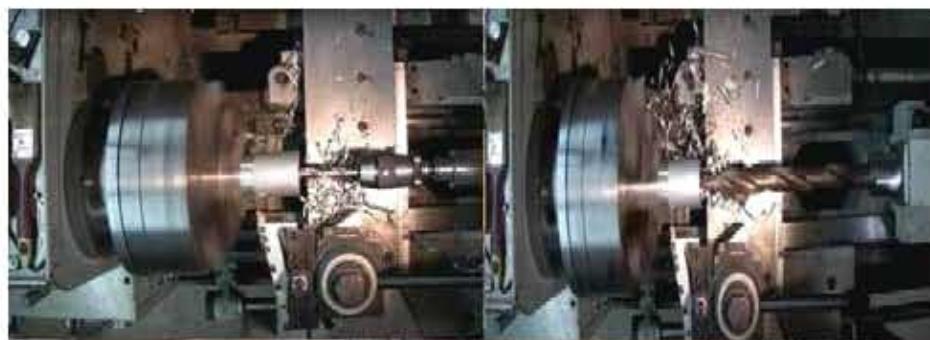

৫. ইটার্নিল প্রেস্ট টুলের ভিত্তি (৬০°) চেক করে, টুলপোস্ট সেটার করে সেট করব।



৬. প্রেস্টের সাথে অনুমানী প্রেত চার্ট দেখে মেশিনের শিয়ার সেট করব।



৭. ঝেড ভার্শাল সেট করব, কম্পাউন্ডলাইভ খুন্য পজিশনে রাখব এবং ফ্রেসলাইভ খুন্যপজিশনে রাখব।



৮. ঝেড ভার্শালের যে কোণ বন্ধের হাফ নাট লক করে প্রথম কাট দিব।



৯. ঝেডের শেষ পজিশনে গেলে মেশিন বন্ধ করে কাটিং টুলটি সরিয়ে শুর্বের স্থানে আনব।

১০. ঝেড পেজের সাহায্যে ঝেড চেক করে কাট দিয়ে ঝেড কাটব।



১১. এসারি ক্ষেত্র ও রাসের সাহায্যে ঝেড পরিকার করব।



১২. কাজ সমাপ্ত হলে মেশিন বন্ধ করে কার্যবন্ধু খুলে নেব।

১৩. মেশিনের বৈদ্যুতিক পর্দাথ ও অন্যান্য ক্রস্পাতি পরিকার করে সংরক্ষণ করব ইত্যাদি।

আভ্যন্তরীণ প্রেড কাটিং এর ক্ষেত্রে সর্তকতার বিষয়াদি

- সেফটি ডেস ও সেফটি গগল্জ পরিধান করো;
- জব ভালভাবে টাইট দেয়া ও টুলহোল্ডারে ভালভাবে আটকাও;
- টুল এমন ভাবে সেট করব যেন জবের সেন্টার ঠিক থাকে;
- কাজের পুর্বে টুল এবং উহার কাটিং পয়েন্ট পরীক্ষা করো;
- গিয়ার সেটিং করার সময় মেট্রিক ও ইঞ্চিসেটিং এর ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে;
- প্রেড ডায়ালে দাগ সঠিকভাবে রেখে ফীড দিতে হবে;
- কাজের সময় মাঝে মাঝে মাপ পরীক্ষা করো;
- ফীড দেওয়ার সময় মসৃনতার বিষয়টি লক্ষ্য রাখব;
- মনোযোগের সাথে কাজ করো ইত্যাদি।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল

আভ্যন্তরীন প্রেড কাটতে সক্ষম হয়েছে।

ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য

যেকোনো ধরনের প্রেড কাটতে সক্ষম হবে।

অনুশীলনী-৪

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সেন্টার গেজের কাজ কী?
২. হাফ নাট মেকানিজমের কাজ কী?
৩. প্রেড ডায়াল বা প্রেড ইন্ডিকেটরের কাজ কী?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. প্রেড কাটিং কাজে কি কি টুলস ব্যবহার করা হয়?
২. প্রেড কাটিং কাজে কি কি ইস্ট্রুমেন্ট ব্যবহার করা হয়?
৩. বিভিন্ন প্রকার প্রেড কাটিং টুলের নাম লেখ।
৪. তিন প্রকার স্ট্যান্ডার্ড প্রেড কী কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. প্রেড কাটিং কাজের জন্য মেশিন সেটিং ধাপসমূহ বর্ণনা করো।
২. লেদ মেশিনে এক্সটার্নাল প্রেড অপারেশন ধাপসমূহ বর্ণনা করো।
৩. লেদ মেশিনে ইন্টার্নাল প্রেড অপারেশন ধাপসমূহ বর্ণনা করো।
৪. প্রেড কাটার জন্য অটোমেটিক গিয়ারিং পদ্ধতি বর্ণনা করো।
৫. বাহ্যিক প্রেড টানিং এর ক্ষেত্রে কি কি বিষয় বিবেচনা করা হয়?

পঞ্চম অধ্যায়

ওয়ার্কশপ রক্ষণাবেক্ষণ

Workshop Maintenance



তোমার পড়ার টেবিল নিশ্চয়ই প্রতিদিন সাজিয়ে গুছিয়ে রাখ। নিয়মিত সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা একটি বড় পুন। অন্যথায় প্রয়োজনে বই, খাতা, কলম ইত্যাদি খুজে পাওয়া যাব না। তেমনি ওয়ার্কশপ বা কারখানায় কাজ করার সময় সেরানেও কাজের পূর্বে যে যজ্ঞপাতি সাজিয়ে রাখাহিল কাজের শেষে ব্যবহারকৃত যজ্ঞপাতি ভালোভাবে মুছে পরিকার করে প্রয়োজনমত বৈল বা শ্রীজ থেকে সেরানেই সাজিয়ে রাখতে হয়। শৃঙ্খলামত কাজ করার অভ্যাস আয়ত্ত করতে হয়। যজ্ঞপাতির অনুসোদিত রক্ষণাবেক্ষণ, যথায্যান্বেশ সংরক্ষণ, কারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং নিরাপদ কার্মশরিবেশ নিয়ে আমরা এই অধ্যায়ে আলোচনা করবো।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আবর্তন-

- কাজ শেষে কর্মসূল পরিকার পরিষ্কারতা (House keeping) করতে পারবে;
- কাজ শেষে যজ্ঞপাতি ও সাজসরাজাম ও পরিকার করতে পারবে;
- কারখানার বিষি অনুযায়ী যজ্ঞপাতি ও সাজসরাজাম যথায্যান্বেশ সংরক্ষণ পারবে;
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মূলনীতি ব্যব্যাক করতে পারবে;
- বর্ণের শ্রেণি বিনাস করতে পারবে;

- বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি গুলো জানতে পারবে;
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বিনের কালার কোর্ড শনাক্ত করতে পারবে;
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সুবিধা অসুবিধা গুলো ব্যব্যূ করতে পারবে।

উল্লিখিত শিখনফলগুলো অঙ্গের লক্ষ্যে এই অধ্যায়ে আমরা একটি জব সম্পন্ন করব। এই জবের মাধ্যমে ওয়ার্কশপ বা কারখানার বিধি অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও সার্জসরাঙ্গাম পরিষ্কার করে যথাস্থানে সংরক্ষণের দক্ষতা অর্জন করবো। জব সম্পন্ন করার পূর্বে প্রয়োজনীয় তাৎক্ষিক বিষয়সমূহ জানব।

৫.১ ওয়ার্কশপের রক্ষণাবেক্ষণ (Workshop Maintenance)

৫.১.১ ওয়ার্কশপের রক্ষণাবেক্ষণ: ওয়ার্কশপে কোন মেশিন বা যন্ত্রপাতি নতুনভাবে বসানোর পর ব্যবহারের কারণে উহার বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় বা অকেজো হয়ে পড়ে। তাছাড়া ময়লা, ধুলাবালি ইত্যাদি পড়ে মেশিন নষ্ট বা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যেতে পারে। তাই পর্যায়ক্রমে ওয়ার্কশপের যন্ত্রপাতিসমূহকে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া বা অকেজো হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য নিয়মিত বা পর্যায়ক্রমে যে ব্যবস্থা গ্রহন করা হয় তাহাকে ওয়ার্কশপের রক্ষণাবেক্ষণ বলা হয়।

৫.১.২ ওয়ার্কশপ রক্ষণাবেক্ষণের প্রকারভেদ

কোনো ওয়ার্কশপ সাধারণত নিম্নের চারটি উপায়ে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়ে থাকে, যথা-

- ১.পরিকল্পিত রক্ষণাবেক্ষণ (Planned Maintenance)
- ২.তালিকা মাফিক রক্ষণাবেক্ষণ (Scheduled Maintenance)
- ৩.ব্রেক-ডাউন রক্ষণাবেক্ষণ (Brake-down Maintenance)
- ৪.মূলধন প্রতিস্থাপন রক্ষণাবেক্ষণ (Capital Replacement Maintenance)

৫.১.৩ ওয়ার্কশপ রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি

১.পরিকল্পিত রক্ষণাবেক্ষণ (Planned Maintenance): অপ্রত্যাশিতভাবে কোন ওয়ার্কশপের যন্ত্রপাতি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য পরিকল্পিত রক্ষণাবেক্ষণ খুবই কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে। পরিকল্পিত রক্ষণাবেক্ষণ দুই প্রকার। যেমন-

- প্রতিরোধী রক্ষণাবেক্ষণ: ক্ষয়প্রাপ্ত বা ভাঙা যন্ত্রাংশসমূহ মেরামত, তেল বদলানো, গিয়ার ওয়েল, গ্রিজ দেওয়া ইত্যাদি কার্যক্রম প্রতিরোধী রক্ষণাবেক্ষণ।
- দীর্ঘ মেয়াদী রক্ষণাবেক্ষণ: মেশিন নির্মাণ প্রতিষ্ঠান বা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মেশিনের সাথে সরবরাহকৃত ম্যানুয়াল বা নির্দেশিকা অনুযায়ী দীর্ঘদিন পর ঐ মেশিনের কোন অংশের মেরামত জনিত কাজই দীর্ঘ মেয়াদী রক্ষণাবেক্ষণ।

২.তালিকা মাফিক রক্ষণাবেক্ষণ (Scheduled Maintenance): কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে একটা পূর্ব নির্ধারিত সময়ে মেশিন পরিদর্শন, লুভিকেশন, সার্ভিসিং, ওভারহলিং ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনাকে তালিকা মাফিক রক্ষণাবেক্ষণ বলা হয়।

৩. ব্ৰেক-ডাউন রক্ষণাবেক্ষণ (Brake-down Maintenance): কোন যন্ত্ৰপাতি বা মেশিন হঠাতে নষ্ট হলে উৎপাদন কাৰ্যক্রম সম্পূৰ্ণ বজা রেখে মেশিন বা যন্ত্ৰপাতি সম্পূৰ্ণ মেৱামত কৱে কাৰ্যোপযোগী কৱাই ব্ৰেক-ডাউন রক্ষণাবেক্ষণ।

৪. মূলধন প্রতিস্থাপন রক্ষণাবেক্ষণ (Capital Replacement Maintenance): বিনটকৃত যন্ত্ৰপাতি বা মেশিন মেৱামত বা খুচুৱা যন্ত্ৰাংশ পৰিবৰ্তন কৱে সঞ্চোষণক ভাবে চালানো যায়; কিন্তু ব্যয় খুব বেশি হয়। একেতে দেখা যায় যে, মেৱামত খুচু প্ৰায় নতুন মেশিন বা যন্ত্ৰপাতি ক্ৰয় কৱে বসানোৰ খৱচেৱ কাছাকাছি হয়। এমতাৰস্থায় বিনটকৃত যন্ত্ৰপাতি বা মেশিন মেৱামত না কৱে পুনৰায় মূলধন খাটিয়ে নতুন মেশিন প্রতিস্থাপন কৱা হয় তাকে মূলধন প্রতিস্থাপন রক্ষণাবেক্ষণ বলা হয়।

৫.১.৪ রক্ষণাবেক্ষণেৰ প্ৰয়োজনীয়তা: ওয়াৰ্কশপেৰ যন্ত্ৰপাতিসমূহ অকেজো হওয়াৰ পূৰ্বেই কাৰ্যোপযোগী রাখতে যে সমস্ত ব্যৱস্থাদি গ্ৰহণ কৱা হয় তাহাই ঐ ওয়াৰ্কশপেৰ রক্ষণাবেক্ষণ। নিম্নে রক্ষণাবেক্ষণেৰ প্ৰয়োজনীয়তা অলোচনা কৱা হলো-

- রক্ষণাবেক্ষণ না কৱলে যন্ত্ৰপাতিসমূহ স্থায়ীভাৱে অকেজো হয়ে থেকে পাৰে।
- রক্ষণাবেক্ষণ কৱলে যন্ত্ৰপাতিসমূহেৰ আয়ু বৃক্ষি পায়।
- যখনই যন্ত্ৰপাতিৰ সামান্য ত্ৰুটি দেখা যায়, তখন দৃঢ় মেৱামত না কৱলে বড় ধৰণেৰ ক্ষতিৰ সন্ধাবনা থাকে। এমনকি উৎপাদন বজা হয়ে যেতে পাৰে।
- সঠিক সময়ে ক্ষণাবেক্ষণেৰ উৎপাদিত পণ্যেৰ পুণ্যত মান খাৱাপ হয়। ফলে পণ্যেৰ বাজাৰ ও সুনাম নষ্ট হয়।
- সঠিক ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ কৱলে যন্ত্ৰপাতিসমূহেৰ দক্ষতা বৃক্ষি পায়।
- যন্ত্ৰাংশেৰ সামান্য ত্ৰুটি যা অনেক ক্ষতিৰ কাৱণ হতে পাৰে তাই নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণেৰ এই ক্ষতিৰ হাত হৈকে রক্ষাকৰে।



চিত্ৰ: ৫.১ নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ

৫.২ পরিকার পরিষ্কারতা (House keeping):



চিত্র: ৫.২ কৰ্মসূন পরিকার পরিষ্কারতা

কৰ্মকেন্দ্ৰৰ পরিকার পরিষ্কারতাৰ অভাৱে বেকল আসেক দৃঢ়তনা ঘটে তেবনি কৰীৰ কাজ কৰার ইচ্ছাও লোল পাৰ। তাই সুস্থৰ কৰাজেৰ অভ্য কাৰখনাৰ গৃহেৰ পরিকার-পৰিষ্কারতাৰ ট্ৰোচনীয়তা অবশ্যিকাৰ্য। কাৰখনাৰ গৃহেৰ পরিকার-পৰিষ্কারতাৰ অভ্য নিয়মিতি বিবৰসমূহৰ প্ৰতি সকল রাখতে হবে:

- কাৰখনাৰ গৃহেৰ বেকলতে কখনও তৈল বা শ্ৰীহ লেগে শিল্প না হয়, কাৰখনাৰ শিল্প বেকলতে অভ্য বিপদজনক।
- চৰাচলনৰ মাজাৰ অবস্থিত, কৰীৰ মেঁক বা এইবুল কোন বছু মাখা চলবে না, অৰ্থাৎ চৰাচলনৰ মাজাটি হবে বাধামুড়।
- খাৰালো যন্ত্ৰাভি কখনও সাধাৰণ যন্ত্ৰাভিৰ সাথে একত্ৰ মাখা চলবে না।
- প্ৰতিটি যন্ত্ৰাভি তাৰ বিশিষ্ট স্থানে রাখতে হবো।



চিত্র: ৫.৩ যন্ত্ৰাভি ও সাধাৰণ যন্ত্ৰাভিৰ স্থানান্তৰ সংৰক্ষণ

৫.২.১ যন্ত্রগতি ও সাজসরঞ্জাম পরিকারকরণের উদ্দেশ্য

কর্মক্ষেত্রে ব্যবহারিক কাজ করার সময় আমরা বিভিন্ন ধরণের টুলস ও ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করি। সকল প্রকার টুলস ও ইকুইপমেন্টের কাজ হওয়ার ও কর্মক্ষমতা করে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে, তাই টুলস ও ইকুপমেন্টের আয়ুজ্ঞাল বৃদ্ধিতে ও কর্মক্ষমতা সঠিক রাখতে যন্ত্রগতি ও সাজসরঞ্জাম প্রতিদিন কাজ শেষে পরিকার করা প্রয়োজন।

৫.২.২ যন্ত্রগতি ও সাজসরঞ্জাম পরিকারকরণ

- **কলপিন হ্যামার:** কলপিন হ্যামার ব্যবহার করার পর প্রতিদিন খুলিবালি বা ময়লা পরিকার করার পরে যরিচা বা ক্ষয়রোধের জন্য তৈল বা ক্রিজ মেথে সংরক্ষণ করা।
- **চিলিং হ্যামারও চিলিং হ্যামার ব্যবহার করার পর প্রতিদিন খুলিবালি বা ময়লা পরিকার করার পরে ক্ষয়রোধের জন্য তৈল বা ক্রিজ লাগিয়ে সংরক্ষণ করা।**
- **ট্যাঙ্ক ট্যাঙ্স হ্যামার ব্যবহার করার পর প্রতিদিন খুলিবালি বা ময়লা পরিকার করার পরে ক্ষয়রোধের জন্য তৈল বা ক্রিজ লাগিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে, বিশেষ করে টৎসের বে অংশে ক্ষু বা বোল্ট সংযোগ আছে সেই স্থানে লুভিকেট দিতে হবে সুড়ির পার্টস সচল রাখার হয়।**
- **গুয়ার গ্লাশ: গুয়ার গ্লাশ সাধারণত স্টীল বা টেইনলেস স্টীলের তৈরি, এটি ব্যাবহার করার সাথে সাথেই ময়লা হয়ে থাকে তাই ব্যবহারের পরপরই ময়লা, তরল জাতীয় বা চর্বি জাতীয় কিছু লেগে থাকলে পরিকার করে রাখা।**
- **হ্যাত প্রাইভার: হ্যাত প্রাইভার ব্যবহারের পর একটি পরিকার কাপড় (তেজবীহিন) দিয়ে প্রাইভারের বিভিন্ন অংশ ডাল করে মুছতে হবে যাতে ময়লা বা খুলিবালি না থাকে, এরার ক্রোতার মেশিন ও ব্যবহার করা যেতে থাকে ময়লা বা খুলিবালি পরিকার করার জন্য, তারপরে সুরক্ষ অংশগুলিতে ওয়েল ক্যানের সাহায্যে সেলিনিং অয়েল দিতে হবে।**

৫.২.৩ কর্মসূচের ধরণ ও প্রয়োজন অনুসারে যন্ত্রগতি ও সাজসরঞ্জাম ব্যবহারে সংরক্ষণকরণ

কর্মসূচে যন্ত্রগতি ও সাজসরঞ্জামাদি যথোচ্চানে সংরক্ষণের প্রক্রিয়াসমূহ

এক বা একাধিক টুল বোর্ড অবশ্যই কর্মসূচে থাকবে। দৈনিক ব্যবহৃত যন্ত্রগতিকে টুল বোর্ডে সংযোগ করতে হবে। নির্দিষ্ট কোন টুল ব্যবহৃত হবে তা টুল বোর্ড থেকে খুব সহজে নির্বাচন করা থাকে এবং টুলসমূহ নিরাপদ থাকবে।



চিত্র: ৫.৩ যন্ত্রগতি ও সাজসরঞ্জাম ব্যবহারে সংরক্ষণ

ছেট, সূচীবান ও কম সুবহৃত কাগাতি গ্রাহকে টোলের আলঘারিতে ব্যবহার করতে হবে।



চিত্র: ৫.৬ কাগাতি ও সাজসরঞ্জাম ব্যোহানে সংরক্ষণ

একই আগতন বা একই ধরণের কাগাতি একত্তে গ্রাহকে টোলে ভাকে সুবহৃত করতে হবে।



চিত্র: ৫.৭ কাগাতি ও সাজসরঞ্জাম ব্যোহানে সংরক্ষণ

কাগাতি নির্বাচন কিন্তু কাগাতিসহ পুরু শ্যামল বিকল্প করেন। বিভিন্ন প্লাস্টিক ও পিসার্স পুরু শ্যামলে রাখা যাব।

কাইলপুস্তো নষ্ট হতে রক্ষা করতে ও সহজে খনাক করতে বিশেষভাবে তৈরি কোনে গ্রাহ্ণ হয়।



চিত্র: ৫.৮ কাগাতি ও সাজসরঞ্জাম ব্যোহানে সংরক্ষণ

৫.৩ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (Waste Management)

অনেক ধরনের বর্জ্য রয়েছে যেমনই সৌন্দর্য (গৃহস্থালী, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং শাকুণিক দুর্ঘটনের বর্জ্য, বিপজ্জনক শিল্প), বাংলাদেশি ক্যাল, ইলেক্ট্রনিক (ই-বর্জ্য), তেজপ্রক্রিয়া, ইত্যাদি। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রতিটি খাপে (বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন, পরিশোধন) বিভিন্ন অর্গানাইজেশন জড়িত। এই সকল কার্যকলাপ শৃঙ্খল তাবে পরিচালনা করাকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বলে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মূল মৌলিকগুলি হল:

- ১) বর্জ্য শ্রেণিবিন্যাস, "3R নিয়ম" উল্লেখ করে, Reduce, Reuse and Recycle, হাস, পুনরায় ব্যবহার এবং বর্জ্য পদার্থকে ব্যবহারযোগ্য উপাদানে পরিবর্তকরণ। মূল সংজ্ঞ হ'ল: বর্জ্য প্রতিরোধ এবং হাস করা।
- ২) বর্ধিত উৎপাদকের দায়িত্ব (Extended producer responsibility), একটি পণ্যের বাজার মূল্যের সাথে সমস্ত পরিবেশগত বরচ যোগ করা, যার মধ্যে উৎপাদিত পণ্যের শেষ নিষ্পত্তি (life disposal) রয়েছে।
- ৩) দূষকারী মৌলি প্রদান করে (The polluter pays principle), যার জন্য আবর্জনা উৎপাদক বর্জ্যের ফার্মায়থ নিষ্পত্তির জন্য অর্থ প্রদান করে।

৫.৩.১ বর্জ্যের ধরন (Types of Waste)

বর্জ্যকে শীচ প্রকারের বর্জ্য শ্রেণিবিন্যাস করা যেতে পারে বা সাধারণত আবাদের আশেপাশে পাওয়া বায়, যথাত্ত্বল বর্জ্য, কঠিন বর্জ্য, জৈব বর্জ্য, পুনর্ব্যবহারযোগ্য বর্জ্য এবং বিপজ্জনক বর্জ্য।



চিত্র: ৫.৩ বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য

১। কঠল বর্জ্য

কঠল বর্জ্য সাধারণত পরিবারের গোশালাপি শিল্পেও পাওয়া বায়। এই বর্জ্যের মধ্যে রয়েছে মোহর্না অল, জৈব কঠল, খোয়ার অল, বর্জ্য ডিটারজেন্ট এবং এমনকি বৃষ্টির অল।

২। কঠিন বর্জ্য

কঠিন বর্জ্য কে কঠিন আবর্জনা বলা হয়। বাণিজ্যিক এবং শিল্প কারখানা অথবা বাড়িতে পাওয়া বিভিন্ন জিনিস অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।

কঠিন আবর্জনা সাধারণত নিম্নলিখিত প্রকারে বিভক্ত:

প্লাস্টিক বর্জ্য: এটি ব্যাগ, পাত্র, জার, বোতল এবং অন্যান্য অনেক পণ্য যা বাড়িতে পাওয়া যায়। প্লাস্টিক বায়োডিগ্রেডেবল (biodegradable) নয় তবে অনেক ধরনের প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহারযোগ্য হতে পারে। প্লাস্টিক নিয়মিত বর্জ্যের সাথে মেশানো উচিত নয়, এটি বাছাই করা উচিত এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য বিনে রাখা উচিত।

কাগজ/কার্ড বর্জ্য: এর মধ্যে রয়েছে প্যাকেজিং উপকরণ, সংবাদপত্র, কার্ডবোর্ড এবং অন্যান্য পণ্য। কাগজ সহজেই পুনর্ব্যবহারযোগ্য এবং রি�-ইউজ করা যেতে পারে তাই সেগুলি পুনর্ব্যবহারযোগ্য বিনে রাখুন বা নিকটতম ব্রিসবেন রিসাইক্লিং ডিপোতে নিয়ে যান।

টিন এবং ধাতু: এটি বাড়ি বা কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপে পাওয়া যায়। বেশিরভাগ ধাতু পুনর্ব্যবহারযোগ্য হতে পারে। এই বর্জ্য ধরণের সঠিকভাবে নিষ্পত্তি করার জন্য এই আইটেমগুলিকে স্ক্যাপ ইয়ার্ড বা আপনার নিকটতম ব্রিসবেন রিসাইক্লিং ডিপোতে নিয়ে যাওয়া কথা বিবেচনা করুন।

সিরামিক এবং প্লাস- এই জিনিসগুলি সহজেই পুনর্ব্যবহারযোগ্য হতে পারে। তাদের সঠিকভাবে নিষ্পত্তি করার জন্য বিশেষ কাচের পুনর্ব্যবহারযোগ্য পাত্র এবং বোতল ব্যাঙ্কের (bottle banks) সম্মান করুন।

৩। জৈব বর্জ্য: জৈব বর্জ্য আরেকটি সাধারণ পরিবার। সমস্ত খাদ্য বর্জ্য, বাগানের বর্জ্য, সার এবং পচা মাংস জৈব বর্জ্য হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। সময়ের সাথে সাথে, জৈব বর্জ্য অণুজীব দ্বারা কম্পোস্ট সারে পরিণত হয়।

ল্যান্ডফিলগুলিতে জৈব বর্জ্য মিথেন উৎপাদন করে, তাই এটি সাধারণ বর্জ্য দিয়ে কখনই ফেলে দেওয়া উচিত নয়।

৪। পুনর্ব্যবহারযোগ্য আবর্জনা: পুনর্ব্যবহারযোগ্য আবর্জনা সমস্ত বর্জ্য আইটেম অন্তর্ভুক্ত করে যা পণ্যগুলিতে রূপান্তরিত হতে পারে যা আবার ব্যবহার করা যেতে পারে। কঠিন বস্তু যেমন কাগজ, ধাতু, আসবাবপত্র এবং জৈব বর্জ্য সবই পুনর্ব্যবহারযোগ্য।

৫। বিপজ্জনক বর্জ্য: বিপজ্জনক বর্জ্য সব ধরনের আবর্জনা অন্তর্ভুক্ত করে যা দাহ্য, বিষাক্ত, ক্ষয়কারী এবং প্রতিক্রিয়াশীল।

এই জিনিসগুলি আপনার পাশাপাশি পরিবেশের ক্ষতি করতে পারে এবং সঠিকভাবে নিষ্পত্তি করতে হবে। অতএব, সব বিপজ্জনক বর্জ্য সঠিকভাবে নিষ্পত্তি করার জন্য একটি বর্জ্য অপসারণ কোম্পানি ব্যবহার করা যেতে পারে।

৫.৩.২ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Waste management methods)

বহু ব্যবহৃত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি গুলো হ'ল:

- **ল্যান্ডফিল (Landfills):** ল্যান্ডফিল কে কখনও কখনও একটি আবর্জনার ডাম্প হিসাবে উল্লেখ করা হয়, একটি জায়গা যেখানে বর্জ্য সাধারণত মাটিতে সংরক্ষণ করা হয়। পৃথিবীতে বর্জ্য অপসারণের জন্য ল্যান্ডফিল সবচেয়ে সাধারণ এবং সম্ভা পদ্ধতি। এই পদ্ধতি পরিবেশ দুষ্প্রের জন্য সহায়ক। তাই পৃথিবীর অনেক উন্নতদেশ এই পদ্ধতিতে বর্জ্য



ব্যবস্থাপনা করে না।

চিত্র: ৫.১০ ল্যান্ডফিল

- **রিসাইক্লিং (Recycling)**



চিত্র: ৫.১১ রিসাইক্লিং

রিসাইক্লিং হল পুরাতন উপকরণ যেমন ধাতু, প্লাস্টিক এবং ই-বর্জ্য - শিল্প বা পৃথক্ষাণীর বর্জ্য সংগ্রহ করে এবং বাছাইকরে ডিম্ব ভিত্তি বিনে রাখা আবার এই বর্জ্য গুলোকে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করে নতুন পণ্য তৈরি করা। এই পদ্ধতি পরিবেশ বান্ধব।

- **ভস্মীকরণ (Incineration)**

বর্জ্য পোড়ানো আগুনের ক্রিয়া দ্বারা বৃক্ষাঞ্চলের একটি কৌশল। বর্জ্য দহন বিন্দুত এবং তাপ উৎপাদনে ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু বায়ু দূষণের একটি পুরুষগুরূ উৎস।



চিত্র: ৫.১২ ভস্মীকরণ

- **জৈবিক প্রক্রিয়াকরণ (Biological Reprocess)**

এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রকার বর্জ্য যেমন, পৰাদি পশুর উচ্চিট, খড়কুটো, বিভিন্ন প্রকার কৃষিবর্জ্য, আগোছা, কচুরিপানা ইত্যাদি খামার প্রাণনে জরে জরে সাজিয়ে অণুজীবের সাহায্যে পটিয়ে কম্পোষ্ট সার তৈরি করা হয়। বর্জ্য ব্যবস্থাপনাম (waste management) এর এই পদ্ধতি পরিবেশ বান্ধব এবং মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। কম্পোষ্ট বা জৈব সার মাটির গঠন উন্নত করে। মাটির মধ্যে বায়ু চলাচল ও পানি ধারন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এছাড়াও মাটির অস্ত্র ও ক্ষারফের ভারসাম্য বজায় রাখে।



চিত্র: ৫.১৩ জৈবিক প্রক্রিয়াকরণ

• বর্জ্য সংগ্রহ (Waste collection)

শহরে শৃঙ্খলির বর্জ্য সংগ্রহ সাধারণত আবর্জনা ট্রাকের মাধ্যমে করা হয়, আবর্জনা সংগ্রহের জন্য আবর্জনা/ বর্জ্য রাখার প্রতিটি স্থানে যায়। সিটি কর্পোরেশনের পরিচালিতা কর্মীরা এরিয়া ভিত্তিক একটি নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে আবর্জনা/বর্জ্য সংগ্রহ করে। যেখানে থেকে আবর্জনার ট্রাকের মাধ্যমে বর্জ্য নিয়ে যায়। এবং আবর্জনা/ বর্জ্য এর ধরণ অনুযায়ী পরিবর্তী কার্যক্রম পরিচালনা করেন।



চিত্র: ৫.১৪ বর্জ্য সংগ্রহ

শক্তি পুনরুৎসব (Energy Recovery)

বর্জ্য থেকে শক্তিতে রূপান্বত। যাকে বলে বর্জ্য থেকে শক্তি। বে সকল বর্জ্য রিউটাইজ বা রিসাইকিলিং যোগ্য নয় সেই সকল বর্জ্য পদার্থগুলিকে দহন বা অন্য কোন প্রক্রিয়ার বাবোধ্যাস, ঘাসানী, ইলেক্ট্রিসিটি এমনকি রসায়নিক শক্তিতে রূপান্বত করা হয়।



চিত্র: ৫.১৫ শক্তি পুনরুৎসব

প্রতিটি ধরণের বর্জ্য একটি ব্যবহারনা প্রক্রিয়ার সাথে গিলে যায়। সঠিকভাবে বর্জ্য ব্যবহারনা করার অন্য, আক-বাছাই করা প্রয়োজন। এই বাছাই প্রক্রিয়া রিইউট বর্জ্য থেকে রিসাইকেল, এবং পরবর্তীতে শক্তি পুনরুৎসব (Energy recovery) বর্জ্য তে রূপান্বত হয়।

৫.৩.৩ বর্জ্য পুনর্ব্যবহার সহজ করন এবং অন্য কালার কোড এর ব্যবহার (Use of color code to make waste recycling easier)



চিত্র: ৫.১৬ কালার কোড এর ব্যবহার

কর্মক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন কালারের বিন ব্যবহার করতে পারি। আমাদের উৎপাদিত পণ্যের বর্জ্য রিসাইক্লিং এর মাধ্যমে উৎপাদন ব্যায় কমানো যায়। বর্জ্যের পুনর্ব্যবহার করা অভ্যন্তর গুরুত্বপূর্ণ। প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং বিশ্বজুড়ে মানুষের বৃহস্পতি ব্যবহার, কর্তৃ বর্জ্য হয় তা কমনা করাও কঠিন। পুনর্ব্যবহার একটি সহজ কাজ যা আমাদের সকলের অনুশীলনে সক্ষম হওয়া উচিত। বর্জ্যের পুনর্ব্যবহারে অর্থনৈতিক ভাবে স্বারূপিত হতে পারি এবং পরিবেশকে রাখতে পারি নিরাপদ।

অনেকে পুনর্ব্যবহার করতে চান তবুও তারা মনে করেন এটি একটি টেনে আনার কাজ। গবেষণার দেখা গেছে যে সোকেরা পুনর্ব্যবহার করে না কারণ তারা মনে করে যে এটি অসুবিধাজনক। যাইহোক, কিন্তু সহজ উপায় চিন্তা করতে পারি, রঙ-কোডেড বিন ব্যবহার করে। রঙ-কোডেড বিন থাকার ফলে আবর্জনা পুনর্ব্যবহার করা আরও সহজ হয়ে যায় যে বর্জ্য বিচ্ছিন্নকরণ আরও সুবিধাজনক হয়ে ওঠে।

যখন আপনার কাছে বিভিন্ন রঙের পাত্র থাকে, তখন আপনার আবর্জনা কোথায় রাখবেন তা দেখা এবং জানা সহজ। এর অর্থ কেবলমাত্র বিভিন্ন রং থাকা, প্রত্যেকটি বিভিন্ন ধরণের আবর্জনার জন্য, যেমন বায়োডিগ্রেডেবল, নন-বায়োডিগ্রেডেবল, কাচ এবং ধাতু ইত্যাদি, যাতে আপনি সহজেই আবর্জনা বের করার সময় আলাদাভাবে ফেলে দিতে পারেন।

রঙ-কোডেড বিনগুলি পুনর্ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরও বেশি সাহায্য করতে পারে তার কয়েকটি কারণ নিচে দেওয়া হল-

১। আপনি আপনার অধিনস্তদের এবং সহকর্মীদের রিসাইকেল করতে শেখাতে পারেন।

২। রঙ-কোডেড বিন ব্যবহার করলে তুল কম হয়।

৩। আবর্জনা বের করার সময় এটি আরও সুবিধাজনক।

বর্জ্য আলাদা করার একটি সহজ উপয় কালার কোড বিন ব্যবহার করা। তাই আমরা কর্মক্ষেত্রে বর্জ্য রিসাইক্লিং এর জন্য কালার ব্যবহার করব।

৫.৩.৪ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সুবিধা (Waste management benefits):

টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বৃত্তাকার অর্থনীতির একটি মূল ধারণা এবং অনেক সুযোগ প্রদান করে:

অর্থনৈতিক

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংগ্রহ, বাহাই, পুনর্ব্যবহার এবং যথাযথভাবে শক্তিতে রূপান্তর এবং সম্পদ সরবরাহের সুবিধা প্রদান করে। অতএব, এর একটি বিশাল অর্থনৈতিক সম্ভাবনা রয়েছে তাই সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থাগুলির অংশ প্রয়োজন।



চিত্র:৫.১৭ অর্থনৈতিক সম্ভাবনা

সামাজিক

কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি উন্নত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নত করে, স্বাস্থ্যবিধি উন্নত করে এবং অবৈধ ডাম্পিং এবং অপর্যাপ্ত আবর্জনা সংগ্রহ সম্পর্কিত স্বাস্থ্য ঝুঁকি হাস করে।



চিত্র: ৫.১৮ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সামাজিক সুবিধা

পরিবেশগত

টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রধান সুবিধা হল বায়ুর ও পানির গুণগত মান উন্নত করে এবং শ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হাসে অবদান রেখে পরিবেশের উপর প্রভাব হাস করা। এছাড়াও, খাদ্য বর্জ্য হাস করা আরও বেশি উৎপাদনের ভারী পরিবেশগত খরচ কমাতে সাহায্য করে।



চিত্র: ৫.১৯ পরিবেশগত

৫.৩.৫ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জ ও অসুবিধাসমূহ

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অনেক ধরণের চ্যালেঞ্জ এর সমূথীন হতে হয়। নিম্নে চ্যালেঞ্জ বা অসুবিধা গুলো দেয়া হলো-

১। বিপদ্ধি

বর্জ্য সংগ্রহ অনেক সময় বিপদ্জনক কারণ বর্জ্যের সাথে বিষাক্ত বা বিপজ্জনক কোন পদার্থ থাকতে পারে যা মানব দেহের ক্ষতির কারণ হতে পারে। এছাড়া পুনর্ব্যবহারে বিষাক্ত ও বিপদ্জনক পদার্থ থেকে সুরক্ষিত থাকতে হবে।

২। ব্যয় বহুল

স্বল্পমেয়াদী লাভজনক বিনিয়োগ হিসাবে দেখা যায় না কারণ টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কৌশল বাস্তবায়নের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন।

৩। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার গুণগতমানের পরিবর্তন

পুনর্ব্যবহার প্রক্রিয়া যা বর্জ্যকে নিম্নমানের পণ্যে পরিণত করে, সেকেন্ডারি পণ্যের গুণগত মান নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

জব নং-১ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামী পরিষ্কার ও সংরক্ষণ করার দক্ষতা অর্জন।

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রত্যুত করা;
- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, মেটেরিয়াল, ইকুইপমেন্ট সিলেক্ট ও কালেক্ট করা;
- জবের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিষ্কারের সরঞ্জামের সংগ্রহ করা;
- কাজ শেষে ওয়ার্কশপের নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান ও মেশিন পরিষ্কার করা;
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
- ওয়েস্টেজ এবং স্ক্যাপগুলো নির্ধারিত স্থানে ফেলা।

প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রম	ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম এর নাম	স্পেসিফিকেশন
১.	সেফটি সু	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী
২.	সেফটি পোশাক বা এপ্রোন	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী
৩.	সেফটি হেলমেট	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী
৪.	হ্যান্ড গ্লাভস	কটনের তৈরি
৫.	সেফটি মাস্ক	তিন লেয়ার বিশিষ্ট

প্রয়োজনীয় বস্তুপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

ক্রম	বস্তুপাতি এর নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	আড়ু এবং ডার্ট প্যান (Broom and Dust Pan)	স্ট্যান্ডার্ড	২ টি
২.	মাইক্রোফাইবার কাল্পক	বুল কচন	৬ টি
৩.	বিভিন্ন খরগোশ গোশ (হার্ড ফ্লোর গোশ, নরম ফ্লোর গোশ)	৬ ইঞ্জি	১ টি
৪.	ফ্লোরজ্যাবার	৬ ইঞ্জি	১ টি
৫.	ভ্যাকুয়াম স্লিনার	বিমুৎ চালিত	১ টি
৬.	পলিশিং মেশিন	বিমুৎ চালিত	১ টি
৭.	তেলেজ ক্যান	২৫০মিলি	১ টি
৮.	গ্রিজ	স্ট্যান্ডার্ড	১ টি

প্রয়োজনীয় মালামাল (Raw Materials)

ক্রম	মালামাল এর নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	মারিচা প্রাক্তিরোধক ভেস	১পিটার	১ টি
২	গ্রিজ	স্ট্যান্ডার্ড বানের	১ টি

কাজের ত্বক



কাজের থার্ম

- আলিকা অনুযায়ী কাজের অন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মালামাল সংগ্রহ করব।
- কাজের স্থান অর্ধেক মেশিন, ওয়ার্কশপের মেবেকে কর্মসূল কৈল বা গ্রিজ সেল লিঙ্ক হলে তা গরিফার করো।



চিত্র: ৫.২০কার্বনান পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা

৩. চলাচলের বাটার এলাই, কর্ণির বেঁক বা একুণ কোনো বলু গাঁথা থাকলে তা সরিয়ে রাখার্থানে রাখব।
৪. ধোঁটালো যত্নপাতি সাধারণ যত্নপাতির সাথে থেকে আলাদা রাখব।
৫. মুটি মুক্ত টুক্স আলাদা করে রাখব।
৬. নিচের যত্নপাতি ও সাইসেজার পরিকার করব।
 - বলপিন হ্যামার: বলপিন হ্যামার ব্যবহার করার পর খুলাবালি বা অঙ্গুলা পরিকার করে সরিচা বা কয়রোধের জন্য তৈল বা প্রিজ থেকে সংরক্ষণ করব।
 - চিপিং হ্যামার: চিপিং হ্যামার ব্যবহার করার পর পরিকার করার করে কয়রোধের জন্য তৈল বা প্রিজ লাপিয়ে সংরক্ষণ করব।
 - টৎস: টৎস হ্যামার ব্যবহার করার পর পরিকার করে কয়রোধের জন্য তৈল বা প্রিজ লাপিয়ে সংরক্ষণ করব।
৭. যত্নপাতি ব্যবহার করার পর পরিকার যত্নপাতি টুক ঘোর্ডে রাখব।



চিত্র: ৫.২১ যত্নপাতি ও সাইসেজার ব্যবহারে সহায়ান্ত্রিক

৮. সূচৰান হোট ও কম ক্ষয়ক্ষত যত্নপাতি রাখতে টৌঙ্গের আলবারি ব্যবহার করো।



চিত্র: ৫.২২ যত্নপাতি ও সাইসেজার ব্যবহারে সহায়ান্ত্রিক

৯. একই আগতন বা একই বর্তনের যত্নপাতি একত্রে রাখতে টোঙে তাক ব্যবহার করব।



চিত্র: ৫.২৩ যত্নপাতি ও সাইসেজার ব্যবহারে সহায়ান্ত্রিক

১. ব্যত্তপাতি নির্ধারণ কিন্তু নির্বাচিত ব্যত্তপাতিসহ টুল গ্যারেল বিক্রয় করেন। বিভিন্ন প্লায়ার্স ও শিল্পাঞ্চালক টুল গ্যারেলে রাখাব।



চিত্র: ৫.২৪ ব্যত্তপাতি ও সরঞ্জামাবান সরঞ্জাম

ওয়ার্কশপে কাজ শিখতে হলে প্রায়েক শিক্ষার্থীর নিরবানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

আচ্ছা প্রতিফলন: যত্নপাতি ও সরঞ্জামাদী যথোদ্দৰ্শভাবে সংরক্ষণ করতে পারবে।

কলাকুল বিদ্রোহণ/মন্তব্য: যেকোনো যত্নপাতি সংরক্ষণে আরো যত্নশীল হবে।

অনুশীলনী-৫

আচ্ছা সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন


১. ছোট বা বৃল্যাবান যত্নপাতি কোথায় সংরক্ষণ করা হয়?
২. দ্রুতগামী রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবহার কী বোঝাই?
৩. যত্নপাতির ক্রয়ব্যাধের অন্য কী ব্যবহার করা হয়?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বর্জ্য প্রেপিলিন্যালে “3R.” নিরাম উত্তোল করো।
২. জৈবিক প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতিতে বর্জ্য দিয়ে কোন সার তৈরি করা হয়?
৩. শক্তি পূর্ণরূপে কোন ধরনের বর্জ্য ব্যবহৃত হয়?
৪. স্যান্ডিলিঙে কি হিসাবে উত্তোল করা হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বর্জ্য আলাদাকরণের সহজ উপযোগ কোনটি এবং কেন?
২. বর্জ্য ব্যবস্থাপনার চালেছে সমূহ কী কী?
৩. বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিবেশগত কি সুবিধা পাওয়া যায়?
৪. “কর্মসংস্থান সুষ্ঠির পাশাপাশি স্থানীয় জীবনযাত্রার সাথে উভয় করে” এটা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কোন ধরণের সুবিধা?

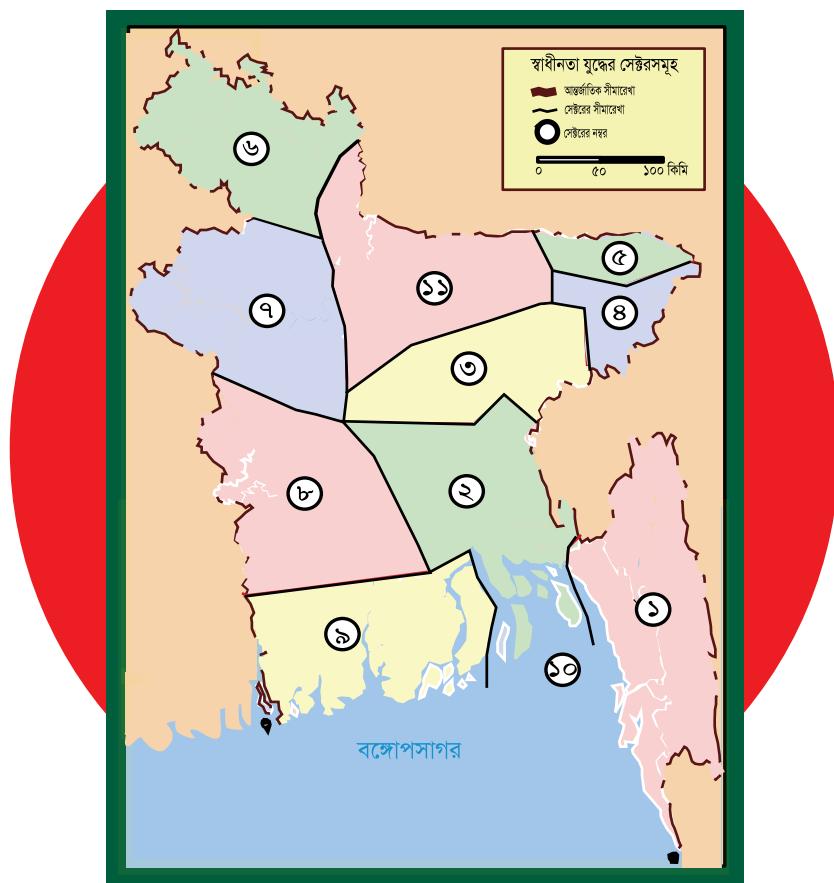

মুক্তিযুদ্ধের ১১টি সেক্টর

১ নং সেক্টর- চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং নোয়াখালী জেলার পূর্বাঞ্চল, ২ নং সেক্টর- নোয়াখালীর অংশবিশেষ, কুমিল্লার অংশবিশেষ, আখাউড়া, তৈরব এবং ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার অংশবিশেষ, ৩ নং সেক্টর- কুমিল্লার অংশবিশেষ, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও ঢাকার অংশবিশেষ, ৪ নং সেক্টর- সিলেটের পূর্বাঞ্চল, ৫ নং সেক্টর- সিলেটের পশ্চিমাঞ্চল, ৬ নং সেক্টর- রংপুর ও ঠাকুরগাঁও, ৭ নং সেক্টর- রাজশাহী ও দিনাজপুরের অংশবিশেষ, ৮ নং সেক্টর- কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুর ও খুলনার অংশবিশেষ, ৯ নং সেক্টর- সাতক্ষীরা ও খুলনার অংশবিশেষ, বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা, ১০ নং সেক্টর- নৌ সেক্টর অর্থাৎ সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল ও অভ্যন্তরীণ নৌ পথ, ১১ নং সেক্টর- ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল।

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের রণকোশল হিসেবে সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টর ও ৬৪টি সাব সেক্টরে ভাগ করা হয়। প্রতিটি সেক্টরের নেতৃত্বে ছিলেন একজন সেক্টর কমান্ডার। কমান্ডারদের সফল নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বাত্মক অংশহন্তের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে মুক্ত হয় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল। এভাবে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জিত হয়। বিভিন্ন সেক্টরের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি যুদ্ধের মধ্যে রয়েছে- কামালপুর যুদ্ধ, বিলোনিয়ার যুদ্ধ, ভাটিয়াপাড়ার যুদ্ধ, রাধানগর যুদ্ধ।

২০২৩ শিক্ষাবর্ষ জেনারেল মেকানিক্স-২

কারিগরি শিক্ষা আত্মনির্ভরশীলতার চাবিকাঠি

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য ‘৩৩৩’ কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক
বিনামূল্যে বিতরণের জন্য